

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گروه فصل هفتم- ماشین مخصوص
دانشکده برق- دانشگاه یادگار
بهار ۹۵



«فصل هفتم»

ماشین های Ac

کموتاتوردار- موتورهای تگ فازسری

«فهرست فصل هفتم»

۱-۷-مقدمه

۲-۷-انواع ولتاژهای القاء شده در سیم پیچ های کوموتاتور

۱-۲-۷-ولتاژهای القاء شده توسط میدان ضربانی

۲-۲-۷-ولتاژهای القایی تولید شده توسط میدان دوار

۳-۷-بررسی گشتاور در موتور کوموتاتوردار تک فاز

۴-۷-پدیده کوموتاسیون

۱-۴-۷-ماشین های کوموتاتوردار تک فاز

۲-۴-۷-روش های بهبود کوموتاسیون

۳-۴-۷-تداخل رادیویی

۵-۷-موتورهای سری تک فاز

۱-۵-۷-موتورهای سری AC میدان شده

۲-۵-۷-راه اندازی موتورهای سری

۳-۵-۷-کنترل دور موتورهای سری

معمولا اولین و متداول ترین گزینه برای انتخاب موتور الکترونیکی مناسب در یک کاربرد معین، موتور القایی است. موتورهای القایی بواسطه راندمان بالا، قیمت پایین ساختار محکم، قابلیت اطمینان، عمر زیاد و حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری چنین جایگاه برجسته ای یافته اند. اما موتورهای القایی دارای مشخصه ی سرعت - ثابت می باشند و ضریب قدرت آنها به خصوص در سرعت های پایین ضعیف است و لذا در کاربردهایی که رنج وسیع سرعت مدنظر است گزینه مناسبی نیستند از سوی دیگر، گرچه سرعت چرخش موتورهای DC به راحتی در رنج وسیع قابل کنترل است اما به دلیل در دسترس نبودن شبکه توسعه DC، استفاده از این نوع موتورها تا حد زیادی منتفی شده است. انواع متنوعی از ماشین های AC کوموتاتوردار وجود دارد که از جمله آنها می توانند به موتور سریع تک فاز، موتور ریپالسیونی، موتور القایی از دوسو تغذیه شونده، موتور شراگ و ماشین شریوس اشاره نمود.

۷-۲- انواع ولتاژهای القاء شده در سیم بیچ های کوموتاتور:

به طور کلی در سیم بیچ آمیچر (رتور) ماشین کوموتاتوردار AC دونوع ولتاژ القا می گردد:

۱. ولتاژ حرکتی: ناشی از چرخش رتوردر میدان اصلی مشابه آنچه که در ماشین های DC اتفاق می افتند.
۲. ولتاژ ترانسفورماتوری: در بحث ولتاژ ترانسفورماتوری، سیم بیچ های میدان و آرمیچر را می توان به ترتیب به عنوان سیم بیچ های اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور در نظر گرفت.


۷-۲-۱- ولتاژهای القاء شده توسط میدان ضربانی :

نوع میدان تولید شده در ماشین های کوموتاتوردار تک فاز، ضربانی یا نوسانی است. لذا در این حالت، ولتاژ های القاء شده ی حرکتی و ترانسفورماتوری مد نظر با این نوع میدان ایجاد می شود.

شکل (۷-۱-الف) شمای کلی یک موتور DC را به تصویر کشیده است. بواسطه ی چرخش آرمیچر در شار موتور Φ ، d ، مابین جاروبک های AC ولتاژ حرکتی E_r القاء می گردد.

$$E_r = \frac{\Phi znp}{a} \text{ ولت}$$

که در آن n سرعت آرمیچر بر حسب دور بر ثانیه (r.p.s) تعداد کل هادی های آرمیچر، p تعداد قطب های میدان، a تعداد مسیر های موازی درسیم بیچ های آرمیچر می باشد. به ازای یک سرعت ثابت و باصرف نظر از اثر اشباع چنانچه Φ کاهش یابد ولتاژ حرکتی E_r نیز متناسب با کاهش می یابد. چنانچه Φ صفر گردد E_r (با چشم پوشی از ولتاژ بسماند) صفر می شود و اگر شار معکوس گردد بلارितه ولتاژ نیز عکس می گردد. این بدان معناست که ولتاژ حرکتی E_r هماهنگ با شار Φ تغییر می کند. ولذا E_r ، Φ به لحاظ زمانی، هم فاز هستند. اگر بلاریتای شار میدان، ده بار در ثانیه معکوس گردد آنگاه بلاریتای E_r نیز ده بار در ثانیه عوض می شود. بنابراین اگر میدان Φ یک کمیت نوسانی یا متناوب با یک فرکانس مشخص باشد ولتاژ حرکتی E_r نیز متناوب و با همان فرکانس خواهد بود.

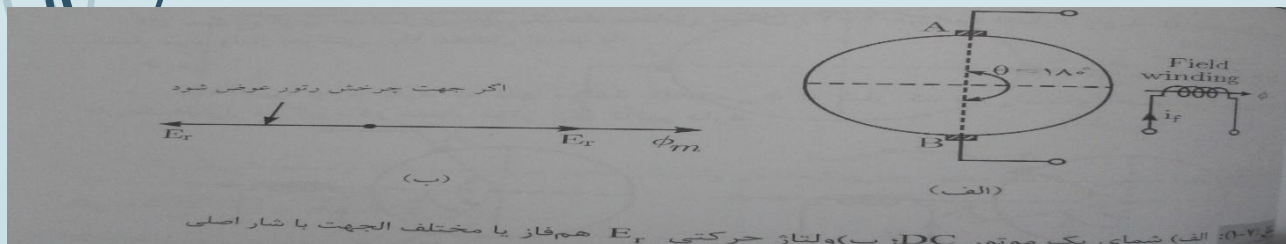


شکل (۷-۱-الف) شمای کلی یک موتور DC؛ (ب) ولتاژ حرکتی E_r همفاز یا مختلف الجهد با شار اصلی

اگر خط مرکزی جداسازی جاروبک ها مطابق شکل (۲-۷-ب) به اندازه زاویه B جابه جا گردد. آنگاه مقدار ولتاژ حرکتی E_r معادل است با :

$$E_r = \sqrt{2} \cdot f r \cdot \omega m \cdot \frac{z}{a} \cdot \sin \frac{\phi}{2} \cdot \cos \beta$$

در رابطه اخیر توجه کنید که تنها مولفه ی $\omega m \cdot \cos \beta$ از شار که در راستای خط مرکزی جداسازی جاروبک ها قرار می گیرد در مقدار موثر E_r تاثیر دارد.

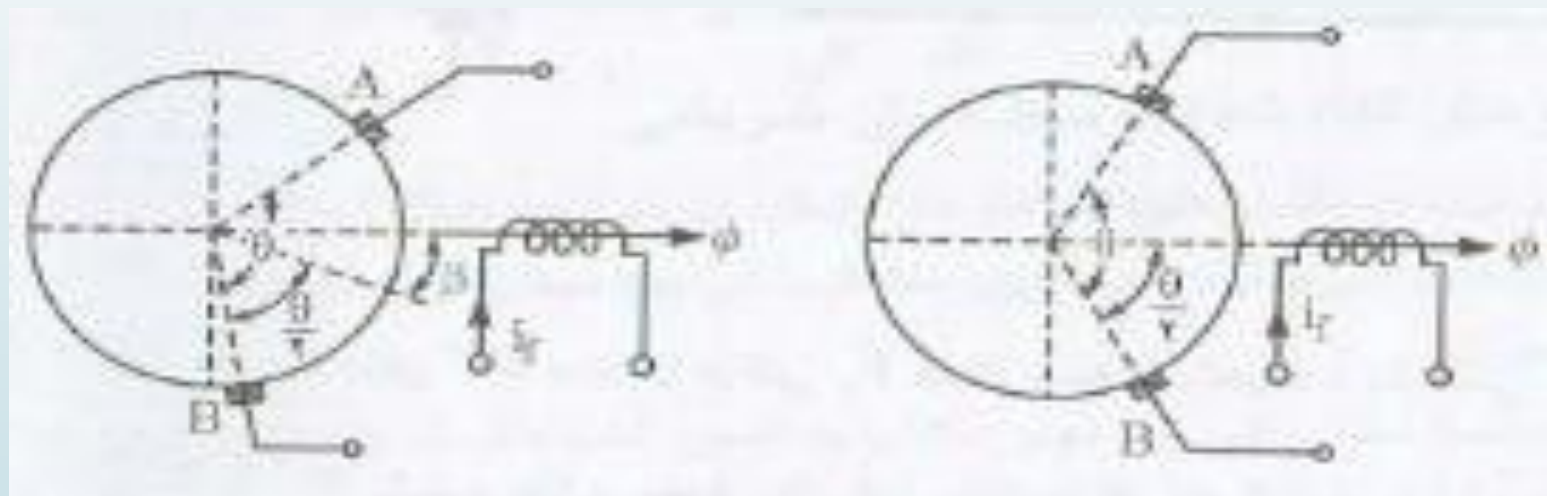

شکل (۲-۷): خط مرکزی جداسازی جاروبک ها

الف) همراستا با شار

ب) جابه جا به اندازه زاویه β


ب) ولتاژ ترانسفورماتوری

در شکل (۱-۷-الف) محور مغناطیسی آرمیچر یا جاروبک های AB از محور شار میدان نوسانی، ۹۰ درجه فاصله دارد. بنابراین هیچگونه ولتاژ ترانسفورماتوری دو سر جاروبک ها ظاهر نمی گردد و صرفاً ولتاژ E_r ظاهر می شود.

تصور نمایید که جاروبک های AB به میدان ۹۰ درجه شیفت داده شوند به گونه ای که مطابق شکل (۳-۷-الف) در راستای محور مغناطیسی میدان قرار گیرند. در این حالت ولتاژ ترانسفورماتوری $E+$ با فرکانس معادل فرکانس f میدان نوسانی دو سر جاروبک های شکل (۳-۷-الف) القائی می شود در حالی که ولتاژ حرکتی E_r صفر است. ولتاژ ترانسفورماتوری $E+$ همواره مستقل از سرعت رتور یا آرمیچر است .

رابطه ی دامنه ی ولتاژ القائی درسیم پیچ ترانسفورماتور عبارت است از :

$$Et = \sqrt{2} \cdot \pi \cdot F \cdot \Phi M \cdot N \quad \text{ولت}$$

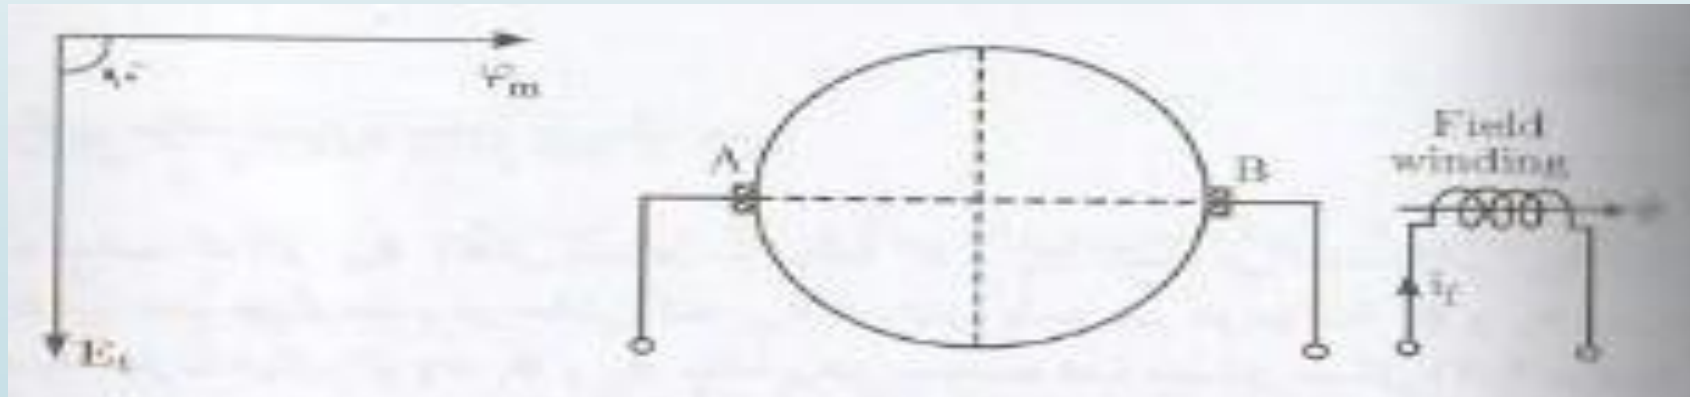

شکل (۳-۷):

الف) ماشین DC با موتور

چنانچه محور جاروبک ها مطابق شکل (۴-۷-الف) به اندازه α نسبت به موتور خنثی جا به جا گردد در این صورت شار میدان ΦM که با فرکانس F می کند را می توان به دو مولفه تجزیه نمود. یکی از همراستا با محور AB ، یعنی: $\Phi T = \Phi M \sin \alpha$


و دیگر مولفه عمود بر محور جاروبک: $\Phi r = \Phi M \cos \alpha$

توجه نمائید که اگر ΦM کاهش یابد هر دو مولفه ΦT و Φr نیز صفر می گردند. و در حالتی که Φm یابد هر دو مولفه Φr و Φm کاسته می گردند.

اگر Φm صفر شود Φr و Φt نیز صفر می گردند و در حالتی که Φm افزایش یابد هر دو مولفه ΦT و Φr نیز افزایش می یابند. به عبارت دیگر، اگر چه Φr و Φt مکاناً بر هم عمودند اما مطابق شکل (۴-۷-ب) به لحاظ زمانی با ΦM همفازند.

مولفه Φt شار که هم فاز با Φm است به علت عمل ترانسفورماتوری، ولتاژ $E+$ را دو سر جاروبک ها القاء می کند که اندازه ی آن برابر است با:

$$E+ = \sqrt{2} F \Phi M \frac{Z}{a} \sin \alpha$$

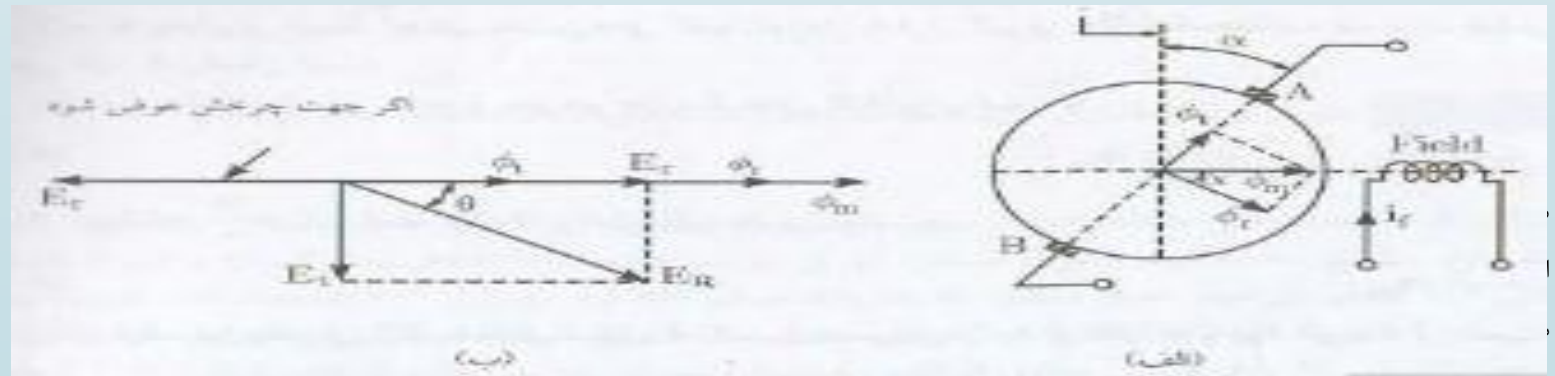

ولتاژ ترانسفورماتوری E+ ، مطابق شکل (۴-۷-ب)، به لحاظ زمانی ۹۰ درجه عقب تر از $\emptyset T$ و فرکانس آن همان فرکانس شار میدان یعنی F می باشد. مولفه ی $\emptyset r$ شار که همفاز با $\emptyset M$ است باعث ایجاد ولتاژ حرکتی E_r دو سر جاروبک ها می شود که اندازه آن برابر است با :

$$E_r = \sqrt{2} \cdot f \cdot \emptyset M \cdot \frac{Z}{a} \cdot \csc \alpha$$

ولتاژ حرکتی E_r به لحاظ زمانی همفاز با $\emptyset r$ است اما چنانچه جهت چرخش رتور عوض گردد ولتاژ حرکتی E_r ، مطابق شکل (۴-۷-ب) باشار $\emptyset M$ مختلف جهت خواهد بود . فرکانس E_r با فرکانس شار میدان f یکی است.
 E_r و E_t دارای فرکانس f هستند و دو سر جاروبک AB ظاهر می گردند.

$$E_r = \sqrt{E_t^2 + E_r^2} = \sqrt{2} \emptyset m \frac{Z}{a} \sqrt{f^2 \sin^2 \alpha + f r^2 \cos^2 \alpha}$$

یا

$$E_r = \sqrt{2} \emptyset m \frac{N}{a} \cdot \sqrt{f^2 \sin^2 \alpha + f r \cos^2 \alpha}$$

زاویه فازور زمانی \emptyset زاویه مابین دوبردار E_r و $\emptyset M$ برابر است با :

$$\tan \emptyset = \frac{E_t}{E_r} = \frac{f}{f r} \tan \alpha$$

$$E_r = \sqrt{2} \cdot \phi m \frac{z}{a} f = 2 \sqrt{2} \phi m f \cdot f \cdot \frac{N}{a} =$$

و زاویه فازوری زمانی ϕ برابر با زاویه مکانی α می گردد $\phi = \alpha$

این مطلب نشان می دهد که در سرعت سنکرون E_r مستقل از α است یعنی مستقل از میزان جا به جایی جاروبک ها از محور خنثی اندازه ی E_r در سرعت سنکرون تغییری نمی کند در این شرایط زاویه ی فازور زمانی E_r ، ϕ برابر با میزان جابه جایی محور جاروبک ها از محور خنثی ، زاویه α می باشد بنابراین یک ماشین کموتاتور دار AC در سرعت سنکرون می تواند به عنوان ((شیفت دهنده ی فاز)) با اندازه ثابت E_r به کار رود.

۷-۲-۲- ولتاژهای القایی تولید شده توسط میدان دوار

در ماشین های DC کلی شار زیر قطب ϕ ثابت است و مکاناً ساکن می باشد و ولتاژ حرکتی ظاهر شده دو سر جاروبک ها دارای فرکانس صفر است. اکنون شار دوار را در نظر بگیرید که مکاناً دارای توزیع سینوسی است و دامنه آن مقدار ثابت ϕM می باشد. اگر شار میدان در همان جهت چرخش رتور دوران نماید. آنگاه سرعت نسبی بین هادی ها و میدان دوار (NS-N) دوردر ثانیه خواهد بود. در اینجا N سرعت رتور و NS سرعت میدان دوار هر دو بر حسب دوردر ثانیه می باشد. این سرعت نسبی عامل ایجاد ولتاژ القایی ERT در هادی های رتور است.


$$E_{RT} = \sqrt{2} \frac{z \phi M}{a} \frac{p(ns-n)}{2} = \sqrt{2} (f \cdot fr) \phi m \frac{z}{a}$$

$$F = N_s * P / 2$$

$$F_r = N * P / 2$$

میدان دوار با دامنه ی ثابت Φ_m می تواند به دو مولفه ΦR و Φt تجزیه گردد. این شار ΦR و Φt دارای طبیعت نوسانی هستند و مطابق شکل (۵-۷) به لحاظ زمانی و مکانی بر هم عمودند و شار آنها با هم ۹۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز زمانی دارد.

12

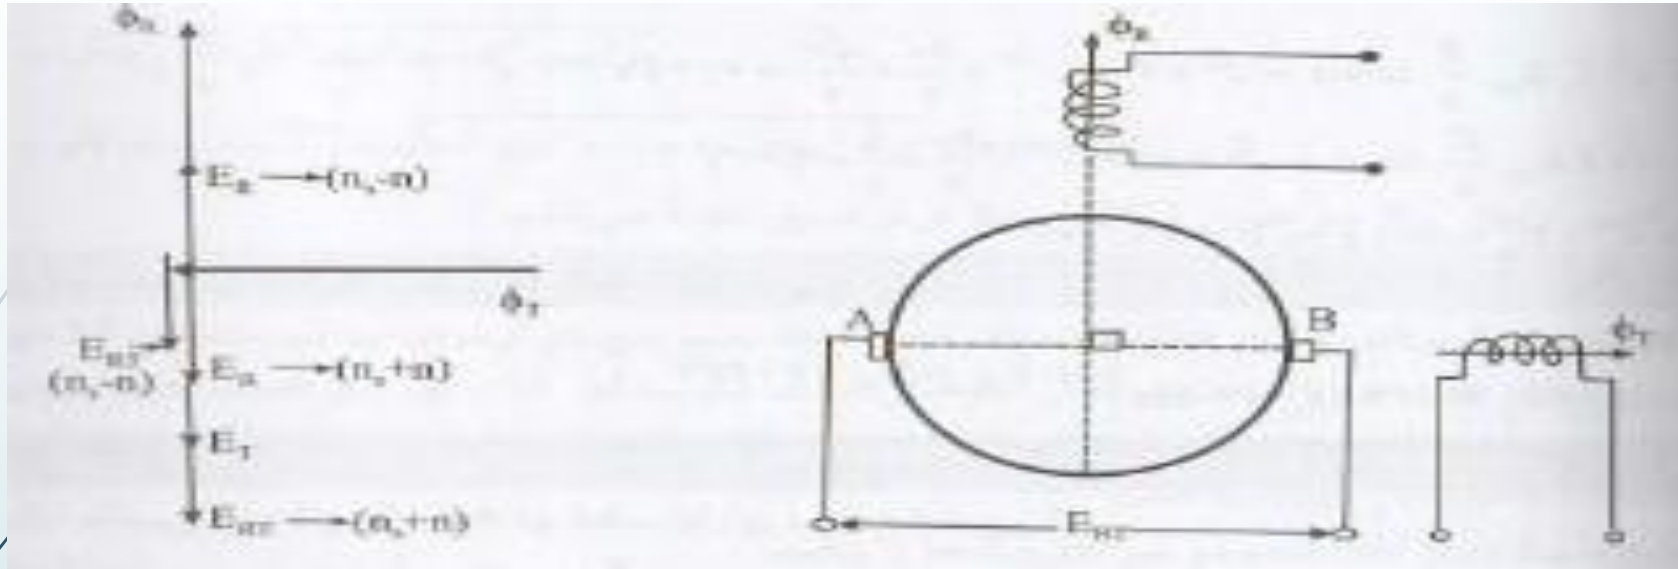


شکل (۵-۷): نمایش فازوری تولیدولتاژ القایی در ماشین های کموتاتوردار AC با میدان دوار.

توجه نمایید که در ماشین های کموتاتوردار AC چه با میدان ضربانی و چه با میدان دوار هر دو نوع ولتاژ القایی اعم از حرکتی و ترانسفورماتوری ایجاد می شود.

۷-۳- بررسی گشتاور در موتور کوموتاتور دار تک فاز

شکل (۷-۶-الف) سیم پیچ استاتوری را نشان می دهد. که نیروی محرکه ی مغناطیسی آن F_s و بالطبع شار آن دارای توزیع سینوسی در فاصله هوایی است. با فرض جریان های مطابق رتور شکل (۷-۶-ب) نیروی محرکه ی مغناطیسی رتور F_r و شار متناظر آن بر f_s عمود خواهند بود.


بر اساس قانون دست چپ تقابل این دو میدان منجر به تولید گشتاور $\frac{T}{4}$ در هر ربع از رتور می گردد. لذا گشتاور برآیند T به رتور اعمال و موجب چرخش آن می گردد.

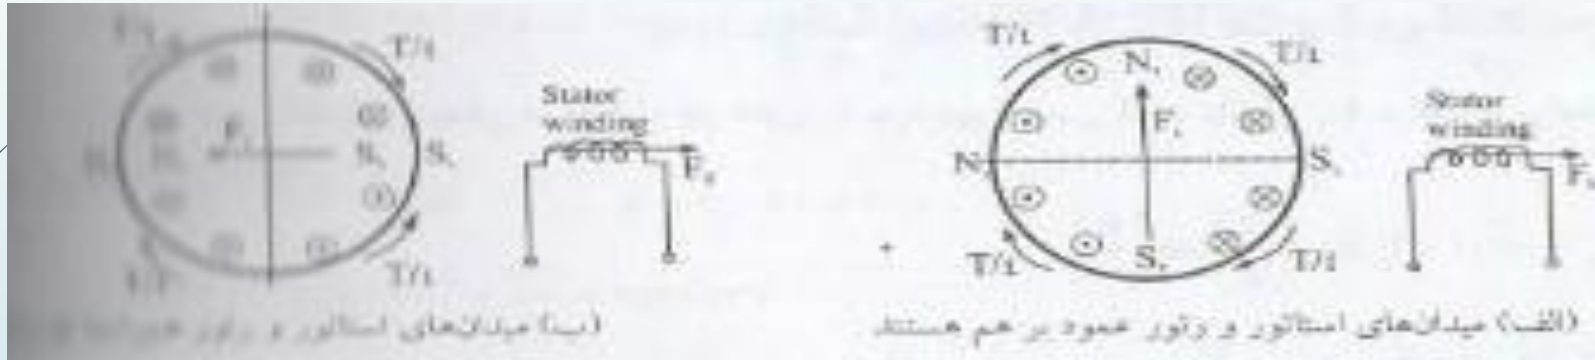

شکل (۷-۶): نحوه ی تولید گشتاور الک

از بحث فوق می توان چنین نتیجه گیری کرد چنانچه دو سیم پیچ یکی بر روی استاتور و دیگری روی رتور، میدانها یا (شارهای) آنها یا مولفه هایی از این دو میدان یا شار بر هم عمود باشند. گشتاور الکترومغناطیسی تولید میگردد. آرایش ساده ای از ماشین کوموتاتور دار AC را مطابق شکل (۷-۷) در نظر بگیرد که در آن محور AB جاروبک ها به اندازه ی زاویه α از محور Q فاصله دارد. شار \emptyset به صورت سینوسی در فضا توزیع می شود و دارای تغییرات زمانی سینوسی می باشد. فقط مولفه ی $\emptyset \cos \alpha$ از شار \emptyset در تولید گشتاور نقش دارد زیرا این مولفه از شار استاتور بر محور مغناطیسی شار رتور محور جاروبک ها عمود است.


شکل (۷-۷): تولید گشتاور در ماشین کوموتاتور دار AC

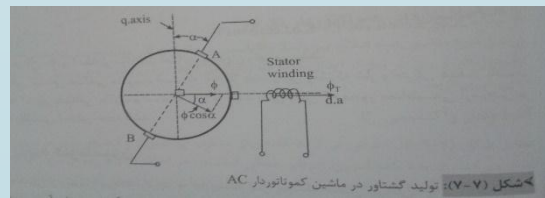

۴-۷- پدیده ی کموتاسیون

یک لحظه قبل از رسیدن پیچک آرمیچر به جاروبک این پیچک حامل جریان $\frac{Ta}{a}$ در یک جهت می باشد و به مجرد اینکه این پیچک عرض جاروبک را طی نماید جریان آن مقدار $\frac{-Ta}{a}$ و جهت آن معکوس می گردد. این پدیده معکوس شدن جریان در پیچک آرمیچر توسط جاروبک و تیغه های کموتور را فرایند کموتاسیون می نامند.

شکل (۷-۸): پدیده کموتاسیون در ماشین DC

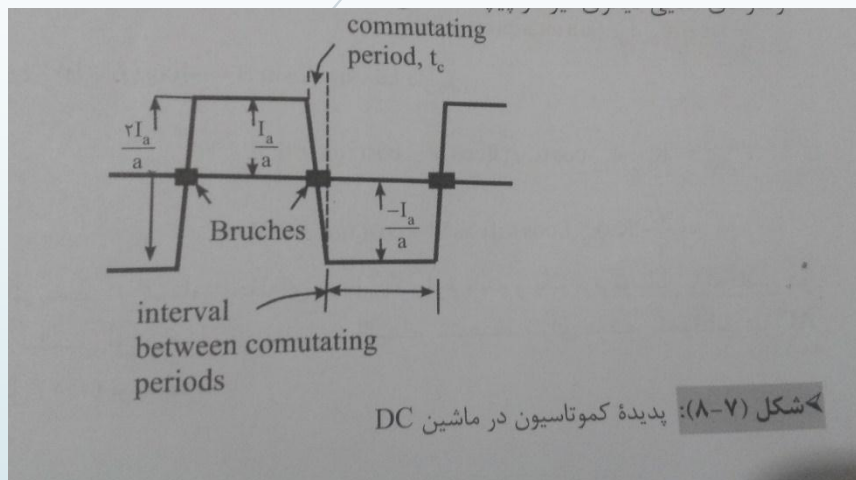

تعداد مسیر های موازی α =
جریان آرمیچر I_a

ولتاژ القایی راکتansı ایجاد شده در پیچک


$$e_c = L_c \cdot \frac{1}{t_c} \cdot \left(\frac{2I_a}{a} \right)$$

۷-۴-۱- ماشین های کموتاتور دار تک فاز

در این نوع ماشین ها علاوه بر ولتاژ راکتانسیدو ولتاژ دیگر موسوم به ولتاژ های حرکتی و ترانسفورماتوری نیز در پیچک اتصال کوتاه شده القاء می گردد. در اینجا به بررسی این ۳ ولتاژ میپردازیم

الف) ولتاژ راکتانسی E1

مطابق شکل (۷-۹-الف) فرض می گردد که جریان متناوب i_a عبوری از آرمیچر بفرم سینوسی با زمان تغییر می کند. پدیده ی کموتاسیون جریانی ممکن است در هر لحظه از شکل موج جریان شروع شود و پریرود کموتاسیون TC در مقایسه با زمان نیم سیکل جریان عموماً بسیار کوچک است. و در نتیجه چندین بار معکوس شدن جریان در داخل یک نیم سیکل اتفاق می افتند .

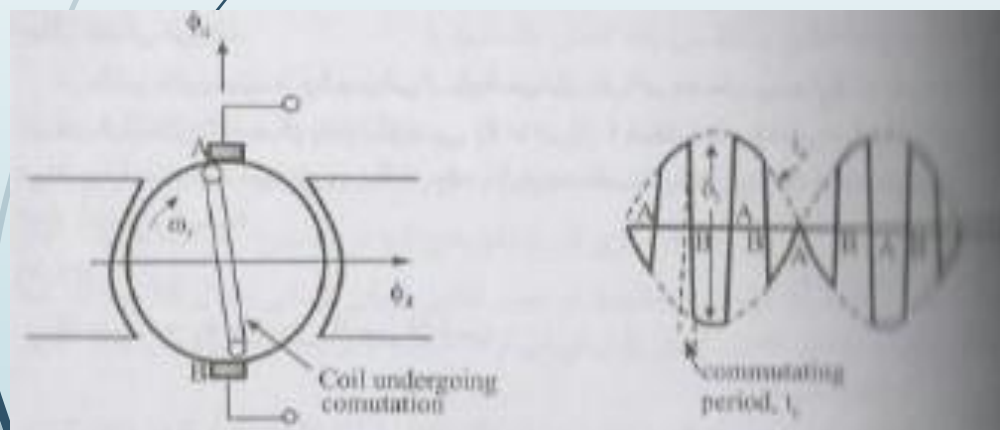

اندوکتانس خودی پیچک اتصال کوتاه شده $L_c =$
تغییرات دامنه جریان در حین پریرود $S_i =$
کموتاسیون


ل(۷-۹) : پدیده کموتاسیون در ماشین کموتاتوردار تک فاز

$$e_c = L_c \frac{\delta i}{t_c}$$

ب) ولتاژ حرکتی E2

در شکل (۷-۹-ب)، ΦF شار عکس العمل آرمیچر در منطقه ی کموتاسیون در راستای محور جاروبک می باشد. گردش پیچک اتصال کوتاه شده در این شار ΦF موجب القاء ولتاژ حرکتی و همچنین فرکانس E2 همان فرکانس شار متناوب ΦF خواهد بود.

شکل (۷-۱۰): ولتاژ های القاء شده در پیچک اتصال کوتاه در ماشین کموتاتور دار AC

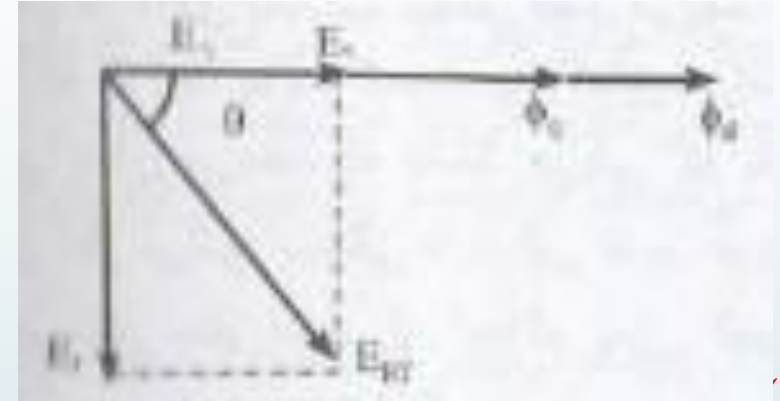

ج) ولتاژ ترانسفورماتوری E3

$$E2 = \sqrt{2} \pi F r N c \Phi q$$

فرکانس چرخش Fr
تعداد دور موثر Nc
پیچک مزبور

در شکل (۷-۹-ب) محور مغناطیسی پیچک تحت فرآیند کموتاسیون با محور شار ضربانی Φd همراستا می باشد لذا ولتاژ ترانسفورماتوری E3 توسط شار نوسانی اصلی Φa در چپک مورد نظر القاء می گردد. این ولتاژ مطابق شکل (۷-۱۰) از شار Φd ۹۰ درجه عقب تر است. دامنه ی این شار عبارتست از:

$$E3 = \sqrt{2} \pi F N C \Phi d m$$

که در آن F فرکانس میدان نوسانی، Φd و NC تعداد دور موثر پیچک مزبور و $\Phi d m$ ماکزیمم دامنه ی میدان نوسانی می باشد.

$$E_{RT} = \sqrt{(E_1 + E_2)^2 + E_3^2}$$

کل ولتاژ برآیند در سیم
پیچ اتصال کوتاه شده

جریان پیچک اتصال کوتاه شده معادل $\frac{ERT}{ZSC}$ می باشد که در آن ERT ولتاژ القایی برآیند و ZSC امپدانس پیچک مورد نظر است این معادله می گوید که کموتاسیون در ماشین های AC با کاهش ERT یا افزایش مقاومت بین جاروبک و تیغه های کوموتاتور بهبود می باید. (ادامه روش های بهبود کموتاسیون)

الف) ملاحظات طراحی

همانگونه که قبلاً اشاره شد ولتاژ راکتansı متناسب با سلف خودی LC پیچک تحت کوموتاسیون می باشد از آنجا که LC متناسب با مجذور تعداد دور پیچک می باشد. لذا ولتاژ راکتansı می تواند با انتخاب پیچک های تک دوری کاهش داده شود. هر دو ولتاژ حرکتی و ترانسفورماتوری به شار زیر قطب و تعداد دور موثر هر پیچک بستگی دارند لذا استفاده از شار زیر قطب کمتر و تعداد دور کمتر و تعداد دور کمتر در پیچک ها می تواند این نوع ولتاژ را کاهش دهد.

ب) استفاده از قطب های کمکی

در ماشین های DC ولتاژ راکتansı می تواند با تعبیه قطب های کمکی همراستا با محور جاروبک ها خنثی گردد. به طور مشابه قطب های کمکی متصل شده به صورت سری در محور F می تواند جهت خنثی سازی بخشی از اثرات ولتاژ های راکتansı و ترانسفورماتوری در موتورهای سری کمک فاز استفاده شوند.


همانگونه که یک پیچک در حین فرآیند کوموتاسیون توسط یک جاروبک اتصال کوتاه می شود. جریان های گردشی ناشی از ولتاژ القایی برآیند می تواند کاهش داده شود. با

(۱) استفاده از جاروبک های با سختی بالا که دارای مقاومت اتصال بزرگی هستند.

(۲) اتصال مقاومت های اضافی که مطابق شکل (۷-۱۱) بین پیچک ها و تیغه های کوموتاتور قرار می گیرند.

روش اتصال استفاده از مقاومت های اضافی بیشتر در موتورهای حمل و نقل تک فاز به کارگرفته می شود. زیرا این تکنیک قابل اطمینان است و به سرعت آرمیچر بستگی ندارد.

تلفات و گرمای ایجاد شده در آنها بیش از حد نیست در حالی که این موتور مرتباً "راه اندازی و متوقف می گردد". جریان اضافی عبور از مقاومت های مذکور ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد و سوختن آنها شود. با وجود این عیب این روش هنوز در ماشین های حمل و نقل تک فاز استفاده می شود.

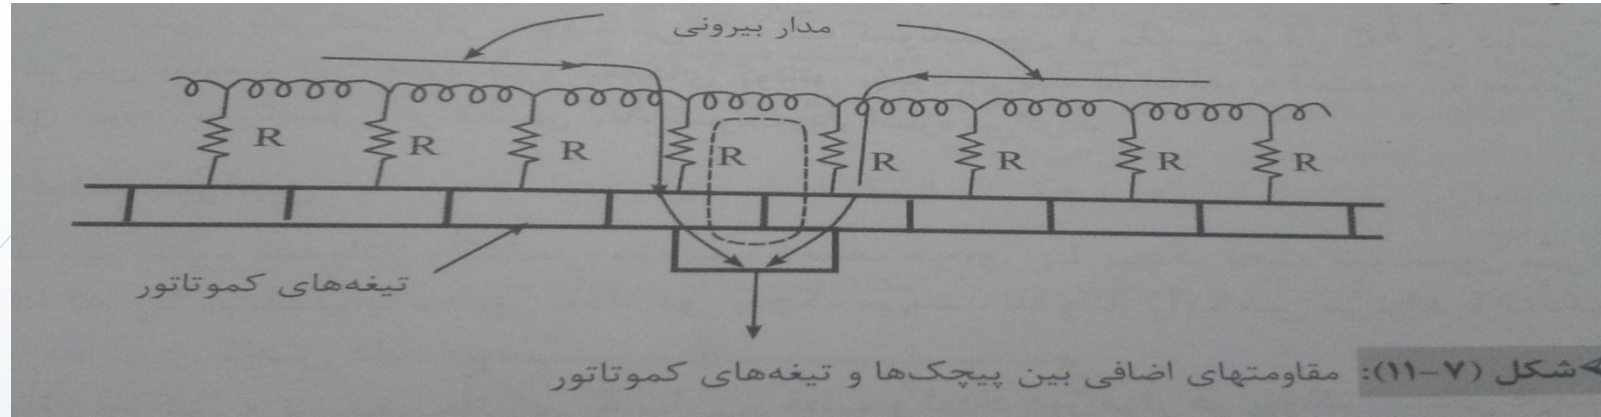


۷-۴-۳- تداخل رادیویی

عموماً "بازه ی زمانی (پریود) کوموتاسیون TC در ماشین های کوموتاتودار بسیار کوچک است. معکوس شدن سریع جریان در این بازه و جرقه زنی در جاروبک ها ممکن است. باعث ظاهر شدن ولتاژهای فرکانس بالا در ترمینال های آرمیچر گردد. این ولتاژهای با فرکانس تصادفی جریان های فرکانس بالایی را در خطوط تغذیه ارسال می کند و آنها را به آتن های فرستنده تبدیل می کند. گیرنده های رادیویی مجاور ممکن است این سیگنال های با فرکانس رندم را دریافت کنند و عملکردشان نویزی شود. تداخل رادیویی با اتصال کوتاه نمودن ولتاژ های فرکانس بالا مهار گردد. این موضوع با یک خازن کوچک تحقق می یابد.

۵-۷- موتورهای سری تک فاز



چنانچه یک ولتاژ متناوب به موتور سری DC معمولی اعمال گردد. آنگاه در نیم سیکل، شار میدان Φ_d و شار آرمیچر Φ_f ممکن است مطابق وضعیت نشان داده شده در شکل (۷-۱۲-الف) باشد. تقابل این در میدان باعث ایجاد گشتاوریدر جهت عقربه های ساعت می گردد. برای بیم سیکل بعدی جهت جریان به طورهمزمان در میدان و آرمیچر عوض می شود. چراکه این دو سیم پیچ با هم سری هستنددر نتیجه مطابق شکل (۷-۱۲-ب) هر دو شار میدان و آرمیچر عکس می گردند. و لذا مجدداً "گشتاور در جهت عقربه های ساعت تولید می شود. چنانچه یک موتور سری DC معمولی به منبع تغذیه AC وصل می گردد. گشتاوری یک جهته تولید خواهد نمود و رتور خواهد چرخید. در صورت تغذیه ی یک موتور DC معمولی با منبع AC عملکرد آن بواسطه کوموتاسیون ضعیف ضریب توان پایین و افزایش تلفات آهن دو قطب ها و یوغ استاتور که معمولاً "مورق نیستند کارآمد نخواهد بود. از مطالب فوق الذکر می توان چنین جمع بندی نمود که موتورهای سری تک فاز مشابه موتورهای سری DC هستند با این تفاوت که قطب ها و یوغ آنها از ورقه های نازک با خاصیت مغناطیسی بهتر ساخته می شوند.

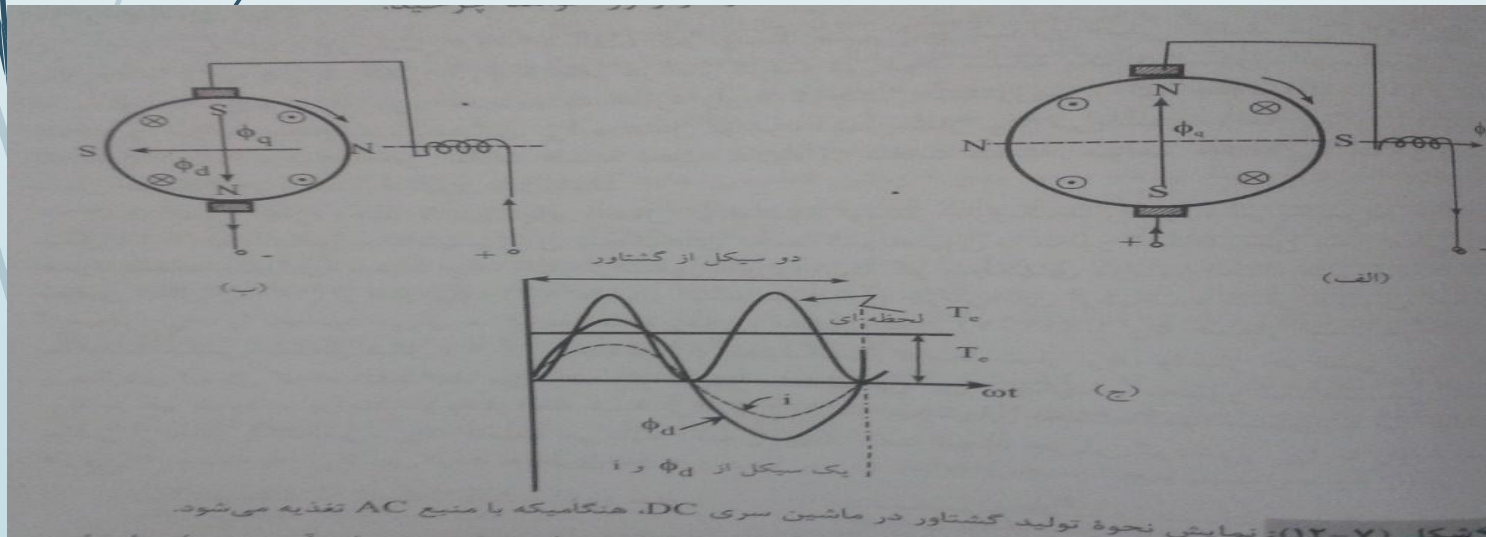

دیاگرام فازوری:

شار Φd ترسیم شده در شکل (۷-۱۲-الف) که توسط سیم پیچ میدان اصلی تولید می‌گردد. مطابق شکل (۷-۱۳) به صورت افقی با زاویه ی صفر در نظر گرفته می‌گردد. مشابه یک ترانسفورماتور جریان IM که به وجود آورنده Φd می‌باشد باید به اندازه ی زاویه کوچک هیستریزیس β جلوتر باشد در اینجا $\text{Imcos } \beta$ مولفه مغناطیس‌کنندگی IM یعنی $\text{Imsin } \beta$ منشاء بوجود آمدن تلفات هسته است. علاوه بر تلفات هسته مولفه ی $\text{Imsin } \beta$ ممکن است شامل اصطکاک و تلفات با دیگری نیز باشد.

 شکل (۷-۱۳) دیاگرام فازوری موتور سری یک فاز

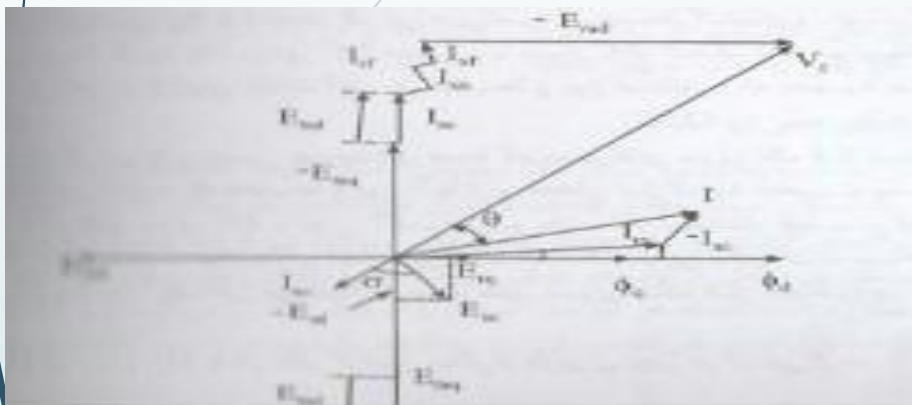

$$I_{sc} = \frac{E_{sc}}{\text{امپدانس پیچک اتصال کوتاه شده}}, \quad \sigma = \text{tg}^{-1} \frac{\text{رآکتانس پیچک اتصال کوتاه شده}}{\text{مقاومت پیچک اتصال کوتاه شده}}$$

$$\bar{V}_t = \bar{I}[(r_a + r_f) + j(x_a + x_f)] + (-\bar{E}_{taq}) + (-\bar{E}_{rad}) + (-\bar{E}_{tsd})$$


از روی دیاگرام شکل (۷-۱۳) می توان ملاحظه نمود که مولفه ناخواسته جریان یعنی ISC باعث بهبود ضریب توان موتور می گردد. اما این امر به قیمت جریان و توان بیشتر کشیده شده از منبع راندمان پایین تر و کموتاسیون خراب تر صورت می پذیرد. در لحظه راه اندازی Erad صفر است لذا زاویه θ بزرگ بوده و ضریب توان موتور مینیمم می باشد. بنابراین عملکرد موتور در راه اندازی بسیار ضعیف است.

همچنان که سرعت افزایش می یابد Erad بیشتری ساخته و ضریب توان ماشین بهتر می شود هرچه سرعت آرمیچر بیشتر ضریب توان با محصل نمودن موتور به یک منبع تغذیه با فرکانس پایین می تواند بهبود داده شود زیرا این کار ولتاژهای ترانسفورماتوری Etsd و Etaf و انتهای راکتانسهای نشتی را کاهش خواهد داد.

دیاگرام فازوری ساده شده

اگر دیاگرام فازوری شکل (۷-۱۳) ساده سازی شود تحلیل عملکرد موتور می تواند ساده تر انجام گیرد. دیاگرام فازوری ساده سازی شده.


در شکل (۷-۱۴) به تصویر کشیده شده است که در آن علائم منفی E_{tsd} و E_{taf} و E_{rad} نشان داده نشده است اثر I_{sc} و تلفات هسته صرف نظر شده است.

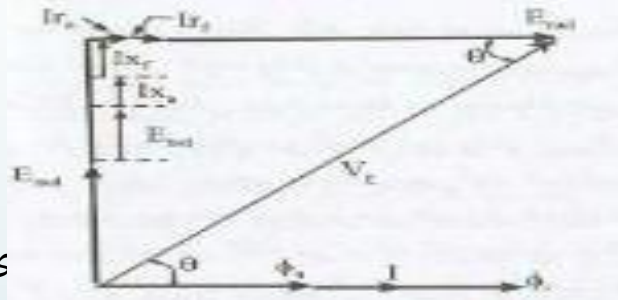

ی کیلوواتی ساخته می شوند موتور سری

شکل (۷-۱۴): دیاگرام فازوری ساده شده ی یک موتور سری تک فاز موتورهای

تک فاز کوچک که می توانند به خوبی با برق DC یا AC کار می کنند موتورهای اونیورسال نامیده می شوند.

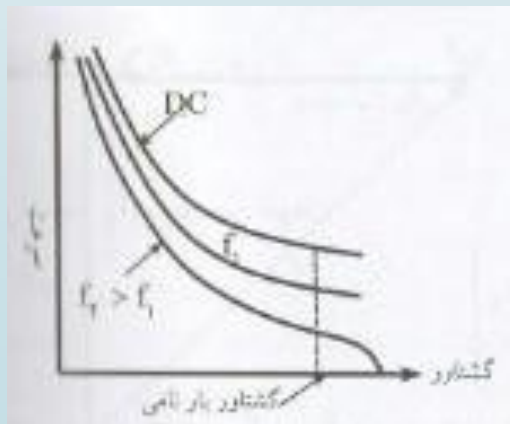

شکل (۷-۱۵): مشخصه های گشتاور - سرعت یک موتور سری تک فاز

فرمول های بخش دیاگرام فازوری ساده شده:

24

$$\phi_{dmax} = \frac{I_{max} \times N_f \text{ تعداد دور مؤثر}}{\text{رلوکتانس}} = \frac{N_f (\sqrt{2}I)}{\text{رلوکتانس}}$$

$$E_{rad} = \sqrt{2} \cdot \frac{Pn}{2} \cdot \frac{N_f (\sqrt{2}I)}{\text{رلوکتانس}} \cdot \frac{Z}{a} = \frac{PN_f Z}{a} \cdot \frac{1}{\text{رلوکتانس}} \cdot I.n = C I n$$

که در آن ثابت C برابر است با $C = \frac{PN_f Z}{a \cdot \text{رلوکتانس}}$

اکنون
در نتیجه:

$$T_{e.st} = \frac{K V_t^2}{r^2 + (x + X)^2}$$

اکنون معادله ولتاژ، از روی شکل (۷-۱۴)، معادل خواهد بود با:

$$\bar{V}_t = \bar{I}[r_a + r_f] + j(x_a + x_f)\bar{I} + \bar{E}_{taq} + \bar{E}_{tsd} + \bar{E}_{rad}$$

با جایگذاری مقادیر \bar{E}_{taq} ، \bar{E}_{tsd} و \bar{E}_{rad} داریم:

$$\bar{V}_t = \bar{I}(r + jx) + j\bar{I}(x_{md} + x_{mq}) + c\bar{I}n = \bar{I}[r + j(x + X)] + c\bar{I}n \quad (۷-۲۴)$$

که در آن $x = x_a + x_f$ و $r = r_a + r_f$ ، $X = X_{mq} + X_{md}$

با توجه به (۷-۲۴)، سرعت n برابر است با:

$$n = \frac{1}{c} \left[\sqrt{\left(\frac{V_t}{I}\right)^2 - (x + X)^2} - r \right] \quad (۷-۲۵)$$

توان الکترومغناطیسی تولیدی = ولتاژ حرکتی آرمیچر × جریان آرمیچر = $E_{rad} \cdot I$

$$\Rightarrow P_e = C I^2 n \text{ وات}$$

$$T_e = \frac{C I^2 n}{2\pi n} = \frac{C}{2\pi} \cdot I^2 = K I^2$$

$$n = \frac{1}{C} \left[\sqrt{\frac{K V_t^2}{T_e} - (x + X)^2} - r \right]$$

$$T_e = \frac{K V_t^2}{(r + cn)^2 + (x + X)^2}$$

$$n = \frac{1}{C} \frac{V_t - rI}{I}$$

$$V_t \cos \theta - Ir = E_{rad} = C I n$$

$$\cos \theta = \frac{I(cn + r)}{V_t}$$

۷-۵-۱- موتورهای سری AC جبران شده


در موتورهای سری AC کوچک مشکلات مربوط به کموتاسیون چندان مهم و جدی نیست زیرا این موتورها وجریان های پایینی کار می کنند. به علاوه این موتورهای سری AC کوچک عموماً "جبران سازی نمی شوند. اما در موتورهای سری AC بزرگتر یک سیم پیچ جبرانگر برای دستیابی به ضریب توان بهتر مشخصه گشتاور - سرعت مناسب تر و بهبود کموتاسیون ضروری می باشد. به علاوه این موتورها در سرعت های بالا کار می کنند و در نتیجه ضریب توان نسبتاً خوبی دارند.

عملکرد سیم پیچی های جبرانگر در موتورهای سری AC و DC مشابه است. دیاگرام فازوری موتور سری جبران نشده در شکل (۷-۱۳) مبین آن است. که ضریب توان پایین تا حدی ناشی از ولتاژ ترانسفورماتوری E_{taf} می باشد. که بوسیله شار محور f آرمیچر بوجود آمده است.

شکل (۷-۱۶) موتور سری AC

الف) جبران شده به صورت القایی

ب) جبران شده به فرم هدایتی

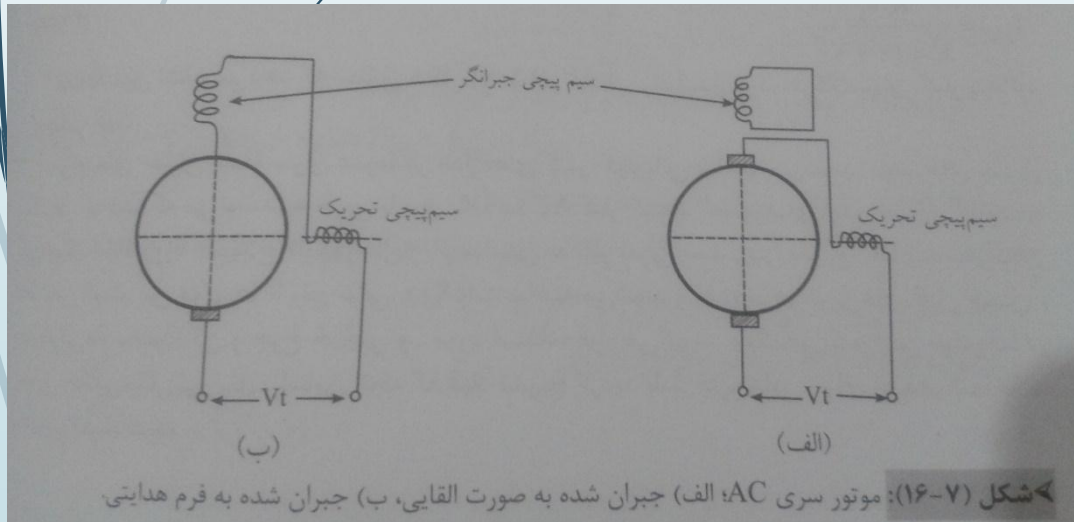


دو روش برای اتصال سیم پیچی جبرانگر وجود دارد.

در شکل (۷-۱۶-الف) سیم پیچی جبرانگر به طور سری با آرمیچر وصل می شود. که این آ

در یک موتور سری جبران شده چنانچه شار ΦF به طور کامل خنثی گردد آنگاه ولتاژ ترانسفورماتوری E_{taf} صفر می گردد و علاوه براین مقدار صفر Φf ولتاژ حرکتی E_{rf} دو سر پیچک های تحت کموتاسیون رانیز حذف می نماید. با صفر شدن مقادیر E_{taf} و E_{rf} دیاگرام فازوری شکل (۷-۱۳) به فرم نشان داده شده در شکل (۷-۱۷) تغییر می یابد.

26

شکل (۷-۱۷): دیاگرام فازوری موتور سری AC جبران شده

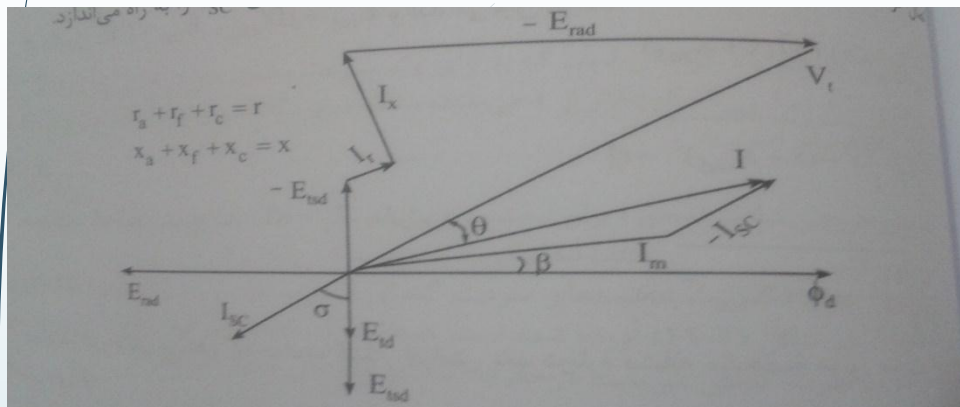

بنابراین در مقایسه با موتورهای سری جبران شده موتورهای سری مجهز به سیم پیچ جبران نشده مو - سرعت بهتر ضریب قدرت بالاتر و کموتاسیون اصلاح شده می باشد.

$$\bar{V}_t = \bar{I}(r + jx) + \bar{E}_{rad} + \bar{E}_{tsd}$$

$$\bar{V}_t = \bar{I}(r + cn) + j\bar{I}(x + X_{md})$$

$$n = \frac{1}{c} \left[\sqrt{\left(\frac{V_t}{I}\right)^2 - (x + X_{md})^2} - r \right]$$

$$n = \frac{1}{c} \left[\sqrt{\frac{kV_t^2}{T_e} - (x + X_{md})^2} - r \right]$$

$$T_e = \frac{KV_t^2}{(r + cn)^2 + (x + X_{md})^2}$$

می آید:

$$T_{e.st} = \frac{KV_t^2}{r^2 + (x + X_{md})^2}$$

$$\sin \theta = \frac{I(x + X_{md})}{V_t}$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{I(x + X_{md})}{V_t}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{I(x + X)}{V_t}\right)^2}$$

$$P_a = I E_{\text{rad}}$$

$$P_{\text{sh}} = P_a - (\text{تلف مکانیکی} + \text{تلف هسته})$$

$$I N_c = \frac{I}{a} \cdot \frac{Z}{P} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow N_c = \frac{Z}{\sqrt{2} a P}$$

$$\text{tg}\theta = \frac{E_{\text{tsd}}}{E_{\text{rad}}} = \frac{\sqrt{2} \pi f N_f \phi_{\text{d.max}}}{\sqrt{2} f_r \frac{Z}{a} \phi_{\text{d.max}}} = \frac{\pi f N_f}{f_r \frac{Z}{a}}$$

۷-۵-۲- راه اندازی موتورهای سری

موتورهای سری به روشهای متنوعی راه اندازی می شوند:

(الف) راه اندازی با اتصال مستقیم به برق شبکه ی AC مناسب برای موتورهای سری AC بارنج توانی کسر - کیلوولت

(ب) راه اندازی مقاومتی مشابه آنچه که در موتورهای سری DC استفاده می شود.

(ج) اتو ترانس با تعدادی انشعاب بروری سیم پیچی آن این روش در موتورهای سری بزرگ کاربرد دارد.

۷-۵-۳- کنترل دور موتورهای سری

ماشین سنکرون در سرعت ثابتی که توسط تعداد قطب ها و فرکانس تغذیه F مشخص می گردد، می چرخد. سرعت موتور القایی به تعداد قطب، فرکانس و لغزش بستگی دارد. اما سرعت ماشین الکتریکی دارای کموتاتور و جاروبک از تعداد قطب ها و فرکانس تبعیت نمی کند. زیرا آرایش کموتاتور و جاروبک می تواند برای ولتاژ و جریان های ورودی و خروجی به عنوان یک مبدل فرکانسی عمل نماید.

روش های کنترل دور موتورهای سری DC قابل تعمیم به نوع AC نیز می باشد این روش عبارتست از :

(الف) مقاومت آرمیچر یا کنترل راکتانس

(ب) کنترل شار میدان

(ج) کنترل ولتاژ آرمیچر

روش (الف) در مورد موتورهای کوچک استفاده می شود و در ماشین های بزرگ اغلب روش (ج) بکار می رود.