



مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تبریز

تست های غیر مخرب

## Non Destructive Tests (NDT)

مهندس علی الاماسی

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

1

بسم الله الرحمن الرحيم

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*



## مقدمه : ضرورت بازرسی

در ماده یا قطعه در حین ساخت، انواع نقصها با اندازه های متفاوت ممکن است به وجود آید که ماهیت و اندازه دقیق این نقص، کارکرد آتی قطعه را تحت تاثیر قرار می دهد. نقصهای دیگری مانند ترکهای ناشی از خستگی یا خوردگی، در حین کار با ماده نیز ممکن است به وجود آید. بنابراین برای آشکارسازی نقصها در مرحله ساخت و همچنین برای آشکارسازی و مشاهده آهنگ رشد آنها در حین عمر کاری هر قطعه یا مجموعه باید وسائل قابل اعتمادی در اختیار داشت.

## انواع سیستم های بازرگانی

### تستهای مخرب (DT)

در این نوع تست آزمایشگاهی مختلف بر روی نمونه های استاندارد تهیه شده از قطعات مورد آزمون انجام می شود و پس از انجام تست نمونه از بین می رود.

**معایب روش:**

- ✓ سرعت پایین
- ✓ پر هزینه بودن
- ✓ ارائه اطلاعات فقط مربوط به نمونه ها

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## انواع سیستم های بازرگانی

### تستهای غیر مخرب (NDT)

تست یا بازرگانی غیر مخرب به روش هایی از بازرگانی اطلاق می شود که در آنها کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن قطعه ، مورد بررسی قرار می گیرد.

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## تفاوهای NDT و DT

1. در روش DT پس از اعمال آزمایش، قطعه کارایی خود را از دست می دهد.
2. در روش DT نمی توان تمام محصولات را تحت آزمایش قرار داد و باید به تعدادی از نمونه ها را تحت آزمایش قرار داد.
3. در روش DT نیاز به تهییه نمونه استاندارد وجود دارد که برای آزمایش های مختلف متفاوت است.

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## تفاوهای NDT و DT

- آزمایشهای NDT و DT در عرض یکدیگر قرار ندارند و انجام یک تست باعث بی نیازی از تست دیگر نمی شود.

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## المان های بازرسی غیر مخرب

- .1. منبع انرژی
- .2. یک قطعه کار متناسب با منبع انرژی
- .3. قطعه آزمون برای اندازه گیری تفاوت ها
- .4. وسیله ای برای نشان دادن و ثبت نتایج آزمون
- .5. اپراتور آموزش دیده
- .6. دستور العمل برای انجام تست
- .7. سیستم گزارش نتایج

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## روش های متداول NDT

Visual Test	بازرسی چشمی (VT) ✓
	بازرسی با مایعات نافذ (PT) ✓
	Liquid Penetrant Test
Magnetic Particle Test	بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT) ✓
Test	رادیو گرافی (RT) ✓
	Radiographic
Eddy Test	بازرسی با حریان گردابی (ET) ✓
	Current
Ultrasonic Test	بازرسی با امواج اولتراسونیک (UT) ✓
Hardness Test	سختی سنجی (HT) ✓

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

# مراحل NDT

مرحله اول : استفاده از یک خاصیت فیزیکی جسم و محیط تست  
 مرحله دوم : تغییر در خاصیت فوق به دلیل وجود عیب  
 مرحله سوم : آشکار سازی تغییر ایجاد شده به کمک یک آشکارساز مناسب  
 مرحله چهارم : تبدیل تغییر آشکار شده به نحوی که قابل تفسیر باشد  
 مرحله پنجم : تفسیر نتایج

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## تعاریف اولیه

ناپیوستگی (Discontinuity) : هرگونه اغتشاش در خواص متالورژیکی یا مکانیکی یا فیزیکی جسم ناپیوستگی نامیده می شود.

عیب (Defect) : ناپیوستگی هایی که باعث شود خواص استاندارد قطعه از بین رود، عیب نامیده می شود.

یک ناپیوستگی لزوماً عیب نیست.

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## عيوب در اتصالات جوشکاري شده

يک ناپيوستگي در حقیقت يك انقطاع در ساختار فلز جوش می باشد مثل وجود ناهمنگی در خواص مکانيکي و متالورژيکي ماده يا فلز جوش.

عيوب نيز يك ناپيوستگي است که به واسطه ويزگي خاچش و يا در اثر تجمع آن درقطعه يا محصول، نمي تواند حداقل استانداردهای کاري مورد نياز را برآورده کند.

عيوب جوش به طور کلي به گروههای زير تقسيم می شود :

ترکها

حفره های گازی

ناخالصيهای سرباره جوش

عدم نفوذ يا ذوب

شكل ناقص يا طرح ظاهري غير قابل قبول جوش

و ساير عيوب (مثل اثر پاشش قوس الکتریکی بر روی سطح قطعه)

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## ترکها (Cracks)

زمانی که تنشهای موضعی از حد استحکام ماده فراتر روند در جوش و يا فلز پایه ترک ايجاد می شود .

**أنواع ترك بر اساس شكل :**

**طولي :** ترکهای طولی در جوشهای کوچک بین مقاطع سنگین، معمولاً بر اثر سرعت بالای سرد شدن و تنش بالا رخ می دهند.

**عرضي :** معمولاً بر اثر تنشهای طولی انقباضی، روی فلز جوش با چکشخواری کم بوجود می آيند.

**ستاره اي :** در اثر قطع نامناسب جوشکاري قوسی در چاله انتهائي جوش بوجود می آيند.

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## ترکها (Cracks)

انواع ترک بر حسب دمایی که در آن ایجاد می شود :

- ترک گرم


ترکهای گرم در حین انجماد و یا قبل از اینکه حرارت جوش به طور کامل برطرف شود، بوجود می آیند.

- ترک سرد


ترکهای سرد بعد از تکمیل انجماد بوجود می آیند. به آنها ترکهای تأخیری نیز گفته می شود

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## ترکها (Cracks)

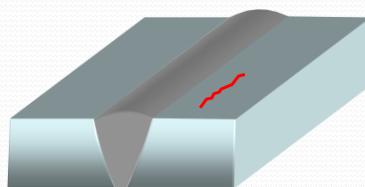

Longitudinal parent metal crack

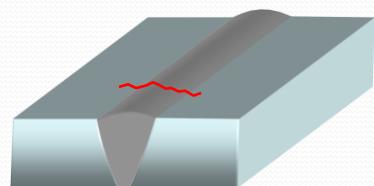


Transverse weld metal crack

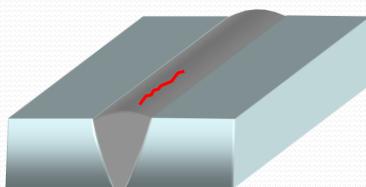


Longitudinal weld metal crack

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## ترکها (Cracks)

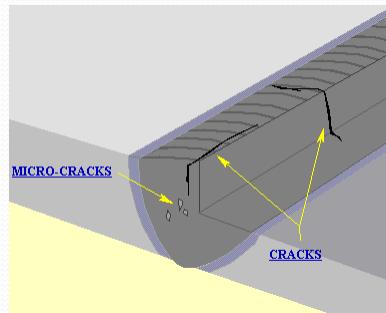



NDT - By Eng. A. Almasi, 2013

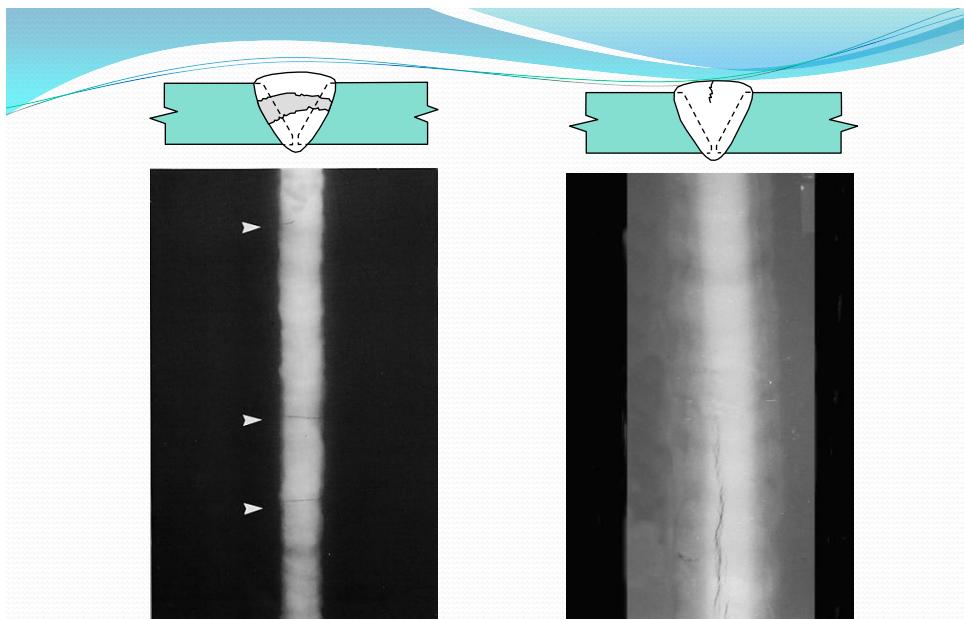

Transverse crack


Longitudinal crack

NDT - By Eng. A. Almasi, 2013

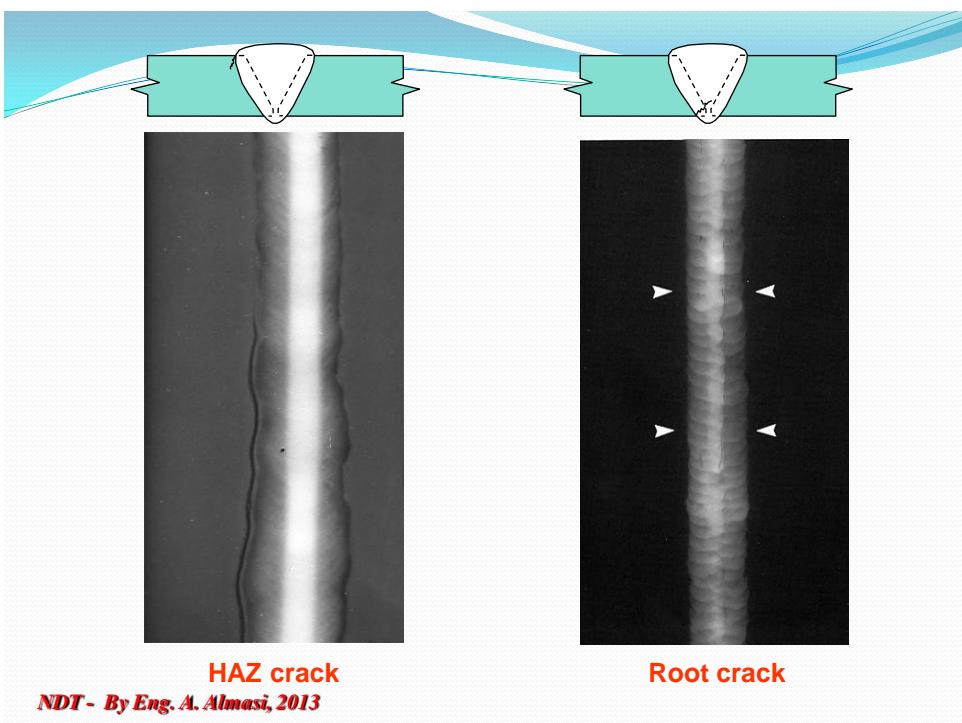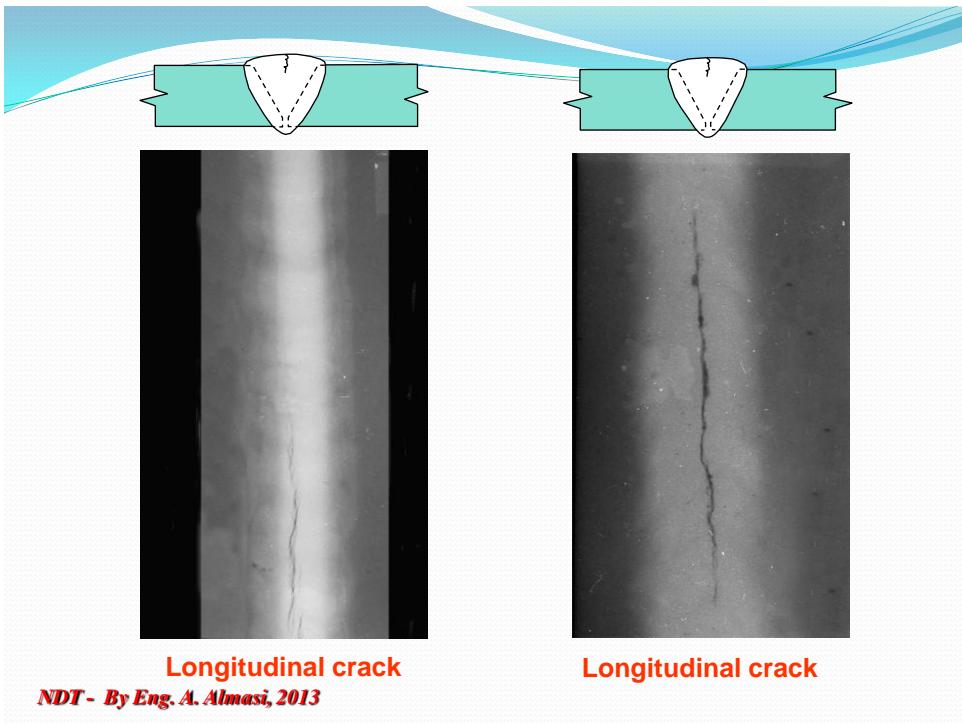

## (Lamellar Tearing) پارگی لایه ای

به شکست صفحه ای گفته می شود که در فلز پایه ایجاد شده و جهتگیری اصلی آن به موازات سطح است . علت آن تنش بالا در جهت ضخامت است که بر اثر جوشکاری ایجاد می شود .

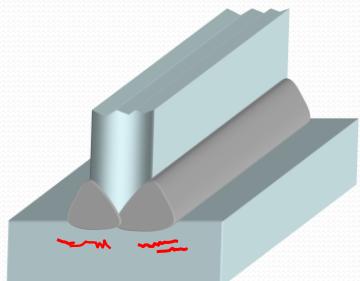

Lamellar tearing

پارگی لایه ای می تواند تا مسافت زیادی گسترش یابد و معمولا در محلی که فلز پایه دارای ناخالصی های غیرفلزی باشد و یا در محلهایی از فلز پایه که تحت تنشی های بالای جوشکاری است، یا ترکیبی از هر دو ، آغاز می شوند .

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## Material Inspection

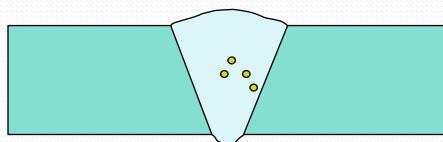


Plate Lamination

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تخلخل (Porosity)


تخلخل ها نتیجه حبس گازها در حال انجام دادن می باشند. این ناپیوستگی معمولاً بصورت کروی است اما می تواند گسترش نیز پیدا کند.



این نوع ناپیوستگی بحرانی نبوده و ایجاد تمرکز تنفس نمی کنند، مگر اینکه مقدار آن بیش از حد معینی باشد. تخلخل بیش از حد، ناشی از عدم کنترل صحیح پارامترهای جوش، مواد مصرفی جوشکاری، طراحی اتصال، آلودگی فلز پایه و یا ترکیب نامناسب فلز پرکننده مورد استفاده است.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تخلخل (Porosity)

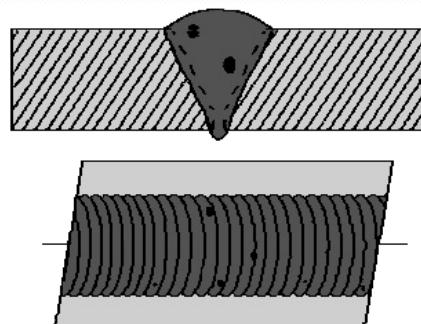

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## تخلخل با توزیع یکنواخت

تخلخلی است که بصورت یکنواخت در فلز جوش توزیع شده باشد. مقدار زیاد تخلخل معمولاً به علت روش نامناسب جوشکاری یا مواد نامناسب است. تکنیک نامناسب آماده سازی اتصال یا مواد نامناسب مورد استفاده می‌توانند موجب به وجود آمدن تخلخل گردد. اگر جوش به اندازه کافی آرام سرد شود تا بیشتر گاز قبل از انجامد، از سطح خارج شود، تخلخل کمی در جوش باقی می‌ماند.

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## تخلخل خوش‌ای


به گروهی موضعی از تخلخل‌ها گفته می‌شود که معمولاً علت آن شروع یا اتمام نامناسب قوس جوشکاری است.

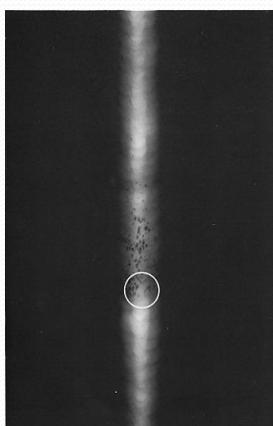

**Cluster porosity**

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**


## تخلخل خوش‌ای

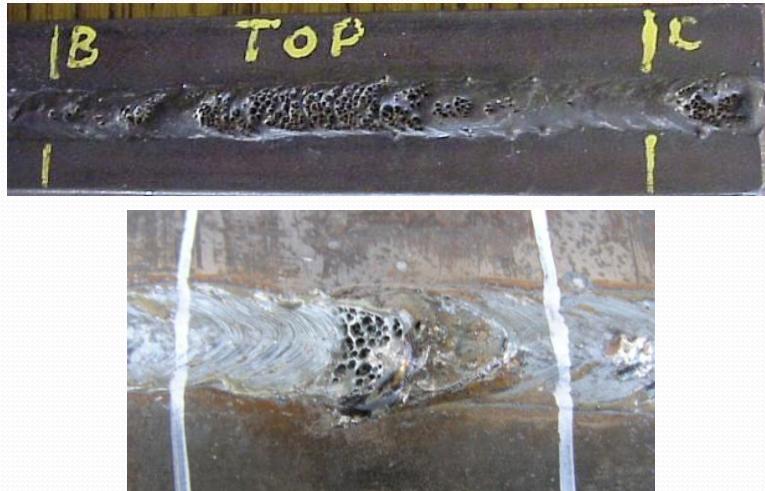


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## ناخالصی‌های سرباره

مواد جامد غیرفلزی هستند که در فلز جوش یا بین فلز جوش و فلز پایه محبوس شده‌اند. این ناخالصی‌ها می‌توانند در بیشتر روش‌های جوشکاری مشاهده شوند. بطور کلی ناخالصی‌های سرباره بر اثر روش نامناسب جوشکاری، طراحی نامناسب اتصالات یا تمیزکاری نامناسب جوش بین پاسها بوجود می‌آیند. معمولاً سرباره مذاب به سمت بالای جوش جریان پیدا می‌کند. شکافهای تیز در مرز جوش یا بین پاسها معمولاً باعث حبس سرباره داخل فلز جوش مذاب می‌شود.

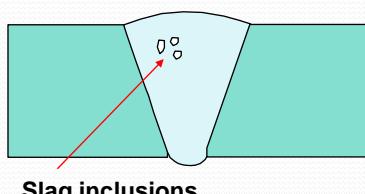


Slag inclusions

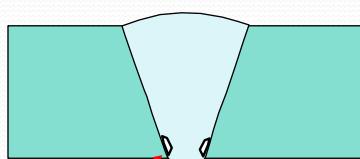


Parallel slag lines

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

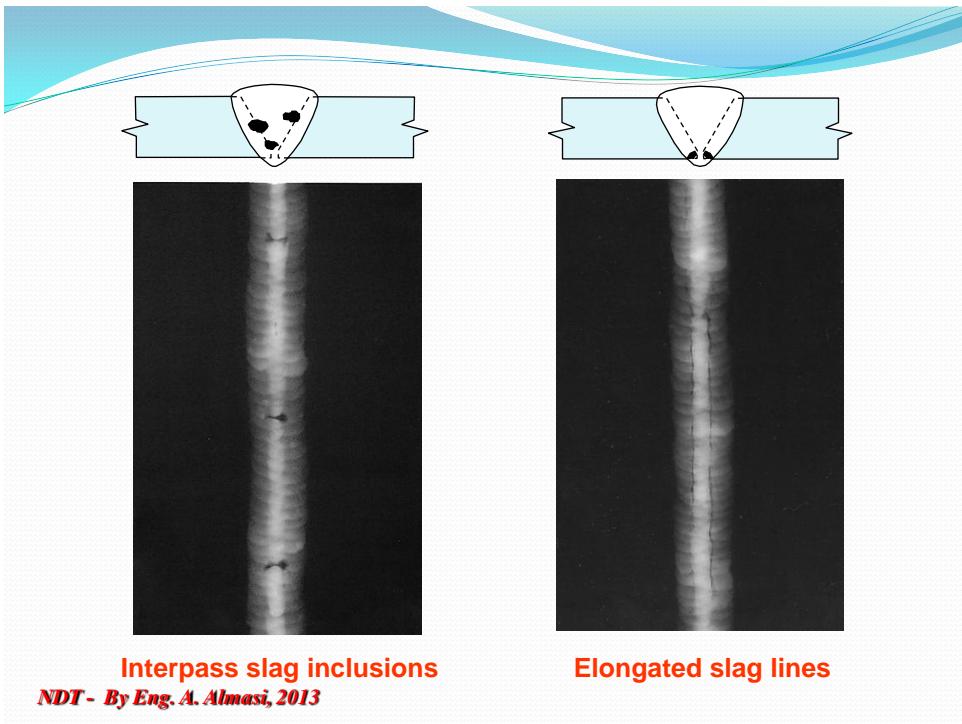


## نفوذ ناقص اتصال

در صورت عدم نفوذ فلز جوش به اتصال ایجاد می شود. منطقه نفوذ نکرده، یک ناپیوستگی محاسب می شود که به آن نفوذ ناقص گفته می شود. نفوذ ناقص می تواند بر اثر حرارت ناکافی جوش، طراحی نامناسب اتصال (مثلاً ضخامت زیاد و عدم توانایی نفوذ قوس جوشکاری)، یا کنترل نامناسب قوس جوش بوجود آید. جوشهایی که نیازمند نفوذ کامل هستند، معمولاً توسط روشهای غیرمخرب مورد بازرسی قرار می گیرند. این موضوع به خصوص در پلها، خطوط لوله، محفظه های تحت فشار و کاربردهای هسته ای صدق می کند.

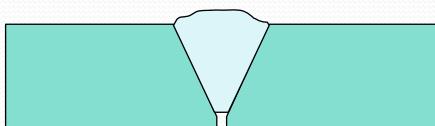

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## نفوذ ناقص اتصال

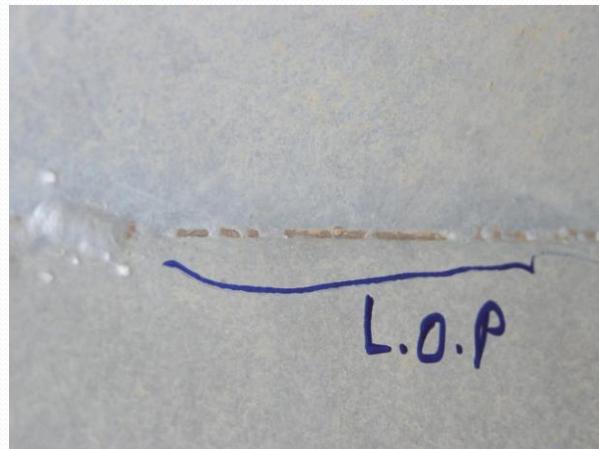


**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## ذوب ناقص


در نتیجه روش نامناسب جوشکاری، آماده سازی نامناسب فلز پایه، یا طراحی نامناسب اتصال به وجود می آید. دلایل بوجود آوردن ذوب ناقص عبارتند از حرارت ناکافی جوشکاری یا عدم دسترسی کافی به تمام وجوه همچو شی، یا هر دو. همچنین اکسیدهای به شدت چسبنده نیز جلوی ذوب کامل را می گیرند.

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**


## ذوب ناقص

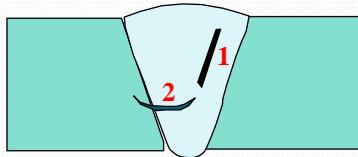

1. Lack of sidewall fusion
2. Lack of inter-run fusion

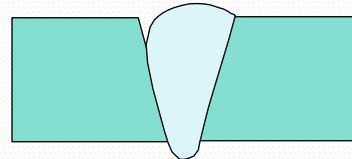


- Incomplete filled groove +  
Lack of sidewall fusion

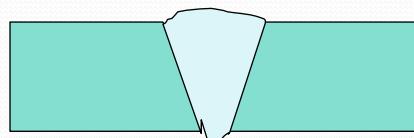

1. Lack of root fusion

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

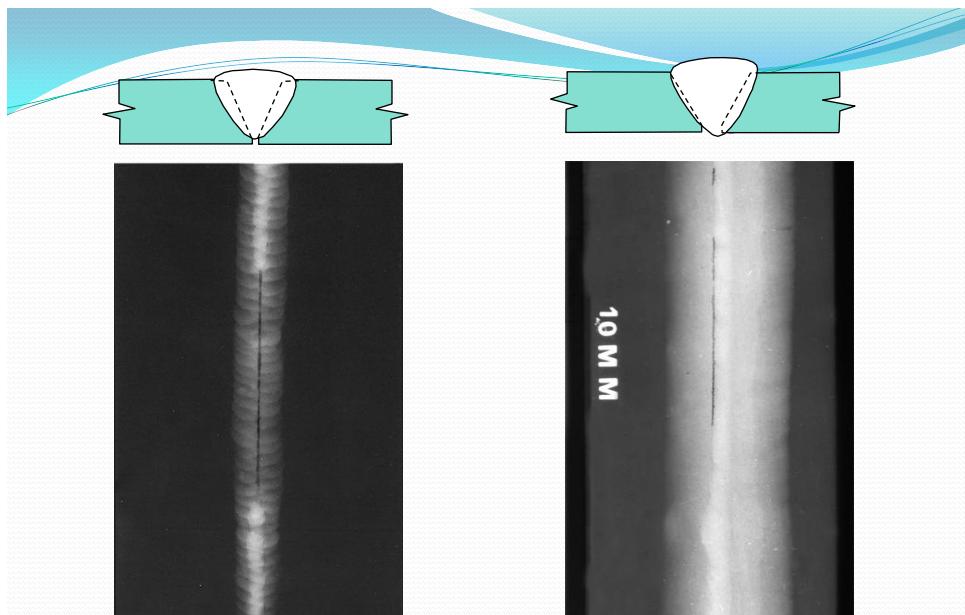

Lack of root penetration

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

Lack of root fusion

## نفوذ ناقص اتصال




Lack of root fusion

Lack of root Penetration


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## سوختگی لبه جوش (Undercut)

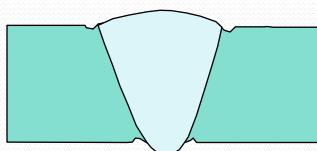

Undercut شیاری است که در فلز پایه در مجاورت انتهای جوش یا ریشه جوش ایجاد شده و فلز جوش آنرا پر نمی کند. این شیار موجب تشکیل یک شکاف مکانیکی شده و ایجاد تمرکز تنفس می کند.

معمولًا به علت روش نامناسب جوشکاری یا جریان اعمالي بیش از حد یا هر دو، این عیب بوجود می آید.

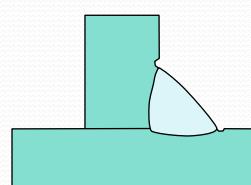

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## سوختگی لبه جوش (Undercut)

Intermittent Cap Undercut




NDT - By Eng. A. Almasi, 2013

## سوختگی لبه جوش (Undercut)

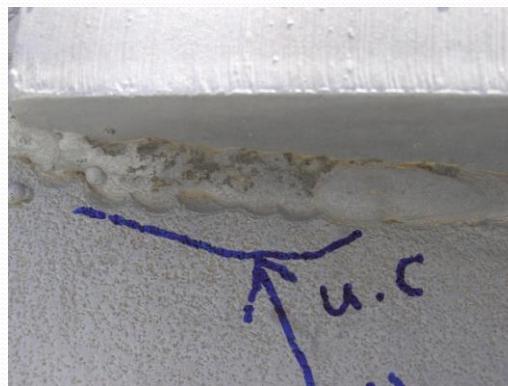


Continues Cap Undercut

NDT - By Eng. A. Almasi, 2013

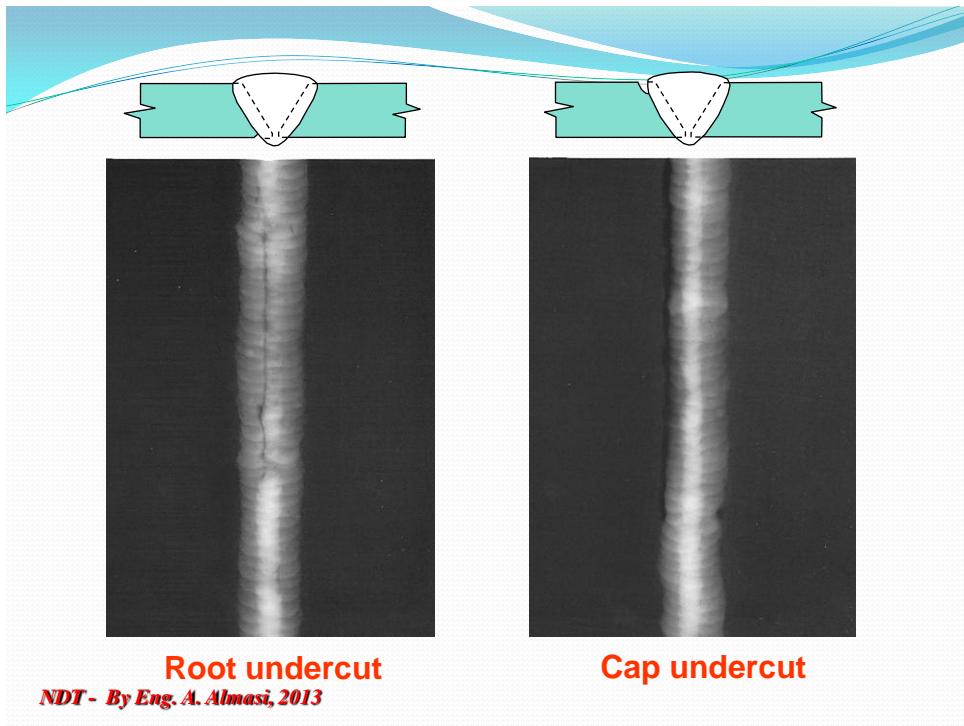

## همپوشانی (Over lap)

- پیش آمدگی فلز جوش تا جلوتر از انتهای جوش یا ریشه است.
- علت این امر می تواند کنترل ناکافی فرایند جوشکاری، انتخاب نامناسب مواد جوشکاری، یا آماده سازی نامناسب فلز پایه باشد. معمولاً با وجود اکسیدهای بسیار چسبنده روی فلز پایه که مانع از ذوب فلز گردند، نیز همپوشانی رخ می دهد.
- همپوشانی یک ناپیوستگی سطحی است که یک شکاف مکانیکی ایجاد می کند و تقریباً همیشه مردود تلقی می شود.

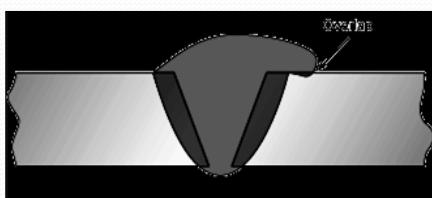

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## (Over lap) همپوشانی




*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## ناحالصی های تنگستن

- ❑ ذرات تنگستن محبوس در فلز جوش هستند که مختص روش جوشکاری قوسی تنگستنی است.

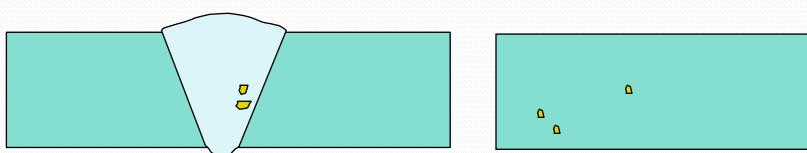

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

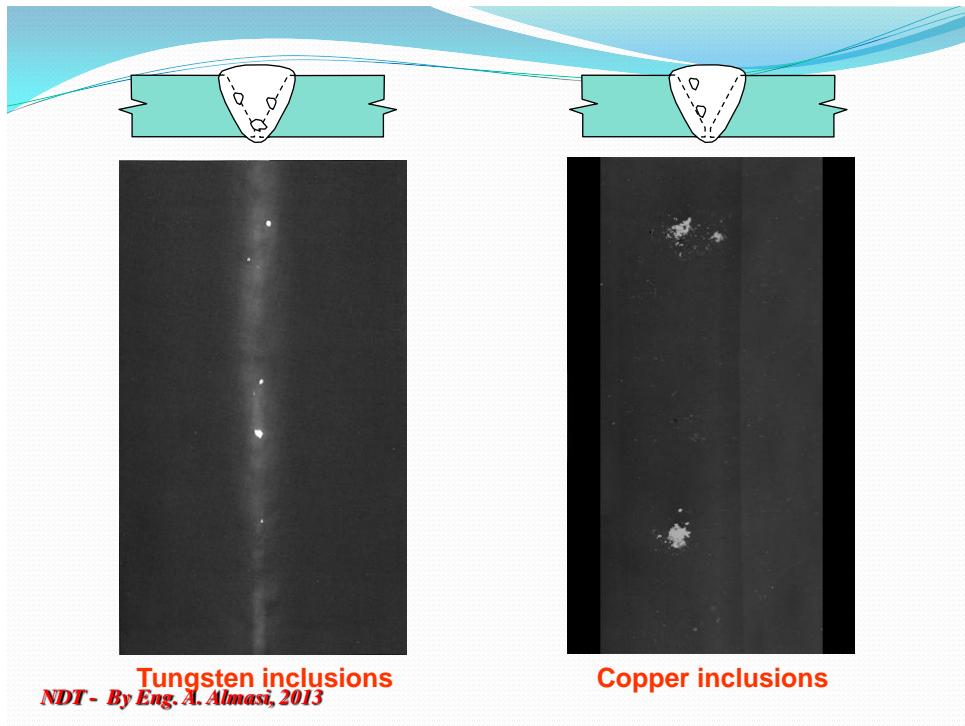

## لکه قوس (Arc strikes)

- از اصابت قوس روی فلز پایهای که به داخل فلز جوش هم آمیخته نخواهد شد، باید اجتناب شود . با آغاز قوس ممکن است حجم کوچکی از فلز پایه برای لحظه‌ای ذوب گردد. این امکان وجود دارد که فلز مذاب بر اثر کوئینچ شدن ترک بخورد یا حفره سطحی کوچکی در فلز منجمد شده شکل بگیرد. این گونه ناپیوستگی‌ها ممکن است منجر به ترک خورده‌گی‌های گسترده در حین سرویس شوند.

- هرگونه ترک یا خدشهای که براثر اصابت قوس ایجاد شود، باید سنگزنه شود تا به حاشیه‌های صاف و صیقلی برسد و سپس برای حصول اطمینان از سلامت، مورد بازررسی مجدد قرار گیرد.

## لکه قوس (Arc strikes)




Arc strike

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تقر (Concavity)

- در اثر نیروهای جاذبه بر فلز مذاب یا در اثر کشش سطحی لبه جوش برای نگه داشتن مذاب در دیواره پخ، این عیب به وجود می آید. این عیب را با نام Suck back (مکش مذاب به طرف داخل) نیز می شناسند.

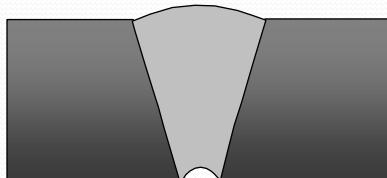

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تقر (Concavity)





*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## پاشش (Spatter)



*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## سوختگی در ریشه جوش (Burn through)

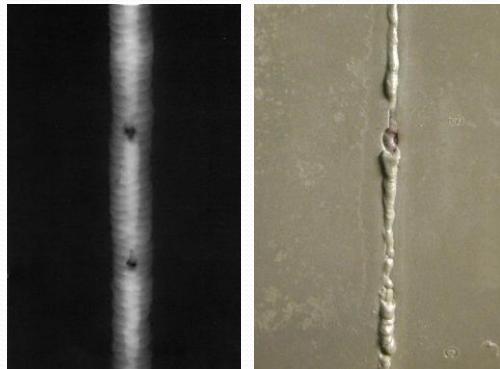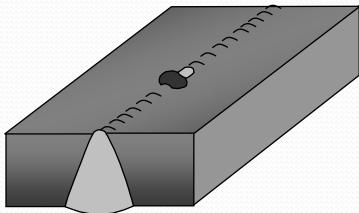

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی چشمی

### معرفی روش

- بازرسی چشمی متدالوی ترین روش بازرسی غیرمخرب است که برای ارزیابی کیفیت قطعه جوش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایا:

انجام ساده

هزینه نسبتاً پائین

نیاز به تجهیزات خاصی ندارد.

اطلاعات مهمی در مورد تطابق با مشخصات مورد نظر بدست می‌دهد.  
بینائی خوب بازرس از ملزمات مهم این روش است.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## معرفی روش

اطلاعات بدست آمده بعد از تکمیل بازرگانی:

1. نفوذ و ذوب به صورت کامل بین فلز پایه و فلز جوش
2. وجود یا عدم وجود سوختگی کناره جوش در امتداد مرز جوش و فلز پایه
3. نفوذ مناسب در ریشه
4. حالت گرده جوش ( تقریر یا تحدب )
5. ابعاد صحیح جوش
6. ظاهر جوش
7. عیوب سطحی قابل تشخیص

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## دستورالعمل های اولیه

1. تامین نور کافی در سطح قطعه
2. تمیز کردن سطح قطعه از آلودگی ها مانند محصولات خوردگی و ...
3. مشخص نمودن عیوب احتمالی و مناطق بحرانی
4. انجام بازرگانی با چشم مسلح یا غیر مسلح

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات

چشم :

1. قدرت دید و مشاهده عالی با ارزش ترین ابزار بازرگانی NDT
2. بیشترین حساسیت چشم در نور زرد مایل به سبز با طول موج ۵۵۶۰ آنگستروم
3. نور مناسب جهت بازرگانی : ۸۰۰-۱۰۰۰ Lux
4. حداکثر زمان مجاز جهت بازرگانی پیوسته : ۲ ساعت

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات

وسائل کمکی چشمی و انواع گیج ها گاهی برای تسهیل تشخیص عیوب و اندازه گیری ابعاد جوش یا عیوب موجود در جوش مورد استفاده قرار می گیرند.

بازرگانی قطعات جوش معمولا شامل ارزیابی کمی و کیفی اتصال می شود.

ابزارهای استاندارد متعددی جهت :

- اندازه گیری هندسه اتصال و مونتاژ

- ابعاد جوش و پیش آمدگی

- انحراف و

- عمق Undercut

- مورد استفاده قرار می گیرند.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات


### کاربردهای گیج های جوشکاری

- ۱- کنترل ابعادی قطعات و اتصالات مورد جوشکاری آماده شده
- ۲- کنترل سطوح پخ خورده از نظر زاویه سطح شیب دار پخ خورده
- ۳- کنترل فواصل لازم بین قطعات جهت مونتاژ کاری آنها
- ۴- کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ یا جوشکاری
- ۵- کنترل ابعاد جوشهای تکمیل شده طبق نقشه بعد از جوشکاری
- ۶- کنترل و اندازه گیری عیوب احتمالی بر روی سطح جوشها از نظر طول، عرض و عمق آنها

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات

### انواع گیج های جوشکاری

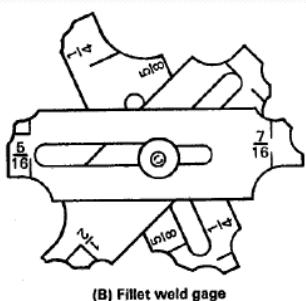


#### • گیج Fillet

- اندازه گیری گرده های جوش با اندازه ۱ تا ۸/۱ اینچ ( $25-2/3$  میلیمتر)
- اندازه گیری تحدب و تقرع گرده های جوش

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات

### أنواع گیج های جوشکاری

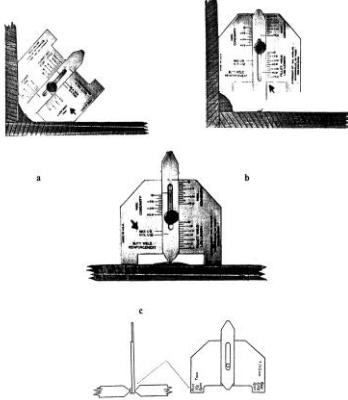


### AWS گیج

- تعیین مشخصات جوشهاي گوشه ای و لبه ای
- اندازه گیری ترانس تحدب و تقرع جوشها که از قبل برای آن تعیین شده است
- اندازه گیری گرده های جوش

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات

### أنواع گیج های جوشکاری

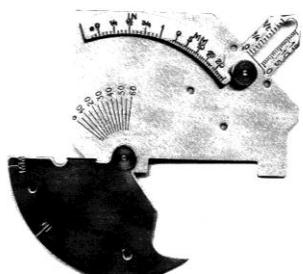

### Cambridge گیج

- این گیج چند منظوره قادر به اندازه گیری موارد زیر در واحدهای اینچ و میلیمتر می باشد:
- زاویه آماده سازی تا 60 درجه

- اضافه فلز جوش

- عمق Undercut ها

- عمق pitting

- اندازه ریشه

- ارتفاع گرده جوش

- عدم همطرازی

- اندازه گلوبی جوش گوشه ای

- طول گرده جوش

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات

### انواع گیج های جوشکاری



- Hi-Lo گیج

این گیج که گیج (mismatch) نیز نامیده می شود.

- ارتفاع گرده جوش
- عدم همطرازی داخلی
- درز اتصال (fit-up)
- مسیر جوش جوشهای مدور
- زاویه آماده سازی
- ضخامت دیواره جوش

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات

### میکروسکوپ

- یک میکروسکوپ چشمی شامل ترکیبی از لنزها می باشد که برای بزرگ کردن تصویر یک جسم کوچک به کار می رود.
- ساده ترین میکروسکوپ دارای یک لنز است که اغلب آنرا با نام ذره بین می شناسیم
- قابلیت بزرگنمایی یک ذره بین با توجه به رابطه  $M=25/f$  به دست می آید
- ( ۲۵: مقدار متوسط حداقل فاصله جسم با چشم غیر مسلح ، f: فاصله کانونی عدسی )
- میدان دید: فضایی که توسط ذره بین قابل رویت است که در یک ذره بین معمولی کمتر از فاصله کانونی آن می باشد.
- عمق میدان: فاصله ای که عدسی می تواند بدون خراب شدن کیفیت تصویر جسم، از جسم دور یا به جسم نزدیک شود. عمق میدان با بزرگنمایی نسبت معکوس دارد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات

### بوروسکوپ

- بوروسکوپ: وسیله ای برای دیدن فضای داخلی لوله های باریک
- ابعاد بوروسکوپ: از قطر ۱۹ تا ۲۵ میلیمتر و در متراژهای مختلف
- انواع بوروسکوپ: امکان دریافت تصاویر به صورت مستقیم، عمود، معکوس و مایل

(انتخاب زاویه مناسب توسط نوع و محل عیب مشخص می شود)

- میدان دید: دایره ای با قطر ۲۵ میلیمتر و در فاصله ۲۵ میلیمتر از جلوی بوروسکوپ

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## تجهیزات

### اندوسکوپ

- اندوسکوپ وسیله ای شبیه بروسکوپ بوده اما با سیستم بصری بهتر و منبع نوری قویتر
- فاصله کانونی اندوسکوپ ثابت و ۴ میلیمتر است
- در زمانیکه فاصله جسم از نوک اندوسکوپ ۴ میلیمتر باشد، بزرگنمایی حدود ۱۰ برابر به دست می آید

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## مراحل بازرسی

### بازرسی قبل از جوشکاری

- بازرسی فلز پایه قبل از انجام جوش می تواند شرایط منجر به ایجاد نقصها را مشخص کند.
- بعد از نصب قطعات در محل لازم برای جوشکاری، بازرس باید محل اتصال جوش را از نظر درز اتصال، آماده-سازی لبه ها و دیگر مواردی که ممکن است کیفیت جوش را تحت تأثیر قرار دهند، بررسی کند.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## مراحل بازرسی

### بازرسی قبل از جوشکاری

- بازرس باید شرایط زیر را برای تطابق با مشخصات مورد نظر بررسی کند:

  1. آماده سازی، ابعاد و تمیزی اتصال
  2. صحت ابعاد تسمه های پشتیبان، حلقه ها و یا ورودی های مصرفی
  3. جهت گیری و Fit up قطعاتی که باید جوش داده شوند.
  4. فرایند و مواد مصرفی جوشکاری
  5. روش جوشکاری و تنظیمات دستگاهها
  6. دمای پیش گرم مشخص شده
  7. کیفیت مورد نظر جوش

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## مراحل بازرسی

بازرسی در حین جوشکاری

- در حین جوشکاری، بازرسی چشمی روش اولیه جهت کنترل کیفیت است.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## مراحل بازرسی

بازرسی در حین جوشکاری

- برخی از مراحل تولید که می توان با این روش کنترل نمود عبارتند از:
  - عملیات روی خالجوش ها
  - کیفیت پاس ریشه و پاسهای بعدی جوش
  - دماهی پیشگرم و دماهی بین پاسی کافی
  - ترتیب جوشکاری
  - تمیز کردن بین پاسی
  - آماده سازی ریشه قبل از جوشکاری طرف دوم
  - هماهنگی با دستورالعمل بکار گرفته شده

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## مراحل بازرسی

### بازرسی بعد از جوشکاری

مواردی که بعد از جوشکاری، توسط بازرسی چشمی باید بررسی شوند عبارتند از:

1. ظاهر نهایی جوش
2. ابعاد نهایی جوش
3. مقدار جوش
4. دقت ابعادی
5. مقدار تغییر شکل
6. عملیات حرارتی بعد از جوش

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## مراحل بازرسی

### بازرسی بعد از جوشکاری

در بیشتر کدها و مشخصات، نوع و اندازه ناپیوستگی های مورد انتظار جوش ارائه شده است. بسیاری از ناپیوستگی های زیر روی سطح یک جوش توسط بازرسی چشمی قابل تشخیص هستند:

1. ترکها
2. Undercut
3. همپوشانی
4. ناخالصی های سرباره ای و تخلخلهای قابل رؤیت
5. پروفیل جوش غیرقابل قبول

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## مراحل بازرسی

### بازرسی بعد از جوشکاری

برخی فولادها همچون A514 و A517 ASTM مستعد ترک خوردگی با تأخیر هستند. که مورد نظر این فولادها ممکن است قبل از بازرسی جوش در فولادهای حساس به ترک، یک تأخیر، توصیه کند.

وقتی عملیات حرارتی بعد از جوش توصیه شود، عملیات باید توسط بازرس بررسی و ثبت شود. آیتم های مهم جهت ثبت در عملیات حرارتی به شرح زیرند:

1. سطحی که باید حرارت داده شود
2. نرخ سرد و گرم کردن
3. زمان و دمای نگهداری
4. اندازه گیری دما و محل آن
5. کالیبراسیون تجهیزات

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با مایعات نافذ

### تاریخچه

از حدود نیمه قرن چهاردهم این روش مورد استفاده بوده است.

در صنعت راه آهن در بررسی چرخهای لوکوموتیو جهت پیدا کردن ترک استفاده می شده است

### پاکسازی چرخ ها

نگه داری در نفت سفید  
به مدت 30 دقیقه

### قیز کردن چرخ ها

پوشش دادن سطح بیرونی  
توسط گچ

خروج نفت و  
تیره شدن لایه گچی

چرخاندن یا


وارد کردن ضرباتی به چرخ

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با مایعات نافذ

### معرفی روش


آزمون مایع نافذ (PT) روشی است که ناپیوستگی های باز (سطحی) را با نشان دادن یک مایع نافذ در مقابل یک آشکار ساز، روی زمینه ظاهر می کند

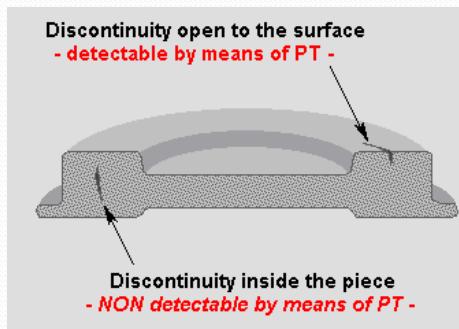

NDT - By Eng. A. Almasi, 2013

## بازرسی با مایعات نافذ

### مراحل انجام بازرسی

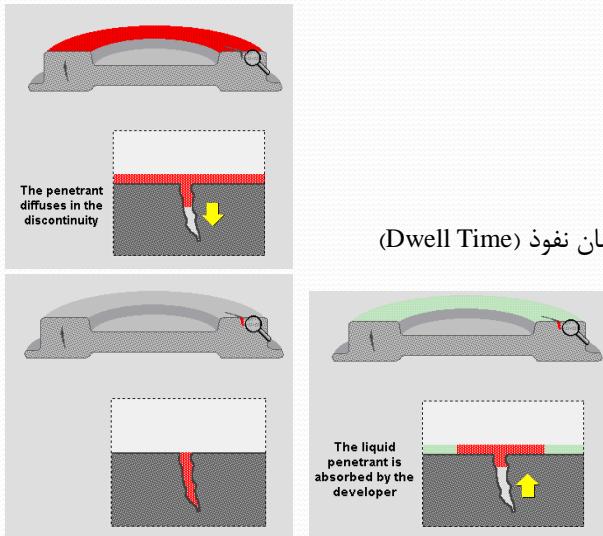

NDT - By Eng. A. Almasi, 2013

1. تمیز کردن سطح نمونه

2. اعمال مایع نافذ

3. منتظر بودن به اندازه زمان نفوذ (Dwell Time)

4. حذف مایع نافذ اضافی


## بازرسی با مایعات نافذ

### مراحل انجام بازرسی

.5. اعمال آشکار ساز

.6. بررسی سطح برای مشاهده و ثبت نتایج

.7. تمیز کاری نهایی (در صورت لزوم)

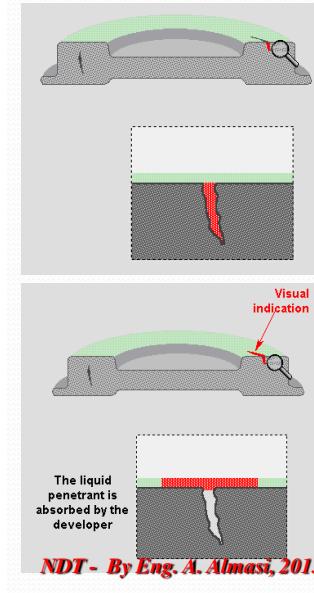

## بازرسی با مایعات نافذ

### مزایایی بازرسی به روش مایعات نافذ

.1. روش نسبتاً ساده‌ای است.

.2. روش ارزانی است.

.3. محدودیتی در جنس ماده وجود ندارد (به جز مواد متخلخل).

.4. قادر به تعیین محل و اندازه تقریبی عیوب است.

.5. تجهیزات این روش قابل حمل و نقل است.

## بازرسی با مایعات نافذ

### محدودیت هایی بازرسی به روش مایعات نافذ


1. تنها عیوب و ناپیوستگی های سطحی قابل تشخیص هستند.
2. در قطعات متخلخل و با سطوح خشن کاربردی ندارد.
3. گاهی ترک های عریض و کم عمق تشخیص داده نمی شوند.
4. اندازه عیوب بزرگتر از اندازه واقعی تخمین زده می شود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با مایعات نافذ

### کاربردهایی بازرسی به روش مایعات نافذ

1. صنایع فضایی برای کنترل مواد تولیدی
2. قطعات خودرو مانند قطعات ریخته گری و آهنگری آلومینیم
3. تعمیرات و سرویس های منظم قطعات لوکوموتیوهای قطار
4. یافتن ترک های خستگی مواد نورد شده
5. کنترل صحت و دقیق نتایج به دست آمده از MT

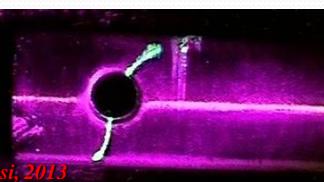

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## بازرسی با مایعات نافذ

### اصول فیزیکی بازرسی به روش مایعات نافذ

بازرسی با مایعات نافذ به طور عمده به ترشید مؤثر یک نمونه یا قطعه کار جامد توسط یک عامل نفوذ کننده که روی سطح مذکور جریان می یابد، وابسته است.

قابلیت یک مایع نافذ برای جریان یافتن روی سطح و ورود به حفره ها به طور عمده به موارد زیر بستگی دارد:


- .1 تمیزی سطح
- .2 پیکربندی حفره
- .3 تمیزی حفره
- .4 اندازه گشودگی دهانه حفره
- .5 کشش سطحی مایع نافذ
- .6 توانایی مایع در تراکم سطح

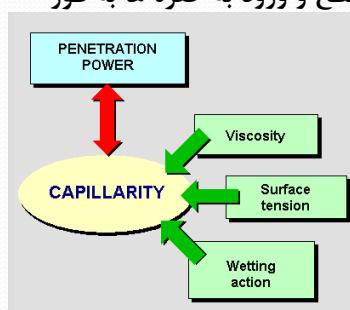

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با مایعات نافذ


### گرانووی یا ویسکوزیته مایعات نافذ

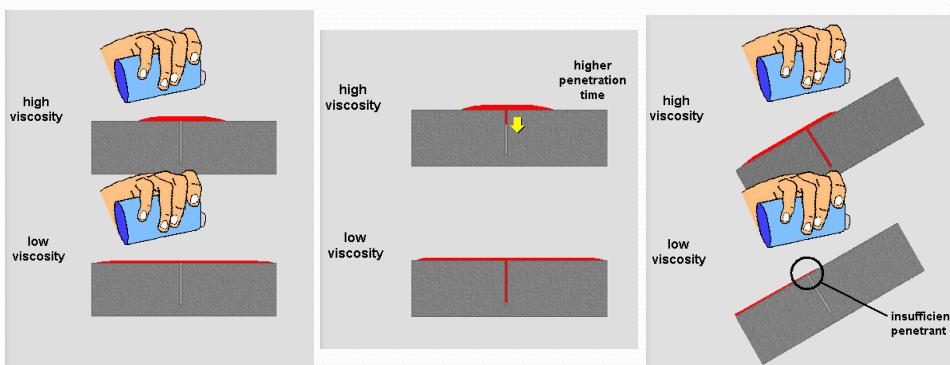

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با مایعات نافذ

### خاصیت موئینگی مایعات نافذ

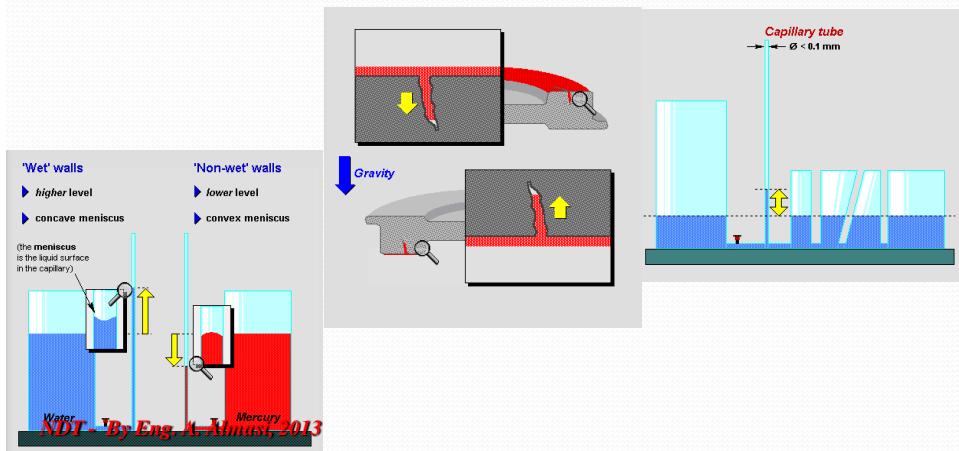


## بازرسی با مایعات نافذ

### روش های تست با مایعات نافذ

II      تست مایع نافذ مرئی

I      تست مایع نافذ فلورسنت

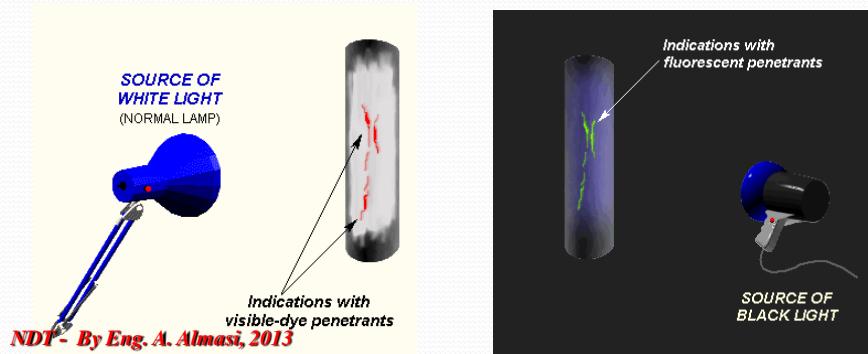

## بازرسی با مایعات نافذ

### تفسیر مشاهدات

• ناپیوستگی های مورد ارزیابی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

1. نشانه های خطی یا Linear (طول سه برابر عرض)
2. نشانه های گرد یا Round (طول کمتر از سه برابر عرض)
3. نشانه های پراکنده در قطعه

• گاهی ممکن است نشانه های نامربوط Non relevant نیز بر روی سطح قطعه نمایان شود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با مایعات نافذ

### تفسیر مشاهدات

• در برخی موارد نشانه های نادرست False Indication نیز بر روی سطح قطعه ایجاد می شود:

1. از روی دست اپراتور به سطح انتقال یابد.
2. در اثر آلودگی Developer ایجاد شود.
3. از یک قطعه بیرون آمده و به قطعه دیگر منتقل می شود.
4. به وسیله محلی که پس از غوطه وری قطعات روی آن چیده می شوند، به قطعه منتقل شود.
5. در اثر شستشوی نا مناسب قطعات ایجاد شود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## طبقه بندی روش های بازرسی مایعات نافذ

### بازرسی با مایعات نافذ

طبقه بندی روش های بازرسی مایعات نافذ

- عوامل اصلی در انتخاب روش PT:

  1. شرایط سطحی قطعه کار مورد بازرسی
  2. مشخصه های نقص مورد تشخیص
  3. زمان و مکان بازرسی
  4. اندازه قطعه کار
  5. حساسیت مورد انتظار

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

### بازرسی با مایعات نافذ

انواع مایع نفوذ کننده

1. از لحاظ دید
- Fluorescent .1
- Visible .2


1. از لحاظ اعمال
- A تر
- B خشک

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### معرفی روش

بازرس ذرات مغناطیسی (MT) یک روش غیرمخرب برای تشخیص ناپیوستگی های سطحی یا نزدیک به سطح در مواد مغناطیسی می باشد

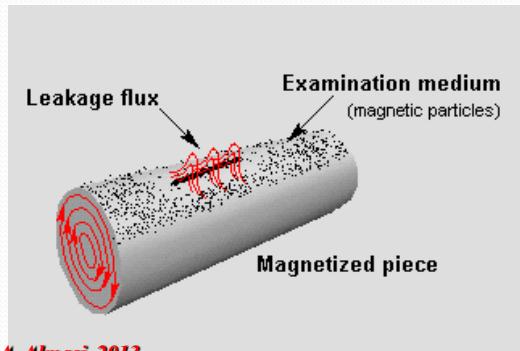


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### معرفی روش

خطوط مغناطیسی نیرو در مواد فرومغناطیسی، توسط ناپیوستگی های موجود در ماده تغییر شکل می دهند. اگر یک ناپیوستگی در یک ماده مغناطیسی روی سطح یا نزدیکی آن وجود داشته باشد، خطوط شار مغناطیسی روی سطح تغییر شکل می یابند، که به آن نشیت شار مغناطیسی گفته می شود.

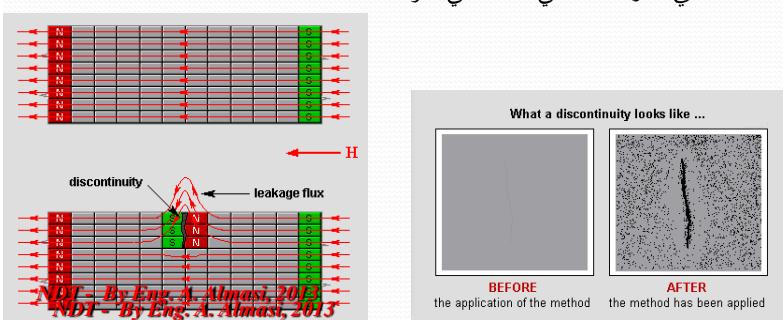


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### معرفی روش

تجمع ذرات تحت شرایط نوری مناسب قابل مشاهده خواهد بود.

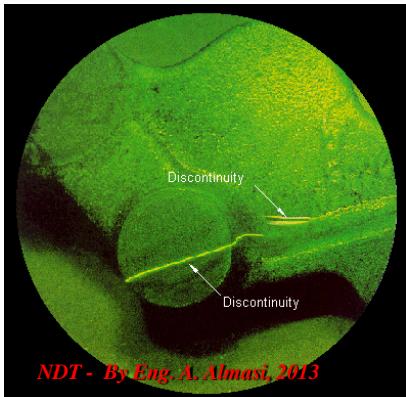

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### معرفی روش

سه شرط اصلی برای انجام این روش وجود دارد که عبارتند از:

1. قطعه باید مغناطیسی شود.
- یک ماده فرومغناطیس را می توان با ایجاد یک جریان الکتریکی در ماده یا قرار دادن ماده در یک میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یک منبع خارجی، مغناطیسی کرد.
2. ذرات مغناطیسی باید وقتی اعمال شوند که قطعه مغناطیسی است.
3. هر گونه تجمع مواد مغناطیسی باید مشاهده و تفسیر شود.
- اگر جهتگیری یا ناپیوستگی موازی خطوط نیرو باشد ، غیرقابل تشخیص خواهد بود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### مزایای این روش

1. روش ذرات مغناطیسی وسیله‌ای حساس برای یافتن ترک‌های کوچک و کم عمق سطحی در مواد فرومغناطیسی است. روش ارزانی است.
2. نشانه‌های ذرات مغناطیسی، مستقیماً روی سطح قطعه ایجاد می‌شوند و محل عیب به راحتی تشخیص داده می‌شود.
3. نیاز به مداربندی الکتریکی یا ابزار بازخوانی الکترونیکی که کالیبره شده باشد، وجود ندارد.
4. تخمین عمق ترک به صورت تقریبی امکان پذیر است.
5. اندازه یا شکل قطعات قابل بازرسی به این روش از محدودیت بسیار کمی برخودار بوده و یا محدودیتی ندارد.
6. نیازی به تغییر کاری مبسوط اولیه وجود ندارد و ترک‌هایی که توسط مواد خارجی پر شده‌اند، قابل تشخیص می‌باشد

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### محدودیت‌های این روش

1. این روش صرفاً برای مواد فرومغناطیسی قابل استفاده است.
2. اتصال بین فلزاتی با خواص مغناطیسی غیر مشابه باعث نایپوستگی‌های مغناطیسی ای می‌شود که بصورت عیب مشاهده می‌شوند، در حالی که اتصال جوش سالم است.
3. پوشش‌های نازک رنگ و سایر پوشش‌های غیرمغناطیسی، مانند روکش‌های آبکاری، اثر محرومی بر حساسیت بازرسی با ذرات مغناطیسی دارند.
4. حساسیت با کاهش اندازه نایپوستگی و همچنین با افزایش عمق عیب نسبت به سطح کاهش می‌یابد.
5. یک نایپوستگی باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا میدان مغناطیسی را قطع کرده یا در آن تغییر ایجاد کند و نشیت خارجی ایجاد شود.
6. شرایط سطحی نیز بر حساسیت فرایند بازرسی مؤثرند.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### اصول فیزیکی

- اثر جهت شار


جهت شکل گیری یا ک نشانه، زاویه برخورد میدان مغناطیسی با ناپیوستگی باید تا آن حد بزرگ باشد که سبب شود خطوط میدان مغناطیسی از قطعه خارج شده و پس از پل زدن از روی ناپیوستگی به قطعه بازگردند. جهت حصول هترین نتایج، زاویه برخورد نزدیک به 90 درجه مطلوب می باشد.

بنابراین: جهت، اندازه و شکل ناپیوستگی حائز اهمیت هستند. علاوه بر این موارد، جهت میدان مغناطیسی و نیز شدت میدان در منطقه ناپیوستگی مهم می باشند

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### اصول فیزیکی

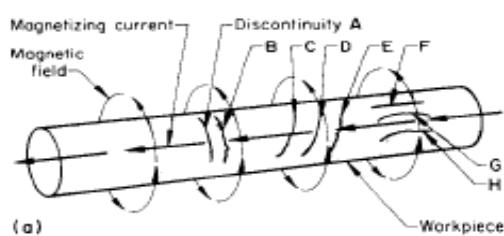


- ناپیوستگی A: شکل منظم و موازی میدان  $\leftrightarrow$  هیچ نشانه ای ایجاد نمی کند.
- ناپیوستگی B: شکل نا منظم و همچنان موازی میدان  $\leftrightarrow$  نشانه ضعیفی ایجاد می کند.
- ناپیوستگی C، D و E: زاویه 45 درجه نسبت به میدان  $\leftrightarrow$  نشانه خوبی ایجاد می کند.
- ناپیوستگی F، G و H: زاویه 90 درجه نسبت به میدان  $\leftrightarrow$  هترین نشانه ایجاد می شود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### اصول فیزیکی

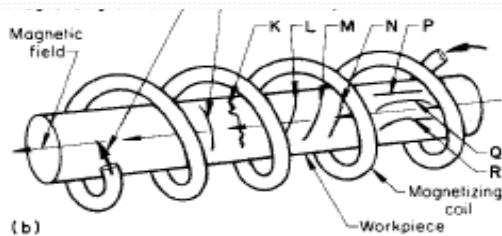

- نایپوستگی L، M و N: زاویه 45 درجه نسبت به میدان نشانه قابل تشخیص ایجاد می کند.
- نایپوستگی J و K: نشانه خوبی ایجاد می کند.
- نایپوستگی Q، P و R: نشانه ضعیفی ایجاد می کند.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### حریان مغناطیس کردن

- جریان متناوب : فقط سطح فلز توسط جریان متناوب مغناطیسی می شود. (skin effect) این روش برای تعیین محل نایپوستگی هایی که روی سطح گسترش یافته اند مانند ترکها مناسب است، اما نایپوستگی های عمیق تر یا ذوب ناقص تشخیص داده نمی شوند. این روش را برای بازرسی جوش هایی که در آن ارزیابی زیر سطح مورد نیاز نیست بکار می بردند.

- جریان مستقیم : میدان مغناطیسی تولید شده توسط این جریان در قطعه نفوذ می کند و در نتیجه بیشتر از حریان متناوب قادر به تشخیص نایپوستگی های زیر سطح خواهد بود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### تجهیزات

عوامل موثر بر انتخاب نوع تجهیزات جهت انجام يك نوع خاص تست:

- 1- نوع جریان مغناطیسی کردن
- 2- اندازه قطعه یا جوش
- 3- هدف مشخصه تست یا نوع عیوب مورد انتظار
- 4- محیط مورد نظر برای انجام تست
- 5- تجهیزات متحرک یا ثابت
- 6- مساحت قسمت مورد آزمایش و موقعیت آن روی قطعه
- 7- تعداد قطعات مورد آزمایش

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)


### روش های ایجاد میدان مغناطیسی

یکی از الزامات اساسی بازرسی با ذرات مغناطیسی این است که قطعه تحت بازرسی به درستی مغناطیسی گردد، به گونه ای که میدان های نشتی ایجاد شده توسط ناپیوستگی ها قادر به جذب ذرات مغناطیسی باشند. در این راستا، آهنرباهای دائمی از مزایایی برخوردار می باشند، اما مغناطیسی کردن به طور کلی توسط آهنرباهای الکتریکی صورت می پذیرد که در آن ها میدان مغناطیسی در ارتباط با جریان یافتن جریان الکتریکی ایجاد می گردد. اساساً مغناطیسی شدن، ناشی از میدان مغناطیسی مدوری است که بر اثر جاری شدن جریان الکتریکی درون يك هادی ایجاد می گردد. جهت این میدان، وابسته به جهت جریان خواهد بود که با استفاده از قانون دست راست قابل تعیین می باشد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

روش های ایجاد میدان مغناطیسی

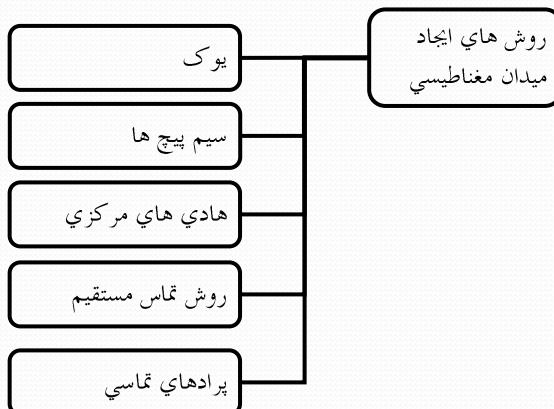


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

بوک های الکترو مغناطیسی

- پایه های قابل تنظیم امکان تغییر فاصله تماس و زاویه تماس نسبی را به منظور جای گرفتن در قطعات دارای شکل نامنظم فراهم می آورند.
- برخلاف بوک های آهنربای دائمی، بوک های الکترو مغناطیسی به سهولت می توانند خاموش یا روشن بشونند. این ویژگی سبب تسهیل اتصال و برداشتن بوک از قطعه مورد آزمایش می شود

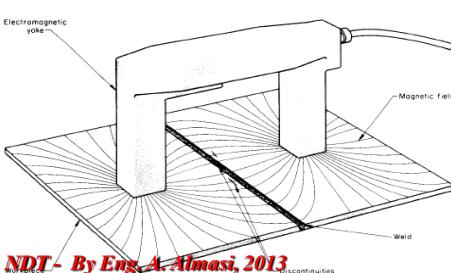


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### سیم پیچ ها

- سیم پیچ های تک حلقه ای و چند حلقه ای برای مغناطیسی کردن طولی قطعات مورد استفاده قرار می گیرند.
- در خصوص قطعات بزرگ، سیم پیچ را می توان با پیچیدن چندین دور از یک سیم قابل انعطاف به حول قطعه، تولید نمود، اما باید دقت لازم صورت گیرد که هیچ نشانه ای، در زیر کابل، پنهان نشود.

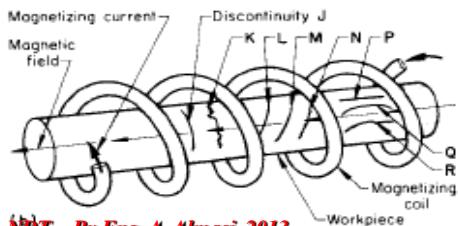


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### هادی های مرکزی

- در خصوص بسیاری از قطعات حلقه ای شکل، بکتر آن است که به جای خود قطعه، از هادی محزا بایی جهت حمل جریان مغناطیسی کننده استفاده گردد.
- قوانین پایه حاکم بر میدان های مغناطیسی حول هادی مدوری که حامل جریان مستقیم باشد، به شرح زیر بیان می شوند:

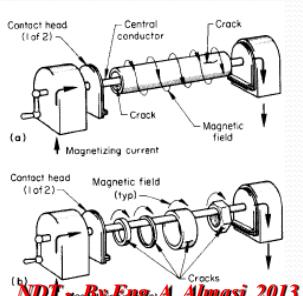


- میدان مغناطیسی در خارج یک هادی دارای سطح مقاطعه یکنواخت، در طول هادی یکنواخت خواهد بود.
- میدان مغناطیسی با مسیر جریان داخل هادی، زاویه می سازد.
- دانسیته شار در خارج هادی با عکس فاصلهشعاعی هادی تغییر می نماید

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### روش تماس مستقیم

در خصوص قطعات کوچک بدون هیچ گونه فضای باز در داخل قطعه، میدانهای مغناطیسی مدور، از طریق تماس مستقیم با قطعه ایجاد می‌گردند.

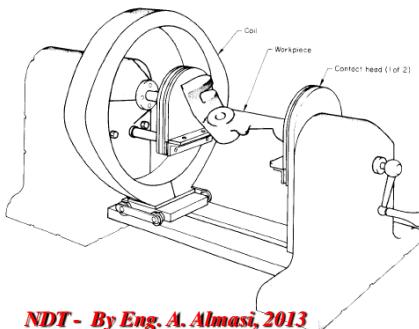


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### پرادهای تماسی

- برای بازرسی قطعات بزرگ و سنگین که برای قرار گرفتن در واحدهای دارای سرهایی تماسی بست، بیش از حد بزرگ محسوب شوند، مغناطیسی شدن غالباً با استفاده از پرادهای تماسی انجام می‌گیرد.

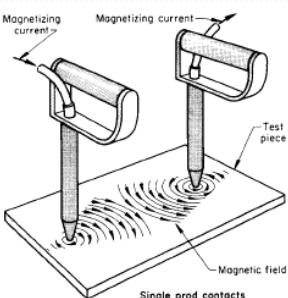

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

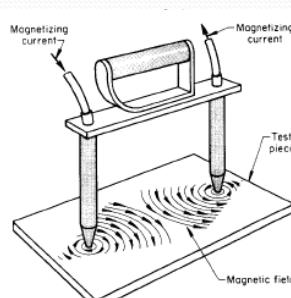

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

روش های مغناطیس کردن

- دایره ای (Circular Magnetization)
- طولی (Longitudinal or Bipolar Magnetization)
- موضعی (Localized Magnetization)

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

روش های مغناطیس کردن

- دایره ای

یک میدان مغناطیسی را می توان با عبور جریان الکتریکی از یک هادی ایجاد کرد به این روش، مغناطیسی کردن دایره ای گفته می شود.




*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### روش های مغناطیس کردن

- طولی

گاهی جهتگیری ناپیوستگی ها موادی شار مغناطیس داره ای در قطعه فولادی است. تشخیص چین ناپیوستگی هایی از طریق روش کم و بیش متفاوتی انجام می گیرد. در این روش هادی بصورت کویل درآمده و قطعه مورد آزمایش بصورتی در کویل قرار می گیرد که بصورت هسته سلنوئید عمل کند، به این ترتیب میدان مغناطیسی در خط محور کویل و دو یا چند قطب معمولاً در انتهای قطعه ایجاد می شوند.

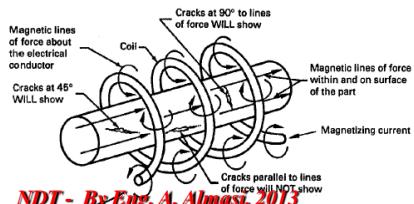

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### روش های مغناطیس کردن

- موضعی

در قطعات بزرگ، دو نوع اصلی تجهیزات جهت ایجاد میدان مغناطیسی موضعی در آنها، وجود دارد. که هر دو را می توان به عنوان روش قابل حمل بکار برد بصورتی که تجهیزات را می توان به کنار قطعه مورد بازرسی در محل حمل نمود.

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

روش های مغناطیس کردن


- مغناطیس سازی با پراد (Prod Magnetization)
- روش یوک (Yoke)

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

روش های مغناطیس کردن

- مغناطیس سازی با پراد (Prod Magnetization)
- با استفاده از این روش، می توان یک محل موضعی را با عبور جریان از قطعه به روش اتصالات یا پرادهای دستی مغناطیسی کرد.

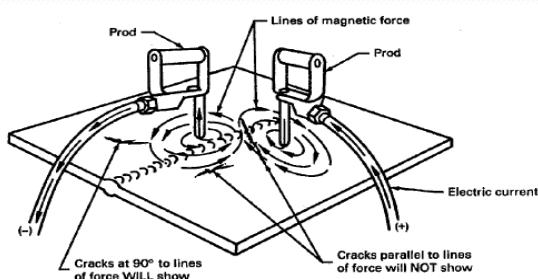

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### روش های مغناطیسی کردن

- روش یوک (Yoke)

تجهیزات آن نسبتاً کوچک و سیک هستند. همچنین جنبه مطلوب دیگر این روش این است که جریان الکتریکی مثل روش پراد به قطعه منتقل نمی شود، در نتیجه امکان ایجاد قوس با سوختن قطعه وجود ندارد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### ترتیب عملیات

ترتیب انجام عملیات در بازرسی ذرات مغناطیسی به زمان، اعمال ذرات و جریان مغناطیسی کردن مربوط می شود.

- مغناطیسی کردن پیوسته (Continuous Magnetization)
- مغناطیسی کردن پسماند (Residual Magnetization)

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### ترتیب عملیات

- مغناطیسی کردن پیوسته (Continuous Magnetization)

این روش عملیات با ذرات تر یا خشک در بیشتر کاربردها بکار گرفته می شود. ترتیب عملیات در روشهای مغناطیس کردن پیوسته تر و خشک با هم متفاوت است.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### ترتیب عملیات

- مغناطیسی کردن پسماند (Residual Magnetization)

در این روش، محیط بازرسی بعد از قطع جریان مغناطیس کننده اعمال می شود. این روش تنها زمانی قابل بکارگیری است که قطعه جوش مورد آزمایش دارای پایداری مغناطیسی نسبتاً بالا باشد تا میدان مغناطیسی باقیمانده، قدرت کافی برای تولید و حفظ آثار را داشته باشد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### ذرات مغناطیسی و مایعات معلق کننده

ذرات مغناطیسی بر مبنای واسطه ای که برای انتقال ذرات به قطعه مورد استفاده قرار می گیرد، تقسیم بندی می شوند. این واسطه می تواند هوا (روش ذرات خشک) یا یک مایع باشد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### نورهای ماوراء بنفش

یک لامپ قوس جیوه، منبع مناسبی برای نور **ماوراء بنفش** است این نوع لامپ، نوری ساطع می کند که طیف آن دارای چندین پیک شدت در طول محدوده وسیعی از طول موج ها است. هنگام استفاده برای اهداف مشخص، نور ساطع شده از فیلتر مناسبی عبور داده می شود به طوری که تنها نور باریکی از طول موج های ماوراء بنفش در دسترس قرار بگیرند. به عنوان مثال نواری از طیف ماوراء بنفش با طول موج بالا برای بازرسی فلوئورسنت نفوذ کننده مایع یا ذرات مغناطیسی مورد استفاده قرار می گیرد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### نایپوستگی های قابل تشخیص

**ترکهای سطحی:** آثار ایجاد شده توسط یک ترک سطحی کاملاً مشخص بوده و توسط تجمع شدید پودرها قابل تشخیص است. مقدار تجمع پودر معیاری نسبی برای عمق ترک است.

**ترکهای زیرسطحی:** ترکهایی که به سطح نرسیده اند آثاری متفاوت با آثار ترکهای سطحی بر جای می گذارند. تجمع پودر گسترده تر و با وضوح کمتری قابل تشخیص است.

**ناخالصی های سرباره و تخلخل:** آثار بسیار نامشخص است گه مقدار آنها بسیار زیاد باشد. تجمع پودر به خوبی قابل تشخیص نیست اما می توان آنرا از آثار سطحی تمیز داد.

**نفوذ ناقص در اتصال:** وقتی شرایط بازرسی اجراه دهد، نفوذ ناقص در اتصال را نیز می توان توسط تست ذرات مغناطیسی تشخیص داد. آثار پودر، عریض و آشفته، مثل ترک زیر سطح است، اما الگوی آن یک خط مستقیم است.

**تورق:** وقتی لبه های ورق بازرسی می شوند، بخصوص در موارد آماده سازی جوش قبل از جوشکاری، می توان تورقهای مربوط به نورد ورق را تشخیص داد. این آثار قابل توجه و منسجم هستند و ممکن است پیوسته یا گمسسته باشند.

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### نشانه های غیر مرتب

- در زمان اجرای بازرسی با ذرات مغناطیسی، برخی شرایط انجام تست موجب ایجاد آثار نامریوط یا غلط می شود. نشانه های غیر مرتب به الگوهایی واقعی اطلاق می شود که بر اثر میدان های نشی که ناشی از حضور ناقص نباشند، ایجاد می گردد.
- منابع نشانه ها
- پرداخت سطحی
- تفاوت در خواص مغناطیسی
- میدان مغناطیس پسماند
- چسبندگی ذرات به واسطه نیروی مغناطیسی بیش از حد
- منابع دیگر

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### تشخیص نشانه های مرتبط از غیر مرتبط

- بازرسی چشمی دقیق سطح در ناحیه ناپیوستگی و استفاده از بزرگنمایی.
- مطالعه طرح یا نقشه قطعه مورد آزمایش.
- مغناطیس زدایی و آزمایش مجدد.
- آنالیز دقیق الگوی ذرات.
- استفاده از یک روش دیگر بازرسی غیرمخرب.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### مغناطیس زدایی

- فولادهای فرومغناطیسی درجات مختلفی از مغناطیس باقیمانده از خود نشان می دهند. در برخی شرایط وجود یک میدان مغناطیسی باقیمانده در قطعه در حین کار موجب صدمه زدن به آن می شود. بنابراین در این موارد مغناطیس زدایی ضروری است.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### دلایل مغناطیس زدایی

- قطعه در محلی به کار گرفته خواهد شد که میدان مغناطیسی پسماند با عملکرد تجهیزاتی که به میدان های مغناطیسی حساس هستند، تداخل پیدا کرده یا سبب کاهش دقت ابزار آلات مورد استفاده در جمجمه ای که قطعه مغناطیسی کننده در آن قرار می گیرد، خواهد گردید.
- در حین ماشین کاری بعدی ممکن است تراشه ها به سطح چسبیده و در عملیات بعدی از قبیل رنگ آمیزی یا آب کاری اخلال ایجاد کنند.
- ممکن است ذرات ساینده جذب قطعات مغناطیسی از قبیل سطوح بلبرینگ، جداره یاتاقان یا دندانه چرخ دنده شده و منجر به سایش، خراش یا مسدود شدن حفره ها و شکاف های روغن شوند.
- در حین برخی انواع عملیات جوشکاری قوس الکتریکی، میدان های مغناطیسی قوی ممکن است منجر به اخراج قوس از نقطه مورد هدف شوند.
- وجود میدان مغناطیسی پسماند در قطعه ممکن است سبب اخلال در مغناطیسی کردن مجدد قطعه در شدت میدان هایی گردد که برای غلبه بر میدان باقی مانده در قطعه قدرت کافی ندارند.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

### دلایل عدم مغناطیس زدایی

- مغناطیس زدایی ممکن است ضروری نباشد اگر:
- قطعات از فولاد نرم از لحاظ مغناطیسی و دارای نگهداری مغناطیسی پایین ساخته شده باشند، چنین قطعاتی معمولاً بلافضله پس از خروج از منبع مغناطیسی کننده به طور خود به خود مغناطیس زدایی می شوند.
  - قطعات قرار است بعداً در دمایی بالای نقطه کوری خود حرارت داده شوند و در نتیجه خواص مغناطیسی خود را از دست بدهند.
  - میدان مغناطیسی به گونه ای است که کار کرد قطعه را در سروپس تحت تاثیر قرار نمی دهد.
  - قطعه باید مجدداً برای بازرسی بیشتر به روش ذرات مغناطیسی یا برای عملیات ثانویه دیگری که طی آن ممکن است از یک صفحه یا گیره مغناطیسی برای نگه داشتن قطعه استفاده شود، تحت عملیات مغناطیسی شدن قرار گیرد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی به روش اولتراسونیک

### معرفی روش

تست اولتراسونیک (UT) یک روش غیرمخرب است که در آن امواج صوتی با فرکانس بالا به یک قطعه اعمال می شوند تا ناپیوستگی های داخلی و سطحی را مشخص کنند. تشخیص، تعیین محل و ارزیابی ناپیوستگی ها ممکن است زیرا:

1- سرعت صوت در یک ماده معمولاً ثابت است و اندازه گیری فاصله را مقدور می سازد.

2- دامنه صوت برگشتی تقریباً با اندازه بازتاب دهنده نسبت دارد.

درجه انعکاس، به میزان زیادی به حالت فیزیکی مواد تشکیل دهنده فصل مشترک و تا حدود کمتری به خواص فیزیکی ویژه ماده بستگی دارد.

ترکها، حفره انتقاضی، ترکیدگی ها، پوسته ها، حفرات و سایر ناپیوستگی هایی که می توانند فصل مشترک های انعکاسی ایجاد کنند، به راحتی قابل تشخیص هستند. آخالما و سایر ناهمگنی ها نیز از طریق ایجاد انعکاس یا پراکندگی امواج آلتراسونیک یا با ایجاد برخی دیگر از اثرات قابل شناسایی بر امواج آلتراسونیک، قابل تشخیص هستند.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی به روش اولتراسونیک

### معرفی روش

اکثر بازرسی های آلتراسونیک در فرکانسهای ماین 1 و MHZ25 انجام می گیرند که این محدوده بسیار بالاتر از محدوده شنوایی انسان (حدود 20 KHz20 HZ20 ) می باشد. امواج آلتراسونیک از نوع ارتعاشات مکانیکی هستند؛ دامنه ارتعاشات در فلزات که تحت بازرسی آلتراسونیک قرار می گیرند، سبب ایجاد تنش هایی بسیار کمتر از حد الاستیک می شود، بنابراین از تأثیرات دائمی روی قطعه جلوگیری می شود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی به روش اولتراسونیک

مزایا

مزایای اصلی UT نسبت به دیگر روشهای NDT در جوشکاری عبارتند از:

- 1- خواص نفوذی خوب برای تشخیص ناپیوستگی ها در مقاطع ضخیم
- 2- حساسیت نسبتاً بالا به ناپیوستگی های کوچک
- 3- توانایی تعیین محل ناپیوستگی های داخلی و تخمین اندازه و شکل آنها
- 4- کافی بودن دسترسی به یک وجه (معمولًا)
- 5- تجهیزات قابل حمل قابل استفاده در محل کار
- 6- بی خطر برای پرسنل یا تجهیزات.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی به روش اولتراسونیک

محدودیت ها

محدودیت های اصلی UT عبارتند از:

- 1- کار و انجام عملیات نیازمند تکسین های آموزش دیده و با تجربه است.
- 2- قطعات جوش زیر، با شکل پی نظم، بسیار کوچک یا نازک رانی توان تشخیص داد،  
که شامل جوشهای گوشه نیز می شود.
- 3- ناپیوستگی های سطحی ممکن است تشخیص داده نشوند.
- 4- اعمال کوپلنت بین ترنسدیوسر و جوش برای انتقال انرژی موج صوتی ضروری  
است.
- 5- استانداردهای مرجع برای کالیبره کردن تجهیزات و ارزیابی اندازه عیب لازم هستند.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی به روش اولتراسونیک

### کاربرد ها


آزمون اولتراسونیک را می توان برای تشخیص ترک، تورق، حفرات انقباضی، تخلخل، ناخالصیهای سرباره ای، ذوب ناقص، نفوذ ناکافی اتصال، و دیگر ناپیوستگی ها در قطعات جوش یا لحیم بکار برد. با استفاده از روش های مناسب، محل و عمق تقریبی ناپیوستگی را می توان تعیین کرد و در برخی موارد، اندازه آنرا نیز بطور تقریبی میتوان مشخص نمود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## بازرسی به روش اولتراسونیک

### تجهیزات

- a تست بلوك جهت بازرسی با پراب نرمال
- b تست بلوك جهت بازرسی با پراب زاویه ای

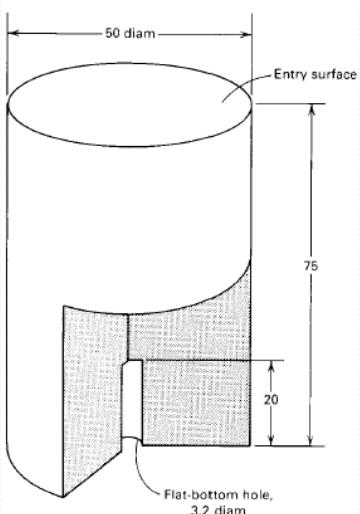

(a) *NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

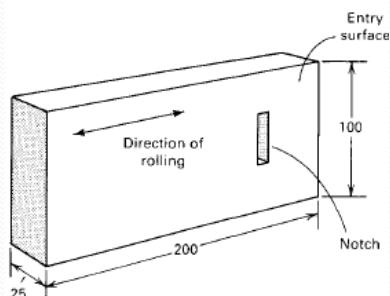


(b)

## بازرسی به روش اولتراسونیک

### تجهیزات

I نوع IIW a

b تست بلوک زاویه ای

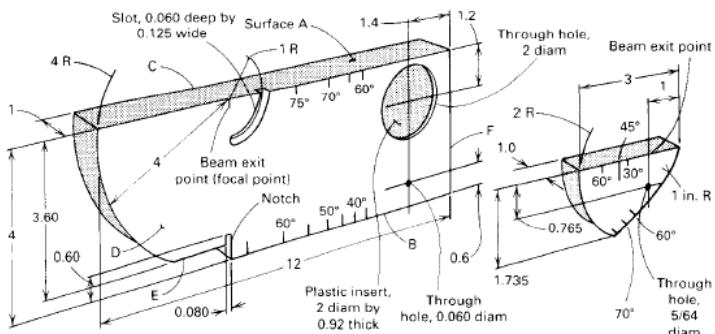

NDT - By Eng. A. Almasi, 2013

(b)

## بازرسی به روش اولتراسونیک

### روش های اصلی بازرسی با امواج آلترا صوتی

امواج آلترا صوتی بعد از برخورد به مرز مشترک دو محیط که دارای امپدانسیهای آکوستیک مختلف هستند، تجزیه شده قسمی از آن به محیط دوم انتقال می یابد و قسمی دیگر انعکاس یافته و به محیط اول بر می گردد.

بر اساس اینکه موج انتقال یافته و یا موج برگشتی مورد ارزیابی قرار گیرد دو روش مختلف به شرح زیر جهت تست بکار می رود:

- 1. روش انعکاس امواج (Pulse echo technique)
- 2. روش عبور امواج (Transmission method)

NDT - By Eng. A. Almasi, 2013

## بازرسی به روش اولتراسونیک

### روش انعکاس امواج

در این روش برای تشخیص عیب در قطعه کار از بخش انعکاس یافته امواج آلتراسونیک استفاده می شود.


در این روش بر خلاف روش انتقال امواج محل عیب امکان پذیر می گردد و به همین دلیل است که در اغلب موارد از این روش استفاده می شود و مزیت دیگر آن این است که تنها به یک سطح ثماں نیاز می باشد. لذا روش تست تا حدود زیادی ساده شده و شرایط نسبتاً ثابتی در حین تست ایجاد می شود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی به روش اولتراسونیک

### روش انعکاس امواج

دربافت پژواک های متواالی بر روی صفحه CRT

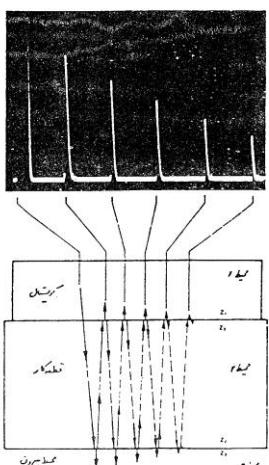

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی به روش اولتراسونیک

### روش انعکاس امواج

#### نمایش A-Scan

اساساً ترسیمی است از دامنه برحسب زمان، که در آن خط مبنای افقی در صفحه اسپلوسکوپ، بیانگر زمان سپری شده بوده و انحرافات عمودی (که نشانه یا سیگنال نامیده می شوند)، بیانگر اکو می باشند (شکل و) اندازه نقص را می توان به کمک مقایسه دامنه سیگنال ناپیوستگی با دامنه سیگنال ناشی از یک ناپیوستگی دارای اندازه و شکل معلوم، تخمین زد؛ سیگنال ناپیوستگی همچین باشد برای اتفاقهای فاصله ای مورد تصحیح قرار گیرد.

مکان نقص (عمق) از موقعیت اکوی نقص روی صفحه اسپلوسکوپ تعیین می گردد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی به روش اولتراسونیک

### روش انعکاس امواج

#### نمایش B-Scan

عبارت است از رسم زمان برحسب فاصله، که در آن یکی از محورهای متعامد روی صفحه نمایش، مربوط به زمان سپری شده و محور دیگر نمایانگر موقعیت پراپ در امتداد خطی روی سطح قطعه تست، نسبت به موقعیت پراپ در بدی بازرسی می باشد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

# بازرسی به روش اولتراسونیک

## روش انعکاس امواج

### C-Scan

اکوها را از بخش های داخلی قطعه کار و به صورت تابعی از موقعیت هر فصل مشترک منعکس کننده در محدوده یک سطح، ثبت می نماید.


عمق نقص، معمولاً ثبت نمی گردد، اگرچه با محدود کردن گستره عمقهایی در قطعه تست که در هر اسکن پوشش داده می شوند، می توان آن را به صورت نیمه کمی اندازه گیری نمود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

# بازرسی به روش اولتراسونیک

## کالیبراسیون

نحوه قرار گیری پراب نرمال و زاویه ای برای کالیبراسیون توسط بلوك استاندارد IIW

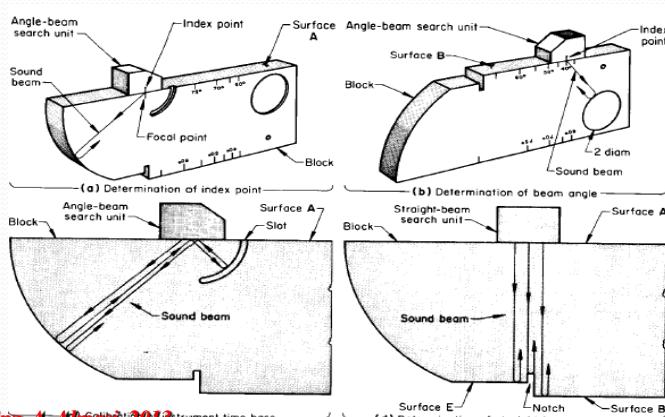


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

عنوان :


## بازرسی جوش بوسیله پرتونگاری

### Radiographic Test Interpretation ( RTI )

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

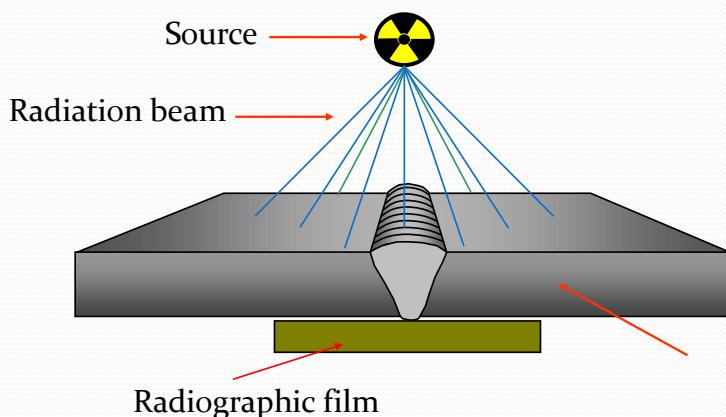


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

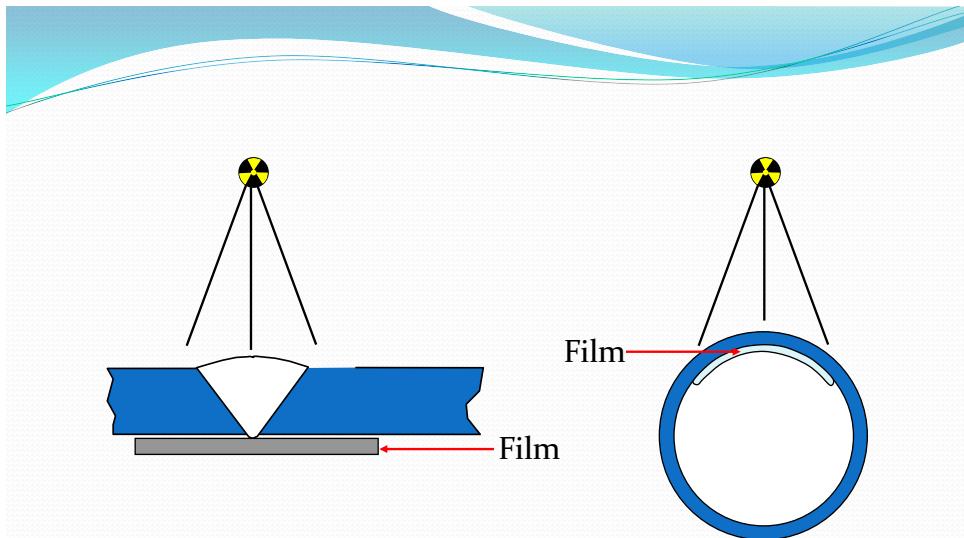

I.Q.I's should be placed source side

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

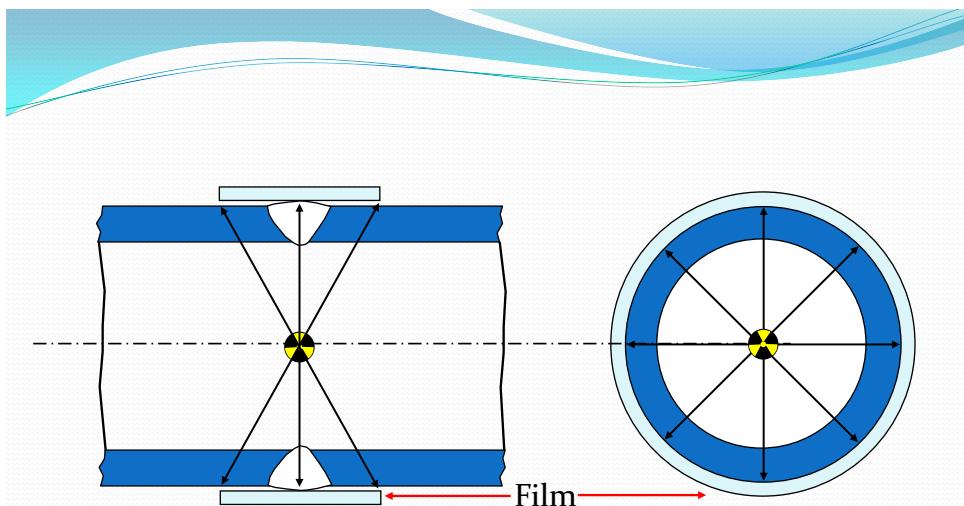

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

مزایا :

- این روش میتواند وجود ، اندازه و مکان عیب را مشخص کند .
- مدارک قابل استناد دارد .
- عیوب با هر اندازه ای را نشان میدهد .
- به آماده سازی اولیه زیادی نیاز ندارد .

***NDT - By Eng. A. Almasi, 2013***محدودیت ها :

- بسیار گران است .
- برای موجودات زنده ضرر دارد .
- نتیجه آزمایش مدتی طول میکشد ( عکسبرداری ، ظهور ، ثبوت و تفسیر )
- نیاز به تخصص دارد .
- احتمال سوختن و خراب شدن فیلم وجود دارد .
- قابلیت تشخیص عیب فقط در راستای  $X, Y$  میباشد .
- هزینه مواد اولیه بالاست .



***NDT - By Eng. A. Almasi, 2013***

## تولید اشعه X

جای خالی الکترون پرش کرده بصورت الکترون ثانویه باعث ایجاد ناپایداری در شبکه می شود. در این حالت برای پایدار شدن شبکه، الکترونها لایه های بالاتر با سقوط به لایه پایینتر، جای خالی الکترون آن لایه ها را پر می کنند. همراه با این اتفاق، انرژی بصورت فوتون آزاد می شود که این انرژی به اشعه ایکس موسوم است که توسط آشکارسازهای خاصی دریافت شده و پردازش می گردد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## تولید اشعه X

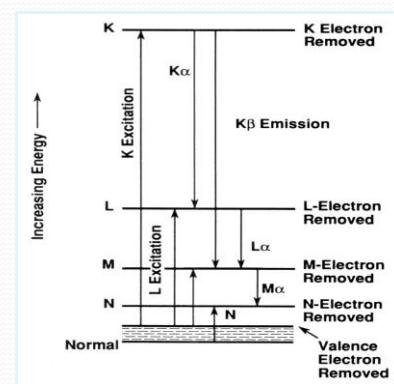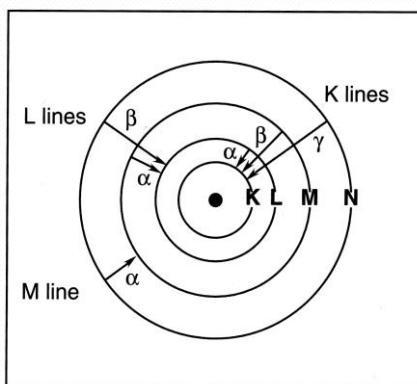

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## X اشعه تولید

- همانند نور مرئی است. X ماهیت اشعه طول موج آن فوق العاده کم و لذا قدرت نفوذ بالایی دارد.

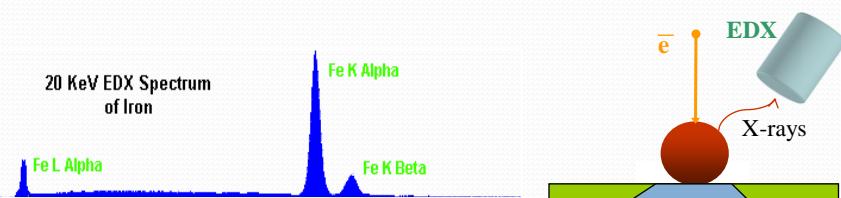


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## X اشعه تولید

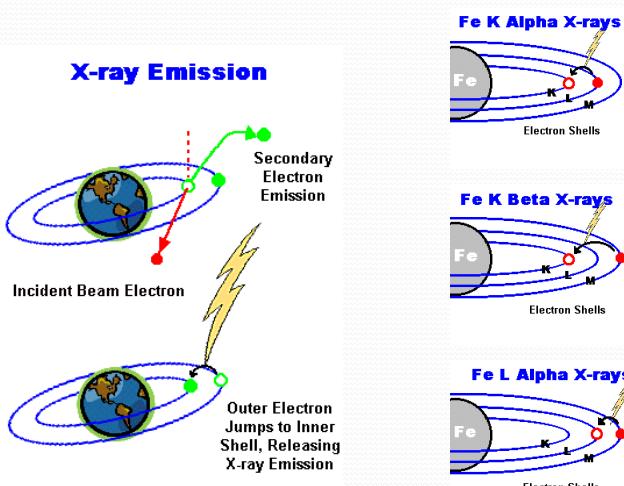

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## اصول پرتو نگاری :

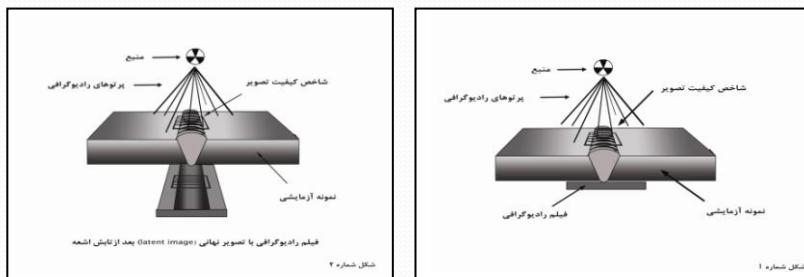


بطور کلی در پرتو نگاری اصل بر قرار گرفتن منبع تولید پرتو X یا گاما در بالای نمونه و تابش این اشعه به آن میباشد . فیلم نیز در فاصله کمی از نمونه و در طرف دیگر آن (جهت مخالف تابش پرتو) قرار می گیرد . بعد از تابش اشعه به جسم مقادیر از اشعه توسط آن جذب شده و مقادیر دیگر از آن گذشته و به فیلم می رسد (شکل ۱) .

بر اساس دانسته های متفاوت نقاط مختلف نمونه که ناشی از وجود تقاضا ها ، ناخالصی ها ، ناهمنگی ها و ... می باشد میزان اشعه های متفاوتی از آن عبور کرده و به سطح فیلم می رسد . بدین صورت این ناپیوستگی ها بصورت سایه هایی تیره تر و یا روشن تر از نقاط مجاور بر روی فیلم قابل تشخیص می باشد . (شکل ۲)

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**

## اصول پرتو نگاری :

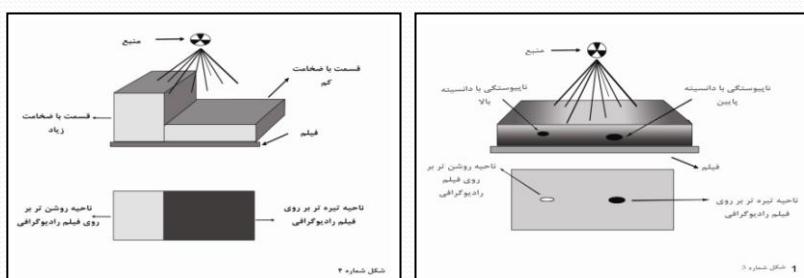

\* قسمتهایی از نمونه که دارای ضخامت کمتر و یا دارای دانسته پایین تری باشند به دلیل آنکه پرتوهای کمتری را جذب می کنند در

نتیجه پرتوهای بیشتری به سطح فیلم رسیده و این نقاط تیره تراز نقاط مجاور دیده می شوند (شکل ۳ و ۴) .

\* قسمتهایی از نمونه که دارای ضخامت بیشتر و یا دارای دانسته بالا تری باشند به دلیل آنکه پرتوهای بیشتری را جذب می کنند در

نتیجه پرتوهای کمتری به سطح فیلم رسیده و این نقاط روشن تر از نقاط مجاور دیده می شوند (شکل ۳ و ۴) .

**NDT - By Eng. A. Almasi, 2013**


## عيوب جوشکاری

( Excessive Penetration – Icicles Drop Thru ) نفوذ بیش از حد در پاس ریشه



تعريف عیب :

هرگاه فلز جوش بیش از اندازه لازم در پاس ریشه نفوذ نماید این عیب پدیدار می شود.

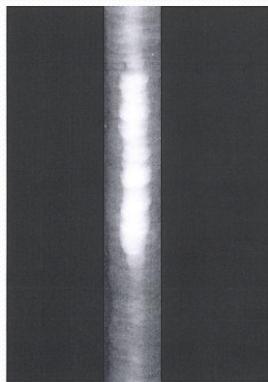

تصویر رادیوگرافی :

این عیب بصورت یک منطقه با دانسیته روش در مرکز عرض تصویر رادیوگرافی قابل مشاهده است و امکان دارد بصورت پیوسته و یا منقطع در روی فیلم دیده شود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عيوب جوشکاری

( Root Concavity – Internal Concavity – Suck Back ) تقعیر پاس ریشه



تعريف عیب :

فلز پر کننده جوش در هنگام سرد شدن منقبض گشته و مذاب به سمت داخل ریشه جوش کشیده می شود.




تصویر رادیوگرافی :

این عیب در روی فیلم رادیوگرافی همانند عیب L.O.P. مشاهده می شود با این تفاوت که در این عیب لبه ها نامنظم بوده و عریض تر می باشند ( هم عرض تصویر پاس ریشه ). ضمناً موقعیت آن در مرکز تصویر جوش می باشد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عيوب جوشکاری

( Cap Undercut – External Undercut )

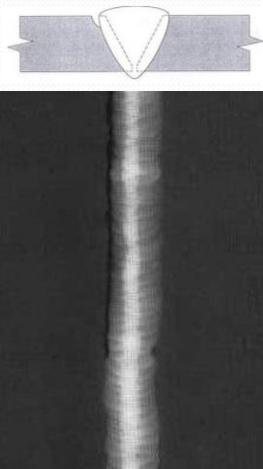

تعريف عيب :

بريدگي در فلز پايه در کنار لبه بالاني ( پاس پرکننده ) و در کنار سطح جوش


تصویر راديografی :

منطقة تيره و ناصاف در امتداد لبه تصویر جوش . دانسيته آن همواره تيره تراز  
دانسيته ديگر مناطق تصویر جوش مي باشد .

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عيوب جوشکاری

( Root Undercut – Internal Undercut )

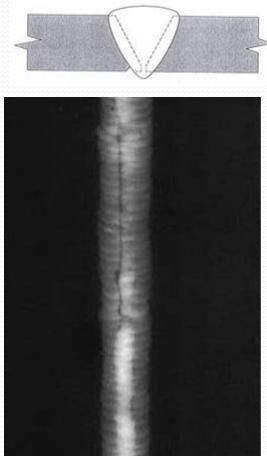

تعريف عيب :

بريدگي در فلز پايه در کنار لبه پايني ( پاس ريشه ) و در کنار سطح جوش


تصویر راديografی :

بصورت خطى تيره ، نامنظم و كشیده كه نسبت به خط مرکزى جوش انحراف دارد ( در  
کنار تصویر پاس ريشه ) مشاهده مي شود و تفاوت آن با L.O.P آ است كه در تصویر  
راديوغرافي ، عيب L.O.P. بصورت خط تيره اما كاملا صاف و تيز دیده مي شود

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عیوب جوشکاری

### ( Scattered Porosity )

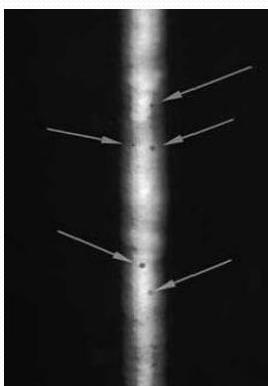

#### تعریف عیب :

این حفره ها در نتیجه بدام افتادن گاز در فلز منجمد شده ایجاد می شود و بصورت پراکنده می باشد .

#### تصویر رادیوگرافی :

حفره ها می توانند به صورت شکلهاي مختلفی بر روی تصویر رادیوگرافی دیده شوند . حفره های پراکنده معمولا از لحاظ هندسي بصورت لکه های گرد و یا لکه های نا منظم می باشند و نسبت به مناطق اطراف خود تیره تر دیده می شوند .

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عیوب جوشکاری

### : ( Wormhole Porosity )



#### تعریف عیب :

گاهی افات حفره های گازی بصورت کشیده و کرمی شکل در می آیند که دلیل آن تلاش گاز محبوس شده برای خارج شدن از فلز مذاب است که طی چند مرحله و بطور پیوسته در فلز منجمد شده بدام می افتد .

#### تصویر رادیوگرافی :

حفره های کرمی شکل بصورت کاملا کشیده و مجتمع بوده و نسبت به مناطق اطراف خود تیره تر دیده می شوند ..

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## عیوب جوشکاری

### ( Cluster Porosity )



تعریف عیب :

حفره های خوشه ای بدلیل مرتبط بودن الکترود ایجاد می شود . رطوبت موجود ، طی فرایند جوشکاری تبدیل به گاز شده و در فلز جوش منجمد گردیده و محبوس می شوند .

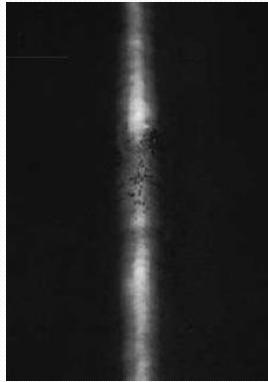

تصویر رادیوگرافی :

تصویر رادیوگرافی حفره های خوشه ای همانند حفره های پراکنده می باشد با این تفاوت که آثار آنها بصورت گروهی و مجتمع خواهد بود .

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## عیوب جوشکاری

### ( Root Pass Aligned Porosity )



تعریف عیب :

حفره های ردیفی بصورت حفره هایی گرد و کشیده در پاس ریشه ایجاد شده و در خط مرکزی جوش امتداد پیدا نموده اند .

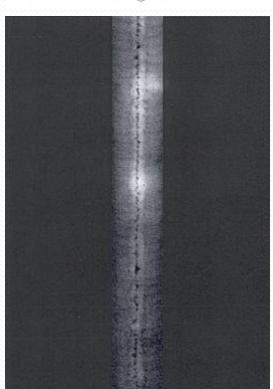

تصویر رادیوگرافی :

حفره های ردیفی بصورت مکانهایی با دانسیته تیره و بصورت گرد و کشیده در مرکز تصویر رادیوگرافی مشاهده می شود و ممکن است که به هم متصل باشند

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عيوب جوشکاري

### ( Longitudinal Crack ) ترکهای طولی



#### تعريف عيب :

بطور کلی ترکها به دو نوع سرد و گرم تقسیم می شوند و دلایل گوناگونی از قبیل تنشهای انقباضی ، ساختار متالورژیکی ، روش جوشکاری و ... باعث ایجاد ترک می شود


#### تصویر رادیوگرافی :

در تصویر رادیوگرافی تنها ترکهای قابل مشاهده می باشند که در امتداد و موازی جهت تابش پرتوها قرار گیرند . بطور کلی ترکها بصورت دندانه دار و ناهموار بوده و اغلب بصورت یک خط بسیار ظرف و تیز در تصویر رادیوگرافی مشاهده می شوند .  
ترکها گاهی اوقات در امتداد ناخالصی ها و حفره ها مشاهده می شود .

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عيوب جوشکاري

### ( Transverse Crack ) ترکهای عرضی

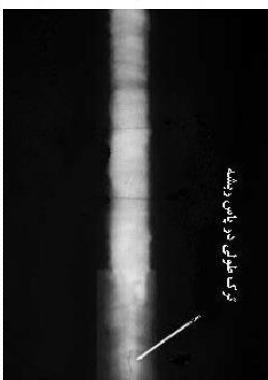

#### تعريف عيب :

بطور کلی ترکها به دو نوع سرد و گرم تقسیم می شوند و دلایل گوناگونی از قبیل تنشهای انقباضی ، ساختار متالورژیکی ، روش جوشکاری و ... باعث ایجاد ترک می شود


#### تصویر رادیوگرافی :

در تصویر رادیوگرافی تنها ترکهای قابل مشاهده می باشند که در امتداد و موازی جهت تابش پرتوها قرار گیرند . بطور کلی ترکها بصورت دندانه دار و ناهموار بوده و اغلب بصورت یک خط بسیار ظرف و تیز در تصویر رادیوگرافی مشاهده می شوند .  
ترکها گاهی اوقات در امتداد ناخالصی ها و حفره ها مشاهده می شود .


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عیوب جوشکاری

( Offset or Mismatch - Hi Lo )

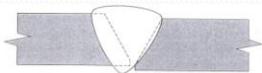

تعریف عیب :

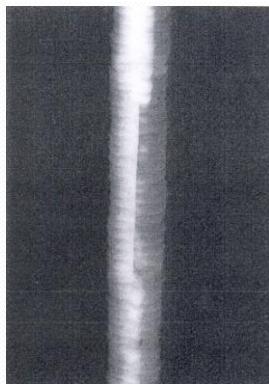

این عیب مربوط به وضعیت قرار گرفتن دو قطعه در کنار هم می باشد و زمانی اتفاق می افتد که دو قطعه جوش شونده نسبت به هم در یک امتداد قرار نگرفته باشند

تصویر رادیوگرافی :

در این عیب، تفاوت قابل ملاحظه ای در دانسیته دو قسمت تصویر جوش ( نیمه سمت چپ و نیمه سمت راست ) مشاهده می شود که ناشی از تفاوت ضخامت جوش در آن دو منطقه می باشد . و در بازرسی چشمی نیز براحتی مشاهده می شود .


*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عیوب جوشکاری

( Slag Inclusion )



تعریف عیب :

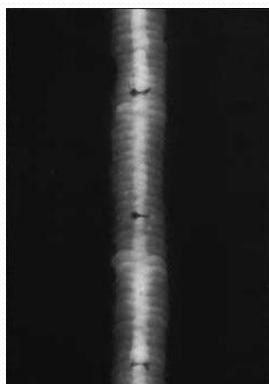

معمولا ناخالصی های غیر فلزی در فلز منجمد شده محبوس گردیده و در پاسهای مختلف جوش باقی می مانند


تصویر رادیوگرافی :

ناخالصی های سرباره ای در تصویر رادیوگرافی اغلب بصورت شکلهای نامنظم و نامتقارن هندسی و تیره تراز مناطق مجاور خود دیده می شوند . این عیوب به حالت کشیده شده و ضخیم با لبه های نامنظم بوده و می تواند در تمامی جهات دیده شود

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عيوب جوشکاري

### ( Elongated Slag Lines - Wagon Tracks )

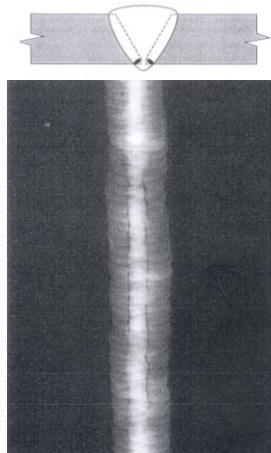

#### تعريف عيب :

معمولًا ناخالصی های غیر فلزی در فلز منجمد شده محبوس گردیده و در پاسهای مختلف جوش باقی می مانند که دلیل آن عدم تمیزکاری کافی بعد از هر پاس جوش می باشد


#### تصویر رادیوگرافی :

اين عيب بصورت دو خط موازي و يا يك خط با دانسيته تيره می باشد و بصورت خطوط نامنظم در امتداد عرضی و كمی مارپیچی در امتداد طولي مشاهده می شود .  
اين عيوب در کناره های پاس ريشه و در قسمت مرکزی تصویر رادیوگرافی دیده شده و باید در تشخیص آن با عیوب بریدگی در پاس ريشه دقت نمود

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عيوب جوشکاري

### نفوذ ناکافی (IP) Or Lack Of Penetration (LOP)

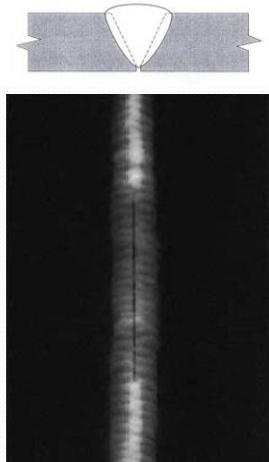

#### تعريف عيب :

اين عيب زمانی که فلز جوش نتواند بطور كامل در درز جوش نفوذ نماید پدید می آيد .  
اين عيب يكی از مخربترین عيوب جوش می باشد . L.O.P سبب می شود تا تنشهای موضعی ايجاد گشته و باعث ايجاد ترک گردد



#### تصویر رادیوگرافی :

اين عيب در تصویر رادیوگرافی بصورت يك منطقه تيره با دیواره مشخص و لبه های تیز ، مستقيمه ، موازي و در وسط پاس ريشه مشاهده می شود ضمن آنکه در امتداد ناخالصی های سرباره ای نیز ممکن است مشاهده شوند .

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عيوب جوشکاری

### ناخالصی های تنگستن (Tungsten Inclusion)

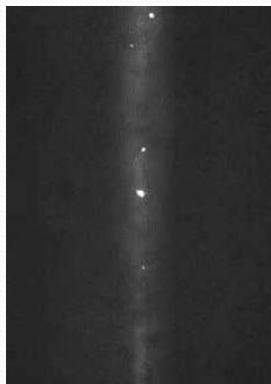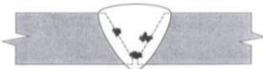

#### تعريف عیب :

بطور کلی ناخالصی های تنگستن مخصوص روش جوشکاری TIG می باشد. این عیب اغلب در جوشکاری آلمینیوم و فولادهای زنگ نزن توسط روش نامناسب جوش TIG ایجاد می شود. قابل ذکر است که بررسی TIG جوشی بسیار تمیز و همگن تولید کرده و بازرسی جوشهایی که با این روش جوشکاری شده اند بسیار ساده می باشد.


#### تصویر رادیوگرافی :

تنگستن فازی شکننده و با دانسیته بسیار بالا نسبت به آلمینیوم و فولادهای زنگ نزن می باشد. لذا در تصویر رادیوگرافی این عیوب نسبت به مناطق اطراف بسیار روشن بوده و با مرزهای کاملا مشخص قابل مشاهده می باشد.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## عيوب جوشکاری

### ناخالصی اکسیدی (Oxide Inclusions)

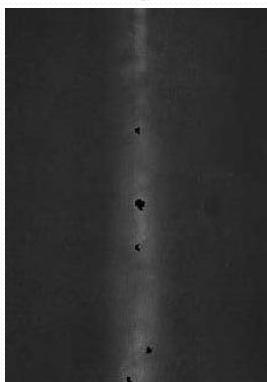

#### تعريف عیب :

ابن عیوب معمولا روی فلز جوش قابل مشاهده می باشند ( مخصوصا آلمینیوم ) و در جوشکاری TIG نیز مشاهده شده است

#### تصویر رادیوگرافی :

ناخالصی های اکسیدی دارای دانسیته پایینی بوده و در نتیجه بر روی تصویر پرتونگاری بصورت لکه هایی تیره، نامنظم و ناپیوسته مشاهده می شوند

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## عيوب جوشکاری

### (Burn-Through) سوختنگی



#### تعريف عيب:

عيوب سوختنگی در نتیجه بالا رفتن حرارت در زمان جوشکاری و سوختن فلز جوش در پاس ریشه می شود. این سوختنگی باعث ایجاد یکسری فرورفتگی بصورت ناپیوسته در طول خط جوش (پاس ریشه) می گردد.

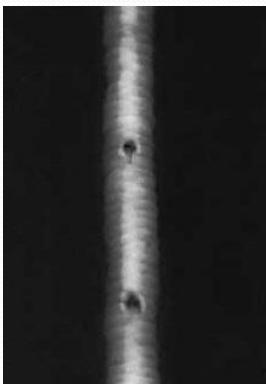

#### تصوير رادیوگرافی:

در تصویر رادیوگرافی، عیوب سوختنگی بصورت لکه هایی تیره در مرکز تصویر جوش مشاهده می شوند که اغلب توسط مناطق روش محاصره شده است.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## عيوب جوشکاری

### (Excess Weld Reinforcement) برآمدگی در پاس پرکننده



#### تعريف عيب:

اتفاق می افتد که ارتفاع گرده جوش بیشتر از مقادیر تعیین شده در دستورالعملها باشد.

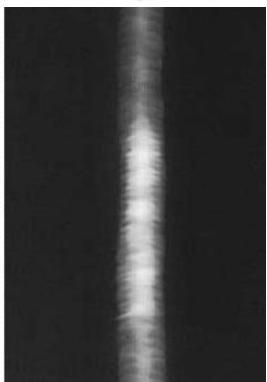

#### تصوير رادیوگرافی:

ابن عیوب در تصویر رادیوگرافی بصورت منطقه ای کاملاً روش در سرتاسر عرض جوش قابل تشخیص می باشد و در بازرگانی چشمی نیز براحتی مشاهده می شود.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*


## عيوب جوشکاری

### عدم مطابقت به همراه نفوذ ناکافی (Offset With Lack Of Penetration )



تعریف عیب :

در این نوع عیب عدم تطابق دو قطعه جوش شونده باعث بوجود آمدن نفوذ ناکافی در پاس ریشه می شود که در شکل کاملا مشخص است .

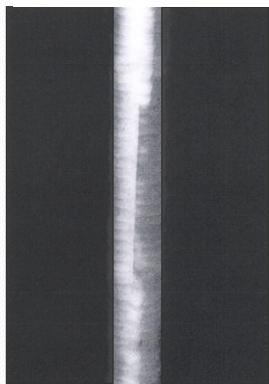

تصویر رادیوگرافی :

در این نوع عیب ، تغییر ناگهانی دانسیته در امتداد عرضی تصویر رادیوگرافی مشاهده می شود که یک سمت آن بصورت خطی کاملا صاف و تیره در مرکز تصویر جوش و در امتداد لبه تغییرات دانسیته دیده می شود .

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## (Spatter) پاشش



*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*

## بازرسی به روش رادیو گرافی

### کاربردها

بازرسی رادیو گرافی به مقدار زیادی در مورد قطعات ریختگی و جوشکاری شده بخصوص در مواردی که عدم وجود عیوب درونی مورد نظر باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

بعنوان مثال، در بازرسی قطعات ریختگی ضخیم و قطعات جوشکاری در تجهیزات نیروگاه بخار (بویلر و قطعات توربین) و دیگر سیستم های فشار بالا معمولاً از رادیو گرافی جهت بازرسی استفاده می شود.

همچنین رادیو گرافی را می توان بر روی قطعات آهنگری و تأسیسات مکانیکی بکار برد، بعنوان مثال رادیو گرافی در بازرسی تجهیزات نیمه هادی جهت تشخیص حفره ها در محیط اطراف آن و قالب های پلاستیکی و... بسیار مناسب می باشد.

کاربردهای جدید رادیو گرافی در بازرسی کامپوزت ها ایجاد شده است.

*NDT - By Eng. A. Almasi, 2013*