


تولرانس‌ها و انطباقات

وقتی طراح، یک قطعه را طراحی می‌کند، در حقیقت یک اندیشه (طرح ایده‌ل) را از طریق نقشه ارائه می‌دهد. یک طرح ایده آل فقط در ذهن وجود دارد، در ساخت و تولید همیشه انحرافاتی، بین اندازه روى نقشه و اندازه قطعه پس از تولید، به وجود می‌آید.

با توجه به این که ساخت دقیق اندازه‌های قطعه مطلقاً با اندازه اسمی امکان پذیر نیست، لذا باید در ساخت قطعه انحراف‌های مجاز و احتمالی را در نظر گرفت. حد تغییرات مجاز در اندازه‌ها، تولرانس نامیده می‌شود

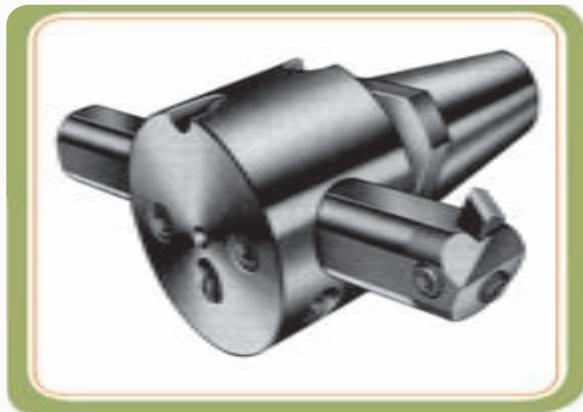


اگر در ساخت این ابزارگیر، تولرانس اندازه‌ها به خوبی رعایت نشود، نه تنها در تولید دچار خطأ می‌شویم، بلکه ممکن است حادثه نیز ایجاد کند. در این فصل مطالعی راجع به تولرنس‌ها و انطباقات خواهید آموخت.

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- مفهوم تولرانس را بیان کنید.
- میزان انحراف‌ها را از روی جدول تولرانس‌ها استخراج کنند.
- مفهوم انطباق را بیان کنند.
- مفاهیم لقی و سفتی را توضیح دهد.
- سیستم‌های انطباقی را نام ببرید.
- علائم و نمادهای مربوط به انطباقات را بیان کنند.
- علائم و نمادهای مربوط به تولرنس‌ها و انطباقات را از روی نقشه تفسیر کنند.

بخش سوم

فصل

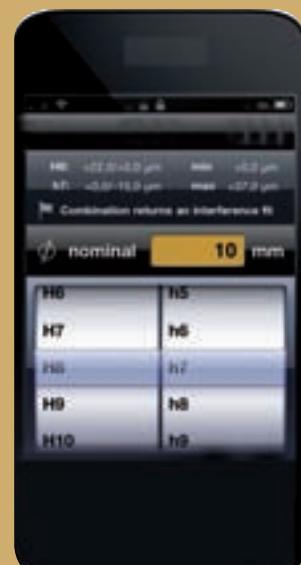

تولرانس ها و انطباقات

قسمت اول : تولرانس های ابعادی



برای ساختن هر قطعه ای دانستن اندازه ابعاد آن ضروری است. این اندازه ها به سازنده کمک می کند تا براساس آن قطعه مورد نظر را بسازند.


پس از ساختن قطعه، مشاهده می شود که ابعاد جسم ساخته شده با تمام سعی و دقیقی که سازنده آن داشته است، مبرا از خطأ و لغزشی نیست. این اختلاف اندازه ممکن است به ابزار کار، جنس قطعه، مقدار باری که به دستگاه وارد می شود، کم و زیاد شدن دور دستگاه و بستگی داشته باشد. به طور کلی هرچند در حین اجرای کار دقت به عمل آید و از ماشین آلات و وسایل پیشرفته و مدرن نیز استفاده شود، باز هم در ساخت ابعاد قطعه احتمال خطای جزئی هست.

بنابراین طراح به سازنده اجازه می دهد تا در موقع ساخت قطعه، ابعاد مورد نظر را تا حد قابل قبولی از نظر اندازه درج شده در نقشه کم تر یا زیادتر در نظر بگیرد. این مقدار اختلاف را تولرانس یا اختلاف اندازه مجاز می نامند.

یکی از بزرگترین مزایای تولرانس ها آن است که امکان تولید قطعات یدکی را فراهم آورده است، در نتیجه می توانیم در صورت خرابی، فقط همان قطعه معیوب یا مستهلک شده را تعویض کنیم. برای مثال، اگر یک بلبرینگ در دستگاهی فرسوده یا شکسته شود، این بلبرینگ مطابق با اصول استاندارد با چنان دقیق ساخته شده است که در محل (جایگاه) خود مجدداً نصب می شود و وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام می دهد.



برای این که به مفهوم تولرانس بیشتر پی ببریم، ابتدا با برخی از اصطلاحات به کار برده شده در تولرانس‌ها آشنا می‌شویم:

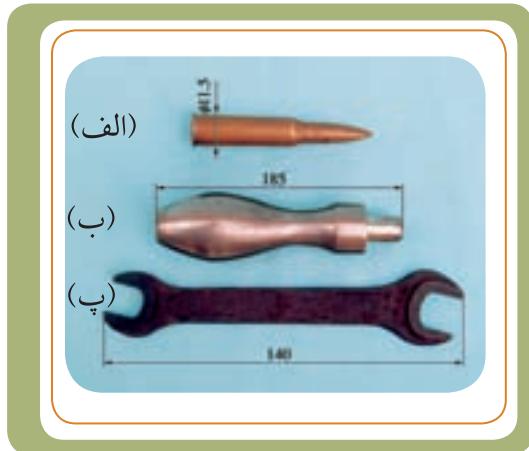


اندازه اسمی (اندازه نامی)

تمام اندازه ابعاد قطعات کار، که در روی نقشه فنی بدون در نظر گرفتن انحراف ها آورده می شوند، اندازه اسمی نامیده می شود و آن را با حرف N نمایش می دهند.

برای مثال ، اندازه قطر $11\frac{5}{8}$ mm فشنگ (در شکل الف) و اندازه طول 140 mm دستگیره (در شکل ب) و اندازه طول 185 mm آچار تخت (در شکل پ) را اندازه اسمی می گوییم .


یک اندازه را هرگز نمی‌توان با دقیق مطلق و مطابق اندازه اسمی ساخت. دستگیره شکل ب را در نظر بگیرید. ساختن آن بدون هیچ خطایی با طول ۱۸۵mm (یعنی ۱۸۵,۰۰۰) از نظر فنی امکان پذیر نیست. لذا باید انحراف مجاز را برابر ساخت قطعه در نظر گرفت.

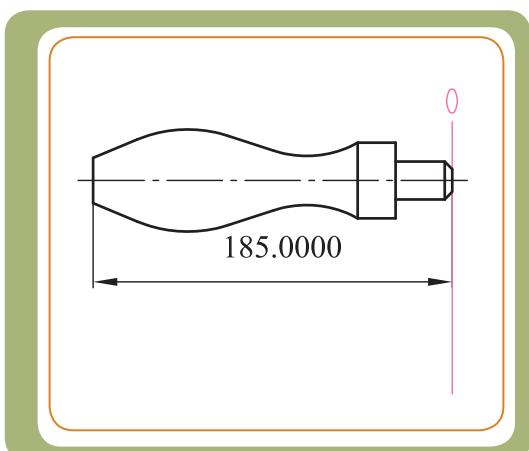


اگر بخواهیم اندازه واقعی را به اندازه اسمی نزدیک تر کنیم، مستلزم صرف هزینه زیادتری است و حتماً ماشین و ابزار آلات دقیق تری باید به کار گرفته شوند که مقرن به صرفه نخواهد بود. بعدها می بینیم که انحراف اندازه ها نسبت به اندازه اسمی سنجیده می شوند. به اندازه اسمی اندازه نامی نیز می گویند.

خط صفر


انحراف ها نسبت به یک مبدأ یا مینا به نام خط صفر سنجیده می شوند. خط صفر خطی است منطبق بر اندازه اسمی و یا مرزی است که در آن جا انحراف اندازه ها برابر صفر است.

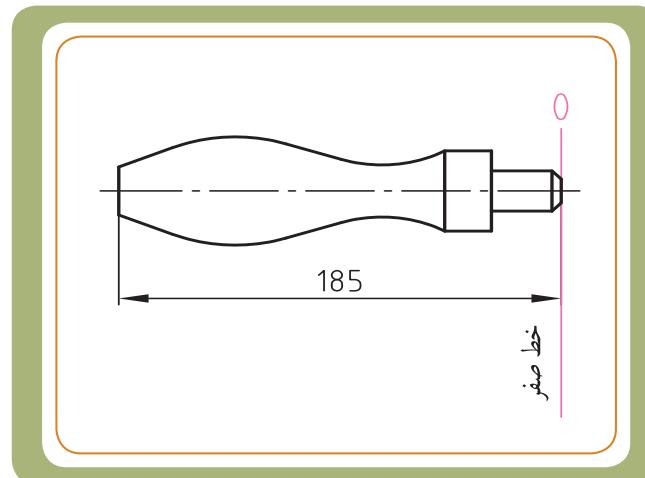**انحراف ها**

همان طور که قبلاً اشاره شد، ساختن قطعه ای با اندازه اسمی به طور مطلق امکان پذیر نیست. بنابراین باید انحراف های مجازی را برای ساخت قطعه در نظر گرفت.

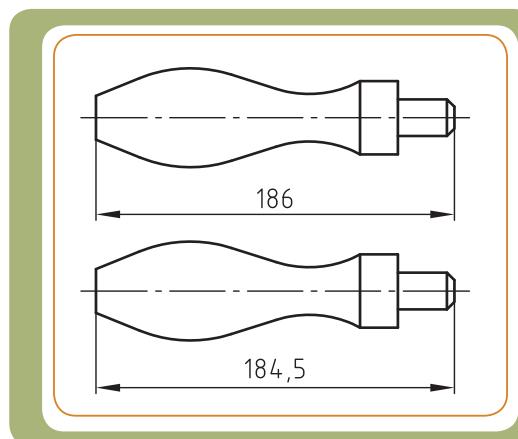



برای مثال، برای طول ۱۸۵mm دستگیره، طراح انحراف های مجاز را در نظر گرفته است $+1mm$ و $-0,5mm$ ، یعنی سازنده مجاز است طول دستگیره را $1mm$ بیشتر تا $0,5mm$ کمتر از اندازه اسمی بسازد.

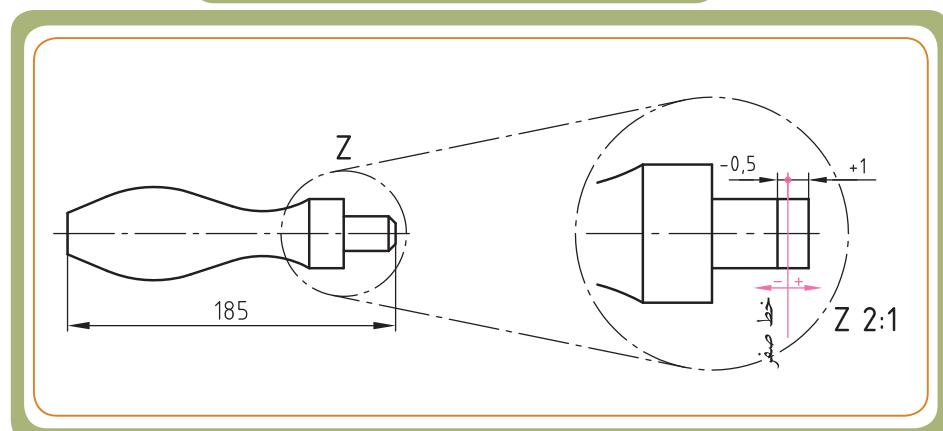

به عبارت دیگر، تمام دستگیره های ساخته شده که اندازه طول تمام شده آنها بین ۱۸۴/۵ mm تا ۱۸۶mm باشد، قابل قبول است.



انحراف بالایی و انحراف پایینی^۱

فاصله بین خط صفر و بزرگ ترین اندازه مجاز را انحراف بالایی و فاصله بین خط صفر و کوچک ترین اندازه مجاز را انحراف پایینی گویند.

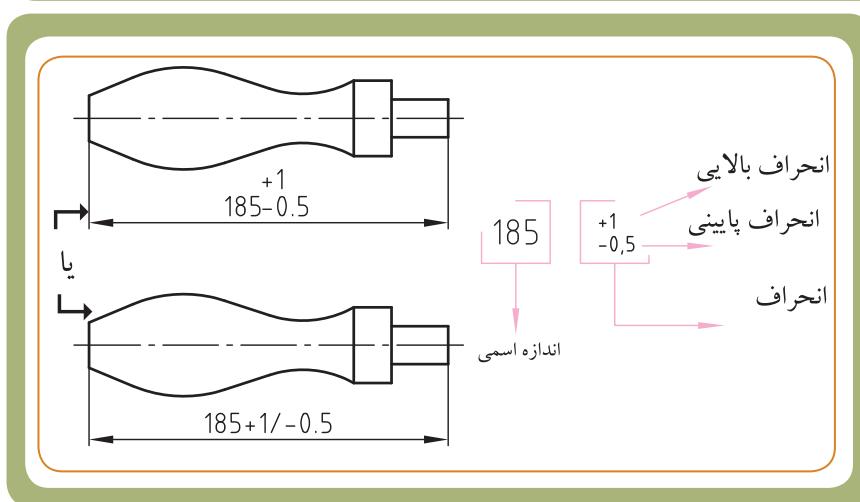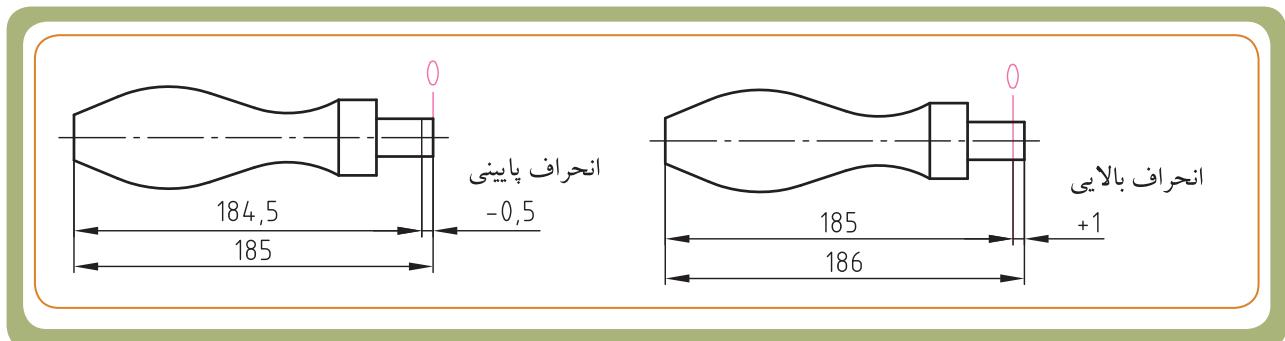

در نقشه فنی دستگیره مورد نظر، انحراف بالایی و انحراف پایینی را مطابق شکل نمایش می دهند. اگر مقدار انحراف بالایی و انحراف پایینی را با هم برابر در نظر بگیرند، مقدار انحراف ها بعد از اندازه اسمی و نماد \pm قبل از مقدار انحراف ارائه می شود (مثال $185 \pm 0,5$ یا 185 ± 1).

*بزرگ ترین اندازه و کوچک ترین اندازه
بزرگ ترین اندازه ، از جمع جبری اندازه اسمی و انحراف بالایی و کوچک ترین اندازه ، از جمع جبری اندازه اسمی و انحراف پایینی حاصل می شود.

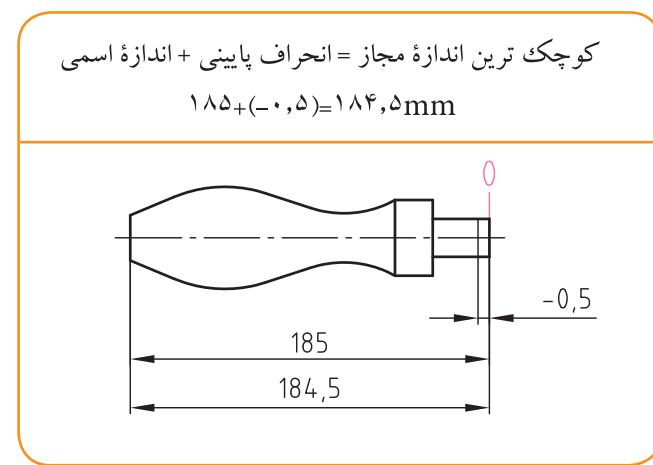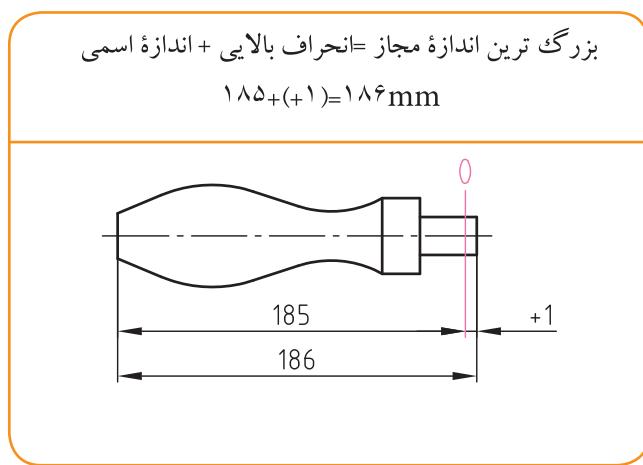

۱- به انحراف بالایی و پایینی ، انحراف فوقانی و تحتانی نیز گفته می شود.


تولرانس^۱

حد تغییرات مجاز در اندازه را تولرانس می‌گوییم. مقدار تولرانس از تفاصل بزرگترین اندازه از کوچکترین اندازه حاصل می‌شود(شکل-۱).

همچنین تولرانس را می‌توان به طور مستقیم از تفاصل انحراف اندازه بالایی از انحراف اندازه پایینی به دست آورد (شکل-۲) مقدار تولرانس را با حرف T نمایش می‌دهند. در دستگیره مورد نظر مقدار تولرانس عبارت است از :

کوچکترین اندازه مجاز - بزرگترین اندازه مجاز = تولرانس


$$T = (186) - (184,5) = 1,5 \text{ mm}$$

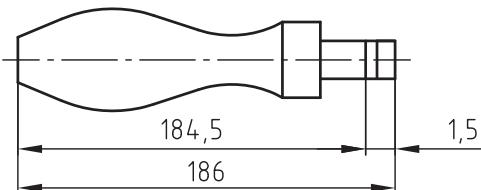

شکل-۱

انحراف پایینی - انحراف بالایی = تولرانس



$$T = (+1) - (-0,5) = 1,5 \text{ mm}$$

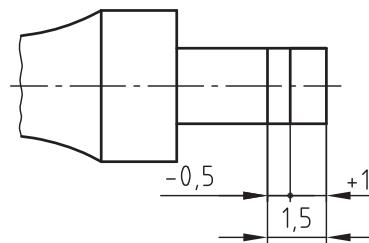

شکل-۲

اندازه فعلی (اندازه حقیقی / واقعی)

اندازه فعلی که به آن اندازه حقیقی یا اندازه تمام شده نیز می‌گویند، اندازه ای است که پس از فرایند تولید با اندازه گیری به وسیله ابزارهای اندازه گیری به دست می‌آید. یعنی همان اندازه تمام شده‌ای که از روی قطعه کار خوانده می‌شود.

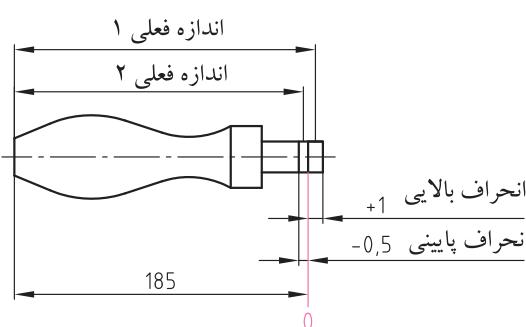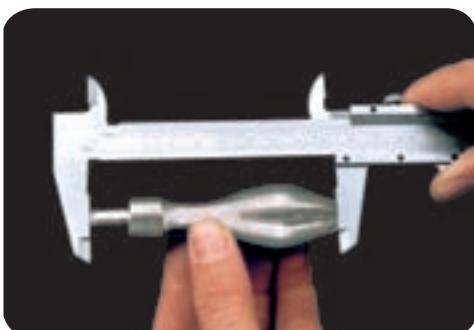

اندازه قطعه ساخته شده هنگامی مورد قبول واقع می‌شود که میان بزرگترین و کوچکترین اندازه مجاز واقع شده باشد. برای مثال در مورد دستگیره، اگر کنترل اندازه با کولیس مقدار ۱۸۵,۵۵ را نشان دهد، این اندازه قابل قبول است. چون در محدوده‌های اندازه مجاز قرار گرفته است. به طور کلی دستگیره می‌تواند (با توجه به نقشه آن) در محدوده

$$184,5 \text{ mm} \leq 185 \text{ mm} \leq 186 \text{ mm}$$


قابل قبول باشد.



-۱- تولرانس را با حرف T نمایش می‌دهند. معنی دیگر آن حد تحمل یا رواداری است.

کیفیت تولرانس (درجه تولرانس)

از آن جایی که انتخاب دلخواه مقدار تولرانس (برای اندازه های اسمی مختلف) ، صنایع مکانیک و ماشین سازی را دچار هرج و مرج می کند ، لذا به منظور هماهنگی در کارهای صنعتی ، برای نشان دادن کیفیت (درجه) تولرانس در سیستم ایزو ISO از اعداد استفاده می شود . برای این منظور استاندارد (ایزو ISO) ، ۲۰ مرحله کیفیت را برای تولرانس در نظر گرفته است . این مراحل با ۱۰ شروع می شود و تا ۱۸ ادامه دارد . این اعداد را به اختصار IT^۰ می نامند . همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود برای کیفیت تولرانس ۱۰ کوچک ترین مقدار و برای کیفیت تولرانس ۱۸ بزرگ ترین مقدار تعلق دارد .

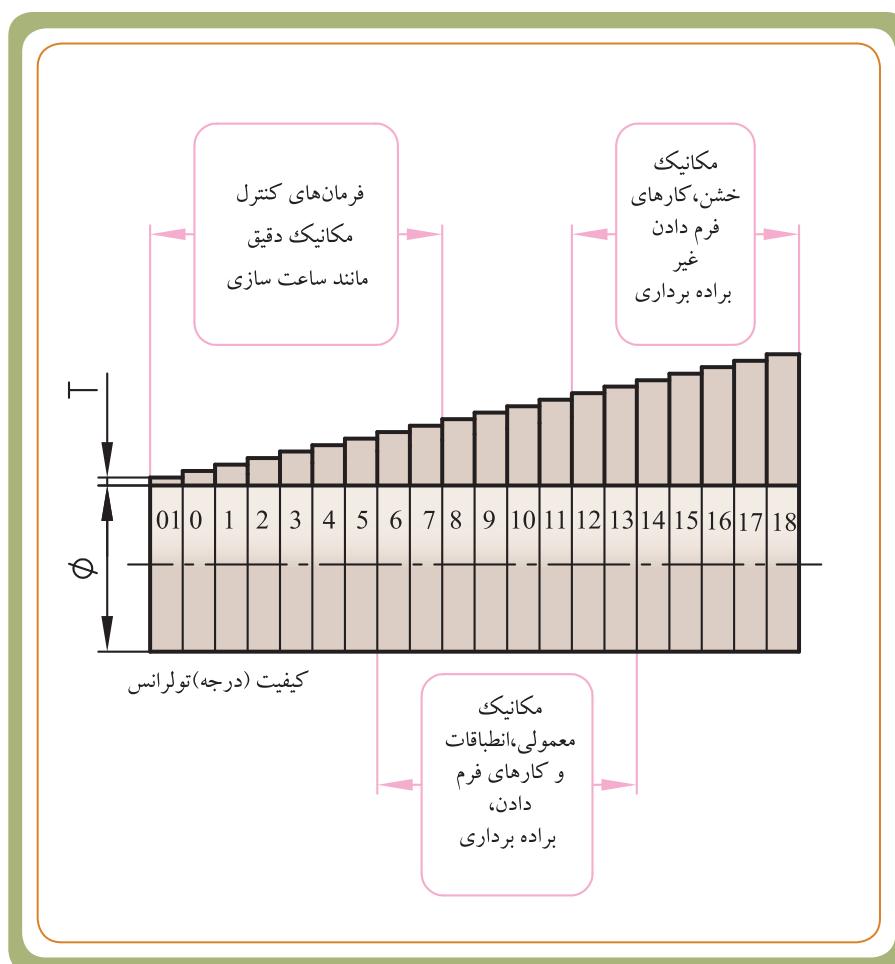

از میان ۲۰ کیفیت تولرانس ، کیفیت تولرانس ۱ تا ۱۸ کاربرد عمومی دارند . کیفیت (درجه) تولرانس های اصلی ۱۰ تا ۷ IT^۰ در مکانیک دقیق برای تعیین مقدار تولرانس فرمان های کنترل و IT^۶ تا ۱۳ در مکانیک معمولی برای انطباقات و کارهای فرم دادن براده برداری ، مانند: هونینگ کاری ، لپینگ کاری ، سنگ زنی ، فرز کاری ، تراش کاری و سوراخ کاری و IT^{۱۲} تا ۱۸ در مکانیک خشن برای کارهای فرم دادن غیر براده برداری ، مانند سورکاری ، پرسکاری ، کشیدن ، آهنگری و ریخته گری استفاده می گردد .

مقادیر تولرانس های اصلی

مقادیر تولرانس های اصلی با مقادیر اندازه های اسمی و کیفیت (درجه) تولرانس های اصلی ارتباط مستقیم دارد. هرچه اندازه اسمی و عدد درجه تولرانس در نقشه قطعه کار بیشتر باشد ، مقدار تولرانس بیشتر و دقت ساخت و هزینه تولید آن نیز ، کم تر می شود . درجه تولرانس های اصلی را با واژه IT مشخص می کنند . استاندارد ISO مقادیر تولرانس های اصلی را برای کیفیت (درجه) تولرانس ۱۸۰ IT تا ۳۰۰ IT^{۱۸} و برای اندازه های اسمی مختلف در جدولی (مطابق شکل زیر) گردآوری کرده است . این جدول مهم است و اساس و مبنای مطالب تولرانس هاست.

راهنمای استفاده از جدول

درجه اندازه های اصلی (IT) تا	اندازه اسمی (بر حسب mm)												
	< 3	> 3 تا 6	> 6 تا 10	> 10 تا 16	> 16 تا 30	> 30 تا 50	> 50 تا 80	> 80 تا 120	> 120 تا 180	> 180 تا 250	> 250 تا 315	> 315 تا 400	> 400 تا 500
01	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1,2	2	2,5	3	4
00	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6
1	0,8	1	1	1,2	1,5	1,5	2	2,5	3,5	4,5	6	7	8
2	1,2	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3	4	5	7	8	9	10
3	2	2,5	2,5	3	4	4	5	6	8	10	12	13	15
4	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
5	4	5	6	8	9	11	13	15	18	20	23	25	27
6	6	8	9	11	13	16	19	22	25	29	32	36	40
7	10	12	15	18	21	25	30	35	40	46	52	57	63
8	14	18	22	27	33	39	46	54	63	72	81	89	97
9	25	30	36	43	52	62	74	87	100	115	130	140	155
10	40	48	58	70	84	100	120	140	160	185	210	230	250
11	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290	320	360	400
12	100	120	150	180	210	250	300	350	400	460	520	570	630
13	140	180	220	270	330	390	460	540	630	720	810	890	970
14	250	300	360	430	520	620	740	870	1000	1150	1300	1400	1550
15	400	480	580	700	840	1000	1200	1400	1600	1850	2100	2300	2500
16	600	750	900	1100	1300	1600	1900	2200	2500	2900	3200	3600	4000
17	1000	1200	1500	1800	2100	2500	3000	3500	4000	4600	5200	5700	6300
18	1400	1800	2200	2700	3300	3900	4600	5400	6300	7200	8100	8900	9700


* ردیف بالای جدول اندازه اسمی قطعه (به طول یا به قطر بر حسب mm) است . مثلاً اگر اندازه قطر میله ای ۴۰mm باشد ، باید این اندازه را مابین دو اندازه اسمی $30 \dots 50$ جست و جو کنیم .

* نکته مهم : اگر اندازه مورد نظر ما عددی بود که در دو ستون جدول تکرار شده بود {مثل عدد ۱۲۰}،

با توجه به این که اندازه اسمی ۱۲۰ در دو ستون جدول آمده ، از ستون قبلی یعنی ۱۲۰ > استفاده می کنیم .

* اولین ستون سمت چپ مربوط به کیفیت تولرانس (IT) است که تا ۱۸ ادامه دارد . واحدها بر حسب μm هستند . مثلاً برای میله ای به قطر ۴۰mm می خواهیم کیفت ۶ و ۷ را تعیین کنیم . ابتدا اندازه ۴۰mm را از ستون ششم جدول (یعنی ستون اندازه های $30 \dots 50$) انتخاب و همزمان از ردیف ۶ و ۷ IT^۶ از ستون اول به سمت راست حرکت می کنیم . مشاهده می شود که مقدار تولرانس برای دو کیفیت ۶ و ۷ به ترتیب $16\mu\text{m}$ و $25\mu\text{m}$ است . حالا

شما به کمک جدول ، مقدار IT^8 و IT^9 را برای میله ای به قطر ۴۰mm تعیین و در قسمت نقطه چین (روی نقشه مقابل) یادداشت کنید .

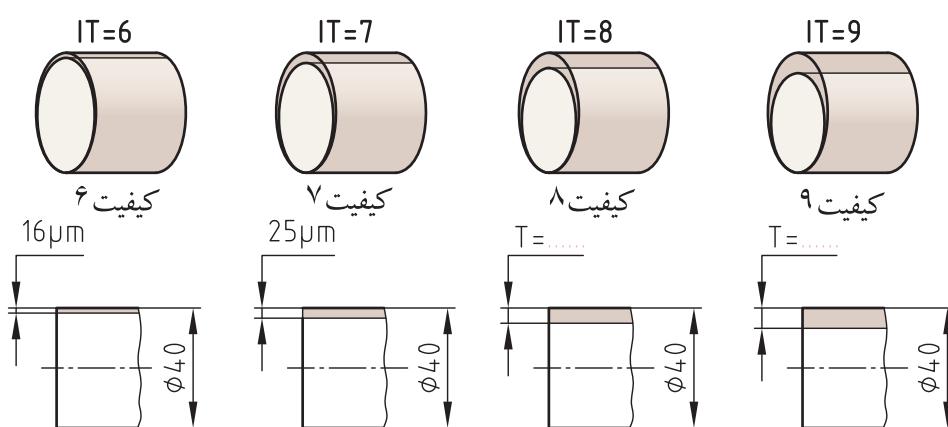


موقعیت و میدان تولرانس

موقعیت تولرانس عبارت است از وضعیت انحراف اندازه مجاز نسبت به خط صفر.

به عبارت دیگر، چگونگی قرار گیری انحراف بالایی و پایینی نسبت به خط صفر را موقعیت تولرانس می گویند.


به طور کلی پنج نوع میدان تولرانس قابل تشخیص است. برای مثال، اگر اندازه اسمی قطر یک میله $\phi 30$ باشد، با در نظر گرفتن تولرانس های مختلف می توان پنج وضعیت مختلف را برای آن نسبت به خط صفر به دست آورد که در کارهای صنعتی کاربرد مخصوص به خود را دارند و در مبحث انطباقات راجع به آن هایش تر صحبت خواهیم کرد.

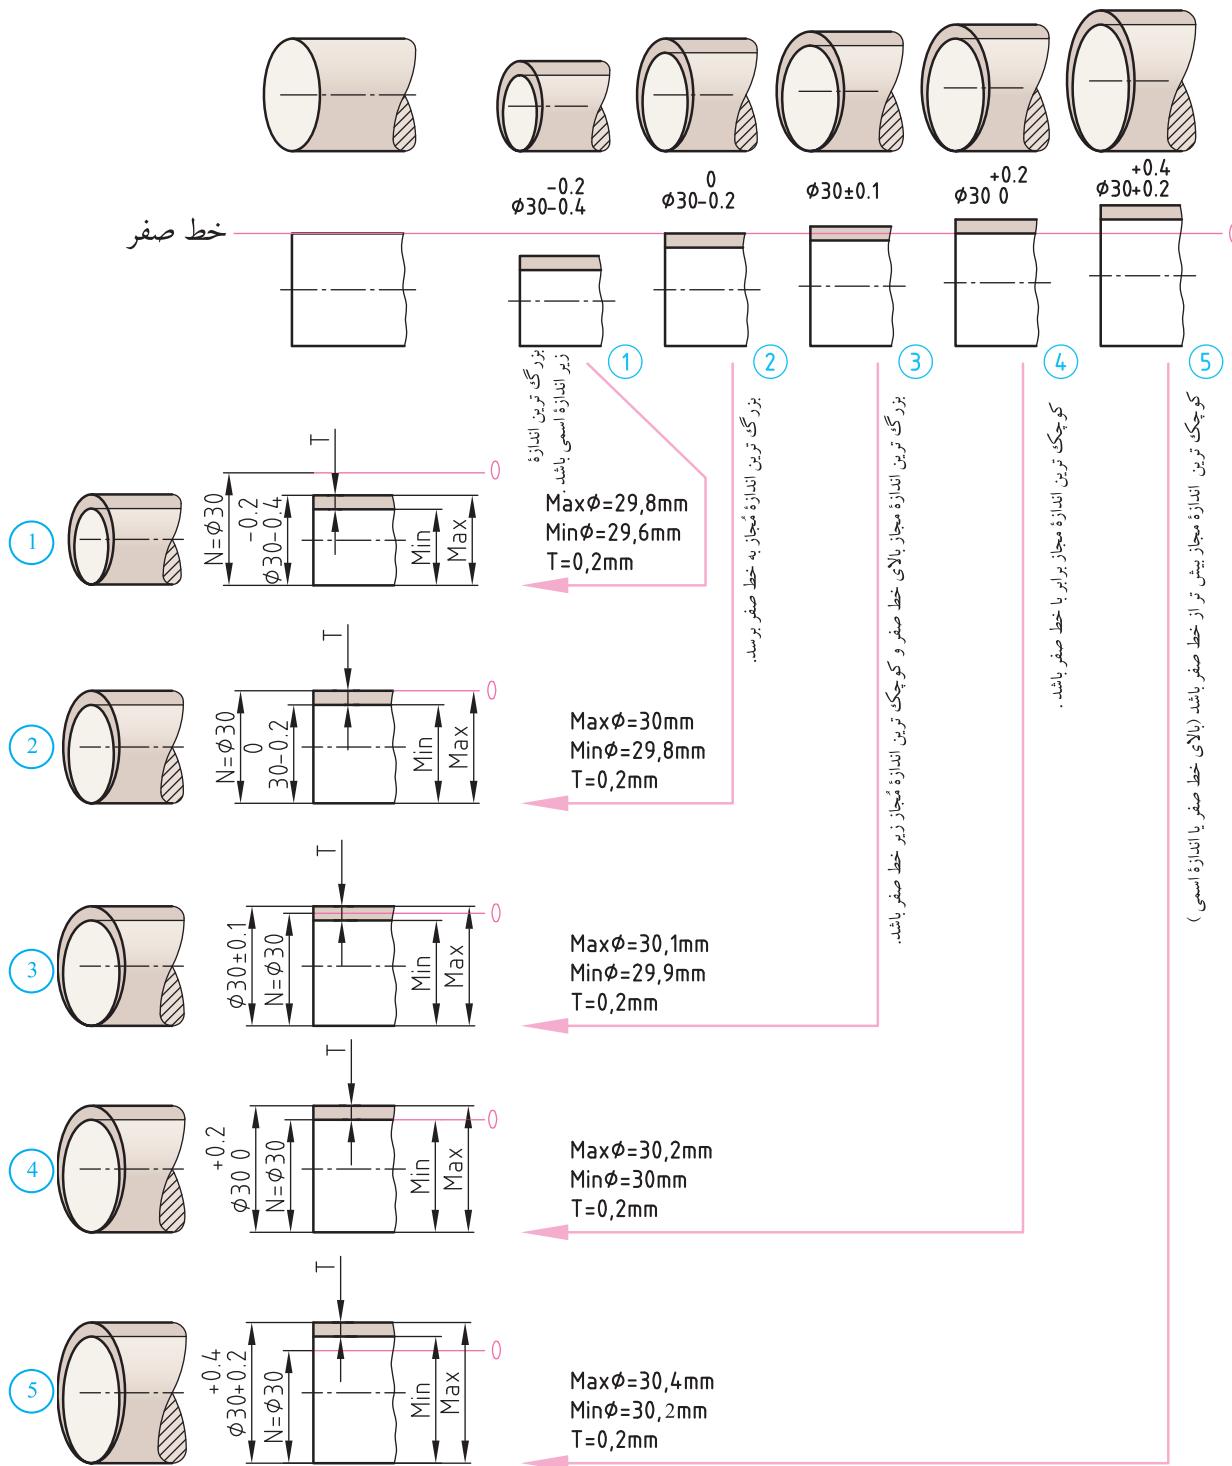



تولرانس های عمومی^۱

طراح قطعه مقدار تولرانس ابعادی را بر مبنای تجربه و کارکرد قطعه و بر اساس استاندارد مربوطه تعیین می کند. در مواردی که برای اندازه های طولی مقادیر انحراف اندازه روی نقشه آن ها پیش بینی نشده باشد ، معمولاً برای تعیین انحراف اندازه مجاز از تولرانس های عمومی کمک می گیرند.

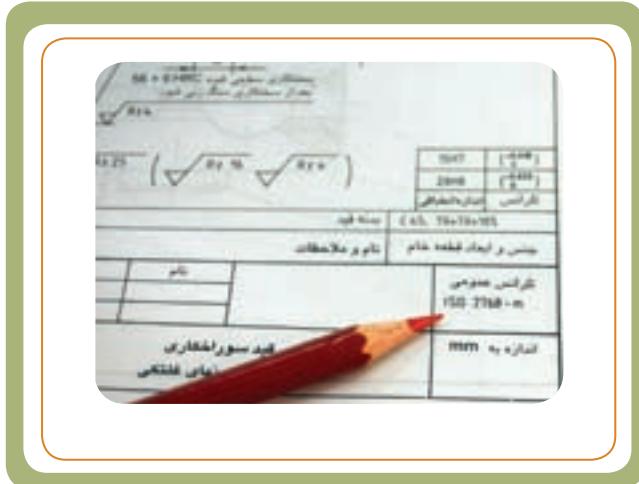

تولرانس های عمومی در سیستم ایزو طبق استاندارد ISO ۲۷۶۸ و در چهار درجه تولرانس ظریف (f)، متوسط (m)، خشن (c) و خیلی خشن (v) مطابق جدول زیر ارائه شده است. شماره استاندارد تولرانس عمومی و درجه تولرانس آن در قسمتی از جدول نقشه (مطابق شکل مقابل) نوشته می شود (مثلاً ISO ۲۷۶۸-m).

مفهوم آن این است که مقدار انحراف ها برای اندازه های اسمی بدون انحراف بالایی و پایینی از جدول تولرانس های عمومی قابل استخراج است.

(جدول-۱) محدوده تولرانس ها برای اندازه های طولی (اندازه بر حسب mm) ISO ۲۷۶۸

محدوده تولرانس درجه تولرانس	از ۰,۵ تا	بالای ۳ تا	بالای ۶ تا	بالای ۳۰ تا	بالای ۱۲۰ تا	بالای ۴۰۰ تا	بالای ۱۰۰۰ تا	بالای ۲۰۰۰ تا	بالای ۲۰۰۰۰ تا
f ظریف	± ۰,۰۵	± ۰,۰۵	± ۰,۱	± ۰,۱۵	± ۰,۲	± ۰,۳	± ۰,۵	-	
m متوسط	± ۰,۱	± ۰,۱	± ۰,۲	± ۰,۳	± ۰,۵	± ۰,۸	± ۱,۲	± ۲	
c خشن	± ۰,۱۵	± ۰,۲	± ۰,۵	± ۰,۸	± ۱,۲	± ۲	± ۳	± ۴	
v خیلی خشن		± ۰,۵	± ۱	۱,۵±	± ۲,۵	± ۴	± ۶	± ۸	

(جدول-۲) محدوده تولرانس ها برای اندازه های شعاع قوس ها، پخ ها و ارتفاع خزینه ها (اندازه بر حسب mm) ISO ۲۷۶۸


محدوده تولرانس درجه تولرانس	از ۰,۵ تا	بالای ۳ تا	بالای ۶ تا
f ظریف	± ۰,۲	± ۰,۵	± ۱
m متوسط			± ۱
c خشن		± ۰,۴	± ۱
v خیلی خشن			± ۲

مثال ۱ : قطعه ای به طول ۵۰ mm با درجه تولرانس m تولید خواهد شد . مقدار انحراف بالایی و پایینی آن از (جدول-۱) برابر ± ۰,۳ mm خواهد بود .

مثال ۲ : قوس قطعه ای به شعاع ۵ mm با درجه تولرانس m تولید خواهد شد . مقدار انحراف بالایی و پایینی آن از (جدول-۲) برابر ± ۰,۵ mm خواهد بود .




ساختن یک زاویه قطعه کار به طور دقیق با اندازه اسمی امکان پذیر نیست ، لذا در ساختن آن انحراف مجازی را در نظر می گیرند و آن را بحسب درجه (°) ، دقیقه (') و ثانیه (") در سمت راست اندازه اسمی می نویسند : برای زوایایی که در روی نقشه آن ها انحراف بالای و پایینی داده نشده است ، به منظور تعیین انحراف اندازه با توجه به ضلع کوتاه تر زاویه از تولرانس های عمومی ISO ۲۷۶۸ استفاده می کنند .

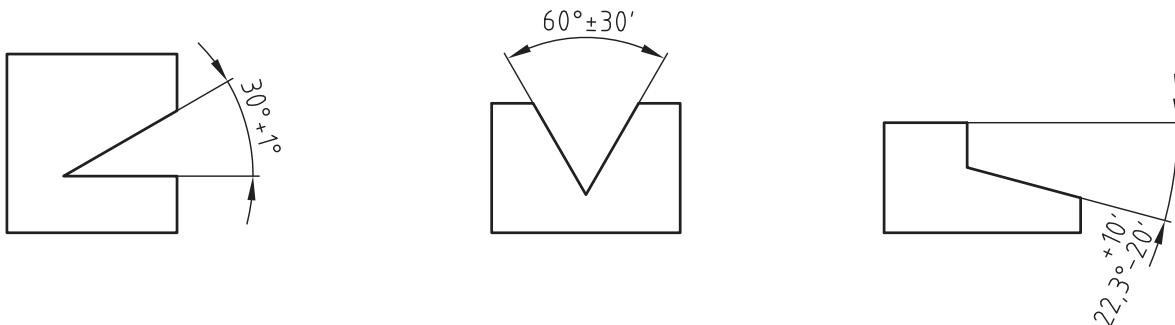

(جدول-۳) محدوده تولرانس های اندازه زوایا برای محدوده اندازه اسمی (با توجه به ضلع کوتاه تر زاویه)
(اندازه ها بر حسب mm)

محدوده تولرانس درجه تولرانس	۱۰ تا	۱۰ بالای ۵۰ تا	۵۰ بالای ۱۲۰ تا	۱۲۰ بالای ۴۰۰ تا	۴۰۰ بالای
f ظرف	$\pm 1^{\circ}$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$
m متوسط					
c خشن	$\pm 10^{\circ} 30'$	$\pm 50'$	$\pm 25'$	$\pm 15'$	$\pm 10'$
v خیلی خشن	$\pm 3^{\circ}$	$\pm 2^{\circ}$	$\pm 1^{\circ}$	$\pm 30'$	$\pm 20'$

مثال : شیار دوم چلچله ای قطعه مقابل با درجه تولرانس m ساخته خواهد شد. مقدار انحراف زاویه ، با توجه به (جدول-۳) $\pm 30'$ خواهد بود .

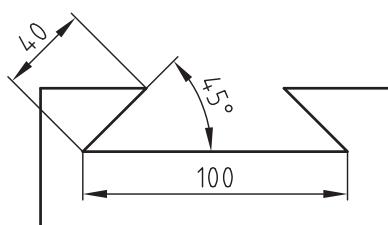

قسمت دوم: انطباقات



در این کارخانه اجزای میل لنگ کشی روی هم منطبق می شوند.

وقتی دو قطعه در داخل یکدیگر قرار می گیرند، می گوییم آن دو قطعه بر هم منطبق شده و انطباقی را به وجود آورده اند.
از نظر تعریف، رابطه موجود بین اندازه های دو قطعه انطباقی A (در شکل زیر) را قبل از مونتاژ کردن آن ها به یکدیگر انطباق می گویند.

انطباق دو قطعه زمانی امکان پذیر است که اندازه اسماً مشترکی داشته باشند.


نحوی بخط	الف	الف	الف
نحوی بخط	ب	ب	ب
نحوی موثق	الف+ب	الف+ب	الف+ب
سطح انطباق سطحی است که اجزای مونتاژ شونده با هم بیگر تماس خواهند داشت.			

برای هماهنگ کردن اندازه های مورد لزوم قطعات به منظور رسیدن به انطباق مورد نظر، موسسه استاندارد بین المللی ایزو (ISO) انطباقات را زیر پوشش استاندارد خود قرار داده که به نام انطباقات ISO معروف است. رعایت انطباقات ایزو در صنعت باعث دقت و صحت در مونتاژ قطعات می گردد.

قطعات انطباقی بر حسب انتظاری که از آن‌ها می‌رود، می‌توانند تولرانس‌های متفاوت و نسبت به هم دارای لقی یا سفتی متفاوت داشته باشند. قبل از آن که به مفهوم سفتی و لقی پردازیم، لازم است با اصطلاحات به کار برده شده در انطباقات و مفهوم آن‌ها آشنا شویم.


میله

به نمای اندازه‌های بیرونی قطعات کار که دارای سطوح بیرونی است میله می‌گویند، مانند قطر میله‌ها و محورها با فرم‌های مختلف مقاطع (گرد، چهارگوش، شش‌گوش و ...)، ابعاد زبانه‌ها، پهنا و ضخامت تسمه‌ها و ...

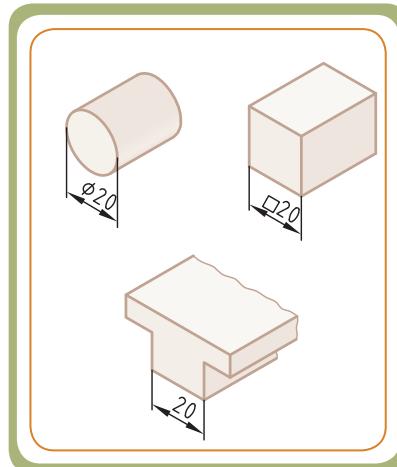

سوراخ

به نمای اندازه‌های داخلی قطعات کار که دارای سطوح داخلی است سوراخ می‌گویند، مانند قطر سوراخ‌های گرد، چهارگوش، شش‌گوش و پهناشیارها و

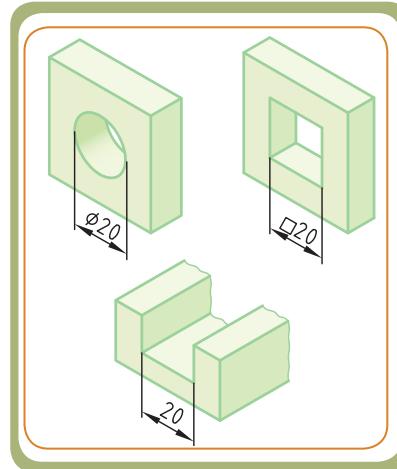


توجه: در این مبحث مفاهیم موجود در انطباقات را با میله و سوراخ گرد آموزش می‌دهیم و از تصاویر زیر به منزله نماد میله و سوراخ استفاده خواهیم کرد.



یا



یا

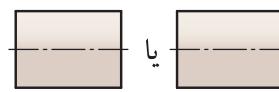

آشنایی با مفاهیم لقی و سفتی

لقی: تفاضل اندازه قطر سوراخ از قطر میله را لقی می گویند.
در صورتی که اندازه قطر سوراخ از اندازه قطر میله بزرگتر باشد.

از آن جایی که میله و سوراخ هر کدام دارای تولرانس اند، لذا در عمل ممکن است لقی های متفاوتی (از بزرگترین تا کوچکترین لقی) بین دو قطعه به وجود آید.

* بزرگترین لقی وقتی پیش می آید که سوراخ بزرگترین و میله کوچکترین اندازه ممکنه را داشته باشد.

* کوچکترین لقی وقتی پیش می آید که سوراخ کوچکترین و میله بزرگترین اندازه ممکنه را داشته باشد.

softi: تفاضل اندازه قطر میله از قطر سوراخ را سفتی می گویند.

در صورتی که اندازه قطر میله از اندازه قطر سوراخ بزرگتر باشد.

از آن جایی که میله و سوراخ هر کدام دارای تولرانس می باشند، لذا در عمل ممکن است سفتی های متفاوتی از کوچکترین تا بزرگترین سفتی بین دو قطعه وجود داشته باشد.


* بزرگترین سفتی وقتی پیش می آید که میله بزرگترین و سوراخ کوچکترین اندازه ممکنه را داشته باشد.

* کوچکترین سفتی وقتی پیش می آید که میله کوچکترین و سوراخ بزرگترین اندازه ممکنه را داشته باشد.

انواع انطباق




قطعات انطباقی بر حسب انتظاری که از آن‌ها می‌رود، می‌توانند تولرانس‌های متفاوت و نسبت به هم دارای لقی و یا سفتی متفاوت داشته باشند. به طور کلی می‌توان سه نوع انطباق بازی دار^۱، عبوری^۲ و پرسی^۳ را تعریف نمود. برای درک بهتر سه نوع انطباق بازی دار، عبوری و پرسی به مثال ساده زیر توجه کنید:

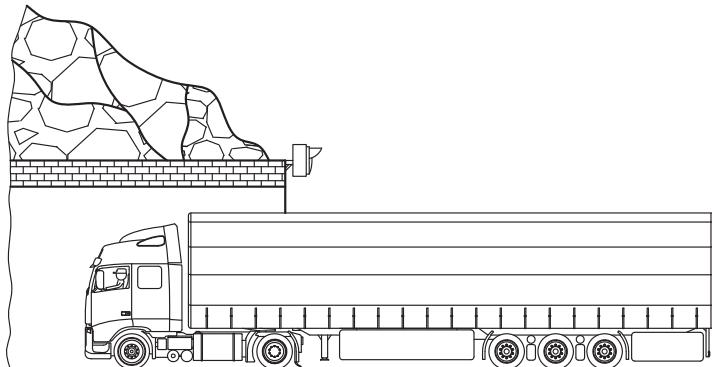


الف

کامیونی در حال حرکت باید از تونلی عبور کند. در شکل الف به دلیل آن که سقف تونل به قدر کافی بلند است، کامیون به راحتی و بدون هیچ گونه اشکالی عبور می‌کند. در این صورت می‌توان گفت که عبور به طور روان و آزاد انجام پذیرفته است.

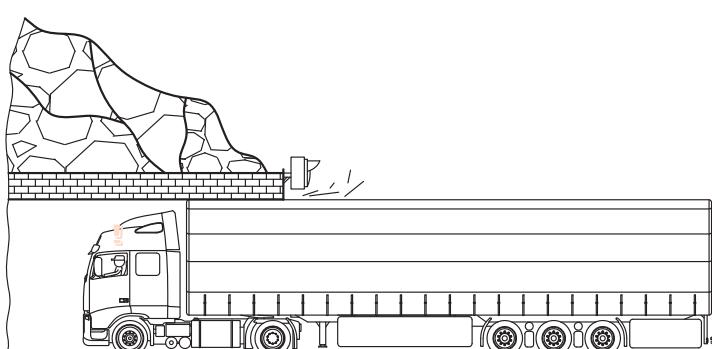

ب

در شکل ب به دلیل آن که ارتفاع سقف تونل تقریباً برابر با ارتفاع کامیون است، عبور آن به راحتی انجام نمی‌شود و در مقابل، حرکت آن کمابیش مقاومتی صورت می‌گیرد، اما به هر حال عبور به طور فیت انجام می‌شود.

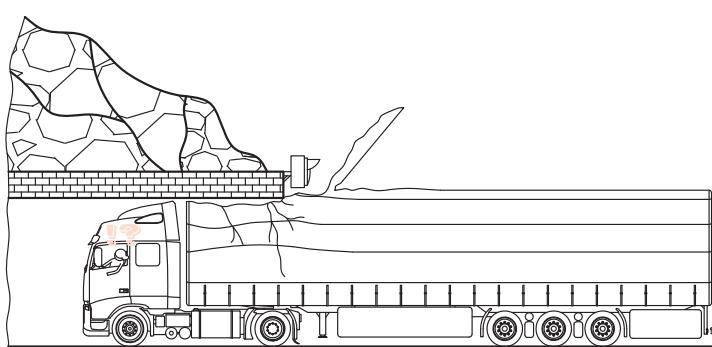

پ


در شکل پ اختلاف ارتفاع زیاد سقف تونل (پایین بودن ارتفاع تونل نسبت به کامیون) باعث برخورد و اصطکاک بسیار شدید می‌شود، به طوری که عبور کامیون با مشکل مواجه می‌شود.

۱- به انطباق بازی دار، انطباق آزاد، روان، لق یا انتقالی نیز گفته می‌شود.
۲- به انطباق عبوری، انطباق فیت، جذب یا فی مابین نیز گفته می‌شود.
۳- به انطباق پرسی، انطباق فشاری نیز گفته می‌شود.


انواع انطباق

انطباق بازی دار

انطباق بازی دار (که به آن انطباق روان یا آزاد هم گفته می شود) ، انطباقی است که همواره بین سوراخ و میله، لقی ایجاد می کند. انطباق بازی دار زمانی پیش می آید که بزرگ ترین اندازه میله از اندازه سوراخ کوچک تر و یا حداقل کوچک ترین اندازه سوراخ باشد.

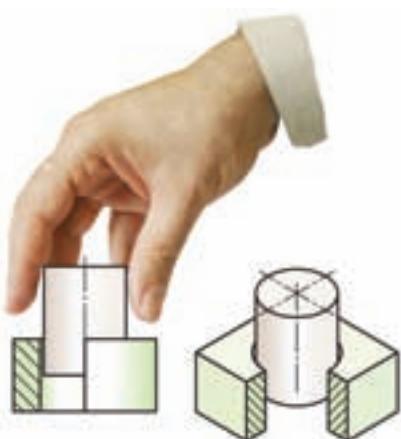

(شکل -۱) انطباق بدون فشار دست

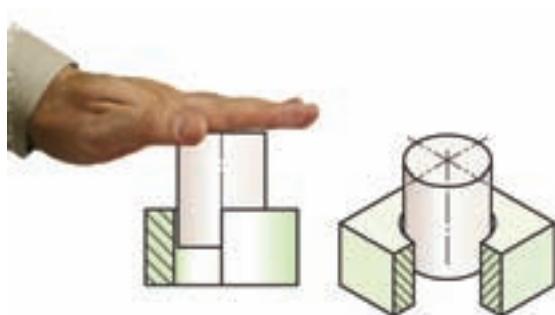


(شکل -۲) انطباق با فشار کم دست



- ممکن است لقی زیاد باشد ، طوری که برای جازدن نیاز به نیرو نباشد(شکل -۱).

- ممکن است لقی متوسط یا کم باشد ، طوری که برای جازدن ، فشار کم دست کافی باشد(شکل -۲).

در انطباق بازی دار ، قطر میله همواره از اندازه قطر سوراخ کوچک تر است و میله در داخل سوراخ می تواند حرکت آزاد و روان داشته باشد (شکل الف و ب -۳).

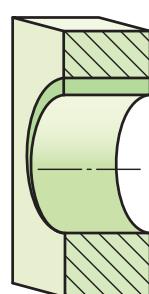


(قبل از انطباق)

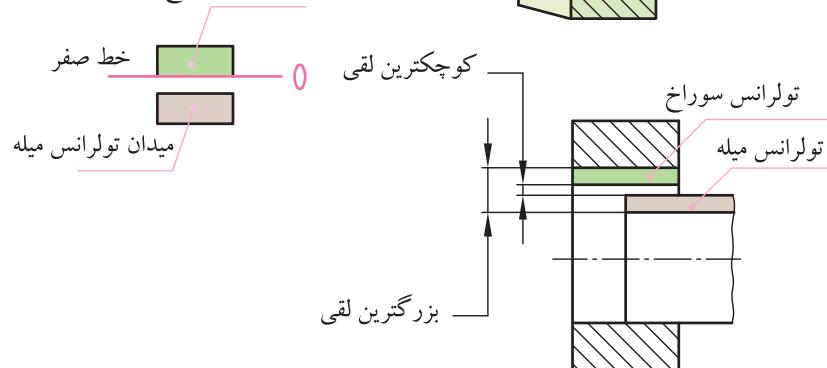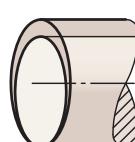


(الف)

(شکل -۳)

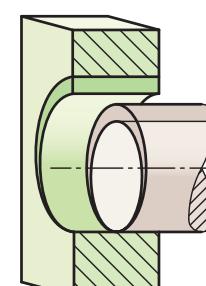


(بعد از انطباق)

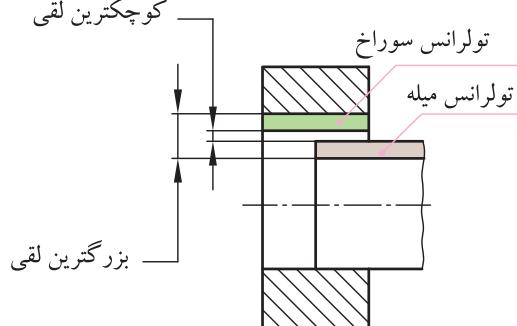


(ب)

انطباق عبوری

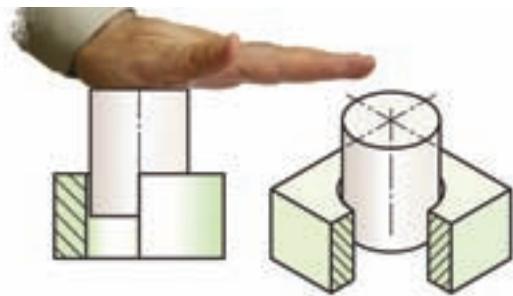

(شکل - ۱) انطباق با فشار دست

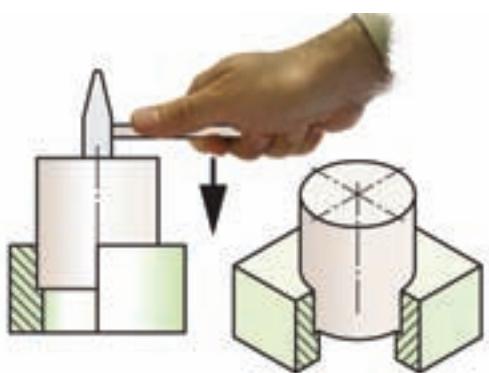

(شکل - ۲) انطباق با ضربه چکش سبک


انطباق عبوری که به آن انطباق روان نیز می‌گویند، انطباقی است که ممکن است بین سوراخ و میله لقی یا سفتی ایجاد کند، که نوع آن بستگی به اندازه واقعی (فعلی) سوراخ و میله دارد .

- ممکن است لقی خیلی کم باشد ، طوری که جازدن با تنظیم دقیق میله در امتداد محور سوراخ انجام گیرد (شکل - ۱) .



- ممکن است هیچ گونه لقی وجود نداشته باشد ، طوری که جازدن با ضربات ملايم چکش سبک میسر باشد (شکل - ۲) .

در انطباق عبوری اندازه قطر میله بر حسب مورد می تواند از قطر سوراخ بزرگتر یا کوچکتر باشد .
بر حسب اندازه فعلی ، میله در داخل سوراخ می تواند نسبت به هم ، حالت بازی دارتا پرسی را داشته باشد (شکل - پ ۳) .

(شکل - ۳)

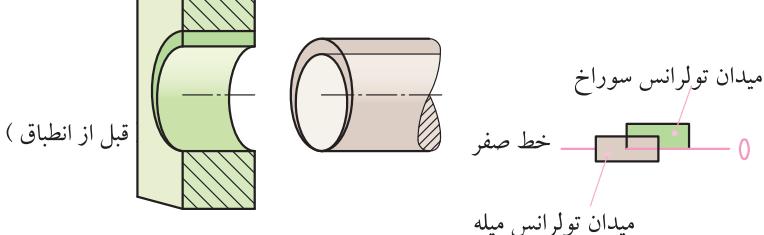


(ث)

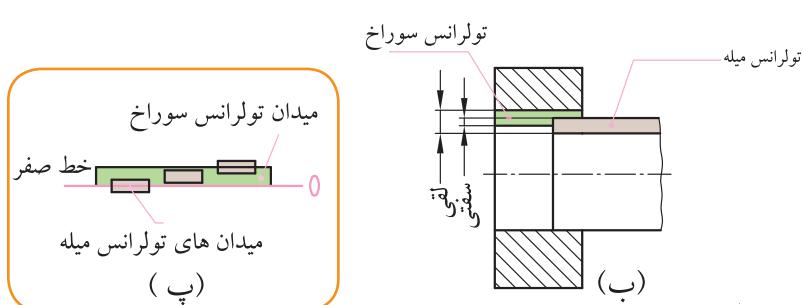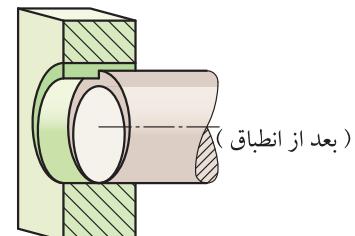


انطباق پرسی

انطباقی است که همواره بین سوراخ و میله، سفتی ایجاد کند. انطباق پرسی زمانی پیش می‌آید که کوچکترین اندازه قطر میله از اندازه قطر سوراخ بزرگ‌تر و یا حداقل مساوی با بزرگ‌ترین اندازه سوراخ باشد.

برای انجام انطباق پرسی به نیروی فشار (با شدت‌های مختلف) نیاز است. هر چه اندازه میله نسبت به سوراخ بیشتر شود، نیروی فشار بیشتری برای انطباق آن دو نیاز است.

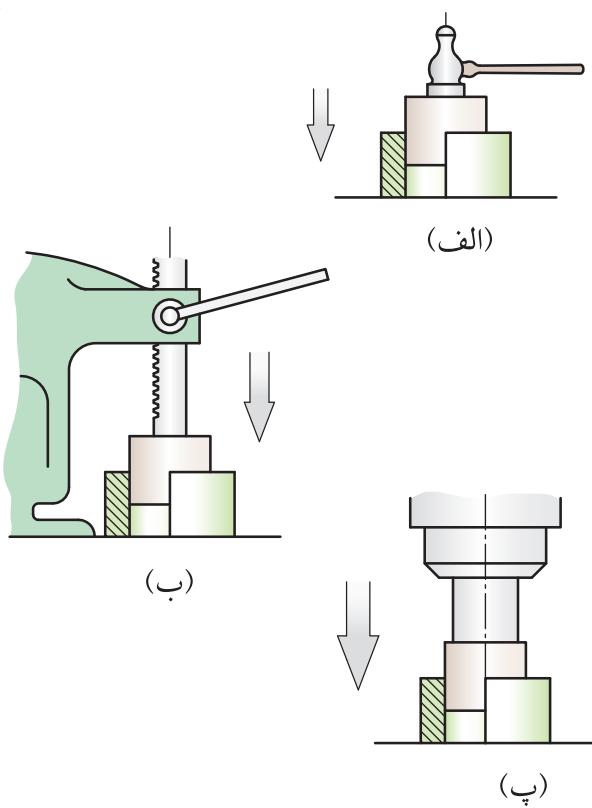


در (شکل الف)، میله در داخل سوراخ با فشار ضربات چکش سنگین منطبق می‌شود. در (شکل ب) فشار توسط پرس دستی یا پرس هیدرولیکی باعث انطباق پرسی بین میله و سوراخ می‌شود. به کمک انبساط (گرم کردن سوراخ) و انقباض (سرد کردن میله) نیز، انطباق میله و سوراخ در حالت پرسی انجام می‌شود.

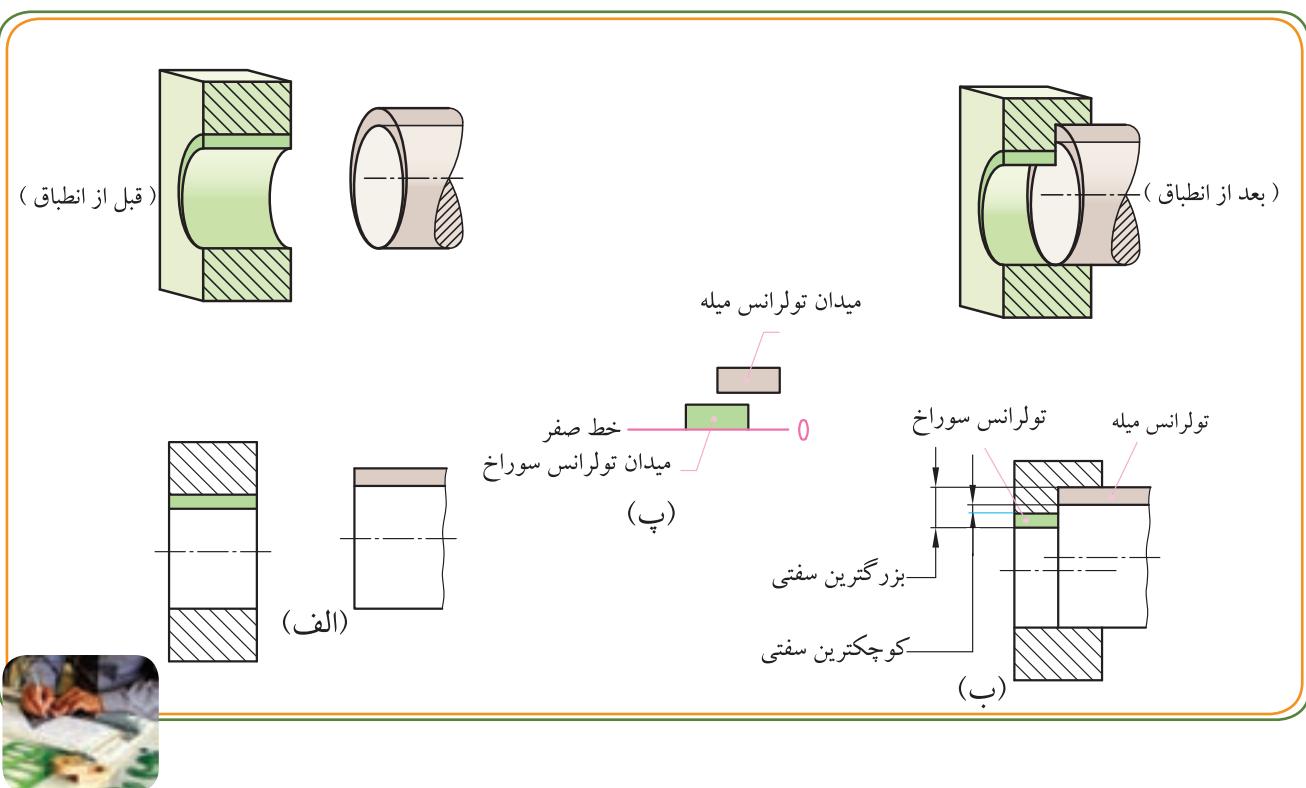

سیستم انطباق



انواع انطباق ها (بازی دار، عبوری و پرسی) می توانند بر حسب مورد لزوم در یکی از دو سیستم: ثبوت سوراخ یا سیستم ثبوت میله مورد استفاده قرار گیرند.

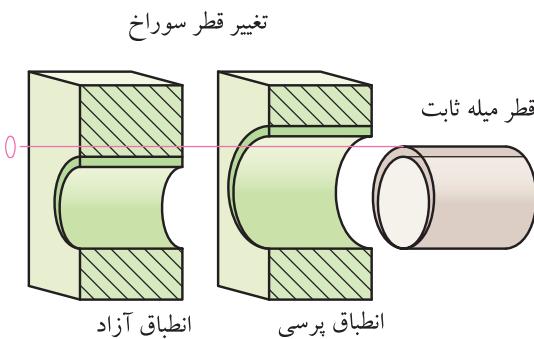

سیستم ثبوت میله (میله مبنا)

در سیستم ثبوت میله، اندازه قطر میله هارا ثابت نگه می دارند. و با انتخاب انحراف اندازه های لازم، قطر سوراخ ها را بر حسب مورد نیاز به نحوی تغییر می دهند که هر نوع انطباقی که لازم باشد حاصل شود.

در این روش چون ابتدا قطر میله آماده و تنظیم می شود، می توان گفت که میله مبنای کار است، لذا به این روش، سیستم میله مبنا یا سیستم ثبوت میله گفته می شود.

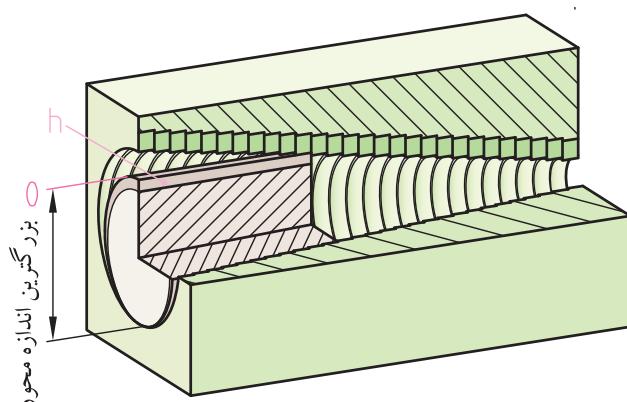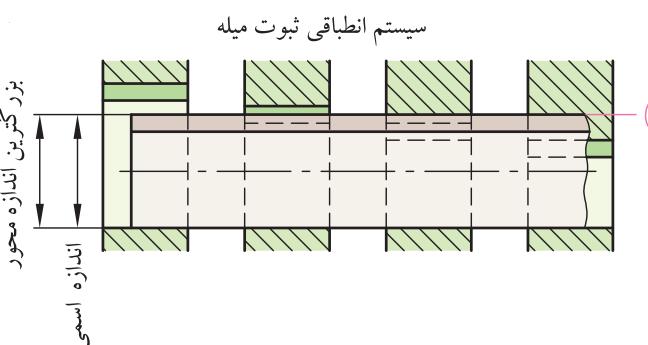


تصاویر رو به رو را از بالا به پایین بررسی کنید. مشاهده می شود که در این سیستم برای همه میله ها انحراف اندازه بالایی برابر صفر، بزرگترین اندازه میله برابر اندازه اسمی است و همگی منطبق بر خط صفرند.


در سیستم ثبوت میله، انحراف بالایی میله برابر صفر است.

از سیستم ثبوت میله در صنعت ماشین آلات نساجی که در ساختن آن ها تعداد زیادی میله به کار رفته است استفاده می گردد، زیرا هنگام تعمیرات یا تعویض یاتاقان ها، نسبت به تعویض میله ها هزینه کمتری خواهد داشت.


از دیگر مواردی که سیستم ثبوت میله استفاده می شود، می توان ماشین های برقی، بلبرینگ ها و رولر برینگ ها، ماشین های کشاورزی، مکانیک ظریف و ... را نام برد.

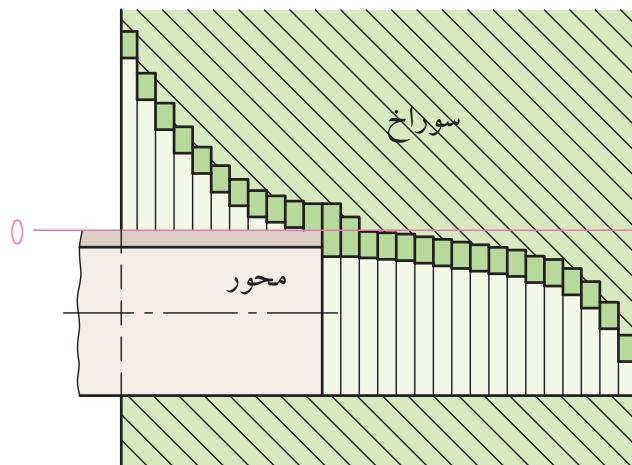

سیستم ثبوت سوراخ (سوراخ مبنای)

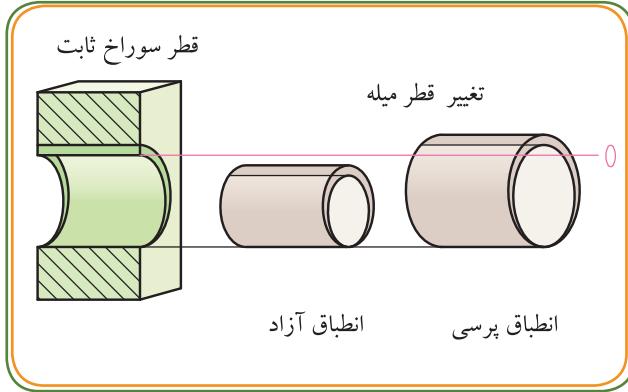

در سیستم ثبوت سوراخ، اندازه قطر سوراخ‌ها را ثابت نگه می‌دارند و با انتخاب انحراف اندازه لازم، قطر میله‌ها را برابر حسب مورد نیاز به نحوی تغییر می‌دهند که هر نوع انطباقی لازم باشد حاصل شود. در این روش چون ابتدا قطر سوراخ آماده و تنظیم می‌شود، می‌توان گفت که سوراخ مبنای کار است، لذا به این روش سیستم سوراخ مبنای یا سیستم ثبوت سوراخ گفته می‌شود.

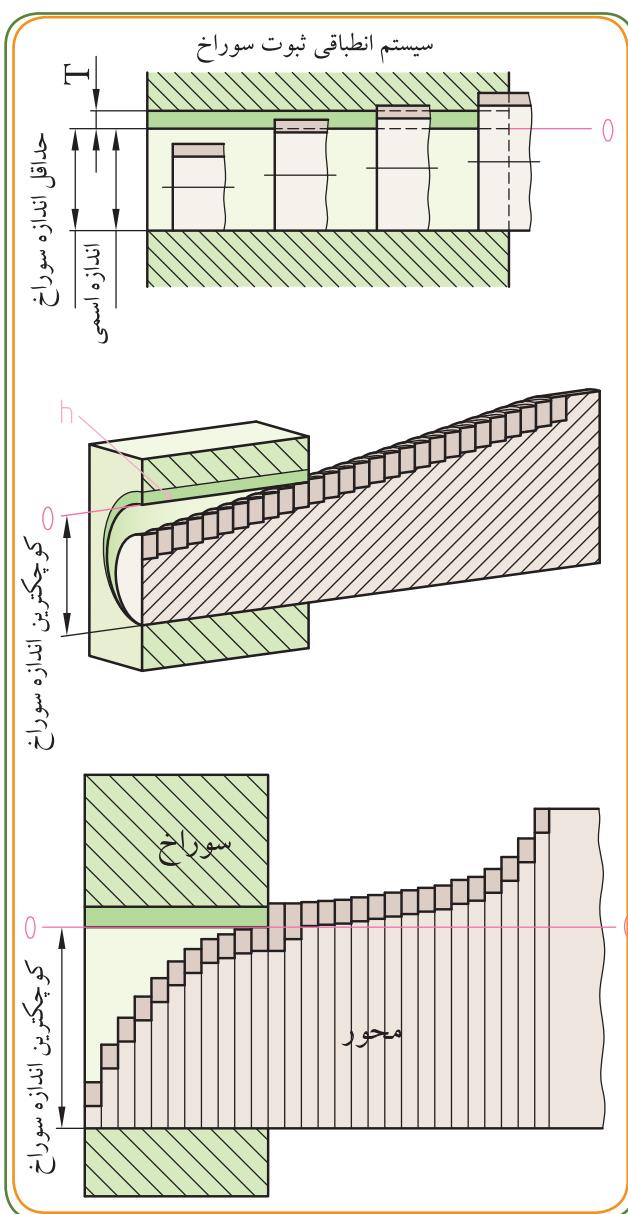


تصاویر رو به رو را از بالا به پایین بررسی کنید. مشاهده می‌شود که در این سیستم برای همه سوراخ‌ها، انحراف اندازه پایینی برابر صفر و کوچک‌ترین اندازه سوراخ برابر اندازه اسمی و همگی منطبق بر خط صفرند.

در سیستم ثبوت سوراخ، انحراف پایینی سوراخ برابر صفر است.

از سیستم ثبوت سوراخ در صنایع ماشین‌سازی، خودروسازی، هوایپماسازی، ساخت ماشین‌های ابزار و ... استفاده می‌شود. زیرا ساخت و کنترل اندازه میله‌ها با اندازه‌های دقیق و با کیفیت سطح مطلوب به کمک تراشکاری و سنگ زنی از تهیه سوراخ‌های دقیق به کمک مته کاری و برقو کاری بسیار آسان‌تر است. به علاوه برای تهیه سوراخ‌های دقیق در اندازه‌های مختلف، به تعداد زیادی برقو احتیاج است که سرمایه گذاری بیشتری را می‌طلبد.

مراحل انطباق

انواع انطباقات (آزاد، عبوری، پرسی) می‌توانند بر حسب مورد لزوم در یکی از دو سیستم: ثبوت سوراخ یا ثبوت میله مورد استفاده قرار گیرند. از طرفی مشاهده شد که در هر کدام از حالت‌های انطباقی (آزاد، عبوری و پرسی) می‌توان لقی و سفتی‌های متفاوتی را در نظر گرفت: (لقی کم، لقی متوسط، لقی زیاد یا سفتی کم، سفتی متوسط و سفتی زیاد). همچنین در مبحث موقعیت تولرانس‌ها در صفحه ۱۲۵ اشاره شد که وضعیت انحراف اندازه مجاز نسبت به خط صفر در پنج حالت کلی (مطابق شکل زیر) وجود دارد.

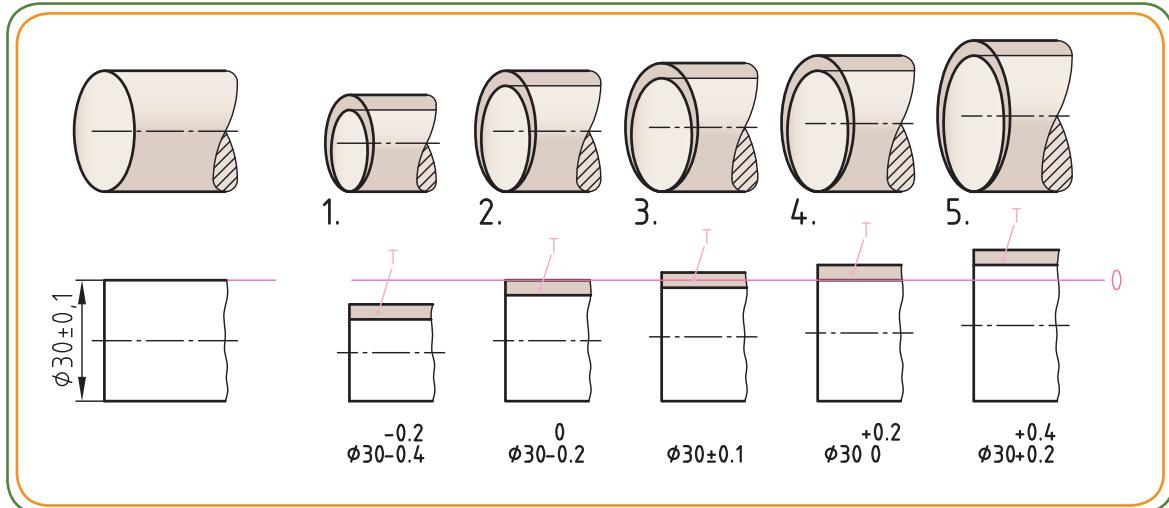


اما از آن جایی که در عمل، پنج مرحله فوق برای مشخص کردن وضعیت انحراف اندازه‌های مجاز، نسبت به خط صفر کافی نیست، استاندارد ایزو ISO (به جای پنج مرحله کلی فوق)، ۲۸ موقعیت میدان تولرانس را، نسبت به خط صفر در نظر گرفته است. این ۲۸ مرحله با حروف لاتین مشخص می‌شوند.

* انتخاب حروف لاتین

موقعیت میدان تولرانس نسبت به خط صفر توسط یک یا دو حرف از حروف A تا ZC برای سوراخ‌ها و a تا z برای میله‌ها در نظر گرفته می‌شود.^۴

در شکل زیر مشاهده می‌کنید که فاصله ابتدایی میدان‌های تولرانس تا خط صفر با حروف لاتین (مثل d یا D) نشان داده شده است. بنابراین حروف لاتین نشان دهنده **کوچک‌ترین فاصله** میدان تولرانس از خط صفر می‌باشند.

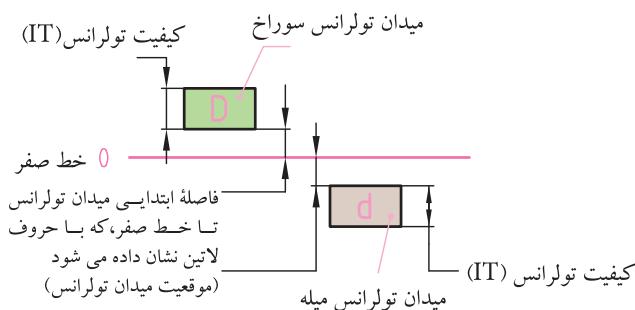

^۴ البته برخی از حروف لاتین (برای جلوگیری از اشتباه) مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، مثل I, i, L, l, O, o, W, w, Q, q و به جای آنها از حروف JS, fg, FG, ef, EF, cd, CD, za, ZC, zb, ZB, ZA استفاده می‌شود.

موقعیت میدان تولرانس برای میله ها

در سیستم ایزو ISO برای میله ها ، ۲۸ موقعیت میدان تولرانس نسبت به خط صفر (از a تا ZC) در نظر گرفته شده است.

در مورد میله از حروف لاتین کوچک استفاده می شود.
با توجه به نمودار مقابل :
از حروف a تا g قطر میله ها کوچک تر از اندازه اسمی هستند و پایین تر از خط صفر قرار دارند.

در مرحله h بزرگترین اندازه میله با اندازه اسمی برابر است
(به عبارتی بر خط صفر منطبق است).

از حرف h به بعد اندازه های میله ها بزرگتر شده اند و در بالای اندازه اسمی (خط صفر) قرار می گیرند .

□ نتیجه این که :
برای ایجاد انطباق آزاد می توان از حروف a تا g استفاده کرد.

گفتنی است که بیشترین لقی در حرف a و کمترین لقی در حرف g وجود دارد.

برای ایجاد انطباق عبوری از حروف js تا p استفاده می شود.

برای ایجاد انطباق فشاری از حروف r تا ZC استفاده می شود .


گفتنی است که کمترین سفتی در حرف r و بیشترین سفتی در حرف ZC به وجود می آید.

*دو نکه مهم

۲- در مرحله انطباقی h ، بزرگترین اندازه میله براندازه اسمی منطبق است .

به عبارت دیگر در مرحله انطباقی h ، انحراف بالایی میله صفر است.


۱- در مرحله انطباقی js مقدار انحراف بالایی و پایینی برابر است .

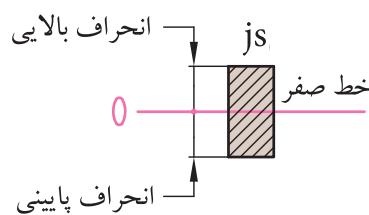

جدول زیر، حروف لاتینی که برای ۲۸ مرحله انتباطی میله در نظر گرفته شده اند را نشان می دهد.

	آزاد (روان)	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g		
	مینا	h	مرحله h میناست										
	عبوری	js	j	k	m	n	p						
	پرسی	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc	

در سیستم ثبوت سوراخ حرف H مشخص کننده موقعیت میدان تولرانس سوراخ است و همواره سیستم ثبوت سوراخ را تداعی می کند (حرف H برای سوراخ مینا برگزیده شده است). میله ها با توجه به موقعیت میدان های تولرانس مربوطه (از a تا zc) می توانند انتباط های متفاوتی را با سوراخ مینا H (مطابق شکل و مثال های زیر) به وجود آورند:

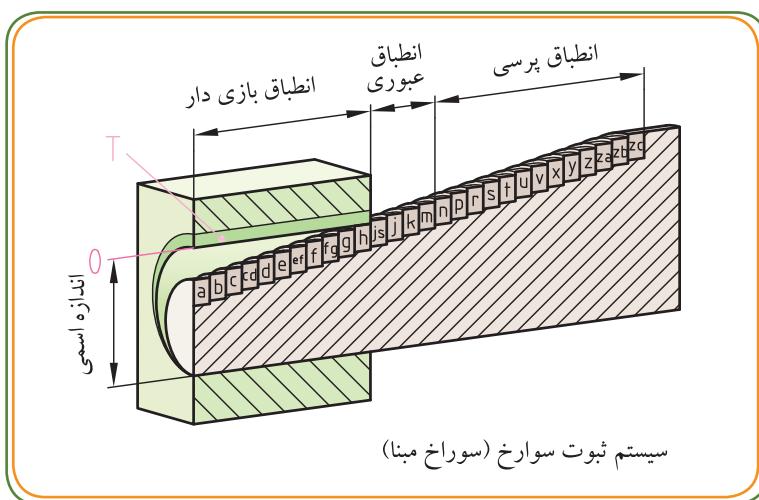

بازی دار $\phi 30H7/g6$
عبوری $\phi 30H8/j6$
پرسی $\phi 30H11/r6$


به شکل مقابل دقت کنید.

هر چه از حرف a به طرف حرف zc نزدیک شویم، نوع انتباط محکم تر می شود. به این ترتیب سوراخی با موقعیت میدان تولرانس H، با میله هایی با موقعیت میدان تولرانس از a تا h انتباط بازی دار و از j تا p انتباط عبوری و از r تا zc انتباط پرسی را به وجود می آورند.

* توجه:

وقتی می نویسیم $\phi 42H7/g6$ به مفهوم آن است که انتباط مربوط به یک میله و سوراخ با اندازه اسمی 42mm است. ابتدا میدان تولرانس سوراخ (مثل $H7$) و سپس میدان تولرانس میله (مثل $g6$) با یک علامت / معرفی می شود.

به مفهوم $\varnothing 25H7/f7$ توجه کنید:

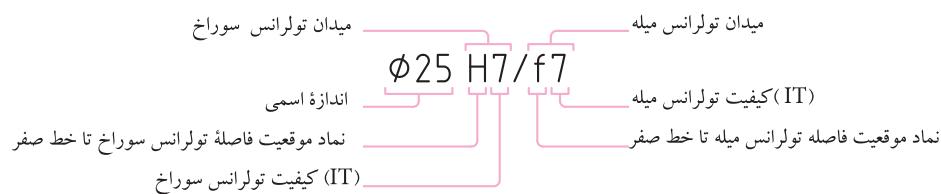


مثال: در سیستم انطباقی ثبوت سوراخ در شکل زیر برای اندازه اسمی $\varnothing 25$ ، سه حالت انطباقی آزاد، عبوری و پرسی در نظر گرفته شده است.

* دو اندازه: یکی $\varnothing 25f7$ برای میله و دیگری $\varnothing 25H7$ برای سوراخ \leftarrow یک انطباق آزاد (لق) را فراهم می کند.

* دو اندازه: یکی $\varnothing 25n6$ برای میله و دیگری $\varnothing 25H7$ برای سوراخ \leftarrow یک انطباق عبوری را فراهم می کند.

* دو اندازه: یکی $\varnothing 25s6$ برای میله و دیگری $\varnothing 25H7$ برای سوراخ \leftarrow یک انطباق پرسی را فراهم می کند.

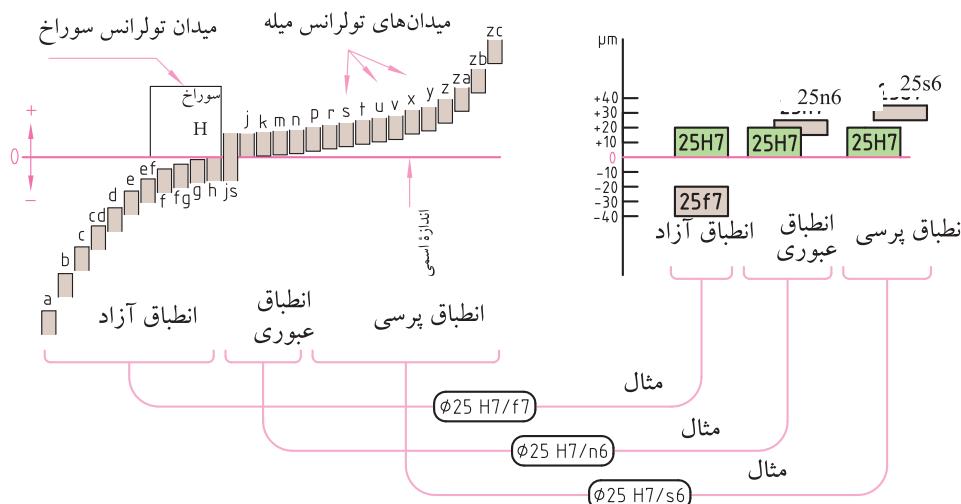

ارزش یابی

در سیستم انطباقی ثبوت سوراخ با نوشتن اعداد ۱ تا ۴ (در داخل دایره ها، زیر تصویر میله ها) مشخص کنید هر اندازه ای متعلق به کدام میله است؟


راهنمایی: میله ها با توجه به نوع انطباق، حروف مختلفی دارند. حروف بعد از P، معرف انطباق پرسی و حروف قبل از h، معرف انطباق بازی دار است.

۱) $\varnothing 20\ g^6$

۲) $\varnothing 20\ r^6$

۳) $\varnothing 20\ k^6$

۴) $\varnothing 20\ js^6$

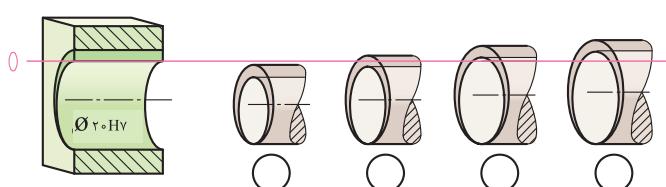

موقعیت میدان تولرانس برای سوراخها



در سیستم ایزو ISO برای سوراخ‌ها، ۲۸ موقعیت میدان تولرانس نسبت به خط صفر (از A تا ZC) در نظر گرفته شده است. در مورد سوراخ از حروف لاتین بزرگ استفاده می‌شود.

با توجه به نمودار مقابل:

از حرف A تا G قطر سوراخ‌ها کوچک‌تر از اندازه اسمی است و پایین تراز خط صفر قرار دارند.

در مرحله H کوچک‌ترین اندازه سوراخ با اندازه اسمی برابر است (به عبارتی بر خط صفر منطبق است).

از حرف H به بعد، اندازه‌های سوراخ کوچک‌تر می‌شوند و در پایین اندازه اسمی (خط صفر) قرار می‌گیرند.

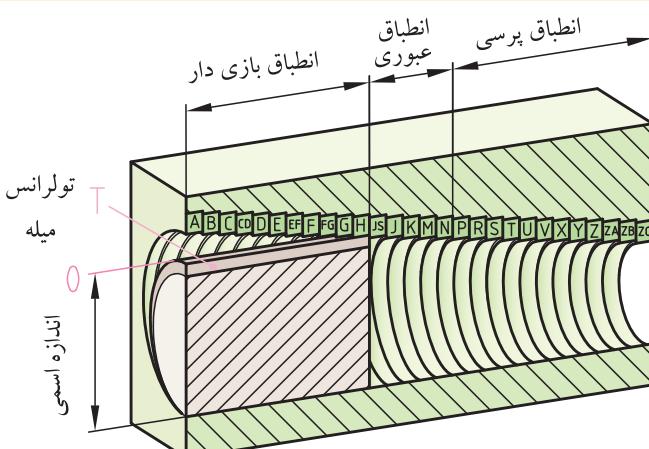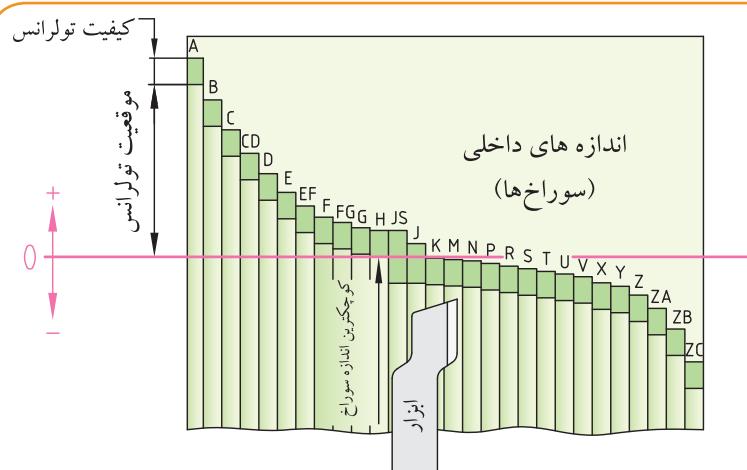

نتیجه این که:

- * برای ایجاد انطباق آزاد می‌توان از حروف A تا G استفاده کرد. گفتنی است که بیشترین لقی در حرف A و کمترین لقی در حرف G وجود دارد.

- * برای ایجاد انطباق عبوری از حروف JS تا P استفاده می‌شود.


- * برای ایجاد انطباق فشاری از حروف R تا ZC استفاده می‌شود. گفتنی است که کمترین سفتی در حرف R و بیشترین سفتی در حرف ZC به وجود می‌آید.

*دو نکته مهم


۱- در مرحله انطباقی H، کوچک‌ترین اندازه سوراخ بر اندازه اسمی منطبق است.

به عبارت دیگر در مرحله انطباقی H انحراف پایینی سوراخ صفر است.

۲- در مرحله انطباق JS، مقدار انحراف بالایی و پایینی برابر است.

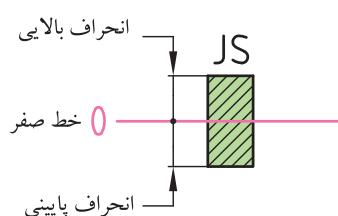


جدول زیر ، حروف لاتینی که برای ۲۸ مرحله انتسابی سوراخ در نظر گرفته شده است ، را نشان می دهد.

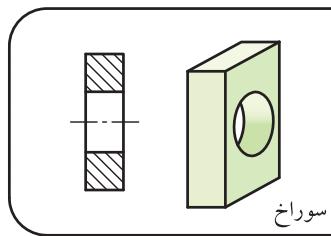


		آزاد (روان)	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G
	میبا	مرحله h مبناست	H									
	عبوری	JS	J	K	M	N	P					
	پرسی	R	S	T	U	V	X	Y	Z	Z _A	Z _B	Z _C

در سیستم ثبوت میله حرف h مشخص کننده موقعیت تولرانس میله است و همواره سیستم ثبوت میله را تداعی می کند. حرف h برای میله مبنا برگزیده شده است) سوراخ ها، با توجه به موقعیت میدان های تولرانس مربوط از (A تا ZC)، می توانند انتباق های متفاوتی را با میله مبنا h (مطابق شکل و مثال های زیر) به وجود آورند.

Φ30E9/h6 آزاد
Φ30J7/h6 عبوری
Φ30S7/h6 پرسی

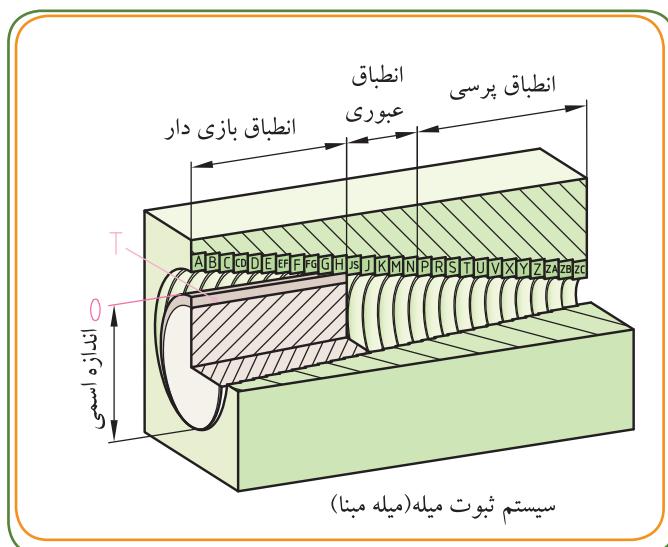


به شکل مقابل دقت کنید :
هر چه از حرف A به طرف حرف ZC نزدیک شویم، نوع انطباق محکم تر می شود. به این ترتیب میله ای با موقعیت میدان تولرانس h با سوراخ هایی با موقعیت میدان های تولرانس از H تا A انطباق بازی دار ، از J تا P انطباق عبوری و از R تا ZC انطباق پرسی را به وجود می آورند.

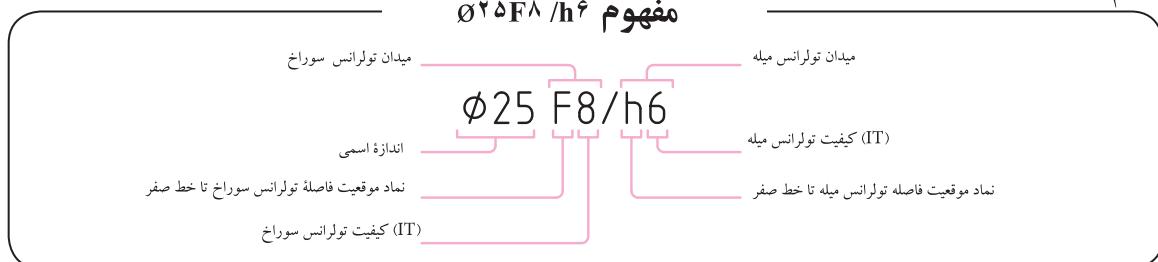به مفهوم $\Phi 25F8/h6$ توجه کنید:

مثال: در سیستم انطباقی میله مینا، در شکل زیر برای اندازه اسمی $\Phi 25$ سه حالت انطباقی آزاد، عبوری و پرسی در نظر گرفته شده است.


- * دو اندازه: یکی $\Phi 25F8$ برای سوراخ و دیگری $\Phi 25h6$ برای میله \leftarrow انطباق آزاد (loose fit) را فراهم می کند.
- * دو اندازه: یکی $\Phi 25N7$ برای سوراخ و دیگری $\Phi 25h6$ برای میله \leftarrow انطباق عبوری را فراهم می کند.
- * دو اندازه: یکی $\Phi 25S7$ برای سوراخ و دیگری $\Phi 25h6$ برای میله \leftarrow انطباق پرسی را فراهم می کند.

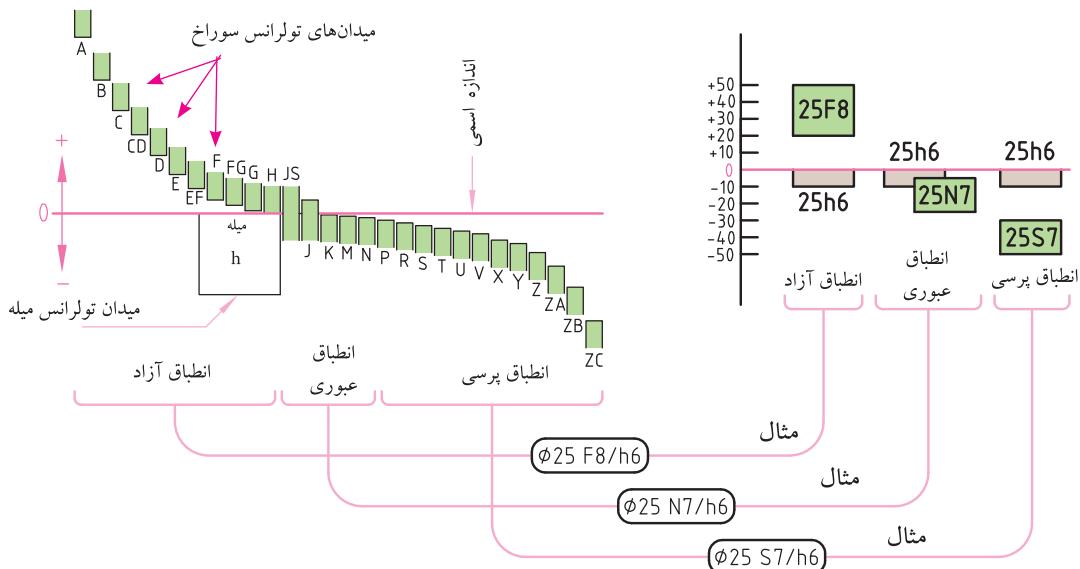

ارزش یابی

در سیستم انطباقی ثبوت میله با نوشتن اعداد ۱ تا ۴ (در داخل دایره ها، زیر تصویر سوراخ ها) مشخص کنید هر اندازه متعلق به کدام سوراخ است؟

راهنمایی: سوراخ ها، با توجه به نوع انطباق حروف مختلفی دارند. حروف بعد از P، معروف انطباق پرسی و حروف قبل از H، معروف انطباق بازی دارند.

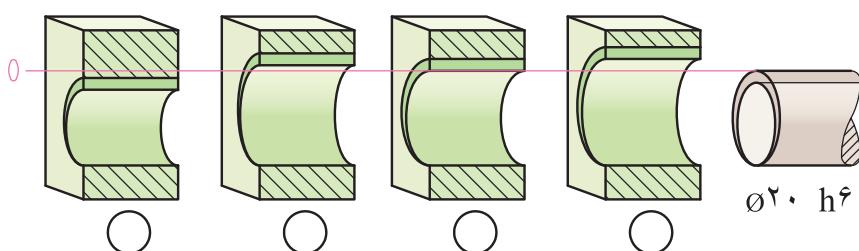۱) $\Phi 20 N7$ ۲) $\Phi 20 G7$ ۳) $\Phi 20 F7$ ۴) $\Phi 20 H7$ 

استفاده از جدول تولرانس ها و انطباقات

بنابر آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم حروف لاتین موقعیت تولرانس را نسبت به خط صفر نشان می‌دهند. اگر در مورد وضعیت انطباقی سوراخ صحبت شود از حروف لاتین بزرگ و در مورد میله از حروف لاتین کوچک بهره می‌گیرند. به این ترتیب می‌توان از حروف الفبای لاتین پی بردن که آیا اندازه موردنظر به سوراخ مربوط است یا به میله.


مثال : $\text{Ø} 30H7$ سوراخی که قطر آن دارای اندازه اسمی 30 و دارای موقعیت H است.
 $\text{Ø} 42g6$ میله ای که قطر آن دارای اندازه اسمی 42 و دارای موقعیت g است .

در دو مثال فوق عدد 7 در جلوی H و عدد 6 در جلوی g (همان طور که در مبحث کیفیت تولرانس گفته شد) بیانگر دقیق و کیفیت ساخت اند. این اعداد (مطابق نمودار (صفحه ۱۲۳)، متغیرند و در این مثال عدد 6 و 7 در ردیف دقیق متوسط قرار گرفته اند .

در نقشه ، حروف لاتین با یک عدد به همراه اندازه اسمی به کار می روند .
 حروف لاتین نشان دهنده موقعیت تولرانس است.

چند مثال

حروف لاتین نشان دهنده موقعیت تولرانس

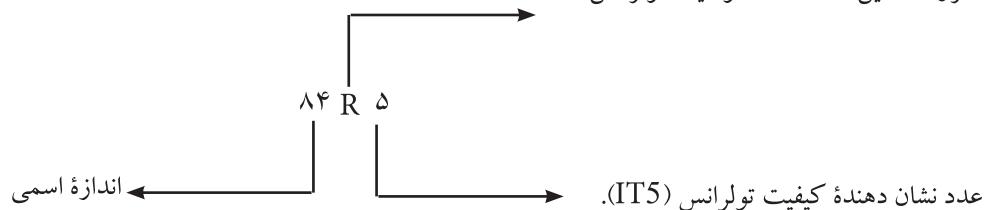

(توجه کنید که عبارت $84R5$ مختصر شده عبارت $84\text{IT}5$ است .)


از روی حرف R بزرگ مشخص می شود که اندازه مورد نظر مربوط به شکاف داخلی یا سوراخ است.
 اگر اندازه به صورت $84r5$ باشد بیانگر یک میله یا یک برجستگی است.



انتخاب محدوده تولرانس(مقدار انحراف های حدی سوراخ و میله) در انطباقات (ISO ۲۸۶-۲)

در انطباقات ایزو ، برای هریک از ۲۸ نوع موقعیت میدان تولرانس سوراخ ها و میله ها ، مقدار انحراف اندازه بالایی و پایینی را برای اندازه های اسمی تا 500 mm و در برخی موارد لازم تا 3150 mm از روی روابط موجود محاسبه و در جدول ISO ۲۸۶-۲ درج نموده اند.

در صنایع مکانیک ، طراحان با توجه به کاربرد قطعات انطباقی و با مراجعه به جداول راهنمای انطباقات ایزو ، علایم انطباقی مناسب آن ها را با توجه به نوع سیستم انطباق (سیستم ثبوت سوراخ یا میله) تعیین و روی نقشه های فنی ثبت می نمایند.

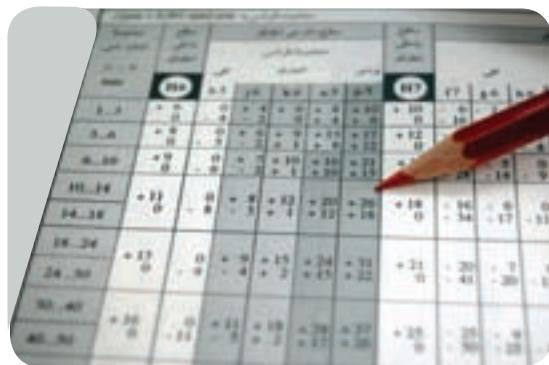

(شکل - ۱)

سازنده ها و تولید کننده ها نیز با مراجعه به جداول انتخاب محدوده تولرانس ، مقدار انحراف بالایی و پایینی سوراخ و میله را با درنظر گرفتن اندازه اسمی و علامت انطباقی ، از جدول تعیین می کنند و درساخت و تولید به کار می بندند.(شکل های ۱ و ۲)

در شکل زیر قسمتی از یک جدول استاندارد ارائه شده است .^۵

انطباقات – ISO										سیستم سوراخ مبنی									
محدوده تولرانس به $(1\mu\text{m} = 0,001\text{ mm})$										محدوده تولرانس سوراخ									
محدوده اندازه نامی تا... از mm	سطح داخلی انطباق	سطح خارجی انطباق					سطح داخلی انطباق	سطح خارجی انطباق					سطح خارجی انطباق	محدوده تولرانس					
		ل	ق	ع	ب	پ		ل	ق	ع	ب	پ							
1...3	H6	+0.000	-0.004	+0.002	+0.000	+0.006	+0.000	+0.008	+0.010	+0.000	+0.000	+0.000	f7	+0.016	-0.016	+0.008	+0.010	+0.016	+0.020
3...6	H6	+0.000	-0.005	+0.002	+0.000	+0.009	+0.000	+0.013	+0.017	+0.000	+0.000	+0.000	g6	+0.022	-0.022	+0.010	+0.012	+0.016	+0.027
6...10	H6	+0.000	-0.006	+0.002	+0.000	+0.010	+0.000	+0.016	+0.021	+0.000	+0.000	+0.000	h6	+0.028	-0.028	+0.015	+0.017	+0.019	+0.032
10...14	H6	+0.000	-0.008	+0.003	+0.000	+0.012	+0.000	+0.020	+0.026	+0.000	+0.000	+0.000	i7	+0.034	-0.034	+0.017	+0.018	+0.023	+0.039
14...18	H6	+0.000	-0.008	+0.003	+0.000	+0.012	+0.000	+0.018	+0.026	+0.000	+0.000	+0.000	j6	+0.034	-0.034	+0.017	+0.018	+0.023	+0.039
18...24	H6	+0.000	-0.009	+0.004	+0.000	+0.015	+0.000	+0.024	+0.031	+0.000	+0.000	+0.000	k6	+0.041	-0.041	+0.020	+0.021	+0.028	+0.048
24...30	H6	+0.000	-0.009	+0.004	+0.000	+0.015	+0.000	+0.024	+0.032	+0.000	+0.000	+0.000	l6	+0.050	-0.050	+0.025	+0.028	+0.035	+0.055
30...40	H6	+0.000	-0.011	+0.005	+0.000	+0.011	+0.000	+0.018	+0.037	+0.000	+0.000	+0.000	m6	+0.050	-0.050	+0.025	+0.033	+0.050	+0.059

(شکل - ۲)

مثال: برای تعیین میزان انحراف اندازه $g^6 / H7 \text{ mm}$ مراحل زیر را انجام می دهیم:


۱- اندازه اسمی ۲۳ از ردیف ۲۴ ۱۸.... را انتخاب می کنیم.

۲- برای یافتن مقادیر انحراف اندازه سوراخ در زیر ستون $H7$ و در راستای اندازه اسمی (۲۴.... ۱۸....) به مقادیر $+21$ -21 می رسیم.

۳- برای یافتن مقادیر انحراف اندازه میله در زیر ستون g^6 و در راستای اندازه اسمی (۲۴.... ۱۸....) به مقادیر -7 $+7$ می رسیم


۴- نمونه ای کاملی از جدول در درس محاسبات فنی (۲) وجود دارد.

مثال: در روی نقشه میله و سوراخ اندازه اسمی و علامت انطباقی $\text{P}^{\circ} \text{H}^{\circ} 15$ نوشته شده است. مقادیر انحراف بالایی و پایینی را برای میله و سوراخ از جداول انطباقات تعیین نمایید. همچنین نوع انطباق، مقدار تولرانس و بزرگترین ترین و کوچکترین اندازه میله و سوراخ را محاسبه و در جدول پایین همین صفحه درج نمایید و آن را روی شکل نمایشی محدوده تولرانس منتقل کنید.

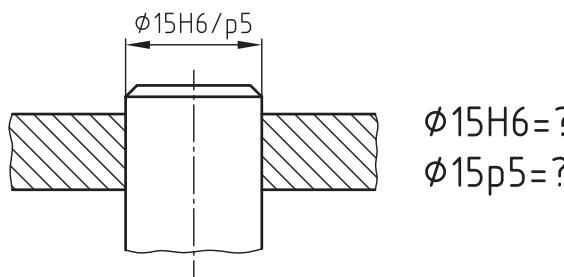

$$\phi 15H6=?$$

$$\phi 15p5=?$$

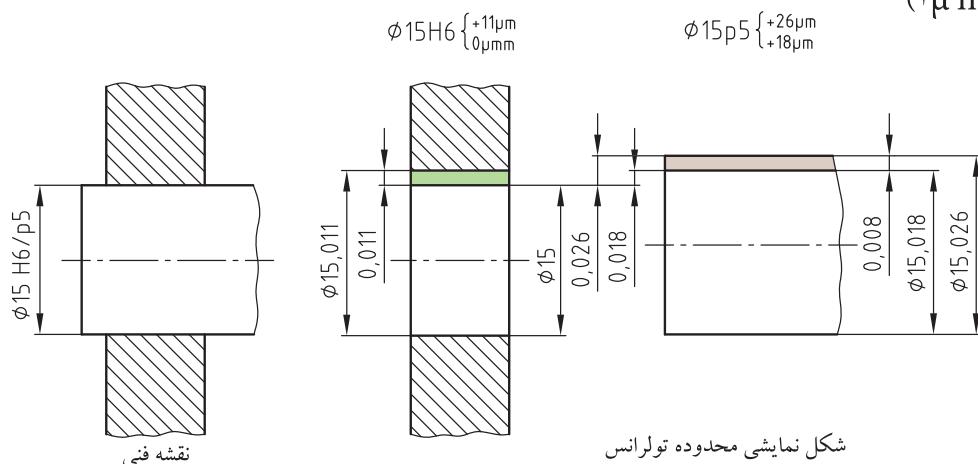

شکل نمایشی محدوده تولرانس


$\text{Ø}15\text{H}^{\circ}/\text{P}^{\circ} 5$	نوع انطباق: پرسی		$15 = \text{اندازه اسمی}$
انحرافات میله	+ = انحراف پایینی $+0.018 = 0.000$	انحرافات سوراخ	= انحراف پایینی $+0.000 = 0.000$
	+ = انحراف بالایی $+0.026 = +0.011$		= انحراف بالایی $+0.011 = +0.026$
$0.026 - 0.018 = 0.008 = \text{تولرانس میله}$		$0.011 = 0.011 = \text{تولرانس سوراخ}$	
$15 + 0.026 = 15.026 = \text{بزرگترین اندازه میله}$		$15 + 0.011 = 15.011 = \text{بزرگترین اندازه سوراخ}$	
$15 + 0.018 = 15.018 = \text{کوچکترین اندازه میله}$		$15 - 0.000 = 15 = \text{کوچکترین اندازه سوراخ}$	

انتخاب نوع انطباق

برای آن که قطعات ماشین‌ها بتوانند پس از طراحی و ساخت، وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند، لازم است که انطباق آن‌ها تسبت به هم بر اساس درستی انتخاب گردد. برای انتخاب صحیح نوع انطباق از جدول راهنمای برای تعیین عالم انطباقی در انطباقات ایزو ISO و مثال‌هایی از کاربرد^{*} کمک می‌گیرند.

در اینجا لازم به تذکر است که در انتخاب نوع انطباق و همچنین علامت انطباقی باید برای هر قطعه دقیق لازم را در نظر گرفت نه دقیق زیاد، زیرا اگرچه دقیق کار زیاد و در نتیجه تولرانس کم باشد قیمت و هزینه تولید به سرعت افزایش می‌یابد. از آن جایی که سیستم ثبوت سوراخ در ماشین‌سازی کاربرد بیشتری دارد، به یک مثال در تعیین نوع انطباق توجه نمایید.

فرض کنید طراح در نظر دارد بر روی محوری (مطابق با شکل بالا) با مشخصات داده شده یک کلاچ، دو یاتاقان و یک چرخ حلزون را سوار نماید. او بر اساس کارکرد، حرکت یا ثبیت قطعات در مجموعه و تجربیات موجود در نمونه‌های صنعتی سه نوع انطباق مختلف را انتخاب می‌کند.

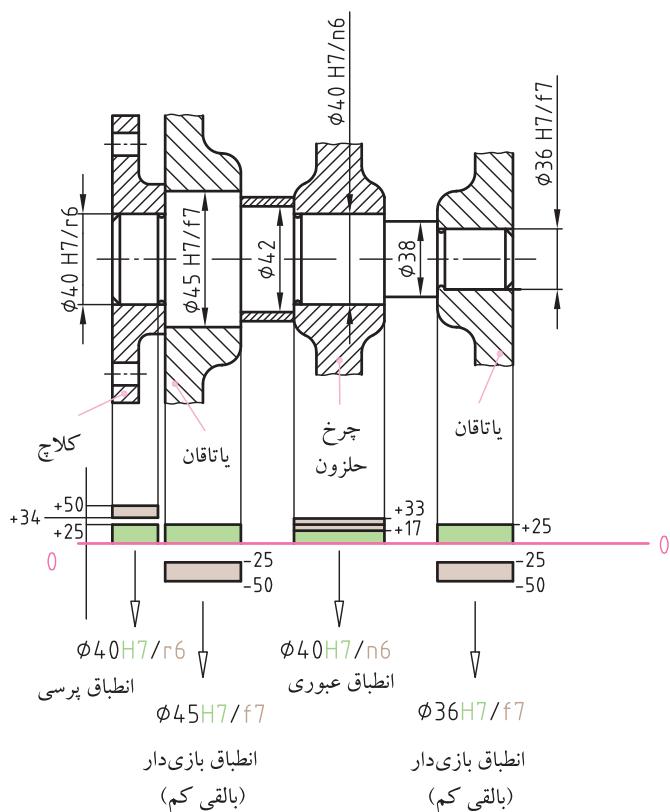

برای محور (در قطرهای مختلف):
برای نشیمنگاه کلاچ، که یک انطباق پرسی است؛

برای نشیمنگاه چرخ حلزون، که یک انطباق بازی دار بالقی کم است.
برای نشیمنگاه چرخ حلزون، که یک انطباق عبوری است.

* برای سوراخ مبنا H7 انتخاب می‌شود.

جدول راهنمای تعیین علائم انطباقی در انطباقات ISO و مثالهایی از کاربرد

مثالهایی از کاربرد	ملاحظات	علائم انطباقی		نوع انطباق
		ثبت میله	ثبت سوراخ	
محکم کردن چرخهای واگن روی میله‌ها، کلاچ‌ها روی انتهای میله‌ها	سفتی خیلی زیاد انطباق توسط انبساط و انقباض		H ⁸ /X ⁸	
سوار کردن بوش‌ها در نافی چرخ‌ها، تاج فلکه‌ها روی بدنه آن‌ها	سفتی خیلی زیاد انطباق توسط انبساط و انقباض		H ⁸ /u ⁸	
جازدن حلقه‌های انقباضی، تاج چرخ دنده‌ها بر روی بدنه آن‌ها، چرخ‌ها روی میله‌ها	سفتی زیاد اجزاء با فشار زیاد نیروی پرس یا توسط انقباض و انبساط جازده می‌شوند.	S ⁷ /h ⁶	H ⁷ /s ⁶	
جازدن بوش‌ها در یاتاقان‌ها، سوار کردن صفحه لنگ‌ها روی محورها	سفتی متوسط اجزاء با فشار توسط نیروی پرس جا زده می‌شوند.	R ⁷ /h ⁶	H ⁷ /r ⁶	
جازدن بوش یاتاقان‌ها، چرخ دنده‌ها کوچک روی میله‌ها، سوار کردن میله راهنمای گزینش	سفتی زیاد و لقی کم. اجزاء با نیروی چکش آهنگری جازده می‌شوند (ضامن حرکتی نیاز ندارند)	N ⁷ /h ⁶	H ⁷ /n ⁶	
سوار کردن چرخ دنده‌ها، چرخ تسممه‌ها، کلاچ‌ها و حلقه داخلی بلبرینگ‌ها روی میله‌ها	سفتی متوسط و لقی کم. اجزاء با نیروی زیاد چکش دستی جا زده می‌شوند. (ضامن حرکتی نیاز دارند)	M ⁷ /h ⁶	H ⁷ /m ⁶	
سوار کردن چرخ دنده‌ها، چرخ تسممه‌ها، کلاچ‌ها و حلقه داخلی بلبرینگ‌ها روی میله‌ها، صفحه ترمز، آرمیچر موتورهای برقی	سفتی کم و لقی متوسط. اجزاء با نیروی متوسط چکش دستی جا زده می‌شوند (ضامن حرکتی نیاز دارند)	K ⁷ /h ⁶	H ⁷ /k ⁶	
چرخ دنده‌های کشویی عوض شونده، حلقة خارجی بلبرینگ‌ها در نشیمنگاه خود، توپی‌ها و محورها	سفتی کم و لقی زیاد. اجزاء با ضربات ملایم چکش دستی و یا با دست جا به جا می‌شوند (ضامن حرکتی نیاز دارند)	J ⁷ /h ⁶	H ⁷ /j ⁶	

بخش سوم

ادامه جدول راهنمای

نوع انطباق	علائم انطباقی	ثبت میله	ثبت سوراخ	ملاحظات	مثال هایی از کاربرد
	H ⁷ /h ⁶	H ⁷ /h ⁶		لقی خیلی کم تا صفر. انطباق سرشی در صورت اجرای دقیق لغزشی است. در صورت روغنکاری با دست قابل حرکت هستند.	میله مرغک توخالی دستگاه مرغک ، بوش های فاصله نگه دار، تیغه فرز روی درن فرزگیر ، بوش میله راهنمای و پین راهنمای در قالب سازی و فلاچ های متعدد المراکز کننده.
	H ⁸ /h ⁹	H ⁸ /h ⁹		لقی کم تا صفر - انطباق لغزشی اجزاء با نیروی کم دست قابل حرکت هستند.	واشرها ، اهرم ها ، چرخ ها ، کلاچ ها ، چرخ های دستی ، نشینمنگاه گوه برای میله ترانسیمیسیون
	G ⁷ /h ⁶	H ⁷ /g ⁶		لقی خیلی کم. انطباق لغزشی اجزاء با نیروی دست قابل حرکت هستند.	یاتاقان میله کار ماشین های ابزار ، میله دستگاه تقسیم، چرخ دنده های آزاد، چرخ دنده های تعویضی ، یاتاقان محور سنگ.
	F ⁷ /h ⁶	H ⁷ /f ⁷		لقی کم تا خیلی کم . اجزاء داخلی هم قابل حرکت هستند	کشویی هایی راهنمای ، یاتاقان های میله با دور زیاد ، یاتاقان های لغزشی ، چرخ دنده های کشویی .
	F ⁸ /h ⁹	H ⁸ /f ⁸		لقی قابل توجه اجزاء داخل هم، آسان حرکت می کنند.	پستون های تغییر دهنده حرکت در سیلندرها ، میله شیرها ، پمپ های پره ای ، در پوش راهنمای ، میله های گذرنده از چند یاتاقان .
	E ⁸ /h ⁶	H ⁸ /e ⁸		لقی کافی گردش آسان در قسمت نشینمن	یاتاقان با روغنکاری حلقه ای ، میله سوپاپ ها ، یاتاقان دینام ها و تلمبه ها ، یاتاقان میله پیچ های حرکتی (ذوزنقه ای) ، یاتاقان میله لنگ ها و میله های چرخ حلزون.
	D ⁹ /h ⁸	H ⁸ /d ⁹		لقی زیاد قطعات انطباقی به سهولت داخل هم حرکت می کنند..	برای تمام یاتاقان های میله های ترانسیمیسیون و برای دور تند محورهای ماشین ها ، یاتاقان ماشین های کشاورزی و ساختمانی ، تأسیسات نوار نقاله
	D ¹⁰ /h ⁹	H ⁹ /d ¹⁰		لقی خیلی زیاد قطعات انطباقی به راحتی داخل هم حرکت می کنند	بوش محور جراثقال ها ، محور ارباب ها ، یاتاقان ماشین های کشاورزی ، یاتاقان میله ترانسیمیسیون
	H ¹¹ /h ¹¹	H ¹¹ /h ¹¹		قطعات انطباقی دارای تولرنس بیشتر و لقی ناچیز.	قطعاتی که با پین ها و پیچ ها به منظور جوشکاری روی هم سوار می شوند، لولاهای ماشین های تحریر
	D ¹¹ /h ¹¹	H ¹¹ /d ¹¹		قطعات انطباقی دارای تولرنس بیشتر و لقی کمتر.	یاتاقان ماشین های کشاورزی و ساختمانی ، جرثقیل ها ، چرخ های آزاد گرد ، میخ پرج ها
	C ¹¹ /h ¹¹	H ¹¹ /c ¹¹		قطعات انطباقی دارای تولرنس بیشتر و لقی بیشتر	یاتاقان ماشین های زراعتی ، ماشین های خانه داری ، یاتاقان کلیدهای برقی گردان ، پین های متجرک ، یاتاقان های گرم شونده مانند ماشین های بزرگ ساختمانی
	A ¹¹ /h ¹¹	H ¹¹ /a ¹¹		قطعات انطباقی دارای تولرنس بیشتر و لقی خیلی زیاد (خیلی شل در نشینمن)	یاتاقان هایی که خط کثیف شدن زیاد داشته و رساندن روغن به آن ها مشکل است ، مانند بولدوزرهای ، اتصال منفصل ها ، لولای در پارکینگ ، میله رگولاتور بخار در لکوموتیوها


طبقه بندی

خواندن اندازه های تولرانس دار و انطباقی از روی نقشه


ثبت مقادیر عددی اندازه ها بر روی نقشه ها باید کاملاً واضح و قابل خواندن باشد.

ارتفاع اندازه اسمی و ارتفاع اندازه انحراف ها باید یکسان باشند.

تصاویر زیر نمونه هایی را نشان می دهد (ضخامت خطوط برای نوشتن اعداد تقریباً 35mm و ارتفاع اعداد حداقل 4mm است).

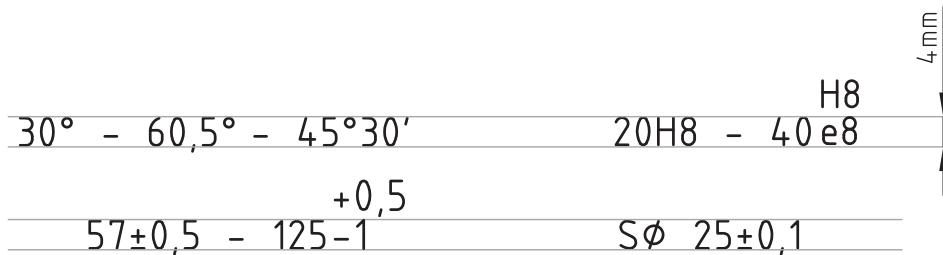

نمایش علایم انطباقی

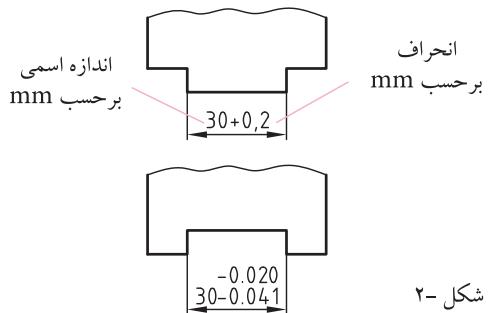

برای نمایش اندازه های انطباقی (به ترتیب)، ابتدا علامت قطر و اندازه اسمی، سپس در سمت راست آن حرف یا حروف مشخص کننده موقعیت میدان تولرانس سوراخ یا میله و در خاتمه کیفیت (درجه) تولرانس آورده می شوند.


مثال : سوراخ $H^7 \phi 50$ و $js^6 \phi 24h^8$ میله $24g^6 \phi 62$


- در اندازه هایی که انحراف دارد، واحدها یکسانند. اگر اندازه اسمی بر حسب میلی متر باشد، میزان انحراف نیز باید بر حسب میلی متر باشد (شکل ۱-۱).

- اگر ناچار باشند دو انحراف مربوط به یک بعد واحد را نشان دهند، هر دو با تعداد اعشار یکسان بیان می شوند (حدبالایی را همیشه اول می نویسند) (شکل ۲-۲).


- اجزای یک بعد تولرانس گذاری شده باید به ترتیب زیر مشخص گردند :

الف) اندازه اسمی ب) نماد تولرانس یا مقادیر انحراف اگر لازم باشد، علاوه بر نمادها (شکل الف-۳)، مقادیر انحراف (شکل ب-۳) یا حدود اندازه (شکل پ-۳) را نیز بیان می کنند. اطلاعات اضافی در داخل پرانتز نشان داده می شود.

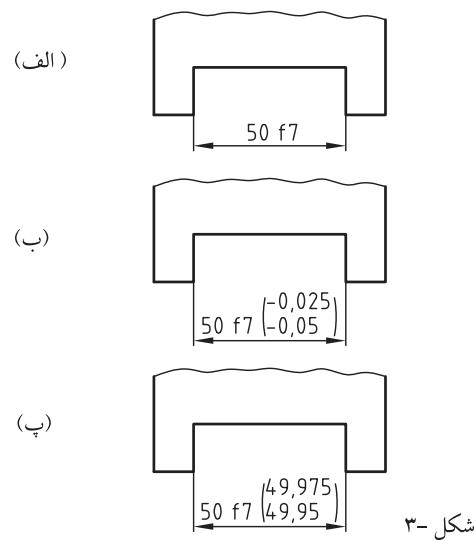


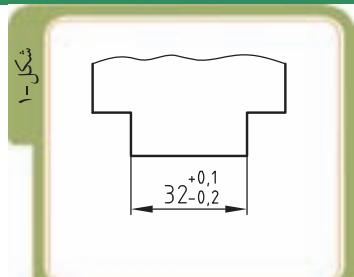


- مقادیر انحراف اندازه در جلوی اندازه اسمی قید می شود (شکل ۱-۱).

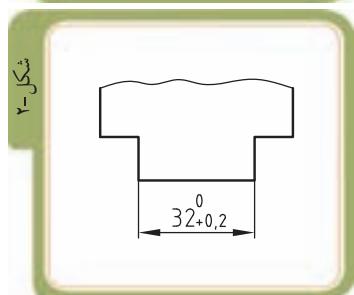


اگر یکی از مقادیر انحراف، صفر باشد آن را با عدد صفر نشان می دهند (شکل ۲-۲).

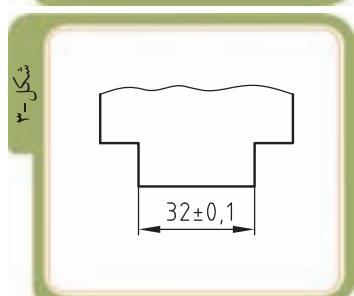


- اگر تولرانس نسبت به اندازه اسمی قرینه باشد، مقدار انحراف فقط یک بار و پس از علامت ± نشان داده می شود (شکل ۳-۳).

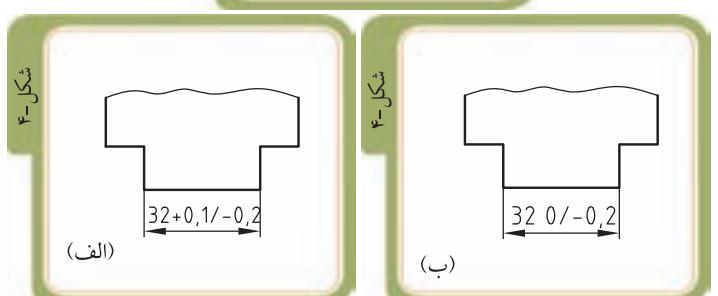





- اگر بخواهند اندازه اسمی و مقادیر انحراف را در یک سطر نشان دهند ، در این صورت ، انحراف بالایی با کمک یک خط مایل ، از انحراف پایینی جدا می شود (شکل ب و الف - ۴).

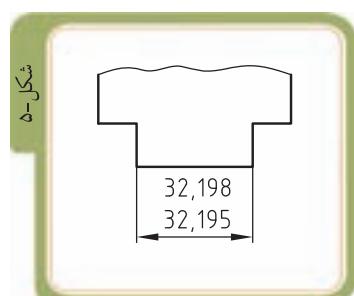

- برای یک اندازه ، ممکن است بزرگترین و کوچکترین اندازه مجاز همان یک جا نوشته شود . بزرگترین اندازه مجاز در بالا قرار می گیرد (شکل ۵-۵).

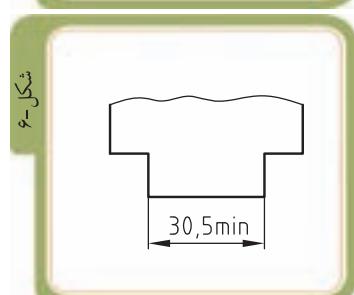


- اگر لازم باشد که یک بعد را صرفاً در یک جهت محدود نماییم ، (بخواهیم کوچکترین کوتاهی از حد معینی کمتر نشود) می توانیم آن را با افزودن min (حداقل) به بعد مورد نظر نشان دهیم(شکل ۶-۶).

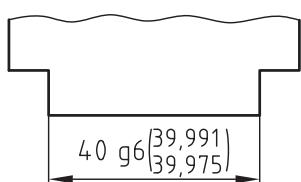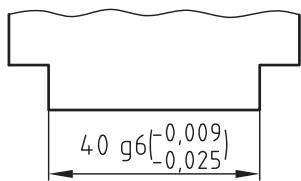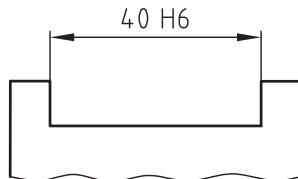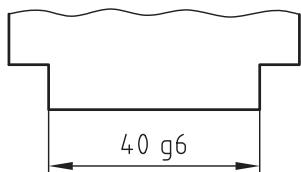


- برای نمایش سوراخ ها از حروف بزرگ لاتین و برای نمایش میله ها از حروف کوچک لاتین استفاده می شود: سوراخ ها (اندازه های داخلی) و میله ها (اندازه های بیرونی).

- مقدار انحراف اندازه بالایی و پایینی را می توان با توجه به اندازه اسمی و علایم انطباقی از جدول انطباقات تعیین کرد و مقدار آنها را بر حسب میلی متر در سمت راست علایم انطباقی در داخل پرانتز نوشت.


- همچنین مقدار بزرگ ترین و کوچک ترین اندازه را می توان با توجه به انحراف اندازه بالایی و پایینی و اندازه اسمی تعیین کرد و مقدار آنها را در سمت راست علایم انطباقی در داخل پرانتز نوشت.

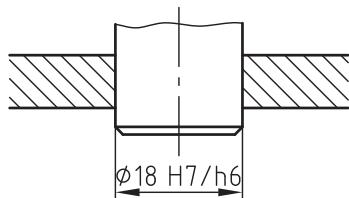

(الف) قطعات مونتاژی

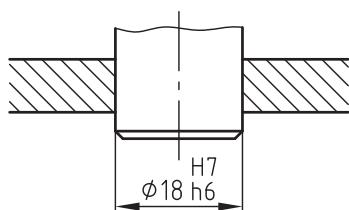

(ب) (شکل - ب)

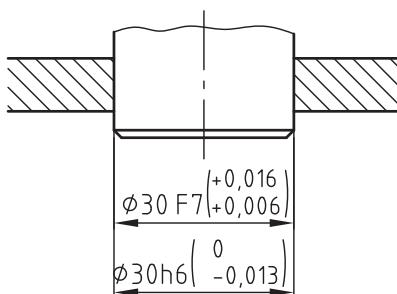

(پ) (شکل - پ)

قطعات سوار شده (مونتاژی)

- برای اندازه گذاری قطعات سوار شده (مونتاژی) در بالای خط اندازه ، به ترتیب ، ابتدا علامت قطر و اندازه اسمی و سپس علایم انطباقی سوراخ و در خاتمه علایم انطباقی میله را در یک ردیف می نویسند و بین علایم انطباقی سوراخ و میله ، خط تیره مایلی قرار می دهند (شکل - الف)



- همچنین می توان در بالای خط اندازه در سمت راست اندازه اسمی علایم انطباقی میله و در بالای آن علایم انطباقی سوراخ را نوشت (شکل - ب).

- در اندازه گذاری قطعات انطباقی که به صورت مونتاژ رسم می شوند ، می توان از دو خط رابط مشترک و دو خط اندازه مجزا استفاده کرد و در بالای خط اندازه اولی ، اندازه اسمی و علایم انطباقی سوراخ و در سمت راست آنها مقدار انحراف اندازه بالایی و پایینی را در داخل پرانتز نوشت. همچنین در بالای خط اندازه دومی ، اندازه اسمی و علایم انطباقی میله و در سمت راست آنها مقدار انحراف اندازه بالایی و پایینی را در داخل پرانتز نوشت (شکل - پ)


قطعات پیاده شده (دمونتاژی)

- شماره مربوط به قطعات مونتاژ شده را می‌توان قبل از مقدار اندازه اسمی نوشت. در شکل (الف - ۱) شماره ۱ مربوط به سوراخ و شماره ۲ مربوط به میله است. سوراخ قبل از میله اندازه گذاری می‌شود.


می‌توان از واژه سوراخ و میله قبل از اندازه اسمی نیز استفاده کرد (شکل ب - ۱).

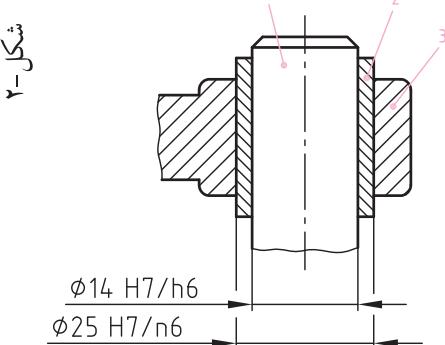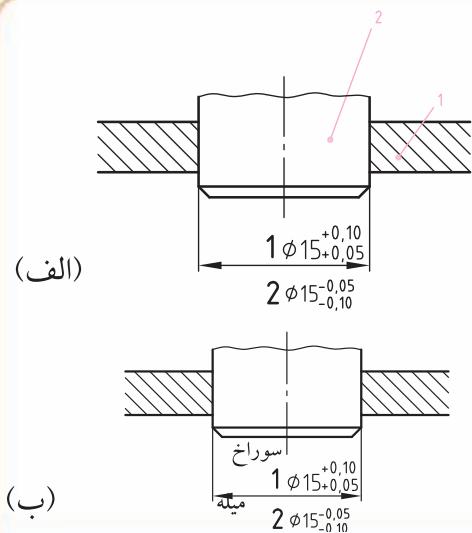


قطعات مونتاژی

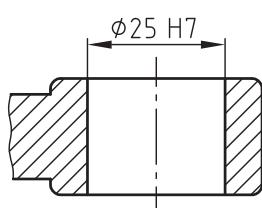

3

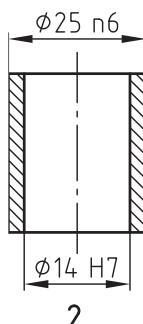

2

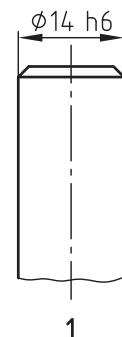

1