



مرکز آموزش

شرکت مهندسین مشاور و بازرگانی فنی

آریان گسترش اتصال

دوره فرایندهای جوش و بازرسی

WELDING TECHNOLOGY

Acc. To : AWS-QC1-96

نشانی دفتر : تهران - خیابان شهید مطهری - انتهای خیابان کوه نور - پلاک ۲۴ - طبقه سوم - واحد ۵

تلفن : ۸۸۵۱۶۷۲۷ دورنگار : ۸۸۵۳۷۳۵۹

وب سایت : www.age-co.net

فصل اول : مروری بر تکنولوژی جوشکاری

فصل دوم : جوشکاری به روش اکسی استیلن

فصل سوم : منابع نیرو در جوشکاری

فصل چهارم : جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

فصل پنجم : جوشکاری به روش تیگ

فصل ششم : جوشکاری به روش میگ، مگ

فصل هفتم : جوشکاری به روش الکترود دستی

فصل هشتم : جوشکاری به روش زیرپودری

فصل نهم : طبقه بندی عیوب جوش

پیوست ۱ : مواد مصرفی جوش و انتخاب الکترود

پیوست ۲ : آشنایی با بررسیهای غیر مخرب و روشهای متداول آن

پیوست ۳ : بازرسی جوش ، وظایف و خصوصیات

پیوست ۴ : تایید صلاحیت کیفی روشهای جوشکاری و پرسنل جوشکار



فصل اول

مقدمه‌ای بر تکنولوژی جوشکاری

General Introduction to Welding Technology





۱-۱ مقدمه

بشر اولیه زمانی که فلز را شناخت و به نحوه ذوب و ریخته گری آن پی برد، در زمینه اتصال قطعات فلزی تلاش‌های زیادی کرد و توانست لحیم کاری و بعضی از روش‌های ساده جوشکاری را ابداع نماید. در کاوش‌های باستان شناسی دست بندهای طلائی پیدا شده است که مربوط به دوران قبل از این دست بندها به وسیله ضربات چکش، جوشکاری شده است. در جواهرات قدیمی ذرات ریز طلا را به وسیله صمغ درخت و نمک مس به هم چسبانده، سپس آن را آتش می‌زندند. در اثر حرارت حاصل از سوختن صمغ درخت، فلز مس احیا شده و با طلا ترکیب می‌شود و بدین ترتیب جوشکاری قطعات ریز طلا انجام می‌گرفت. دو میان قدیم از آلیاژهای برای لحیم کاری استفاده می‌کردند که هنوز هم در صنعت امروزی کاربرد دارند. جوشکاری به صورت امروزی در قرن نوزدهم اهمیت بیشتری پیدا نمود و پیشرفت کرد. در سال ۱۸۸۷ میلادی برنوداس روسی از قوس الکترونیکی و الکترود ذغالی برای جوشکاری استفاده نمود و بعد از او اسکاویاوف الکترود فلزی بدون روپوش (روکش) و قوس الکترونیکی را برای جوشکاری به کار گرفت.

امروزه بیشتر از صد روش جوشکاری، برش کاری و لحیم کاری اختراع شده و جوشکاری را به عنوان یک شاخه علمی مطرح نموده است و دارای شاخه‌های متعددی در زمینه فرایندهای جوشکاری، طراحی، بازرسی، متالوژی و غیره می‌باشد و جمعیت زیادی را در این صنعت مشغول به کار نموده است.

۲-۱ انواع اتصالات

در صنعت، هر سازه فلزی از قطعات مختلف ریخته گری شده، نورد کاری شده و ماشین کاری شده ساخته می‌شود و این قطعات به روش‌های مختلفی به یکدیگر متصل می‌گردند که عبارتند از: پیچ، پرج، خار، پین، لحیم و جوش.

روش‌های فوق را می‌توان به صورت ذیل دسته بندی نمود:

الف) اتصال موقت: پیچ، پین، خار.

ب) اتصال نیمه موقت: پرج، لحیم.

ج) اتصال دائم: جوشکاری.

اتصال موقت: به اتصالی گفته می‌شود که در صورت جدا نمودن عامل اتصال (پیچ، پین، خار)، به فلز پایه و عامل اتصال آسیبی وارد نمی‌گردد. اتصال نیمه موقت: به اتصالی گفته می‌شود که در صورت جدا نمودن عامل اتصال (پیچ، پین، خار)، فلز پایه صدمه‌ای نمی‌بیند ولی عامل اتصال از بین می‌رود.

اتصال دائم: به اتصالی گفته می‌شود که در صورت جدا نمودن عامل اتصال (پیچ، پین، خار)، هم فلز پایه و هم عامل اتصال آسیب می‌بینند. مزیت اتصال موقت نسبت به اتصال دائم آن است که کمترین عیب احتمالی را دارد، در صورتیکه در اتصال دائم نظیر جوشکاری عیوب مختلفی ایجاد می‌گردد.



مزیت اتصال دائم:

۱. استحکام آن بالاتر است.
۲. امکان آب بندی وجود دارد.
۳. سریعتر انجام می شود.
۴. آماده سازی کمتری نیاز دارد.
۵. به مرور زمان عامل اتصال شل نمی شود.

۳-۱ لحیم کاری

لحیم کاری یک نوع اتصال موقت می باشد و به دو دسته تقسیم می گردد:

- ۱- لحیم کاری نرم
- ۲- لحیم کاری سخت

در لحیم کاری از یک فلز سیال با نقطه ذوب پائین تر از فلز پایه جهت اتصال استفاده می شود. ابتدا لبه های قطعات فلزی را تا دمای بالاتر از نقطه ذوب فلز لحیم حرارت داده، سپس فلز لحیم را اضافه می نمایند. فلز لحیم ذوب شده و در شکاف بین دو قطعه جاری می گردد و در پستی و بلندیهای سطح فلز قرار گرفته و پس از انجامد باعث عمل اتصال می گردد. اگر نقطه ذوب فلز لحیم کمتر از 450°C باشد لحیم کاری نرم و اگر بالاتر از 450°C باشد، لحیم کاری سخت نامیده می شود.

۴-۱ جوشکاری

تعريف: عمل ایجاد پیوند بین اتمهای دو جسم را جوشکاری گویند. این پیوند می تواند بین دو فلز هم جنس و یا غیر همجنس، بین فلز یا غیر فلز و یا بین دو ماده غیر فلزی (پلاستیک) انجام شود.

عمل جوشکاری می تواند با حرارت و یا بدون حرارت، با فشار یا بدون فشار، با ماده کمکی یا بدون آن انجام شود.

جوشکاری از نظر ذوب به دو دسته کلی تقسیم بندی می گردد.

- ۱- جوشکاری غیر ذوبی
- ۲- جوشکاری ذوبی

۱- جوشکاری غیر ذوبی:

در این روشها بدون ذوب لبه های اتصال، عمل جوشکاری انجام می گیرد.

جوشکاری غیر ذوبی به دو دسته زیر تقسیم می گردد:

الف) بدون استفاده از حرارت



(ب) با استفاده از حرارت

ج) جوشکاری غیر ذوبی بودن استفاده از حرارت

در این روش قطعات در دمای محیط توسط ضربه یا فشار به یکدیگر جوشکاری می شوند. مانند: جوشکاری انفجاری، جوشکاری التراسونیک، جوشکاری با ضربات چکش، جوشکاری توسط غلتک کاری.

ب) جوشکاری غیر ذوبی به وسیله حرارت

در این روش قطعات تا دمای خمیری شدن حرارت داده می شوند سپس توسط فشار با ضربه عمل جوشکاری انجام می گیرد. مانند: جوش آهنگری، جوش غلتک کاری گرم.

۲- جوشکاری ذوبی:

در این روش با استفاده از حرارت لبه های اتصال ذوب شده و سپس با استفاده از ماده کمکی و یا بدون آن عمل جوشکاری انجام می شود. مانند جوشکاری اکسی گاز که از حرارت حاصل از سوختن یک گاز سوختنی مانند استیلن با اکسیژن لبه های کار به دمای ذوب رسیده و در هم ادغام می گردند و پس از منجمد شدن عامل جوشکاری انجام می شود و یا مثل جوشکاری با قوس الکتریکی نظیر جوشکاری برق، تیگ، میگ مگ، زیر پودری، پلاسما.

منابع حرارتی مورد استفاده در جوشکاری عبارتند از:

۱- شیمیائی: از فعل و انفعالات شیمیائی می توان برای تولید حرارت استفاده نمود مانند عمل سوختن گازهای سوختنی با اکسیژن یا جوشکاری ترمیت که از واکنش بین پودر آلومینیوم و اکسید آهن حرارت زیادی ایجاد شده و باعث ذوب و احیاء اکسید آهن می گردد و آهن مذاب حاصل برای جوشکاری به کار می رود.

۲- الکتریکی: از انرژی الکتریکی می توان برای جوشکاری مقاومتی، جوشکاری با قوس الکتریکی و جوشکاری الکترون بیم استفاده نمود.

۳- نوری: انرژی نوری در جوشکاری با لیزر از یک شعاع نوری متتمرکز با انرژی زیاد استفاده می گردد.

فصل دوم

جوشکاری اکسی استیلین

Oxy – gas Welding

جوشکاری اکسی گاز OFW**Oxygen – Fuel Welding****Oxy – Acetylen Welding (OAW)**

جوشکاری اکسی گاز یکی از روش‌های جوشکاری قدیمی بوده که به دلیل خصوصیات منحصر به فرد خود هنوز در صنعت دارای کاربرد وسیعی می‌باشد.

جوشکاری اکسی گاز به هر نوع احتراق گاز سوختنی با اکسیژن که به عنوان یک منبع گرمایی برای جوشکاری باشد، اطلاق می‌گردد. در این روش با استفاده از شعله حاصل از سوختن گاز سوختنی با اکسیژن که در سر مشعل ایجاد می‌شود، جهت ذوب فلز پایه و سیم جوش استفاده می‌گردد. در این روش گاز سوختنی با اکسیژن به نسبت مناسب وارد محفظه اختلاط مشعل شده و پس از مخلوط شدن از سر نازل مشعل خارج شده و محترق می‌شود. حرارت حاصل از سوختن گازها در صنعت دارای کاربرد گوناگونی می‌باشد که عبارتند از: ۱- جوشکاری، ۲- لحیم کاری نرم و سخت، ۳- برش کاری، ۴- شیار زنی، ۵- صافکاری، ۶- پیشگرم کردن، ۷- تمیزکاری سطوح، ۸- فلزپاشی، ۹- سخت کاری.

مزایای جوشکاری اکسی گاز:

۱. تجهیزات آن ساده و ارزان قیمت می‌باشد.
۲. قابل حمل و نقل می‌باشد.
۳. برای جوشکاری ورقهای نازک، لوله‌های جدار نازک و لوله‌های با قطر کم مناسب است.
۴. امکان لحیم کاری نرم و سخت وجود دارد.
۵. درجه رقت آن کم است. (Dilution)



معایب جوشکاری گاز:

۱. سرعت جوشکاری کم است.
۲. حرارت ورودی به قطعه بالا است.
۳. جوشکاری ورقهای ضخیم به جز در کارهای تعمیراتی مقرر نمی باشد.
۴. خطر پس زدن شعله و امکان انفجار وجود دارد.
۵. همه نوع فلز را نمی توان با این روش جوشکاری نمود.

گازهای مورد استفاده در جوشکاری اکسی گاز:

گازهای مصرفی به دو دسته تقسیم می شوند.

۱. گاز سوختنی
۲. گاز عامل اشتعال

۱. گازهای سوختنی:

گازهای سوختنی که برای جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای خصوصیات ذیل باشد:

۱. دمای شعله حاصل بالا باشد.
۲. سرعت احتراق زیاد باشد.
۳. انرژی حرارتی بالایی تولید نماید.
۴. دارای کمترین اثر مخرب بر روی جوش باشد.
۵. تهیه آن ساده و ارزان باشد.

در بین گازهای موجود، گاز استیلن دارای همه خصوصیات ذکر شده می باشد و بیشتر در جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. گازهای دیگر نظیر پروپان، گاز طبیعی، گاز متیل استیلن، پروپادین، پروپیلن و ... دمای بالایی تولید می نمایند.

ولی سرعت احتراق آنها پائین می باشد. بعضی از گازها نیز در نسبت مناسب تنظیم شده و برای سوختن دارای خاصیت اکسیدکنندگی برای جوش می باشند. گازهای فوق برای برشکاری و لحیم کاری و همچنین کارهایی که نیاز به نرخ انتقال حرارتی بالایی نمی باشد مورد استفاده قرار می گیرند.

گاز استیلن C_2H_2

گاز استیلن با فرمول شیمیائی C_2H_2 یک گاز هیدروکربنی می باشد که درصد وزنی کربن آن بیشتر از گازهای هیدروکربنی دیگر است. این گازها بدون رنگ و سبکتر از هوا بوده و دارای بوی نامطبوعی می باشد. بدبو بودن آن به دلیل وجود ناخالصیهای نظیر سولفور هیدروژن و فسفر هیدروژن می باشد.

گاز استیلن را از تماس آب بر روی سنگ کاربید به دست می آورند.

طرز تهییه کاربید کلسیم (سنگ کاربید) C_2Ca

کاربید کلسیم با نام تجاری سنگ کاربید، ماده اولیه تولید گاز استیلن برای مصارف جوشکاری و برشکاری محسوب می شود. این ماده را از ترکیب کک (C) با اکسید آهک (CaO) تولید می نمایند. عمل ترکیب این مواد در کوره هیا قوس الکترونیکی ویژه در دمای ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد صورت می گیرد. فعل و انفعال شیمیائی حاصل به صورت ذیل می باشد.

در پایان واکنش، کاربید کلسیم به صورت مذاب به داخل بوته های ویژه ریخته شده و پس از سرد شدن، آن را آسیاب نموده و در اندازه های مختلف در شبکه های آب بندی شده، به بازار عرضه می شود.

کاربید کلسیم به شدت جاذب آب است و به محض رسیدن مختصراً رطوبت به آن گاز استیلن متصاعد می شود. حتی رطوبت هوا هم با سنگ کاربید، گاز استیلن تولید می نماید.

هر کیلوگرم سنگ کاربید در صورت خالص بودن ۳۵۰ لیتر گاز استیلن تولید می نماید ولیکن به دلیل همراه بودن با برخی ناخالصیها این مقدار تا ۲۵۰ لیتر کاهش می یابد.

تولید گاز استیلن

از تماس سنگ کاربید کلسیم CaC_2 با آب، گاز استیلن C_2H_2 متصاعد می گردد. واکنش شیمیائی حاصل یک فعل و انفعال گرمایشی می باشد. به گونه ای که از هر کیلوگرم کاربید کلسیم ۴۰۰ کیلو کالری گرما تولید می شود.



۱/۱۵ کیلوگرم $+ ۰/۰۵۶$ کیلوگرم $- ۰/۴۱$ کیلوگرم

گاز استیلن در فشار بالای ۲ بار (30 psi) ناپایدار بوده و خاصیت انفجاری دارد.

بنابراین برای رعایت ایمنی لازم است فشار استیلن در مولدها یا خروجی رگلاتورها و لوله های انتقال از 1bar (15 psi) بالاتر نرود.



۲. گاز عامل اشتعال

همه مواد برای سوختن نیاز به گاز اکسیژن دارند، به طوری که بدون اکسیژن هیچ عمل سوختنی انجام نمی شود. در هوای اتمسفر ۲۱٪ حجمی اکسیژن وجود دارد. گاز اکسیژن را به صورت خالص برای مصارف جوشکاری و برشکاری مورد استفاده قرار می دهند.

طرز تهیه اکسیژن

ابتدا هوا را از صافی های ویژه عبور داده تا گرد و غبار، چربی و بخار آن گرفته شود. لذا مراحل ذیل به صورت متوالی انجام می گیرد.

۱. هوا توسط کمپرسور تا فشار ۲۰۰bar- تحت فشار قرار می گیرد.

۲. هوا متراکم شده از داخل کویلهای عبور نموده و باعث سرمایزدگی و در نتیجه تبدیل هوای متراکم به مایع می گردد. (مانند

سیستم سرما ساز در یخچالها)

در این حالت، فشار گاز افت نموده و به ۴bar کاهش می یابد و دمای هوا مایع به 200°C می رسد.

۳. هوا مایع را مجدداً حرارت داده و در 196°C - گاز نیتروژن جدا شده و در 183°C - گاز اکسیژن تبخیر و جدا می گردد.

گاز اکسیژن خالص را در داخل کپسولها به صورت فشرده یا به صورت مایع در داخل کپسولهای مخصوص به بازار عرضه می کنند.

کپسولهای ذخیره گاز

کپسول اکسیژن:

از آنجائیکه اکسیژن با فشار بالایی در داخل کپسول ذخیره می گردد، لذا برای ساخت کپسول اکسیژن از فولادی با استحکام 80kg/mm^2 استفاده می گردد. این کپسولها از طریق اکستروژن تهیه شده و بدون درز می باشند. ضخامت دیواره کپسول در حدود ۸ تا ۹ میلیمتر و ارتفاع آن ۱۸۰۰ میلیمتر می باشد. وزن خالی کپسول ۷۵ کیلوگرم و گنجایش آن معادل ۴۰ لیتر آب می باشد (البته کپسولهایی با ظرفیت بیشتر و کمتر نیز وجود دارد). در قسمت پایین کپسول یک حلقه تبدیل دایره به مرجع وجود دارد که جهت جلوگیری از غلطیدن کپسول در حالت خوابیده می باشد. به منظور محاسبه حجم گاز موجود در کپسول می توانید فشار کپسول را در حجم کپسول ضرب نمایید.

$$150 \times 40 = 6000 \text{lit} = 6\text{m}^3$$

کپسول استیلن:

کپسول استیلن از ورق فولادی و به روش جوشکاری ساخته می شود. به دلیل فشار کمتر گاز استیلن، ضخامت دیوار کپسول در حدود ۴ تا ۵ میلیمتر می باشد. متراکم کردن گاز استیلن در فشار بالای ۲bar بسیار خطناک بوده و امکان انفجار وجود دارد. برای ذخیره سازی بیشتر گاز استیلن در فشار بالاتر، آن را در داخل مایع استن حل می نمایند.



مایع استن می تواند تا ۲۵ برابر حجم خود گاز استیلن را در خود حل نماید. برای توزیع یکنواخت مایع استن در داخل کپسول و انحلال بهتر گاز استیلن، داخل کپسل استیلن از مواد اسفنجی شکل پر شده است. درصد تخلخل این مواد در حدود ۸۰ تا ۷۰ درصد می باشد. کپسول گاز استیلن باید همیشه به صورت ایستاده مورد استفاده قرار گیرد تا مایع استن از داخل کپسول خارج نگردد.

حجم گاز استن در حالت پر برابر است با:

$$V=16 \times 25 \times 15 = 6000 \text{ lit}$$

فشار کپسول = قابلیت انحلال = لیتر استن

از آنجاییکه گاز به صورت حل شده در داخل کپسول می باشد، حجم گاز باقیمانده کپسول استیلن را نمی توان دقیقاً محاسبه نمود. به طور تقریبی می توان حجم کپسول را در فشار و عدد ثابت ۱۰ ضرب نمود و مقدار گاز را محاسبه نمود.

به عنوان مثال: ظرفیت کپسول ۴۰ لیتر، فشار باقیمانده 8 bar

$$40 \times 8 \times 10 = 3200 \text{ lit} \quad \text{حجم گاز موجود}$$

گاز استیلن موجود در کپسول:

رابطه فشار با دمای گاز:

فشار گاز داخل کپسول با افزایش دمای محیط، زیاد شده و با حذف کاهش دمای محیط، کم می شود.

مقدار مجاز گاز خروجی از کپسولهای اکسیژن و استیلن:

مقدار خروجی گاز استیلن در یک ساعت نباید از حد زیر بیشتر باشد.

(الف) ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر در ساعت برای زمان خیلی کم

(ب) ۵۰۰ تا ۶۰۰ لیتر در ساعت به صورت مداوم.

در غیر اینصورت باعث خروج مایع استن به همراه گاز خروجی می گردد.

مقدار مجاز خروج گاز اکسیژن بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ لیتر در ساعت می باشد. در خروجی بالاتر امکان بخ زدگی رگلاتور اکسیژن وجود دارد.


در مواقعی که نیاز به حجم گاز مصرفی بالاتر می باشد از سیستم سانترال استفاده می شود. در این سیستم برای هر نوع گاز (اکسیژن یا استیلن) دو

سری کپسول در قسمت چپ و راست زمانیکه گاز در یک طرف مصرف شد، شیر آن طرف بسته شده و شیر طرف دیگر باز شده و گاز برای مصرف وارد

سیستم می گردد.

مشعل جوشکاری

وظیفه مشعل جوشکاری این است که گاز اکسیژن و گاز سوختنی را به میزان معینی با هم مخلوط نموده و آن را با سرعت بیشتر از سرعت احتراق گاز از سر مشعل خارج سازد.

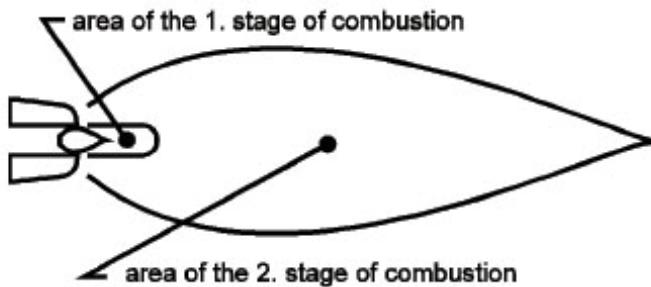

مشعل جوشکاری از قسمتهای ذیل تشکیل شده است:

۱. شیرهای اکسیژن و استیلن
۲. دسته مشعل
۳. لوله اختلاط
۴. نازل

دو نوع مشعل جوشکاری وجود دارد. نوع اول مشعلهای انژکتوری یا فشار ضعیف و نوع دوم مشعل فشار مساوی می‌باشد.

مشعل انژکتوری

انژکتور در قسمت وسط دارای سوراخ ریزی می‌باشد که از آن اکسیژن با فشار ۲/۵ تا ۳ بار خارج می‌شود و در اطراف انژکتور سوراخهایی تحت زاویه برای ورود گاز استیلن با فشار کم (حدود نیم بار) تعبیه شده است. خروج گاز اکسیژن از سوراخ وسط انژکتور وارد شدن آن در فضایی بزرگتر، ایجاد خلاء نموده و گاز استیلن را با خود به درون محفظه اختلاط می‌کشد و پس از اختلاط گاز اکسیژن و استیلن در محفظه اختلاط از سر نازل برای احتراق خارج می‌شود.

مشعل فشار قوی یا فشار مساوی

در این نوع مشعل گاز اکسیژن و استیلن تقریباً با فشار مساوی در حدود ۰/۱ تا ۱ بار وارد محفظه اختلاط می‌گردد. در این مشعل اکسیژن از سوراخ وسط خارج شده و گاز سوختنی از چند سوراخ در اطراف تحت زاویه جهت اختلاط بهتر وارد می‌شود و سپس از سر نازل خارج می‌شود.

نازل مشعل (سر پیک)

انتخاب مناسب سر پیک به قدرت شعله مورد نیاز بستگی دارد. که به نوع فلز، ضخامت فلز و نوع تکنیک جوشکاری (پیش دستی، پس دستی) مرتبط می‌باشد.

انواع شعله در جوشکاری گاز:

بسته به میزان گاز سوختنی به گاز اکسیژن، شعله های مختلفی حاصل می‌شوند که عبارتند از شعله احیاء کننده، شعله اکسید کننده و شعله خنثی.

(الف) شعله / احیاء کننده:

چنانچه نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن کمتر از یک باشد شعله حاصل احیاء کننده بوده و به صورت یک هاله اضافه تر در جلوی هسته آبی مشخص می‌گردد.

در این شعله مقداری کربن و هیدروژن نسوخته وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش کربن در جوشکاری فولاد گردد.

کاربرد شعله احیاء‌کننده:

از شعله احیاء‌کننده قوی برای عمل روکش کاری سخت بر روی فولادها استفاده می‌گردد.

از شعله احیاء‌کننده ضعیف تر برای لحیم کاری و جوشکاری آلومینیوم و دیگر فلزات غیرآهنی استفاده می‌گردد. استفاده از این شعله در موقعی است که وجود کمی اکسیژن در شعله می‌تواند مشکل ساز باشد.

ب) شعله اکسیدکننده:

چنانچه نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن کمتر از یک باشد شعله حاصل اکسیدکننده می‌باشد در این شعله مقدار اکسیژن اضافه تر وجود دارد که جوشکاری با آن می‌تواند باعث اکسید شدن فلز جوش گردد. هسته آبی در شعله اکسیدی روشنتر بوده و نوک آن تیزتر می‌باشد.

کاربرد شعله اکسیدکننده:

از شعله اکسیدی قوی برای جوشکاری برنج و آلیژهایی روی استفاده می‌گردد.


از شعله اکسیدی ضعیفتر برای جوشکاری فلزاتی که دارای روکش روی می‌باشند، استفاده می‌گردد.


نحوه تنظیم شعله احیاء‌کننده از شعله خنثی:

در شعله خنثی با افزایش مقدار گاز سوختنی و یا کاهش گاز اکسیژن می‌توان شعله احیاء را ایجاد نمود.

نحوه تنظیم شعله اکسیدی از شعله خنثی:

در شعله خنثی با افزایش مقدار گاز اکسیژن و یا کاهش گاز سوختنی می‌توان شعله اکسیدی را تنظیم نمود.

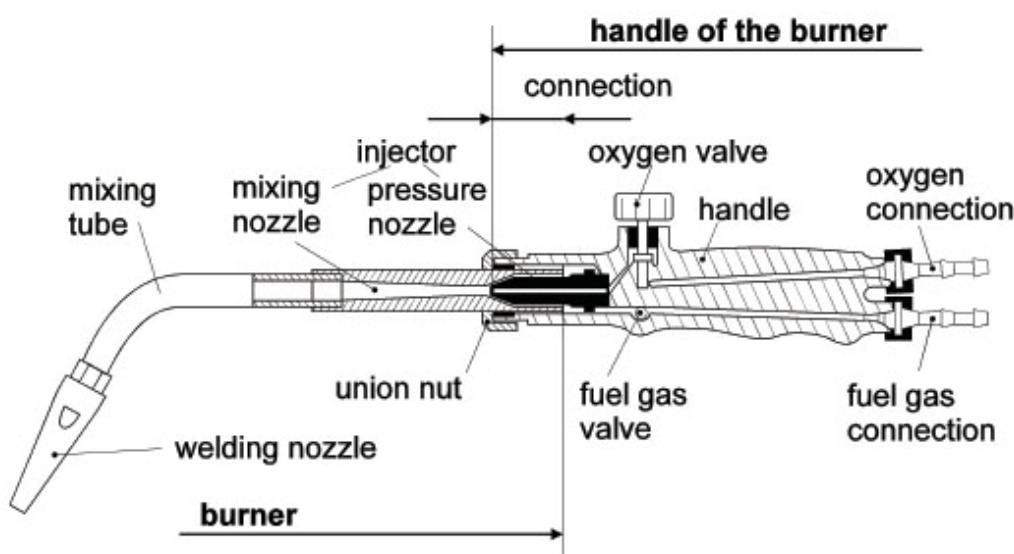


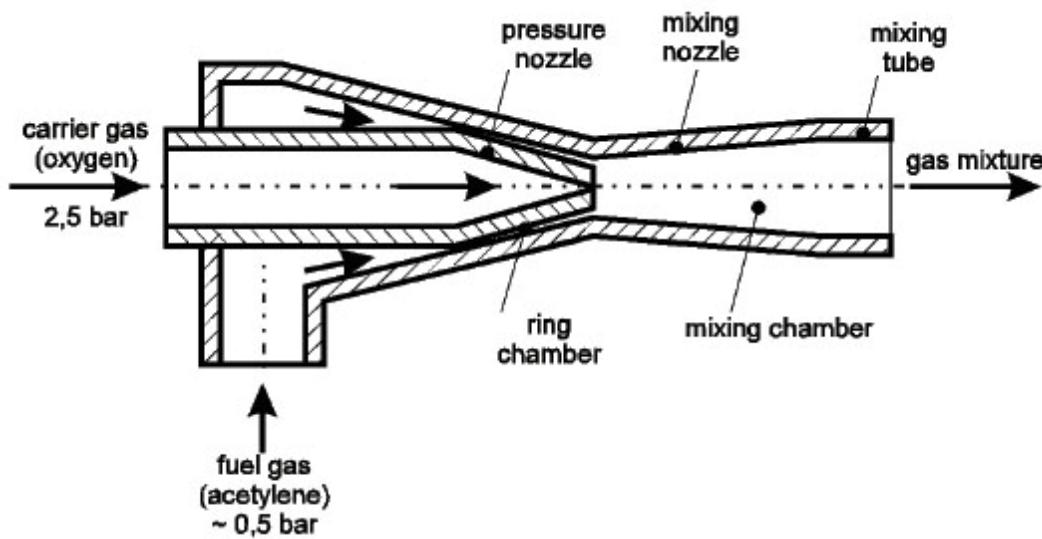

شکل ۱. محتویات سیلندر گاز اکسی استیلن

جدول ۲. طبقه بندی کپسولهای گاز برش و جوش بر اساس رنگ کپسولها

Type of Gas	Ground Collar of Cylinder	Cylinder Inlet Connections
Combustible Gases	(C ₂ H ₈)Acetylene-	maroon
	(C ₃ H ₈)Propane-	red
	(H ₂)Hydrogen-	red
Non- Combustible Gases	(O ₂)Oxygen-	Black
	Compressed Air	Gray
	Argon	Blue
	(CO ₂)Argon / mixture	Blue with Green Band
	Carbon Dioxide- (CO ₂)	Blue with White Strip
	(He ₂)Helium-	Mid-brown
	(N ₂)Nitrogen-	Gray with Black Top

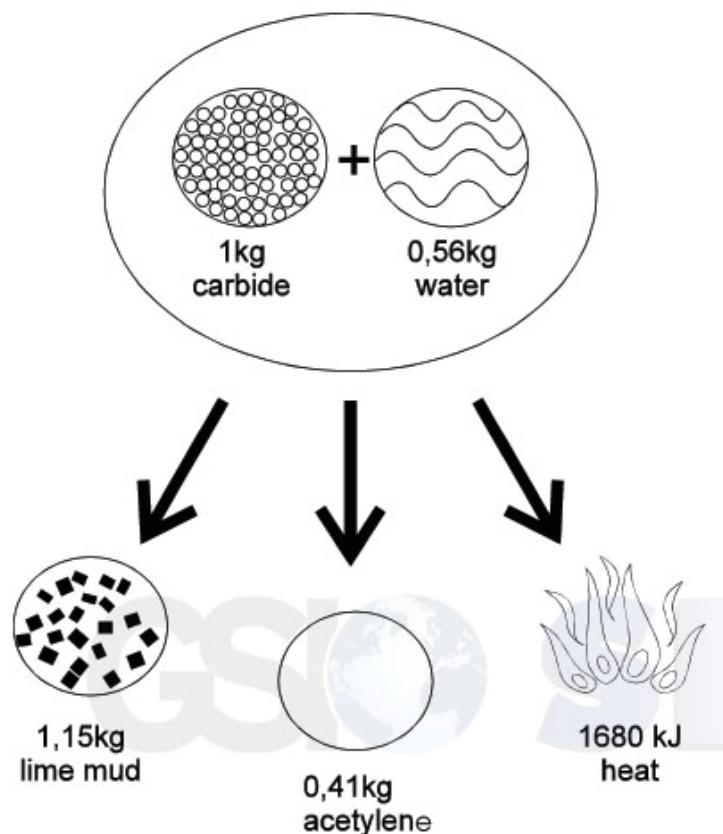


شکل ۳. توزیع درجه حرارت در شعله استیلن و اکسیژن




شکل ۴. کپسولهای ذخیره اکسیژن




شکل ۵. انواع مختلف کپسولهای گاز

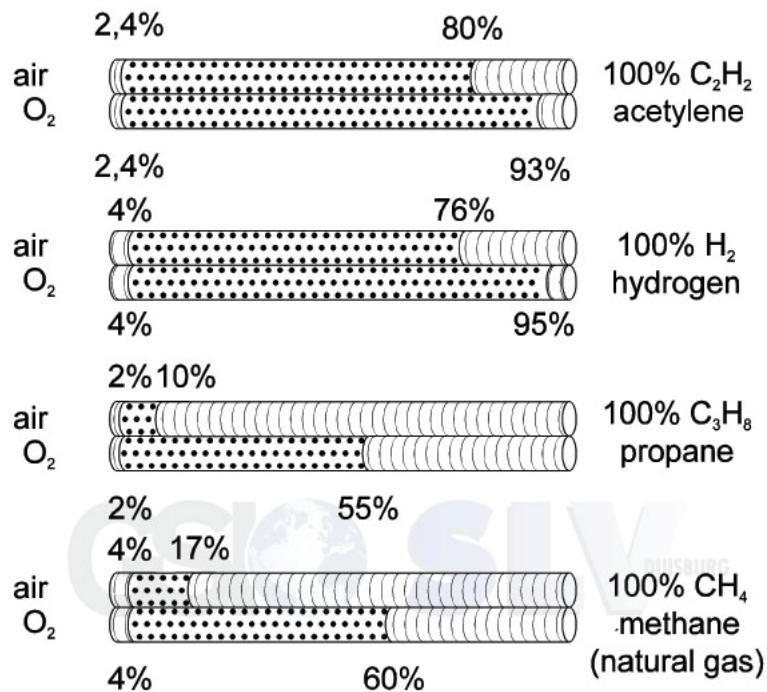

شکل ۶. جزئیات Gas-Mixer در تورج فشار موافق و تورج انژکتوری

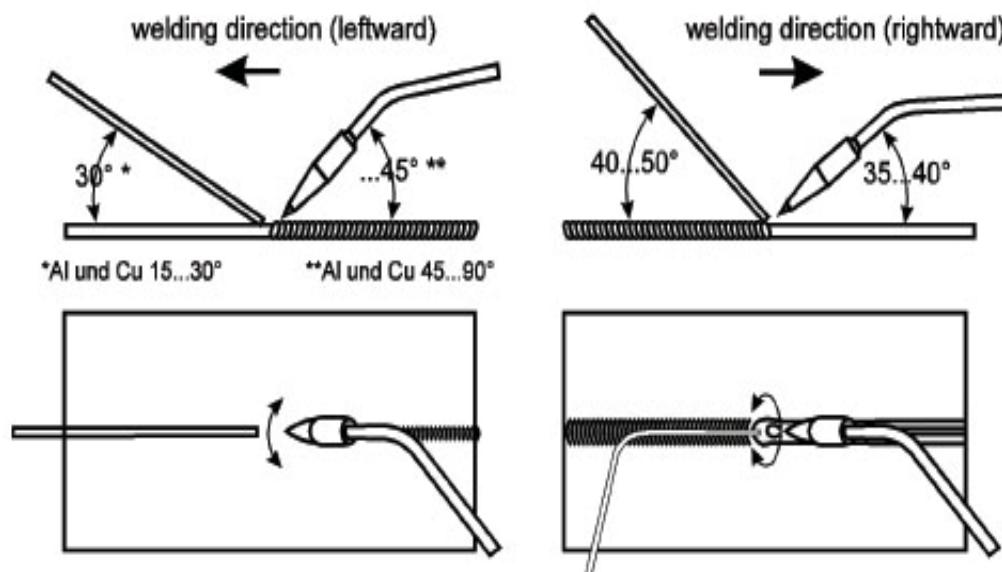

شکل ۷. الف) زاویه تمایل مشعل و سیم در جوشکاری پیش دستی ب) زاویه تمایل مشعل و سیم در جوشکاری پس دستی.

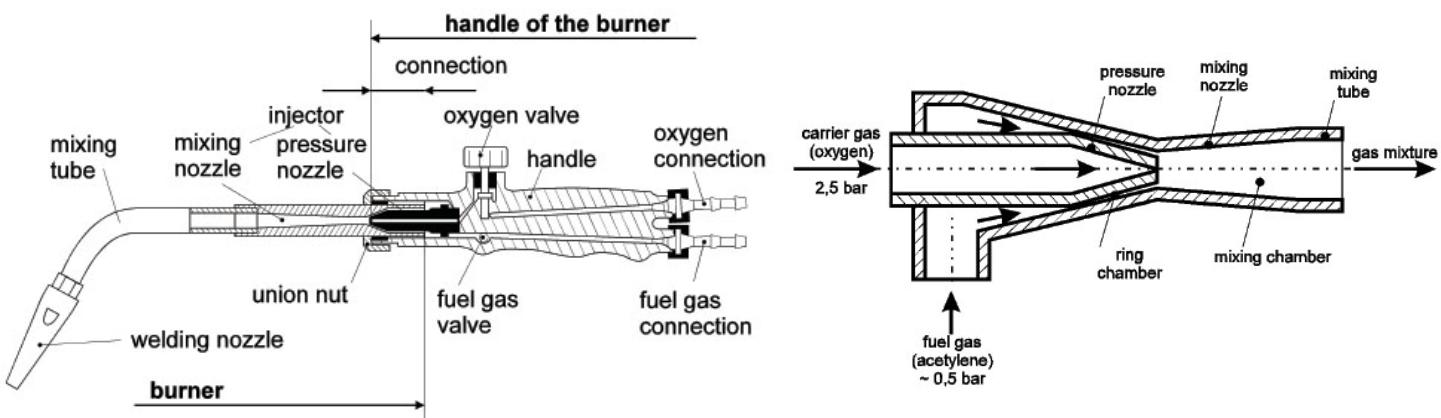

شکل ۸. ابزار تبدیل فشار سوپاپی

۱. بدنه ۲. کلاهک ۳. مهره تحتانی ۳A. ۴. صافی ۴. پیچ تنظیم ۵. صفحه دیافراگم ۶. دکمه فنر ۷. فنر خارجی دیافراگم ۸. فنر داخلی دیافراگم ۹. دیافراگم ۱۰. یوغ ۱۱. واشر صفحه دیافراگم ۱۲. پیچ اطمینان ۱۳. پولک اطمینان ۱۴. صفحه اطمینان ۱۵. مجرای گاز ۱۶. نشیمن ۱۷. هادی نشیمن ۲۱. فنر نشیمن ۲۲. پولک مانع ۲۳. واشر دیافراگم ۲۴. مهره اتصال به کپسول ۲۵. مجرای ورود گاز ۲۶. واشر کلاهک ۲۷. مجرای خروج گاز.



جدول ۳. خواص فیزیکی و شیمیائی اکسیژن و گازهای سوختنی مهم

Fuel Gases 1-12					
Character 2-12 sties	Oxygen	Acetylene	Fuel gases (Propane)	Natural Gas (Methane)	Hydrogen
Chemical Term	O_2	C_2H_2	C_3H_8	CH_4	H_2
Production	Air Liquidation frac. Distillation	Carbide gasification Chemical Processes	Natural Oil Distillation	Natural Oil Location	Chlorine-Alkaline Electrolysis. Electrolysis of Water
Use	Oxy-gas Welding, Steel Production, Chem. Industry, Medicine Rockerty	Oxy-gas Welding, Chem. Industry, Synthetic Material, Fertilizer.	Fuel gas. Household, Industry Heating, Oxy-gas Welding	Household, Industry Heating, Oxy – gas Welding.	Welding of Aluminum and Lead Flame-cutting of Higher Thick nessed, Furnace-brazing.
Purity / Commercial	>99.5%	>99.0%	>99.8%	--	>99.75%
Character 3-12 sties					
Impurities	N_2, Ar, H_2O	Ar, H_2O	H_2, N_2, O_2, CH	--	O_2, H_2O
Volume Weigh: [KJ/m ³]. 15C/1 bar Air:1.209 [KJ/m ³]	1.337	1.095	1.874	0.671	0.084
Boiling Temperature. C	-183	-0.4	-43	-102	-253
Thermal Value. H KJ/m ³	-	57120	92000	36000	10759
Ignition Range in Air. % gas in O ₂	-	2.4+80 2.4+93	2+10 2+55	4+17 4+60	4+70 4+95
Min. Ignition Temperature with air. C with O ₂	-	335 295	510 490	640 690	510 460
Ignition Velocity Air, m/s , O ₂	-	1.3 13.5	0.3 0.7	0.4 3.3	2.7 8.9
Max. Temperature of Flame, with air, C With O ₂	-	2325 3200	1925 2850	1920 2750	2045 2650
Power of Flame. $KJ/cm^2/s$	-	≈45	≈11.0	≈13.0	14.0

فصل سوم

منابع نیرو در جوش کاری

POWER GENERATORS IN WELDING





منابع نیرو در جوش کاری

۱) دستگاه‌های جوش کاری. جریان الکتریکی مورد نیاز برای تشکیل قوس الکتریکی را تامین می‌نمایند. دستگاه‌های جوشکاری به دو دسته تقسیم می‌کردند.

الف- مولدها ب- مبدلها

الف- مولدها : دستگاهی جوش کاری از نوع مولد جریان مورد نیاز را خود تولید نموده و معمول در مکانهایی که دسترسی به برق شهری نباشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای مثال برای جوش کاری خطوط لوله بین شهری و انجام جوش کاری در سایتها از دستگاه مولد استفاده می‌گردد. دستگاه‌های مولد عبارتند از موتور ژنراتور دیزلی و بنزینی البته یک دستگاه مولد دیگر که به دینام معروف است نیز وجود دارد که توسط یک موتور الکتریکی سه فاز که با یک دینام کوبن شده است جریان مورد نیاز جوش کاری را تولید می‌نماید. این دینام‌ها با پیدایش دستگاه‌های رکتیفایر تقریباً از رده خارج شده اند پس مولدها عبارتند از ۱) موتور ژنراتوری احتراقی (بنزینی و گازویلی)

۲) موتور ژنراتور الکتریکی (دینام)

ب) مبدل ها

دستگاه‌های مبدل جریان الکتریکی برق شهر را به جریان مورد نیاز جوش کاری تبدیل می‌نمایند این دستگاه‌ها عبارتند از دستگاه ترانسو دستگاه رکتیفایردار و دستگاه اینونتر در دسته بندی دیگری می‌توان دستگاه‌های جوش کاری را به صورت ذیل نشان داد.

دستگاه ترانسفور ماتور:

ترانس بعنوان یکی از اصلی ترین قسمتها در دستگاه‌های مبدل می‌باشد. ترانس از یک هسته آهنی و دو سیم پیچ به نام‌های سیم پیچ اولیه و ثانویه تشکیل شده است. هر دو سیم پیچ بر روی هسته پیچیده شده اند و سیم پیچ اولیه با تعداد دور زیاد سیم و قطر نازک تر به برق شهر وصل شده و سیم پیچ ثانویه با تعداد دور کمتر و قطر ضخیم تر به خروجی دستگاه متصل می‌باشد.

ترانس‌های جوشکاری از نوع کاهنده ولتاژ و افزاینده آمپر می‌باشند.

مقدار ولتاژ در سیم پیچ ثانویه به نسبت به تعداد سیم پیچ‌ها بستگی دارد و از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\text{ولتاژ اولیه} = \frac{\text{تعداد دور سیم پیچ اولیه}}{\text{تعداد دور سیم پیچ ثانویه}}$$

ولتاژ ثانویه

برای کنترل تنظیم جریان خروجی از تجهیزات مکانیکی یا الکتریکی استفاده می‌گردد کنترل کننده‌های مکانیکی عبارتند از :

الف) اتصال یک سری مقاومت قابل تغییر به مدار خروجی

ب) استفاده از هسته اصلی دو تکه که با یک پیچ فاصله آن قابل تنظیم باشد.

ج) استفاده از یک هسته فرعی در وسط هسته اصلی که با یک پیچ حرکت آن تنظیم می گردد.

د) استفاده از یک هسته پیچ کمکی که بر روی یک هسته آهنی دیگر پیچیده شده و دارای انشعابات مختلفی است.

و) استفاده از سیم پیچ های متحرک

دستگاه ترانس رکتیفایردار :

این دستگاه از ترانس ویکسو کننده تشکیل شده است جریان خروجی متناوب ترانس وارد یکسو کننده و به جریان مستقیم تبدیل می شود. برای حصول جریان مستقیم صافتر از ترانس های سه فاز استفاده می شود.

دستگاه اینورتور :

نسل جدید دستگاه های جوشکاری دارای سیستم های اینورتوری می باشند که موجب سبکی وزن و قابلیتهای الکترونیکی زیاد می باشند در این دستگاه ها برق ورودی ابتدا یکسو شده سپس ترانزیستور به جریان متناوبی با فرکانس بالا تبدیل می گردد. سپس جریان متناوب فرکانس بالا وارد ترانس شده و سپس به جریان مستقیم یکسو تبدیل می گردد و مورد استفاده قرار می گیرد. با افزایش فرکانس برق ورودی ترانس ها ابعاد ترانس کم می شود. و همین امر باعث سبکی وزن دستگاه های اینورتوردار می شود.

موتور ژنراتورها :

در موتور ژنراتورها یک موتور احتراقی یا الکتریکی ژنراتور را به حرکت در آورده و جریان مورد نیاز برای جوش کاری تولید می شود بسته به طراحی ژنراتور خروجی جریان می تواند AC یا DC با قابلیت خروجی هر دو جریان باشد.

علامت شناسایی دستگاه ها :

بر روی دستگاهها یک پلاک آلومینیومی وجود دارد که اطلاعات مختلفی روی آن حک شده است یکی از موارد شناسایی نوع دستگاه مورد استفاده می باشد.

دستگاه ترانس با علامت زیر نشان داده می شود.




در دستگاه های جوش کاری تیگ که نیاز به هر دو جریان متناوب و مستقیم می باشد و همچنین برای جوش کاری به روش قوس الکتریکی دستی که در آمپرهای بالا امکان ایجاد وزش قوس وجود دارد از این نوع دستگاه استفاده می گردد.


دستگاه موتور ژنراتور :

این نوع دستگاه به صورت زیر مشخص می گردد

در صورتی که خروجی ژنراتور جریان مستقیم باشد علامت آن

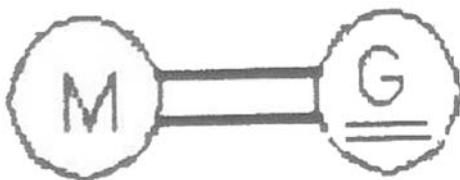


و در صورتی که خروجی ژنراتور جریان متناوب باشد علامت

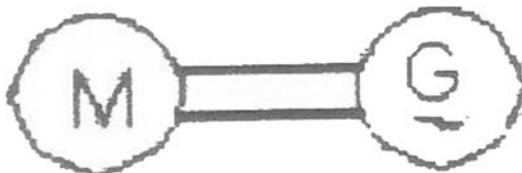

موتور ژنراتور دارای رکتیفایر با علامت شکل سمت چپ و موتور ژنراتور با خروجی مستقیم و متناوب به صورت شکل سمت راست است.

دستگاه اینورتور :

علامت مشخصه آن

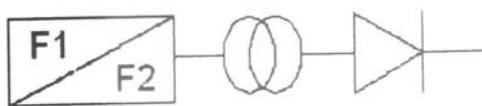


(دو دایره در داخل هم به معنی سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد)


جریان ورودی ترانس برق متناوب و خروجی آن نیز برق متناوب می باشد. دستگاه ترانس با جریان تک فاز و یا دو فاز مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد فاز ورودی بصورت عددی یا خط کچ در سمت چپ مشخص می گردد.

دستگاه رکتیفایر :

دستگاه ترانس رکتیفایردار در اصل همان دستگاه ترانس بوده که مجهز به سیستم یکسوکننده جریان در مسیر خروجی ترانس می باشد و با علامت زیر مشخص می گردد.

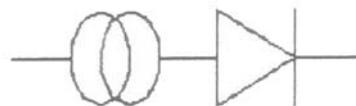

دستگاه ترانس رکتیفایردار به برق سه فاز متناوب متصل شده و خروجی آن جریان مستقیم می باشد. البته دستگاه ترانس رکتیفایرداری هم وجود دارد که دارای خروجی هر دو جریان DC و AC باشد که با این علامت مشخص می گردد.

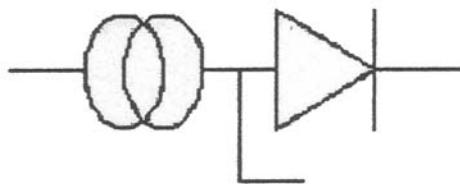

سیکل کاری :

سیکل کاری مدت زمانی است که در یک آمپر مشخص می توان با دستگاه جوش کاری نمود، بدون آنکه آسیب ببینند. این مدت زمان معمولاً بر مبنای ده دقیقه می باشد. در توضیح این مطلب باید یادآور شد وقتی دستگاه جوشکاری دارای خروجی ۵۰۰ آمپر می باشد شما نمی توانید به صورت معلوم با ۵۰۰ آمپر جوش کاری کنید زیرا باعث داغ شدن و سوختن سیم پیچ ها و مدارات داخلی دستگاه می گردد. بنابراین برای دستگاه ها سیکل کاری مشخص می گردد و سیکل کاری در ۳۰٪ و ۶۰٪ و ۱۰۰٪ در پلاک مشخصه دستگاه قید شده است برای مثال وقتی گفته می شود سیکل کاری دستگاه در ۵۰۰ آمپر ۳۰٪ است یعنی شما باید به مدت ۳ دقیقه با ۵۰۰ آمپر جوش کاری نموده و به مدت ۷ دقیقه دستگاه روشن بوده ولی جوش کاری انجام نگیرد تا دستگاه خنک شود. مثال دوم : سیکل کاری دستگاه ۳۰۰ آمپر ۶۰٪ است یعنی شما باید با ۳۰۰ آمپر به مدت ۶ دقیقه جوش کاری نموده و ۴ دقیقه به دستگاه برای خنک شدن استراحت دهید. مثال سوم : سیکل کاری دستگاهی در ۲۰۰ آمپر ۱۰۰٪ است یعنی شما می توانید تا ۲۰۰ آمپر بطور مداوم با دستگاه جوش کاری نمایید بدون آنکه دستگاه صدمه ببیند. سیکل کاری برای دستگاه های نظیر جوش کاری زیر پودری، جوش کاری میگ ، مکو فلاکس کورد در خط تولید مورد استفاده قرار می گیرد ، باید مورد توجه قرار گیرد. در جوش کاری با قوس الکتریکی دستی باید زمان وقفهایی که برای تعویض الکترود و تمیز کردن گل جوش ایجاد می شود ، مد نظر قرار گیرد.



چنانچه در آمپر خاصی سیکل کاری آن را بخواهید محاسبه نمایید از فرمول زیر استفاده نمایید

$$\text{سیکل کاری مشخص} \times \frac{\text{آمپری که سیکل آن مشخص است}}{\text{آمپر مورد نظر}} = \text{سیکل کاری مورد نظر}$$

برای مثال سیکل کاری دستگاهی در ۳۰۰ آمر٪ است ۳۷۰ آمپر سیکل کاری چند درصد است؟

$$\frac{350}{370} \times 100\% = \text{سیکل کاری مورد نظر}$$

منحنی ولتاژ و آمپر در قوس الکتریکی :

قوس یک مقاومت غیر عادی است یعنی تا ۸۰ - ۷۰ آمپر از قانون اهم پیروی نمی کند و با افزایش آمپر ، مقاومت قوس کم می شود ولی در آمپرهای بالاتر از قانون اهم پیروی نموده و مقاومت قوس ثابت بوده و با افزایش آمپر ، ولتاژ افزایش می یابد.


منحنی ولت آمپر دستگاه های جوش کاری :

دو نوع نمودار ولت - آمپر در دستگاه های جوش کاری بکار می رود (الف) نمودار ولت - آمپر نزولی (شدت جریان ثابت)

(ب) نمودار ولت - آمپر از نوع ولتاژ ثابت

نمودار ولت آمپر نزولی :

نمودار ولت آمپر در دستگاه های قوس الکتریکی دستی و جوش کاری تیگ و پلاسمما از نوع نزولی می باشد. در این دستگاه با تغییرات طول قوس توسط جوش کاری مقاومت قوس تغییر نموده و باعث نوسانات در ولتاژ آمپر می گردد.

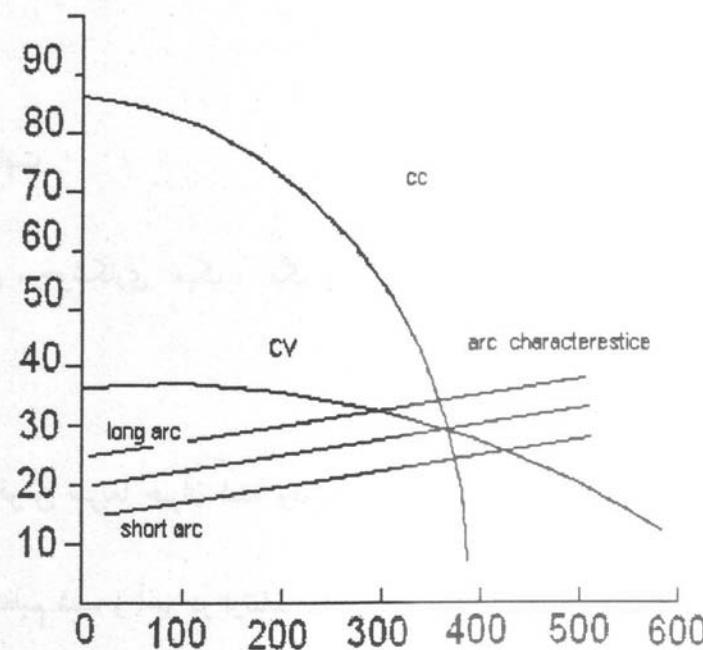

در نمودار فوق تغییرات آمپر با نوسانات کم طول قوس بسیار شدید است و باعث می گردد با تغییرات طول قوس قدرت قوس کم و زیاد شود برای رفع این مشکل دستگاههای جدید مجهز به سیستم حسگر آمپر می باشند. وقتی آمپر را روی مقداری خاص تنظیم می نمایید در هنگام جوش کاری با تغییرات طول قوس حسگر جلوی نوسانات آمپر را گرفته و مقدار آمپر تقریباً ثابت می ماند.

نمودار ولت - آمپر این دستگاهها از نوع نزولی با شیب نزولی تند می باشد و به آنها دستگاههای شدت جریان ثابت گفته می شود. (C.C)
همانطور که در نمودار مشاهده می نمایید با تغییرات طول قوس ، میزان نوسانات آمپر بسیار کم می باشد و در حدود ۵-۸ آمپر می باشد. دستگاههای قوس الکتریکی دستی و جوش کاری تیک از نوع دستگاههای شدت جریان ثابت می باشد.
با ادغام منحنی ولت - آمپر قوس و منحنی ولت - آمپر دستگاه محدوده کاری قوس مشخص می گردد.

نمودار ولت - آمپر از نوع ولتاژ ثابت دستگاههای جوش کاری زیر پودری ، جوش کاری ، میک ، مگ و فلاکس کورد از نوع ولتاژ ثابت می باشند.
در این دستگاهها تغییرات طول قوس سریعاً جبران شده و قوس اثر خود تنظیمی دارد در این دستگاهها ولتاژ از روی دستگاه تنظیم شده و آمپر در ارتباط با سرعت تغذیه سیم می باشد با افزایش سرعت سیم آمپر زیاد شده و با کاهش آن آمپر کم می شود.
با ادغام منحنی ولت - آمپر قوس با نمودار ولت - آمپر محدوده کاری قوس در جوش کاری میگ ، مگ و زیر پودری مشخص می گردد.



نحوه برقراری قوس در فرایندهای مختلف

برای برقراری قوس در فرایند قوس الکتریکی دستی از طریق تماس الکترود با سطح کار استفاده می‌گردد در بعضی از دستگاهها از سیستم استفاده می‌گردد (Hot.start).

در این روش در لحظه برخورد نوک الکترود با سطح کار آمپری ۱/۵ برابر حالت تنظیم شده، اعمال شده و به محض برقراری قوس آمپر کاهش یافته و به حد تنظیم شده می‌رسد. در بعضی از دستگاهها با افزایش ولتاژ مدار باز برقراری قوس راحت‌تر انجام می‌گیرد.

در فرایند میگ، مگ و فلاکس کورد چون قطر سیم جوش مصرفی نازک بوده و آمپر بسیار می‌باشد به محض برخورد نوک سیم با سطح کار سیم ذوب شده و قوس تشکیل می‌شود.

در فرایند زیر پودری در سیمهای نازک از طریق برخورد سیم با سطح کار قوس برقرار می‌شود. در سیم‌های قطورتر نوک سیم تحت زاویه بریده می‌شود تا در لحظه برخورد قوس براحتی برقرار شود یا از سیم ظرفشویی بصورت گلوله شده در نوک سیم و سطح کار و یا از سیستم HF نیز استفاده می‌گردد.

در جوش کاری تیگ از سیستم (های فرکانس) (HF) و قوس تماس برنامه ریزی شده (Life Arc) استفاده می‌گردد. سیستم (های فرکانس) (HF): در جوش کاری تیگ در اثر برخورد نوک الکترود تنگستنی با سطح امکان آسودگی فلز جوش به تنگستن وجود دارد. که یکی از عیوب جوش کاری می‌باشد برای رفع این مشکل از سیستم ولتاژ بالا در فاصله بین نوک الکترود با سطح کار جرقه زده و محیط گازی را یونیزه نموده و امکان برقراری قوس را فراهم می‌نماید.

ولتاژ بالا خطر برق گرفتگی برای جوش کاری در پی دارد برای رفع این مشکل فرکانس جریان متناوب ولتاژ بالا را افزایش می‌دهند در فرکانس‌های بالا جریان الکتریکی از سطح جانبی بدن (پوست) عبور نموده و بر روی سیستم عصبی، مغز و قلب تأثیر نمی‌گذارد در جوش کاری تیگ با جریان AC مستقیم فقط در لحظه شروع از سیستم HF استفاده شده و پس از برقراری قوس سیستم (HF) از مدار خارج می‌شود در جوش کاری با جریان AC سیستم HF در زمان جوش کاری بطور مداوم در مدار می‌باشد چون جریان AC در هر ثانیه چندین مرتبه به صفر می‌رسد که امکان قطع شدن قوس وجود دارد.

یکی از اشکالات سیستم (HF) تولید نویز می‌باشد و عملکرد دستگاه‌های کامپیوتر، NCN و رباتیک را مختل می‌نماید بنابراین در محلهایی که دستگاه‌های فوق در حال کار می‌باشند نباید سیستم (HF) را بکار برد.

**(Left Arc) سیستم برقراری قوس به روش تماس برنامه ریزی شده**


برای رفع مشکل سیستم (HF) و روش تماس معمولی که امکان آلدگی تنگستنی وجود دارد از روش برقراری قوس بروش تماسی برنامه ریزی شده استفاده می گردد نحوه برقراری قوس مانند روش تماسی در الکترود دستی بوده ولی با این تفاوت که در لحظه تماس نوک الکترود تنگستنی با سطح کار دستگاه آمپر بسیار کمی در حدود ۱۰-۱۵ آمپر اعمال نموده و پس از برقراری قوس و افزایش فاصله نوک الکترود با سطح کار آمپر افزایش یافته و به حد تنظیم شده می رسد این روش باعث نویز و آلدگی تنگستنی نمی گردد.

بعضی دستگاههای رکتیفایر که برای قوس الکتریکی دستی بکار می روند مجهز به سیستم برقراری قوس تماس برنامه ریزی شده می باشند که می توان از این امکان برای جوش کاری تیگ استفاده نمود.

فصل چهارم

جوش کاری قوس الکتریک با گاز محافظ

GAS SHIELDED ARC WELDING

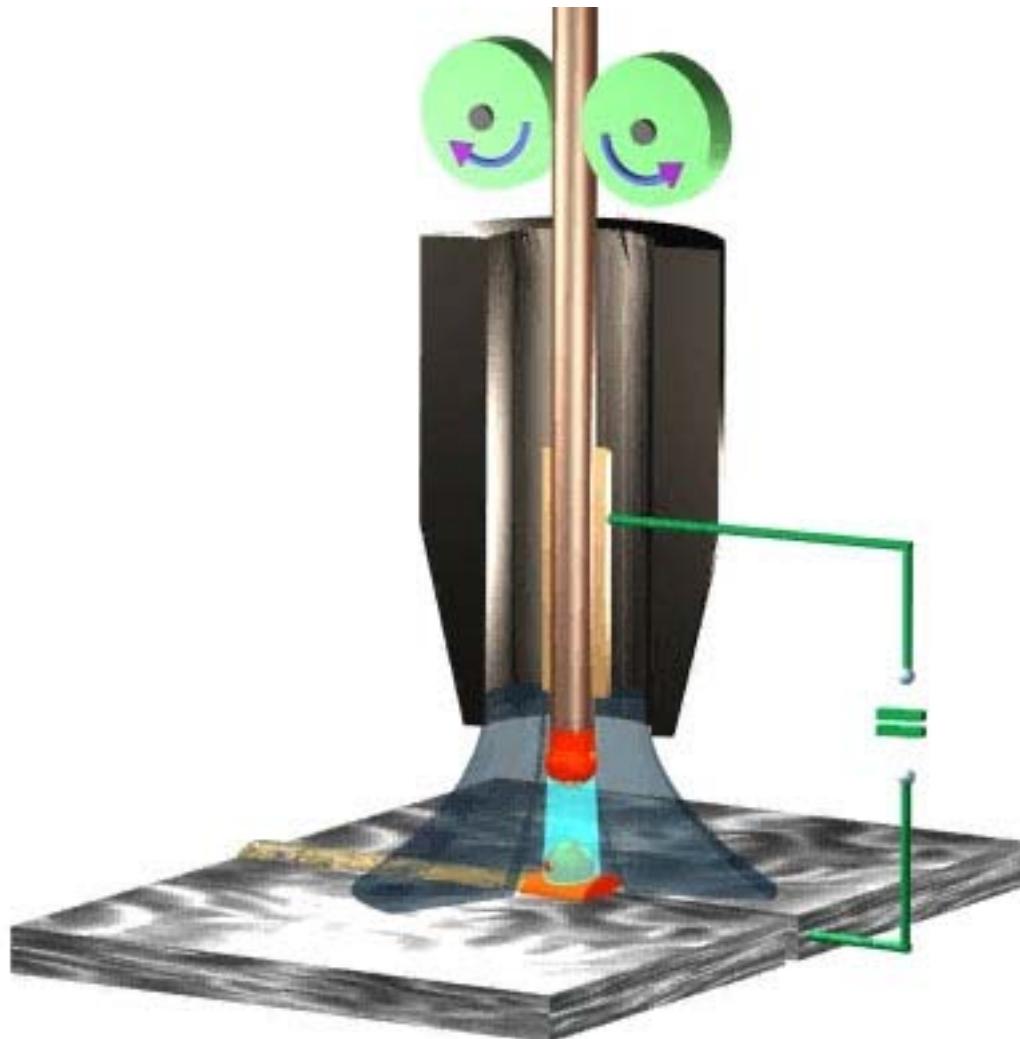



مقدمه

در فرآیند جوش کاری قوس با گاز محافظ ، الکترود قوس و حوضچه مذاب بوسیله گازها محافظت می شوند پس حوضچه مذاب به طور کامل سه برابر هوا (نیتروژن و اکسیژن) محافظت می شوند (جدول ۱)

GTAW - جوش کاری قوس الکتریک با گاز محافظ و الکترود مصرف نشدنی (تنگستن)

این فرآیند را اغلب به نام T.I.G می شناسند و معمولاً به آن جوش آرگون هم گفته می شود.

قوس الکتریکی گرمای لازم را برای جوش کاری فراهم می کند و عمل محافظت توسط گازهای آرگون و هلیوم فراهم می شود آرگون اغلب در اروپا استفاده می شود و هلیوم بیشتر در آمریکا زیر گازهای طبیعی آنها شامل مقدار زیادی هلیوم می باشد.

در روش دستی فلز پر کننده بوسیله دست اضافه می شود ولی در فرآیند ماشینی توسط ابزار اتوماتیک اضافه می شود (شکل ۱)

هنگامی که از منبع تغذیه D.C استفاده می شود اگر الکترود به قطب منفی متصل شود گرمای بیشتر به قطعه کار رسیده و الکترود گرمای کمتری دریافت می کند پس الکترود خنک خواهد ماند که سبب کاهش مصرف الکترود تنگستنی می شود و نیز خطر حال تنگستنی در فلز جوش کاهش می یابد.

فلزاتی مثل آلومینیوم و منیزیم که اکسیدهای بهم پیوسته و نسبتاً محکم دارند توسط فرایندهای جوش کاری با جریان متناوب (A.C) جوش کاری می شوند.

GMAW - جوش کاری گاز محافظ با الکترود مصرف شدنی


به این فرآیند اغلب M.I.G گفته می شود در این فرآیند الکترود مصرف شدنی توسط قوس الکتریکی ذوب شده و سبب پر کردن درز جوش می شود در این فرآیند می توان از جریانهای بالا بهره گرفت که سبب افزایش سرعت جوش کاری می شود.

وجود گاز محافظ سبب می شود که نیاز به فلاکس برای محافظت از جوش نباشد پس کیفیت فلز جوش بهتر خواهد شد و مشکلات سرباره و آخال را نخواهیم داشت.




- گاز آرگون و مخلوطهای گاز آرگون

استفاده از گازها و مخلوط آنها بستگی به فلز جوش دارد گاز آرگون اغلب در اروپا برای فلزات غیر آهنی مورد استفاده قرار می‌گیرد آرگون همراه با اکسیژن و یا دی اکسید کربن در حین جوشکاری فولادها خواص قوس بهتری تولید می‌کنند وی سرعت رسوب گذاری را کاهش می‌دهند دو نوع از گازهای مخلوط را در زیر می‌بینید :

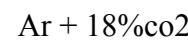

برای فولادهای کربنی

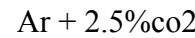

برای فولادهای ضد زنگ

گاز دی اکسید کربن (CO₂)

قیمت گران گاز آرگون سبب شد تا استفاده از گاز دی اکسید کربن گسترش یابد این گاز برای جوشکاری فولادها مورد استفاده قرار می‌گیرد از سیم جوشهای مخصوص برای این گاز بهره گرفتند تا بر مشکل اکسید کنندگی طبیعی این گاز غلبه کنند خواص گاز دی اکسید کربن کاملاً به گاز آرگون متفاوت است.

۲- فیزیک قوس الکتریکی

- نکات مهم در جوش کاری قوس الکتریکی

- قوس الکتریکی منبع گرماس است، سبب شکل دهی حوضچه مذاب و اغلب سبب ذوب الکترود می‌شود.

- دمای بالای قوس و سرعت بالای پلاسمای قوس سبب می‌شود تا واکنشهای شیمیایی مدون حوضچه شدت یابد و حوضچه جوش را بخوبی مخلوط و همگن کند.

- نیروی قوس سبب انتقال مذاب از اکترود به قطعه کار می‌شود.

- نوع طراحی منبع تغذیه و گاز محافظ خواص پایداری قوس را مشخص می‌کند

- تعریف قوس

الکترونها به سمت آندویونهای مثبت به سمت کاتد حرکت می‌کنند قوس شامل ستونی است که گازهای یونیزه شده هادی جریان الکتریسته اند. ستون قوس بین دو قطب به سه ناحیه تقسیم می‌شود که از نظر خواص فیزیکی متفاوتند شکل (۴ و ۳) منطقه اطراف کاتد که حدود ۱۵cm است و فضای آن مثبت است و منطقه اطراف آن که فضای اطراف آن منفی است و ناحیه بین این دو که شامل ستون قوس می‌باشد و بیشتر فضای بین قطب مثبت و منفی را اشغال می‌کند.



- مکانیزم قوس

برای سادگی کار جریان مستقیم را در الکترود تنگستنی در نظر بگیرید الکترونها از تنگستن گرم شده ساعت می شوند و در فضای بین دو قطب سرعت می گیرد این اکترونها به مولکولهای گاز در ستون قوس برخورد کرده و دمای آنها را بالا می برد و گازها یونیزه شده و هادی جریان می شوند.

- دمای قوس

شکل ۱۲ نقشه ایزووترم یک قوس را نشان می دهد دما نزدیکی کاتد در یک نقطه حدود ۲۰۰۰۰ می باشد و آمپر حدود ۴۰۰ می باشد. دمای قوس درون ستون قوس از بالا به پایین و از مرکز ستون قوس به کناره ها کاهش می یابد.

روشن کردن قوس

شروع یک قوس ممکن است به چندین روش متفاوت صورت گیرد

Touch striking	روشن کردن تماسی
High voltage Dc	ولتاژ بالای DC
High voltage. High frequency	ولتاژ بالا و فرکانس بالا
High voltage	افزایش ناگهانی ولتاژ

روشن کردن قوس تماسی

اگر اکترود با قطعه کار تماس پیدا کند اتصال کوتاه رخ خواهد داد ، سپس با کشیدن سریع الکترود تنگستن گرم شده و قوس به پایداری می رسد. شکل عمدۀ روش تماسی آن است که گاهی اوقات سبب تولید آحال تنگستنی می شود و سبب عیوب در جوش می شود.

برای TIG روش تماسی روش مناسبی نیست ولی برای GMAW یک روش نرمال و کارآمد می باشد.

ولتاژ بالای DC

اگر یک منبع تعذیه با ولتاژ بالا فراهم شود این اختلاف پتانسیل دو سر قطب مثبت و منفی سبب یونیزه شدن فضای دو قطب شده و قوس برقرار می شود برای گاز آرگون ولتاژ مورد نیاز حدود ۵-۱۰ KV می باشد این میزان ولتاژ بسیار خطرناک است.

**فرکанс بالا - ولتاژ بالا**

خطرناک بودن ولتاژ را با ایجاد فرکانس جریان بالا حل کرده اند (بعنوان مثال 5MHZ چون که جریان فرکانس بالا و ولتاژ بالا از لایه بیرونی پوست حرکت کرده و خطری برای انسان ندارد.

این روش در TIG بیشتر استفاده می شود شکل این روش تولید Radio noise نویزهای رادیویی است که سبب اختلال در سیستم های کامپیوترا و کنترل از راه دور دستگاهها و می شوند.

- تجهیزات جوش کاری با گاز محافظ**GTAM -**

شکل ۶ این نوع تجهیزات را که با سیستم آب کرد خنک می شود نشان می دهد این تجهیزات شامل سه قسمت اصلی است.

- منبع تغذیه

تفنگ جوش -

سیلندر گاز -

GMAW -

شکل ۷ تجهیزات GMAW را که با سیستم آب گرد خنک می شود نشان می دهد

تجهیزات GMAW شامل

- سیلندر گاز محافظ

ابزار تغذیه سیم -

تفنگ جوش -

- خصوصیات الکتریکی منبع تغذیه

منحنی مشخصه دستگاههای تغذیه نشان دهنده مشخصات ولتاژ و آمپر و طول قوس در هر نقطه از شرایط کاری است.

- منبع تغذیه جریان ثابت

منحنی مشخصه ولتاژ ثابت (شکل ۲۲) دارای این خصوصیت می باشد که با تغییرات کوچک جریان ولتاژ تقریباً ثابت می ماند از این منحنی مشخصه در دستگاه GMAW استفاده می شود.



گاز محافظ

نوع گاز محافظ اثرات زیادی بر فرآیند جوش کاری دارد. گاز محافظ از الکتروود و حوضچه جوش در مقابل هوا محافظت می کند.
گاز محافظ به دو دسته گازهای فعال و گازهای خنثی تقسیم می شوند.

گازهای خنثی Inert Gases

گاز خنثی گازی است که اثر متابولوژیکی بر حوضچه مذاب نداشته باشد.

گاز خنثی نمی سوزد ترکیب نمی شود و سبب سوختن نمی شود
گازهای خنثی مورد استفاده

- آرگون

گاز غیر قابل اشتعال ، بی بو ، از هوا سنگینتر می باشد آرگون از هوا تهیه می شود حدوداً ۰.۹٪ هوا آرگون می باشد.

- هلیوم

گاز غیر قابل اشتعال ، بی بو ، و سبکتر از هواست. هلیوم معمولاً از گازهای طبیعی بدست می آید.

- مزایای هلیوم

برای جوش کاری مس با TIG بسیار مناسب است و سبب بالا رفتن دما در قوس می شود

معایب هلیوم

قیمت گران و نیز هلیوم سبکتر از هواست و برای محافظت به حجم بیشتر و سرعت بیشتری از گاز هلیوم نیاز است.

- گازهای فعال

گازهایی که از نظر شیمیایی فعال هستند مثل CO₂ و O₂ این گازها با حوضچه مذاب واکنش شیمیایی می دهند.

انتخاب گاز محافظ

برای انتخاب گاز محافظ موارد زیر را باید در نظر داشت.

- فلز پایه

- نوع فرآیند جوشکاری

- خواص مورد نیاز در جوش شکل (۱۱)

برای فرآیند TIG فقط از گازهای خنثی استفاده می کند

برای فرآیند MIG/MAG هم از گاز خنثی و هم گاز فعال بهره می گیرند.



گازهای پشتی (Backing gas)

گاز پشتی برای محافظت از پاس ریشه بسیار ضروری است بعنوان مثال برای فولادهای ضد زنگ این گازها از تشکیل اکسید در ریشه جوش جلوگیری می‌کنند.

یک نوع از گاز محافظ پشتی

%90 N₂/10% H₂

%80 N₂/20% H₂

در مثال فوق برای گاز پشتی دست کم باید میزان هیدروژن ۱۰٪ باشد تا سبب انفجار نشود

- تجهیزات گاز محافظ

۱- رگولاتور : وظیفه رگولاتور کاهش فشار گاز داخل سیلندر به فشار کاری است و نیز ثابت نگه داشتن فشار گاز در حین کار می‌باشد (شکل ۱۲)

۲- فلومتر : فلومتر برای کنترل سرعت جريان گاز در تفنگ جوش استفاده می‌شود فلومتر بر حسب لیتر بر دقیقه کالیبره می‌شود فشار گاز با

شیری که روی فلومتر نصب شده است کنترل می‌شود (شکل ۱۳)

۳- سیلندر : گازها درون سیلندرهایی با فشار بالا نگهداری می‌شوند و یا بصورت مایع ذخیره

می‌شوند.

رگولاتورها و فلومترها باید فقط برای گازی که طراحی شده اند مصرف شوند الکترود

فلز پر کننده معمولاً از نظر شیمیایی شبیه فلز پایه است اما همیشه اینگونه نیست معمولاً ترکیب مغز پر کننده مطابق با شرایط جوشکاری و خواص فلز

پایه انتخاب می‌شود برای این منظور برای تولید فلز پر کننده از نظر شیمیایی ، خلوص و کیفیت نسبت به فلز پایه کنترل دقیقتری صورت می‌گیرد.

Solid wire سیم جوش جامد

سیم جوش جامد توسط نورد گرم تولید می‌شود پس از نورد و کشش یک پوشش از مس برای جلوگیری از زنگ زدن روی آن می‌کشند (به جز

سیمهای زنگ نزن)

Flux cored wire سیم جوش تو پودری

حدود سال ۱۹۲۷ شرکت بوهم سیم جوشی را طراحی کرد تا آن را سیم جوش هسته ای نامید این سیم جوش برای مقاصد خاصی مثل افزایش سرعت

جوشکاری و محافظت بیشتر از حوضچه مذاب طراحی شد شکل (۱۴)

برای ساخت سیم جوش تو پودری یک سیم از فولاد را شکل ۱۵ به شکل U در آورده و داخل آن از پودر جوش که شامل کربناتها و اکسیدزداها می‌باشد پر می‌کنند و سپس سیم به صورت لوله در آمده و آن را می‌کشند و به قطرهای و اندازه‌های مناسب عرضه می‌کنند.

فصل پنجم

جوش کاری به روش تیگ

**TUNGSTEN INERT GAS
GAS TUNGSTEN ARC WELDING**





جوشکاری با الکترود تنگستنی و گاز محافظ GTAW یک فرایند جوشکاری ذوبی بوده و حرارت لازم برای ذوب فلز پایه و سیم جوش مصرفی از طریق تشکیل قوس الکتریکی بین الکترود تنگستنی (غیرمصرفی) و سطح کار ایجاد می‌گردد. در این فرایند برای محافظت قوس الکتریکی، حوضچه جوش و مناطق حرارت دیده اطراف از یک گاز خنثی استفاده می‌گردد. این فرایند می‌تواند با اضافه کردن و یا بدون فلز پر کننده (سیم جوش) مورد استفاده قرار گیرد.

فرایند جوشکاری GTAW به عنوان یک روش مناسب برای بسیاری از صنایع ضروری شده است. زیرا جوش با کیفیت بالا ایجاد می‌کند و تجهیزات کمی نیاز دارد. هدف این درس بحث و بررسی اساس فرایند، تجهیزات مورد استفاده و نکات ایمنی آن است. در ابتدای دهه ۱۹۲۰ امکان استفاده از گاز هلیوم برای محافظت از قوس الکتریکی و حوضچه جوش مطرح شد. در آن زمان هیچ پیشرفتی در این روش انجام نشد. در جنگ جهانی دوم وقتیکه نیاز زیادی به توسعه صنعت هوایی احساس شد به جای پرج کردن اتصالات فلزاتی نظیر آلومینیوم و منیزیم از جوشکاری تیگ استفاده شد. با استفاده از الکترود تنگستنی و ایجاد قوس با جریان مستقیم الکترود منفی، یک منبع گرمایی موثر و با ثبات ایجاد شد. گاز هلیوم برای عمل محافظت انتخاب شد چون در آن زمان تنها گاز خنثی ای بود که به آسانی در دسترس بود.

فرایند جوشکاری با الکترود تنگستنی و گاز محافظ به جوشکاری تیگ (TIG) معروف شده است. اگرچه اصطلاحات فنی انجمن جوش امریکا (AWS) برای این فرایند GTAW می‌باشد. زیرا برای محافظت می‌توان ترکیبی از گازهایی که خنثی نیستند را برای کاربردهای معینی استفاده نمود. از روزهای نخستین اختراع این فرایند در تجهیزات آن پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است مخصوصاً منابع نیروی جریان برای این فرایند توسعه یافته‌اند. منبع‌های هوا خنک و آب خنک نیز پیشرفت‌ههای تر شده‌اند. برای بالا رفتن قابلیت انتشار و پخش الکترونها از سطح الکترود تنگستنی درصد کمی از عناصر فعال بصورت آلیاژ به الکترود تنگستنی اضافه شده است که این امر باعث بهبود بخشیدن به شروع قوس، پایداری قوس و طول عمر الکترود شده است. گازهای محافظ مخلوط برای بهتر شدن خصوصیات قوس معرفی شده است. محققان در حال حاضر در تلاش برای بهبود بخشیدن به کنترلهای اتوماتیک، سنسورهای کنترل قوس و نفوذ و ... می‌باشند.

توضیح و تعریف فرایندها

در این فرایند از یک الکترود تنگستنی (یا آلیاژ تنگستن) مصرف نشدنی که در داخل مشعل قرار گرفته شده است، استفاده می‌گردد. از گاز محافظ که از سر نازل خارج می‌شود برای حفاظت از الکترود، حوضچه جوش مذاب و جلوگیری از تاثیر مخرب بعضی عناصر موجود در هوا استفاده می‌گردد. در اثر عبور جریان از گاز محافظ، یونیزه و رسانا شده و قوس الکتریکی ایجاد می‌گردد. قوس بین نوک الکترود و سطح قطعه کار ایجاد می‌گردد. فلز پایه بوسیله گرما ذوب شده و حوضچه مذاب در یک لحظه کوتاه ایجاد می‌گردد.



مشعل در راستای مسیر اتصال به حرکت درآمده و باعث ذوب لبه های اتصال به صورت مداوم می گردد. اگر از فلز پرکننده برای پر نمودن درز اتصال

استفاده شود به داخل حوضچه جوش اضافه می شود. برای انجام جوشکاری GTAW چهار جزء تشکیل دهنده زیر امری اساسی می باشند:

- ۱- منبع نیرو
- ۲- مشعل ۳- الکترود
- ۴- گاز محافظ

مزایای فرایند جوشکاری تیگ

- ۱- حاصل این فرایند، جوش با کیفیت بالا و بدون عیب می باشد.
- ۲- این فرایند بدون پاشش جرقه می باشد در صورتیکه فرایندهای دیگر با پاشش جرقه همراه است.
- ۳- در این فرایند قطعات را می توان با استفاده از سیم جوش و یا بدون آن جوشکاری نمود.
- ۴- این فرایند کنترل عالی در نفوذ جوش پاس ریشه را امکان پذیر می سازد.
- ۵- جوشکاری ورقهای نازک را می توان با سرعت بالا انجام داد.
- ۶- این فرایند اجازه کنترل دقیق بر روی شکل گرده جوش را می دهد.
- ۷- این فرایند می تواند برای جوشکاری اکثر فلزات و همچنین جوشکاری فلزات غیر مشابه استفاده شود.
- ۸- از این فرایند منبع گرما و افزودن فلز پر کننده بصورت مستقل کنترل می شود.
- ۹- این فرایند در همه حالات قابل اجرا می باشد.
- ۱۰- دود بسیار کمی از فرایند ایجاد می شود.

محدودیتهای فرایند تیگ :

موارد زیر برخی از محدودیتهای فرایند جوشکاری تیگ می باشد :

- ۱- نرخ رسوب در این فرایند کمتر از روشهای دیگر جوشکاری با الکترود مصرف شدنی است.
- ۲- این روش نیاز به مهارت بالای جوشکاری نسبت به فرایندهای دیگر دارد.
- ۳- این روش برای جوشکاری ورقهای ضخیم تر از ۱۰ میلیمتر مقرر نیست.
- ۴- در این روش محافظت مناسب از حوضچه مذاب جوش در محیطی که باد می وزد، مشکل است.



عيوب حاصل از فرایند :

- ۱- اگر الکترود با حوضچه تماس پیدا کند، باعث ایجاد عیب آخال تنگستنی می شود.
- ۲- اگر حفاظت مناسب از نوک فلز پر کننده توسط گاز محافظ صورت نگیرد باعث عیب آخال فلزی در جوش می شود.
- ۳- این فرایند به آلودگی و کشیف بودن فلز پایه و فلز پر کننده خلیلی حساس است.
- ۴- نشت آب از مشعلهای آب خنک باعث اکسید شدن و تخلخل در فلز جوش می شود.
- ۵- در این فرایند همانند فرایندهای دیگر، استفاده از جریان DC می تواند باعث ایجاد وزش قوس شود.

متغیرهای فرایند تیگ :

متغیرهای این روش عبارتند از : ولتاژ قوس (طول قوس)، شدت جریان، سرعت جوشکاری و گاز محافظ.

مقدار انرژی حرارتی تولید شده توسط قوس الکتریکی به ولتاژ و شدت جریان بستگی دارد. ($Q=I^2Rtk$) مقدار رسوب فلز جوش در واحد طول با سرعت جوشکاری نسبت عکس دارد. قوس الکتریکی با استفاده از گاز هلیوم نفوذ بیشتری نسبت به گاز آرگون ایجاد می نماید. (بخاطر ولتاژ یونیزاسیون بالاتر گاز هلیوم)

شدت جریان الکتریکی :

بطور کلی شدت جریان در قوس الکتریکی نفوذ جوش را کنترل می نماید. همچنین مقدار جریان بر روی ولتاژ قوس نیز تاثیر می گذارد. ولتاژ این فرایند می تواند با جریان مستقیم و جریان متناوب مورد استفاده قرار بگیرد. البته انتخاب نوع جریان به فلزی که جوشکاری می شود نیز بستگی دارد. جریان مستقیم با الکترود منفی برای نفوذ زیاد و سرعت جوشکاری بالا استفاده می شود. مخصوصا هنگامیکه از گاز هلیوم به عنوان گاز محافظ استفاده می شود. هلیوم گزینه مناسبی برای جوشکاری مکانیزه و جوشکاری فلزاتی که دارای قابلیت هدایت حرارتی بالایی هستند می باشد. جریان متناوب عمل تمیزکاری کاتدی را فراهم می کند. اگر اکسیدهای مقاوم و سخت بر روی فلزات مورد جوشکاری وجود داشته باشد توسط تمیزکاری کاتدی برداشته می شود و باعث ایجاد جوش سالم و مناسب می شود. در اینگونه موارد باید از گاز محافظ آرگون استفاده شود. زیرا گاز هلیوم باعث عمل تمیزکاری لایه های اکسیدی نمی شود. گاز آرگون گزینه مناسبی برای جوشکاری دستی با جریان مستقیم و جریان متناوب می باشد.

سومین گزینه در منبع نیرو برای جوشکاری استفاده از جریان مستقیم با الکترود مثبت می باشد. این قطبیت به ندرت استفاده می شود. زیر باعث گرمای بسیار زیادی در نوک الکترود می شود که ممکن است منجر به ذوب شدن آن گردد.

جزئیات بیشتر در مورد تاثیر قطبیت در بخش‌های بعدی توضیح داده می شود.



ولتاژ قوس:

مقدار ولتاژ بین الکترود تنگستنی و سطح کار، ولتاژ قوس نامیده می شود. ولتاژ قوس متغیری می باشد که تحت تاثیر موارد زیر می باشد :

۱- جریان قوس

۲- شکل و حالت نوک الکترود تنگستنی

۳- فاصله بین نوک الکترود و سطح کار

۴- نوع گاز محافظ

طول قوس در این فرایند بسیار مهم است زیرا بر روی پهنا و عرض حوضجه جوش تاثیر می گذارد. پهنا و عرض حوضجه جوش به طول قوس بستگی دارد به همین خاطر در بیشتر موارد طول قوس مورد نظر باید کوتاهترین حد ممکن باشد. البته اگر طول قوس بسیار کوتاه باشد احتمال برخورد الکترود و سیم جوش با هم و یا با حوضچه مذاب وجود دارد. یک مورد استثنای وجود دارد و آن در جوشکاری مکانیزه با استفاده از گاز هلیوم و جریان DCEN و شدت جریان زیاد امکان فرو بردن الکترود در مذاب وجود مخفی شدن آن جهت تولید نفوذ عمیق امکان پذیر می باشد. اما باید بصورت جوشی با عرض باریک و سرعت زیاد انجام شود که این تکنیک قوس مخفی نامیده می شود. وقتی که از ولتاژ قوس برای کنترل طول قوس در کاربردهای حساس استفاده می شود باید به متغیرهای دیگر که بر روی ولتاژ اثر می گذارند توجه داشته باشیم. در راس همه عیوب، آخالهای توسط الکترود و گاز محافظ، تغذیه نامناسب سیم جوش و تغییر دمای الکترود و فرسایش و سائیدگی الکترود قرار دارد.

سرعت پیشروی:

سرعت پیشروی بر روی نفوذ و عرض گرده جوش در جوشکاری تیگ تاثیر می گذارد. اگرچه تاثیر آن بیشتر بر روی پهنا و عرض جوش دیده می شود تا در نفوذ جوش. شرعت پیشروی بخاطر تاثیراتی که بر قیمت و هزینه دارد بیشتر مورد اهمیت می باشد.

در بعضی موارد و کاربردها، سرعت پیشروی به عنوان یک هدف با متغیرهای انتخاب شده دیگر، برای بدست آوردن ظاهر جوش مورد نظر در همان سرعت تعريف شده است. در موارد دیگر پیشروی ممکن است یک متغیر وابسته باشد که برای بدست آوردن کیفیت جوش و تناسب مورد نیاز تحت بهترین حالت ممکن با دیگر متغیرها انتخاب شود. صرف نظر از موارد دیگر هنگامیکه دیگر متغیرها نظیر جریان یا ولتاژ برای کنترل جوش تغییر می کند سرعت پیشروی عموما در جوشکاریهای مکانیزه ثابت است.

تغذیه سیم جوش:

در جوشکاری دستی، نحوه اضافه کردن فلز پر کننده به حوضچه مذاب بر تعداد پاسهای مورد نیاز و ظاهر تمام شده جوش تاثیر می گذارد. در ماشینها و دستگاههای اتوماتیک سرعت تغذیه سیم، مقدار رسوب فلز جوش را به ازای طول جوش تعیین می کند. کم کردن سرعت تغذیه سیم مقدار نفوذ را بالا می برد و حد فاصل مهره ها را پهن و مسطح می کند. تغذیه کردن بسیار کند و آرام سیم جوش می تواند باعث ایجاد خوردگی کناره



جوش (Under Cut) ترک در خط مرکزی جوش و عدم پر شدن اتصال می شود. بالا بودن سرعت تغذیه سیم، نفوذ را کم نموده و گرده جوش را محدب می کند.

تجهیزات مورد نیاز:

تجهیزات مورد نیاز GTAW شامل منبع نیرو، مشعل، الکترود و گاز محافظ می باشد. سیستم مکانیزه ممکن است دارای کنترل های ولتاژ قوس، نوسان دهنده عرضی قوس و سیستم تغذیه سیم باشد.

مشعلهای جوشکاری:

مشعل های تیگ، الکترود تنگستنی را که رسانای جریان الکتریکی به قوس است را در خود نگه می دارد همچنین عامل رساندن گاز محافظ به منطقه قوس و حوضچه مذاب می باشد. مشعل ها با توجه به ظرفیت حمل حداکثر جریان جوشکاری بدون گرم شدن زیاد سنجیده می شوند و تقسیم بندی ظرفیت حمل جریان مشعل ها در جدول آمده است.

بیشتر مشعل ها با توجه به تطابق آنها با درجه و سایز الکترود در مدل ها و اندازه و سایز مختلفی طراحی شده است. بیشتر مشعلهایی که کاربرد دستی دارند دارای زاویه سر مشعل ۱۲۰ درجه (زاویه بین الکترود و دسته مشعل) می باشند. همچنین مشعل هایی با زاویه سر قابل تنظیم و مشعلهای مستقیم (مدادی) و با زاویه سر ۹۰ درجه نیز وجود دارند.

اغلب مشعلهای تیگ دستی دارای کلید یا شیر خروجی گاز بر روی دسته مشعل بوده و برای کنترل جریان الکتریکی و جریان گاز محافظ بکار می روند. مشعلهایی که برای جوشکاری تیگ ماشینی یا اتوماتیک هستند معمولاً بر روی دستگاه یا ربات نصب می شوند و در مسیر اتصال به مشعل حرکت طولی و عرضی می دهند و در بعضی موارد فاصله مشعل با سطح کار را نیز تغییر می دهند.

مشعلهای با گاز خنک شونده (هوا خنک) :

حرارت تولید شده در مشعل در هنگام جوشکاری توسط سیستمهای آب خنک یا هوا خنک دفع می شود. در این مشعلهای هواخنک عمل خنک شدن توسط گاز محافظ خنکی که از میان مشعل عبور می نماید انجام می شود. ظرفیت حمل بار الکتریکی مشعلهای گاز خنک پایین بوده و حداکثر تا ۲۰۰ آمپر جریان مورد استفاده قرار می گیرند.

مشعلهای آب خنک :

مشعلهای آب خنک توسط جریان آبی که از داخل سر مشعل جریان دارد خنک می شوند. آب خنک کننده از میان شیلنگ ورودی وارد مشعل می شود و در میان مشعل به گردش در می آید و از شیلنگ خروجی خارج می شود. کابل جریان الکتریکی از منبع نیرو تا مشعل معمولاً از میان شیلنگ خروجی آب خنک کننده می گذرد. مشعلهای آب خنک برای استفاده با جریان جوشکاری بالاتری نسبت به مشعلهای هوا خنک و در یک سیکل کاری مداوم طراحی شده اند.



بطور معمول می توان از شدت جریانی تا ۵۰۰ آمپر استفاده نمود هرچند در بعضی مشعلها تا ۱۰۰۰ آمپر ظرفیت حمل بار وجود دارد. در بیشتر جوشکاریهای ماشینی و اتوماتیک از مشعلهای آب خنک استفاده می گردد. مشعلهای آب خنک گرمای خود را به آبی می دهند که از میان آنها جریان دارد و خنک می شوند.

آب در یک سیستم بسته که شامل پمپ و یک رادیاتور خنک کننده و مخزن می باشد جریان دارد و گرمای جذب شده از مشعل را به محیط منتقل می نماید. ظرفیت این سیستم تا ۵۰ گالن می باشد. با اضافه کردن ضدیخ می توان از یخ زدگی و خوردگی سیستم جلوگیری نمود. ضد یخ عمل روغنکاری پمپ را نیز فراهم می آورد.

قطعات مشعل :

الکترود گیر (Collet) :

الکترود تنگستنی توسط الکترود گیر در مشعل نگه داشته می شود. قطر الکترود گیر باید با قطر الکترود مصرفی برابر باشد. جنس این گیره ها معمولاً از مس می باشد. وقتی که دنباله (Cap) مشعل در جای خود محکم می شود بر روی الکترود گیر فشار وارد نموده و الکترود را محکم نگه خواهد داشت. به منظور انتقال مناسب جریان الکتریکی و خنک شدن الکترود تنگستنی، اتصال خوب بین الکترود و قطر خارجی و داخل الکترود گیر ضروری است.

نازل گاز :

گاز محافظ توسط نازل که بر روی مشعل بسته می شود بر روی منطقه جوش متمرکز می شود. نازل گاز از مواد مختلف ضد حرارت، در شکلهای مختلف، قطر و طولهای مختلف ساخته می شود. نازلها به مشعل پیچیده شده یا به روش اصطکاکی جا زده می شود.

جنس مواد نازلها :

نازلها از سرامیک، فلز، سرامیک با روکش فلزی و کوارتز ممکن است ساخته شوند. نازلها سرامیکی ارزانترین و پرکاربردترین نازلها هستند. اما شکننده بوده و اغلب بعد از مدتی کارکردن، باید تعویض شوند. نازلها کوارتزی شفاف و شیشه ای بوده و اجازه دید بهتری از قوس و حوضچه مذاب را دهند. اگرچه بخار فلزات که از حوضچه جوش بلند می شود می تواند باعث مات شدن نازل شود. نازلها کوارتزی نیز بسیار شکننده می باشند.

نازلهای آب خنک فلزی طول عمر بیشتری دارند و بیشتر برای جوشکاری ماشینی و اتوماتیک و جاییکه جریان جوشکاری از ۲۵۰ آمپر تجاوز می کند، استفاده می شود. نازلها سرامیکی که دارای یک حلقه آلومینیومیدر انتهای سطح بیرونی می باشند حرارت را سریعتر به محیط منتقل نموده و نسبت به نازلها سرامیکی معمولی دارای طول عمر بیشتری می باشند. قطر نازل با توجه به حجم گاز محافظ و پوشش گازی نیاز به انتخاب می شود.

اگر مقدار جریان نسبت به قطر نازل مصرفی بیشتر باشد باعث اغتشاش و تلاطم در گاز خروجی شده و راندمان محافظت کم می شود. مقدار جریان گاز بالا بدون اغتشاش و تلاطم به نازل با قطر بزرگتری نیاز دارد. مقدار گاز خروجی زیاد برآ شدت جریان های بالا و وضعیتهای غیر از حالت تحت ضروری

می باشد. انتخاب سایز و اندازه نازل، به قطر الکترود، شکل طراحی اتصال، جنس فلز پایه، نوع گاز مصرفی و آمپر مصرفی بستگی دارد. استفاده از نازل کوچکتر برای اتصالات شیار باریک دید بهتری از حوضچه را مهیا می کند. اگر چه استفاده از نازلهای خیلی کوچک ممکن است باعث تلاطم و آشفتگی و فشار گاز خروجی شود و همچنین استفاده از نازلهای خیلی کوچک در اثر حرارت قوس الکتریکی می تواند باعث ذوب و خوردگی لبه نازل شود. نازلهای بزرگ حفاظت و پوشش گاز محافظه بیشتری را نتیجه می دهد. مخصوصا برای جوشکاری فلزات فعال نظیر تیتانیوم بایستی از نازلهای بزرتر استفاده شود.




نازلها از نظر طول به شکل هندسی اتصال جوش و فاصله مورد نیاز بین نازل و جوش بستگی داشته و در اندازه های مختلفی در دسترس می باشد. نازلهای بلندتر عموما جریان گاز محافظه خروجی بهتری بدون تلاطم و مرکز ایجاد می کنند. اکثر نازلهای گاز به شکل استوانه ای بوده و در بعضی از نازلهای در مقطع انتهایی بصورت مخروطی می باشد. برای به حداقل رساندن آشفتگی و تلاطم گاز محافظه نازلهایی که در قسمت میانی بصورت کروی می باشد، وجود دارد. همچنین نازلهایی وجود دارد که دهانه انتهایی آن بصورت صاف و کشیده بوده که برای جوشکاری تیتانیوم مناسب می باشد.

الکتروودها :

در فرایند GTAW واژه تنگستن دلالت بر عنصر خالص تنگستن و انواع آلیاژهای آن که به عنوان الکترود مورد مصرف قرار می گیرد دارد. از آنجا که این نوع الکتروودها در روند کار ذوب نمی شوند یا انتقال پیدا نمی کنند چنانچه فرایند به نحو خوبی اجرا شود، الکترود در طول کار مصرف نمی شود. در سایر فرایندهای جوشکاری مانند SMAW,GMAW,SAW الکترود فلز پرکننده محسوب می شود.

وظیفه الکترود تنگستنی تامین گرمای مورد نیاز جوشکاری به عنوان یکی از پایانه های الکتریکی قوس است. نقطه ذوب تنگستن ۶۱۷۰ درجه فارنهایت یا ۳۴۱۰ درجه سلسیوس می باشد. با رسیدن به این درجه حرارت بالا تنگستن حالت ترمیونیک (یون حرارتی) پیدا کرده و تبدیل به منبع غنی الکترون می شود. مقاومت حرارتی عامل بالا رفتن دما تا این حد است. نوک الکترود سریعا ذوب می شود.

در واقع نوک الکترود از بخشی که بین الکترود و قسمت بیرونی و خنک الکترود گیر قرار دارد خنک تر می باشد.

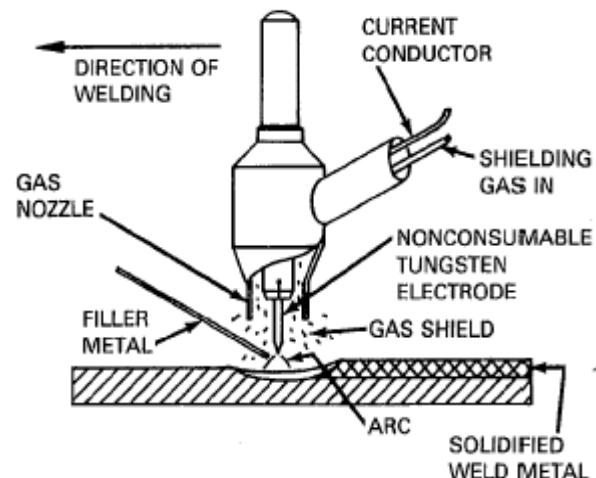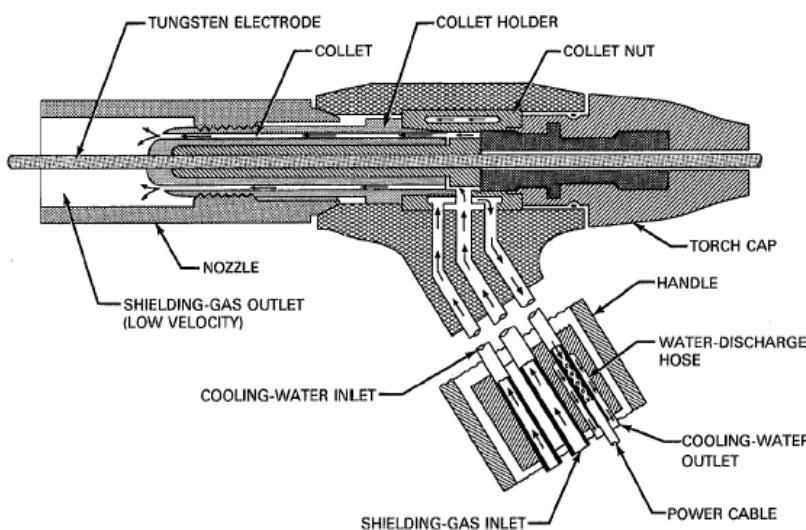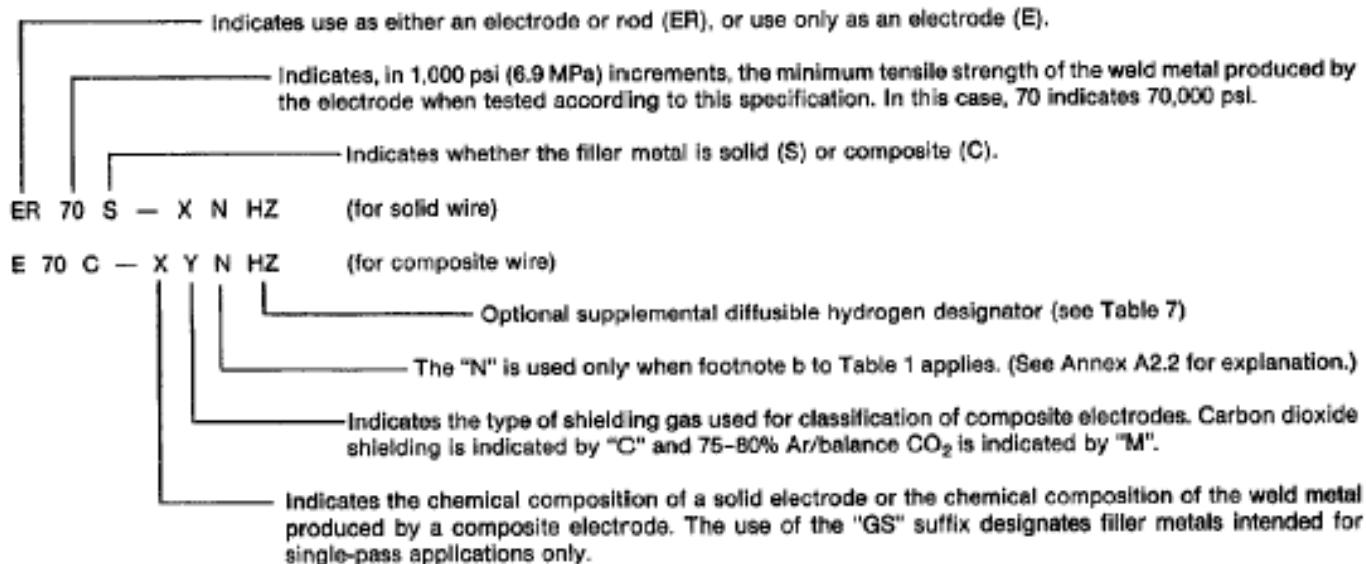

Recommended Tungsten Electrodes^a and Gas Cups for Various Welding Currents

Electrode Diameter in. mm	Use Gas Cup I.D. in.	Direct Current, A		Alternating Current, A	
		Straight Polarity ^b DCEN	Reverse Polarity ^b DCEP	Unbalanced Wave ^c	Balanced Wave ^c
0.010	0.25	1/4	up to 15	up to 15	up to 15
0.020	0.50	1/4	5-20	5-15	10-20
0.040	1.00	3/8	15-80	10-80	20-30
1/16	1.6	3/8	70-150	10-20	50-100
3/32	2.4	1/2	150-250	15-30	60-130
1/8	3.2	1/2	250-400	25-40	150-210
5/32	4.0	1/2	400-600	40-55	200-275
3/16	4.8	5/8	500-750	55-80	250-350
1/4	6.4	3/4	750-1100	80-125	325-450

a. All values are based on the use of argon as the shielding gas.

b. Use EWTh-2 electrodes.

c. Use EWP electrodes.

Color Code and Alloying Elements for Various Tungsten Electrode Alloys

AWS Classification	Color ^a	Alloying Element	Alloying Oxide	Nominal Weight of Alloying Oxide Percent
EWP	Green	—	—	—
EWCe-2	Orange	Cerium	CeO ₂	2
EWLa-1	Black	Lanthanum	La ₂ O ₃	1
EWTh-1	Yellow	Thorium	ThO ₂	1
EWTh-2	Red	Thorium	ThO ₂	2
EWZr-1	Brown	Zirconium	ZrO ₂	.25
EWG	Gray	Not Specified ^b	—	—

a. Color may be applied in the form of bands, dots, etc., at any point on the surface of the electrode.

b. Manufacturer must identify the type and nominal content of the rare earth oxide addition.

سایز الکترودها و ظرفیت جریان :

سایز و محدوده جریان الکترودهای تنگستن و تنگستن توریم دار (توریم یک عنصر رادیواکتیو و نرم چکش خوار است) و قطرهای پیشنهادی برای سربوریهای گاز محافظ را در جدول صفحه پیشین مشاهده نمودید. این جدول راهنمای مفیدی در کاربردهای خاص شامل سطوح جریانی متفاوت و انواع منابع تغذیه می باشد.

استفاده از جریانهای قویتر از آنچه در مورد سایز الکترود و شکل نوک الکترود توصیه شده است باعث فرسایش و ذوب شدن تنگستن می شود. ممکن است ذرات تنگستن به داخل حوضچه مذاب افتاده و باعث بروز نقص در کار شوند. استفاده از جریانهای بسیار ضعیف نیز سبب ناپایداری قوس می شود. لازم است برای جریان مستقیم الکترود مثبت (DCEP) از الکترودهای قطورتری استفاده شود تا سطح جریان مورد مصرف را پوشش دهد. چراکه نوک الکترود نه تنها بخاطر تبخیر الکترونها خنک نمی شود بلکه به خاطر ضربات الکترون ها گرم نیز خواهد شد. بطور کلی مقدار جریانی که الکترود مثبت



می تواند تحمل نماید تنها ۱۰٪ مقدار جریانی است که الکترود منفی با آن کار می کند. هنگام استفاده از جریان متناوب، نوک الکترود در سیکلهاي منفی الکترود، خنک و در سیکلهاي مشبت الکترود گرم می شود. لذا مقدار جریانی که یک الکترود در جریان AC می تواند انتقال دهد بین حالت الکترود DCEN و DCEP قرار دارد. بطور کلی جریان DCEP تا ۵۰٪ کمتر از مقدار جریان الکترود منفی DCEN است.

الکترودهای گروه EWP

الکترود خالص تنگستن EWP شامل حداقل ۹۹/۵٪ تنگستن و بدون هیچگونه آلیاژ افزودنی می باشد. ظرفیت انتقال جریان الکترود تنگستن خالص کمتر از الکترودهای آلیاژدار می باشد. از الکترودهای تنگستنی خالص بیشتر برای جوشکاری آلیاژهای منیزیم و آلومینیوم با جریان متناوب AC استفاده می شود. نوک اینگونه الکترودها صاف و تمیز و گرد است و موجب ایجاد قوسی پایدار می شود. از آنها می توان با جریان مستقیم DC نیز استفاده نمود. اما خصوصیات شروع برقراری و پایداری قوس در این حالت بخوبی الکترودهای توریم دار یا سریم دار و یا لانتان دار نخواهد بود.

الکترودهای گروه EWTh

گسیل یون حرارتی (ترمویونیک) در تنگستن پس از آلیاژ شدن با مقداری اکسیدهای فلزی که نقش چندانی در کار ندارند، بهبود می یابد. بنابراین الکترودها بدون بروز هرگونه نقصی می توانند سطوح جریان بالاتر را نیز کنترل نمایند. جهت جلوگیری از بروز اشتباه در شناسایی این الکترودها و سایر اکترودهای تنگستنی، آنها دارای کد بندي رنگی هستند (جدول ۳).

دو نوع الکترود تنگستن توریم دار در بازار موجود است. الکترودهای EWTh-1 و EWTh-2 این الکترودها شامل ۱ و ۲ درصد اکسید توریم، (تریا ThO_2) هستند که به نسبت مساوی در تمام طول الکترود پراکنده شده اند. الکترودهای توریم دار تنگستن در بسیاری جهات از الکترودهای تنگستن خالص بهتر هستند. ظرفیت انتقال جریان تریا (ThO_2) ۲۰٪ بالاتر، طول عمر آنها بیشتر و مقاومت در برابر جذب آلودگی و ناخالصی ها در آنها بیشتر و مقاومت در برابر جذب آلودگی و ناخالصی ها در آنها قویتر می باشد. در این نوع الکترودها، استارت قوس راحت تر است و قوس حاصله، از قوس الکترودهای تنگستنی خالص یا زیرکنیوم دار پایدار تر و استوار تر است. الکترودهای EWTh-1,2 برای کاربردهای DCEN طراحی شده اند. در طول جوشکاری، نوک این الکترودها تیز باقی می ماند که این حالت مخصوصا برای جوشکاری فولاد ایده آل است. معمولا از آنها در جریان متناوب استفاده نمی شود چراکه حفظ گردی نوک الکترودها که یکی از ضروریات جوشکاری با جریان AC است بدون ایجاد شکاف روی الکترود ممکن نیست. توریم یک ماده رادیواکتیو بسیار ضعیف است. مقدار رادیواکتیو موجود در این ماده خطری برای سلامتی انسان ندارد. اما چنانچه جوشکاری در محیطی بسته و برای مدت زمانی طولانی انجام شود باید اقدامات پیشگیرانه مانند تهویه هوا درنظر گرفته شود. گروه EWTh-3 گروه منسخ شده الکترودهای تنگستن می باشد. این الکترودها دارای قطعات طولی یا محوری شامل ۱۰٪ تا ۲۰٪ اکسید توریم می باشد. مقدار متوسط اکسید توریم موجود در این الکترودها ۳۵٪ تا ۵۵٪ درصد است. با پیشرفت هایی که در زمینه پودرهای آهنی و صنایع متالورژیکی صورت گرفت این نسل از الکترود منسخ شده و دیگر کاربرد خاصی در صنعت ندارد.



الکترودهای گروه EWCe

الکترودهای سریم دار اولین بار در اویل دهه ۱۹۲۰ به بازار امریکا معرفی و به عنوان جایگزینی مناسب برای الکترودهای توریم دار مطرح شدند. سریم برخلاف توریم، عنصر رادیواکتیو نمی باشد. الکترودهای تنگستنی گروه EWCe-2 شامل ۲٪ اکسید سریم (CeO_2) هستند. در مقایسه با الکترودهای تنگستنی خالص، سرعت تبخیر و مصرف این نوع الکترودها کاسته شده است. این مزیتها در اکسید سریم با افزایش مقدار سریما بهبود می یابند. الکترودهای گروه EWCe-2 با هر دو نوع جریان مستقیم و متناوب عملکرد خوبی دارند.

الکترودهای گروه EWLa

الکترودهای این گروه تقریبا همزمان با الکترودهای سریم دار و با دلیل مشابه، یعنی نداشتن عناصر رادیواکتیو وارد بازار شدند. این الکترودها شامل ۱٪ اکسید لانتانیوم (La_2O_3) هستند. مزیتها و خصوصیات اجرایی این الکترودها بسیار شبیه به الکترودهای تنگستنی سریم دار (گروه EWCe) هستند.

الکترودهای گروه EWZr

همانطور که در جدول مشاهده نمودید الکترودهای زیرکونیوم دار تنگستنی شامل مقدار کمی اکسید زیرکونیوم (ZrO_2) هستند. این نوع الکتروده دارای خصوصیات اجرایی بین خصوصیات الکترودهای تنگستنی خالص و توریم دار هستند. الکترودهای EWZr، الکترودهای منتخب برای جوشکاری با جریان AC می باشند. این نوع الکترود خصوصیت مطلوب استواری قوس و انتهای گرد الکترودهای تنگستنی خالص و ظرفیت جریان و شروع قوس مناسب الکترودهای تنگستنی توریم دار را یکجا دارد.

این الکترودها نسبت به الکترودهای تنگستنی خالص، در مقابل آلودگی و جذب ناخالصیها مقاوم تر هستند و در جوشکاری با کیفیت رادیوگرافیکی که آلوگی تنگستن جوش باید به حداقل میزان ممکن رسانده شود، بسیار مناسب می باشند.

الکترودهای گروه EWG

الکترودهای گروه EWG شامل الکترودهای آلیاژی است که در زمرة گروههای قبلی قرار نمی گیرد. این الکترودها شامل مقادیری نامعین از اکسیدها یا ترکیبات اکسیدی نامعین می باشند. هدف از افزودن این اکسیدها، تاثیر گذاری روی طبیعت یا خصوصیات قوس، مطابق آنچه کارخانه سازنده تعریف نموده است می باشد. سازنده باید ماده یا مواد افزوده و کمیتهای اسمی اضافه شده را مشخص کند. اکنون انواع زیادی از این نوع الکترودها بصورت تجاری در بازار موجود یا در حال پیشرفت و بهبود کیفیت می باشند. این الکترود شامل مقادیری اکسید توریم یا اکسید منیزم می باشند. این گروه الکترودهای سریم دار یا لانتان دار، دارای مقادیری اکسیدهای متفرقه نیز می باشند.



شکل نوک الکترود

یکی از متغیرهای مهم فرایند GTAW، شکل نوک الکترود تنگستنی می‌باشد. از الکترود تنگستن با شکلهای نوک متفاوت می‌توان استفاده نمود. در جوشکاری با جریان AC نوک الکترودهای تنگستن خالص یا زیرکونیوم دار، گرد می‌شود. در جوشکاری با جریان DC معمولاً الکترودهای تنگستنی لانتان دار سریم دار یا توریم دار مورد مصرف قرار می‌گیرند. نوک اینوگنه الکترودها تخت می‌باشد.

اشکال هندسی گوناگون نوک الکترودها روی شکل و سایز درز جوش تاثیر می‌گذارد. بطور کلی هرچه زاویه آنها بزرگتر شود نفوذ افزایش و عرض درز جوش کاهش می‌یابد. اگرچه ممکن است الکترودهای نازکتر با نوک مربعی در جوشکاری DCEN مورد استفاده قرار گیرند ولی الکترودهایی که نوک مخروطی دارند خصوصیات اجرایی بهتری از خود نشان می‌دهند. صرفنظر از شکل نوک الکترود، مهم است که طرح الکترود نیز با فرایند مورد استفاده سازگار باشد. تغییر در شکل الکترود می‌تواند اثرات مهمی روی شکل و سایز درز جوش داشته باشد. لذا طرح نوک الکترود یک متغیر مهم جوشکاری است که باید در روند گسترش و پیشرفت فرایندهای جوشکاری مدنظر بوده و مورد مطالعه قرار بگیرد. نوک الکترودهای تنگستنی اکثراً به گرد نمودن سنباده زنی یا واکنش‌های شیمیایی مهیا کار می‌شود که معمولاً در تمام الکترودها یک نوک تیز و مخروطی ایجاد می‌گردد.

گرد نمودن (Balling) نوک الکترود

برای جوشکاری با جریان AC که معمولاً با الکترودهای تنگستن خالص یا زیرکونیوم دار انجام می‌شود، گرد بودن نوک الکترود برای کار مناسب می‌باشد. قبل از استفاده در جوشکاری نوک الکترود می‌تواند توسط ضربه زدن روی یک بلوك مسی که با آب خنک می‌شود و یا سایر موادی که مناسب جوشکاری AC یا DCEP هستند، گرد شود. جریان قوس به قدری افزایش می‌یابد که نوک الکترود از شدت داغی سفید می‌شود؛ تنگستن ذوب می‌شود و قطرات کروی کوچک روی انتهای الکترود تنگستن باقی می‌گذارد. سایز این قطرات نباید از $\frac{1}{2}$ برابر قطر الکترود تجاوز کند و گرنه هنگامیکه ذوب شوند روی سطح کار سقوط می‌کنند.

سباده زنی (Grinding)

برای ایجاد پایداری بهینه در قوس، سنباده زنی الکترود تنگستن باید در حالتی که محور الکترود بر محور چرخ سنباده عمود است انجام شود. در طول سنباده زنی ممکن است آلودگی یا اجسام خارج روی نوک سنباده بنشینند. لذا برای زدودن این آلودگی‌ها، باید مقداری سنباده نگه داشته شود. جهت بیرون راندن گرد و غبار سنباده که هنگام سنباده زنی الکترودهای تنگستن لانتان دار در فضای کار منتشر می‌شوند، باید یک هود در محل نصب شود. الکترودهای تنگستن لانتان دار، سریم دار و تریم دار به سهولت الکترودهای تنگستن خالص یا زیرکونیم دار، گرد نمی‌شوند. اگر از این الکترودها در جریان AC استفاده شود، اغلب ترک می‌خورند.



تغییر شکل نوک الکترود توسط واکنش های شیمیایی

تیز کردن نوک الکترود به طریقه شیمیایی بدین گونه صورت می گیرد؛ قسمت انتهایی الکترود که از شدت حرارت سرخ شده است را در یک مخزن نیترات سدیم غوطه ور می کنیم. فعل و انفعالات شیمیایی بین تنگستان داغ و نیترات سدیم سبب می شود که دور و نوک الکترود بطور یکنواخت یک شکل خورده شود. تکرار این کار سبب ایجاد نوکی تیز در الکترود است.

آلودگی الکترود

آلودگی در الکترود تنگستان بیشتر وقتی صورت می گیرد که جوشکار تصادفاً تنگستان را وارد حوضچه جوش مذاب نماید یا الکترود تنگستان به سیم جوش اتصال پیدا کند. گاز محافظ نامناسب، جریان گاز ناکافی در طول جوشکاری یا بعد از خاموش شدن قوس نیز می تواند سبب اکسید شدن الکترود تنگستانی گردد.

آلودگی در الکترود تنگستان بیشتر وقتی صورت می گیرد که جوشکار تصادفاً تنگستان را وارد حوضچه جوش مذاب نماید یا الکترود تنگستان به سیم جوش اتصال پیدا کند. گاز محافظ نامناسب جریان گاز ناکافی در طول جوشکاری یا بعد از خاموش شدن قوس نیز می تواند سبب اکسید شدن الکترود تنگستانی گردد.

سایر منابع آلودگی شامل بخارات فلزی حاصل از قوس، پاشش جرقه و فوران حوضچه جوش به علت تجمع گاز و تبخیر ناخالصی های سطح کار می باشد. اگر انتهای الکترود دارای آلودگی و ناخالصی باشد، روی خصوصیات قوس تاثیرات منفی خواهد گذاشت و ممکن است شاهد آلودگی جوش با تنگستان باشیم. اگر این اتفاق افتاد روند جوشکاری را باید متوقف نمود و تا رسیدن به شکل مناسب سنباده زد.

تغذیه کننده (فیدر) سیم جوش

از تغذیه کننده های سیم جوش برای اضافه کردن سیم جوش در طول جوشکاری های ماشینی و اتوماتیک استفاده می شود. هم سیم هایی با درجه حرارت اتاق (سرد) و هم سیم هایی از قبیل گرم شده (داغ) می توانند در حوضچه مذاب جوش تغذیه شوند. سیم سرد در لبه جلویی و سیم داغ در لبه پشتی حوضچه مذاب تغذیه می شوند.

الکترودهای تنگستان

اندازه های استاندارد تنگستان در مقیاس میلیمتر (mm):

قطر اسمی: $0.05 - 0.1 - 0.16 - 0.24 - 0.32 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 - 1.2 - 1.6 - 2 - 2.4 - 3 - 4 - 6 - 8$

طول: $50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175$



Tungsten electrodes, composition, codes, colour marking to DIN EN 26848 and references for use

code	composition				colour
	oxide additives		contamination	tungsten	
	filler metal in % by wt	additive	% by wt	% by wt	
WP	-	-	≤ 0,20	99,8	green
WT 4 ¹⁾	0,35 ... 0,55	ThO ₂	≤ 0,20	remainder	light blue
WT 10	0,80 ... 1,20	ThO ₂	≤ 0,20	remainder	yellow
WT 20	1,70 ... 2,20	ThO ₂	≤ 0,20	remainder	red
WT 30	2,80 ... 3,20	ThO ₂	≤ 0,20	remainder	purple
WT 40	3,80 ... 4,20	ThO ₂	≤ 0,20	remainder	orange
WZ 3 ¹⁾	0,15 ... 0,50	ZrO ₂	≤ 0,20	remainder	brown
WZ 8	0,70 ... 0,90	ZrO ₂	≤ 0,20	remainder	white
WL 10	0,90 ... 1,20	La ₂ O ₃	≤ 0,20	remainder	black
WC 20	1,80 ... 2,20	CeO ₂	≤ 0,20	remainder	grey
WL 20 ²⁾	1,80 ... 2,20	La ₂ O ₃	≤ 0,20	remainder	dark blue
WS 2 ²⁾	mixed oxides				turquoise

1) not business standard
2) at present not standardised

الكتروودهای تنگستن خالص (W)

مزایا: کم هزینه و ثبات قوس خوب با استفاده از جریان متناوب فیلتر نشده

معایب: خاصیت اشتعال ضعیف، عمر کم، کم ظرفیت برای حمل جریان الکتریسیته

الكتروود تنگستن توریم دار (WT)

مزایا: عمر مصرف خوب، مناسب برای شدت جریان بالا، خاصیت اشتعال خوب

معایب: پر هزینه و ثبات قوس ضعیف در صورت استفاده از جریان متناوب فیلتر شده

خطاهای ناشی از آخالهای تنگستنی در جوش :

در محیط جوش ناخالصی تنگستنی اثر مشابهی چون شیارهای تیز دارد در صورتیکه در سطح جوش قرار بگیرند باعث خوردگی و پیشرفت آن خواهد شد.

تماس الکتروود تنگستن داغ با حوضچه جوش


تماس الکتروود تنگستن داغ با سیم جوش

جریان بیش از حد الکتروود تنگستن در جریان مستقیم الکتروود منفی DCSP

جریان بیش از حد الکتروود تنگستن در جریان مستقیم با قطبیت معکوس DCRP

فصل ششم

جوش کاری میگ ، مگ

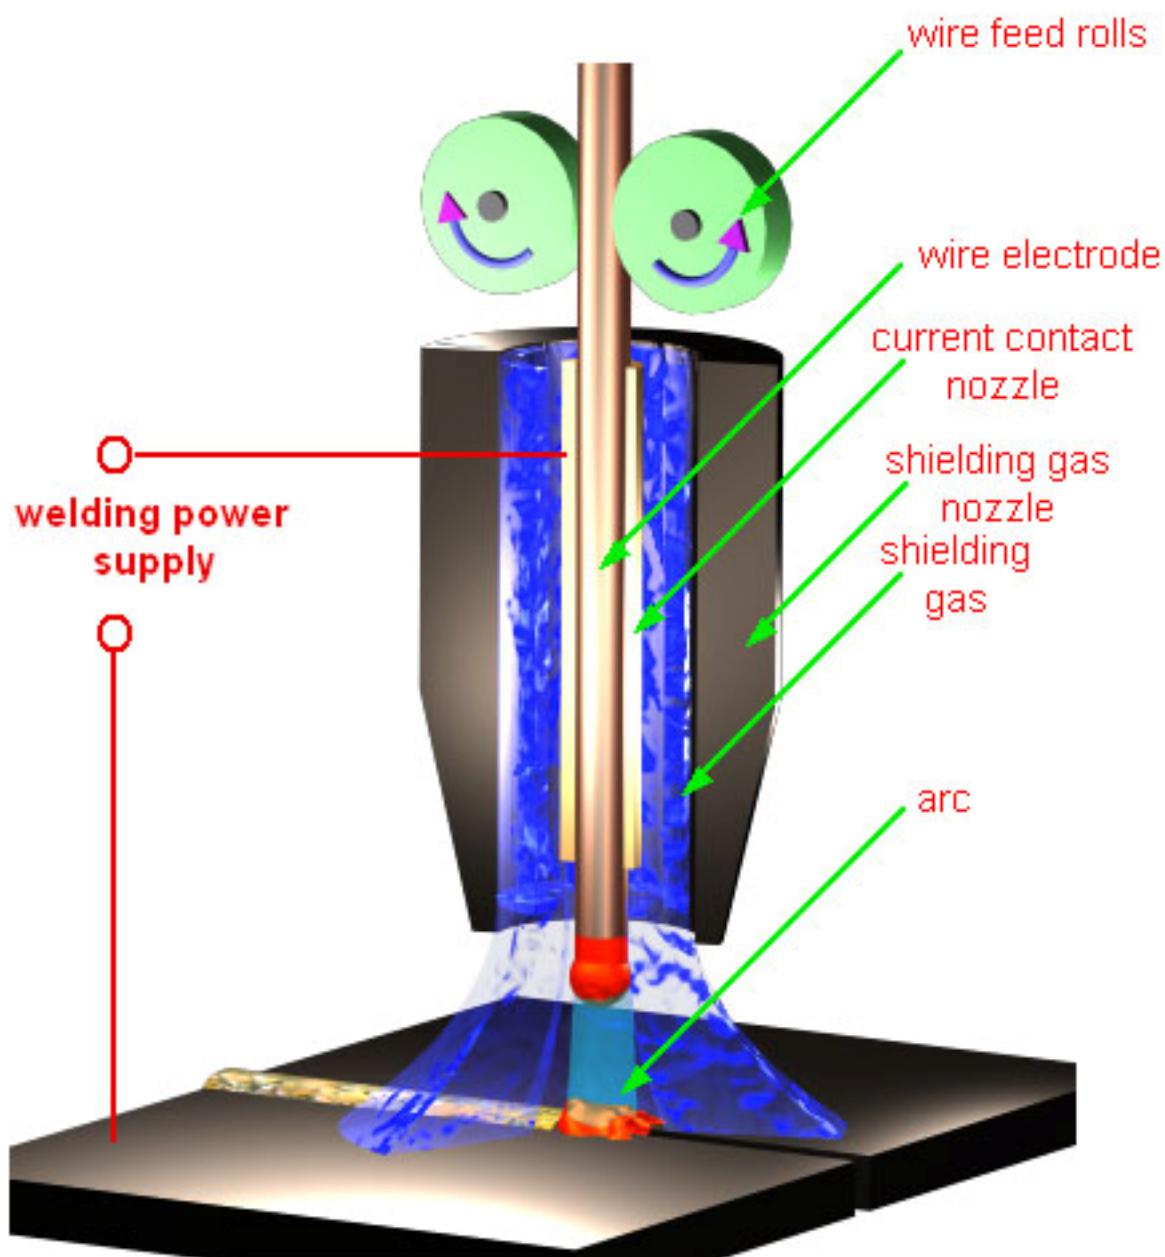MIG/MAG welding



جوشکاری میگ ، مگ

GMAW : Gas metal Arc welding

MIG : metal Inert Gas

MAG : metal Active Gas

مقدمه :

در شروع دهه هشتاد (۱۹۸۰ - ۱۹۷۰ میلادی) توسعه و پیشرفت‌های چشمگیری در تکنولوژی جوش کاری و برش کاری رخ داد. فرایندهای جوش کاری میگ ، مگ بصورت جدی پایه ریزی شد و جایگزین جوش کاری با الکترود دستی گردید.

با یک نگاه به فرایندهای جوش کاری معمول نظیر جوشکاری زیر پودری ، جوشکاری با قوس الکتریکی دستی و جوشکاری میگ ، مگ براحتی می توان دریافت که از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی کاهش چشمگیری در استفاده از جوش کاری قوسی با الکترود دستی افزایش در استفاده از جوش کاری قوسی با گاز محافظه میگ ، مگ در سراسر دنیا بوجود آمده است.

هم اکنون جوش کاری میگ ، مگ بیشترین کاربرد را در اروپای غربی ، ژاپن و ایالات متحده آمریکا دارد. استفاده از این فرایند در آینده نیز توسعه و پیشرفت خواهد داشت.

تحقیقات در زمینه این فرایند ، منجر به ابداع روش جوش کاری با نرخ رسوب بالا با نام (Flux cored Arc welding) FCAW ، TIME جوش کاری قوسی با گاز محافظه و الکترود مصرف شدنی GMAW جوش کاری قوسی با گاز محافظه و الکترود مصرف شدنی اغلب به نام جوش کاری میگ ، مگ معروف است. در این فرایند ، حرارت لازم برای ذوب فلز پایه و الکترود از طریق تشکیل قوس الکتریکی بین آنها تأمین می گردد. الکترود در این فرایند سیمی است که بصورت دائم و با یک سرعت معین به حوضچه جوش تعذیه می گردد و بعنوان فلز پر کننده مصرف می گردد. قوس الکتریکی حوضچه جوش و مناطق حرارت دیده اطراف توسط یک گاز محافظه یا مخلوطی از گازها که از سر مشعل خارج می شود محافظت می گردد. گاز محافظه باید به طور کامل فلز جوش را محافظت نماید. ورود هوا می تواند باعث آلودگی فلز جوش شود.

مزیت فرایند میگ ، مگ :

مزیت اصلی این فرایند نسبت به جوش کاری قوس الکتریکی دستی ، سرعت بیشتر و نرخ رسوب بالاتر می باشد که اساساً مربوط به پارامترهای زیر می باشد :



الف) تغذیه سیم بطور مداوم است. بطوری که نیاز به وقف جوش کاری جهت تعویض الکترود نمی باشد. در صورتی که جوش کاری با الکترود دستی نیاز به توقف برای تعویض الکترود می باشد.

ب) در این فرایند نیاز به برطرف کردن سرباره از سطح جوش نمی باشد (جز FCAW).

زیرا سرباره ای وجود ندارد. در صورتی که در جوش کاری با الکترود دستی ، سرباره بایستی از سطح جوش برطرف گردد.

ج) استفاده از سیم جوش با قطر کمتر نسبت به الکترود جوش کاری دستی در این فرایند به شدت جریان بیشتری نیاز است و در نتیجه نرخ رسوب جوش بیشتری انجام می گیرد.

د) در این روش هیدروژن کمتری جذب فلز جوش می شود که برای فولادهای حساس به ترک ئیدروژنی امری مهم می باشد.

و) امکان جوشکاری ورقهای کمتر از ۲ میلیمتر وجود دارد.

ه) این فرایند قابل اتومات شدن می باشد.

ز) آموزش جوش کاری در این فرایند نیاز به زمان کمتری دارد.

معایب فرایند میگ ، مگ :

الف) تجهیزات جوش کاری این فرایند پیچیده تر بوده ، قیمت بالاتری داشته و کمتر قابل حمل و نقل می باشد.

ب) در این فرایند مشعل بایستی همواره به سطح قطعه کار نزدیک باشد بنابراین جوش کاری محل هایی که دسترسی به آن مشکل است ، قابلیت جوش کاری میگ ، مگ را نسبت به روش الکترود دستی کمتر می نماید.

ج) در این فرایند احتمال ترک در جوش فولادی کاری سخت شدن وجود دارد چون سرباره ای وجود ندارد تا سرعت سرد شدن را کاهش دهد.

د) در جوش کاری میگ ، مگ نیاز به حفاظت قوس در مقابل جریان باد می باشد. زیرا وزش باد باعث پراکنده شدن گاز محافظ از سطح حوضچه جوش و در نتیجه آلودگی فلز جوش می گردد.

قابلیت کار :

در تمام فرایندهای میگ ، مگ سیم جوش بطور اتوماتیک از میان مشعل با سرعت از پیش تنظیم شده ای ، خارج می شود. به همین خاطر این فرایند نمی تواند بعنوان فرایند دستی باشد و بیشتر صورت نیمه اتومات و اتوماتیک (با ماشین یا ربات) مورد استفاده قرار می گیرد. در جوش کاری نیمه اتوماتیک ، تجهیزات دستگاه فقط سرعت سیم جوش را کنترل نموده و مشعل توسط جوش کار هدایت می گردد. شروع و توقف سیم جوش ، گاز



محافظ ، جریان الکتریکی توسط جوش کار کنترل می شود. در جوش کاری ماشینی ، تجهیزات کاملاً مکانیزه هستند و جوش کار فقط کنترل ظاهری جوش را بر عهده دارد. در جوش کاری اتوماتیک تجهیزات و دستگاه کاملاً مکانیزه بوده و بطور اتوماتیک کنترل می شود. بطوری که جوش کار هیچ نقشی در انجام کار ندارد.

فلزات مورد جوش کاری :

فرآیند MIG اولین بار برای جوش کاری آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم و فولاد زنگ نزن بکار گرفته شد.

این فرآیند می تواند اکثر فلزات و آلیاژها را جوش کاری نماید و از نظر اقتصادی نیز مقوون به صرفه می باشد.

طبعیت این فرآیند حکم می کند که اکثر فلزات و آلیاژها را با آن جوش کاری نمود. بهر حال مناسبت این فرآیند برای بعضی از فلزات بیشتر است و بندرت اتفاق می افتد که نتوان فلزی را با آن جوش کاری نمود. با این روش می توان انواع فولادهای کربنی ، فولاد کم آلیاژ فولاد زنگ نزن ، آلیاژهای مقاوم به حرارت ، آلومینیوم و آلیاژهای آن (سری ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰) مس و آلیاژهای آن و آلیاژهای منیزیم را به آسانی جوش کاری نمود. فلزاتی که با روش میگ قابلیت جوش کاری داشته ولی نیاز به روش و شرایط خاصی دارند عبارتند از فولادهای استحکام بالا ، آلیاژهای آلومینیوم سری ۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ ، آلیاژهای مس که درصد زیادی فلز روی دارند مثل برنز منگنزدار ، چدن ، فولاد منگنزدار آستنیتی ، تیتانیم و آلیاژهای آن و فلزات دیر گذار می باشند. جوش کاری این فلزات به روش میگ ممکن است نیاز به پیش گرمایی ، عملیات حرارتی بعد از جوش کاری ، استفاده از سیم جوش مخصوص و استفاده از گاز محافظ در محدوده وسیعی از اطراف جوش مورد احتیاج باشد.

فلزاتی که نقطه ذوب کمی دارند مثل سرب و قلع نمی توانند به روش میگ جوش کاری شوند. برای جوش کاری فلزات روکش شده با روی ، کادمیم ، قلع ، سرب بایستی در اطراف اتصال روکش فلزی کاملاً برداشته شود و پس از جوش کاری در صورت نیاز مجدد روکش کاری شود.

ضخامت فلزات مورد جوش کاری :

جوش کاری میگ ، مگ می تواند به طور موفقیت آمیزی برای ضخامت های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. ورقهایی به ضخامت ۵/۰ میلیمتر می تواند با روش میگ ، مگ جوش کاری شود. اگر چه حداقل ضخامت برای جوش کاری میگ ، مگ مشخص نیست ، ولی برای جوش کاری قطعات ضخیم تر از ۱۲ میلیمتر می توان از سایر فرآیندهای جوش کاری نظیر زبر پودری و جوش کاری فلاکس کورد استفاده نمود.

حال جوش کاری :

فرآیند میگ ، مگ مثل اکثر فرآیندهای جوش کاری قوسی در همه حالات قابل استفاده می باشد.



اصول کار :

نحوه جوش کاری میگ ، مگ بطور قابل ملاحظه ای با جوش کاری قوس الکتریکی دستی متفاوت است. روکش الکترود در جوش کاری قوسی با الکترود دستی دارای مواد اکسید زدا و بعضی عناصر آلیاژی است که کیفیت و سالم بودن جوش و خواص مکانیکی آن کمک می کند.

روپوش الکترود علاوه بر ایجاد سرباره که سطح جوش را محافظت می کند. در هنگام سوختن ، گاز محافظتی بوجود می آورد که عناصر مضر هوا را از اطراف جوش به کنار می زند. روکش با ایجاد یون های که به پایداری قوس کمک می کند ، می تواند قوس را کنترل نماید و در انتقال فلز در حالات مختلف جوش کاری تأثیر گذار باشد.

در جوش کاری میگ ، مگ تمام اهداف مشترک بوده اما با یک اختلاف جزئی بدست می آید. اولاً قوس مطلوب با کنترل نسبی ولت ، آمپر با گاز محافظه مصرفی بدست می آید. دوم عناصر فلزی که میل ترکیبی بیشتری به عنصر اکسیژن نسبت به فلز آهن دارند ، جهت اکسید زدایی ، خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب و جوش سالم به سیم الکترود اضافه می شوند. در نهایت اکسیژن توسط عناصر موجود در سیم جوش در فعل و انفعالات قوس و حوضچه مذاب جذب می شود.

تجهیزات مورد نیاز :

- ۱ - منبع نیرو : که ولتاژ مناسب را برای تشکیل قوس و آمپر لازم را برای ذوب فراهم کند.
- ۲ - سیستم تغذیه سیم : که سیم جوش را با یک سرعت ثابت به حوضچه جوش تغذیه نماید.
- ۳ - سیستم گاز محافظه : عمل محافظه حوضچه جوش را از تأثیر عناصر مضر هوا انجام دهد.
- ۴ - مشعل (تورج) : جریان الکتریکی ، گاز محافظه و سیم جوش را به حوضچه جوش برساند

۱- منبع نیرو:

در جوشکاری میگ، مگ از دستگاههای ولتاژ ثابت و تنها از جریان مستقیم با قطبیت معکوس DCRP می توان استفاده نمود. تنها یک استثنای وجود دارد و آن استفاده از قطبیت مستقیم DCSP در بعضی موارد خاص برای سیم جوش های تو پودری (FCAW) می باشد. منابع نیرو بایستی قابلیت تنظیم ولتاژ را در محدوده کاری مناسب فراهم نمایند. در بعضی از دستگاهها، تنظیم ولتاژ توسط کلیدهای پله ای و در بعضی از دستگاهها توسط پتانسیو متر بصورت پیوسته تنظیم می گردد. دستگاههای نوع دوم بهتر و گرانتر می باشند.

در هنگام خرید دستگاه بایستی سیکل کاری دستگاه را مورد توجه قرار داد میزان سیکل کاری را می توان روی یک برچسب فلزی که به دستگاه متصل شده، بدست آورد.



مولدهای برق ولتاژ ثابت دارای یک شیب در منحنی ولت - آمپر می باشند. کنترل شیب برای ثبات قوس بکار می رود و در آمپرهای پایین و انتقال مذاب بصورت اتصال کوتاه کاربرد دارد. ضریب خود القایی (اندوکتانس) نیز در دستگاه ولتاژ ثابت وجود دارد. ضریب خود القایی در جوشکاری با جریان پایین و انتقال اتصال کوتاه، نوسانات سریع جریان را مهار نموده و در نتیجه باعث پاشش کمتر جرقه و سطح جوش بهتر می گردد. چنانچه ضریب خود القایی کم باشد، سیم الکترود بداخل حوضچه جوش فرو می رود و عمل اتصال کوتاه صورت می گیرد. با این عمل جریان جوشکاری سریعاً افزایش یافته و باعث انفجار مذاب و پاشش زیاد جرقه به اطراف می گردد. اگر ضریب خود القایی زیاد باشد جریان اضافی به مدار اعمال شده و طول قوس را زیاد و طول الکترود را کوتاه می کند.

برای تنظیم ضریب خود القایی در جلوی دستگاه چندین فیش اتصال وجود دارد که به صورت تجربی ضریب خود القایی مناسب باید تنظیم گردد.

۲-سیستم تغذیه سیم:

انواع زیادی از سیستم های تغذیه سیم وجود دارد. اکثر سیستم های تغذیه سیم از نوع سرعت ثابت هستند یعنی سرعت تغذیه سیم قبل از جوشکاری تنظیم شده و در هنگام جوشکاری ثابت می ماند. در مشعلهای دستی تغذیه سیم توسط یک کلید که در مشعل قرار دارد، کنترل می شود. سیستم های تغذیه سیم با سرعت متغیر نیز وجود داشته که بصورت خیلی محدود بهمراه دستگاههای جریان ثابت بکار می رود. سیستم تغذیه سیم در انواع فشاری، کششی فشاری و کششی وجود دارد. نوع تغذیه سیم معمولاً به قطر سیم جوش، جنس سیم و طول مشعل بستگی دارد.

سیستم تغذیه سیم به روش فشاری:

اکثر سیستم های تغذیه سیم از نوع فشاری هستند. یعنی سیم جوش از قرقه توسط غلطک های کشنده سیم با فشار بداخل مشعل رانده می شود. طول مشعلها برای سیستم فشاری تا طول $3/5$ متر برای سیم جوشهای فولادی و تا طول ۲ متر برای سیمهای آلومینیمی بکار می رود که بستگی به مقاومت و قطر سیم مصرفی دارد.

سیستم تغذیه سیم فشاری می تواند برای سیم جوشهای سخت از قطر $0/8$ تا $3/2$ میلیمتر بکار رود و برای سیم های نرم (مثل آلومینیم) از قطر $1/2$ تا $2/5$ میلیمتر کاربرد دارد.

شرایط سخت و نرم بودن سیمهای معمولاً به سیمهای آهنی و غیرآهنی مربوط می شود.

سیستم های تغذیه سیم فشاری مجهز به یک موتور DC بوده که به یک گیربکس متصل می باشد و خروجی گیربکس به غلطکهای کشنده سیم متصل می باشد. سرعت موتور توسط یک پتانسیومتر که در جلوی سیستم تغذیه سیم وجود دارد، تنظیم می گردد. تعداد غلطکهای کشنده سیم در بعضی از سیستم ها دو تا و در بعضی دیگر چهار عدد می باشد. معمولاً غلطک پایینی دارای شیار V شکل بوده و غلطک بالایی فاقد شیار می باشد اما در بعضی موارد برای هدایت بهتر سیم سطح غلطک بالایی، دارای دندانه های ریزی می باشد. فشار زیاد بر روی غلطکها باعث اطلاعکاک زیاد و ایجاد پلیسه از سیم می گردد.



سیستم تغذیه سیم به روش کششی:

مشعلهایی که به مکانیزم تغذیه سیم مجهر هستند، نیز وجود دارد. مشهورترین آن یک موتور حرکتی در دسته مشعل و یک قرقه سیم جوش به قطر خارجی ۱۰۰ میلیمتر بر روی مشعل، دارد. این مشعلها بسیار ظرفی و کم حجم بوده و می‌توان به راحتی با آن کار کرد. با این نوع سیستم می‌توان سیم جوشهای با قطر کمتر از $1/2$ میلیمتر را بکار برد. در جاییکه وزن رسوب جوش کم باشد و انجام جوشکاری در یک فضای محدود انجام می‌گیرد و همچنین برای جوشکاری ورقهای نازک این سیستم بکار می‌رود.

سیستم تغذیه سیم به روش کششی - فشاری:

این روش برای سیمهای نرم و مشعلهای طول بلند مناسب می‌باشد. مشعل به یک موتور و غلطکهای تغذیه سیم مجهر بوده و به عنوان یک راهنمای کنترل سرعت تغذیه سیم بکار می‌رود. مشعل سیم را از داخل لوله را بطور مشعل می‌گیرد، در انتهای مشعل نیز یک سیستم تغذیه سیم فشاری وجود دارد. سرعت تغذیه سیم با کشش سیم موتور مشعل تنظیم می‌گردد و سیمهای آلومینیمی نرم با قطر کم تا طول ۱۵ متر و یا بیشتر می‌توانند توسط سیستم تغذیه سیم کششی - فشاری هدایت گردد. برای کم کردن اصطکاک، داخل لوله رابط ممکن است یک آستر پلاستیکی داشته باشد.

غلطکهای کشنده سیم:

نوع مختلفی غلطکهای کشنده سیم وجود دارد که با توجه به سیم جوش مصرفی، غلطک مناسب باید انتخاب شود. این غلطکها دارای شیار U و V با سطح عاج دار می‌باشند. همچنین برای هر قطر سیم، غلطک هم سایر آن باید انتخاب شود.

۳-مشعل جوشکاری میگ، مگ:

انبرهای جوشکاری GMAW معمولاً مشعل (ترج) نامیده می‌شوند. این مشعلها شبیه مشعل جوشکاری تیگ بوده ولی کمی پیچیده تر می‌باشند. سیم جوش (الکترود) از وسط مشعل عبور نموده و سرعت آن از قبل تنظیم شده است. عمل انتقال جریان الکتریکی به سیم جوش در لحظه خروج سیم از مشعل صورت گرفته و گاز محافظ نیز از سر مشعل خارج می‌شود.

از نظر سیستم خنک کننده مشعلها به دو نوع آب خنک و هوا خنک تقسیم بندی می‌گردد. برای آمپرهای کمتر از ۲۰۰ و کارهای غیرمداوم از مشعل هوا و خنک که سبکتر و ارزانتر می‌باشند، استفاده شده و برای آمپرهای بالا و کارهای مداوم از مشعل آب خنک استفاده می‌گردد. مشعلی که با آب خنک می‌شود شبیه به مشعل هوا خنک بوده با این تفاوت که در مشعل آب خنک مسیری برای گردش آب در اطراف لوله اتصال و نازل تماس وجود دارد. در مشعلهای آب خنک، چسبیدن جرقه به نازک گازکمتر است. انتخاب بین مشعلهای آب خنک و هوا خنک به نوع گاز محافظ، جریان و ولتاژ جوشکاری، طرح اتصال و کار مورد نظر دارد. برای جریانهای جوشکاری برابر، مشعلهای آب خنک بطور قابل ملاحظه ای در درجه حرارت‌های پایین تر کار

می کنند. قوسهایی که با گاز دی اکسید کربن (CO_2) محافظت می شوند، کمترین مقدار حرارت را به مشعل انتقال می دهند. قوسهایی که با گاز آرگون، آرگون - اکسیژن، آرگون - هلیم، آرگون دی اکسید کربن محافظت می شوند، حرارت بیشتری را به مشعل منتقل می نمایند.

به هر حال نوع اتصال تأثیر بیشتری بر مقدار حرارت منتقل شده به مشعل دارد. در جوشکاری اتصالات T شکل، بمراتب حرارت بیشتری به مشعل منتقل می شود. در اتصالات لب به لب، لب رویهم و لبه ای حرارت در جهات مختلف منتشر شده و حرارت کمتری به مشعل می رسد.

گاز محافظی که در حداکثر جریان برای مشعلهای که با هوا خنک می شوند، تأثیر می گذارد. چون گاز دی اکسید کربن باعث می شود که مشعل در درجه حرارت‌های پایینتری نسبت به گاز آرگون کار کند. با گاز دی اکسید کربن در مشعلهای هوا خنک می توان با آمپر بالاتری کار کرد.

قطعات مختلف مشعل:

۱- نازل گاز (شعله پوش): جنس نازل گاز از مس یا آلیاژ مس بریلیم بوده و قطر داخلی آن معمولاً در حدود ۲۲-۱۰ میلیمتر می باشد که بستگی به میزان آمپر، فلز مورد جوشکاری و حجم گاز خروجی دارد. وظیفه نازل گاز محافظه جوش به صورت یک هاله یکنواخت می باشد. در هنگام جوشکاری بعد از مدتی کار کردن جرقه های چسبیده شده به داخل شعله پوش را تمیز نموده و سطح داخلی نازل را با اسپرهای ضد سیستم جرقه مخصوص، خیس نمایید. برای تمیز کردن نازل از وارد نمودن ضربه به آن، خودداری نمایید.

(ب) نازل تماس (نازل مسی):

وظیفه نازل تماس انتقال جریان الکتریکی به سیم جوش در لحظه خروج آن از مشعل می باشد. چنین نازل از آلیاژهای سخت مس می باشد که در اثر اصطکاک موجود سریعاً قطر داخلی آن گشاد نگردد. نازل های تماس دارای سوراخی در وسط برای خروج سیم می باشند. اندازه سوراخ نازل بسیار مهم بوده و بستگی به قطر سیم و نوع گاز مصرفی دارد که در جدول نحوه انتخاب نازل مناسب درج شده است. قطر سوراخ نازل بر روی بدنه نازل حک شده است. نازل مسی بعد از چندین ساعت کار نیاز به تعویض دارد.

(ج) لوله رابطه (لاینر):

لوله رابطه، سیم جوش را از انتهای مشعل به سر مشعل می رساند و در داخل مشعل قرار دارد لوله های رابطه در انواع لاینر فنری فولادی، لاینر تفلونی (پلاستیکی) و لاینر فنری برنجی موجود می باشند.

بر روی لاینرهای فولادی و برنجی یک روکش نازل پلاستیکی وجود دارد که از خروج گاز محافظه از پشت مشعل جلوگیری نموده و همچنین عمل تمیزکاری مشعل بوسیله فشار زیاد را راحتتر می سازد. قطر داخلی لاینرها بستگی به قطر سیم جوش مصرفی دارد که در جدول (---) نشان داده شده است. لاینر باید تا پشت نازل تماس امتداد داشته باشد. در صورتیکه برای اولین بار سیستم را آماده می نمایید، طول اضافه لاینر را از قسمت سر مشعل کوتاه نمایید.

لاینرها را باید بعد از تمام شدن هر حلقه سیم جوش، از مشعل خارج نموده و بر عکس مسیر ورود سیم با فشار باد داخل آنرا تمیز نمایید. از اعمال فشار باد زیاد بایستی اجتناب شود چون امکان پاره شدن روکش لاینر وجود دارد. از لاینر فنری فولادی برای سیمهای جنس سخت نظیر سیمهای فولادی و فولاد زنگ نزن استفاده می‌گردد. لاینرهای فنری برنجی نیر در حال جایگزین شدن بجای لاینرهای تفلونی می‌باشند چون در هنگام جازدن سیم جوش در داخل لاینر تفلونی احتمال سوراخ شدن لاینر را پس از تمام شدن هر حلقه سیم جوش فراموش نکنید.

۵) لوله رابطه برنجی نازل تماس و مشعل:

این رابطه که معمولاً از جنس برنج می‌باشد، نازل مسی به آن بسته شده و سر دیگر رابطه برنجی به مشعل بسته می‌شود. در روی سطح این لوله سوراخهای وجود دارد که گاز محافظ از آن خارج می‌شود. در هنگام بستن نازل به رابطه برنجی، آنرا کاملاً تمیز نموده تا باعث ایجاد گرما در اثر مقاومت الکتریکی نشود. همچنین مسیر خروج گاز را از جرقه‌های چسبیده شده، تمیز نمایید.

۶) شیلنگ خروج گاز:

این شیلنگ گاز محافظ را از شیر مغناطیسی به سر مشعل هدایت می‌نماید.

و) شیلنگ‌های رفت و برگشت آب:

در مشعلهای آب از خنك آب از طریق یکی از شیلنگها به سر مشعل وارد شده و پس از خنك نمودن آن، از طریق شیلنگ برگشت به سیستم خنك کننده و پمپ بر می‌گردد.

۷-سیستم گاز محافظ:

در این سیستم نیاز به یک کپسول گاز محافظ، دستگاه تقلیل فشار و گرمکن گاز در صورت استفاده از گاز CO_2 ، شیلنگ گاز و شیر مغناطیسی قطع و وصل گار می‌باشد.

گازهای محافظ:

مقصود از گازهای محافظ این است که حوضچه مذاب، منطقه حرارت دیده اطراف را از تأثیر عناصر مضر هوا نظیر اکسیژن، نیتروژن و نیدروژن محافظت نماییم. جوشکاری فلز تیتانیم نیاز به حفاظت در منطقه وسیعتری از نواحی جوش دارد. گازهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: گازهای خنثی نظیر آرگون و هلیوم و گاز فعال نظیر دی اکسید کربن.

گاز اکسیژن، نیدروژن و نیتروژن در موارد خاص با درصد بسیار کم به گاز آرگون یا به مخلوط آرگون- هلیم اضافه می‌شوند. گاز محافظ خنثی به گازی اطلاق می‌شود که هیچ واکنشی با حوضچه جوش ندارد و گاز فعال به گازی اطلاق می‌گردد که خاصیت اکسیدی یا احیایی بر روی فلز جوش دارد مثل

گاز



گاز آرگون (Ar):


آرگون گازی است خنثی، سنگین تر از هوا و با پتانسیل ۱۵/۷ الکترون ولت، امکان افروزش آسان قوس را در حین جوشکاری فراهم می‌آورد. استفاده از این گاز موجب تولید ستون قوسی متتمرکز ولی با هدایت حرارتی پایین می‌گردد که خود موجب می‌شود، یونیزاسیون قوس به آسانی صورت می‌پذیرد. نتیجه استفاده از این گاز در حین جوشکاری، پیدایش پروفیل جوشی به شکل زیر است که در آن نفوذ در مرکز خط جوش، زیاد و بستر جوش با یک شیب شدید، باریک می‌گردد. در جوشکاری با گاز محافظ (و با انتقال قطرات به حالت اسپری و یا پالسی)، نیروی اصلی در جرقه منطقه قوس محوری (Axial) است و مقدار آن در منطقه قوس (از سیم جوش به سمت حوضچه مذاب) به آرامی شدت می‌یابد. این پدیده موجب می‌شود تا در این حالت، در حین جوشکاری میزان ترشح (Spatter) بسیار کم گردد.

در جوشکاری قوسی با گاز محافظ (MIG & MAG) از گاز آرگون به عنوان گاز محافظ برای بسیاری از فلزات غیرآهنی استفاده می‌گردد. ولی استفاده از این گاز برای جوشکاری فولادها توصیه نمی‌گردد. زیرا در صورت استفاده شرایط مناسبی برای انتقال قطرات داغ جدا شده از سیم جوش تمایلی برای جریان یافتن در پاشنه و کناره‌های طرح اتصال نداشته باشند که نتیجه آن پروفیل جوشی بسیار نامعمول و نامنظم است. این شکل پروفیل جوش بدست آمده به علت ابرزی قوس کم، حرارت ورودی پایین و نرخ سرد کنندگی سریع آرگون و نهایتاً، کشش سطحی بالای فولاد مذاب در اتمسفر آرگون ایجاد می‌گردد.

آرگون به میزان ۸٪ در اتمسفر هوا موجود است و تولید آن به توسط فرآیند تقطیر و جدایش از اتمسفر هوا امکان پذیر است. از دیگر مزایای این گاز می‌توان به قابلیت انتقال این گاز در حالت مایع اشاره کرد.

گاز دی اکسید کربن (CO₂):

دی اکسیدکربن یا همان CO₂، همچنانکه مشخص است، گازی فعال (غیرخنثی) است. این گاز به محض تماس با درجه حرارت قوس (حدود ۶۰۰۰ درجه سانتی گراد)، در بالای ستون قوس تجزیه شده و به مولکول‌های بسیار داغ اکسیژن و مونواکسید کربن تجزیه می‌گردد.

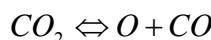

ترکیب مجدد این مولکول‌ها در بخش پایینی ستون قوس، موجب آزاد شدن نیرویی به سمت بالای قوس می‌گردد. این همان نیرویی است که موجب ایجاد اغتشاش در ستون قوس و در نتیجه ایجاد ترشح، قوس ناپایدار و قطع و وصل شدن قوس (لکنت قوس) در حین جوشکاری می‌شود. در حین انتقال قطرات مذاب، مولکول اکسیژن که دارای حرارت بسیار زیادی است، موجب ایجاد نفوذ زیاد می‌گردد. ضمناً در اثر همین مکانیزم وجود مولکول اکسیژن بسیار حرارت دیده (Super Heated)، حوضچه مذاب جوش، توسعه یافته و نرخ محدب گرده جوش، افزایش می‌یابد.

از آنجاییکه گاز محافظه CO_2 دارای قدرت اکسیداسیون بالایی است، استفاده از آن در حین جوشکاری موادی که در رنگ یا بتونه، آستر کاری شده اند، سودمند است (گرچه باید در ابتدای جوشکاری این مواد را به طور کامل و سطح قطعه زدود). همچنین می توان از این گاز برای جوشکاری فولادهای ساده کربنی و یا فولادهای کربن - منگنزی استفاده نمود که نتیجه آن پروفیل جوشی با پهنای کم و با عمق نفوذ مناسب است. در قوس محافظت شده با گاز خالص CO_2 ، انتقال قطرات به شکل ریز (مطابق انچه در حالت انتقال قطرات به روش اسپری معمول است) رخ نمی دهد. در اثر استفاده از این گاز، تنها قطرات به شکل قطره ای منتقل می شوند.

از آنجاییکه این گاز اکسید کننده و فعال است، استفاده از آن برای جوشکاری آلومینیم، مس، منگنز و یا نیکل (که همگی به راحتی قابلیت اکسید شدن دارند) و یا در فرآیند جوشکاری TIG، قابل کاربرد نیست، زیرا بعلت دارا بودن قابلیت کربوره کردن، میتواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد، بر مقدار کربن در فلز

علاوه توصیه شده است که بعلت قابلیت اکسیدکنندگی بالای این گاز، در هنگام جوشکاری فولادها با فرآیند MAG، از سیم جوشهایی استفاده گردد که دارای درصد بالایی از منگنز و یا سیلیکون هستند و یا قابلیت احیاکنندگی بسیار بالا (Tripple Deoxidised) دارند.

گاز اکسیژن (O_2)

گرچه نمی توان از این گاز بصورت خالص بعنوان گاز محافظ در جوشکاری استفاده نمود، ولی در برخی موارد از ترکیب آن با دیگر گازهای محافظ استفاده می گردد. اگر این گاز با درصدی بین ۱ تا ۷ درصد به مخلوط آرگون / دی اکسید کربن اضافه گردد، می تواند نقش بسیار مؤثر و مثبتی در اصلاح خواص قوس و کاهش کشش سطحی فلز جوش ایفا نماید. همچنین در اثر حرارت ورودی شده و ضمن افزایش سرعت جوشکاری، کمک به افزایش نفوذ جوش و قابلیت ترشوندگی، لبه های طرح اتصال نماید.

گاز هیدروژن (H_2)

استفاده از گاز هیدروژن خالص بعنوان گاز محافظت به هیچ عنوان مناسب نیست. زیرا باعث افزایش درصد هیدروژن در فلز جوش و ایجاد ترک های هیدروژن می گردد. هیدروژن دارای پتانسیل یونیزاسیون نسبتاً پایینی (حدود $13/5$ الکترون ولت) می باشد ولی این گاز قدرت هدایت حرارتی بالای دارد. این موضوع سبب می شود تا انرژی قوس بالایی ایجاد گردیده که در نتیجه موجب نفوذ عمیق تر و سیالیت بهتر حوضچه مذاب جوش می گردد. از آنجاییکه این گاز خاصیت احیاکنندگی مناسبی دارد، استفاده از این گاز سبب اصلاح و حذف اکسیدها در سطح حوضچه مذاب جوش گردیده که نتیجه آن بست جوش تمیز م باشد.

گاز‌های تکیه:

خصوصیات هر گاز استفاده شونده در یک مخلوط گازی محافظت، بر روند عملکرد و نقش آن مخلوط گازی (نظیر بازده حفاظتی گاز، پایداری قوس، شکل و استحکام پروفیل جوش)، تأثیر مستقیم می‌گذارد. بسته به کاربرد خاص، ترکیب و درصدهای متفاوتی، از این گونه گازها یعنوان مخلوط گازی محافظت

مور استفاده قرار می‌گیرد که در نتیجه این ترکیب گازی، دارای خواص بهینه برای کار بوده و بالاترین و بازترین محدوده را برای تنظیم ولتاژ و آمپر ایجاد می‌نماید.

آرگون ایده آل ترین گاز، بعنوان پایه‌اصلی در یک مخلوط گازی است. زیرا در هنگام جوشکاری تمامی فلزات، امکان انتقال قطرات به حالت اسپری را فراهم می‌آورد. با این وجود، در هنگام جوشکاری فولادها و یا فولادهای ضدزنگ در وضعیت تخت یا افقی، خاصیت سریع سردکنندگی این گاز محافظه کننده این امکان را نمی‌دهد تا به راحتی کناره‌های جوش را خیس نماید که در نتیجه موجب بریدگی کنار جوش در لبه‌های پروفیل جوش می‌شود. به همین جهت لازم است تا در هنگام جوشکاری فولادها با این فرآیند، درصدی از گازهای فعال (نظیر اکسیژن یا دی‌اکسید کربن) به منظور افزایش حرارت ورودی، کاهش کشش سطحی و در نتیجه پایدارسازی اندازه قطرات، به آن اضافه گردد.

ترکیب گازهای آرگون و اکسیژن (Ar/O₂):

در جهت افزایش پایداری قوس، اصلاح شکل پروفیل جوش، کمک به خیس شدگی لبه‌های طرح اتصال و کاهش خطر بریدگی کنار جوش در حین جوشکاری فلزات آهنی، درصدی اکسیژن به گاز آرگون افزوده می‌گردد. افزایش درصدی بین ۱ تا ۷ درصد اکسیژن از کاهش منگنز و سیلیسیم ممانع کرده و به خوبی به انتقال قطرات از سیم جوش کمک می‌نماید.

در این حالت، فلز مذاب جوش، دارای کشش سطحی کمتری نسبت به حالت استفاده از گاز آرگون خالص بوده و موجب می‌شود فلز پایه به خوبی ترشده و پروفیل جوشی پهن و با گرده جوش مناسب پدید آید.

برای جوشکاری فولادهای ضدزنگ و دیگر فولادهای مقاوم به خوردگی (نظیر CrI₂) درصدی بین ۱ تا ۲ درصد اکسیژن به آرگون خالص اضافه می‌گردد. درصدهای بالاتر از ۵ درصد، سطح پروفیل جوش به طور گستره‌ای اکسید شده و بالطبع مقدار منگنز، سیلیسیم و کروم کاهش می‌یابد. پروفیل جوش‌های بدست آمده با استفاده از ترکیب گازهای آرگون و اکسیژن، دارای سطحی هموارتر از حالتی است که از گاز آرگون خالص و یا گاز CO₂ خالص استفاده می‌شود و با استفاده از این ترکیب گازی، شکل پروفیل جوش با نفوذی مناسب و به مانند شکل صفحه بعد است.

استفاده از گاز محافظ Argoshied 40 که مخلوطی از گاز آرگون و اکسیژن است، موجب می‌شود تاترشحات حین جوشکاری حذف شده و در حالت انتقال قطرات به شکل اسپری، بر روی قطعات فولادی، سطح جوشی تخت ایجاد گردد.

ترکیب گازهای آرگون و دی‌اکسید کربن (Ar/CO₂):

برای جوشکاری فولادهای ساده کربنی و فولادهای کربن منگنزی، مخلوط گازهای آرگون و دی‌اکسیدکربن با درصد CO₂ بین ۲ تا ۳۰ درصد حجمی توصیه می‌شود. برای اخذ بهترین نتایج، حداقل ۲۵ درصد از گاز CO₂ باید در گاز آرگون استفاده کرد. با افزایش درصد گاز دی‌اکسیدکربن، گرمای بیشتری منتقل شده و با افزایش نفوذ، پهنه‌ای پروفیل جوش نیز افزایش می‌یابد ولی از وضعیت انتقال قطرات به حالت اسپری، شدیداً کاسته می‌شود.



استفاده از گاز محافظ Argoshield 52 CO₂ با درصد بالای Ar/CO₂ برای ایجاد نفوذهای عالی پیشنهاد می‌گردد. مخلوط گازی Ar/CO₂ برای جوشکاری با سیم‌های توپودری و سیم‌های با مغز فلزی نیز بسیار مناسب است.

پروفیل جوش بدست آمده از ترکیب گازی Ar/CO₂, دارای نفوذی بهتر نسبت به پروفیل جوش حاصله از ترکیب گازی O₂/Ar, است.

ترکیب گازهای آرگون، اکسیژن و دی اکسیدکربن (Ar/O₂/CO₂):

افزودن اکسیژن به ترکیب گازی Ar/CO₂ موجب می‌شود تا بستر جوش پهن تر شده و خواص انتقال قطرات در حالت اسپری بهبود یابد. ضمناً مقدار حرارت ورودی، شکل پروفیل جوشو میزان نفوذ نیز بهبود یابد.

در صورت استفاده از ترکیب سه گانه، این امکان را می‌یابید که کاملترین انعطاف پذیری را برای جوشکاری فولادهای مختلف داشته باشد. اکسیژن و دی اکسیدکربن، بصورت مستقل می‌توانند خواص ایجاد شونده توسط انتقال قطرات را در حالت اسپری و یا اتصال کوتاه (Short Circuit) (مانند حرارت ورودی کلی، شکل پروفیل جوش و نفوذ) را تغییر دهند.

ترکیب Argoshield50 (با درصد کم O₂ و درصد کم CO₂), برای جوشکاری همراه با انتقال قطرات به روش اتصال کوتاه سبک بسیار مناسب است. در حین جوشکاری فلزات آهنی سبک و نیمه سبک همراه با اتصال قطرات به روش اسپری، این ترکیب می‌تواند موجب ایجاد قوس عالی و بدون ترشح شود.

گاز Argoshield51 (با درصد کم اکسیژن و درصد بالای CO₂). بهترین ترکیب برای ایجاد حالت انتقال قطرات به روش اسپری و اتصال کوتاه است و پروفیل جوش حاصله نیز بسیار عالی و با نفوذ کافی است. این ترکیب برای جوشکاری قطعات ضخیم بوده و در تمامی وضعیت‌ها قابل حصول است. درصد بالای CO₂, موجب ایجاد ترشح (Spatter) خواهد شد (که البته میزان این ترشح نسبت به حالت استفاده از گاز CO₂ خالص به مراتب کمتر است) ولی نفوذ و مقدار ذوب آن با گاز CO₂ خالص قابل مقایسه و تقریباً یکسان است. اکسیژن موجود در این ترکیب موجب کاهش قطر تشکیل یافته شده و حالت پایداری قوس در حین انتقال قطرات را اصلاح می‌کند.

ترکیب گازهای آرگون و هلیم (Ar/He):

استفاده از ترکیب گازی Ar/He شرایطی را به وجود می‌آورد که در آن حرارت ورودی، سرعت جوشکاری، شکل پروفیل جوش و نفوذ، همگی به حالتی مناسب می‌رسند. این ترکیب عموماً برای جوشکاری قطعات ضخیم و سنگین فلزات غیرآهنی مانند آلومینیم، مس، منگنز و نیکل مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چه قطعات ضخیم تر، سنگین تر و دارای ضخامت بالاتری باشند، درصد گاز هلیم در این ترکیب باید افزایش یابد. درصد معمول هلیم بین ۲۵ تا ۷۵ درصد می‌باشد. گاز Argoshield 80T و Argoshield 81T از نمونه معروفترین ترکیب‌های آرگون و هلیم می‌باشند.

**ترکیب های گازهای آرگون، هلیم و هیدروژن (Ar/He/H₂)**

استفاده از ترکیب گازی Argoshield 71T که ترکیب گازهای Ar/He/H₂ است، موجب می گردد تا قوس بسیار داغی حاصل شود که این قوس برای جوشکاری فولادهای ضد زنگ و فولادهای نیکل دار (با فرآیند TIG) مناسب است. در این حالت، درصدهای کم هیدروژن، خطری جدی برای تخریب الکترود تنگستن محسوب نمی گردد ولی به علت وجود هیدروژن، سرعت جوشکر بسیار افزایش یافته و به علت احیاشدن اکسیدهای سطحی توسط هیدروژن موجود در این ترکیب گازی، پروفیل جوش حاصله دارای سطحی بسیار تمیز می باشد.

وجود این گاز در مقادیر کم در حین جوشکاری فولادها باعث کاهش کشش سطحی و کمک به انتقال قطرات به روش اسپری گردیده و با کاهش مقدار ترشح، موجب افزایش بهره وری فرآیند می گردد.

گاز هلیم (He):

هلیم، گازی خنثی و با پتانسیل یونیزاسیونی برابر با ۲۴/۵ الکترون ولت است. در نتیجه، قوس ناشی از این گاز دارای ولتاژ قوس بالاتری نسبت به آرگون می باشد (در حالت برابری طول قوس و سرعت جوشکاری) و بالطبع می تواند مقدار حرارت ورودی به قطعه کار را افزایش دهد.

هدايت حرارتی بالای این گاز، موجب ایجاد پروفیل جوش پهن با گردهای کم و ذوب و نفوذی مناسب می گردد. در حین استفاده از این گاز باید دقت کرد که بعلت آنکه این گاز از هوا سبک تر است باید نرخ خروج گاز را افزایش داد.

مخلوط گاز آرگون با درصد بالایی از گاز هلیم، برای جوشکاری مقاطع ضخیم فلزات غیر آهنی و یا فلزاتی که دارای هدايت حرارتی بالا هستند. بسیار مناسب است. سرعت جوشکاری با گاز هلیم بسیار بالا است که در نتیجه استفاده از این گاز می تواند دارای مزایای اقتصادی بسیار بالایی باشد. گرچه باید این مطلب با قیمت بالای این گاز، با هم در نظر گرفته شود. وی به هر جهت، سرعت جوشکاری بالای ناشی از استفاده از این گاز در جوشکاری مواد با هدايت الکتریکی بالا، بسیار مطلوب است.

هلیم گاز نادر است که از گاز طبیعی بدست می آید که درابتدا غلظت آن نیز کم است. تولید، نگهداری و حمل و نقل آن نیز مشکل است که دلیل اصلی آن نیز نقطه جوش بسیار پایین این گاز است (منفی ۲۶۹ درجه سانتی گراد).



Vol .% OVERVIEW OF WELDING SHIELDING GASES

		Process	Ar	He	O2	CO2	H2	N2	NO
11	Welding – grade argon	TIG MIG	100	-	-	-	-	-	-
11	Argon 4.8	TIG MIG	100	-	-	-	-	-	-
11	Mison A	TIG MIG	99.97	-	-	-	-	-	0.03
12	Helium	TIG MIG	-	100	-	-	-	-	-
13	Argon/Helium	TIG MIG	Rem	25-75	-	-	-	-	-
R 1	Hydrogen	TIG/WP	-	-	-	-	100	-	-
R 2	Argon W2	TIG/WP	98	-	-	-	2	-	-
R 2	Argon W5	TIG/WP	95	-	-	-	5	-	-
R 2	Argon Hydrogen	TIG/WP	93.5	-	-	-	6.5	-	-
R 2	Argon W10	TIG/WP	90	-	-	-	10	-	-
M11	Argon S1 Argomag S1	MAGM	99	-	1	-	-	-	-
M11	Argon S3 Argomag S3	MAGM	97	-	3	-	-	-	-
M11	Argon He25S1	MAGM	74	25	1	-	-	-	-
M12	Argon k2	MAGM	98	-	-	2	-	-	-
M12	Argon C2 Argomage k	MAGM	97.5	-	-	2.5	-	-	-
M12	Mison 2	MAGM	97.97	-	-	2	-	-	0.03
M12	Argomage He	MAGM	83	15	-	2	-	-	-
M13	Mixed argon 8 krysal8	MAGM	92	-	-	8	-	-	-
M13	Mison 8	MAGM	91.97	-	-	8	-	-	0.03
M13	Corgon 10	MAGM	90	-	-	10	-	-	-
M21	Corgon 15	MAGM	85	-	-	15	-	-	-
M21	Mixed argon 18 krysal 18 corgen 18	MAGM	82	-	-	18	-	-	-
M21	Mison 18	MAGM	81.97	-	-	18	-	-	0.03
M21	Corgon 20	MAGM	80	-	-	20	-	-	-
M21	Mixed argon 25 Corgen 25	MAGM	75	-	-	25	-	-	-
M21	Mison 25	MAGM	74.97	-	-	25	-	-	0.03
M22	Mixed argon 1	MAGM	82	-	3	15	-	-	-
M23	Corgon 07	MAGM	93	-	7	-	-	-	-
M23	Argon S8 Argomix 10	MAGM	92	-	8	-	-	-	-
M32	Corgon 1	MAGM	91	-	4	5	-	-	-
M32	Mixed argon 2 Argomix 10	MAGM	90	-	5	5	-	-	-
M32	Argomix 20	MAGM	83	-	4	13	-	-	-
M33	Argon S12 Argomix S	MAGM	80	-	5	15	-	-	-
		MAGM	88	-	-	12	-	-	-
C 1	Welding - grade carbon dioxide	MAGC	-	-	-	100	-	-	-
F 1	Ar/H2	Forming	88	-	-	-	12	-	-
F 1	Argon W20	Forming	80	-	-	-	20	-	-
F 2	Forming gas-nitrogen hydrogen	Forming	-	-	-	-	2-25	98-75	-
	Nitrogen 3.0 to 5.0	Forming	-	-	-	-	-	100	-



أنواع انتقال مذاب در جوشکاری میگ، مگ:

معمولًاً انتقال مذاب بصورت قطره ای انجام می شود. نحوه شکل گیری قطرات، اندازه و روش انتقال مذاب توسط نیروهای مختلف فیزیکی و الکترومغناطیسی مشخص می گردد. چهار حالت انتقال مذاب عبارتند از:

۱۲- انتقال مذاب بصورت اتصال کوتاه (Short circuit)

۱۳- انتقال گلوله (Globular transfer)

۱۴- انتقال اسپری (Spray Transfer)

۱۵- انتقال اسپری پالسی (Pulsed spray transfer)

نحوه انتقال مذاب توسط عوامل زیر نیز تحت تأثیر قرار می گیرد:

۱- جریان جوشکاری

۲- ولتاژ

۳- گاز محافظ

۴- جنس سیم جوش

۵- قطر سیم

۶- میزان سیم بیرونی از سر نازل (Stick out)

تأثیر ویسکوزیته و کشش سطحی:

کاهش ویسکوزیته و یا افزایش درجه حرارت موجب کاهش ویسکوزیته گردیده و قطرات کوچکتری شکل می گیرد. افزایش میزان اکسیژن در محیط قوس، موجب کاهش ویسکوزیته می گردد. در جوشکاری با الکترود دستی، الکترودهای روتیلی و اسیدی چون حاوی مقدار زیادی ترکیبات اکسیژن دار می باشند، دارای انتقال مذاب به صورت قطرات ریزی می باشند.

تأثیر گازهای منبسط شده:

در درجه حرارت های بالا، قطره مذابی که در محیط قوس بوجود آمده است، توانایی بیشتری برای جذب گازها دارد. این پدیده منجر به افزایش حجم، قطره مذاب تشکیل شده می گردد. انبساط گاز CO_2 مهمترین عامل تشکیل قطرات درشت در جوشکاری میگ، مگ می باشد.

**اثر پدیده Pincheffect**

در اثر عبور جریان الکتریسته در هر هادی، یک میدان مغناطیسی بصورت دوا بر متعددالمرکز در اطراف هادی بوجود می آید. این میدان مغناطیسی بر روی سطح مغناطیسی بر روی سطح مقطع هادی فشار وارد نموده و موجب تشکیل قطره کوچک و در نتیجه دانسیته جریان شده و نوک سیم نیز به صورت تیز می گردد. در اثر تداوم این اثر، قطرات ریز به صورت اسپری شکل گرفته و به حوضچه جوش منتقل می شود.

$$\text{Pincheffect} = \text{_____}$$

انتقال اتصال کوتاه:

انتقال مذاب به روش اتصال کوتاه برای جوشکاری ورقهای نازل کاربرد فراوان دارد. علت این امر حرارت ورودی کم به قطعه کار در اثر استفاده از ولتاژ و آمپر پایین در این روش می باشد. با این روش انتقال مذاب می توان در همه حالات جوشکاری نمود در جوشکاری قطعات ضخیم با انتقال اتصال کوتاه، امکان عدم ذوب دیواره های اتصال وجود دارد. در این روش بمحض برقراری قوس الکتریکی نوع سیم ذوب شده و تشکیل قطره ای کوچک را می دهد در ادامه قطره کمی بزرگتر شده و همراه با حرکت سیم جوش، این قطره با سطح حوضچه جوش برخورد می نماید سو برای یک لحظه قطع می شود تا قطره از نوک سیم جدا شده و جذب حوضچه جوش شود. مجدداً قوس برقرار شده و این عمل تکرار می شود.

انتقال گلوه ای:

انتقال گلوه ای با شدت جریان کمتر و ولتاژ بیشتر صورت می گردد و با تشکیل یک قطره نسبتاً بزرگ مذاب در نوک سیم مشخص می گردد. این قطره در اثر نیروی جاذبه زمین به داخل حوضچه جوش سقوط می نماید. این نوع اتصال با همه نوع از محافظ قابل اجرا بوده و در صورت جوشکاری در حالت های غیر از تخت باعث ریزش مذاب به سمت پایین می شود.

شکل پروفیل جوش در این حالت نامنظم بوده و از نفوذ کمی برخوردار می باشد و محدوده آن بین اتصال کوتاه و انتقال اسپری می باشد. انتقال گلوه ای با گاز محافظ CO_2 باعث سوختن اکثر عناصر آلیاژی سیم جوش می گردد و استحکام جوش کم می شود. با استفاده از این روش در حالت تخت می توان به پروفیل جوشی با ارتفاع کم دست یافت.

انتقال اسپری:

در این روش، قطرات مذاب تشکیل شده در انتهای سیم جوش، در اثر نیروهای محیطی به صورت فلزات بسیار ریز بدون اتصال کوتاه و پاشش جرقه و با صدای نرم به سمت حوضچه جوش در حرکت می باشند، اندازه قطرات در این حالت بسیار کمتر از قطر سیم بوده و قوس اسپری در ولتاژهای بالا و



شدت جریانهای زیاد با گاز محافظتی که بالای ۸۵٪ آن گاز آرگون باشد، قابل انجام می باشد. این نوع انتقال با گاز محافظت CO_2 و هلیم قابل انجام نمی باشد. در این حالت حرارت بسیار زیادی تولید می شود، نرخ رسوب جوش بسیار بالا بوده و برای قطعات ضخیم کاربرد دارد و باعث ذوب مناسب دیواره اتصال می گردد.

این نوع اتصال در ولتاژ بین ۴۰-۳۲ ولت و جریان بالای ۲۵۰ آمپر قابل دسترسی می باشد. تعداد قطرات در ثانیه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ قطره می باشد. این روش بخار ایجاد حوضچه بزرگ در جوشکاری فولادها محدود به حالت تخت می باشد و در جوشکاری آلومینیوم بخار انتقال حرارت زیاد می تواند در حالت های دیگر نیز بکار رود. بخار آمپر بالای مصرفی دستگاه باید دارای سیکل کاری مناسب بوده و مشعل نیز باید از نوع آب خنک باشد، تا حرارت مشعل را سریعاً جذب نماید. بخار ایجاد حوضچه بزرگ مقدار گاز محافظت خروجی نیز باید بالاتر تنظیم شود.

انتقال اسپری پالسی:

انتقال اسپری پالسی، یک نوع قوس اسپری بوده که در فواصل زمانی معین و منظمی آمپر در دو محدوده کم و زیاد نومان می کند. وقتی آمپر در سطح پایین بالا قرار می گیرد (ضریب) باعث جدا شدن قطره مذاب از نوک سیم می گردد. وقتی جریان در سطح پایین است هیچ اتصال مذابی صورت نمی گیرد و وقتی در حالت ضربه قرار می گیرد باعث انتقال یک قطره مذاب از نوک سیم می گردد و وقتی در حالت ضربه قرار می گیرد باعث انتقال یک قطره مذاب از نوک سیم می گردد. مزیت اسپری پالسی نسبت به انتقال اسپری این است که می توان از آن برای جوشکاری ورقهای نازک بدون مشکلی، استفاده نمود. همچنین از این روش می توان در حالت های غیر از تخت نیز جوشکاری نمود. در انتقال اسپری پالسی پاشش جرقه ای به اطراف وجود ندارد و می توان از سیمهای قطروتر که قیمت پایینتری دارند، نیز استفاده نمود.

محدوده کاری در نمودار ولت-آمپر:

در فرآیند میگ، مگ انجام جوشکاری در محدوده خاصی از نمودار ولت - آمپر امکان پذیر است که این دو پارامتر ولتاژ و آمپر بایستی بدرستی تنظیم شوند.

ولتاژ از روی دستگاه تنظیم شده و آمپر بستگی به سرعت خروجی سیم دارد.

تأثیر تغییرات ولتاژ در فرآیند میگ، مگ:

وقتی با یک ولتاژ و آمپر مشخص در حالت جوشکاری می باشد. افزایش میزان ولتاژ باعث افزایش طول قوس، زیاد شدن عرض جوش، کم شدن نفوذ و کم شدن ارتفاع گرده جوش می گردد. کم نمودن ولتاژ باعث کوتاه شدن طول قوس و کم شدن عرض گرده جوش، افزایش نفوذ و افزایش ارتفاع گرده جوش می گردد.

تغییر در میزان ولتاژ بر روی نرخ رسوب جوش تأثیر ندارد چون سیم جوش با یک سرعت ثابت در حال تغذیه به حوضچه جوش می باشد.



تأثیر تغییرات آمپر در فرآیند میگ، مگ:

حال نقطه کاری مناسب بال را در نظر بگیرید اکنون چنانچه آمپر را با کاهش سرعت تغذیه سیم کم نمایید طول قوس افزایش داشته، آمپر کمتر شده و نرخ رسوب جوش نیز کم می شود حال اگر سرعت تغذیه سیم را بیشتر نمایید، آمپر افزایش یافته، طول قوس کمتر شده، نرخ رسوب جوش بیشتر و گردد جوش محدودتر می شود.

روش محاسبه میزان مصرف گاز محافظ و انتخاب نازل گاز:

الف) یک قانون سرانگشتی:

قطر سیم جوش مورد استفاده را با کولیس اندازه گیری نمایید و سپس:

برای جوشکاری آلومینیم: ۱۲ * قطر سیم جوش

برای جوشکاری فولادها: ۱۰ * قطر سیم جوش

ب) استفاده از نمودار

با داشتن اطلاعاتی در مورد شدت جریان مورد استفاده و یا شماره نازل انبر جوشکاری و با استفاده از نمودار زیر می توانید میزان مناسب و صحیح فشار گاز محافظ خروجی را تعیین نمایید.

توجه:

انواع گوناگون طرح اتصال، نیاز به مقادیر دبی خروجی گاز محافظ دارند.

فلزات مختلف، نیاز به مقادیر متفاوت دبی خروجی گاز محافظ دارند.

هر گونه اشتباه در انتخاب شماره نازل، موجب بروز خطأ و اشتباه در دبی خروجی گاز می شود.

در صورت بروز اشتباه در انتخاب مقدار صحیح دبی خروجی گاز، عمل حفاظت حوضچه مذاب جوش به درستی صورت نگرفته و بروز ناپیوستگی تخلخل حتمی است.

نحوه محاسبه نرخ رسوب (Deposition Rate):

مهمترين فاكتور برای محاسبه میزان نرخ رسوب، سرعت خروج سیم است. نرخ رسوب بر اساس kg/h بیان می شود.

$$\frac{(m/mn) * (g/m) * 60}{100} = \text{kg/h}$$



مثال:

با استفاده از سرعت خروج سیم ۱۲ متر بر دقیقه و سیم جوش دارای قطر ۲ و ۱ میلی متر، خواهیم داشت:

$$\frac{12 \times 8.9 \times 60}{1000} = 6.4 \text{ kg/h}$$

توجه داشته باشید که در این مثال، وزن واحد سیم جوش نمره ۲ و ۱، ۸۹ گرم بر متر در نظر گرفته شده است.

اثر تغییرات ولتاژ با نرخ تغذیه سیم ثابت:

با اعمال تغییرات در ولتاژ U، در حالت ثابت بودن نرخ تغذیه سیم، طول قوس و در نتیجه شکل پروفیل جوش تغییر می یابد. جریان (I) و نرخ رسوب ثابت باقی میمانند.

اثر تغییر نرخ تغذیه سیم در حالت ولتاژ ثابت:

با تغییر تغذیه سیم بر روی یک خط، طول قوس، شدت جریان، نرخ رسوب و شکل پروفیل جوش تغییر می یابند.

اثر تغییر در موقعیت قرارگیری انبر جوشکاری در حالتی که باقی متغیرها ثابت می باشند:

اثر فاصله انتهای نازل تماسی (Contact Tube) در حالتی که باقی متغیرها ثابت می باشند:

طول آزاد الکترود و فاصله نازل تماس (Contact Tube) با قطعه کار در جوشکاری با فرآیند MAG:

برای سیم جوشهای با قطر $2/4 - 16$ میلی متر.


برای سیم جوشهای با قطر $1/2 - 8$ میلی متر.

$F =$ طول آزاد الکترود (Stickout)


$K =$ فاله نازل تماس = طول قوس + F



شکل ۱) نمای کلی دستگاه جوشکاری MIG/MAG

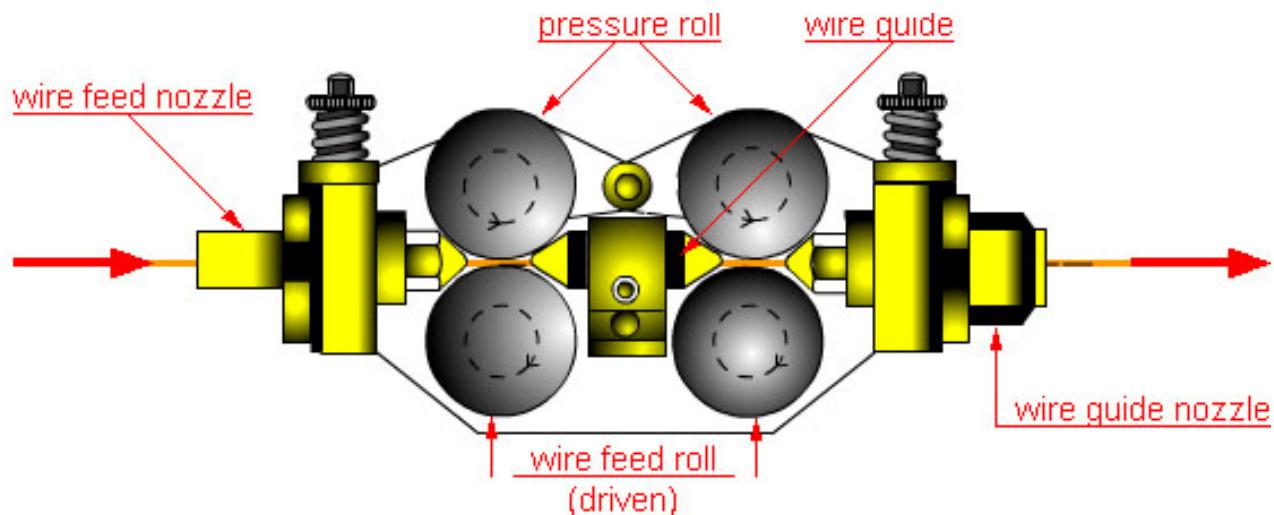


شکل ۲) سیستم های مختلف تغذیه سیم

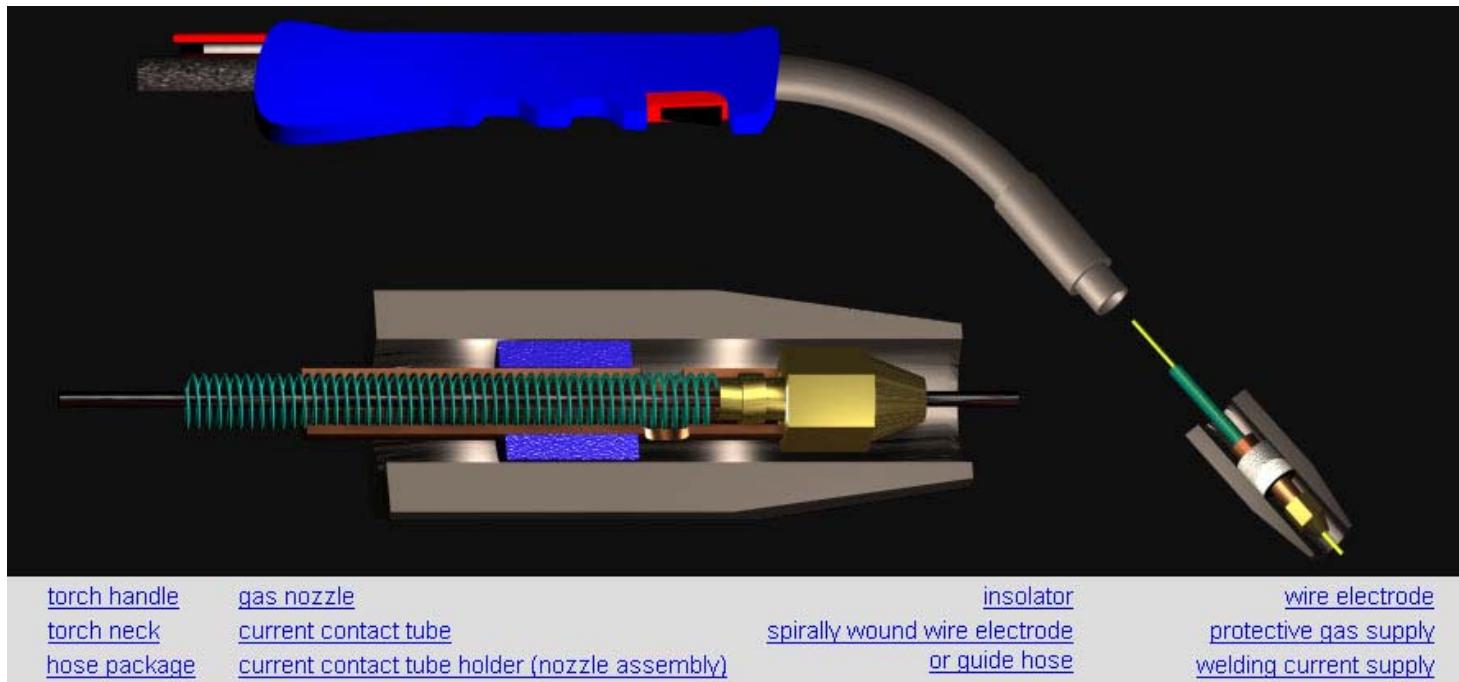

شکل ۳) تورج و اجزای آن

فصل هفتم

جوش کاری به روش الکترود دستی

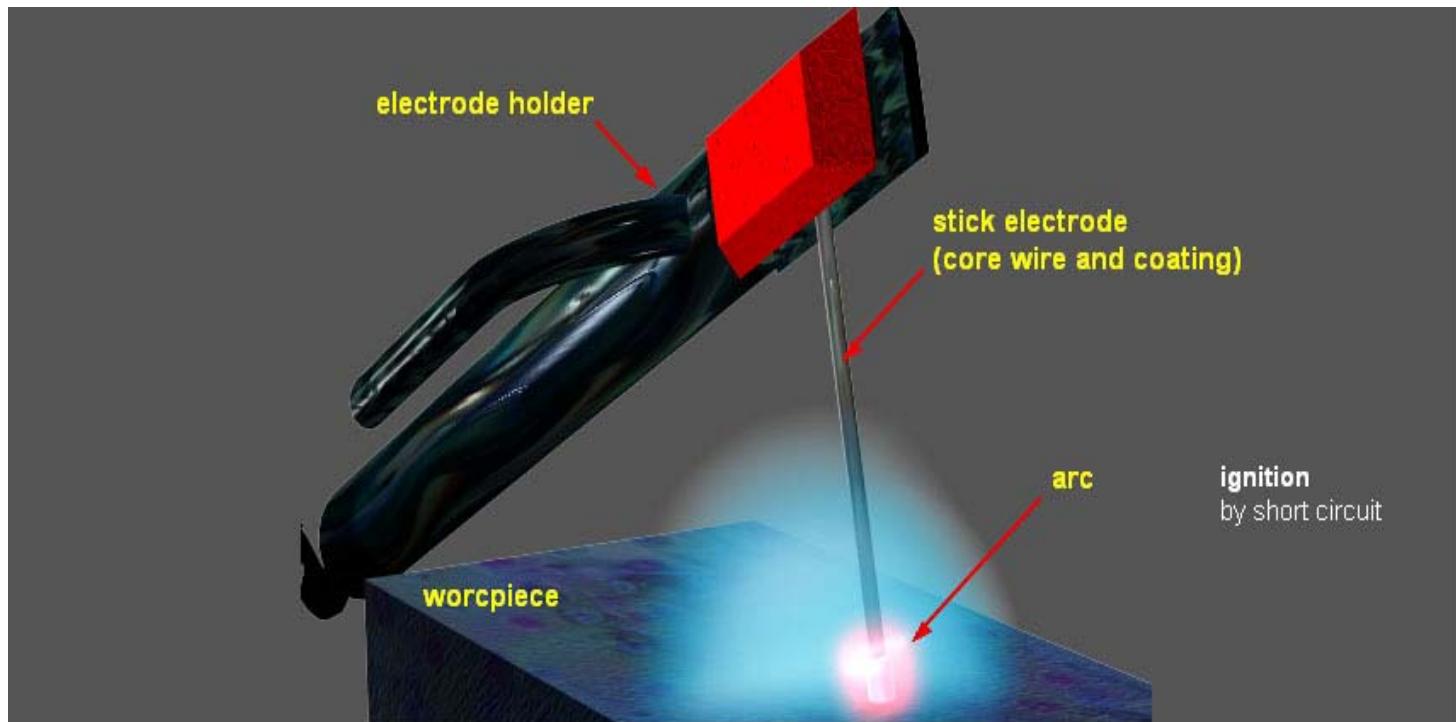SHIELDED METAL ARC WELDING



اصول فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی دستی

امروزه جوشکاری SWAM بیشترین موارد مصرف را در میان سایر فرایندهای جوشکاری قوسی دارد می باشد. در این فرایندها از گرمای قوس برای ذوب فلز پایه و الکترود روپوش دار استفاده می شود. فرایند SMAW شامل نیرو، کابل های جوشکاری، انبر الکترودگیر و انبر اتصال و الکترود می باشد.

از دو کابلی که به دستگاه متصل می گردد، یکی به انبر اتصال و دیگری به انبر الکترودگیر متصل می گردد. با برقراری قوس الکتریکی بین نوک الکترود و سطح کار، جوشکاری شروع شده و حرارت شدید قوس الکتریکی، نوک الکترود و سطح کار را که در مجاورت قوس قرار دارد، ذوب می نماید. به محض برقراری قوس نوک الکترود ذوب شده و قطرات مذاب به سمت حوضچه جوش منتقل می شوند. از آنجا که قوس الکتریکی یکی از منابع حرارتی قوى می باشد (حرارت قوس بین $4500 - 5500$ درجه سانتیگراد) فلز پلیه خیلی سریع ذوب می گردد. انرژی الکتریکی باید به اندازه کافی زیاد بوده تا بتواند فلز پایه و الکترود را ذوب نماید. طول قوس مناسب برای پایداری قوس و انتقال مناسب قطرات مذاب به حوضچه جوش ضروری می باشد. عمل محافظت حوضچه جوش، قوس و منطقه حرارت دیده اطراف حوضچه جوش توسط گاز حاصل از سوختن روپوش الکترود صورت می گیرد.

قابلیتها و محدودیتهای فرایند SMAW

قوس الکتریکی دستی یکی از کاربردی ترین فرایندهای جوشکاری بویژه جهت استفاده در تولید، کارهای تعمیر و نگهداری و در زمینه ساخت و ساز می باشد. موارد زیر از اهم مزایای این فرایند است:

تجهیزات این فرایند معمولاً ساده، ارزان و قابل حمل می باشد.

روپوش الکترود، مانع از اکسید شدن فلز جوش و حوضچه در طول جوشکاری می شود.
به فلاکس و گازهای محافظت کمکی، نیازی نیست.

در مناطقی که دسترسی به آن مشکل است به راحتی این فرایند کاربرد دارد.
این فرایند برای جوشکاری اغلب فلزات و آلیاژها مناسب است.

از الکترودهای SMAW می توان برای جوشکاری فولاد کربنی، فولاد کم آلیاژ، فولادهای آلیاژی و ضد زنگ، چدن، مس، نیکل و آلیاژهای آنها و برخی آلیاژهای آلومینیومی استفاده کرد. از آنجا که حرارت قوس در این فرایند بسیار بالا می باشد، لذا استفاده از این فرایند برای جوشکاری فلزات زود ذوب مانند سرب، قلع، روی و آلیاژهای آنها مناسب نیست. آمپر بیش از حد مجاز سبب بیش از حد گرم شدن الکترود و شکسته شدن پوشش الکترود می گردد.



أنواع جريان مصري

در جوشکاری با قوس الکتریکی دستی از دو جریان متناوب AC و جریان مستقیم DC می‌توان استفاده نمود. انتخاب نوع جریان مصري بستگی به روپوش الکترود مصري دارد.

جریان مستقیم : DC

جریان مستقیم بطور گسترده‌ای در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایای جریان مستقیم:

امکان جوشکاری با آمپرهای کم وجود دارد.

همه نوع الکترودی با آن قابل جوشکاری می‌باشد.

امکان تغییر قطب وجود دارد.

برقراری قوس راحت‌تر است.

معایب جریان مستقیم:

امکان ایجاد وزش قوس وجود دارد.

دستگاه‌های جریان مستقیم گرانتر و هزینه نگهداری و تعمیرات آن بیشتر است.

تغییر قطب در جریان مستقیم:

از دو نوع قطبیت در جریان مستقیم می‌توان استفاده نمود

الف - قطب معکوس

(DCSP)(DCEN) الف) قطب مستقیم


اگر انبر الکترود به قطب منفی و انبر اتصال به قطب مثبت دستگاه وصل شود به این حالت قطب مستقیم یا DCSP گفته می‌شود. حرکت الکترونها از سمت نوک الکترود به سمت قطعه کار می‌باشد.

ب) قطب معکوس (DCRP)(DCEP)

اگر انبر الکترود به قطب مثبت و انبر اتصال به قطب منفی دستگاه وصل شود به این حالت قطب معکوس یا DCRP گفته می‌شود. حرکت الکترونها از سمت سطح کار به طرف نوک می‌باشد.

انتخاب نوع قطبیت در جوشکاری قوس الکتریکی فقط بستگی به نوع روپوش الکترود مصري دارد.

در اکثر کتاب های جوشکاری عنوان شده که در قطب معکوس سرعت ذوب الکترود سریعتر، نفوذ کمتر و عرض حوضچه جوش بیشتر است و در قطب مستقیم سرعت ذوب الکترود کمتر، نفوذ بیشتر و عرض حوضچه جوش کمتر است ولی در عمل این تئوری بر عکس می باشد. یعنی در قطب معکوس سرعت ذوب الکترود کمتر و نفوذ بیشتر بوده ولی در قطب مستقیم سرعت ذوب الکترود بیشتر و نفوذ کمتر می باشد.

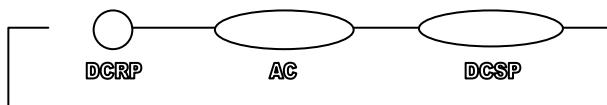

این مسئله بخاطر مواد روپوش می باشد. بعنوان مثال وقتی از الکترود سلولزی با قطب معکوس استفاده می گردد یک شعله θیدروژنی قوی در نوک الکترود شکل می گیرد که باعث ذوب سریع قطعه کار می گردد ولی وقتی الکترود سلولزی را با قطب مستقیم بکار می برد شعله θیدروژنی تشکیل نشده و ذوب بخوبی انجام نمی شود.

جريان متناوب AC :

در جریان متناوب جهت حرکت الکترونها بصورت مداوم عوض می شود یعنی جای قطب مثبت و منفی جابجا می شود. بنابراین امکان تغییر قطب مانند جریان مستقیم وجود ندارد. در جریان متناوب در یک ثانیه 50° مرتبه قطب مستقیم و 50° مرتبه قطب معکوس شکل می گیرد. بنابراین شکل جوش و مقدار نفوذ و سرعت ذوب الکترود، مابین قطب معکوس و قطب مستقیم در جریان DC می باشد. الکترودهایی با جریان AC قابل استفاده می باشند که دارای مواد پایدار کننده قوس نظیر پتاسیم در روپوش خود باشند. الکترودی که فاقد این ماده باشد، در جریان AC دارای قوس پایدار نمی باشد چون جریان AC در هر ثانیه چندین مرتبه به صفر می رسد و این مسئله باعث قطع شدن قوس الکتریکی می گردد.

مزیت جریان متناوب:

دستگاههای جریان AC ارزانتر و هزینه نگهداری آنها کمتر است.
امکان ایجاد قوس وجود ندارد.

معایب جریان متناوب:

برقراری قوس مشکل تر است.
همه نوع الکترودی با آن قابل جوشکاری نمی باشد.
امکان تغییر قطب وجود ندارد.

خطر برق گرفتگی در جریان AC بیشتر است.



منابع تغذیه:

استفاده از منابع تغذیه با جریان متناوب AC و یا جریان مستقیم DC در فرایند SMAW بستگی به نوع الکترود دارد. نوع جریان مصرفی بر روی عملکرد الکترود تاثیرگذار است. هر نوع جریان، مزايا و محدودیتهای مخصوص به خود را دارد و این موارد هنگام انتخاب نوع جریان برای یک کاربرد خاص باید مد نظر قرار گیرند.

نمودار ولت - آمپر

منابع تغذیه ولتاژ ثابت برای فرایند SMAW مناسب نیست، چراکه وقتی منحنی ولت - آمپر از نوع ولتاژ ثابت باشد، کوچکترین تغییر در طول قوس (ولتاژ) سبب ایجاد تغییرات زیادی در جریان می گردد.

استفاده از منبع تغذیه شدت جریان ثابت برای جوشکاری های دستی مناسب تر است، به این دلیل که هرچه شبیب منحنی ولت - آمپر بیشتر شود، تغییرات کمتری در جریان در اثر تغییر در ولتاژ قوس (طول قوس) حاصل می گردد.

متغیر های جوشکاری

(الف) آمپر

الکترودهای روپوش دار در یک قطر مشخص ولی با جنس روپوش مختلف در محدوده مختلفی از جریان مورد استفاده قرار می گیرند. این محدوده تا حد زیادی با ضخامت و جنس روپوش تغییر می کند. در بین الکترودهای موجود، الکترودهای سلولزی نیاز به آمپر کمتری داشته و الکترودهای قلیاً نیاز به آمپر بیشتری دارند. در یک آمپر مشخص الکترودهای پودر آهن دار دارای نرخ رسوب بیشتری می باشند.

انتخاب جریان در یک نوع الکترود به فاکتورهای زیادی از جمله موقعیت جوشکاری و نوع اتصال بستگی دارد. جریان باید به حدی باشد که در عین اینکه باعث کنترل مناسب بر روی حوضچه مذاب می شود، باعث ذوب دیواره اتصال و نفوذ مناسب شود. برای جوشکاری در حالت سربالا و سقفی، جریان مناسب باید در کمترین حد مجاز تنظیم شود. در صورت استفاده از جریان های بالاتر، گرمای ایجاد شده بیشتر شده و باعث ایجاد پاشش جرقه زیاد، انحراف قوس خوردگی کنار جوش و گاهی ترک در فلز جوش می گردد.

(ب) طول قوس

طول قوس فاصله بین نوک الکترود تا سطح مذاب می باشد. طول قوس مناسب جهت ایجاد اتصال بی نقص، دارای اهمیت می باشد. چنانچه در جوشکاری از جریان طول قوس مناسب استفاده شود، هرگونه تغییر در ولتاژ قوس به حداقل خواهد رسید. ایجاد این حالت وابسته به تغذیه ثابت و منظم الکترود می باشد.

طول قوس صحیح با توجه به طبقه بندی الکترود، قطر و ترکیب روکش الکترود و جریان و موقعیت جوشکاری تغییر می کند. با افزایش جریان و قطر الکترود، طول قوس نیز افزایش می یابد. طبق یک قاعده کلی، طول قوس نباید از قطر مغزی الکترود بیشتر باشد.

معمولاً طول قوس در هنگام استفاده از الکترودهای با روکش ضخیم و یا الکترودهای پودر آهن دار کوتاهتر است. چنانچه طول قوس بیش از حد کم باشد، باعث ایجاد اختلال و اتصال کوتاه هنگام انتقال فلز می شود. اگر طول قوس بیش از حد زیاد باشد، این امر باعث انحراف قوس و کاهش قدرت قوس و در نهایت ایجاد جرقه های زیاد به اطراف می شود. اندازه جرقه ها درشت بوده و مقدار نفوذ کم می شود. همچنین گاز و مواد مذاب حاصل از روکش الکترود تاثیری در محافظت قوس و فلز جوش ندارد. نهایتاً این امر می تواند منجر به ایجاد تخلخل و ورود اکسیژن و نیتروژن به فلز جوش شود.

کنترل طول قوس تا حد زیادی به مهارت جوشکاری بستگی دارد و با اطلاعات، دانش، تجربه و مشاهدات چشمی و زبردستی او در ارتباط است.

ج) سرعت حرکت

سرعت حرکت، نسبت حرکت الکترود در طول اتصال می باشد. سرعتی مناسب است که در آن درز جوش با طرح و ظاهری مناسب ایجاد شود. سرعت

حرکت تحت تاثیر فاکتورهای زیادی قرار دارد، موارد زیر از آن جمله اند:

قطبیت جریان جوشکاری

موقعیت جوشکاری

نرخ ذوب الکترود



ضخامت مواد

وضعیت سطح فلز پایه

نوع اتصال

مهارت در بکارگیری الکترود

هنگام جوشکاری، سرعت جوشکاری باید بگونه ای تنظیم شود که قوس به آرامی حوضچه جوش مذاب را هدایت نماید. تا رسیدن به یک نقطه خاص، افزایش سرعت حرکت، درز جوش را باریکتر نموده و نفوذ را افزایش می دهد. بالاتر شدن سرعت جوشکاری باعث کاهش نفوذ، بی نظمی سطح پهناور جوش، ایجاد برش کناره جوش، مشکل شدن جداسازی سرباره و ایجاد تخلخل در فلز جوش می شود. سرعت حرکت کم سبب ایجاد درز جوش پهنه و مقعر با نفوذی کم عمق می شود. نفوذ کم، بعلت توقف قوس روی حوضچه مذاب به جای هدایت و تمرکز آن روی فلز پایه ایجاد می شود. سرعت حرکت روی حرارت ورودی نیز تاثیر می گذارد و باعث افزایش حرارت ورودی شده و منطقه HAZ افزایش می یابد.

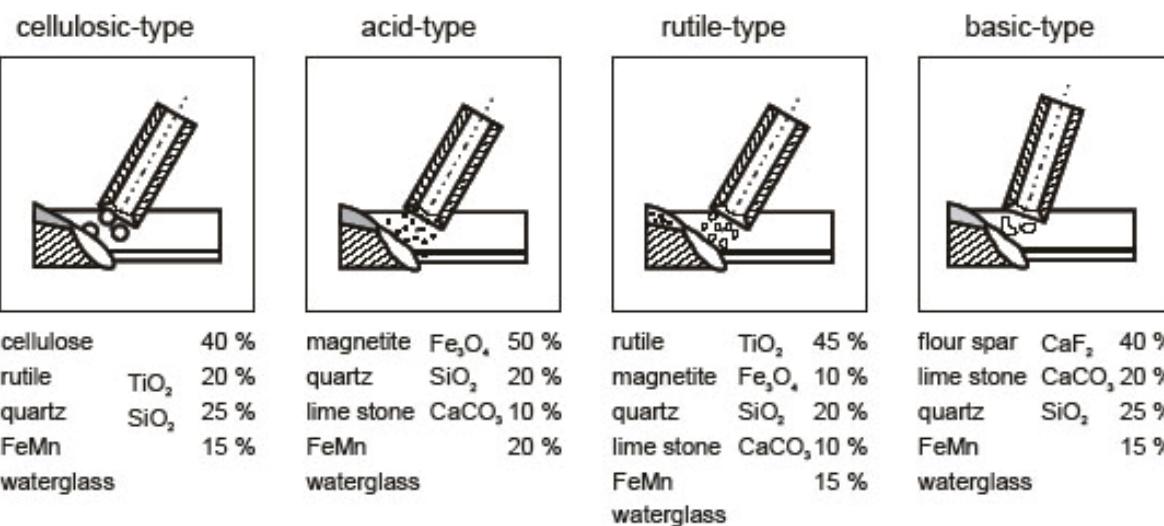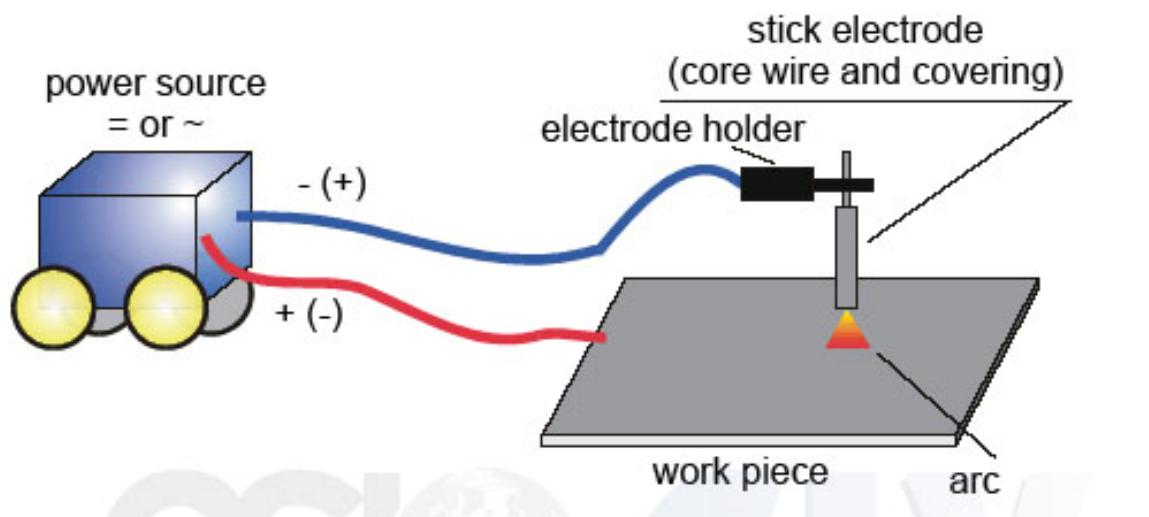

فصل هشتم

جوش کاری به روش زیر پودری


SUBMERGED ARC WELDING

آخرین فرایند جوشکاری ذوبی متداول، فرایند جوشکاری به روش زیر پودری می باشد. این روش بیشترین ضریب راندمان را در ارتباط با نرخ رسوب نشانی فلز جوش در میان سایر روشها دارد. در این روش از طریق تغذیه مداوم سیم جوش فلزی جامد یک قوس پایدار برقرار می شود که همواره حین جوشکاری در زیر لایه ای از سطح پودر محافظت قرار می گیرد و به همین دلیل این فرایند را زیر پودری می نامند. همانگونه که اشاره شد در این روش از طریق دستگاه تغذیه سیم، عمل سیم رسانی مشابه آنچه در فرایندهای GMAW و FCAW داریم انجام می شود. البته بازترین تفاوت موجود میان این روشها در نحوه حفاظت منطقه جوش می باشد. در روش زیر پودری یک لایه فلاکس (پودر) دانه ای بر روی یا دور سیم جوش ریخته می شود و امکان محافظت از فلز مذاب را فراهم می آورد. با پیشروی عملیات جوشکاری، علاوه بر هر لایه جوش لایه ای از سرباره دانه بندی شده ناشی از پودر محافظت نیز بر روی فلز جوش تشکیل شده و منجمد می شود. این سرباره باستی کاملا تز روی سطح جوش زدوده شود و در اغلب موارد به دور ریخته شود، اگرچه روشهایی برای استفاده مجدد و یا ترکیب بخشی از سرباره استفاده شده با سرباره های جدید وجود دارد. در بعضی موارد آنجایی که سرباره باستی کاملا تمیز باشد، استفاده مجدد از پودرهای محافظ توصیه نمی شود. از آنجاییکه روش زیرپودری از الکترودها و پودرهای جداگانه استفاده می کند، ترکیبات گوناگونی از پودر و سیم جوش برای کاربردهای خاص ایجاد می شود. بطور کلی دو نوع ترکیب برای پودر و سیم جوش وجود دارد که عبارتست از :

۱- الکترود آلیاژی با پودر خنثی

۲- الکترود از جنس فولاد ساده کربنی با پودر آلیاژی

بنابراین انجمن جوش امریکا (AWS) برای سهولت انتخاب ترکیبات گوناگون روشی را جهت طراحی و نامگذاری پودرها و الکترودها ارائه کرده است. از آنجاییکه این روش می تواند بصورت کاملا مکانیزه و یا نیمه مکانیزه مورد استفاده قرار گیرد، تجهیزاتی که بکار برده می شوند کمی با هم متفاوت هستند. اما در هر دو روش استفاده از منبع نیرو ضروری است. اگرچه اغلب جوشکاری های زیرپودری با منابع نیروی دارای ولتاژ ثابت اجرا می شود، روشهای مخصوصی هم که در آنها از شدت جریان ثابت استفاده می شود وجود دارد که بسته به شرایط می تواند ارجحیت داشته باشد. مشابه فرایندهای FCAW و GMAW ، یک سیستم تغذیه کننده سیم جوش که سیم ها را از طریق کابلی مستقیم به سر مشعل جوشکاری می رساند، وجود دارد. پودر محافظ باستی به منطقه جوشکاری هدایت شود. برای سیستم های مکانیزه معمولاً محفظه حاوی پودر محافظ بالای مشعل جوشکاری قرار می گیرد و به کمک نیروی گرانش به آرامی حین جوشکاری و مدامی که قوس برقرار است بر روی منطقه مذاب توزیع می شود. در روش های نیمه مکانیزه، پاشش پودر محافظ از طریق هوای فشرده و افزایش سهولت جریان یا اصولاً به طریق دستی و مستقیم حین جوشکاری انجام می شود. سایر متغیرهای دستگاه جوشکاری شامل انتخاب استفاده از جریان متناوب یا مستقیم و حتی نوع قطبیت می تواند باشد. نوع جریان جوشکاری بر روی میزان نفوذ و پهنای جوش بصورت همزمان تاثیر می گذارد. در برخی کاربردها از چند نوع الکترود می تواند استفاده شود. الکترودها ممکن است همگی از یک منبع انرژی واحد و یا در صورت لزوم از چند منبع، انرژی دریافت کنند.

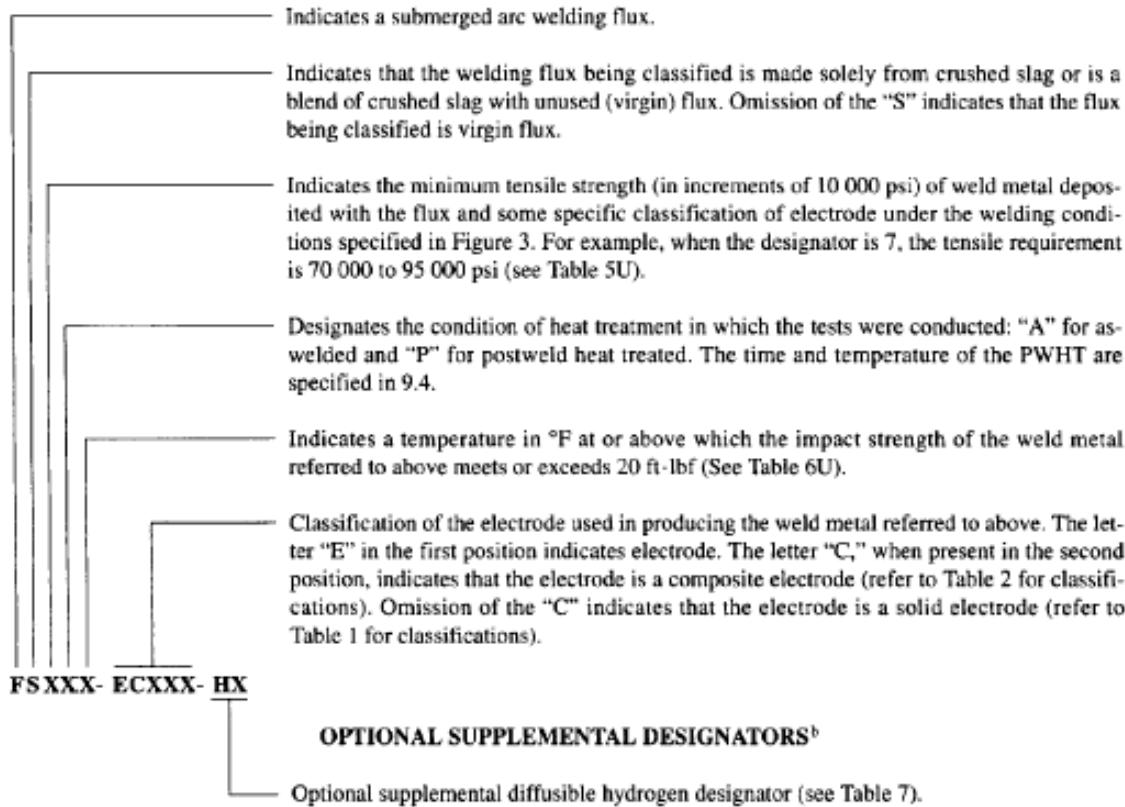


Notes:

- (a) The combination of these designators constitutes the flux-electrode classification.
- (b) These designators are optional and do not constitute a part of the flux-electrode classification.



روش زیرپودری در بسیاری از صنایع و برای اتصال بسیاری از فلزات قابل کاربرد می باشد. بدلیل نرخ رسوب نشانی بالای این روش، برای لایه گذاری و یا انجام ترمیم های سطحی بسیار مناسب می باشد. در شرایطی که افزایش مقاومت به خوردگی سطحی و مقاومت به سایش مورد نیاز است، این روش کاملا مقرن به صرفه و مورد اطمینان می باشد. شاید مهمترین مزیت روش زیرپودری را بتوان در نرخ رسوب بالای آن خلاصه کرد. این روش راندمان بسیار بالاتری نسبت به سایر فرایندهای متداول تر دارد. روش زیرپودری محافظت بالایی را برای اپراتور تامین می نماید چراکه در حین جوشکاری هیچ قوس قابل رویتی وجود ندارد و بنابراین اپراتور می تواند کنترل جوش را بدون اینکه نیاز به استفاده از لنزهای فیلتر یا لباس های محافظ سنگین داشته باشد، بعده بگیرد. یکی دیگر از دلایلی که منجر به استفاده گسترده از این روش می شود قابلیت نفوذ بالای آن است. عمدۀ ترین محدودیت روش زیرپودری در این است که فقط در موقعیت هایی قابل اجرا است که پودر محافظ مطابق طرح اتصال بتواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد (وضعیت تخت و افقی). در سایر وضعیت های جوشکاری برای اجرای مناسب این روش نیازمند بکارگیری تجهیزان جانبی هستیم. یکی دیگر از محدودیت های این روش، مانند سایر فرایندهای مکانیزه، در این است که برای قرار دادن تجهیزات و قطعات جوشکاری به قید و بندهای زیادی نیاز است. مشابه سایر فرایندهایی که در آنها از پوشش جامد استفاده می شود، سطح نهایی جوش لایه ای از سرباره منجمد شده دارد که بایستی برداشته شود. چنانچه

متغیرهای جوشکاری بطور مناسبی تنظیم نشده باشد، روند جوشکاری به گونه ای پیش خواهد رفت که جدا کردن سرباره دشوار خواهد شد. آخرین محدودیت مربوط به پودر محافظ است که قوس را حین انجام جوشکاری می پوشاند. اگرچه این محدودیت موجب حفاظت از جوشکار یا اپراتور جوشکاری می شود ولی امکان دیدن قوس و محدوده کاری را کاملا از بین می برد. در روشهای مکانیزه معمولاً توصیه می شود که قبل از انجام جوشکاری پس از تنظیم دستگاه و موقعیت قید و بندها یک بار در طول مسیر خط جوش مشعل جوشکاری تا انتهای قطعه به حرکت درآید تا مسیر قبل از اجرای عملیات جوشکاری کنترل شده باشد. چنانچه قوس برقرار شده در جوشکاری مستقیم هدایت نشود می تواند منجر به بروز عیب ذوب ناقص در قطعه شود. از دیگر محدودیتهای موجود ذاتی این فرایند هنگام استفاده از پودرهای دانه بندی شده، مشابه الکترودهای SMAW کم هیدروژن، مراقبت در برابر هیدروژن می باشد. در این حالت بایستی پودر جوشکاری کاملا در برابر ورد و رطوبت و هیدروژن حفاظت شود. ممکن است نیاز باشد که بسته های پودر جوشکاری قبل از استفاده در محل نگهداری (انبار) درون محفظه های گرمایی نگهداری شوند. چنانچه پوردها نمدار باشند می تواند منجر به ایجاد حفرات در جوش و ترکهای زیر لایه ای گردد. یکی از مشکلات ساختاری این فرایند بروز ترکهای انجمادی می باشد. این عیب زمانی رخ می دهد که شرایط قطعه جوشکاری به گونه ای باشد که نسبت پهنا به عمق نفوذ زیاد باشد. در این شرایط اگر نسبت پهنای هر لایه از جوش نسبت به عمق نفوذ خیلی زیاد باشد یا بصورت عکس اتفاق بیفتند، ترکهای ناشی از انقباض در مرکز خط جوش حین انجماد منطقه مذاب ممکن است بوجود آید.


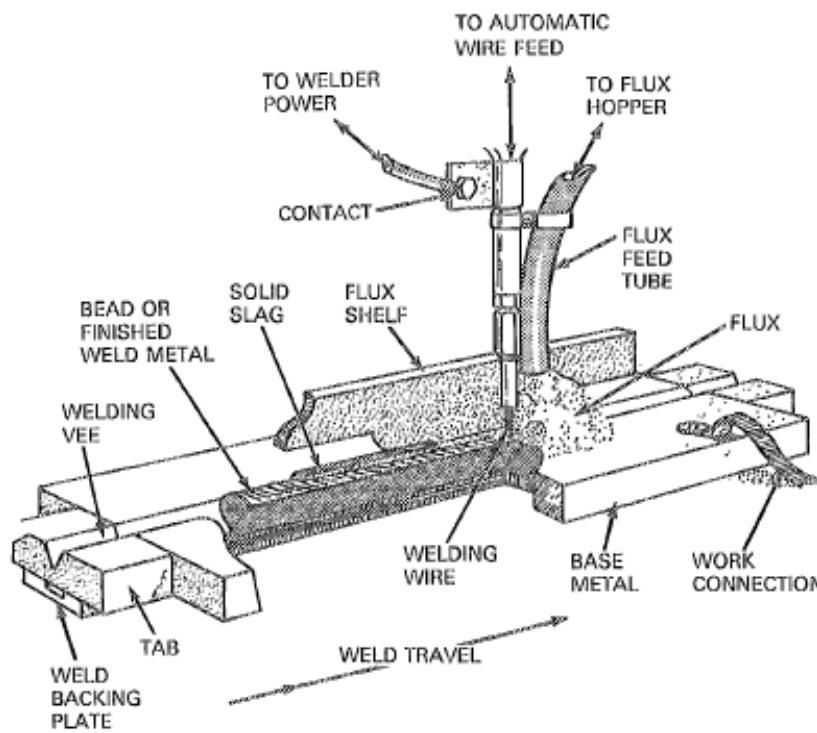


**Table 6.1
Submerged Arc Wires -Diameters vs. Current Range**

Wire Diameter in.	Wire Diameter mm	Current Range (Amperes)
5/64	2.3	200 - 500
3/32	2.4	300 - 600
1/8	3.2	300 - 800
5/32	4.0	400 - 900
3/16	4.8	500 - 1200
7/32	5.6	600 - 1300
1/4	6.4	600 - 1600

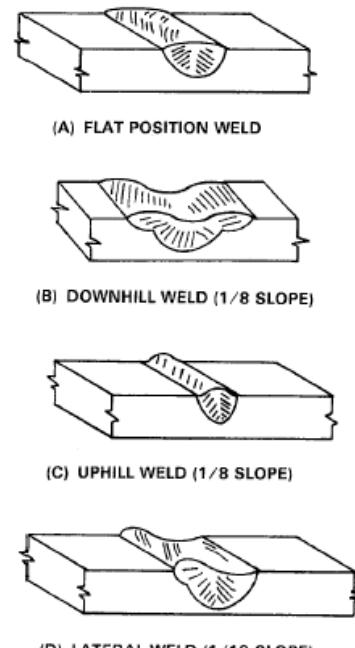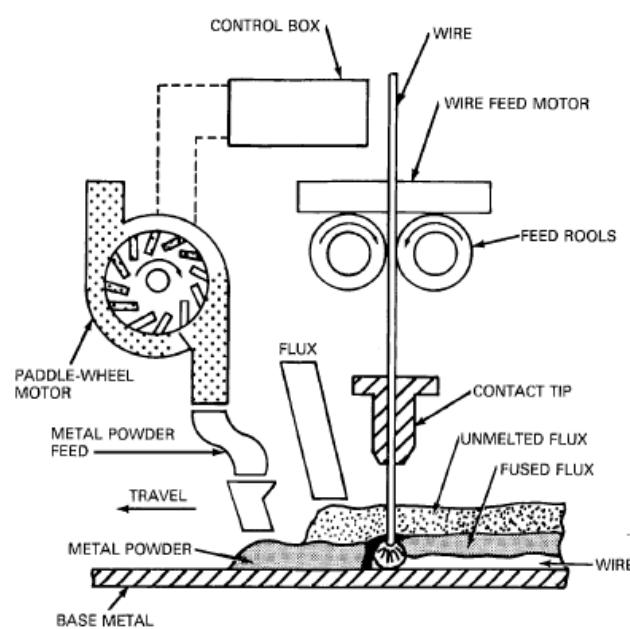

Fillets

joint type	material thickness	wire	throat thickness	voltage	current	welding speed
	mm	Ø mm	No	V	A	cm/min
	≥ 6	3	3	30-32	450	75
	≥ 8	4	4	30-32	575	70
	≥ 10	4	5	30-32	650	60
	≥ 8	5	4	32-34	800	83
	≥ 12	5	6	32-34	850	58
	≥ 15	6	7	33-35	875	42
	≥ 15	5	-	36	825	45
	≥ 20	5	-	36	850	32

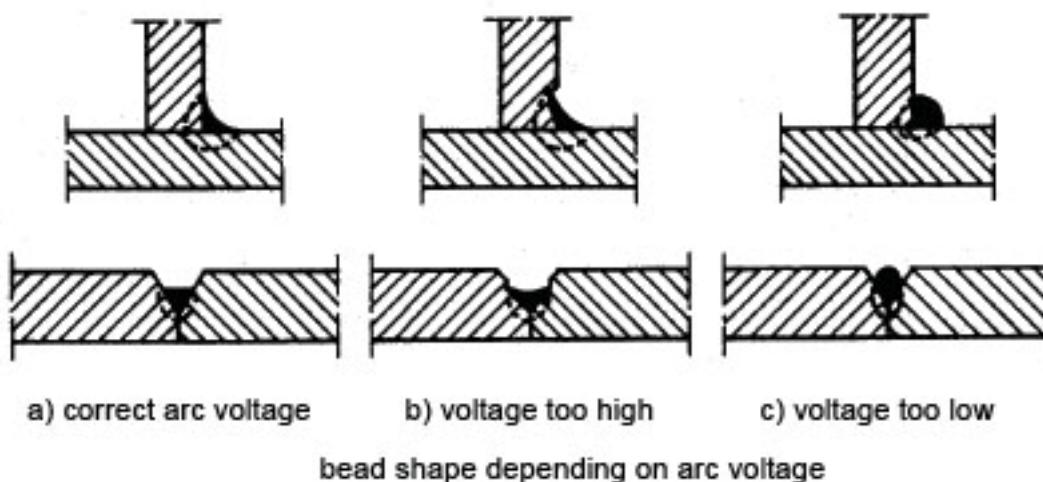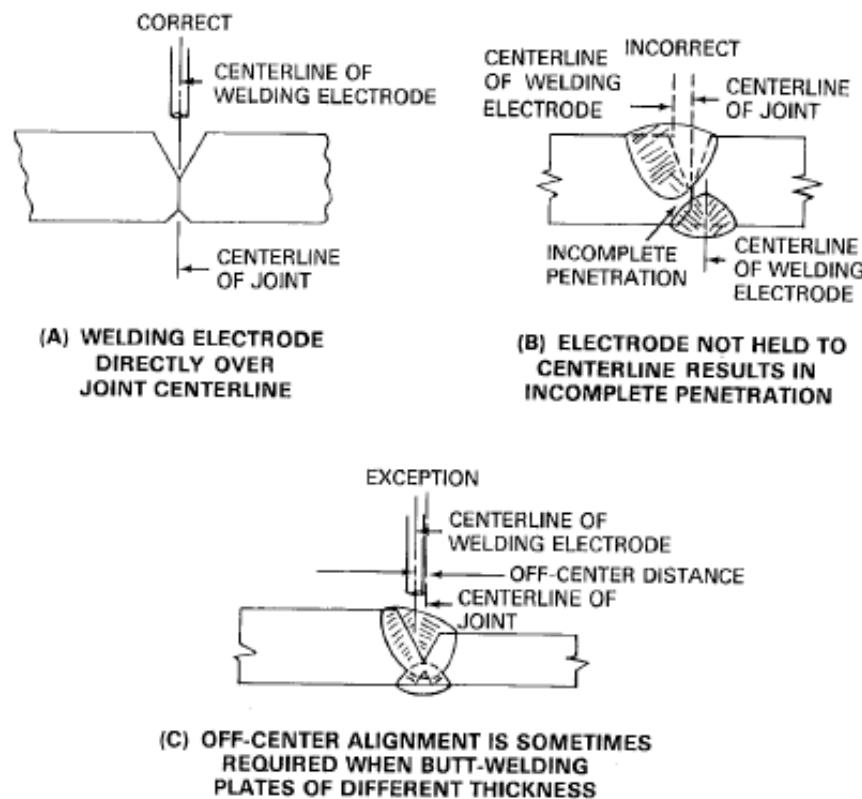

Influence of welding parameters:

On bead shape

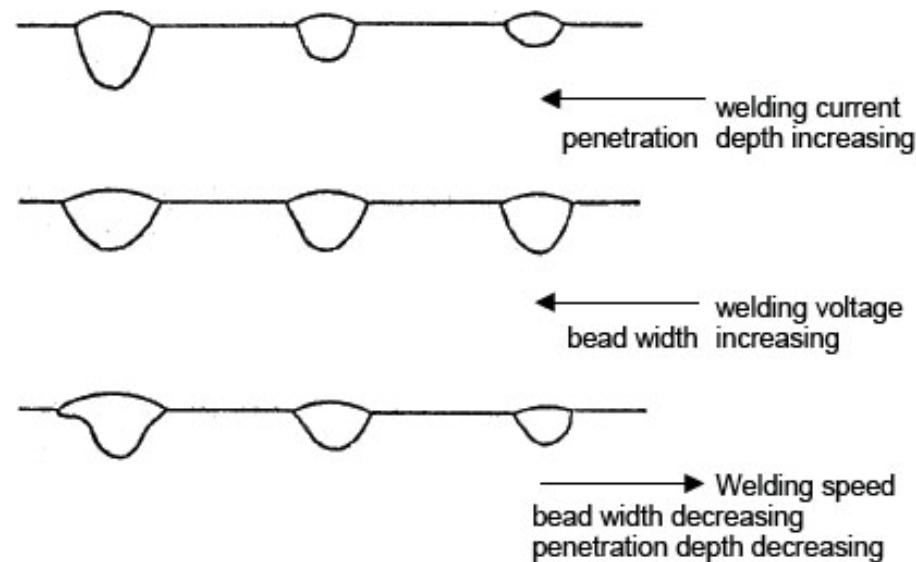
Typical welding parameters

Butt welds

joint type	material thickness	wire	bead	voltage	current	welding speed
	mm	Ø mm	No	V	A	cm/min
1 2	6	4	1 2	35 35	300 350	83
	8	4	1 2	35 35	450 500	77
	10	4	1 2	35 35	500 550	70
with thicker materials it is recommended to remove slags which have penetrated into the gap by grinding from the opposite side.	12	5	1 2	35 35	600 700	63
	14	5	1 2	35 35	650 750	58
1 2	16	5	1 2	35 36	700 800	58
	18	6	1 2	36 38	850 850	50
	20	6	1 2	36 38	925 850	45
1 2	18	6	1 2	36 36	775 800	50
	20	6	1 2	36 36	800 850	42
	25	6	1 2	36 36	900 950	33
	30	6	1 2	36 36	975 1000	25

**فصل نهم :**

طبقه بندی عیوب جوشکاری

WELD DEFECTS CLASSIFICATION

مقدمه

نقص یا ناپیوستگی زمانی عیب نامیده می شود که بعضی از خصوصیات از جمله : نوع، اندازه، پراکندگی یا موضع را بیش از حد مجاز استانداردها داشته و غیر قابل قبول باشد.

در آئین نامه جوشکاری سازه های فلزی (AWS D1.1) ناپیوستگی نوع ذوبی به آخال سرباره، ذوب ناقص و نفوذ ناقص اطلاق می شود. در بسیاری از آئین نامه ها و مقررات، نوع ذوبی را کمتر از ترک مورد توجه قرار می دهند ولی در برخی از استانداردها نه تنها ترک بلکه ذوب ناقص یا نفوذ ناقص را نیز ممنوع می دانند. (مانند استاندارد BS5500) ناپیوستگیهای گرد و مدور (Rounded) در هر جای جوش امکان ظاهر شدن دارند. ناپیوستگیهای دراز (Elongated) در هر جهتی قابل پیش بینی هستند. قبل از آنکه عیوب جوشکاری گروه بندی شوند، توجه به چند تعریف در این زمینه ضروری می باشد.

ناتمامی (Imperfection)

از نظر متالورژی، ناتمامی به یک نوع بی نظمی سه بعدی در شبکه اتمها اطلاق می شود که نظم ساختار شبکه را نسبت به حالت تعادل به هم می زند.

ناپیوستگی (Discontinuity)

ناپیوستگی به مجموعه ای از ناتمامیها (مثل مرزدانه) گفته می شود که بطور عادی و با روش های مرسوم و متداول بررسیهای غیر مخرب، قابل کشف نیستند.

نقص (Flaw)

نقص به ناپیوستگی قابل کشف از طریق بررسیهای غیر مخرب یا مخرب اطلاق می شود که در شرایط عمومی موجب شکست سازه نمی گردد. بنابراین می تواند بدون تعمیر در سازه باقی بماند. امروزه بعضی از روش های آزمونهای غیر مخرب (پرتونگاری و فراصوتی) قادرند حتی بعضی از نقصهای بی ضرر را در مناطقی مانند مرز دانه ها کشف نمایند که نیازمند مهارت و تجربه کافی در تفسیر می باشد.

عیب (Defect)

عیب به نقصی گفته می شود که تحت شرایط عمومی یا قابل پیش بینی، با خاطر وجود آن احتمال شکست سازه وجود دارد. عیب، در حقیقت نقصی است که طبق کد یا مشخصات فنی قابل قبول نمی باشد. بنابراین یک ناپیوستگی مشخص ممکن است در یک سازه نقص و در سازه دیگری عیب محسوب شود.

نقص ها و عیوب منطقه جوش ممکن است دو بعدی (مثل ترک) یا سه بعدی (مثل منفذ و حفره) باشند. از نظر کلی، نقصهای دو بعدی خطرناک تر و تشخیص و ردیابی آنها نیز دشوارتر است. گرچه بایستی به خاطر داشت که هر دو نوع نقصهای دو بعدی و سه بعدی موجب تمرکز تنش می شوند که برای بارگذاری دینامیکی حائز اهمیت است. همچنین منفذها یا تخلخلهای اضافی بیانگر جوش ضعیف می باشند که ممکن است علاوه بر منفذ، نقصهای خطرناکتر دیگری را هم به همراه داشته باشند. نقصها را می توان به گروه کلی زیر تقسیم کرد :



الف- نقصهای مربوط به فرایند جوشکاری یا مربوط به دستورالعمل جوشکاری

دو بعدی

عدم نفوذ : ناشی از حرارت ورودی (Heat Input) ناکافی با توجه به شکل هندسی محل اتصال

عدم ذوب : عدم ذوب کافی در فلز پایه

سه بعدی

منفذ : ناشی از حفاظت ضعیف ناحیه قوس، گازهای محافظ با کیفیت ضعیف

بریدگی کناره : ناشی از عدم مهارت کافی در جوشکاری

گرده اضافی : فلز جوش خیلی زیاد

نفوذ اضافی : حرارت ورودی بالا

ب- نقصهای مربوط به متالورژی جوش

دو بعدی

ترک : ناشی از فرایند انجماد (سرد شدن حوضچه مذاب تا رسیدن به دمای اتاق) و قابلیت نرمی در دماهای بالا یا در درجه حرارت‌های پایین.

سه بعدی

منفذ : واکنشهای با گاز محافظ یا سرباره، کاهش سریع در قابلیت احلال گاز حین سرد شدن مذاب تا رسیدن به دمای انجماد.

گروه بندی عیوب جوشکاری

عیوب جوشکاری را می‌توان به طبقه‌ها، دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی از جنبه‌های مختلف تقسیم نمود.

در استاندارد بین‌المللی ISO 6520 عیوب جوش ذوبی به ۶ گروه زیر تقسیم شده‌اند :

(Cracks) ترک‌ها - ترک شماره ۱

ترک ناپیوستگی بوجود آمده بوسیله پارگی موضعی است، که می‌تواند ناشی از سرد شدن یا تنفس باشد. جوش و فلز پایه زمانی ترک می‌خورند که

تنشی‌های موضعی بوجود آمده از مقاومت تسلیم فلز بیشتر شود. ترک خوردگی همواره با افزایش تنفس در نزدیکی ناپیوستگی‌های فلز جوش و فلز پایه یا

نزدیک شیارهای مکانیکی که در طراحی اتصال پیش‌بینی شده‌اند، همراه است. تنشی‌های باقیمانده و هیدروژن از عوامل ایجاد ترکها به حساب می‌آیند.

ترکهای ناشی از جوشکاری که ذاتاً شکننده هستند در مرزهای ترک، تغییر شکل دائمی کمی نشان می‌دهند.

ترکها به دو دسته گرم و سرد تقسیم می‌شوند. ترک گرم در خلال انجماد مذاب، شکل می‌گیرد و ترک سرد (تاخیری) بعد از آنکه فرایند انجماد کامل

شد شروع خواهد شد.

ترکهای سرد که بعضاً ترکهای تاخیری نیز نامیده می‌شوند با هیدروژن شکننده ارتباط خاصی دارند.

ترکهای گرم در مرزدانه‌ها منتشر می‌شوند ولی ترکهای سرد هم در مرزدانه‌ها تشکیل می‌شوند و هم ممکن است از مرزدانه‌ها گذشته و گسترش

یابند.

محل استقرار ترکها (Crack Orientation)

ترکها بسته به راستای امتدادشان، طولی یا متقاطع (عرضی) نامیده می شوند. وقتی ترک موازی محور جوش باشد، صرفنظر از اینکه آیا در مرکز جوش واقع شده است یا در پنجه (Toe Crack) در ناحیه تاثیر حرارت، ترک طولی می باشد.

ترکهای عرضی عمود بر محور جوشکاری می باشند. ابعاد این ترکها محدود است و کاملا در فلز جوش جای می گیرند و یا اینکه از فلز جوش به درون ناحیه ای از فلز پایه که تحت تاثیر حرارت قرار گرفته است و یا حتی در خود فلز پایه رسخ می کنند.

انواع ترکها به شرح زیر است :

۱- ترک ریز (Micro Cracks/Micro Fissures)

وقتی ترک ابعاد ریزی در حد میکروسکوپی داشته باشد به میکرو ترک یا میکرو فیشر موسوم است.

۲- ترک طولی (Longitudinal Crack)

در فرایندهای جوشکاری زیر پودری که معمولاً با سرعت زیادی همراه است به چشم می خورد و گاهی تخلخل که معمولاً در ظاهر جوش قابل مشاهده نمی باشد در آنها روی می دهد. ترکهای طولی در جوشهای کوچک و کم حجم بین قسمتهای بزرگ و حجیم ناشی از آهنگ سریع سرد شدن و در گیری یا در مهار بودن قطعات است.

ترک طولی اساساً موازی با محور جوش است به چهار سورت واقع می شود :


- در فلز جوش
- در مرز جوش
- در منطقه تاثیر حرارت
- در فلز پایه

۳- ترک عرضی (Transverse Crack)

ترک عرضی اساساً عمود بر محور جوش است و بیشتر ناشی از تنشهای فشاری عمود بر جوشی که قابلیت نرمی زیادی ندارد، می باشد.

ترکهای عرضی ممکن است در مناطق زیر واقع شوند :

- در فلز جوش
- در منطقه تاثیر حرارت
- در فلز پایه

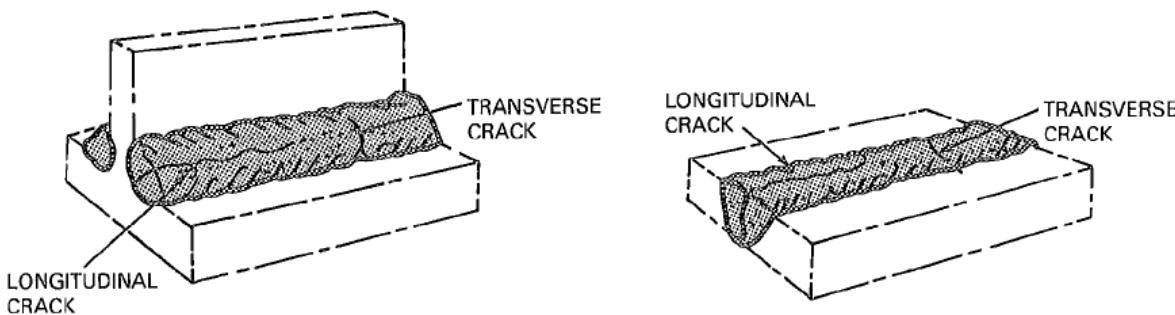

شکل ۱- ترکهای طولی و عرضی در جوش نفوذی سربه سر و جوش گوشه ای

**۴- ترک های تشعشعی (Radiated Crack)**

ترکهای تشعشعی ترکهای انتشار یافته از یک نقطه مشترک می باشند که در مناطق زیر ممکن است ایجاد شوند :

- در فلز جوش
- در منطقه تاثیر حرارت
- در فلز پایه

ترکهای تشعشعی کوچک به ترکهای ستاره ای (Star Cracks) معروفند.

۵- ترک چاله جوش (Crater Crack)

ترک چاله، ترک انتهای خط جوش است و زمانی رخ میدهد که جوشکاری بدروستی و به خوبی به پایان نرسد. گاهی به این ترک نیز ترک ستاره ای اتلاق می شود.

ترک چاله جوش، ترک انقباضی بوده و معمولاً از قطع ناگهانی قوس ناشی می شود. ترک در چاله جوش عمدتاً به سه صورت زیر دیده می شود :

- طولی
- عرضی
- ستاره ای

۶- گروه ترکهای منفصله (Group of Disconnected Cracks)

گروهی از ترکهای جدا از هم می باشند که ممکن است در نواحی زیر مشاهده شوند :

- در فلز جوش
- در منطقه تاثیر حرارت
- در فلز پایه

۷- ترکهای انشعابی (Branching Cracks)

گروهی از ترکهای متصل به هم می باشند که منشا آنها یک ترک مشترک است و نسبت به ترکهای تشعشعی قابل تشخیص هستند. ترکهای انشعابی ممکن است در مناطق زیر واقع شوند :


- در فلز جوش
- در منطقه تاثیر حرارت
- در فلز پایه

۸- ترک گلوبی (Throat Crack)

ترکهای طولی هم جهت با محور جوش در روی سطح آن هستند. ترک گلوبی نه همیشه ولی اکثراً جزو ترکهای گرم به حساب می آید. این ترکها را صرفاً در جوشهای گوشه ای (Fillet Welds) تعریف می کنیم.

۹- ترک در پنجه (Toe Crack)

از دامنه جوش جایی که تنشهای فشاری متمرکزند، شروع به گسترش و اشاعه کرده و منشا پیدایش آن ممکن است هیدروژن باشد که در این صورت جزو ترکهای سرد خواهد بود.

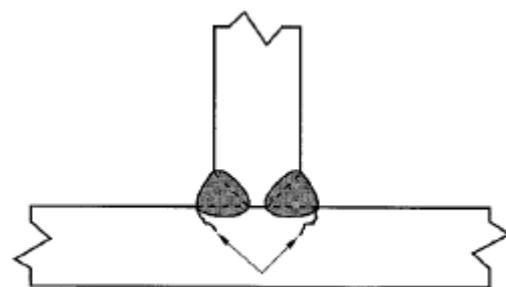


شکل ۲ - ترک در پنجه جوش در یک جوش گوشه ای

۱۰- ترکهای زیر مهره ای (Under Bead Cracks)

ترکهای سردی هستند که در منطقه تاثیر حرارتی بوجود آمده و معمولاً طول کمی دارند. گاهی ممکن است چند ترک زیر مهره ای به هم متصل شده و ترک متواالی تشکیل شود. ترکهای زیر مهره ای زمانی خطر جدی محسوب می شوند که سه عامل زیر در آنها وجود داشته باشد :

- هیدروژن
- ریز ساختاری سخت با قابلیت انعطاف بسیار کم
- تنش باقیمانده زیاد در محل مورد نظر

این ترکها هم بصورت طولی و هم عرضی یافت می شوند. آنها به فواصل معینی در زیر جوش و همچنین روی مرز دانه ها در منطقه تاثیر حرارتی جایی که تنشهای باقیمانده به حداقل می رسد، مشاهده می شوند.

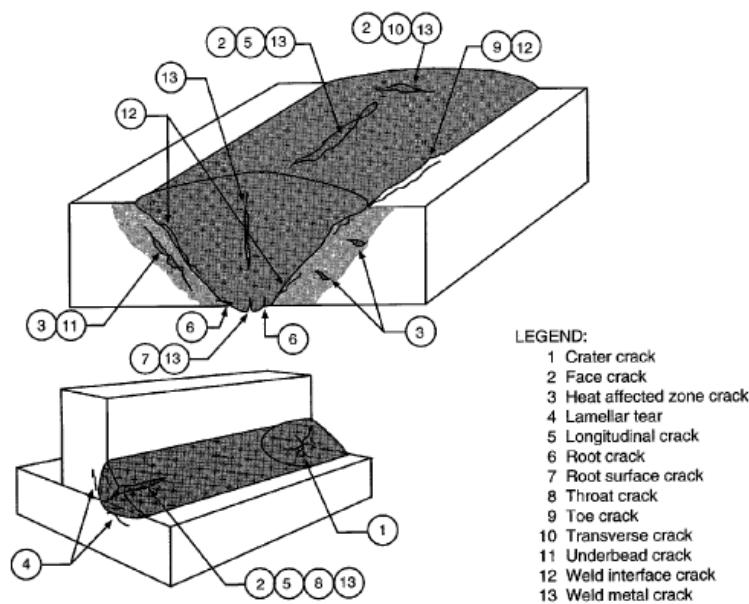


شکل ۳ - انواع ترکها از نظر شکل هندسی، موقعیت و جهت شکل گیری در قطعه جوشکاری شده

گروه شماره ۲ - حفره ها (Cavities)

حفره های گازی بوسیله حبس گاز در جوش تشکیل می شوند.

۱- منفذ گازی (Gas Pore)

منفذ تکی حبس شده در جوش اساسا به شکل کروی ظاهر می شود.

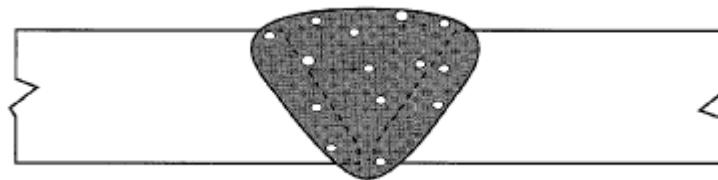

شکل ۴- تعدادی از حفرات گازی منفرد کروی در مناطق گوناگون فلز جوش

۲- تخلخل (Porosity)

تخلخل در نتیجه حبس گاز هنگام سرد شدن جوش بوجود می آید. تخلخل معمولاً کروی است ولی احتمال تخلخلهای طولی نیز وجود دارد. حفره های گازی در قطعات چدنی شاید به شکل لایه به لایه نیز پیدا شوند. تخلخل هر چند هم زیاد باشد، به اندازه ناپیوستگیهای تیز که موجب تمرکز تنش می شوند، خطرناک خواهد بود.

تخلخل زیادی نشانه آن است که عوامل جوشکاری، مواد مصرفی یا طراحی اتصال به درستی کنترل نشده است. یا فلز پایه آلوده و کثیف بوده و یا فلز پایه و فلز جوش با یکدیگر سازگاری کافی ندارند. تخلخل منحصرا ناشی از هیدروژن نیست ولی وجود تخلخل بیانگر وجود هیدروژن در جوش و ناحیه حرارت دیده است که در آلیاژهای آهنی احتمال ترک خوردن قطعه را زیاد می کند.


۳- تخلخل با پخش یکنواخت (Uniformly Distributed Porosity)

تخلخل با پخش یکنواخت، تعدادی منفذ گازی پخش شده بصورت یکنواخت با الگوی پراکندگی همسان در سرتاسر فلز جوش است. اگر این گونه تخلخل در جوش بیش از حد وجود داشته باشد بیشتر به دلیل عیب روش جوشکاری یا نقص در مواد است.

روش آماده سازی محل اتصال یا مواد مصرفی می تواند در مواردی موجب بروز تخلخل شود. اگر جوشی آهسته تر از حد لازم سرد شود، حجم زیادی از گازها حین انجام خارج می شوند و در نتیجه حفره های کمی در جوش باقی خواهد ماند.

۴- تخلخل خوشه ای (Cluster Porosity)


تخلخل موضعی یا خوشه ای، حفره هایی هستند که در یک محل مجتمع شده و اکثرا ناشی از برقراری و قطع نادرست قوس حین انجام عملیات جوشکاری می باشد.

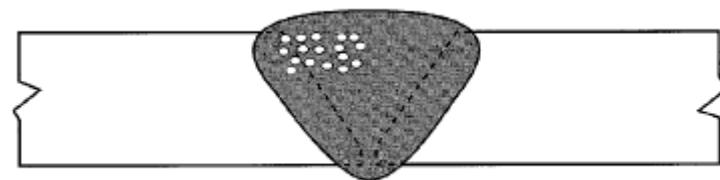

شکل ۵- تخلخلهای خوشه‌ای متمرکز در ناحیه خاصی از فلز جوش

۵- تخلخل خطی (Linear Porosity)

یکسری حفره‌های باریک می‌باشند که بیشتر در طول سطوح میانی جوش، گرده جوش یا نزدیک به ریشه جوش بوجود می‌آیند. تخلخل خطی، خطی از منفذهای گازی می‌باشد که بصورت موازی با محور جوش واقع شده‌اند. به هنگام جوشکاری به علت آلوده بودن محل، گازهای حاصله به وضعیتهای فوق الذکر رانده می‌شوند.

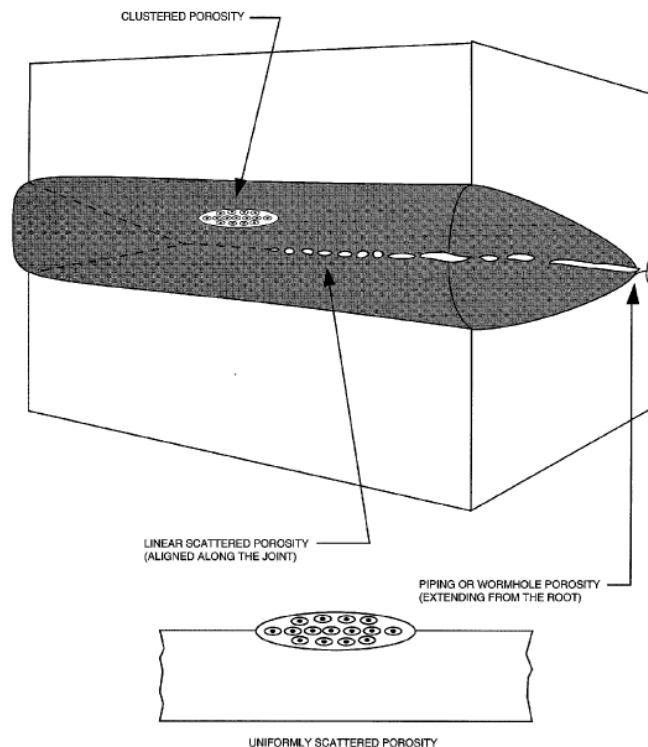

شکل ۶- تخلخلهای خطی و خوشه‌ای در یک قطعه جوشکاری شده

**۶- تخلخل لوله ای (Piping Porosity)**

تخلخل لوله ای یا حفره طویل شده (Elongated Cavity) حفره ای گازی و طویل است. این حفره غیر کروی بزرگ، بعد بزرگش تقریباً موازی با محور جوش است. تخلخل لوله ای در جوشهای گوشه ای از ریشه بطرف سطح جوش امتداد دارد. وقتی که یک یا دو حفره در سطح جوش مشاهده شود، سنگ زنی دقیق می‌تواند تخلخلهای زیر سطحی را نیز آشکار سازد. بخش عمدۀ این تخلخلها کاملاً تا سطح جوش امتداد پیدا نمی‌کنند.

۷- سوراخ کرمی (Worm Hole)

حفره ای لوله ای شکل در فلز جوش و ناشی از آزاد شدن گازهای کرمی بوسیله حالت انجماد و منابع گاز تعیین می‌شود. حفره‌های لوله ای به خوش‌ای و جناغی دسته‌بندی می‌شوند.

۸- منافذ سطحی (Surface Porosity)

منافذ کوچک گازی هستند که به سطح فلز جوش راه پیدا کرده‌اند و قابل مشاهده می‌باشند.

۹- حفره انقباضی (Shrinkage Cavity)

حفره ای ناشی از انقباض حین فرایند انجماد فلز جوش تا رسیدن به دمای اتاق است.

۱۰- انقباض بین شاخه‌ای (Interdendritic Shrinkage)

حفره انقباضی طویل شده می‌باشد که بین ساختار دندربیتی که احتمالاً گاز حبس شده است تشکیل گردیده است، چنین عیبی عمود بر رویه جوش پیدا می‌شود.

۱۱- انقباض ریز (Micro Shrinkage)

انقباض ریز، حفره انقباضی است که فقط زیر میکروسکوپ دیده می‌شود. انقباض ریز بین شاخه‌ای حفره انقباضی ریز بین شاخه‌ای است که فقط زیر میکروسکوپ دیده می‌شود.

۱۲- حفره لوله ای چاله جوش (Crater Pipe)

حفره لوله ای چاله جوش، تورفتگی انتهای پاس جوش است که قبل یا حین جوشکاری پاسهای بعدی حذف نشده است.


گروه شماره ۳ - آخال توپر (Solid Inclusion)

آخال توپر مواد خارجی جامد حبس شده در فلز جوش می باشد.

آخالها عبارتند از ناخالصیها یا مواد خارجی که حین فرایند جوشکاری داخل حوضچه مذاب می شوند. آخال موجب تضعیف جوش می گردد. به عنوان نمونه آخال سرباره را می توان نام برد یعنی سرباره ای که بطور طبیعی برای محافظت فلز داغ روی جوش تشکیل می شود ممکن است در داخل جوش محبوس گردد. اگر الکترود به درستی نوسان داده نشود، نیروی قوس بعضی از ذرات سرباره را به داخل حوضچه مذاب می فرستد. به هنگام انجماد فلزات مذاب چنانچه این آخالها به خارج حوضچه مذاب شناور نشوند، در فلز محبوس مانده و جوش را معیوب می کنند. وجود آخال در جوشکاری سقفی احتمال بیشتری دارد زیرا در این نوع جوشکاری به منظور جلوگیری از ریزش فلز مذاب سعی می شود حوضچه مذاب خیلی سیال نباشد و سریعتر منجمد شود. با این وجود چنانچه الکترود حین انجام عملیات جوشکاری به درستی نوسان داده شود، و یا از الکترود مناسبی استفاده شود و شدت جریان جوشکاری به درستی تنظیم شود، می توان از آخال جلوگیری نمود یا مقدار آنرا تقلیل داد.

۱ - آخال سرباره (Slag Inclusion)

مواد غیر فلزی جامدی هستند که در فلز جوش یا بین فلز جوش و فلز پایه حبس شده اند و بیشتر در جوشهای قوسی دستی یا زیر پودری جوشکاری شده اند، یافت می شود. در کل آخالهای سرباره بر اثر عیوب تکنیک جوشکاری، عدم طراحی مناسب اتصال و یا عدم تمیزکاری سطح جوش بین دو پاس پدید می آید. معمولاً سرباره مذاب به سمت سطح جوش حرکت می کند. شیارهای تیز در سطوح میانی جوش یا بین پاسها سبب حبس سرباره در زیر فلز مذاب جوش می شوند. آخال سرباره بسته به وضعیت تشکیلش ممکن است به صورتهای گوناگونی از نظر پراکندگی و محل تشکیل در نزدیکی اتصال باشد.

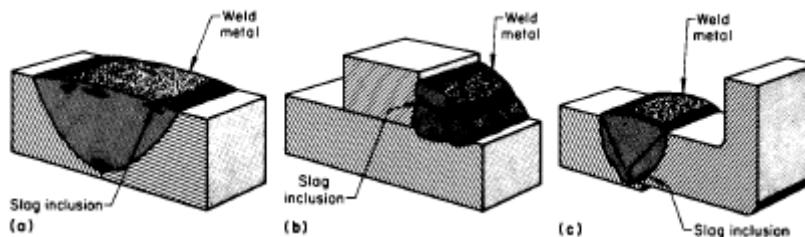

شکل ۷- انواع محلهای تشکیل آخالهای سرباره در منطقه جوشکاری

۲ - آخال پودر (Flux Inclusion)

پودر حبس شده در فلز جوش است. آخال پودر بسته به وضعیت می تواند بصورتهای زیر باشد :

- خطی
- منفرد
- انواع دیگر

۳ - آخال اکسیدی (Oxide Inclusion)

آخال اکسیدی، اکسید فلزی حبس شده در فلز جوش حین انجماد است.

۴- چروک خوردگی (Puckering)

چروک خوردگی در بعضی حالات، خصوصاً در آلیاژهای آلومینیوم مشاهده می‌شود که عمدتاً در این مورد، محافظت غیر رضایت‌بخش از آلدگی جوی و تلاطم در حوضچه مذاب و تشکیل قشر اکسیدی، می‌تواند باعث پیدایش چروک خوردگی شود.

۵- آخال فلزی (Metallic Inclusion)

آخال فلزی، ذره‌ای از فلز خارجی حبس شده در فلز جوش است. ذره ممکن است از جنس‌های زیر باشد:

- تنگستن
- مس
- فلزهای دیگر

۶- آخال تنگستن (Tungsten Inclusion)

ذرات تنگستنی محبوس شده در فلز جوش جوشکاری قوسی تنگستنی با الکترود تنگستنی برای برقاری قوس بین الکترود و جوش می‌باشد و مشخصه بارز فرایند جوشکاری با قوس تنگستنی (GTAW) به حساب می‌آید. در این فرایند از الکترود تنگستنی برای برقاری قوس بین الکترود و جوش یا فلز پایه استفاده می‌شود. اگر الکترود تنگستنی در مذاب فرو رود یا اینکه جریان قوس آنقدر بالا رود که تنگستن ذوب شده و قطره قطره در حوضچه جوش فرود آید، آخالهای تنگستنی حاصل خواهد شد. آخالهای تنگستنی روی فیلمهای پرتونگاری بصورت علائم و نقاط خیلی روشن دیده می‌شوند زیرا چگالی تنگستن بیشتر از فولاد یا آلومینیوم است. در نتیجه اشعه را بیشتر جذب خواهد کرد. تقریباً مابقی ناپیوستگیها و عیوب در آزمون پرتونگاری به شکل نقاط تیره و تاریک مشاهده می‌شوند.

گروه شماره ۴- ذوب ناقص (Lack of Penetration) و نفوذ ناقص (Lack of Fusion)

ذوب ناقص یا نفوذ ناقص در ریشه جوش یکی از عیوبی‌های مهم به شمار می‌آید. این عیوب حاکی از آن است که فلز ذوب شده با فلز پایه در ناحیه ریشه، جوش نخورده است. وجود این عیوب مقاومت جوش را شدیداً کاهش داده و اتصال را غیر قابل اعتماد می‌سازد و به علاوه خود، تنشهایی را تولید می‌کند که بیش از پیش مقوله جوش را در مقابل نیروهای خارجی می‌کاهد. ذوب نشدن و نفوذ نکردن ریشه، نشانه آن است که شدت جوشکاری کافی نبوده یا حرکت الکترود حین جوشکاری سریع بوده است یعنی در هر حال فلز حرارت کافی ندیده تا در محل مورد نظر ذوب شود.

اگر زاویه پخ لبه‌ها کوچک باشد گرم کردن فلز پایه در ناحیه ریشه جوش مشکل بوده و ممکن است باعث بروز این عیوب شود.

همچنین پاک نبودن لبه کار و نفوذ ناخالصیها در جوش ممکن است سبب جلوگیری از ذوب شدن و نفوذ کردن در ریشه شود. این عیوب را با نگاه کردن به پشت جوش در صورت دسترسی می‌توان دید. اگر این عیوب از اندازه مجاز بیشتر باشد بایستی محل معیوب تعمیر گردد.


۱- ذوب ناقص (Lack of Fusion)

ذوب ناقص، عدم یکپارچگی بین فلز جوش و فلز پایه یا فلز جوش با فلز جوش است. این عیوب به یکی از صورتهای زیر ظاهر می‌شود:

- ذوب ناقص دیواره جانبی
- ذوب ناقص بین پاسی
- ذوب ناقص در ریشه جوش

ذوب ناقص نتیجه تکیک نادرست جوشکاری، آماده سازی غلط فلز پایه یا طرح اتصال نامناسب است. علت ذوب ناقص (عدم ادغام کامل) عبارتست از کمی حرارت جوشکاری یا فقدان راهیابی به همه سطوح ادغام یا هر دو.

چسبندگی شدید اکسیدها حتی اگر مسیر مناسبی جهت دستیابی به سطوح فراهم شود و حرارت کافی تامین شود باز هم مانع ادغام کامل خواهد شد.

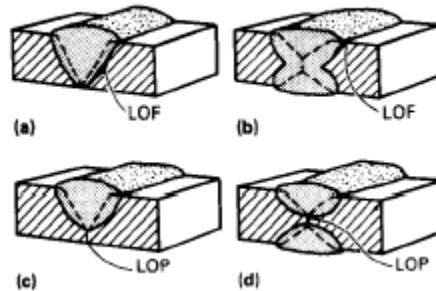

شکل ۸- عدم ذوب و عدم نفوذ کافی در قطعه جوشکاری شده

۲- ذوب نشدن لبه جوش (Lack of side wall fusion)

این عیب ممکن است در نتیجه جوشکاری باشد جریان کم یا حرکت سریع الکترود در فرایندهای چند پاسه پدید آید. یعنی فلز الکترود ذوب شده روی فلز پایه که هنوز به اندازه کافی گرم نشده است می‌ریزد و در نتیجه لبه‌های فلز پایه خوب جوش نمی‌خورد. در این محلها نیروهای چسبندگی بین فلز جوش و فلز پایه ناچیز بوده و گرده ذوب شده ممکن است به آسانی از لبه قطعه جدا شود. این عیب را می‌توان با پرتونگاری با اشعه ایکس یا گاما آشکار نمود. در صورت بروز این عیب محل معیوب سوهان خورده، سنگ زده شده و جوش ترمیم می‌شود.

۳- نفوذ ناقص (Lack of Penetration)

نفوذ ناقص، عدم ذوب بین فلز پایه و فلز پایه بخاطر نرسیدن فلز جوش به داخل ریشه اتصال است. در این حالت هیچیک از دیواره‌های دو طرف قطعه از قبل ماشینکاری شده ذوب نخواهد شد و بدون تغییر ناشی از ذوب و حرارت باقی خواهد ماند. نقطه‌ای که عدم نفوذ و ادغام در آن روی داده است با ناپیوستگی به نام نفوذ ناقص معروفی می‌شود. حرارت ناکافی، طرح اتصال نامطلوب یا هدایت جانبی قوس جوشکاری به شکل نادرست، از جمله عواملی هستند که موجب بروز نفوذ ناقص می‌شوند. بعضی فرایندها نسبت به بعضی دیگر قادرند نفوذ بیشتری ایجاد کنند.

اتصالاتی که باید از هر دو طرف جوشکاری شوند، بعد از جوشکاری یک طرف و قبل از جوشکاری طرف دیگر، برای اطمینان از عدم نفوذ ناقص آنرا می‌توان شیارزنی (Back Gouging) نمود. جوشهای لوله، خصوصاً در معرض چنین ناپیوستگی هستند زیرا اکثر اوقات دسترسی به داخل لوله محدود نمی‌باشد. در چنین مواردی طراحان عمدها برای کمک به جوشکاران تسمه یا پشت بند‌های مصرفی را پیشنهاد می‌کنند. جوشهایی را که باید نفوذ کافی داشته باشند بوسیله بعضی بازرسیهای غیر مخرب آزمایش می‌کنند. این مسئله در مورد پلها، خطوط لوله، قطعات تحت فشار و کاربردهای هسته ای صدق می‌کند.

مقدار نفوذ لازم در هر اتصال در نقشه‌ها معین می‌شود. بدست آوردن نفوذ لازم بستگی به قابلیت دسترسی منبع حرارتی و فلز پر کننده به محل جوشکاری دارد. نفوذ ناقص ممکن است از طراحی نادرست درز جوش ناشی شود. بسیاری از طراحان برای اطمینان از عدم وجود نواحی با نفوذ ناقص در ریشه جوش، شیار زنی صد درصد پشت جوش و جوشکاری مجدد را تجویز می‌کنند. در ساختمان‌پلهای اتصال جوشی که مقدار معینی نفوذ داشته باشد، از نظر طراحی مورد قبول نیست مگر آنکه با انجام آزمایشات غیر مخرب از سلامت جوش اطمینان حاصل شود.

گروه شماره ۵- شکل ناقص (Imperfect Shape)

منظور از شکل ناقص، شکل ناقص سطح خارجی جوش یا نقص در شکل هندسی اتصال است.

۱- بریدگی کناره (Undercut)


بریدگی کناره، شیاری در پنجه یا در ریشه زنجیره جوش ناشی از جوشکاری است. بریدگی کناره می‌تواند پیوسته یا منقطع باشد. بریدگی کناره جوش معمولاً بر اثر تکنیک اشتباہ جوشکاری یا به علت زیادی شدت جریان جوشکاری یا هر دو اتفاق می‌افتد. بریدگی کناره جوش، شیاری است درون فلز پایه که کنار پنجه یا ریشه جوش ذوب گردیده و با فلز جوش پر نشده است. این بریدگی شیاری مکانیکی ایجاد می‌کند که متمرکز کننده تنشهای می‌شود. اگر عوامل موثر در تشکیل بریدگی کناره جوش کنترل شوند و شیار عمیق و تیز بوجود نیاید، این عیب برای بارگذاری استاتیک نگران کننده نخواهد بود.



شکل ۹- بریدگی کناره جوش در جوشهای گوشه‌ای (a) و جوشهای نفوذی سربه سر (b)

۲- پرنشدگی (Underfill)


پرنشدگی عبارتست از فرو رفتنگی سطح جوش که تا پایین تر از لبه قطعه کار امتداد داشته باشد. این عیب در اثر عدم دقیقت جوشکار در پر کردن کامل طرح اتصال بوجود می‌آید.

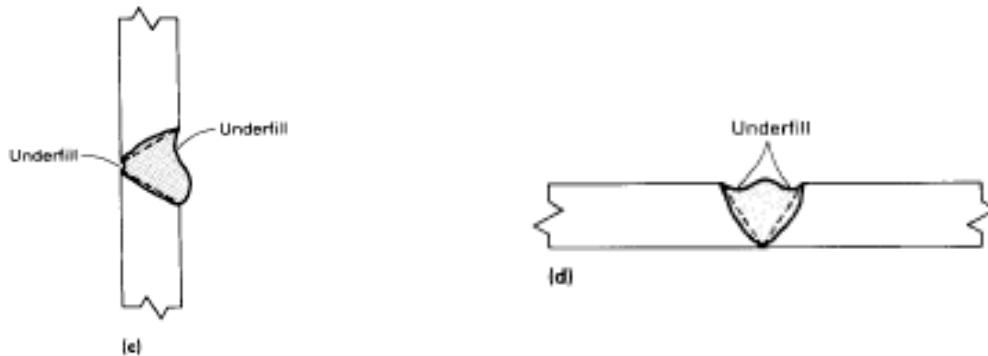

شکل ۱۰- پرنشدگی در سطح جوش نفوذی با اتصال سر به سر

۳- شیار انقباضی (Shrinkage Groove)


شیار انقباضی، شیار کم عمق در ریشه جوش ناشی از انقباض در فلز جوش در طول هر طرف جوش نفوذی است.

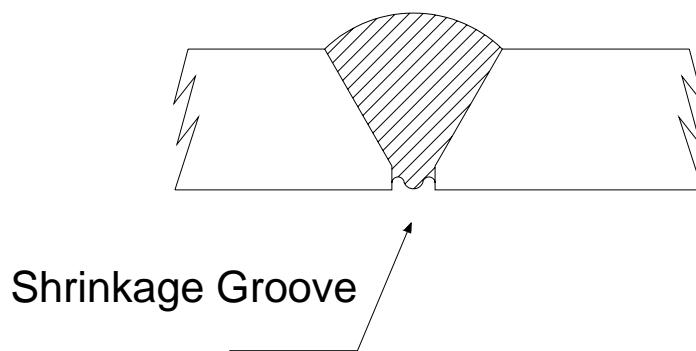

شکل ۱۱- شیار انقباضی در یک جوش نفوذی با اتصال سر به سر

۴- فلز جوش اضافی (Excess weld metal)

فلز جوش اضافی مربوط به رویه جوش لب به لب است. گردد جوش تنها یک ضریب اطمینان برای افزایش استحکام مکانیکی جوش است و اندازه بیش از حد آن می تواند اثرات منفی نیز به همراه داشته باشد.

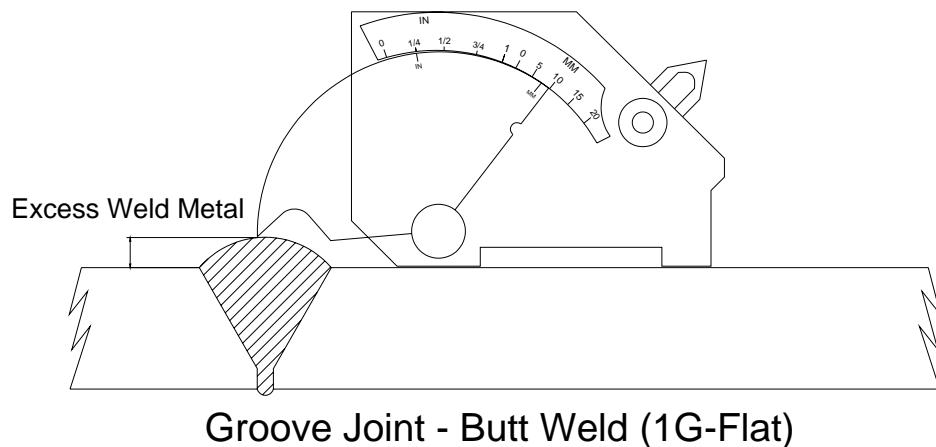


شکل ۱۲- اندازه گیری میزان اضافی گرده جوش توسط گیج استاندارد جوش

۵- تحدب اضافی (Excessive Convexity)

تحدب اضافی، فلز جوش اضافی در رویه جوش گوشه ای است. حداقل فاصله عمودی بین کمان گرده جوش گوشه ای تا خطی که شیبهای دو طرف را به هم وصل می کند (وتر مثلث جوش)، تحدب نامیده می شود. این عیب صرفاً مختص جوشهای گوشه ای است و در سایر انواع طرح اتصال مطرح نمی باشد.


Face Convexity

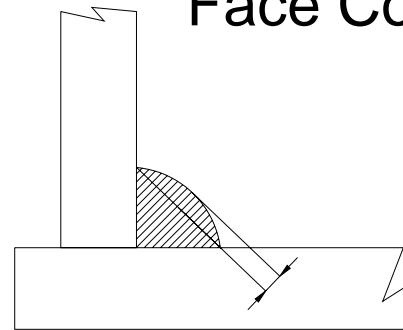

شکل ۱۳- تحدب اضافی در جوش گوشه ای

۶- نفوذ اضافی (Excessive Penetration)

نفوذ اضافی، فلز جوش اضافی بیرون زده از ریشه جوش یک طرفه یا بیرون زده از فلز جوش قبلی اتصال یک یا چند پاسه است. بیرون زدگی موضعی (Local Protrusion) نفوذ اضافی موضعی است.

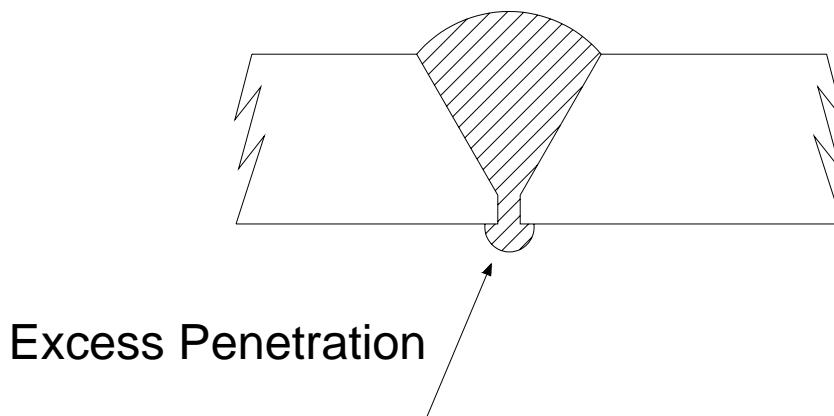


شکل ۱۴- نفوذ اضافی در ریشه یک جوش لب به لب نفوذی

۷- نیمرخ نادرست جوش (Incorrect Weld Profile)

نیمرخ نادرست جوش، خیلی کوچک بودن زاویه بین سطح فلز پایه و سطح مماس به مهره جوش در پنجه جوش است. هر چه زاویه بین این دو سطح کمتر باشد، منطقه تیز با شیب تندتری ایجاد شده و بنابراین مستعد به تمرکز تنشهای نامطلوب بوده و استحکام مکانیکی را دچار کاهش شدیدی خواهد کرد.

۸- رویهم افتادگی (Overlap)


رویهم افتادگی، فلز جوش اضافی در پنجه جوش است که روی سطح فلز پایه را پوشانیده بدون آنکه آمیختگی با آن داشته باشد. یا به عبارت بهتر به حالتی گفته می شود که لبه کناری جوش بیش از حد متعارف بر روی سطح قطعه کار و لبه اتصال پیشروی نماید و بر اثر عواملی همچون عدم کنترل عوامل جوشکاری و پارامترهای الکتریکی از قبیل شدت جریان و ولتاژ جوشکاری، انتخاب نادرست مواد مصرفی جوش یا آماده سازی نامناسب سطح فلز پایه روی می دهد. اگر اکسیدها محکم به فلز پایه چسبیده باشند بطوریکه از ادغام و امتزاج جلوگیری نمایند این حالت قابل پیش بینی است. سر رفتن جوش، انفصالی سطحی است که شیار مکانیکی تشکیل می دهد و تقریبا همیشه از نظر بازرسین غیر قابل قبول است.

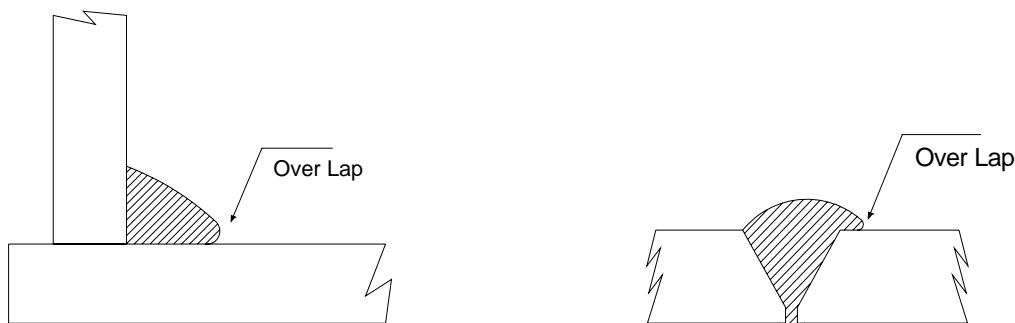

شکل ۱۵- رویهم افتادگی در جوشهای گوشه ای و جوشهای نفوذی

۹- عدم همترازی خطی (Linear Misalignment)


عدم همترازی خطی، عدم همترازی بین دو قطعه جوش داده شده به هم است. بطوریکه با وجود موازی بودن پلانهای سطحشان، دو قطعه همتراز نیستند.

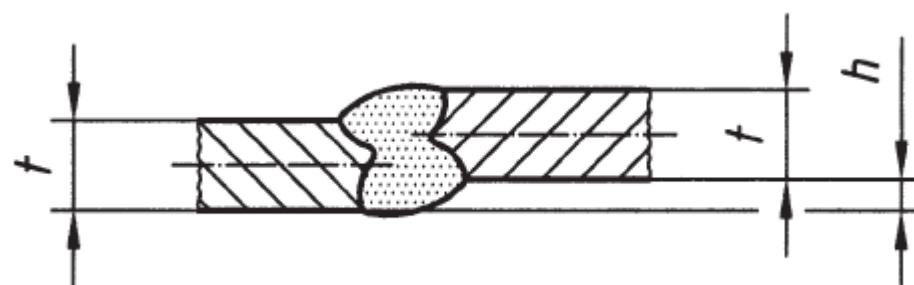

شکل ۱۶- نمونه ای از عدم همترازی خطی در یک جوش لب به لب نفوذی

۱۰- عدم همترازی زاویه ای (Angular Misalignment)

عدم همترازی زاویه ای، در حالتی رخ می دهد که پلان سطوح دو قطعه که به هم جوش می شوند با یکدیگر موازی نباشد. یعنی از ابتدا نسبت به هم تحت زاویه خاصی قرار گرفته اند.

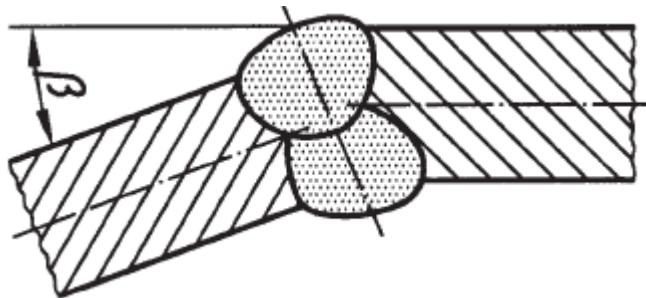


شکل ۱۷- نمونه ای از عدم همترازی زاویه ای در یک جوش لب به لب

۱۱- گود افتادگی (Sagging)

گود افتادگی، فروریختگی فلز جوش بخارتر نقل است. بسته به وضعیت می تواند به یکی از صورتهای زیر ایجاد شود :

- در حالت افقی - عمودی
- در حالت تخت یا سقفی
- در جوشهای گوشه ای
- در لبه های قطعه کار

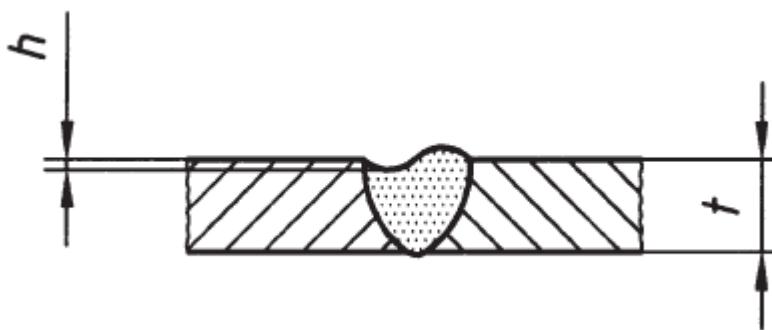


شکل ۱۸- گود افتادگی در گرده جوش شیاری بر اثر نیروی ثقل در وضعیت جوشکاری تخت

(Burn through) ۱۲- سوختگی سرتاسری

این عیب در حقیقت فروپاشی حوضچه جوش است که سوراخی در جوش یا در کنار جوش ایجاد کرده باشد. تشخیص منطقه این عیب از اطراف چندان دشوار نیست چراکه عمدتاً به شکل دایره ای تیره (سوخته) و با سطحی پایینتر از مناطق اطراف خود ظاهر می شود.

(Incompletely Filled Groove) ۱۳- شیار کاملاً پر نشده


این عیب، کانالی طولی پیوسته یا منقطع در سطح جوش بخار رسب ناکافی فلز جوش ایجاد می کند. بنابراین طول بزرگتر محدوده ای که این عیب به خود اختصاص می دهد معمولاً موازی با جهت جریان جوشکاری خواهد بود.

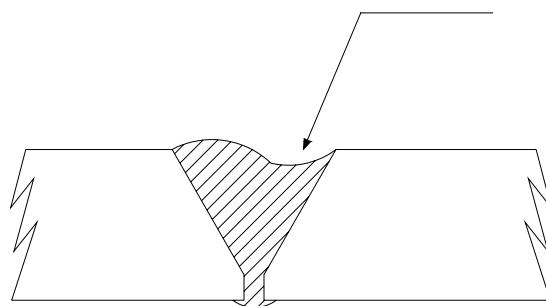

شکل ۱۹- شیار کاملاً پر نشده در یک جوش نفوذی با اتصال لب به لب

(Excessive Asymmetry of fillet weld) ۱۴- نامتقارنی اضافی جوش گوشه ای


در صورتی رخ می دهد که بر اثر عدم مهارت کافی جوشکار و یا وزش مغناطیسی قوس حین جوشکاری، امکان برقراری تقارن دو ساق جوش در دو طرف دیواره در جوشهای گوشه ای فراهم نباشد.

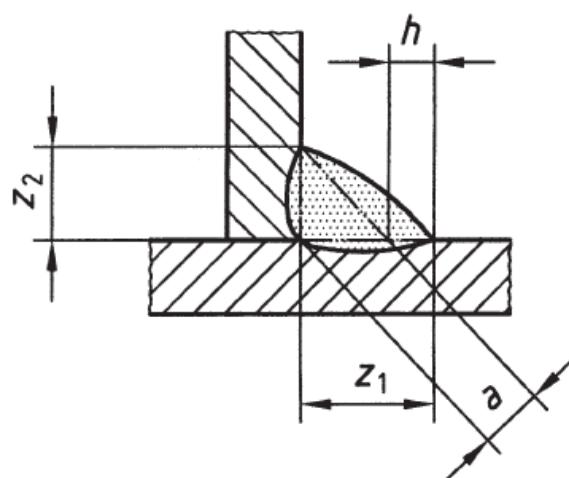

شکل ۲۰- عدم تقارن دو ساق جوش در جوش گوشه ای

(Root Concavity) ۱۵- تقریر در ریشه

شیار کم عمقی است که در ریشه جوشهای نفوذی با اتصال لب به لب به دلیل انقباض جوش ایجاد می شود. معمولاً اگر در طرح اتصال درز جوش از اندازه مجاز بیشتر باشد و فضای اضافی در این ناحیه ایجاد کند، انقباض فلز مذاب جوش می تواند منجر به بروز این عیب شود.

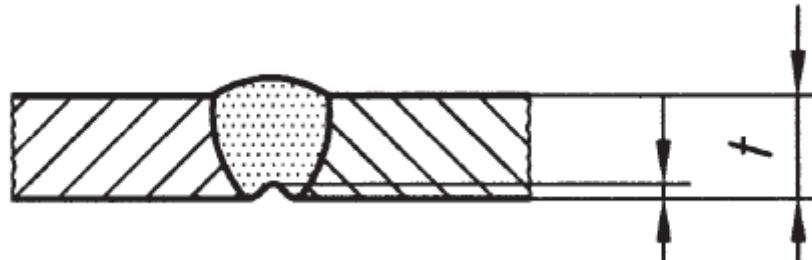


شکل ۲۱- تقریر در ریشه جوش با اتصال لب به لب

(Root Porosity) ۱۶- تخلخل ریشه

اسفنجی شدن ریشه جوش بخارهای گازی در فلز جوش در لحظه انجماد منجر به تشکیل حفره ها و تخلخل در ریشه خواهد شد.

(Poor Restart) ۱۷- شروع مجدد ضعیف

بی نظمی سطحی موضعی در شروع مجدد جوشکاری و برقراری قوس مجدد است که عمدتاً به مهارت جوشکار یا اپراتور جوشکاری وابسته است.

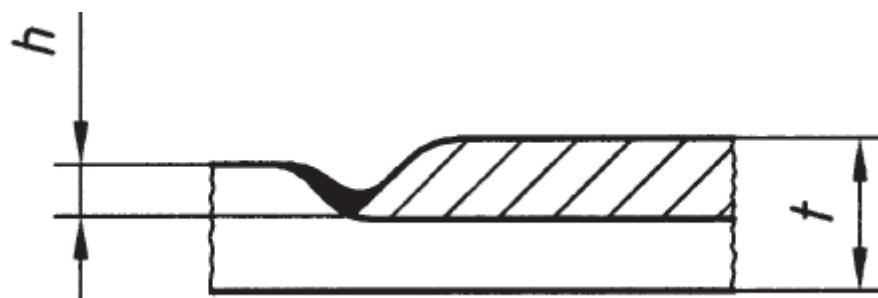

شکل ۲۲- شروع مجدد ضعیف در طول یک خط جوش

گروه شماره ۶- عیوب متفرقه (Miscellaneous Imperfections)

عیوب متفرقه به تمامی عیوبی گفته می شود که در گروههای قبلی نمی توانستند گنجانده شوند.

۱- جرقه هرز یا لکه قوس (Arc Strike / Stray Arc)

آسیب دیدگی موضعی سطح فلز پایه در مجاورت جوش ناشی از قوس زنی یا روشن کردن قوس خارج از شیار جوش است. اگرچه در نظر اول این عیب چندان مهم و خطرساز به نظر نمی رسد ولی بر اثر تغییر خواص متالورژیکی بصورت موضعی می تواند با جمع شدن با اثرات عیوب دیگر مشکلاتی را در منطقه جوش ایجاد نماید.

۲- جرقه (Spatter)

گلوله ای از فلز جوش یا فلز پر کننده است که حین جوشکاری پرتاب شده و به سطح فلز پایه یا فلز جوش منجمد شده چسبیده است. این عیب در فیلمهای پرتونگاری معمولاً به صورت نقاط روشنتر از زمینه فیلم و نواحی اطراف خود دیده می شود که به دلیل بالا بودن چگالی آن منطقه می باشد.

۳- جرقه تنگستن (Tungsten spatter)

ذرات تنگستن انتقال داده شده از سر الکترود به سطح فلز پایه یا فلز جوش منجمد شده است.

۴- سطح پاره شده (Torn Surface)

آسیب دیدگی سطح بخارتر برطرف کردن یا شکستن اتصال جوش موقت است. به عنوان مثال در مواردی که طراح جوش استفاده از تسمه های پشت بند برای اتصالات جوشی را تجویز می کند پس از اتمام عملیات جوشکاری چنانچه این قطعات موقت به درستی و با دقت کافی برداشته نشوند می تواند منجر به پارگی موضعی در منطقه جوش شود.

۵- علامت سنگ زنی (Grinding Mark)

آسیب دیدگی موضعی و مکانیکی بر اثر عملیات سنگ زنی بعد از جوش می باشد.

۶- علامت چکش سرباره پاک کنی (Chipping Mark)

۷- سنگ زنی اضافی (Under Flushing)

سنگ زنی اضافی، کاهش ضخامت فلز بخارتر بکارگیری بیش از حد از دستگاه سنگ زنی است تا حدی که سطح فلز را از سطح گرده جوش پایینتر می آورد.



درصد آزمایش غیر مخرب

درصد آزمایش غیر مخرب به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله می‌توان جنس(آلیاژی بودن و غیره)، شرایط کاری و درجه حرارت بهره برداری، فشار طراحی، نوع سیال مورد استفاده، درجه خورندگی و ... را نام برد.

بعضی از کدها، استانداردها و مشخصات فنی برای ۱۰۰٪ آزمایش غیر مخرب عدد مشخصی نداده اند و فقط موارد ویژه را که نیاز به این میزان آزمایش غیر مخرب دارند، یادآوری کرده اند.

چند نمونه از موارد ویژه که نیاز به ۱۰۰٪ آزمایش غیر مخرب دارند عبارتند از :

جوشهای ایستگاه های کمپرسور خطوط لوله دریابی، تقاطع با رودخانه، دریاچه، چشم، عبور از حريم جاده های راه آهن، اتوبان، تونل، پل یا عبور هوایی از بالای راه آهن و جاده، جوش محیطی قدیمی موجود در لوله مورد استفاده، جوشهای محیطی میان مسیری، اولین جوش هر جوشکار یا اپراتور جوشکاری، جوشهای محیطی که به دلایلی تحت آزمایش هیدرواستاتیک قرار نگرفته اند.

خطوط لوله جمع آوری گاز (۸ و ۱۰ اینچ) و خطوط لوله انتقال گاز (۲۴ و ۳۶ و ۴۲ و ۴۸ اینچ) در یکی از پروژه های کشور بصورت ۱۰۰٪ با اشعه گاما و خطوط لوله انتقال گاز (۴۲ اینچ) در پروژه دیگری در کشور بصورت ۱۰۰٪ با اشعه ایکس پرتونگاری شده اند.

ردیف تراکم (Class Location)

طبق مفاد مقررات خطوط لوله انتقال گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران واحد ردیف تراکم از منطقه ای به عرض ۵۰۰ متر که محور خط لوله در وسط آن قرار گرفته است (یا ۲۵۰ متر از طرفین خط لوله) و بطول یک کیلومتر در امتداد خط لوله تشکیل می شود.

مناطق از نظر تراکم واحدهای مسکونی به شرح زیر به سه ردیف تقسیم می شوند :

- هر واحد ردیف تراکم خارج از محدوده شهرها و شهرک ها که تعداد واحدهای مسکونی ساختمانی بمنظور سکونت افراد در آن ۸ و یا کمتر باشد ردیف ۱ نامیده می شود.
- هر واحد ردیف تراکم خارج از محدوده شهرها و شهرک ها که تعداد واحدهای مسکونی ساختمانی بمنظور سکونت افراد در آن از ۸ بیشتر و یا از ۳۶ کمتر باشد ردیف ۲ نامیده می شود.
- هر واحد ردیف تراکم خارج از محدوده شهرها و شهرک ها که تعداد واحدهای مسکونی ساختمانی بمنظور سکونت افراد در آن ۳۶ و یا بیشتر باشد ردیف ۳ نامیده می شود.

مقررات بازرسی تجهیزات پالایش نفت برای خطوط لوله انتقال نفت و گاز حداقل درصد آزمون پرتونگاری را به شرح زیر بیان نموده است :

- ۱۰٪ جوشها در مناطق با ردیف تراکم ۱
- ۱۵٪ جوشها در مناطق با ردیف تراکم ۲
- ۴۰٪ جوشها در مناطق با ردیف تراکم ۳
- ۷۵٪ جوشها در مناطق با ردیف تراکم ۴



طبقه بندی ساختمان

برای ساخت مخازن تحت فشار طبق استاندارد BS 5500 عمليات ساختماني به سه طبقه تقسيم بندی شده است :

(Construction Category 1)

جوشهای مخازن تحت فشاری که طبقه بندی ساختمانی ۱ دارند بطور ۱۰۰٪ تحت آزمایشها غیر مخرب نهایی بعد از تکمیل عملیات حرارتی پس از جوشکاری PWHT، قرار می گیرند.

برای کشف عیوب داخلی طول کل تمام جشوها لب به لب با نفوذ کامل از قبیل نازلهای جوش داده شده لب به لب آهنگری شده بايستی از روشهای پرتونگاری یا فراصوتی استفاده نمود. طول کل تمام جوشها دیگر یعنی نازلها یا انشعابات روی قسمتهای تحت فشار بايستی بوسیله روشهای فراصوتی یا پرتونگاری جایی که ضخامت نازکترین قطعه جوش شونده از ضخامتهای داده شده در جدول تجاوز کند، آزمایش شوند. مگر آنکه جور دیگری توافق شده باشد.

برای کشف عیوب های سطحی طول کل تمام جوشها غیر از جوشها لب به لب با نفوذ کامل، بايستی بوسیله روشهای ذرات مغناطیسی یا مایعات نافذ آزمایش شوند. جوشها لب به لب با نفوذ کامل فقط در صورت توافق بین سازنده، خریدار و بازرسی فنی می تواند با این روشهای آزمایش قرار بگیرد.

(Construction Category 2)

جوشهای مخازن تحت فشار با طبقه بندی ساختمانی ۲ نیاز به آزمایش غیر مخرب بصورت درصدی یا تصادفی دارند.

آزمایش غیر مخرب بايستی حتل المقدور در مراحل اولیه ساخت انجام شود و محلهای بازرسی طوری برنامه ریزی و انتخاب شود که تمام دستورالعملهای جوشکاری، جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری را پوشش دهد و به عنوان معیار کنترل کیفیت عمل نماید.

برای پیدا کردن عیوب داخلی معمولاً از روشهای پرتونگاری یا فراصوتی استفاده می شود. در یک مخزن تحت فشار محلهای آزمایش با توجه به درصد معین شده برای انجام آزمایشات طوری انتخاب می شود که موارد زیر را در بر بگیرد :

الف) محل تقاطع جوشها لب به لب طولی و محیطی در بدنه و عدسهیها

ب) ۱۰٪ جوشها طولی و محیطی هر جوش لب به لب در بدنه اصلی

ج) ۱۰٪ جوشها لب به لب نازلها و انشعابات

د) وقتی دریچه ای با درزهای جوش تلاقي دارد یا در ۱۲ میلیمتری درزهای جوش واقع است چنین درز جوشهایی بايستی از هر طرف دریچه به طولی مساوی با قطر دریچه تحت آزمایش غیر مخرب قرار بگیرند.

برای پیدا کردن عیوب سطحی از روشهای ذرات مغناطیسی یا مایعات نافذ استفاده می شود. در این طبقه بندی موارد زیر در بررسی عیوب سطحی بايستی در نظر گرفته شود :

الف) طول کل جوشها متصل کننده نازلها، انشعابات و ورقهای موازنه ای به ورقهای بدنه و انتهای آزمایش شود

ب) حداقل ۱۰٪ طول جوش سایر اتصالات به قسمتهای تحت فشار مورد آزمایش قرار بگیرد.

(Construction Category 3)

در مخازن ساخته شده با طبقه بندی شماره ۳ بايستی سر هم کردن اولیه قطعات و آماده سازی طرف دوم، بازرسی شده و مورد تایید بازرسین فنی قرار

بگیرد. آزمایشها غیر مخرب برای پیدا کردن عیوب داخلی لازم نیست. روشهای ذرات مغناطیسی یا مایعات نافذ با توافق بین سازنده و خریدار یا

بازرسی فنی ممکن است برای کمک به آزمونهای چشمی انجام شود.

جدول شماره ۱ - جزئیات طبقه بندی ساختمانی

طبقه بندی ساختمانی	میزان نیاز به آزمونهای غیر مخرب	جنس مجاز	حداکثر ضخامت به میلیمتر
۱	.۱۰۰	همه جنس ها	هر ضخامتی بجز محدودیت ضخامت از نظر اجرای آزمونهای غیر مخرب
۲	تصادفی (بصورت درصدی)	فولادهای آستینیتی، آلیاژهای آلومینیوم	۳۰ ۴۰
۳	فقط آزمون چشمی	فولاد کربنی، فولادهای کربن منگنز دار و فولادهای آستینیتی	۱۶ ۲۵

Selected elementary symbols

No.	Designation	Illustration	Symbol
2	Square butt weld		II
3	Single-V butt weld		V
4	Single-bevel butt weld		V
5	Single-V butt weld with broad root face		Y
6	Single-bevel butt weld with broad root face		Z
7	Single-U butt weld (parallel or sloping sides)		U
14	Steep-flanked single-V butt weld		II
9	Backing run		D
12	Spot weld		O
10	Fillet weld		△

Combined symbols

No.	Designation	Illustration	Symbol
3-3	Double-V butt weld		X
4-4	Double-bevel butt weld		K
5-5	Double-V butt weld with broad root face		X
6-6	Double-bevel butt weld with broad root face		K
7-7	Double-U butt weld		X
3-9	Single-V butt weld and backing run		U
10-10	Double fillet weld		▷



پوست



الکترودهای پر مصرف

برای آشنایی با چند الکترود که در کاربردهای ساختمانی و صنعتی بعنوان الکترودهای پر مصرف قلمداد می‌شوند، جزئیات بیشتری از الکترود E6010 (روپوش سلولوزی)، الکترود E6013 (روپوش روتیلی) و الکترود E7018 (روپوش قلیایی) ارائه می‌گردد.

E6010

این الکترود برای جوشکاری جریان مستقیم قطب معکوس (الکترود مثبت) بکار برده می‌شود. این الکترود برای جوشهای عمودی و سقفی و همچنین برای بعضی کاربردهای ورقهای نازک فلزی در هر حالت مناسب ترین است.

فلز جوش مذاب از طریق قوس جوشکاری شبیه پیستوله رنگ پاش افشارنگی (اسپری) به جوشکاری در حالت‌های عمودی و سقفی کمک می‌نماید. احتمال سقوط گویچه‌های فلز جوش کم است، در حالیکه فلز جوش به داخل اتصالات افشارنگی می‌شود. این نوع انتقال فلز تمایل به فرو رفتن در فلز مبنا دارد. در نتیجه الکترود E6010 جوش با نفوذ عمیق میدهد، بدان معنی که بایستی در استفاده از الکترود مزبور بمنظور بحداقل رسانیدن پاشش دقت شود.

این الکترود تمایل به ایجاد بریدگی کناره جوش دارد که در صورت وقوع این پدیده بایستی شدت جریان یا آمپر جوشکاری کاهش داده شود. نیمرخ جوشهای گلوبی تولید شده با الکترود E6010 نسبتاً تخت است. فلس جوش حاصل از این الکترودها قدری زبر و با فاصله‌های سطحی غیریکنواخت می‌باشد. جایی که کیفیت سطح رسوب جوش حائز اهمیت است، خصوصاً در اتصالات چند پاسه در حالت‌های عمودی و سقفی و جایی که نیازمندیهای پرتونگاری ضرورت دارند، این الکترودها بطور زیادی توصیه می‌شوند.

بیشتر الکترودهای E6010 امروزه برای فولاد نرم مصرف می‌شوند. گرچه می‌توانند روی ورقهای گالوانیزه نیز جوش زیبا بدهنند. این الکترود بدليل نرمی خوب فلز جوش و نفوذ عمیق برای خالجوش زنی موقت اتصالات جوش شونده، عالی است. جوشهای بکار برده شده با این الکترود خواص مکانیکی عالی دارد و الزامات بعضی از استانداردهای خیلی سخت بازرسی را برآورده می‌نماید. ضخامت روپوش الکترود حداقل درنظر گرفته می‌شود تا جوش دادن در حالت‌های عمودی و سقفی آسان باشد، ولی روپوش برای حصول جوش با کیفیت بالا، حفاظت کافی ارائه می‌دهد.

الکترود E6010 از نوع روپوش پر سلولز است و معمولاً بیش از ۳۰ درصد وزنی سلولز دارد. سایر مواد روپوش عموماً از اکسید تیتانیوم (TiO_2) یا روتیل، سیلیکات‌های متعدد منیزیم و آلومینیوم، اکسیژن گیرهای فلزی مثل فرو منگنز و سیلیکات سدیم مایع تشکیل شده است. در بعضی از روپوش الکترودهای E6010 مقدار کمی (کمتر از ۱۰ درصد وزنی) پودر آهن اضافه می‌شود تا خصوصیات قوس بهبود پیدا کند. با توجه به ترکیب مواد روپوش، این الکترود عموماً بعنوان الکترود پر سلولز نوع سدیم طبقه بندی می‌شود. حداقل شدت جریانی که با قطرهای بزرگتر این الکترود می‌تواند بکار برده شود، در مقایسه با سایر طبقات الکترود، بخار افت پاشیدگی زیادی که با شدت جریان زیاد پیش می‌آید، قدری محدودیت دارد.

در جدول ۸ شدت جریان‌های جوشکاری، ولتاژهای تنظیمی و خواص مکانیکی بطور نمونه برای الکترود E6010 با قطرهای مختلف ارائه شده است.

جدول ۸ - تنظیم عوامل جوشکاری برای الکترود E6010

ولتاژ قوس (ولت)	شدت جریان (آمپر)	قطر الکترود (میلیمتر)
۲۳ - ۲۵	۴۰ - ۸۰	۲/۴
۲۴ - ۲۶	۷۵ - ۱۲۵	۳/۲۵
۲۴ - ۲۶	۱۱۰ - ۱۷۰	۴
۲۶ - ۳۰	۱۴۰ - ۲۱۵	۵
۲۶ - ۳۰	۱۷۰ - ۲۵۰	۶
۲۸ - ۳۴	۲۱۰ - ۳۲۰	۷
۲۸ - ۳۴	۲۷۵ - ۴۲۵	۸
تنش زدائی شده	تصورت جوشکاری شده	مشخصات مکانیکی
۶۰۰۰۰ - ۶۷۰۰۰	۶۲۰۰۰ - ۷۰۰۰۰	مقاومت کششی (پوند بر اینچ مربع)
۴۷۰۰۰ - ۵۴۰۰۰	۵۲۰۰۰ - ۵۸۰۰۰	مقاومت تسلیمی (پوند بر اینچ مربع)
۲۸ - ۳۵	۲۲ - ۳۰	ازدیاد طول در دو اینچ (%)
۲۰ فوت پوند در درجه سانتیگراد	۲۹ درجه سانتیگراد	ضربه شیاری جناغی شارپی

E6013

این الکترود خیلی شبیه به الکترود E6012 می باشد ولی چند فرق مهم دارد. الکترود E6013 برای جوشکاری در تمام حالات با جریان متناوب یا مستقیم و اتصال مستقیم یا معکوس طراحی شده است. این الکترود حداقل پاشیدگی را ایجاد کرده و کمترین بردگی کناره را بوجود می آورد. جوش دارای چین ریز بوده و پرداخت سطحی عالی است.

پاک شوندگی سرباره قدری بهتر بوده و قوس خیلی آسانتر از قوس الکترودهای E6012 روشن و نگهداری می شود، خصوصا وقتی که از الکترودهای کوچکتر با قطر $1/16$ ، 2 و $2/5$ میلیمتری استفاده گردد. الکترود E6013 برای کار کردن با آمپر کمتر خیلی خوب هستند. هرچه آمپر کمتر باشد ورودی حرارت کمتر است و فلز مبنا پیچیدگی کمتری پیدا می کند. از اینروایین الکترود برای جوشکاری فلزات نازک مناسب میباشد.

خواص مکانیکی الکترود E6013 قدری از خواص مکانیکی جوش الکترود E6012 بهتر است و شانس قبولی جوش در پرتونگاری نیز بیشتر است. با آنکه الکترودهای E6013 اساسا برای فلزکاری ظرفی طراحی شده اند، قطرهای بزرگتر آن برای بیشتر کارها جانشین الکترودهای E6012 گردیده اند. در حالیکه کار الکترود E6013 کاملا مشابه الکترود E6012 است، قوس آن آرامتر، جوش صاف تر و چین جوش ریزتر است. گاهی سازنده الکترود E6013 که تغییر می کند، نحوه انتقال فلز مذاب از طریق قوس نیز عوض می شود که می تواند تاثیر بسزائی بر مقدار پاشش بگذارد و حتی امکان استفاده یا عدم امکان استفاده از الکترود در حالت‌های غیر استاندارد را دگرگون نماید.

بعضی از سازندها، الکترود E6013 را طوری می سازند که فلز جوش از طریق قوس بصورت افشارنکی ریز انتقال پیدا می کند. بعضی از سازندها دیگر ترکیب روپوش این الکترود را طوری تعیین می کنند که فلز جوش بصورت گلوله ای از طریق قوس انتقال می یابد. انتقال افشارنکی برای جوشکاریهای عمودی یا سقفی بهتر است و انتقال گلوله ای برای جوشکاری در حالت تخت مناسب است.

بین الکترود E6013 با نام تجاری مختلف فرقهای دیگری هم وجود دارد. بعضی از این الکترودها که برای فلزکاری ظرفی توصیه شده اند، در حالت عمودی از بالا به پایین (عمودی سرازیر) خوب جوش می دهند در حالیکه سرباره الکترودهای دیگر این الکترود سیال تر بوده و بذای جوشهای گلوله ای در حالت افقی و جوشکاریهای عمومی بکار می روند.



الکترودهای E6013 مشابه الکترود E6012 جوش گلوبی تخت ایجاد می کنند. این الکترودها بدليل مقعر و گود بودن جوش و پاک شوندگی آسان سرباره برای جوشهای شیاری استفاده می شوند. علاوه فلز جوش این الکترود در مقایسه با E6012 قطعاً آخال سرباره و آخال اکسیدی کمتری دارد و احتمال قبولی جوش در پرتونگاری بیشتر است.

در حقیقت الکترودهای E6013 در موقعی که جوش فولاد کربنی با کیفیت بالا مورد نظر است و جوش با پرتونگاری بازرسی می گردد، مورد استفاده قرار می گیرند.

روپوش الکترود E6013 خیلی به روپوش الکترود E6012 شبیه است. روپوش الکترود E6013 دارای روتیل، سیلیکاتها، سلوژ، اکسیژن گیرهای فرومگنز و چسب سیلیکات مایع می باشد. در روپوش این الکترود از مواد آسان یونیزه شونده استفاده می شود بطوری که روشن کردن و نگهداری قوس در شدت جریانهای کم و ولتاژ مدار باز کم نیز مقدور است.

بعضی از سازندگان همچنین مقادیر کمی پودر آهن در روپوش الکترود E6013 وارد می کنند تا کنترل قوس بهتر شود و نرخ رسوب فلز جوش قدری بالاتر رود. حداکثر شدت جریان این الکترود از حداکثر جریان الکترودهای E6012 کمتر است. در جوشکاری عمودی و سقفی، شدت جریان و ولتاژ برای دو نوع الکترود خیلی مشابه هستند.

جدول ۹ محدوده های شدت جریان، تنظیم ولتاژ و خواص مکانیکی الکترودهای E6013 با قطرهای مختلف را نشان می دهد.

جدول ۹ - تنظیم عوامل جوشکاری برای الکترود E6013

قطر الکترود (میلیمتر)	شدت جریان (آمپر)	ولتاژ قوس (ولت)
۱/۶	۲۰ - ۴۰	۱۷ - ۲۰
۲	۲۵ - ۶۰	۱۷ - ۲۱
۲/۴	۴۵ - ۹۰	۱۷ - ۲۱
۳/۲۵	۸۰ - ۱۲۰	۱۸ - ۲۲
۴	۱۰۵ - ۱۸۰	۱۸ - ۲۲
۵	۱۵۰ - ۲۳۰	۲۰ - ۲۴
۶	۲۱۰ - ۳۰۰	۲۱ - ۲۵
۷	۲۵۰ - ۳۵۰	۲۲ - ۲۶
۸	۳۲۰ - ۴۳۰	۲۳ - ۲۷
مشخصات مکانیکی		تنش زدایی شده
مقاومت کششی (پوند بر اینچ مربع)		۶۵۰۰۰ - ۷۱۰۰۰
مقاومت تسلیمی (پوند بر اینچ مربع)		۵۰۰۰۰ - ۵۶۰۰۰
ازدیاد طول در دو اینچ (%)		۲۵ - ۳۰
ضربه شیاری جناغی شارپی		لازم نیست

E7018

آنچه که الکترود E6010 برای جوشکاری فولادهای کربنی فراهم می نماید، الکترود پودر آهنی کم هیدروژن E7018 برای جوشکاری فولادهای کم آلیاز فراهم می سازد. الکترود E7018 پر مصرف ترین الکترود کم هیدروژن است. این الکترود از نوع کم هیدروژن بوده و برای جوشکاری در همه حالتها با جریان متناسب یا جریان مستقیم قطب معکوس مناسب است و همچنین ۲۵ تا ۴۰ درصد پودر آهن در روپوش دارد.

تمام ویژگیهای مطلوب الکترود کم هیدروژن از جمله تولید جوشهای سالم روی فولادهای سخت جوش پر گوگرد و پرکربن را دارد. کاربرد اصلی این الکترود برای جوشکاری فولادهای کم آلیاز با مقاومت زیاد (با همان محدوده مقاومتی) می باشد. اگر قرار باشد فقط دو نوع الکترود فولادی انتخاب شود، شاید بتوان گفت یکی E6010 و دیگری E7018 است.

کار کردن با این الکترود به آسانی الکترود E6010 نیست. برای الکترود E7018 قوس کوتاه لازم است که برای جوشکاران غیر ماهر کوتاه نگهداشتن قوس آسان نیست. نیمرخ جوشهای گلوئی با الکترود E7018 (در حالت افقی یا تخت) قدری محدب است. سطح مهره جوش صاف بوده و چین های ریز دارد. ویژگی الکترودهای E7018 جوش صاف، قوس آرام، نفوذ کم (بداخل فلز مبنا)، پاشش خیلی کم و سرعت جوشکاری زیاد است. روپوش این الکترود از فلورئور کلسیم، کربنات کلسیم، سیلیکات منیزیم - آلومینیوم، فروآلیاژهای متعدد و چسب سیلیکات سدیم و پتاسیم تشکیل شده است. الکترودهای E7018 چون از ترکیبات آهکی (کلسیم) عموما در روپوش استفاده می کنند، الکترودهای آهکی - فربیتی نیز نامیده می شوند. چون روپوش این الکترودها ضخیم تر از نرمال است، برای جوشکاری در حالت عمودی و سقفی محدودیت قطر دارد و از قطرهای کوچکتر آنها استفاده می شود. شدت جوشکاری این الکترودها قدری بالاتر از شدت جوشکاری الکترودهای E6010 با همان اندازه است.

در الکترودهای کم هیدروژن توسعه های بسیار اختصاصی حاصل شده است. یکی از مهمترین توسعه ها مربوط به روپوش مقاومت رطوبت است که با الکترود E7018 شروع گردید و اکنون به سایر الکترودهای کم هیدروژن حتی الکترودهای با مقاومت بالاتر تعیین داده شد. روپوش های مقاوم رطوبت نسبت به الکترودهای کم هیدروژن معمولی مدت زمان خیلی طولانی تری خشک باقی می مانند.

روپوش بیشتر الکترودها وقتی در معرض هوا قرار گرفتند، پس از چند ساعت رطوبت جذب می کنند و این رطوبت می تواند مستقیما به شکنندگی هیدروژنی فلر مبنای فولادی کم آلیاز منتهی شود. معمولا تمام الکترودهای کم هیدروژن در قوطی های آلومینیومی یا فولادی ضدرطوبت بطور محکم بسته بندی می شوند. در عرض الکترودهای E6010 اغلب در جعبه های مقواپی بسته بندی می شوند. وقتی در قوطی باز شد، الکترودها از هوای محیط رطوبت جمع می کنند. بعد از مدت معینی (ممولا ۴ ساعت یا کمتر) بسته به رطوبت نسبی محل کار در حالیکه هنوز از الکترود استفاده نشده است ناچارا الکترودها برای پخت به کوره پخت الکترود برگردانده می شوند تا بمدت یکساعت یا بیشتر دوباره خشک شوند. الکترودهای مقاوم رطوبت کم هیدروژن نیز از هوا (نظیر محیط مرطوب ساحل دریا) رطوبت جذب می کنند ولی با سرعت چندین برابر کمتر از الکترودهای کم هیدروژن عادی. جوشکار غالبا الکترودهای مقاوم رطوبت را فقط موقع نهار یا حتی در پایان روز پخت مجدد می دهد.

امروزه بوسیله بعضی از سازندگان الکترودهای بسیار مقاوم رطوبت (SUPER MR) تولید می شود که قادر است چندین روز رطوبت جذب شونده را زیر محدوده رطوبت مجاز برای روپوش نگهدارد. انجمن جوشکاری امریکا برای مقدار رطوبت مجاز الکترود کم هیدروژن قبیل از نیاز به پخت مجدد محدوده های سخت و دقیقی قائل شده است. رطوبت مجاز الکترودهای X-E7018 فقط تا ۱/۰ درصد است. حتی الکترودهای قوی تر X-E9018-X و X-E10018-X اگر رطوبت موجود در روپوششان به ۰/۲ برسد بایستی برای پخت مجدد برگردانده شوند.

کد دیگ بخار و مخزن تحت فشار ASME نیز در چگونگی الکترود کم هیدروژن محدوده های خیلی سخت و دقیقی دارد. مشخصات نظامی در مورد رطوبت مجاز در روپوش الکترودهای کم هیدروژن از بقیه سخت گیرتر است. طبق مشخصات نظامی MIL-E-0022200/ID وقتی رطوبت موجود در روپوش الکترودهای M-E11018-M و E9018-M به ۰/۱۵ درصد برسد بایستی الکترودها برای پخت مجدد برگردانده شوند. بعضی از این درجات نظامی نظیر E12018-M و حتی الکترودهای جوشکاری با مقاومت بالاتر برای جوشکاری بدنه زیردربایی مورد استفاده قرار می گیرند.

پیدا شدن مقدار کمی ترک زیر مهره ای در جوش کوچک بدنه مخزن تحت فشار بزرگ می تواند سبب از دست دادن همه خدمه کشتی شود. بنابراین دلیل پرتونگاری صدرصد جوشهای بحرانی تا حدودی روشن می گردد. خواص کششی (مانند مقاومت ضربه ای در درجات حرارت زیر صفر) الکترودهای کم هیدروژن از خواص کششی الکترودهای E6010 و الکترودهای دارای جوش با ترکیب مشابه، عالی تر است. مصرف الکترود کم هیدروژن غالبا نیاز به پیش گرم کردن و پس گرم کردن را کاهش میدهد. با وجود این هرجا که پیش گرم کردن و پس گرم کردن توصیه شده باشد بایستی انجام گیرد.

خواص نمونه‌ای و اطلاعات کاری الکترودهای E7018 در جدول ۱۰ درج شده است.

جدول ۱۰ - تنظیم عوامل جوشکاری برای الکترود E7018

قطر الکترود (میلیمتر)	شدت جریان (آمپر)	ولتاژ قوس (ولت)
۲/۴	۷۰ - ۱۰۰	۱۷ - ۲۱
۳/۲۵	۱۱۵ - ۱۶۵	۱۸ - ۲۲
۴	۱۵۰ - ۲۲۰	۲۰ - ۲۴
۵	۲۰۰ - ۲۷۵	۲۱ - ۲۵
۶	۲۶۰ - ۳۴۰	۲۲ - ۲۶
۷	۳۱۵ - ۴۰۰	۲۳ - ۲۷
۸	۳۷۵ - ۴۷۰	۲۳ - ۲۸
مشخصات مکانیکی		تنش زدائی شده
مقاومت کششی (پوند بر اینچ مربع)		۶۸۰۰۰ - ۷۴۰۰۰
مقاومت تسلیمی (پوند بر اینچ مربع)		۵۵۰۰۰ - ۶۱۰۰۰
ازدیاد طول در دو اینچ (%)		۲۸ - ۳۳
ضربه شیاری جناغی شارپی		۲۰ فوت پوند در دمای ۲۹ - درجه سانتیگراد
بصورت جوشکاری شده		

الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن

بدلیل زیادی انواع فولادهای زنگ نزن و درجه متعدد آن و تغییر شدت حرارت، واسطه خورنده و غیره که قطعه جوش شده تحت آن شرایط قرار خواهد گرفت، در بیشتر موارد انتخاب الکترود مناسب برای جوشکاری فولاد زنگ نزن از انتخاب الکترود مناسب برای جوشکاری فولاد ساده، بحرانی تر است. انتخاب درست الکترود برای حصول بیشترین نتایج رضایت بخش به تجزیه و تحلیل تمام شرایط مورد اعمال به قطعه بخصوص بستگی دارد. فلز جوش فولاد زنگ نزن نه تنها بایستی دارای مقاومت کششی و قابلیت نرمی کافی باشد بلکه بایستی دارای مقاومت خوردگی معادل با زوج فلز باشد. از اینرو الکترود بایستی ترکیب شیمیایی قابل قیاس با فلز مبنا داشته باشد. از آنجائیکه درصد قابل توجهی از جوشکاری فولاد زنگ نزن مربوط به ورقهای نازک است، بنابراین الکترود بایستی ضمن آنکه در سرتاسر اتصال نفوذ کافی داشته باشد، موجب سوختگی لبه های اتصال نگردد. الکترود فولاد زنگ نزن بایستی جوش هموار تولید کند بطوریکه نیاز به سنگ زنی به حداقل برسد. رنگ فلز جوش پس از پرداخت بایستی بطور کامل با زمینه فلز مبنا هم خوانی داشته باشد.

شماره شناسائی AWS برای طبقه بندی الکترودهای جوشکاری فولاد زنگ نزن با شماره های شناسائی AWS برای طبقه بندی الکترودهای جوشکاری فولاد کربنی فرق دارد. رسمهای اولیه (سمت چپ) بجای مقومت کششی مربوط به شماره طبقه بندی فولاد زنگ نزن طبق روش AISI میباشد. مثلا الکترودهای سری E309-XX و E308-XX برای جوشکاری فولاد زنگ نزن آستینیتی مناسبند.

و رقم آخر (دو رقم سمت راست) در شماره طبقه بندی AWS به حالت جوشکاری، نوع برق و خصوصیات کاری الکترود مربوط است. دو نوع روپوش اصلی برای الکترودهای جوشکاری فولاد زنگ نزن متدائل است:

الف - روپوش آهکی

ب - روپوش روتیلی

روپوش آهکی

الکترود با روپوش آهکی به الکترود نوع ۱۵ معروف است (E3XX-15) و فقط برای جوشکاری با جریان مستقیم و قطب معکوس (الکترود مثبت) بکار برده می شود. مواد معدنی عمدت تشكیل دهنده روپوش آهکی، سنگ آهک و فلداسپات میباشد. این روع روپوش مقدار کمی اکسید تیتانیوم (تا ۸ درصد) دارد.

الکترود با روپوش آهکی در تمام حالتها خصوصیات کاری خوبی ارائه می دهد. این نوع الکترود جوشهای محدب تولید نموده و کافی بودن سطح مقطع جوش در پاس ریشه از ترک خودن جلوگیری می کند. انجام سریع فلز جوش بوسیله این نوع روپوش، کار جوشکاری در حالتها عمودی و سقفی را آسان می نماید. سرباره تشكیل شده بطور کامل جوش را می پوشاند، عمل تر کردن آن سریع بوده و جوش حداقل پوسیدگی را دارد.

روپوش الکترود عمل روانسازی را بخوبی انجام داده و ناخالصی ها را از جوش خارج می نماید و بدینوسیله جوش عاری از تخلخل و با خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی مورد نظر را ایجاد می کند. الکترود به قطر $\frac{3}{2}$ میلیمتر یا کوچکتر برای جوشکاری عمودی سرازیر خوب عمل میکند.

روپوش روتیلی

الکترود با روپوش روتیلی به الکترود نوع ۱۶ معروف است (E3XX-16) و برای جوشکاری با جریان متناوب یا جریان مستقیم قطب معکوس مورد استفاده قرار می گیرد. این الکترود دارای بیش از ۲۰ درصد اکسید تیتانیوم میباشد.

الکترود روپوش روتیلی در همه حالتها جوشکاری خوب ارائه می کند. این الکترود بدليل یکنواختی عدم قوس، ظرافت ظاهر جوش و خیلی آسان بودن پاک کردن سرباره، جوشکار پسند است و به روپوش نوع آهکی ترجیح داده می شود.

این عوامل و همواره بودن جوشها و تقریب موجب می شود که زمان کمتری برای تمیز کردن، سنگ زنی و پرداخت، نسبت به زمانهای لازم برای جوشهای حاصل از الکترودهای فولاد زنگ نزن نوع آهکی، لازم باشد. الکترود روپوش روتیلی عموما برای کارگاه هائی که فقط یک نوع روپوش انتخاب می کنند، ترجیح دارد.

روپوش آهکی - روتیلی

روپوش نوع آهکی - روتیلی دارای ۸ تا ۲۰ درصد اکسید تیتانیوم میباشد. این نوع الکترود هم با جریان متناوب قابل استفاده است. روپوش آهکی - روتیلی الکترود همه حالته است و برای جوشکاری فولاد زنگ نزن فقط کرم دار (فریتی) و فولاد زنگ نزن کزم مولیبدن و تا حدودی برای فولاد زنگ نزن کرم نیکل (آستنیتی) بکار برده میشود.

نکات کلی

در روپوش الکترودهای فولاد معمولی برای حذف هیدروژن در الکترودهای کم هیدروژن که موجب بروز ترکهای زیرمهره ای میگردد، از ترکیبات کربنی نظیر کربناتهای قلیایی خاکی استفاده میشود چون این ترکیبات کربن دارند و کرم هنگام جوشکاری میل ترکیبی شدیدی با کربن دارد و می تواند کاربید کرم تشکیل دهد، از اینرو برای پوشش الکترودهای فولاد زنگ نزن از آهک استفاده می شود.

منگنز و سیلیسیم بمنظور کاهش اکسیداسیون در روپوش بکار برده میشود. وجود تیتانیوم در روپوش الکترود، پایداری قوس را بالا می برد و ایجاد سرباره ای می کند که براحتی از روی جوش پاک می گردد و از ته نشینی کربن و ایجاد کاربید کرم جلوگیری می کند. کلمبیوم هم از تشکیل کاربید کرم جلوگیری می نماید. انتخاب شایسته اندازه الکترود و شدت جریان جوشکاری برای جوشکاری آلیاژهای کرم نیکل بخاطر بالا بودن ضریب انبساط آهها خیلی مهم است.

عموما استفاده از الکترود با قطر کوچکتر و شدت جریان کمتر نسبت به اندازه الکترود و شدت جریان جوشکاری ورقها با پروفیل های فولادی ساده، به کاهش پیچیدگی کمک خواهد نمود. پیروی از توصیه های کارخانه سازنده الکترود همواره بایستی مدنظر واقع شود. جوشکاری فولاد زنگ نزن نسبت به جوشکاری فولاد ساده بحرانی تر است و بخاطر گرانی قیمت فولاد زنگ نزن هر اشتباهی در این مورد گران تمام میشود.



جدول ۱۱ - شناسائی الکترودهای فولاد زنگ نزن

نوع آستنیتی یا کروم - نیکلی سری های AISI 300		
AISI مشخصه	نام تجاری معروف	الکترود AWS توصیه شده
302		
303		
304	18/8 یا 19/9	E308-15 , E308-16
308		
309	25/12	E309-15 , E309-16 , E309Cb-15
310	25/20	E310-15, E310-16, E310Cb-15, EE310Cb-16, E310Mo-15, E310Mo-16
312	29/9	E312-15, E312-16
316	18/12 Mo	E316-15, E316-16, E316Cb-15, E316Cb-16
317	18/12 Mo	E317-15, E317-16
318	18/12 Mo Cb	
330	15/35	E330-15, E330-16
347	18/8 Cb	E347-15, E347-16
انواع فقط کرم سری های AISI 400		
410	12 کرم	E410-15
430	16 کرم	E430-15
442	18 کرم	E442-15
446	28 کرم	E446-15
	AISI 500 سری های	
502	5 کرم	E502-15, 502-16, 505-18
505	9 کرم	E502-16, 505-18



گازهای محافظه جوشکاری

AWS - A5.32

نوع گاز، درجه خلوص و الزامات نقطه شبنم برای اجزاء گاز محافظه

نقطه شبنم حداکثر رطوبت در یک اتمسفر (درجه سانتیگراد)	حداکثر رطوبت (قسمت در میلیون)	حداقل خلوص (%)	حالت محصول	طبقه بندی AWS	گاز
- ۶۰	۱۰/۵	۹۹/۹۹۷	گاز	SG - A	آرگون
- ۶۰	۱۰/۵	۹۹/۹۹۷	مایع		
- ۵۱	۳۲	۹۹/۸	گاز	SG - C	دی اکسید کربن
- ۵۱	۳۲	۹۹/۸	مایع		
- ۵۷	۱۵	۹۹/۹۹۵	گاز	SG - He	هليوم
- ۵۷	۱۵	۹۹/۹۹۵	مایع		
- ۵۱	۳۲	۹۹/۹۵	گاز	SG - H	هيدروژن
- ۵۱	۳۲	۹۹/۹۹۵	مایع		
- ۵۱	۳۲	۹۹/۹	گاز	SG - N	نيتروژن
- ۶۸	۴	۹۹/۹۹۸	مایع		
- ۴۸	۵۰	۹۹/۵	گاز	SG - O	اکسیژن
- ۶۳	۶/۶	۹۹/۵	مایع		

طبقه بندی AWS برای نمونه مخلوط گازها

گاز	نمونه مخلوط گازها (%)	طبقه بندی AWS
دی اکسید کربن + آرگون	۷۵ - ۲۵	SG - AC - 25
اکسیژن + آرگون	۹۸ - ۲	SG - AO - 2
هليوم + آرگون	۹۰ - ۱۰	SG - AHe - 10
هيدروژن + آرگون	۹۹ - ۱	SG - AH - 5
آرگون + هليوم	۷۵ - ۲۵	SG - HeA - 25
دی اکسید کربن + آرگون + هليوم	۹۰ - ۷/۵ - ۲/۵	SG - HeAC - 7.5/2.5
اکسیژن + دی اکسید کربن + آرگون	۹۰ - ۸ - ۲	SG - ACO - 8/2
مخلوط + آرگون	ویژه	SG - A - G



راهنمای رفع اشکال در جوشکاری زیرپودری

تمام خودکار، نیمه خودکار، تک سیم، دو سیم		اتصال
اشکال	اقدام اصلاحی - بترتیب اهمیت	
نفوذ کم	۱- شدت جریان جوشکاری زیاد شود ۲- سیم جوش به قطب مثبت وصل شود ۳- در اتصالات گوشه‌ای و جناغی ولتاژ کم شود	هر نوع
ترک	۱- از سیم جوش EM12K استفاده شود ۲- اتصالات پیش گرم شود ۳- ولتاژ پایین آورده شود	گوشه‌ای
ترک	۱- شدت جریان و ولتاژ کم شود ۲- سیم جوش به قطب منفی وصل شود ۳- فاصله دو لبه در ریشه یا زاویه شیار اضافه گردد	پاس ریشه در شیار
ترک عرضی	۱- درجه حرارت بین پاسی اضافه شود ۲- سرعت جوشکاری کم گردد	جوشهای چند پاسه
ترک	۱- فیکسچر برای جابجایی ورق‌ها بررسی شود ۲- سرعت جوشکاری کم گردد	جوشهای لب به لب ساده
آبله گونی یا چسبیدن سرباره	۱- از سیم جوش EM12K استفاده شود ۲- ولتاژ زیاد گردد ۳- شدت جریان کم شود ۴- سرعت کم شود	گوشه‌ای رویهم و لب به لب ساده
چال یا شیار عمیق	۱- ولتاژ کم شود ۲- شدت جریان و ولتاژ کم شود	چسبیدن سرباره
چال	۱- ولتاژ کم شود ۲- شدت جریان و ولتاژ کم شود	رویهم قرار نگرفتن
بریدگی کناره	۱- سیم جوش به قطب منفی وصل شود ۲- ولتاژ کم شود ۳- شدت جریان کم شود	هر نوع



راهنمای رفع اشکال در جوشکاری زیرپودری (ادامه)

اتصال	اشکال	تمام خودکار، نیمه خودکار، تک سیم، دو سیمه	
		اقدام اصلاحی - بترتیب اهمیت	
هر نوع	تخلخل ناشی از زنگ	۱- سیم جوش EM13K و EM12K استفاده شود ۵- از مشعل در جلوی قوس استفاده شود ۶- اتصال تماماً تمیز شود ۷- سرعت کم گردد	۱- سیم جوش EM13K و EM12K استفاده شود ۵- از مشعل در جلوی قوس استفاده شود ۶- اتصال تماماً تمیز شود ۷- سرعت کم گردد
هر نوع	تخلخل ناشی از مواد آلی	۱- سیم جوش EL12 استفاده شود ۳- سرعت کم شود ۴- اتصال چربی زدایی گردد و بکلی خشک شود	۱- سیم جوش EL12 استفاده شود ۳- سرعت کم شود ۴- اتصال چربی زدایی گردد و بکلی خشک شود
هر نوع	تخلخل ناشی از انحراف قوس	۱- سیم جوش EL12 استفاده شود ۳- شدت جریان و ولتاژ پایین آورده شود ۴- قطر سیم جوش زیاد شود و ولتاژ کم گردد	۱- سیم جوش به قطب مثبت وصل شود ۳- شدت جریان و ولتاژ پایین آورده شود ۴- قطر سیم جوش زیاد شود و ولتاژ کم گردد
هر نوع	تخلخل طرف پاس دوم	۱- معمولاً از اتصال (Tie-in) نادرست دو قطعه ناشی می شود ۳- سرعت جوشکاری برای اتصال (Tie-in) کم شود	۱- معمولاً از اتصال (Tie-in) نادرست دو قطعه ناشی می شود ۳- شدت جریان جوشکاری برای اتصال (Tie-in) زیاد شود
هر نوع	لکه های فلزی	۲- ولتاژ پایین آورده شود ۴- شدت جریان و ولتاژ کم شود ۵- سرعت قوس اضافه گردد	۲- ولتاژ پایین آورده شود ۴- شدت جریان و ولتاژ کم شود ۵- سیم جوش به قطب منفی وصل شود
خارج از وضعیت	شره کردن فلز	۱- در مسیر دایره ای شکل، خارج از مرکزی بیشتر خلاف جهت حرکت داده شود ۴- در اتصالات گوشه ای افقی، سرعت زیاد شود ۵- در مسیر دایره ای، سرعت زیاد شود. شدت جریان و ولتاژ کم شود	۱- در مسیر دایره ای شکل، خارج از مرکزی بیشتر خلاف جهت حرکت داده شود ۴- در اتصالات گوشه ای افقی، سرعت زیاد شود ۵- در مسیر دایره ای، سرعت زیاد شود. شدت جریان و ولتاژ کم شود
هر نوع	شكل مهره جوش	۱- برای بدست آوردن مهره پهن تر و تخت تر، ولتاژ زیاد شود ۴- از قطر سیم جوش که مناسب برای آن شدت جریان آن جوشکاری است استفاده شود ۵- برای جوشهای لب به لب ساده و جوشهای گوشه ای کوچکتر از ۶ میلیمتر سیم جوش به قطب مثبت وصل گردد	۱- برای بدست آوردن مهره تخت تر، شدت جریان کم شود ۲- برای بدست آوردن مهره تخت تر در جوشهای گوشه ای، سرعت کم شود



بسویست



بازرسی چشمی

بازدید یا بازرسی چشمی یکی از مهمترین و متدائلترین روش بازرسی است. بازرسی چشمی ساده و ارزان است و به وسایل و دستگاههای گران قیمت احتیاج ندارد.

تمام عیوب ظاهری اعم از عیوب سطحی، ترکهای سطحی، نادرستی شکل، انحرافات در اندازه و ... را می‌توان با بازرسی چشمی پیدا کرد. در بازرسی چشمی می‌توان از ذره بین با بزرگنمایی تا حدود ۱۰، وسایل اندازه‌گیری، الگو یا شابلون مخصوص، چراغ سیار یا چراغ قوه، بورسکوپ (Borescope) یا دستگاه اپتیکی دیگر کمک گرفت. استفاده از میکروسکوپ برای بازرسی چشمی صحیح نیست.

بازرسی چشمی را اینطور نیز تعریف کرده‌اند:

کنترل روز به روز وضعیت قطعات مورد ساخت و رسانیدگی از نظر پذیرش آنها طبق مشخصات از شرایط سطحی قطعه و ارزیابی دقیق ظاهر آن خیلی موارد مشخص می‌شود. بعضی از شرایط ظاهری می‌تواند مبین پذیرش یا عدم پذیرش قطعه شود، خصوصاً وقتی که اطلاعات بدست آمده از بازرسی چشمی با استفاده از روشهای دیگر بازرسی تکمیل گردد.

بازرس خوب بایستی ویژگیهای آزمایش مخرب را بشناسد و چشم تیزبین و عقل سليم داشته باشد. اما رمز موفقیت در بازرسی چشمی، داشتن آگاهی از مشخصات فنی و توانایی تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش محصول است. بازرسی چشمی در هیچ زمانی نبایستی کم اهمیت تلقی شود.

بررسی نقشه‌های سفارش، قبل از ساخت نیز از اشتباهات اجتناب پذیر پرده بر می‌دارد. پی‌بردن به اشتباه و رفع نواقص طرح قبل از ساخت از دوباره کاری و اتلاف سرمایه جلوگیری می‌کند.

بازرسی چشمی صحیح قطعات و بررسی شکل ظاهری آنها چه با چشم غیر مسلح، چه با ذره بین یا اندوسکوپ انجام شود، در تشخیص عیوب متالورژیکی حائز اهمیت است و می‌تواند مبنای برنامه ریزی برای بازرسی‌های بعدی باشد. بعلاوه بازرسی چشمی اطلاعات مفیدی بدست می‌دهد که گاهی اوقات این اطلاعات برای حل مسئله کفایت می‌کند.

برای بازرسی چشمی نور خیلی اهمیت دارد. زیرا بعضی از عیوب سطحی فقط تحت تابش نور صحیح (تابش نور تحت زاویه مناسب) آشکار می‌شوند.

چراغ‌های بازرسی متعدد و متنوعی به بازار عرضه شده است که از جمله می‌توان چراغ‌های سوار شده روی تکیه گاه قابل تنظیم، چراغ‌های کانونه شونده، چراغ‌های انعکاسی، چراغ‌های فیبر نوری و ... نام برد. تمام این چراغ‌ها دارای رئوستا (مقاومت قابل تغییر) هستند تا بتوانند شدت نور را بمنظور ایجاد بهترین کنتراس (سایه - روشن) جهت بازرسی چشمی موفقیت آمیز تنظیم نمایند.

بازرسی چشمی بعنوان یک روش بازرسی غیرمخرب، برای مواد خام و محصولات نیمه تمام یا تمام شده ضروری است. بازرسی چشمی از روی رنگ، شفافیت و علائم مشخصه دیگر فلزات را می‌توان تشخیص داد.

با بازرسی چشمی حین تولید، همینطور حین بررسی نهایی می‌توان در مورد شکل هندسی، ابعاد و خصوصیات سطحی محصول داوری نمود. بازرسی چشمی فقط عیوب ماکروسکوپی سطحی را کشف می‌نماید و آمادگی سطحی قطعه را برای آزمایش‌های غیرمخرب بعدی نشان می‌دهد.



آزمون مایعات نافذ

روش آزمایش بوسیله مایعات نافذ از قدیمی ترین، اقتصادی ترین و ساده ترین روش کشف عیوب سطحی غیر قابل تشخیص با چشم غیر مسلح می باشد.

اصل این روش، بر قابلیت نفوذ بعضی از مایعات با استفاده از خاصیت موئینگی به داخل حفره ها و ترکهای نازک استوار است. این مایعات کشش سطحی کم و قابلیت ترکنندگی خوب نسبت به ماده آزمایش شونده دارند و قادرند روی سطح این مواد قشر نازکی تشکیل دهند. مایعات دیگری مانند آب، دارای کشش سطحی زیاد و قابلیت ترکنندگی کم هستند و تشکیل قطره می دهند و نمی توانند به داخل ترکها نفوذ کنند. پس از پاک کردن سطح بازرسی شونده، ماده نافذ رنگی اعمال می شود.

درجه حرارت مایع نافذ و سطح قطعه ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد مطلوب می باشد. زمان برای نفوذ مایع بستگی به شرایط دارد و معمولاً ۱۰ تا ۱۵ دقیقه مناسب است. بعد از اعمال نافذ و زمان برای نفوذ، مواد نافذ رنگی از روی سطح به آرامی پاک می شود.

یکی از متداولترین و ساده ترین روش پاک کردن سطح، شستن سطح با آب تازه، سرد و بدون فشار است. در شستن رنگ اضافی با آب، بدلیل غیر موئینگی، آب نمی تواند مایع نفوذ کرده به داخل عیوب را برطرف نماید.

سطح قطعه با استفاده از کهنه تمیز، دوباره خشک می گردد. آنگاه با پاشیدن ظاهر کننده مناسب روی سطح، قشر نازکی از پودر سفید تشکیل می شود. ماده نافذ رنگ با خاصیت موئینگی جذب ظاهر کننده شده و روی زمینه سفید، علائم رنگی (مموملا قرم) به همان شکل عیب ولی عریض تر نمودار می شود. برای بازرسی با چشم غیر مسلح از ماده قرم و برای بازرسی با استفاده نور مأواه بنش از ماده فلئور سانت استفاده می شود. مایع نافذ به روشهای متعددی اعمال می شود که دو روش ساده عبارتند از: روش غوطه وری و روش پاششی که هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند.

بهترین و اقتصادی ترین روش آزمایش با مایعات نافذ بستگی به ابعاد و تعداد قطعات دارد.

بایستی به خاطر داشت که در این روش:

- عیوبی را که سطحی نیستند (یا به سطح راه ندارند) یا در حالت غیر مرئی (چه با چشم غیر مسلح، چه با اندوسکوپ) واقع شده اند، آشکار نمی کند.

- عیوب خیلی کوچکی را که ماده رنگی به داخل آن نفوذ نمی کند یا بقدر کافی نفوذ نمی کند، پیدا نمی کند.

آزمون مایعات نافذ برای بررسی سلامت سطح در موارد زیر مناسب نیست:

قطعات متخلخل، ریخته ای های چدن خام، بعضی از ریخته ای های دقیق فولاد، قطعات با شکل هندسی خیلی پیچیده یا کلوخه ای یا دارای سطوح زبر. چنین قطعاتی بخاطر خصوصیات سطحی خود اگر با مایعات نافذ آزمایش شوند، علائم کاذب نشان می دهند.



آزمون ذرات مغناطیسی

مقدمه

مواردی که بوسیله نیروی مغناطیس دفع می شوند، دیا مغناطیس نامیده می شوند. آنها کمی استعداد مغناطیس شدن بصورت منفی دارند. آن مواردی که بوسیله نیروی مغناطیس کمی جذب می شوند، پارا مغناطیس نامیده می شوند. آنها کمی استعداد مغناطیس شدن بصورت مثبت دارند. فرو مغناطیس ها مواردی هستند که به شدت جذب میدان مغناطیسی می گردند. آنها را می توان تبدیل به مغناطیس نمود و آزمایش پودر مغناطیسی بر روی آنها انجام داد.

خطوط قوا قوانین زیر را دارد:

- ۱- جهت قراردادی شار مغناطیسی از شمال به جنوب در خارج موارد و از جنوب به شمال در داخل موارد است.
- ۲- خطوط نیرو همدیگر را قطع نمی کنند.
- ۳- بطور جانبی همدیگر را قطع نمی کنند.
- ۴- در یک وضعیت کششی هستند.
- ۵- جائی که شدت میدان مغناطیسی بزرگتر است خطوط نیروی بیشتری موجود است.

اصول بازرسی با ذرات مغناطیسی

اگر قطعه مورد آزمایش از جنس مغناطیس شونده باشد و از آن مغناطیس عبور داده شود، خطوط قوای مغناطیسی در برخورد با ناپیوستگی ها تغییر مسیر می دهند. حال چنانچه ذرات ریز مواد مغناطیس شونده بصورت خشک یا معلق در مایع بر روی سطح قطعه پاشیده شود، در محل وجود عیب، تجمع نموده و وجود عیب را نشان می دهد.

برای آزمایش مغناطیسی، سطح قطعه بایستی نسبتا صاف باشد. چه در غیر اینصورت در اثر ناصافی و شیارهای سطحی، ذرات پل میزنند و احتمالاً ترک در زیر پوشش آنها مخفی می ماند.

گاهی از رنگ سفسد روی خشک شونده زمینه سفیدی بوجود آورده می شود تا براده سیاه در متن سفید بخوبی مشاهده گردد. گاهی هم براده ها را به رنگ قرمز در می آورند تا پیدا باشد.

اگر براده با رنگ فلوئورسن特 آغشته گردد در زیر تابش نور ماوراء بنفسج بوضوح دیده می شوند.

میدان مغناطیسی یا بطور طولی و بصورت دایره ای از نمونه عبور داده می شود و یا دو الکترود به قسمتی از قطعه وارد می شود. چرخ دنده ها، محورها و قطعات مشابه را پس از آزمایش مغناطیس زدائی می کنند تا ضمن کار، تراش براده ها و ذرات را جذب ننمایند.

آزمون با امواج مافوق صوت

کلمه اولتراسونیک از نظر لغوی به معنی مافوق صوت یا ماوراء صوت می باشد و اصطلاحاً به فرکانس‌های بیشتر از فرکانس‌های صوت اطلاق می شود. فرکانس‌های صوتی به فرکانس‌هایی گفته می شود که بوسیله گوش انسان قابل درک می باشد (فرکانس‌های تا ۲۰ هزار سیکل در ثانیه یا ۲۰ کیلو هرتز)

بنابراین امواج فرماصوتی دارای فرکانس‌های بیش از ۲۰ هزار سیکل در ثانیه می باشند. در تمام دستگاه‌های اولتراسونیک دو قسمت اساسی مورد نیاز است :

- ۱- مولد یا منبع قدرت که انرژی الکتریکی در فرکانس‌های مورد لزوم را تولید می کند.
- ۲- تبدیل کننده که ضربان الکتریکی را به نوسانات مکانیکی تبدیل می کند.

مبدل یا تبدیل کننده که انرژی الکتریکی دریافتی از مولد را به انرژی نوسانی مکانیکی با همان فرکانس تبدیل می کند ممکن است از نوع پیزوالکتریک و یا از نوع ماغنواستریکتیو باشد. مبدل پیزو الکتریک متداول تر است و از کریستال طبیعی کوارتز یا سرامیک پلی کریستالین مثل رسوب زیر کوئنیت تیتانیت موسوم به PZT تشکیل شده است. اگر جسم مزبور در معرض تغییر سریع ولتاژ قرار گیرد بطور آن تغییر می کند و بالعکس وقتی که نیروهای مکانیکی به سطوح مختلف عنصر پیزو الکتریک اثر کند، تغییرات الکتریکی تولید می شود بطوری که عنصر مزبور قادر است نوسانات مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل نماید.

مبدل‌های ماغنواستریکتیو دارای ماده ای هستند که تحت تاثیر میدان مغناطیسی به مقدار کمی تغییر شکل می دهند. ساده ترین آن از یک قطعه با فرم مناسبی از ماده مورد نظر (معمولًا نیکل یا آلیاژهای آن) تشکیل شده که در داخل سیم پیچ بصورت هسته قرار دارد. از سیم پیچ مزبور جریان پلاریزه یک جهته عبور نموده و با جریان متناوب دیگری ایجاد میدان مغناطیسی می نماید.

میدان مغناطیسی متغیر ایجاد شده هسته نیکلی را به روزانس درآورده و باعث تغییر طول آن می گردد.

ضربانهای فرماصوتی بصورت عمودی یا تحت زاویه ای وارد جسم تحت بررسی شده و در قطعه سالم به طرف دیگر رسیده و منعکس می گردد و یا در قطعه معیوب پس از برخورد به عیب انعکاس پیدا می کند.

ضربانهای منعکس شده یا با گیرنده جداگانه یا اغلب با همان فرستنده گرفته می شود و تبدیل به عالیم شده و بر روی صفحه لوله اشعه کاتدی ظاهر می گردد و از روی آن عالیم موقعیت عیب مشخص می شود. حدود فرکانس معمولاً از $10/25$ تا ۱۰ مگاهرتز است. در فولاد هر مگاهرتز به طول موج حدود ۶ میلیمتر مربوط می شود. فرکانس‌های کم برای فلزات ریختگی دانه درشت بکار می رود.

در این روش بازرسی ترکها، عدم ذوب، منافذ، عدم نفوذ، دخول سرباره را می توان تعیین و ارزیابی نمود. برای بازرسی درز جوش خطوط لوله، پلها، مخازن تحت فشار، اسکلت‌های فلزی و سایر اتصالات از دستگاه‌های فرماصوتی قابل حمل استفاده می شود.

مزیتی که بر روش پرتونگاری دارد نیاز به دسترسی فقط از یک طرف می باشد. در مقایسه با پرتونگاری از نظر ضخامت، امواج فرماصوتی حساسیت کمتری دارند.

لایه به لایه بودن Lamination را در صورتی که در جهت عمود بر موج باشد خوب آشکار می سازد ولی پرتونگاری فقط با تابش اشعه در جهت موازی با لایه ها عیب را ظاهر می کند. با این وجود تفسیر نتایج هم به مهارت و هم مراجعه به بلوکهای استاندارد دارای عیوب معلوم بستگی دارد. در سیستم عیب یابی با امواج فرماصوتی بازرس به دنبال ناهماهنگیهایی می گردد که امواج را برگشت داده و یا حالت سایه مانندی برای آنها ایجاد کرده است.

به هر حال بعضی از عیوب مثل دانه بندهای درشت و نابجاییها و عیوبی نظیر وجود ناخالصی ها و ذرات خارجی منظم در یک قطعه اگر اندازه آنها نسبت به طول موج فرستاده شده کوچک باشد ممکن است تولید انعکاسات منظمی را ننمایند. کوتاه کردن طول موج بوسیله اضافه کردن فرکانس باعث جذب بیشتر امواج خواهد شد. در نتیجه، جزئی ترین عیوب در ساختمان یک قطعه، بوسیله اندازه گیری جذب امواج فرستاده شده در آن قطعه می تواند مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

پرتونگاری صنعتی

برای رادیوگرافی جوشها اشعه ایکس یا گاما را به یک طرف درز جوش تابانیده و در طرف دیگر جوش فیلم قرار داده می شود. فیلم داخل اکران قرار گرفته مجموعاً در کاستی گذاشته می شود تا اشعه نورانی روی آن اثر نگذارد. این اشعه از ضخامت فلز گذشته و روی فیلم اثر می گذارد و تصویر درز جوش را روی فیلم ثبت می نماید. عیوب موجود در جوش روی فیلم به آسانی مشاهده می شود و برای تعیین عمق عیب از یک قطعه موسوم به شاخص کیفیت تصویر یا IQI کمک گرفته می شود.

این قطعه کمکی می تواند یه قطعه فلز با شیارهایی به عمق معین (پله ای) یا سوراخهایی به عمق هایی معین و یا یک سری سیمهایی معین و یا نوع دیگر باشد.

IQI در گوشه ای از فیلم قرار داده می شود و تصویر آن به همراه درز جوش روی فیلم منعکس می شود. با مقایسه تاری یا روشنی عیب یا تاری و روشنی IQI می توان به عمق عیب پی برد ولی برای آنکه معلوم شود عیب در چه عمقی از سطح جوش قرار دارد باید از دو یا چند جهت و با زوایای مختلف پرتونگاری نمود. بوسیله ورقهای سربی می توان اشعه را متتمرکز نموده و از تابش این اشعه به قسمتهای غیر ضروری جلوگیری نمود.

همچنین برای اینکه اشعه پس از عبور از جوش از قسمتهای دیگر که بعد از فیلم قرار دارد نگذرد و انعکاس آنها روی فیلم ثبت نگردد پشت فیلم نیز ورقه های نازک سربی قرار داده می شود.

همانطور که می دانید رادیوگرافی یکی از روشهای غیر مخرب است که حضور و طبیعت عیوب ماکروسکوپیک یا سایر ناپیوستگیها را داخل جوش نشان می دهد.

در این روش قابلیت نفوذ تشعشعات ایکس یا گاما در اجسام استفاده می شود. بطور کلی هرچه طول موج کوتاهتر باشد قدرت نفوذ بیشتر است. تمام تشعشع در جوش نفوذ نمی کند بلکه قسمتی از آن جذب می شود. مقدار جذب تابعی از چگالی و ضخامت جوش است.

مثلاً اگر حفره ای در جوش وجود داشته باشد، پرتو اشعه از فلز کمتری عبور میکند تا از یک جوش سالم و در نتیجه اشعه جذب شده در ناحیه عیوب تغییر خواهد نمود و این تغییرات روی فیلم حساس به تشعشع ثبت شده و حضور عیوب نمودار می شود. این تصویر را رادیگراف می نامند.

رادیوگرافهای حاصل از تشعشع اشعه ایکس معمولاً "ایکسوگراف" و رادیوگرافهای حاصل از تابش گاما را "گاماگراف" می نامند. رادیوگراف شایسته و مناسب آن است که حضور و یا عدم حضور عیب را به درستی نشان دهد و در صورت وجود عیوب، شکل و موقعیت آن را به وضوح نمایان سازد.

پرتونگاری مثل بیشتر امور فنی دارای محدودیتهایی است و بکارگیری و فهم درست و تفسیرش نیاز به دانش فنی و تصور صحیح عیوب و رابطه آن با مشخصه علمی دارد.

آگاهی از جنس و ضخامت فلز مورد پرتونگاری و مطابقت آن با قدرت نفوذ منبع رادیو اکتیو مورد استفاده حائز اهمیت فراوانی است.

ملاحظات	هزینه بازرسی	هزینه سرمایه ای تجهیزات	نیاز به دسترسی	روش
مهارت کمی لازم دارد	D	B/D	برای مشاهده درون تجهیزات پیچیده دسترسی از یک نقطه ممکن است کافی باشد	روشهای چشمی
با وجود هزینه بالا، مساحت زیادی در یک زمان بازرسی می شود و در تفسیر مهارت قابل ملاحظه ای لازم است	B/C	A	بایستی از هر دو طرف قابل دسترسی باشد	پرتونگاری
جستجوی نقطه به نقطه لازم دارد از این رو برای اسکلتنهای فلزی بزرگ پرخرج است. افراد ماهر نیاز دارد	B/D	B	از یک طرف یا دو طرف (یا انتهایها)	فراصوتی
فقط برای مواد مغناطیسی شونده نظری فولاد مفید است، نیاز به مهارت کمی دارد. فقط شکاف سطحی یا ترکهای نزدیک به سطح را کشف می کند.	C/D	D	نیاز به سطح پاک و نسبتاً صافی دارد	روش ذرات مغناطیسی
برای همه مواد، قدری مهارت لازم است. فقط عیوب سطحی را کشف می کند، نسبتاً کثیف است.	C/D	D	نیاز به دسترسی برای نفوذ تا عیوب است (یعنی سطح پاک و عیوب منتهی به سطح)	روش مایعات نافذ
برای شکستگیهای سطحی یا عیوب نزدیک به سطح، تغییرات ضخامت روکشها یا مقایسه مواد، برای غیر از مقایسه ساده مهارت قابل ملاحظه ای لازم است.	C/D	B/C	معمولًا سطح بایستی نسبتاً صاف و پاک باشد	جريانهای گردابی
در آینده مورد استفاده بیشتری خواهد داشت. نیاز به بارگذاری قطعه دارد.	A/B	A/D	می تواند از راه دور انجام شود	انتشار موج تنفس (صوتی)
از آهسته، ساده و ارزان تر واقها وقت گیر، حساس و پرخرج متغیر است.	B/D	A/D	مستقیم یا از راه دور	روشهای حرارتی
کاملاً تخصصی است.	A/B	A/B	مشاهده از راه دور ممکن است	تمام نگاری نوری



فراصوتی	پرتو نگاری	جریان گردابی	ذرات مغناطیسی	مایعات نافذ	چشمی	جنس
C	C	C	C	C	A	ترکهای ریز
A	A	B	B	B	C	ترکهای طولی
B	A	B	B	B	C	ترکهای عرضی
B	A	C	B	A	C	ترکهای تشعشعی
C	A	C	B	B	B	ترکهای چاله
C	A	C	B	B	B	ترکهای ناپیوستگی گروهی
C	A	B	B	B	B	ترکهای انشعاعی
C	A	C	C	B	C	تخلخل با توزیع یکنواخت
C	A	C	C	B	C	تخلخل خطی
B	A	C	C	C	C	حفره طویل شده
C	A	C	C	C	C	سوراخ کرمی
C	B	C	B	A	B	منفذ سطحی
C	B	C	B	B	A	حفره انقباضی
C	C	C	C	C	A	انقباض بین دندربیتی
C	C	C	C	C	A	انقباض ریز
C	C	C	C	C	A	انقباض ریز بین دندربیتی
C	B	C	B	A	B	لوله چاله
B	A	C	-	-	-	آخال توپر
B	A	C	-	-	-	آخال سرباره
B	A	C	-	-	-	آخال پودر
B	A	C	-	-	C	آخال اکسیدی
C	A	-	-	-	-	آبله گونی
B	A	-	-	-	-	آخال فلزی
A	B	C	B	B	C	ذوب ناقص دیواره جانبی
A	B	C	B	B	C	ذوب ناقص بین پاسی
B	A	C	B	B	C	ذوب ناقص ریشه
B	A	C	B	B	B	نفوذ ناقص
C	B	C	B	B	A	بریدگی کناره
C	B	-	-	-	A	شیار انقباضی
C	B	-	-	-	A	گرده اضافی
C	B	-	-	-	A	تحدب اضافی
C	B	-	-	-	A	نفوذ اضافی
-	-	-	-	-	A	زاویه بد گرده
C	C	C	B	A	B	رویهم افتادگی
C	-	-	-	-	A	عدم همترازی
C	B	C	C	B	A	سوختگی
C	B	-	-	-	A	شیار ناقص پر شده
-	-	-	-	-	A	گوشه نامتقارن
-	B	-	-	-	A	مهره نامنظم
C	B	-	-	-	A	تغیر ریشه
-	B	-	-	-	A	شروع مجدد ضعیف
-	B	-	C	C	A	عيوب متفرقه (جرقه و غیره)

C کمترین کاربرد


B قابل کاربرد

A بیشترین کاربرد

بازرسی چشمی جوشهای گلوبی


۱۰۰٪ اتصالات جوش گلوبی بازرسی چشمی شود.

- جوش و فلز پایه مجاور جوش ترک نداشته باشد.
- بین لایه های مجاور فلز جوش و بین فلز جوش و فلز پایه ذوب کامل انجام گرفته باشد.

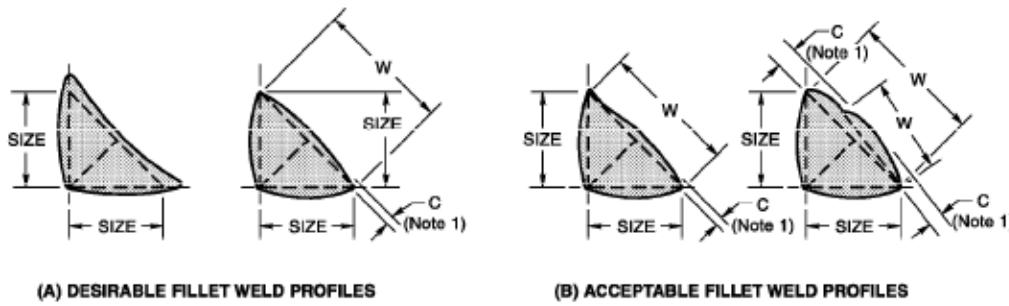

تحدب جوش (یا قسمتی از گرده جوش) نبایستی از ۷٪ پهنهای واقعی جوش (یا قسمتی از گرده جوش) به اضافه ۱/۵ میلیمتر تجاوز نماید.

WIDTH OF WELD FACE OR INDIVIDUAL SURFACE BEAD, W	MAX CONVEXITY, C
$W \leq 5/16 \text{ in. [8 mm]}$	$1/16 \text{ in. [2 mm]}$
$W > 5/16 \text{ in. [8 mm]} \text{ TO } W < 1 \text{ in. [25 mm]}$	$1/8 \text{ in. [3 mm]}$
$W \geq 1 \text{ in. [25 mm]}$	$3/16 \text{ in. [5 mm]}$

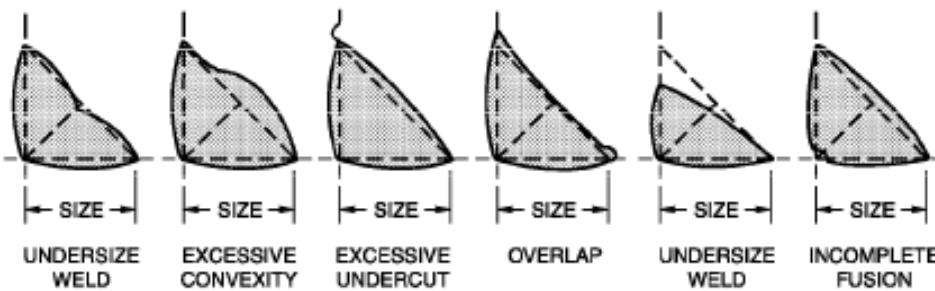

شکل ۵۹- نیم رخهای غیر قابل قبول در جوشهای گلوبی

چاله های جوش (شروع و خاتمه هر الکترود در طول یک خط جوش) همانند بقیه جوش پر شده باشد و یکنواختی زنجیره ها حفظ شده باشد.

- نیمرخ جوش مطابق شکلهای صفحه قبل بایستی باشد.
- عمق بریدگی کناره جوش در جهت عمود بر جهت تنش کششی از $25/80$ میلیمتر و در بقیه جهات از $8/80$ میلیمتر تجاوز نکند (بهتر است بریدگی کنار جوش ترمیم یا محو شود)
- منافذ سطحی مرئی سنگ زده شده و ببرطرف گردند.
- بهتر است بازرسی چشمی فولادها بالاصله بعد از آنکه جوش سرد شده و به درجه حرارت محیط رسیده است انجام شود (در مورد فولادهای ASTM A514 یا A517 بعد از ۴۸ ساعت بازرسی چشمی انجام شود).



معیار پذیرش عیوب در اسکلت فلزی

این معیار پذیرش طبق کد AWS D1.1 برای اسکلت‌های فلزی (غیر لوله‌ای) با بارگذاری استاتیک و در بازرسی به روش پرتونگاری ارائه می‌شود.

تعاریف

عیوب غیر از ترک بر مبنای عیب طویل شده (Elongated) یا مدور (Rounded) ارزیابی می‌شوند.

طول عیب طویل شده بیش از سه برابر عرض آن است.

وقتی طول عیب مساوی یا کمتر از سه برابر عرض آن باشد، به آن عیب مدور گفته می‌شود.

عیب مدور ممکن است دایره‌ای، بیضی شکل، مخروطی یا به اشکال نامنظم باشد. ممکن است دم داشته باشد و یا دانسیته آن متغیر باشد. در ارزیابی، دم هم جزو اندازه عیوب به حساب می‌آید.

تعداد چهار عیب مدور یا بیشتر موقعی ردیف شده (Aligned) بحساب می‌آیند که با خطی که از میان دو علامت مدور بیرونی تر به موازات طول جوش کشیده شود در تماس باشند.

تعداد چهار عیب مدور یا بیشتر که با تعاریف فوق بصورت ردیف شده بحساب نیایند، را عیوب پراکنده (Scattered) می‌نامند.

انبوهی از تخلخل یا عیوب دور دیگر را عیوب خوش‌ای (Cluster) می‌نامند.

معیار پذیرش

جوشهای اسکلت فلزی که علاوه بر بازرسی چشمی تحت بازرسی پرتونگاری قرار می‌گیرند نبایستی ترک داشته باشند و اندازه عیبهای موجود در آنها نبایستی از محدوده‌های مشخص شده در زیر تجاوز نماید:

-۱- عیوب طویل شده از اندازه حداقل نشان داده شده در شکل شماره ۳۳ بیشتر نباشد.

-۲- فاصله عیوب از یکدیگر از حداقل مجاز فاصله نشان داده شده در شکل شماره ۳۳ کمتر نباشد.


-۳- عیوب مدور بزرگتر از یک سوم E از ۶ میلیمتر بیشتر نباشد.

گرچه وقتی ضخامت قطعه بیشتر از ۵۰ میلیمتر است، علامت مدور می‌تواند حداقل تا ۱۰ میلیمتر باشد. فاصله چنین عیبی (عیوب مساوی یا بزرگتر از ۲ میلیمتر) تا عیوب قابل قبول بعدی (طویل یا مدور) تا یک لبه یا انتهای جوش متقطع باشیست حداقل سه برابر بزرگترین اندازه عیوب بزرگتر از میان عیوب مورد نظر باشد.

-۴- جمع اندازه نشانه‌های مدور خوش‌ای یا عیب منفرد از اندازه مجاز عیب تکی در شکل بیشتر نباشد. فاصله بین این نوع عیب تا عیوب ای دیگر یا تا عیوب طویل شده دیگر یا تا عیوب مدور دیگر یا تا لبه یا انتهای جوش متقطع نبایستی از سه برابر اندازه عیوب بزرگتر بین عیوب مورد نظر کمتر باشد.

-۵- جمع عیوب انفرادی کمتر از ۲ میلیمتر در هر ۲۵ میلیمتر طول جوش نبایستی از دو سوم E یا ۱۰ میلیمتر (هر کدام کمتر است) بیشتر شود. این الزام مستقل از بندهای ۱۰ و ۲۱ فوق است.

-۶- جمع اندازه عیوب خطی نبایستی در طول 6E از E بیشتر باشد. اگر طول جوش مورد نظر کمتر از 6E باشد، مجموع اندازه عیوب خطی مجاز به همان نسبت کمتر خواهد بود.

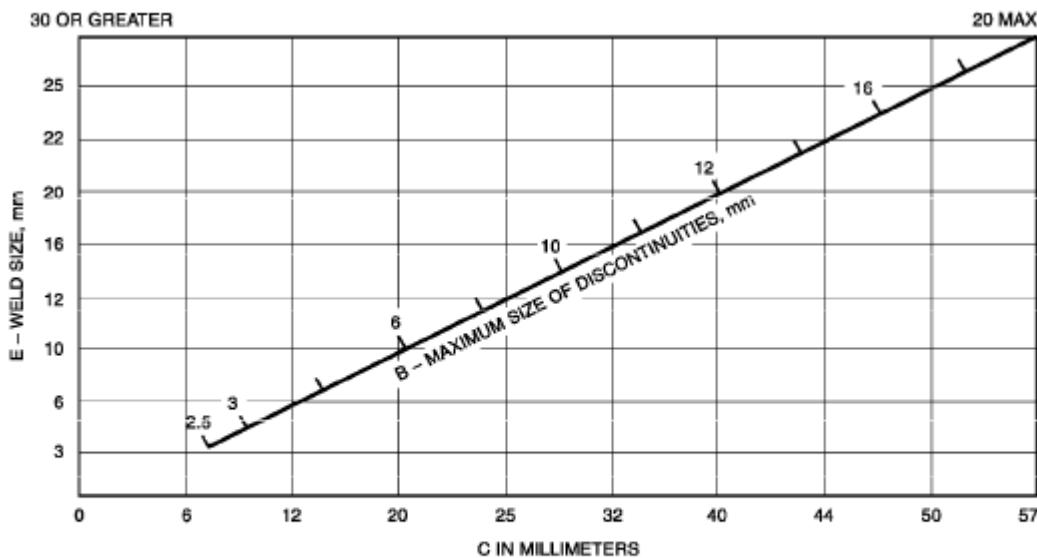

General Notes:

- To determine the maximum size of discontinuity allowed in any joint or weld size, project E horizontally to B.
- To determine the minimum clearance allowed between edges of discontinuities of any size greater than or equal to 3/32 in. [2.5 mm], project B vertically to C.
- See Legend on page 225 for definitions.

الزامات کیفی جوش برای عیوب طویل شده تعیین شده به روش پر تونگاری برای اسکلت فلزی غیر لوله ای با بارگذاری استاتیک C. حداقل فاصله اندازه گیری شده در امتداد محور طولی جوش بین لبه های عیوب نوع ذوبی تا یک لبه یا تا انتهای جوش متقطع



بیوست



بازرسی جوش

مقدمه

سازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف حین ساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند. بازرسی جوش می تواند از انجام کار طبق دستورالعمل های توافق شده، به کارفرما اطمینان دهد.

برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیاز مندی های طرح باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا مورد بازرسی قرار گیرد.

مراحل بازرسی جوش

۱- بازرسی قبل از جوشکاری به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری است به طوری که موجبات بروز عیوب جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل می دهد.

به مصدقاق «بیشگیری موثرتر از درمان است». می توان گفت:

اعمال یک بازرسی چشمی مسئولانه می تواند از بیدایش ۹۰ درصد از عیوب معمول در جوشکاری جلوگیری کند.

این بازرسی شامل اقدامات زیر می باشد:

- اطلاع از کیفیت مورد نظر کار و شرایط بهره برداری از قطعات و مجموعه کار
- مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی
- انتخاب استانداردهای اجرایی
- انتخاب و ارزیابی روش جوشکاری
- انتخاب مصالح
- بازرسی مصالح
- انتخاب مواد مصرفی
- بازرسی مواد مصرفی
- طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشکاری
- بررسی تجهیزات جوشکاری
- آزمون جوشکاران و ابراتورها
- بررسی تسهیلات آزمایش

۲- بازرسی در موقع جوشکاری به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ساخت و نصب و اطمینان از به کار بردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلف ها ضروری است.

چند نمونه از این بازرسی موقع جوشکاری عبارتند از:

- بازرسی قطعات متصل شونده و درزهای آماده جوشکاری
- بازرسی محل های جوش و سطوح مجاور به منظور اطمینان از تمیزی و عدم آلودگی به موادی که اثرات زیان بخش بر جوش دارند.
- بازرسی سطوح برشکاری شده با شعله
- بازرسی ترتیب و توالی جوشکاری، استفاده از قیدها و گیره ها و سایر تجهیزات به منظور کنترل بیچیدگی ناشی از جوشکاری



- بازرسی مواد مصرفی جوشکاری از نظر دارا بودن شرایط مطلوب و گرم و خشک کردن الکترودهای روبوش قلیایی طبق دستورالعمل های مصوبه.
- بررسی وضعیت جوشکاران و ابراتورهای جوشکاری از نظر داشتن مهارت و قبولی در آزمون مربوطه.
- بازرسی بیش گرم کردن و حفظ درجه حرارت بین باسی در صورت لزوم.
- ۳- بازرسی بعد از جوشکاری به منظور درستی مجموعه ساخته شده یا نصب شده و کنترل کیفیت جوش انجام می شود.
 - بازرسی چشمی از نظر وجود عیوب جوش، تر کهای سطحی (چه در جوش و چه در فلز مینا)، بریدگی کناره، کندگی، سوختگی، تقرع یا تحدب زیاد نیمrix جوش، نامساوی بودن ساق ها، موج دار بودن بیش از جوش، گره قطع و وصل قوس و غیره.
 - بازرسی تغییر شکل های ناشی از جوشکاری، انقباض موضعی، خیز، خم شدگی، کمنش، موج دار شدن و غیره، شکستگی محور و بیج خودگی زاویه ها و غیره
 - بازرسی ابعاد جوش و قطعه جوشکاری شده
 - بازرسی تنش زدایی و سختی سنجی بس از تنش زدایی
 - بازرسی های غیر مخرب (برتونگاری، موج فرماحتی، عیب یابی ذره مغناطیسی، مایع نافذ جریان گردابی و غیره)
- ۴- ارزیابی کیفیت جوشبایستی در ۳ مرحله بازرسی قبل از جوشکاری، بازرسی در موقع جوشکاری و بازرسی بعد از جوشکاری صورت بدیرد. جوش انجام شده و قطعه جوش داده شده بایستی با استانداردهای مطلوب کیفیت مطابقت داشته باشند. ارزیابی کیفیت جوشکاری به عهده بازرس است. برای ارزیابی کیفیت جوش، لازم است استانداردهای بدیرش با معیار بدیرش جوش مشخص باشد و نوع آزمایش غیر مخرب و میزان آزمایش (صد در صد به صورت تصادفی و غیره) تعیین شود. بازرس بایستی نتایج آزمایش ها و بازرسی های انجام شده را تجزیه و تحلیل نماید.
- ۵- بدیرش جوش در هر سه مرحله بازرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع بدیرش جوش بعد از مقایسه کیفیت جوش حاصل با کیفیت مطلوب انجام می شود. بدیرش باید قطعی و غیر مبهم باشد. برای بدیرش باید گواهینامه صادر شود یا فرم مربوطه تنظیم و امضاء گردد.
- ۶- تهیه گزارش برای مراحل مختلف بازرسی های انجام شده بایستی به صورت مرتبت و مشخص و جداگانه تهیه و تنظیم شود. برای کارهای بازرسی تهیه گزارش خوب که کار ارزیابی و بدیرش نهایی را تسهیل نماید، اعتبار ویژه ای دارد.

وظایف بازرس جوش

مسئولیت ایجاد میکند که بازرس جوش دارای شخصیت حرفه ای با توانایی و شعور خوب باشد. بازرس جوش ممکن است با کارخانجات متعدد ساخت و کارگاه های متعددی سر و کار داشته باشد که بایستی در همه موارد ساعات کار و مقررات کاری سازمان های مربوطه را رعایت نماید. مراعات دقیق قواعد و مقررات کار خصوصا در موارد پرسنلی، ایمنی و امنیتی الزامی است. هیچگاه بازرس نبایستی خود را مستحق امتیازات ویژه بداند.

- بازرس بایستی در مورد کارگاه ساخت بی طرف باشد. بی معطلي تصمیم بگیرد. بدون آنکه تحت تاثیر نظر دیگران واقع شود با اتکا به حقایق تصمیم بگیرد و با عقاید مختلف، تصمیم قبلی خود را به آسانی عوض نکند.
- چند نمونه از وظایف بازرس جوش عبارتند از :
 - تفسیر نقشه های جوشکاری و مشخصات.
 - بررسی سفارش خرید به منظور حصول اطمینان از درستی تعیین مواد جوشکاری و مواد مصرفی.
 - بررسی و شناسایی مواد دریافت شده طبق و مشخصات سفارش خرید.
 - بررسی ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی از روی گزارش نورد طبق نیازمندی های معین شده.
 - بررسی فلز مینا از نظر عیوب و انحرافات مجاز.
 - بررسی نحوه انبار کردن فلز پر کننده و دیگر مواد مصرفی.



- بررسی تجهیزات مورد استفاده.
- بررسی آماده سازی اتصال جوش.
- بررسی به کار گرفتن دستواعمل جوشکاری تائید شده.
- بررسی ارزیابی صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری.
- انتخاب نمونه های آزمایش تولیدی.
- ارزیابی نتایج آزمایشات.
- نگهداری سوابق.
- تهییه و تنظیم گزارش.

دسته بندی بازرسان جوش

بازرسان جوش را می توان به دسته های ذیل تقسیم بندی کرد:

- بازرس کد
- بازرس نماینده دولت
- بازرس خریدار، مشتری، یا کارفرما
- بازرس کارخانه، سازنده یا پیمانکار
- بازرس نماینده مهندس معمار
- بازرس یا متخصص آزمون های مخرب
- بازرس یا متخصص آزمون های غیر مخرب

گرچه وظایف بازرس داخلی و خارجی (بازرس انتخاب شده از داخل سازمان یا خارج سازمان) ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد ولی در اینجا فقط به ذکر بازرس اکتفا می شود.

مطلوبی که در اینجا عرضه می شود گاهی ممکن است به همه دسته بندی های فوق اطلاق شود یا فقط به یک یا چند تا از دسته بندی های فوق محدود شود.

در همه حالات فرض بر آن است که بازرس صلاحیت های لازم را داشته است و قادر است نوع سازه مورد نظر را که به او محول شده است، بازرسی نماید.

ویژگی بازرس جوش

برای بازرس شدن دارا بودن ویژگی های ذیل ضروری است.
به منظور انجام وظایف بازرسی بارعایت جنبه های وجودی و حرفة ای اهمیت هیچ یک از ویژگی ها را نمی توان سبک شمرد.

۱- آشنایی با نقشه ها و مشخصات فنی

بازرس جوش بایستی با نقشه های مهندسی آشنا بوده و بتواند مشخصات فنی را تفسیر نماید.
بازرس جوش بایسی علاوه بر نقشه خوانی با علائم قراردادی جوش و آزمون های غیر مخرب آشنایی کامل داشته باشد.

**۲- آشنایی با زبان جوشکاری**

بازرس نمیتواند بدون آشنایی با زبان جوشکاری خود را بازرس جوش بنامد. بازرس بایستی با فرهنگ جوشکاری آشنا بوده و اصلاحات درست برای هر فرآیند جوشکاری را به کار ببرد.

بازرس احتیاج دارد یافته های بازرسی خود را به جوشکاران و دیگر افراد کارگاه که جوش داده اند یا تعمیرات را انجام می دهند و به مهندسانی که نقشه کار را کشیده اند و کسانی که سازه نهایی را می پذیرند، تفهیم نماید.

بنابر این بایستی گزارش خود را طوری تنظیم نماید که برای همه افراد مربوطه قابل درک باشد.

بازرس بایستی فرهنگ جوشکاری را مطالعه نموده، ناپیوستگی ها و عیوب جوش را بشناسد و با روش های بازرسی آشنا باشد.

در بعضی مواقع برای بعضی از فرایندهای جوشکاری از نام های تجاری استفاده میشود ولی بازرس بایستی در گفتارها و نوشتار های خود اصلاحات استاندارد را به کار ببرد.

۳- آشنایی با فرآیند های جوشکاری

بازرس جوش بایستی با فرایندهای مختلف جوشکاری آشنا بوده و منظور از فرآیند و کاربرد آن، شرح فرآیند، منبع حرارتی یا منبع انرژی مورد استفاده، چگونگی کنترل فرآیند، جنبه های عملیاتی و مسائل ایمنی را بداند و به طور کلی از مزايا و محدودیت های فرآیند جوشکاری آگاهی کامل داشته باشد.

۴- شناخت روش های آزمایش

برای معلوم شدن انطباق جوش از نظر کیفیت با خواسته های استاندارد، از روش های آزمایش متعددی استفاده می شود.

هر روش آزمایش محدودیت های خود را دارد. بازرس جوش بایستی بداند هر روش آزمایش چه کاربردی دارد و نتایج حاصله چگونه تجزیه و تحلیل می شود.

۵- توانایی گزارش نویسی و حفظ سوابق

بازرس جوش بایستی در حفظ سوابق بازرسی مهارت داشته باشد.

بازرس جوش بایستی قادر به تهیه گزارش کوتاه باشد که بدون هیچگونه مشکلی مفهوم باشد. گزارشات بازرس جوش بایستی آنقدر کامل باشد که دلیل تصمیم او برای ماه های آینده روشن باشد.

بازرس باید منظور خود را در گزارش طوری بیان نماید که برای خواننده نا آشنا به موضوع، نیز درک مطلب آسان باشد. بازرس بایستی به خاطر بسیار دلیل حقایقی که در زمان نوشتمن گزارش معلوم اند بعد ها و به مرور زمان ممکن است به همان روشنمی، همان طور کامل یا با همان دقت به یاد نماند.

گزارش بازرس بایستی نه تنها تمام نتایج بلزرسی و آزمایشات را در بر داشته باشد ، بلکه بایستی به موضوع دستورالعمل جوشکاری ارزیابی دستورالعمل جوشکاری و کنترل مواد جوشکاری نیز اشاره نماید.

تهیه گزارش خوب باعث زیاد شدن اعتبار بازرس می شود.

۶- داشتن وضعیت خوب جسمانی

شرایط جسمانی بازرس بایستی اجازه فعالیت به او بدهد. برای بازرسی قبل از جوشکاری، حین جوشکاری و بعد از جوشکاری گاهی صعود از داربست مرتفع یا ورود و خروج از دریچه بازدید لازم است.

معمولًا طوری برنامه ریزی می شود که کار برای جوشکاران یا اپراتورهای جوشکاری راحت باشد و از اینترو ممکن است شرایط بازرسی برای بازرس دشوار باشد.

۷- داشتن دید خوب

دارا بودن دید خوب ضروری است. بازرس بایستی قادر باشد از نزدیک جوش ها و نتایج رادیوگرافی یا سایر آزمایش های غیر مخرب را نگاه کند. بازرس ذی صلاح بایستی از نظر پزشکی دید قابل قبول داشته باشد.

۸- حفظ متنات حرفه ای

بر حفظ متنات حرفه ای بازرس نبایستی بیش از حد تاکید شود. این موضوع در موفقیت بازرس تاثیر دارد. بازرس برای موفق شدن در کار خود نیاز به همکاران دارد و بایستی به نحوی کمک آنان را جلب نماید. بازرس بایستی در بی طرفی و سازگاری در همه تصمیم ها بکوشد. بازرس بایستی از دستوالعمل بازرسی مشخصی پیروی کند و بازرس بایستی نه سرسخت باشد و نه به آسانی تغییر عقیده داده و رام شود. بازرس تحت هیچ وضعیتی نبایستی طرفداری کند یا بالاجبار تصمیم بگیرد یا تصمیم گرفتن را به تعویق بیاندازد.

بازرس ممکن است در موقعیت شغلی جدید در روزها و هفته های نخست مشکل داشته باشد. بازرس در این مدت از نظر خط مشی بازرسی مورد آزمایش قرار می گیرد. اسناد قرارداد، نیازمندی ها، وظایف، اختیارات و مسئولیت های بازرس را مشخص می نماید. اگر بازرس شخص مطلع، میانه رو و سازگار باشد و منظور مشخصات قرارداد را مراعات نماید، احترام و همکاری دیگران را کسب خواهد نمود.

۹- تحصیل و آموزش

گذراندن دوره رسمی علوم پایه و متالورژی برای بازرسی با ارزش است و بسیاری از بازرسان عالی معلومات معادل را از طریق تجربه و مطالعه کسب نموده اند.

کتاب «راهنمای ارزیابی و تعیین صلاحیت بازرس جوش» منتشره از انجمن جوشکاری آمریکا برای دیپلمه ها می تواند به عنوان درس پیش دانشگاهی یا به عنوان جایگزین دو سال تجربه در بازرسی جوش تلقی شود.

۱۰- تجربه بازرسی

نگرش فردی و نقطه نظر بازرس فقط از طریق بازرسی به دست می آید. تجربه بازرسی قطعات بدون جوش نیز برای بازرس جوش، فوق العاده مفید است. زیرا طرز تفکر و دید کاری بازرس را وسعت می بخشد.

در بعضی محافل برای صدور گواهینامه صلاحیت بازرسی جوش، از نظر عملی، سوابق بازرسی جوش یا وظایفی که در رابطه نزدیک با بازرس جوش هستند را ملاک دادن امتیاز می شمارند.

۱۱- تجربه جوشکاری








تجربه واقعی در جوشکاری یا اپراتوری جوشکاری برای بازرس جوش گرانبهای است. تجربه جوشکاری، دانش جوشکاری بازرس را وسیع می کند، برای او اعتبار می آورد و در توجیه علل مردود کار ضعیف او را یاری می نماید.



بعضی از کارفرمایان خواستار داشتن تجربه جوشکاری برای بازرس مورد نظر خود هستند.

نتیجه گیری

در تمام فعالیت های مهندسی، به منظور آگاهی از کیفیت جوش و مجموعه جوش داده شده، بازرسی جوش ضروری است.


- بازرسی جوش می تواند به مقدار قابل توجهی از پیدایش عیوب و تکرار اشتباهات جلوگیری کرده و در هزینه تعمیرات صرفه جویی نماید.
- بازرسی جوش می تواند از چگونگی رعایت اصول فنی، ضوابط و استانداردها خبر دهد.
- بازرسی جوش می تواند اینمنی، بهره وری و عمر بیشتر تاسیسات و تجهیزات را تامین نماید.
- بازرسی جوش می تواند از مطابقت جوش و سازه جوش داده شده با نیازمندی های طرح اطمینان دهد.
- بازرسی جوش بایستی توسط بازرس صلاحیت دار انجام شود.

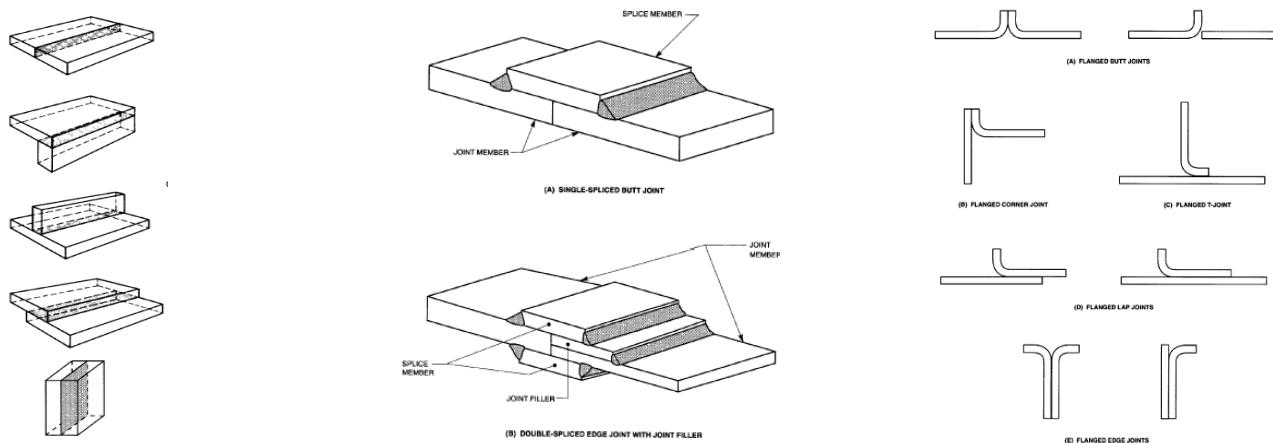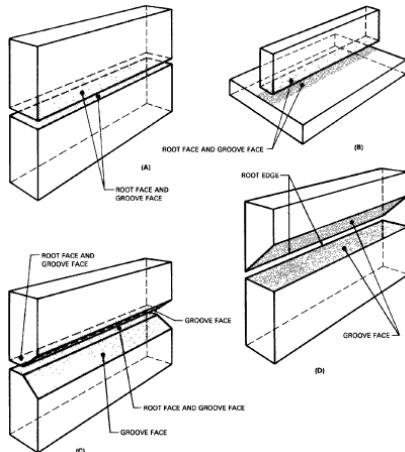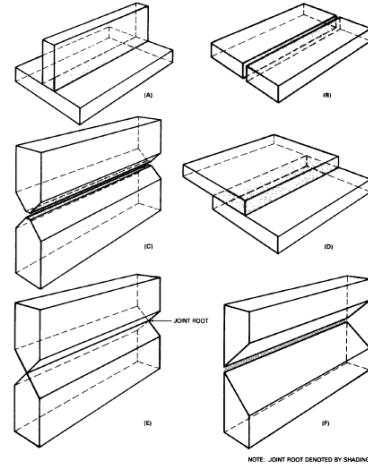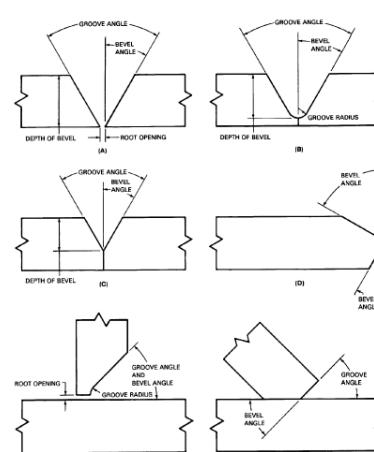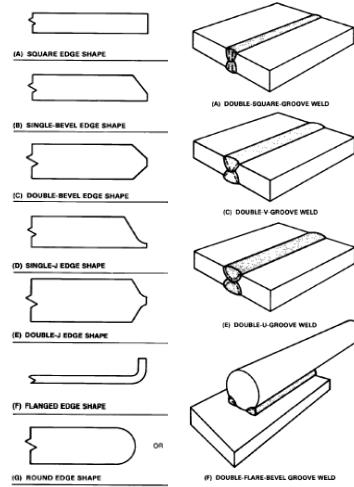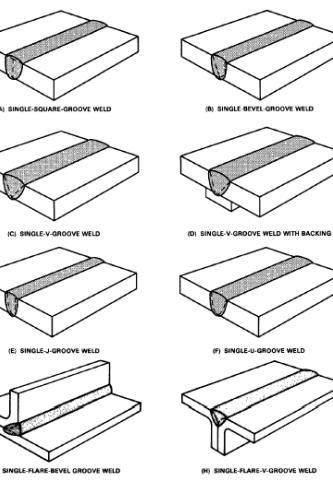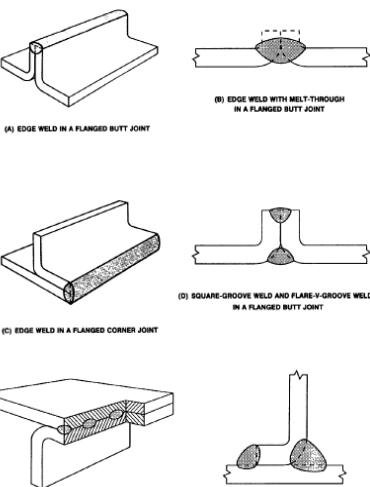اصطلاحات جوشکاری

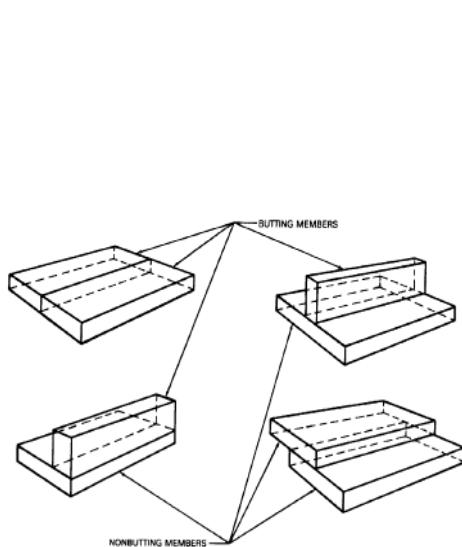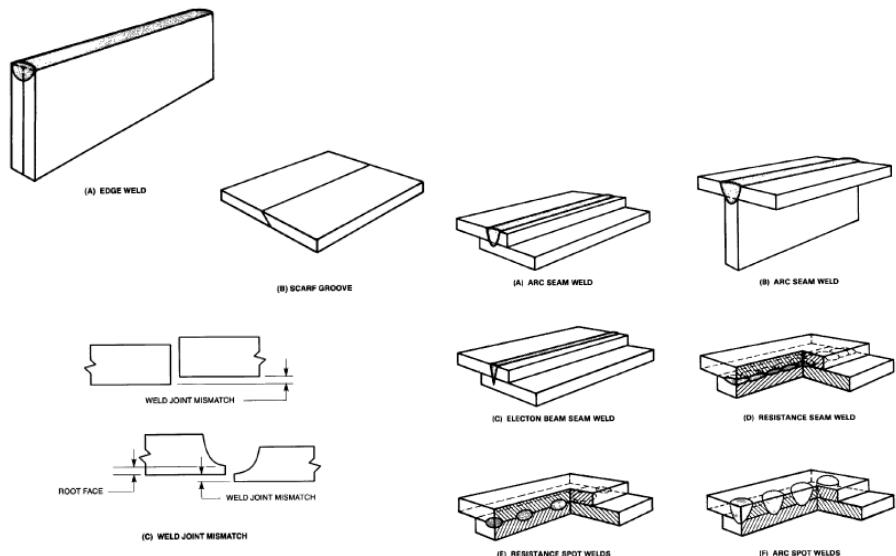شکل ۳ (Joint Types)

شکل ۶ (Groove Face, Root Edge, Root Face)
شکل ۲ (Spliced Butt Joints)

شکل ۵ (Joint Root)
شکل ۱ (Flanged Joints)

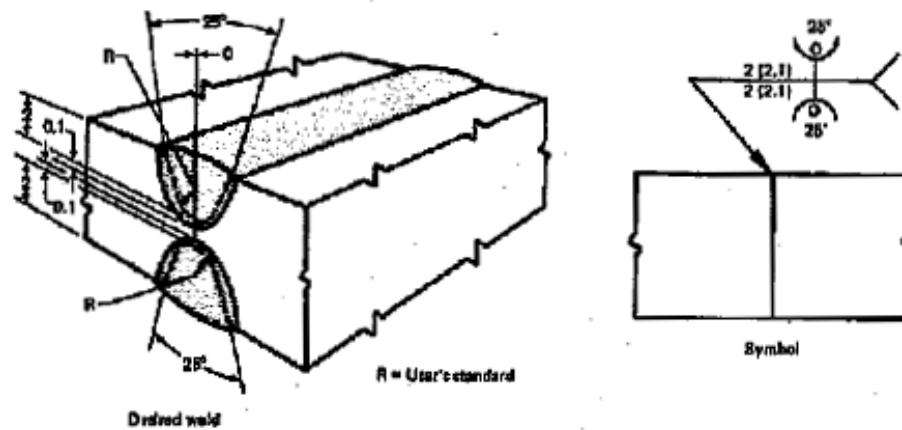شکل ۴ (Bevel Angle, Depth of Bevel)

شکل ۱۰ (Edge Shapes)
شکل ۹ (Double Groove)

شکل ۸ (Single Groove)

شکل ۷ (Welds in Flanged Joints)


شکل ۱۳ (Butting and Nonbutting Members)

شکل ۱۲ (Edge Weld, Scarf Groove)

شکل ۱۱ (Seam Welds & Spot Welds)

Written explanation: double-U-groove partial penetration joint; depth of U preparation, 2 in.; effective throat, 2.1 in.; angle of groove, 25° included; radius of groove not specified; no root opening


Groove weld symbol showing use of combined dimensions
شکل ۱۴ – مقایسه بین علائم جوش و توضیحات نوشتاری

Basic Welding Symbols and Their Location Significance								
Location Significance	Fillet	Plug or Slot	Spot or Projection	Seam	Back or Backing	Surfacing	Scarf for Brazed Joint	Flange Edge
Arrow Side								
Other Side							Not used	
Both Sides		Not used	Not used	Not used	Not used	Not used		Not used
No Arrow Side or Other Side Significance	Not used	Not used			Not used	Not used	Not used	Not used

Supplementary Symbols Used with Welding Symbols								
Convex Contour Symbol					Weld-All-Around Symbol			
Joint with Backing			Joint with Spacer			Melt-Thru Symbol		
Flush Contour Symbol			Multiple Reference Lines			Field Weld Symbol		
Complete Penetration			Location of Elements of a Welding Symbol			Contour		
Supplementary Symbols								
Weld-All-Around	Field Weld	Melt-Thru	Backing, Spacing	Fillet	Convex	Concave		

Basic Joints—Identification of Arrow Side and Other Side of Joint								
Butt Joint	Arrow of welding symbol	Arrow side of joint	Corner Joint	Arrow side of joint	T-Joint	Arrow of welding symbol	Arrow side of joint	Other side of joint
Other side of joint			Other side of joint		Other side of joint			

Fig. 3.1—AWS Standard welding symbols


شكل ۱۵ – علائم جوش مطابق استاندارد AWS

Basic Welding Symbols and Their Location Significance								
Flange	Groove							Location Significance
Corner	Square	V	Bevel	U	J	Flare-V	Flare-Bevel	
Arrow Side								
Other Side								
Both Sides								
No Arrow Side or Other Side Significance		Not used						

Typical Welding Symbols								
Slot Welding Symbol		Square-Groove Welding Symbol				Flare-V and Flare-Bevel-Groove Welding Symbols		
Depth of fillet in inches (omission indicates filling is complete)		Orientation, location and all dimensions other than depth of fillet are shown on the drawing				Omission of size indicates complete joint penetration		
Plug Welding Symbol		Chain Intermittent Fillet Welding Symbol				Edge- and Center-Flange Welding Symbols		
Included angle of counterbore		Pitch (distance between centers) of welds				Root opening		
Size (diameter of hole at root)		Depth of fillet in inches (omission indicates filling is complete)				Size is considered as extending only to tangent points		
Backgouging Welding Symbol		Back or Backing Welding Symbol				Surfacing Welding Symbol Indicating Built-up Surface		
Second reference line used for back gouging and welding as a second operation		Any applicable single groove weld symbol				Size (height of deposit)		
						Omission indicates no specific height desired		
Flash or Upsilon Welding Symbol		Staggered Intermittent Fillet Welding Symbol				Single-V Groove Welding Symbol Indicating Root Penetration		
No arrow side or other side significance		Process reference must be used to indicate process desired				Size		
Process reference must be used to indicate process desired		Number of welds				Depth of preparation		
Spot Welding Symbol		Double-Bevel-Groove Welding Symbol				Projection Welding Symbol		
Length of welds or increments		Size (diameter of weld); Strength (in lb per weld) may be used instead				Arrow points toward member to be prepared		
Omission indicates that weld extends between abrupt changes in direction or as dimensioned		Pitch (distance between centers) of weld				Root opening		
Seam Welding Symbol		Double-Fillet Welding Symbol				Welding Symbols for Combined Welds		
Length of welds or increments		Size (width of weld); Strength (in lb per linear inch) may be used instead				Size (length of leg)		
Omission indicates that weld extends between abrupt changes in direction or as dimensioned		Pitch (distance between centers) of increments				Specification, process, or other reference		
Basic Joints—Identification of Arrow Side and Other Side of Joint								Process Abbreviations
Lap Joint		Edge Joint				Where process abbreviations are to be included in the tail of the welding symbol, reference is made to Table A, Designation of Welding and Allied Processes by Letters, of AWS 24-79, 71.		
Other side member of joint		Arrow side of joint				AMERICAN WELDING SOCIETY, INC. 2501 N.W. 7th Street, Miami, Florida 33125		
Arrow of welding symbol		Arrow of welding symbol						

Fig 3.1 (cont.)—AWS Standard welding symbols

شکل ۱۶—علام جوش مطابق استاندارد AWS

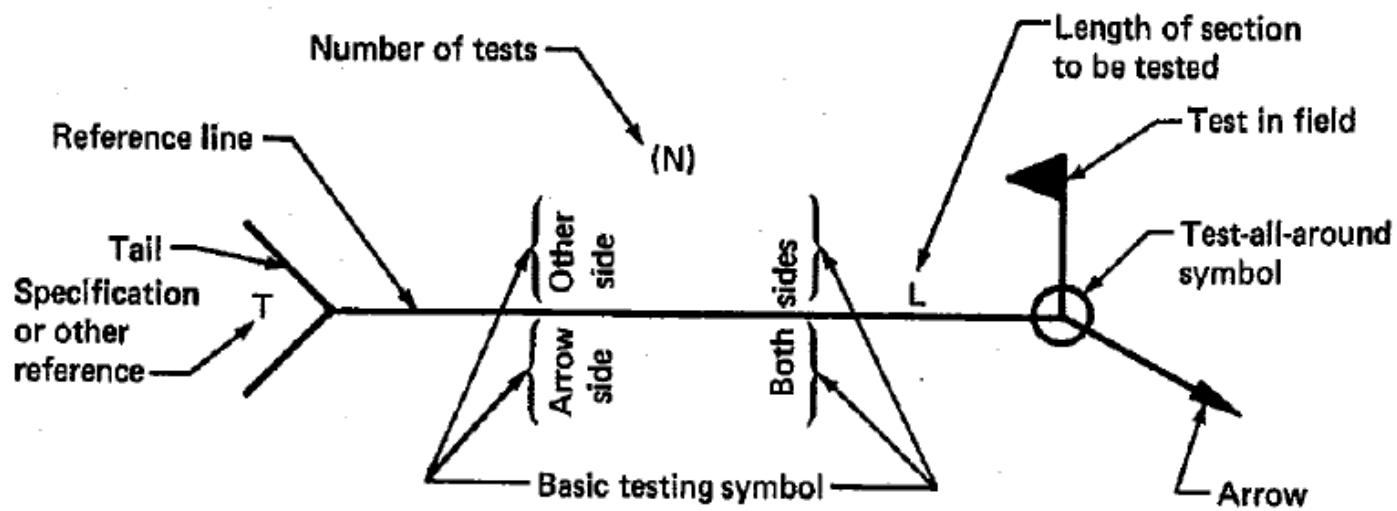

شکل ۱۷ - علائم تست های غیر مخرب

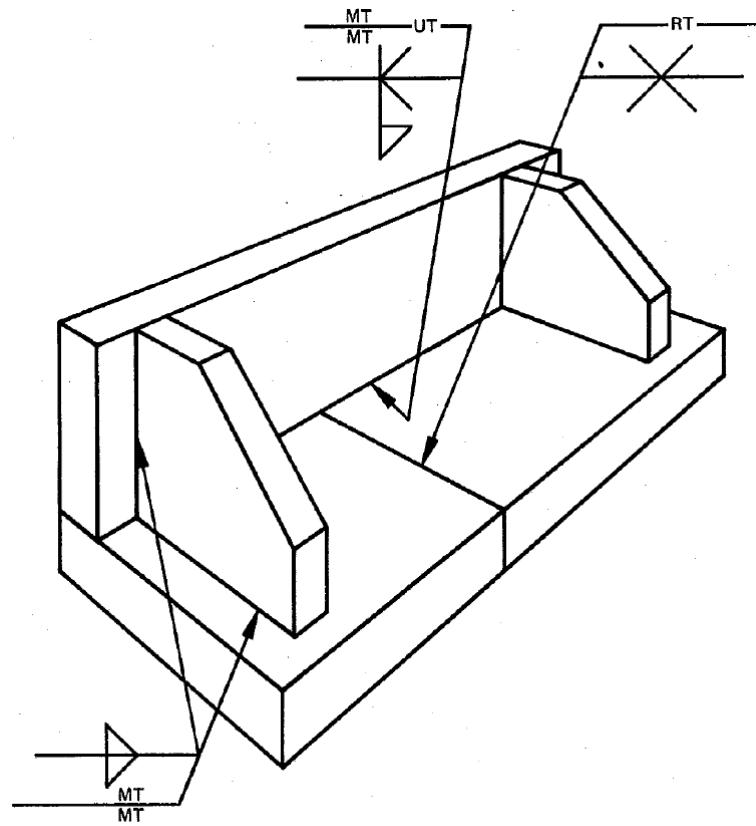


Fig. 3.6—Illustration of welding and testing symbols in use

شکل ۱۸ - نمایش علائم جوشکاری و بازرسی


Selected elementary symbols

No.	Designation	Illustration	Symbol
2	Square butt weld		II
3	Single-V butt weld		V
4	Single-bevel butt weld		V
5	Single-V butt weld with broad root face		Y
6	Single-bevel butt weld with broad root face		Z
7	Single-U butt weld (parallel or sloping sides)		U
14	Steep-flanked single-V butt weld		II
9	Backing run		D
12	Spot weld		O
10	Fillet weld		△

Combined symbols

No.	Designation	Illustration	Symbol
3-3	Double-V butt weld		X
4-4	Double-bevel butt weld		K
5-5	Double-V butt weld with broad root face		X
6-6	Double-bevel butt weld with broad root face		K
7-7	Double-U butt weld		U
3-9	Single-V butt weld and backing run		Y
10-10	Double fillet weld		▷

شکل ۱۹ - علائم جوش مطابق استاندارد DIN EN 22553

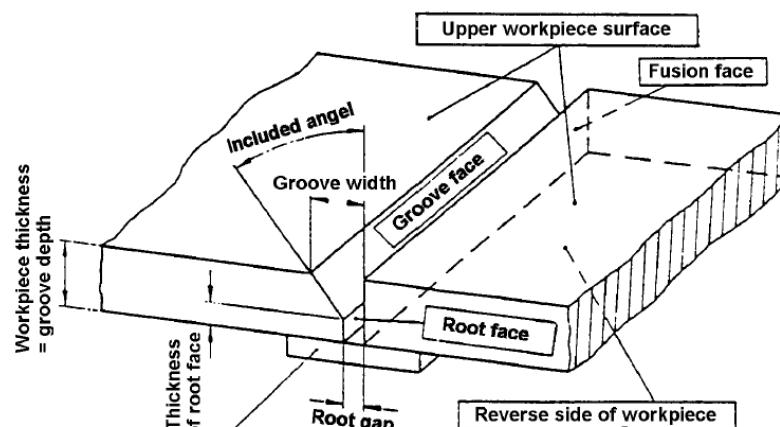

شکل ۲۰ - طرح اتصال شیاری مطابق استاندارد DIN 1912



آزمایش الکترود

در این بخش مطالب مربوط به بازدید و کنترل ظاهری از استاندارد روسی و مطالب مربوط به آزمایش جوش خالص و درز جوش از：“DEUTSCHE INDUSTRIES NORMEN DIN 1913 LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING” که با استاندارد آلمان “BRITISH STANDARD BS 639” و ... تا حدودی استاندارد روسی، نزدیک است تهیه شده و از پاره ای نکات جالب چند استاندارد اخیر استفاده شده و به استاندارد اول افزوده شده است.

در این مطالب الکترودهای خاصی مد نظر نبوده و اعداد مورد قبول برای آن الکترودها داده نشده تا بتوان از این مطالب برای الکترودهای گوناگون کشورهای مختلف که برای جوشکاری قوی دستی فولادهای ساده ساختمانی تهیه و عرضه می شوند، استفاده نمود.

بازدید ظاهری روپوش

روپوش الکترود بایستی محکم، با دوام، بدون ترک و یکنواخت باشد.

در بازدید ظاهری موارد ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

الف - لخت بودن الکترود پوشش دار تا قطر ۶ میلیمتر تا نیم قطر و برای الکترود بزرگتر تا ۳ میلیمتر از سر الکترود مجاز است.

ب - برجستگی ها و سوراخهای تکی باندازه تا یک چهارم ضخامت روپوش مجاز است.

ج - فروفتگی ناحیه ای نبایستی تعدادشان بیش از ۳ و طولشان بیش از ۲ میلیمتر و عمقشان بیش از نصف ضخامت روپوش باشد.

د - منفذها نبایستی تعدادشان بیش از سه عدد در هر ۱۰۰ میلیمتر طول روپوش بوده و قطر هر منفذ بیش از ۲ میلیمتر و عمق آن از نصف ضخامت روپوش بیشتر باشد.

ه - روپوش نبایستی بیش از ۲ ترک موئی و بطول بیشتر از ۱۲ میلیمتر داشته باشد.

استحکام روپوش

طبق استاندارد روسی برای پی بردن به استحکام الکترود آزمایش زیر را انجام می دهند.

الف - الکترودهای تا قطر ۳ میلیمتر را از فاصله یک متری آزادانه و بطور افقی بر روی صفحه فولادی رها می کنند.

ب - الکترودهای قطر بالاتر از ۳ میلی متر را از فاصله نیم متری آزادانه و بطور افقی بر روی صفحه فولادی رها می کنند.

روپوش این الکترودها نبایستی در این سقوط آسیب ببیند.

تبصره: جدا شدن ناحیه هی روپوش که طول آن از ۲۰ میلیمتر تجاوز نکند اشکالی ندارد

مقاومت روپوش در مقابل رطوبت

روپوش الکترود بایستی در مقابل رطوبت مقاومت کند و پس از آنکه بمدت ۲۴ ساعت در آب ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد قرار گرفت علامت خرابی در آن پدیدار نگردد و چسبندگی خود را از دست ندهد.

تبصره: ساختن الکترود با روپوشی که در مقابل گرمای مقاوم نباشد مجاز بوده و در اینصورت بایستی در پروانه الکترود ذکر شود.

هم مرکز بودن الکترود

روپوش الکترود بایستی با میله الکترود هم مرکز باشد و بطور یکنواخت میله را پوشانده باشد.

اختلاف ضخامت روپوش $S_0 - S_1 = e$ نسبت به قطر میله الکترود نبایستی از مندرجات جدول ۵ تجاوز نماید.


جدول ۵- اختلاف ضخامت مجاز

قطر میله الکترود (میلیمتر)	اختلاف مجاز ضخامت روپوش (میلیمتر) $e = S_1 - S_0$
۱/۶	۰/۰۵
۲	۰/۰۸
۲/۵	۰/۱۰
۳	۰/۱۵
۴	۰/۲۰
۵	۰/۲۵
۶	۰/۳۰

برای تعیین یکنواختی ضخامت روپوش بایستی در سه محل که نسبت بهم تحت زاویه 120° درجه قرار داشته و بفاصله 50 تا 100 میلیمتر از هم باشند، ضخامت روپوش اندازه گیری شود (شکل ۲۴).

ضخامت روپوش بایستی با میکرومتر و با دقت 0.01 میلیمتر کنترل شود.

کنترل هم مرکز نبودن روپوش را می توان با دستگاههای مخصوص (مغناطیسی و غیره) بدون تخریب روپوش انجام داد.

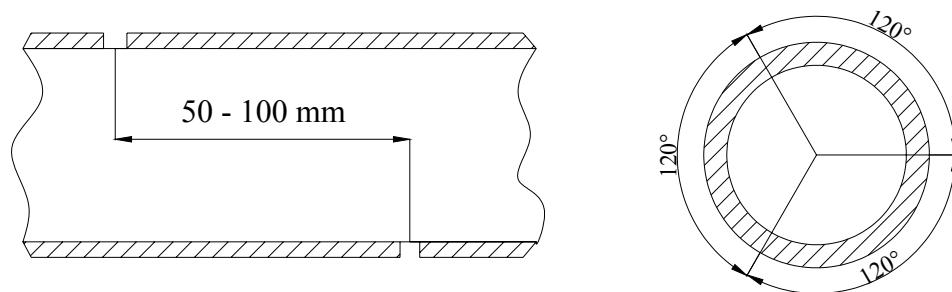

شکل ۲۱ - تعیین یکنواختی روپوش

کیفیت اجرای جوشکاری

جوشکاری الکترود بایستی خصوصیات ذیل را داشته باشد:

- الف - قوس بایستی به آسانی روشن شده و پایدار باشد. نوع جریان برق و شدت جریان جوشکاری طبق توصیه سازنده الکترود انتخاب می شود.
- ب - روپوش بایستی بطور مناسب با میله مغزه ذوب شده تا در انتهای الکترود، روپوش بصورت لوله یا شاخکی باقی نماند و مانع ذوب مداوم الکترود نشود.

ج - روی گرده جوش بایستی سرباره محافظ تشکیل شود که پس از سرد شدن براحتی برداشته شود.

د - فلز درز جوش و فلز مبنا نبایستی ترک داشته باشد.

نمونه برداری

الکترودهایی که دارای نوع و قطر یکسان بوده و روش ساخت واحدی داشته و یکجا عرضه می‌شوند "پارتی" نام دارند. برای الکترودهای جوشکاری فولادهای ساختمانی و مقاوم حرارت حدکثر وزن پارتی ۲۰ تن و برای الکترودهای جوشکاری فولادهای عالی حدکثر وزن هر پارتی ۵ تن می‌باشد.

بازدید ظاهري و اندازه گيري بايستي با برداشتن تا ۱/۵ درصد الکترودها از محلهای مختلف هر پارتی (كه از ۱۰ عدد الکترود کمتر نباشد) و بررسی آنها صورت پذيرد.

بازدید ظاهري الکترودها بدون استفاده از وسائل بزرگنمای انجام می‌شود.

از هر تن الکترود حداقل ۳ الکترود برای هر یک از موارد کنترل ظاهري (استحکام روپوش، وضعیت ظاهري، مقاومت در مقابل رطوبت و هم مرکز بودن) انتخاب می‌شود.

برای کنترل کیفیت جوشکاری و آزمایشات مکانیکی و آزمایش آزمایش نمونه گيري انجام می‌شود.


آزمایش تکنولوژي

خواص الکترودها را از نظر تکنولوژي جوش می‌توان با جوشکاری گوشه‌اي دو قطعه ورق (مطابق شکل ۲۵) روشن نمود.

معمولًا ورقها از همان فلزی انتخاب می‌شوند که الکترود مزبور برای جوشکاری آن فلز درنظر گرفته شده است ولی برای فولادهای کم کربن و کربن متوسط و فولادهای عادي ساختمانی (استاندارد ۹۴۶۷-۶۰ روسی) می‌توان از ورقهای CT3 (طبق استاندارد روسی ۳۸۰-۷۱) نيز استفاده نمود. دو ورق بطور عمود بر هم قرار داده شده و تک زده می‌شوند. آنگاه با همان قطر الکترود مورد آزمایش در حالت زمینی جوشکاری گوشه‌اي انجام می‌گيرد. و از هر طرف بطول ۱/۵ سانتيمتر بدون جوشکاري رها می‌شود.

بعد از جوشکاري برای تسهيل در شکستن وسط درز جوش، چاک کوچکی روی جوش با تیغه اره یا قلم تیزبر ايجاد می‌شود. سپس نمونه را بر روی زمين قرار داده و با چکش يا پتك به بالاي ورق روبي (از طرف مقابل جوش) ضربه زده می‌شود تا جوش شکسته شود.

با مطالعه مقطع شکسته شده جوش (از نظر دانه بندی، وجود منفذ در جوش، وجود ترك در جوش با فلز مينا، نفوذ جوش و ...) به خواص تکنولوژي جوش پي برده می‌شود.

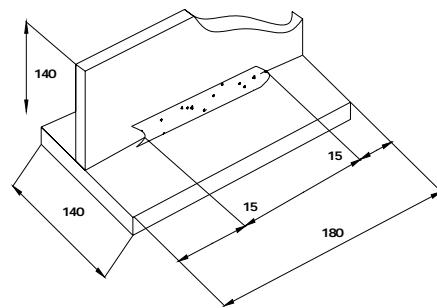


شکل ۲۲

آزمایش جوش خالص

این سري آزمایش مشتمل بر آزمایش کشش و آزمایش ضربه روی فلز حاصل از ذوب الکترودها تحت شرایط معينی می‌باشد. مجموعه آزمایش فلز تمام جوش مطابق شکل ۲۶ تهيه می‌شود.

جوشکاري يکبار از اول پليت بطرف آخر و بار ديگر از آخر پليت به اول و بالعکس بطور متناوب صورت می‌گيرد. ضخامت هر لایه جوش نبایستي از ۲ ميليمتر كمتر و از ۴ ميليمتر بيشتر باشد.

در فاصله بین جوشکاری دو لایه، نمونه در هوای آرام رها می شود تا به درجه حرارت 250°C برسد. درجه حرارت روی سطح وسط درز جوش بوسیله پیرومتر یا وسایل مناسب دیگر کنترل می شود. بعد از اتمام جوشکاری مجموعه آزمایش هیچگونه عملیات حرارتی لازم ندارد و بایستی در هوای آرام خنک شود. درجه حرارت پلیت مینا و تسمه زیر سری هنگام شروع جوشکاری لایه اول 10°C تا 30°C درجه می باشد.

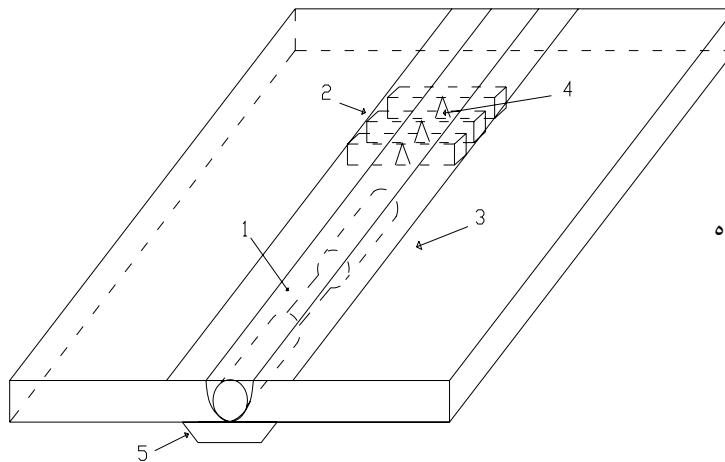

۱- قطعه آزمایش کششی

۲- سه نمونه ضربه ای گرفته شده

از نیم عمق جوش

۳- خط برش برای نمونه کششی

۴- شیار عمود بر سطح پلیت

۵- قطعه زیر سری


شکل ۲۳

جنس ورق ها و تسمه زیر سری بکار رفته از نوع فولاد ساده ساختمانی (فولاد کم کربن و بدون آلیاژ) می باشد. اگر الکترود مورد آزمایش در طولهای مختلف عرضه می شود، برای آزمایش بایستی از بزرگترین طول متداول استفاده شود. الکترودی که برای جوشکاری با هر دو جریان متناوب و دائم توصیه شده موقع آزمایش از جریان متناوب استفاده می شود. این مجموعه با الکترودهای بقطر $3/25$ میلیمتر به بالا جوشکاری می گردد.

آزمایش کششی

از هر مجموعه آزمایش یک نمونه آزمایش کشش مطابق شکل ۲۷ تراشیده می شود. بایستی دقت لازم بعمل آید تا محور طولی این نمونه با خط مرکزی جوش و نیم ضخامت پلیت مطابقت داشته باشد.

برای خارج کردن هیدروژن قطعه آزمایش کشش بمدت 6 تا 16 ساعت در درجه حرارت 250°C برسد. حد نهایی مقاومت کششی و تنفس تسلیمی و افزایش طول نسبی نمونه بایستی کمتر از حداقل پیش بینی شده در استاندارد الکترود باشد.

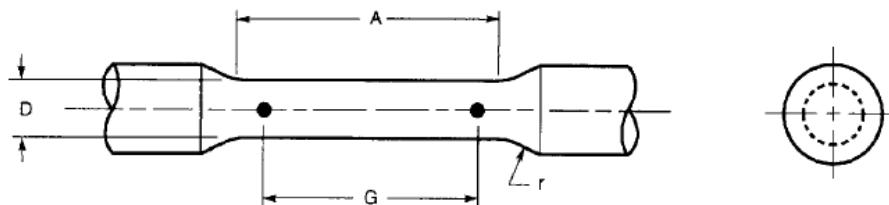 A = طول قسمت موازی G = طول دو نشانه r = شعاع انحنای

شکل ۲۴

آزمایش ضربه

سه قطعه آزمایش با شیار 7 از هر مجموعه جوش خالص تهیه می شود. قطعه آزمایش با مقطع مربع 10×10 میلیمتر بوده و در وسط طول یک طرف آن شیار 7 شکل بطور عمودی با شیار 45° درجه، عمق 2 میلیمتر و شعاع ریشه 0.25 میلیمتر آماده می گردد. ابعاد مزبور بایستی دقیقاً مرااعات گردد. قطعات آزمایش طوری بریده می شوند که محورهای طولی آنها عمود بر جوش بوده و سطح بالای آن 5 میلیمتر از سطح بالای پلیت فاصله داشته باشد.



شیار بایستی در مرکز جوش قرار گرفته و در سطح قطعه آزمایش عمود بر سطح پلیت درآورده می‌شود. آزمایش ضربه با ماشین ضربه ای استاندارد انجام می‌شود. درجه حرارت آزمایش در مقدار مقاومت بضربه تاثیر بسزایی دارد.

میانگین مقاومت ضربه ای بدست آمده برای سه نمونه (کیلوگرم متر بر سانتیمتر مربع) بایستی جوابگوی خواسته‌های مقاومت ضربه ای استاندارد در درجه حرارت مربوط $+20^{\circ}$, 0° , -20° و غیره باشد.

اگر میانگین سه مقاومت بضربه بدست آمده تا 15° درصد کمتر از مقدار لازم باشد، سه نمونه آزمایش اضافی بایستی تهیه شود و نتایج بدست آمده به قابلی‌ها اضافه شود تا میانگین جدیدی بدست آید که بایستی جوابگوی مقاومت ضربه ای لازم باشد. اگر میانگین سه مقاومت به ضربه اول بیشتر از 15° درصد از مقدار لازم کمتر باشد آنوقت شش نمونه آزمایش ضربه بایستی آمده شده و میانگین این شش نمونه آزمایش جدید بایستی خواسته‌ها را برآورد سازد.

آزمایش درز جوش

اتصال جوش لب به لب برای هر حالت جوشکاری (مسطح، عمودی و سقفی) که الکترود برای جوشکاری در آن حالت توصیه شده مطابق شکل ۲۸ انجام می‌شود.

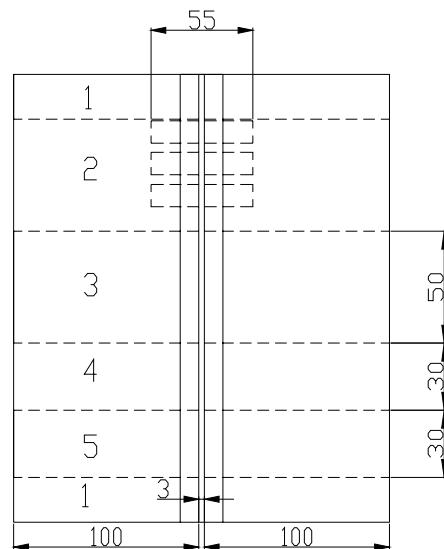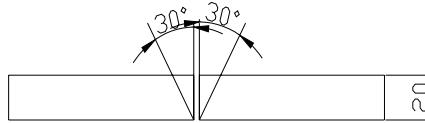

۱- دور ریز

۲- نمونه‌های آزمایش ضربه با شیار ۷

۳- نمونه آزمایش کشش عرضی

۴- خمیش رویه

۵- خمیش ریشه

شکل ۲۵ - مجموعه آزمایش درز جوش (اتصال لب به لب)

این مجموعه آزمایش با جوش دادن دو قطعه ورق بضمانت 15° تا 20° میلیمتر و پهنای حداقل 100 میلیمتر تهیه می‌شود. طول ورقها بایستی تقدیری باشد که بتوان نمونه‌های لازم را از آن درآورد. لبه ورقها با زاویه 30° درجه پخت‌زده می‌شوند بطوریکه اتصال با زاویه 60° درجه و با فاصله ریشه 2 تا 3 میلیمتر را تشکیل دهند.

جوشکاری اتصال لب به لب با طرح اتصال کاملاً متقارن صورت گرفته و بین دو لایه، مجموعه در هوای آرام رها شده تا به درجه حرارت 250° درجه سانتیگراد خنک شود (درجه حرارت در وسط جوش روی سطح درز اندازه گیری می‌شود). این مجموعه احتیاج به هیچگونه عملیات حرارتی ندارد ولی


توصیه می شود که برای عیب یابی تحت عملیات رادیوگرافی (با اشعه ایکس یا گاما) قرار گیرد. سرانجام از هر مجموعه بک نمونه کششی، دو نمونه خمی (یکی خمی رویه دیگری خمی ریشه) و سه نمونه ضربه مطابق شکل ۲۸ بریده و آماده می شود.

آزمایش کشش

نمونه آزمایش کشش درز جوش مطابق شکل ۲۷ فرم داده می شود. سطوح بالا و پایین جوش با سوهانکاری - سنگ زدن یا صفحه تراشی هم سطح پلیت می گردند. حدنهای مقاومت کششی نمونه نبایستی کمتر از مقاومت لازم باشد.

آزمایش خمی


عرض نمونه های خمی ۳۰ میلیمتر می باشد. سطح دو طرف جوش بایستی با سوهان، سنگ سمباده یا ماشین، هم سطح پلیت اصلی شده و گوشه های تیز، گرد شوند (حداکثر شعاع گرد کردن گوشه ها ۲ میلیمتر است). نمونه ها با غلطکی که قطر آن سه برابر ضخامت نمونه است تا ۱۲۰ درجه خم می شوند. در یکی از نمونه های هر مجموعه بایستی رویه جوش تحت کشش و دیگری ریشه جوش تحت خمی قرار گیرد. نمونه وقتی در آزمایش قبول می شود که در تکمیل خمی هیچگونه ترک یا عیب غیر مجازی در سطح خارجی نمونه پدیدار نگردد.

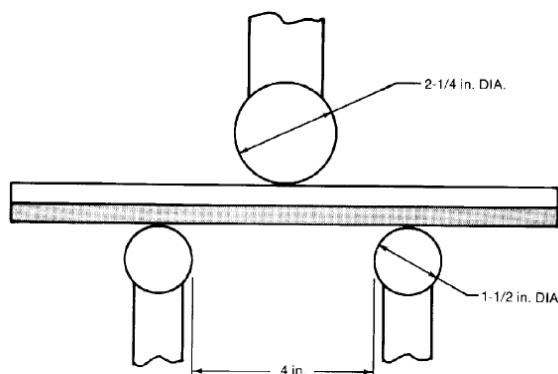

شکل ۲۶ - آزمایش خمی

آزمایش ضربه

از هر مجموعه سه نمونه آزمایش ضربه با شیار ۷ تراشیده می شود. نمونه ها مطابق شکل ۳۰ با همان اندازه های نمونه های ضربه ای جوش خالص تهیه می گردند. نمونه های آزمایش ضربه از وسط ضخامت پلیت با شیاری عمودی بر سطح پلیت گرفته می شوند. مقدار میانگین نتایج ضربه ای بدست آمده بایستی همانند نمونه های ضربه ای جوش خالص جوابگوی خواسته های استاندارد باشد.

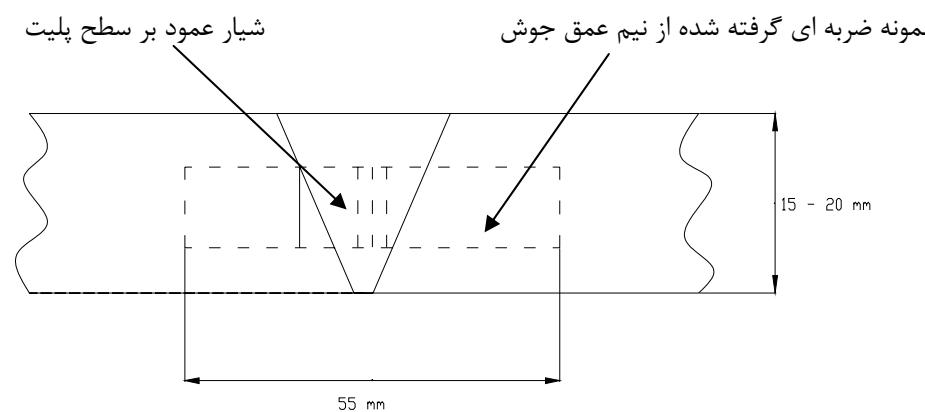

شکل ۲۷ - نمونه آزمایش ضربه از درز جوش


آزمایش ترک گرم

دو پلیت به ضخامت ۱۲ تا ۱۵ میلیمتر با بعد 120×80 میلیمتر به همدیگر بشکل اتصال اسپری (T) مربعی مطابق شکل ۳۱ جوش داده می‌شوند. سطح زیرین پلیت عمودی بایستی مستقیم بوده و به سطح فوقانی پلیت زیرین بچسبد. هرگونه ناهمواری سطح پلیت بایستی قبل از جوشکاری برداشته شود. خالجوش‌ها جهت سوار کردن دو قطعه در دو انتهای سطح تماس پلیت‌ها انجام می‌شود. برای جلوگیری از پلیت زیرسی با سه تقویت کننده عرضی محکم می‌شود.

جوش گوشه‌ای فقط در یک لایه انجام می‌شود. جوشکاری در حالت مسطح و با حداکثر شدت جریان توصیه شده (بوسیله سازنده) صورت می‌پذیرد. دومین جوش گوشه‌ای بایستی بلافصله بعد از تکمیل اولین جوش گوشه‌ای و از انتهای نمونه که در آن اولین جوش گوشه‌ای تمام شده شروع شود. هر دو جوش گوشه‌ای بایستی با سرعت ثابت و بدون نوسان دست (بدون حرکت موجی) انجام شود. برای جوشکاری تمام طول هر گوشه 120 میلیمتری طولهای ذیل از الکترودها جذب می‌شوند.

جدول ۶ - طول ذوب هر الکترود برای آزمایش ترک گرم

طول الکترود ذوب شده (میلیمتر)		قطر الکترود (میلیمتر)
دومین گوشه	اولین گوشه	
۱۵۰	۲۰۰	۴
۱۰۰	۱۵۰	۵
۷۵	۱۰۰	۶

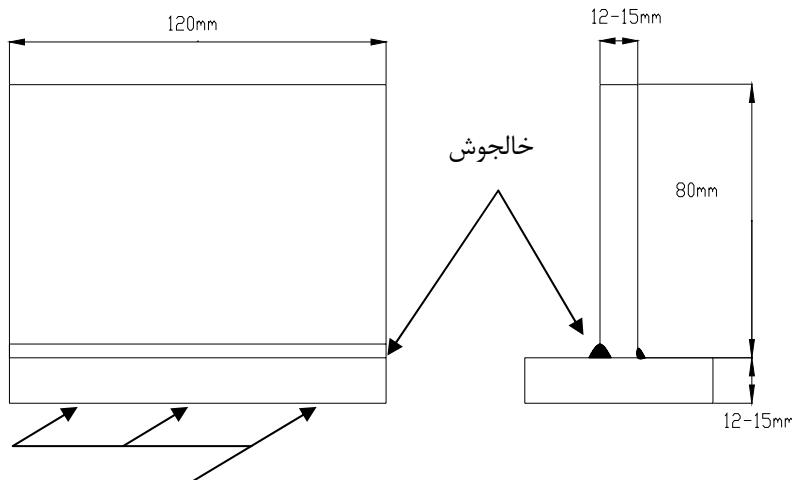

تقویت کننده‌های عرضی جهت

جلوگیری از پیچیدگی

شکل ۲۸ - آزمایش ترک گرم

بعد از جوشکاری، سرباره از روی جوش پاک شده و پس از سرد شدن کامل به کمک ذره بین یا بوسیله مایعات نافذ، نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ترک‌ها در صورت موجود بودن کشف گرددند. سپس اولین جوش گوشه‌ای (طرف اول) با تراشیدن یا سنگ زدن برداشته شده و جوش دوم با نزدیک

کردن دو پلیت به یکدیگر و تحت کشش قرار دادن ریشه جوش (با پتک زدن یا فشردن در گیره) شکسته می‌شود. پس از شکستن جوش بایستی بدقت وجود ترک گرم مورد بررسی قرار گیرد. نبایستی ترک در جوشهای گوشه ای اعم از ظاهری یا داخلی (بجز ترکهای چاله جوش) وجود داشته باشد.

آزمایش هیدروژن

الکترود هایی که هیدروژن کمتری در جوش عرضه می‌کنند و حرف H را در طبقه بندی خود دارند می‌توانند تحت آزمایش هیدروژن قرار گیرند. چهار قطعه ورق با بعد ۱۲ × ۲۵ × ۲۵ میلیمتری آماده می‌شود. نمونه‌ها با دقت ۰/۱ گرم توزین می‌شوند. روی هر یک از این ورقها نوار منفردی به پهنای ۲۵ میلیمتر و طول حدود ۱۰۰ میلیمتر با الکترود ۴ میلیمتری و شدت جریان حدود ۱۵۰ آمپر جوش داده می‌شود. حدود ۱۵۰ میلیمتر از طول الکترود برای جوشکاری مصرف می‌شود. قبل از جوشکاری، الکترودها را بایستی طبق توصیه سازنده خشک کرد یا اگر توصیه ای از طرف کارخانه سازنده صورت نگرفته باشد بمدت ۲ ساعت الکترودها را تحت درجه حرارت ۲۵۰ درجه سانتیگراد قرار داد.

در فاصله ۳۰ ثانیه از جوشکاری هر نمونه سرباره پاک شده و نمونه در آب حدود ۲۰ درجه سانتیگراد خاک شود. پس از ۳۰ ثانیه دیگر نمونه‌ها بایستی پاک شده و در دستگاه مناسب مخصوصی جهت جمع آوری هیدروژن به کمک گلیسیرین قرار داده شود. گلیسیرین حین آزمایش در درجه حرارت ۴۵ درجه سانتیگراد نگهداری می‌شود.

هر چهار نمونه بایستی ظرف مدت ۳۰ دقیقه جوشکاری شده و بترتیب مذکور در دستگاه جمع آوری هیدروژن قرار داده شود. نمونه‌ها بمدت ۴۸ ساعت در گلیسیرین غوطه ور نگهداشته شده و پس از خروج با آب و الكل پاک شده و خشک گردند و آنگاه با دقت ۰/۱ گرم توزین می‌شوند. مقدار گاز خارج شده با دقت ۰/۰۵ سانتیمتر مکعب اندازه گیری شده و به شرایط درجه حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد و فشار ۷۶۰ میلیمتر جیوه تبدیل می‌شود. مقدار هیدروژن بر حسب سانتیمتر مکعب بازاء هر گرم فلز جوش گزارش می‌شود. اگر میانگین هیدروژن در چهار آزمایش از ۱/۰ سانتیمتر مکعب بر گرم تجاوز کند الکترود مزبور با هیدروژن کنترل شده بحساب نمی‌آید.

الکترودهای پر نفوذ

اگر الکترودی از طرف سازنده بعنوان الکترود پر نفوذ معرفی شود علامت D.P. یا علامت دیگری در طبقه بندی الکترود ذکر می‌شود. برای الکترود پر نفوذ آزمایش ویژه‌ای در نظر گرفته شده که در آن توصیه‌های سازنده در مورد روش جوشکاری و شدت جریان جوشکاری بایستی مراعات گردد.

آزمایشات جوش لب به لب دو طرفه

دو پلیت بضمایمت دو برابر قطر سیم الکترود باضافه ۲ میلیمتر بطور لب به لب با یک لایه از هر طرف در حالت مسطح جوش داده می‌شوند. حداقل عرض دو ورق ۱۰۰ میلیمتر بوده و طول آنها بایستی اجازه درآوردن قطعات آزمایش لازم را بدهد. لبه‌های دو ورق صاف و بدون پخ بوده و پس از تک زدن نبایستی بیشتر از ۰/۲۵ میلیمتر از هم فاصله داشته باشند.

قطعه آزمایش با بزرگترین اندازه الکترود (از ۸ میلیمتر بیشتر نباشد) جوشکاری می‌شود. از این مجموعه جوشکاری شده دو نمونه کششی عرضی، دو نمونه خمشی و سه نمونه ضربه ای با شیار ۷ بریده می‌شود. دو انتهای مجموعه، دورریز بحساب می‌آیند که نبایستی بیشتر از ۳۵ میلیمتر عرض داشته باشند. مقطع این دورریزها هم صیقلی شده و اج کاری می‌شوند تا ذوب کامل و نفوذ داخلی جوش را نشان دهند. در برش تمام نمونه‌ها چگونگی ذوب بررسی می‌شود.

آزمایش کشش عرضی


دو نمونه کشش عرضی مطابق شکل ۳۲ آماده می‌شوند. سطوح بالا و پایین جوش سوهان، سنگ زده شده و یا ماشینکاری می‌شود تا به سطح پلیت اصلی برسند. حدنهایی مقاومت کششی نمونه آزمایش نبایستی کمتر از مقدار لازم باشد.

آزمایش خمث

دو نمونه آزمایش خمث به پهنای ۳۰ میلیمتر تهیه شده و برجستگی جوش تراشیده می‌شود و گوشه‌ها تیزگرد می‌شود (با شعاع حداکثر ۲ میلیمتر). این نمونه‌ها بایستی خمث ۱۲۰ درجه را حول فشار دهنده‌ای با قطر ۳ برابر ضخامت نمونه بدون ظهور عیب غیرمجاز تحمل نمایند. در یک نمونه رویه و در نمونه دیگر ریشه تحت کنترل قرار می‌گیرد.

آزمایش ضربه

سه نمونه ضربه‌ای با شیار ۷ مطابق آنچه که قبل از آزمایش جوش لب به لب الکترودها گفته شد تهیه و مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

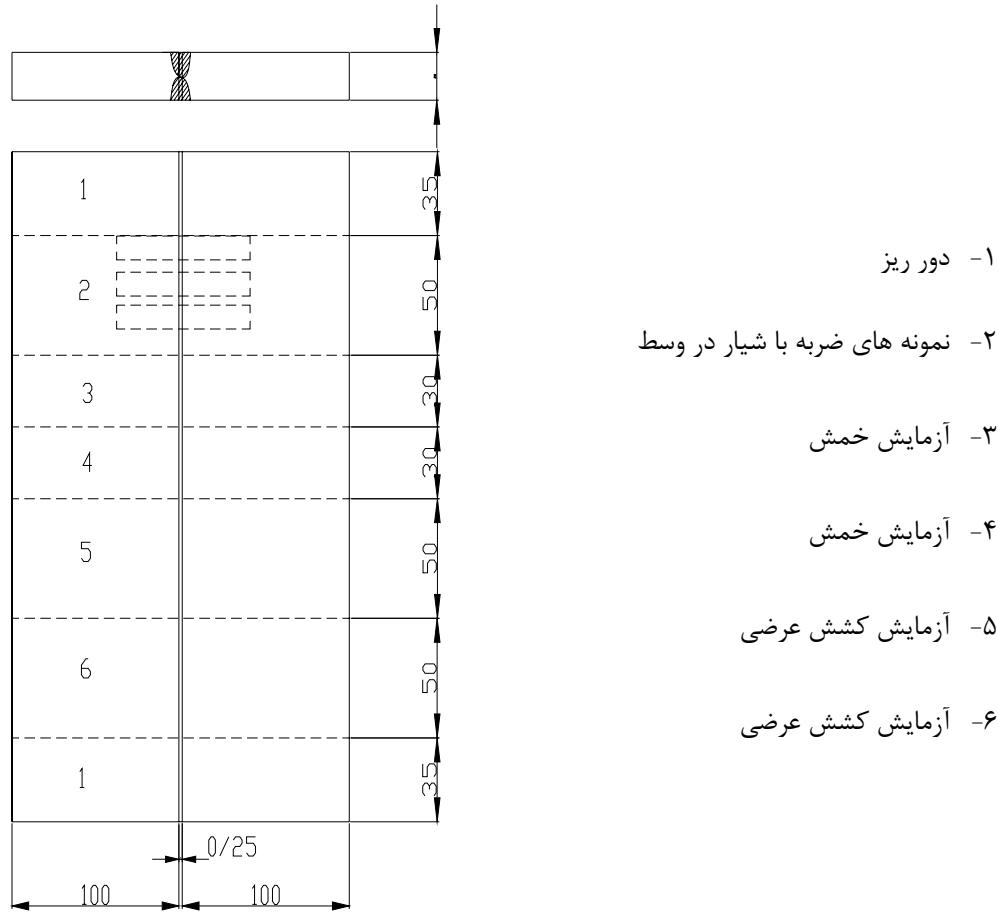


شکل ۲۹ - مجموعه آزمایش جوش لب به لب

آزمایش جوش گوشه‌ای

با ورقهای بضمایت حدود ۱۲/۵ میلیمتر یک مجموعه جوش گوشه‌ای مطابق شکل ۳۳ آماده می‌گردد. جوشکاری با یک لایه برای هر گوشه در سطح افقی انجام می‌گیرد. طول گوشه ۱۶۰ میلیمتر بوده و فاصله بین ورقهای نبایستی از ۰/۲۵ میلیمتر بیشتر باشد. جوش گوشه‌ای یکطرفه با الکترود ۴ میلیمتری و طرف دیگر با بزرگترین الکترود انجام می‌شود.

شدت جریان در فاصله حدود توصیه شده بوسیله سازنده الکترود بوده و جوشکاری بروش عادی صورت می‌گیرد. در فاصله ۳۵ میلیمتری از دو انتهای اره یا ماشین کاری گوشه‌ای را بریده و مقطع آنها پرداخت شده و اچ کاری می‌شوند. گوشه ساخته شده با الکترود ۴ میلیمتری بایستی نفوذ ۴ میلیمتری را نشان دهد. نفوذ مربوط به گوشه دیگر در گزارش درج می‌شود.

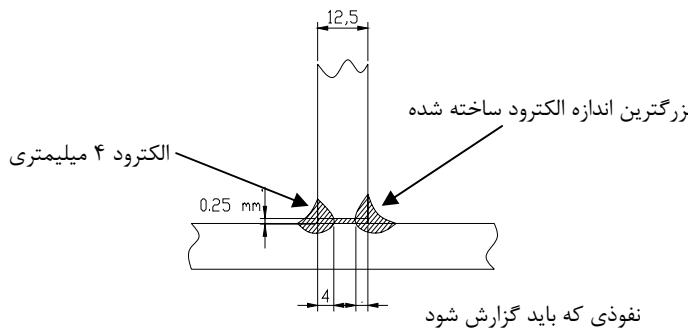

شکل ۳۰ - آزمایش جوش الکترود گوشه‌ای الکترود پر نفوذ

تعیین راندمان الکترود

برای تعیین راندمان الکترود یک قطعه ورق فولادی معمولی (کربن تا ۰/۲۵ درصد) بضمانت ۱۲ میلیمتر و عرض ۷۵ میلیمتر و طول ۳۰۰ میلیمتر انتخاب می‌شود. سطح ورق بوسیله سنگ سمباده نرم و یا وسایل مناسب دیگر از پوسته، گرد و غبار، رنگ، زنگ زدگی و روغن پاک می‌گردد. وزن دقیق این قطعه ورق یادداشت می‌شود. سپس پنج عدد از الکترود مورد آزمایش، انتخاب شده و با حداکثر شدت جریان توصیه شده (بوسیله سازنده) روی پلیت‌ها جوش داده می‌شود.

جوشکاری در حالت مسطح انجام شده و توصیه سازنده الکترود در مورد نوع جریان برق و نوع اتصال قطبی رعایت شود. الکترودهای مزبور تا رسیدن به ته الکترودی به حدود ۵۰ میلیمتر تطور مداوم جوش داده می‌شود. سرباره روی جوش و ذرات پاشیده شده روی ورق پس از خاتمه هر پاس (هر لایه) پاک می‌شوند.

با چهار بار وزن کردن از فرمول زیر راندمان الکترود محاسبه می‌شود:

$$R = (m_2 - m_1) / (m_3 - m_4) \times 100$$

که در آن:

m_1 - وزن قطعه مورد جوشکاری قبل از جوشکاری

m_2 - وزن قطعه ورق بعد از جوشکاری (وزن ورق باضافه وزن جوش جایگزین شده روی آن)

m_3 - وزن سیم مغزه پنج الکترود کامل (قبل از جوشکاری)

m_4 - وزن سیم مغزه پنج ته الکترود باقی مانده (وزنهای مورد اشاره معمولاً با دقت ۱+ گرم اندازه گیری می‌شود)

R - راندمان الکترود

تجزیه شیمیایی

برای تجزیه شیمیایی جنس جوش روی سطح یک قطعه ورق فولادی با الکترود مزبور در حالت مسطح جوش روکشی انجام شده و سپس بر روی آن چند لایه دیگر ذوب می‌شود.

برای دسترسی به جنس جوش با درجه خلوص بیشتر حداقل چهار لایه جوشکاری لازم است و براده برداری از لایه فوقانی انجام می‌شود. آنگاه براده فلزی مطابق روش متداول مورد تجزیه شیمیایی قرار می‌گیرد. گاهی بهنگام تهیه نمونه برای آزمایش مکانیکی جنس جوش خالص براده لازم جهت تجزیه شیمیایی از جوش خالص گرفته می‌شود.



۴ سوست



روش جوشکاری و تعیین کیفیت آن

مقدمه

روش جوشکاری یا Welding Procedure مراحل گوناگون جوشکاری یک اتصال مشخص را به تفصیل بیان می کند. روشن جوشکاری در حقیقت از پیش مقادیر و محدوده تغییرات پارامترهای دخیل در فرایندها را مشخص کرده و مشخصات مواد مورد جوشکاری را نیز دارد. پس یک روشن جوشکاری، کنترل کننده و متنضم کیفیت قطعه جوشکاری شده می باشد.

بدین ترتیب هر جوشکاری نیازمند ارائه روشن می باشد. معمولا سوال می شود که آیا روشن جوشکاری ارائه شده به اجرا در می آید یا خیر؟ در اینجا می باشد آزمایش‌های کنترل کیفی که بر اساس استاندارد توسط تولید کننده تهیه شده ارائه شود.

لازم به تذکر است که استاندارد و مشخصات کیفیت یک قطعه جوشکاری شده به هنگام طراحی بر اساس کدهای گوناگون کیفیت بیان می شود. این کد و درجه بندی بسته به حساسیت کار، کشور تولید کننده، شرایط و امکانات سازنده و ... متغیر می باشد. در نتیجه روشن جوشکاری و به دنبال آن کنترل کیفی جوش نیز باید بر اساس همان استاندارد انجام پذیرد.

(Welding Procedure Specification)

هدف از تنظیم یک WPS مشخص کردن جزئیات فرایندهای جوشکاری یک قطعه یا ماده مورد نظر است. برخی کارخانه ها برای تولیدات خود یک گواهی کیفیت نیز تنظیم می کنند تا بوسیله آن شرایط آماده سازی، چک کردن و تایید مشخصات بیان شده در روشن جوشکاری کنترل شود. مأخذ اصلی گواهی کیفیت جوشکاری برای ساخت مخازن تحت فشار ASME IX-Boiler & Pressure Vessel Code می باشد.

مشخصات روشن جوشکاری می باشد بر اساس نیازهای سازنده و بنا به تایید مشاور طرح تنظیم شود. ذکر جزئیاتی که در زیر به آنها اشاره می شود در هر WPS لازم و ضروری است. مأخذ مورد استفاده در این درس عموما ASME IX بوده و به استانداردهای مشابه همچون AWS D1.1 به جای خود اشاره خواهد شد. کد ASME مربوط به نمونه فرم مشخصات روشن جوشکاری و نحوه انجام آزمونهای استاندارد تایید کیفی فرایندهای جوش-QW-482 می باشد.

امروزه خواسته های کیفی جوش جهت کسب استانداردهای ISO9000 باید بر اساس EN-729 تنظیم گردد. این استاندارد از ۴ بخش به ترتیب راهنمای انتخاب و استفاده، خواسته های کیفیت کامل، خواسته های کیفی استاندارد و خواسته های کیفی ابتدایی جوشکاری تشکیل شده است.

مشابه آنچه که ASME IX در رابطه با کنترل کیفیت جوشکاری مخازن تحت فشار مطرح ساخته از استاندارد AWS D1.1 برای سازه های فلزی طرح شده است. استاندارد عمومی تعیین کیفیت جوش قبل از EN-279 در انگلستان استاندارد BS4870 بوده است. در رابطه با جوشکاری مخازن اتمسفری و خطوط لوله گاز نیز معیارهای تعیین کیفیت بترتیب API1101 و API650 آمده است.

در پایان لازم به تذکر می باشد که هدف تمامی استانداردهای ذکر شده یکسان و تعیین کیفیت جوشکاری است و تنها بسته به اقتضای طراحی مورد نظر پارامترهای اساسی مورد توجه جهت ارائه روشن جوشکاری تغییر می کند که در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد.

مشخصات سربوگ فرم WPS

در فرم شماره ۱ نمونه ای از آخرین WPS پیشنهادی استاندارد AWS D1.1 آمده است. همانطور که مشاهده می شود قسمتهای ۱ تا ۷ مشخصات اولیه یک WPS را مشخص می کند. بسته به شرایط کاری هر شرکت این فرم قابل تغییر می باشد. بنا به توصیه کد AWS ذکر موارد زیر در هر فرم مشخصات الزامی است :

- شماره سری مشخصات روشن جوشکاری
- تاریخ تنظیم WPS
- شماره بازبینی ها Revisions



۴- تاریخ بازبینی

۵- شماره سری گزارش کیفیت روش جوشکاری Supporting PQR No.

۶- روش یا روشهای مورد استفاده جهت انجام عملیات جوشکاری

نحوه انجام فرایند جوشکاری (Type)

به عنوان مثال فرایند دستی، اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، ماشینی، اسپری و ... می توانند طرق مختلف اعمال یک فرایند باشند.

جوشكاري قوس با الکترود پوشش دار در صورت استفاده از الکترودهایی با طول محدود و بصورت دستی روشی Manual تلقی می شود. روشهایی مانند FCAW در صورت جوشکاری دستی، نیمه خودکار به حساب می آیند و اگر پیک آنها بر روی ماشین قرار بگیرد و بطور خودکار حرکت کند، از آنجاییکه انتقال مفتول نیز خودکار بوده فرایندی ماشینی یا تمام اتوماتیک محسوب خواهد شد.

لازم به تذکر است که ذکر مطالبی چون : نام شرکت یا کارخانه تولیدی، نام مشاور یا ناظر بر جوشکاری، نام قطعه یا عنوان پروژه، کد پروژه و نظایر آن نیز در همین قسمت از فرم WPS گنجانده می شود.

طرح اتصال (Joints)

مشخصات طرح اتصالی که روش جوشکاری برای آن نوشته می شود بر اساس کد (QW-402) می باشد در قسمتی از فرم WPS درج گردد. در صورت تمایل و نیاز، فرایند پخ زنی مورد نظر نیز قابل ذکر است. معمولاً آماده سازی شیار یا پخ جوشکاری به یکی از روشهای برش اکسیژن، استفاده از الکترودهای کربنی، برش قوس پلاسمای روش‌های مختلف ماشینکاری انجام می شود. بهتر است ماشینکاری و سنگ زنی پس از آماده سازی به روشهای دیگر نیز اعمال شوند. در نهایت تمیز کاری شیار یا پخ جوش باعث بهبود کیفیت کار می شود و اشاره بدان در این قسمت از WPS امکان پذیر است.

طرح شیار یا پخ جوشکاری (Groove Design)

در این قسمت با توجه به جدول شماره ۲ نام یا نام اختصاری طرح اتصال یا شیار جوشکاری عنوان می شود.

بهتر است که مشخصات شیار چه بصورت کامل و چه اختصاری نشانگر پارامترهای زیر باشد :

الف- نوع اتصال جوشکاری


ب- میزان نفوذ جوش و ضخامت قطعه مورد نظر

ج- شکل طراحی شیار جوش




جدول شماره ۱- مشخصات طرح اتصال مطابق کد AWS


Symbols	Joint Type	نوع اتصال
B	Butt Joint	اتصال سر به سر
C	Corner Joint	اتصال گوشه ای
T	T- Joint	اتصال به شکل T
BC	Butt or Corner Joint	اتصال سر به سر و گوشه
TC	T- or Corner Joint	اتصال گوشه ای و T
BTC	Butt, T- or Corner Joint	اتصال سر به سر ، T و گوشه ای
Symbols	Base metal thickness and penetration	میزان نفوذ جوش و ضخامت فلز پایه
L	Limited thickness-complete joint penetration	ضخامت محدود - نفوذ کامل
U	Unlimited thickness-complete joint penetration	ضخامت نامحدود - نفوذ کامل
P	Partial joint penetration	نفوذ ناقص جوش
Symbols	Weld type	نوع جوشکاری
1	Square-Groove	شیار مربعی
2	Single -V- Groove	شیار V یکطرفه
3	Double -V- Groove	شیار V دوطرفه (X)
4	Single Bevel Groove	شیار جناغی یکطرفه
5	Double Bevel Groove	شیار جناغی دوطرفه (K)
6	Single -U- Groove	شیار U یکطرفه (لاله ای)
7	Double -U- Groove	شیار U دوطرفه
8	Single -J- Groove	شیار J یکطرفه
9	Double -J- Groove	شیار J دوطرفه

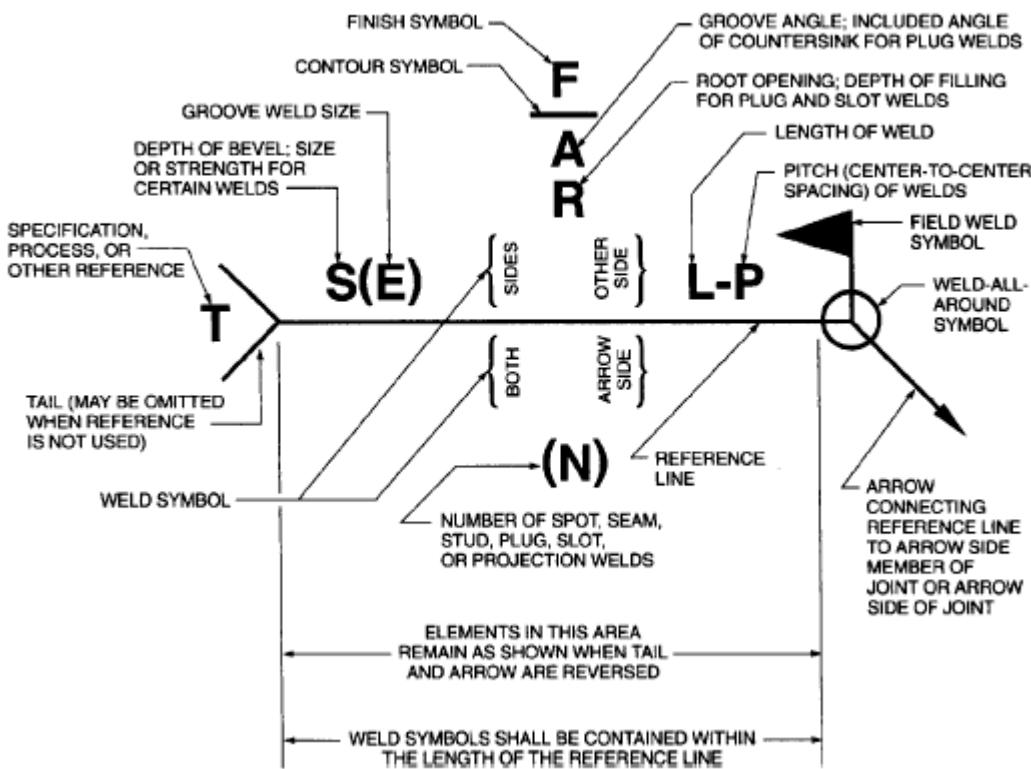

شکل ۳- جانمایی استاندارد مشخصات جزئیات یک طرح اتصال برای درج در نقشه های جوش

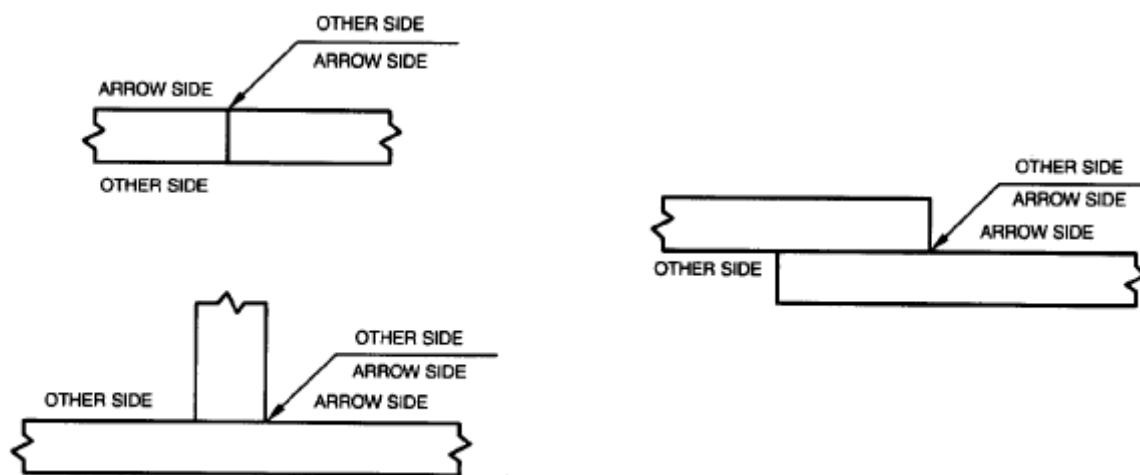

شکل ۴- مثالهایی از نحوه نمایش علایم استاندارد جوش

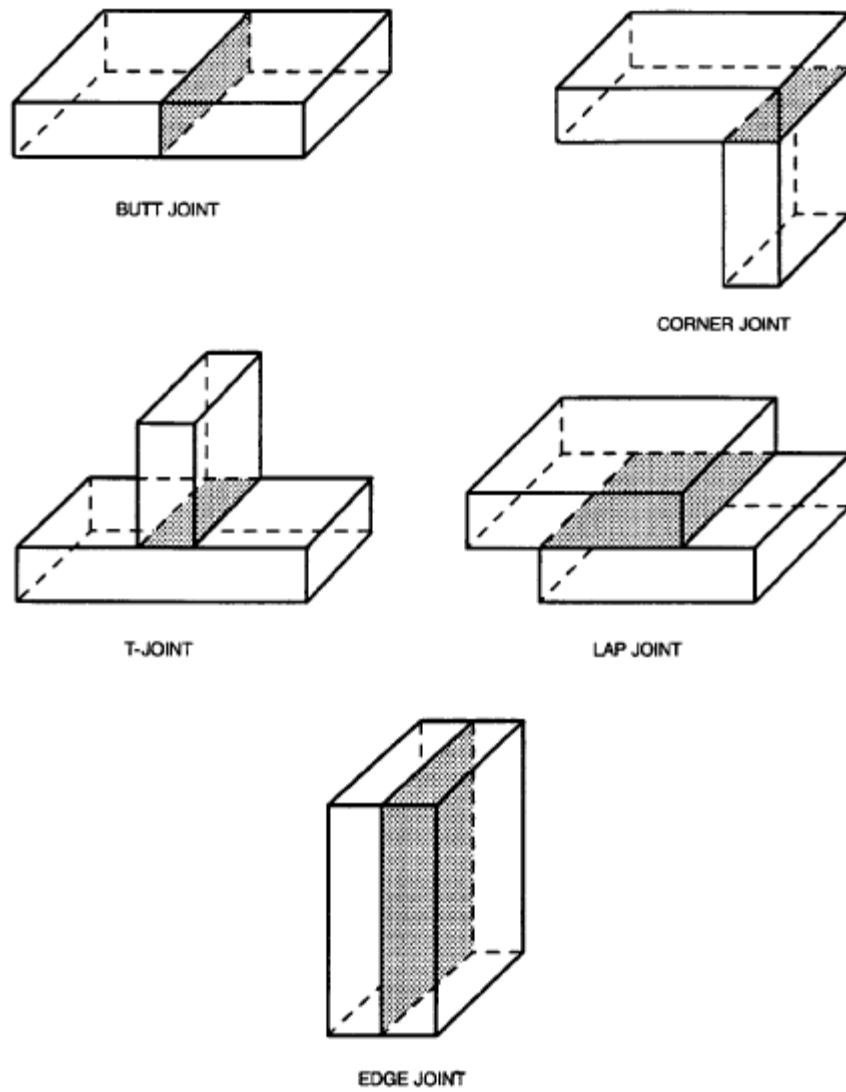

شکل ۵- نمایش سه بعدی برخی از انواع اتصالات با نامگذاری استاندارد



گزارش کیفیت روش جوشکاری (Welding Procedure Qualification Record)

PQR

هدف از انجام آزمایش‌های تعیین کیفیت روش جوشکاری این است که نشان دهیم کیفیت مواد اولیه، روش جوشکاری به کار رفته و فلز جوش با آنچه که در WPS خواسته شده است یکسان می‌باشد. این کار توسط تهیه و تدوین PQR طی مراحل زیر صورت می‌گیرد :

الف-آماده سازی و جوشکاری نمونه مناسب طبق استاندارد

ب-آزمایش نمونه های حاضر شده

ج-بازبینی و نتیجه گیری راجع به مراحل آماده سازی، جوشکاری و آزمایشها

د-تایید روش و مواد مورد استفاده در فرایندهای جوشکاری (Approval)

روش آماده سازی و جوشکاری نمونه های مناسب و آزمایش‌های تعیین کیفیت جوش

فلز پایه و آماده سازی آن از نظر طرح پخ باید دقیقاً مطابق با استاندارد باشد. ابعاد و اندازه نمونه نیز می‌بایست حداقل مطابق آنچه در ادامه این مباحث خواهد آمد تهیه شود.

تمامی جوشها باید در وضعیت های تخت، افقی، عمودی و بالای سر تقسیم بندی شده و مطابق با حالتی که در سازه جوشکاری می‌شوند نمونه تهیه شود. وضعیتها گوناگون جوشکاریهای شیاری، لوله و گوشه‌ای در شکلهای قبل نشان داده شده است.

اقسام آزمایش‌های مورد نیاز برای جوشهای شیاری و هدف از انجام آنها به قرار زیر می‌باشد :

الف-آزمایش کشش با نمونه های کوچک برای اندازه گیری استحکام کششی (Tension Test)

ب-آزمایش خمش ریشه برای اطمینان از سلامت جوش (Root Bend Test)

ج-آزمایش خمش سطح (گرده) برای اطمینان از سلامت جوش (Face Bend Test)

د-آزمایش خمش جانبی برای اطمینان از سلامت جوش (Side Bend Test)

ه-آزمایش‌های خمش ریشه و سطح طولی برای اطمینان از سلامت جوش (Longitudinal Face , Root Bend Test)

و-آزمایش کشش از فلز جوش برای خصوصیات مکانیکی در فرایندهای (All-Weld metal Test) ESW , EGW

ز-آزمایش ضربه در صورت تعیین برای فرایندهای ESW , EGW (Impact Test)

ح-آزمایش ماکرو اج برای سلامت و نفوذ موثر ساق جوش در اتصالات شیاری با نفوذ جزئی (Macro-etch Test)

همچنین برای جوشهای گوشه‌ای نیز آزمایش‌های زیر مورد نیاز می‌باشد :

الف-آزمایش ماکرو اج برای تشخیص سلامت و ذوب کافی جوش

ب-آزمایش خمش جانبی برای اطمینان از سلامت جوش

ج-آزمایش کشش از فلز جوش برای تعیین خصوصیات مکانیکی جوش

تعداد، نوع و روش آماده سازی نمونه های آزمایش جوش در استانداردهای گوناگون تفاوت‌های مختصی با هم دارد که برخی از آنها در مورد جوش با اتصال لب به لب ورق از جنس فولاد کربنی به ضخامت $t < 10\text{mm}$ به قرار زیر می‌باشد :

کد ASME : دو عدد آزمایش کشش عرضی، دو عدد خمش سطحی (180°) و دو عدد خمش ریشه (180°)

کد AWS D1.1 : آزمایش غیر مخرب، دو عدد کشش عرضی، دو عدد خمش سطحی (180°) و دو عدد خمش ریشه (180°)

استاندارد BS4870 : آزمایش غیر مخرب، مطالعه مقطع عرضی، سختی سنجی مقطع، یک کشش عرضی، یک خمش سطحی (90°) و یک خمش ریشه (90°)



جوشهای شیاری با نفوذ کامل جوش

نوع و تعداد نمونه هایی که جهت تایید کیفی فرایند جوش می باشد مورد آزمایش قرار گیرد با استفاده از استاندارد AWS D1.1 در جدول زیر آمده است. تعداد و نوع نمونه ها به ضخامت ورق نمونه بستگی دارد.

جدول شماره ۱۸ - نوع و تعداد نمونه آزمایش تایید کیفی جوش

WPS Qualification—CJP Groove Welds: Number and Type of Test Specimens and Range of Thickness and Diameter Qualified (see 4.4) (Dimensions in Inches)

1. Tests on Plate ^{1,2}						
Nominal Plate Thickness (T) Tested, in.	Number of Specimens				Nominal Plate, Pipe or Tube Thickness ^{3,4} Qualified, in.	
	Reduced Section Tension (see Fig. 4.14)	Root Bend (see Fig. 4.12)	Face Bend (see Fig. 4.12)	Side Bend (see Fig. 4.13)	Min	Max
1/8 ≤ T ≤ 3/8	2	2	2	—	1/8	2T
3/8 < T < 1	2	—	—	4	1/8	2T
1 and over	2	—	—	4	1/8	Unlimited
2. Tests on Pipe or Tubing ^{1,7}						
Nominal Pipe Size or Diam., in.	Nominal Wall Thickness, T, in.	Number of Specimens				Nominal Plate, Pipe or Tube Wall Thickness ^{3,4} Qualified, in.
		Reduced Section Tension (see Fig. 4.14)	Root Bend (see Fig. 4.12)	Face Bend (see Fig. 4.12)	Side Bend (see Fig. 4.13)	Nominal Diameter ⁵ of Pipe or Tube Size Qualified, in.
Job Size Test Pipes	< 24	1/8 ≤ T ≤ 3/8	2	2	2	Test diam. and over
		3/8 < T < 3/4	2	—	4	Test diam. and over
		T ≥ 3/4	2	—	4	Test diam. and over
Standard Test Pipes	≥ 24	1/8 ≤ T ≤ 3/8	2	2	2	Test diam. and over
		3/8 < T < 3/4	2	—	4	24 and over
		T ≥ 3/4	2	—	4	24 and over
Standard Test Pipes	2 in. Sch. 80 or 3 in. Sch. 40	2	2	2	—	3/4 through 4
	6 in. Sch. 120 or 8 in. Sch. 80	2	—	—	4	4 and over
3. Tests on ESW and EGW ^{1,8}						
Nominal Plate Thickness Tested	Number of Specimens				Nominal Plate Thickness Qualified	
	Reduced Section Tension (see Fig. 4.14)	All-Weld-Metal Tension (see Fig. 4.18)	Side Bend (see Fig. 4.13)	CVN Tests	Min	Max
T	2	1	4	(Note 6)	0.5T	1.1T

Notes:

- All test plate, pipe or tube welds shall be visually inspected (see 4.8.1) and subject to NDT (see 4.8.2). One test plate, pipe or tube shall be required for each qualified position.
- See Figures 4.10 and 4.11 for test plate requirements.
- For square groove welds that are qualified without backgouging, the maximum thickness qualified shall be limited to the test plate thickness.
- CJP groove weld qualification on any thickness or diameter shall qualify any size of fillet or PJP groove weld for any thickness.
- Qualification with any pipe diameter shall qualify all box section widths and depths.
- When specified, CVN tests shall conform to Annex III.
- See Table 4.1 for the groove details required for qualification of tubular butt and T-, Y-, K-connection joints.
- See Figure 4.9 for plate requirements.



WPS Qualification—CJP Groove Welds: Number and Type of Test Specimens and Range of Thickness and Diameter Qualified (see 4.4) (Dimensions in Millimeters)

1. Tests on Plate^{1, 2}

Nominal Plate Thickness (T) Tested, mm	Number of Specimens				Nominal Plate, Pipe or Tube Thickness ^{3, 4} Qualified, mm	
	Reduced Section Tension (see Fig. 4.14)	Root Bend (see Fig. 4.12)	Face Bend (see Fig. 4.12)	Side Bend (see Fig. 4.13)	Min	Max
$3 \leq T \leq 10$	2	2	2	—	3	2T
$10 < T < 25$	2	—	—	4	3	2T
25 and over	2	—	—	4	3	Unlimited

2. Tests on Pipe or Tubing^{1, 7}

Nominal Pipe Size or Diam., mm	Nominal Wall Thickness, T, mm	Number of Specimens				Nominal Diameter ⁵ of Pipe or Tube Size Qualified, mm	Nominal Plate, Pipe or Tube Wall Thickness ^{3, 4} Qualified, mm		
		Reduced Section Tension (see Fig. 4.14)	Root Bend (see Fig. 4.12)	Face Bend (see Fig. 4.12)	Side Bend (see Fig. 4.13)		Min	Max	
Job Size Test Pipes	< 600	$3 \leq T \leq 10$	2	2	2	—	Test diam. and over	3	2T
		$10 < T < 20$	2	—	—	4	Test diam. and over	T/2	2T
		$T \geq 20$	2	—	—	4	Test diam. and over	10	Unlimited
	≥ 600	$3 \leq T \leq 10$	2	2	2	—	Test diam. and over	3	2T
		$10 < T < 20$	2	—	—	4	600 and over	T/2	2T
		$T \geq 20$	2	—	—	4	600 and over	10	Unlimited
Standard Test Pipes	50 mm OD × 6 mm WT or 75 mm OD × 6 mm WT	2	2	2	—	20 through 100	3	20	
	150 mm OD × 14 mm WT or 200 mm OD × 12 mm WT	2	—	—	4	100 and over	5	Unlimited	

3. Tests on ESW and EGW^{1, 8}

Nominal Plate Thickness Tested	Number of Specimens				Nominal Plate Thickness Qualified	
	Reduced Section Tension (see Fig. 4.14)	All-Weld-Metal Tension (see Fig. 4.18)	Side Bend (see Fig. 4.13)	CVN Tests	Min	Max
	T	2	1	4	(Note 6)	0.5T
						1.1T

Notes:

1. All test plate, pipe or tube welds shall be visually inspected (see 4.8.1) and subject to NDT (see 4.8.2). One test plate, pipe or tube shall be required for each qualified position.
2. See Figures 4.10 and 4.11 for test plate requirements.
3. For square groove welds that are qualified without backgouging, the maximum thickness qualified shall be limited to the test plate thickness.
4. CJP groove weld qualification on any thickness or diameter shall qualify any size of fillet or PJP groove weld for any thickness.
5. Qualification with any pipe diameter shall qualify all box section widths and depths.
6. When specified, CVN tests shall conform to Annex III.
7. See Table 4.1 for the groove details required for qualification of tubular butt and T-, Y-, K-connection joints.
8. See Figure 4.9 for plate requirements.



چنانچه در ستون آخر این جدول مشاهده می شود بسته به ضخامت طرح جوش می توان از یک ورق نمونه آزمایش برای سنجش کیفیت محدوده ای از ضخامتها که از ضخامت خود ورق شروع شده تا دو برابر ضخامت ورق را شامل می شود استفاده کرد. در مورد لوله نیز معیار آزمایشها قطر لوله و ضخامت ورق است. در مورد جوشهای گوشه ای شیاری بصورت طرح Corner و T شکل نیز نمونه ها به شکل سر به سر تهیه شده ولی از همن شیار جوشی که در سازه آمده است استفاده می شود. لازم نیست که عمق شیار از 25.4mm تجاوز کند.

تعداد آزمایشها لازم جهت تعیین کیفیت بر اساس کد ASME برای جوشهای شیاری با ضخامت محدود در QW-451 و QW-452 آمده است.

جدول شماره ۱۹- نوع و تعداد نمونه های آزمایش لازم برای جوشهای شیاری با نفوذ جزئی

**Number and Type of Test Specimens and Range of Thickness Qualified—
WPS Qualification; PJP Groove Welds (see 4.10)**

Test Groove Depth, T in. [mm]	Number of Specimens ^{1,2}					Qualification Ranges ^{3,4}		
	Macroetch for Weld Size (E)	Reduced-Section Tension (see Fig. 4.14)	Root Bend (see Fig. 4.12)	Face Bend (see Fig. 4.12)	Side Bend (see Fig. 4.13)			
	Groove Depth	Nominal Plate, Pipe or Tubing Plate Thickness, in. [mm]						
1/8 ≤ T ≤ 3/8 [3 ≤ T ≤ 10]	3	2	2	2	—	T	1/8 [3]	2T
3/8 < T ≤ 1 [10 < T ≤ 25]	3	2	—	—	4	T	1/8 [3]	Unlimited

BASIC REQUIREMENTS

Notes:

- One test plate, pipe, or tubing per position shall be required (see Figures 4.10 or 4.11 for test plate). Use the production PJP groove detail for qualification. All plates, pipes, or tubing shall be visually inspected (see 4.8.1).
- If a PJP bevel- or J-groove weld is to be used for T-joints or double-bevel- or double-J-groove weld is to be used for corner joints, the butt joint shall have a temporary restrictive plate in the plane of the square face to simulate a T-joint configuration.
- See the pipe diameter qualification requirements of Table 4.2.
- Any PJP qualification shall also qualify any fillet weld size on any thickness.

جدول شماره ۲۰- نوع و تعداد آزمایشها مورد نیاز برای جوشهای گوشه ای

**Number and Type of Test Specimens and Range of Thickness Qualified—
WPS Qualification; Fillet Welds (see 4.11.1)**

Test Specimen	Fillet Size	Number of Welds per WPS	Test Specimens Required ²			Sizes Qualified	
			Macroetch 4.11.1 4.8.4	All-Weld-Metal Tension (see Figure 4.18)	Side Bend (see Figure 4.13)	Plate/Pipe Thickness ¹	Fillet Size
Plate T-test (Figure 4.19)	Single pass, max size to be used in construction	1 in each position to be used	3 faces	—	—	Unlimited	Max tested single pass and smaller
	Multiple pass, min size to be used in construction	1 in each position to be used	3 faces	—	—	Unlimited	Min tested multiple pass and larger
Pipe T-test ³ (Figure 4.20)	Single pass, max size to be used in construction	1 in each position to be used (see Table 4.1)	3 faces (except for 4F & 5F, 4 faces req'd)	—	—	Unlimited	Max tested single pass and smaller
	Multiple pass, min size to be used in construction	1 in each position to be used (see Table 4.1)	3 faces (except for 4F & 5F, 4 faces req'd)	—	—	Unlimited	Min tested multiple pass and larger
Groove test ⁴ (Figure 4.23)	—	1 in 1G position	—	1	2	Qualifies welding consumables to be used in T-test above	

Notes:

- The minimum thickness qualified shall be 1/8 in. [3 mm].
- All welded test pipes and plates shall be visually inspected per 4.8.1.
- See Table 4.2(2) for pipe diameter qualification.
- When the welding consumables used do not conform to the prequalified provisions of Section 3, and a WPS using the proposed welding consumables has not been established by the Contractor in conformance with either 4.9 or 4.10.1, a CJP groove weld test plate shall be welded in conformance with 4.9.

آزمایش‌های غیر مخرب :

بر اساس AWS D1.1 قبل از آماده کردن نمونه های آزمایش‌های مخرب ورق یا لوله نمونه آزمایش بمنظور تشخیص عیوب می بایست بصورت غیر مخرب اینچنین آزمایش شود :

الف- یکی از آزمایش‌های پرتونگاری یا فراصوتی می بایست روی قطعه انجام شود

به غیر از قسمتهای دور ریز در دو انتهای ورق نمونه، آزمایش‌های غیر مخرب ورق می بایست بر اساس AWS Sec.6-PartB or C انجام شود. در مورد جوش لوله ها دور تا دور نمونه باید بر اساس AWS Sec.10-Part E and F مورد آزمایش‌های غیر مخرب قرار بگیرد.


ب- بهتر است برای قابل قبول تر شدن نتایج آزمایشها و اطمینان از حصول کیفیت پس از تایید نمونه توسط روش های فراصوتی یا پرتونگاری آزمایش‌های زیر نیز روی نمونه انجام شود :

بازرسی چشمی - آزمایش ذرات مغناطیسی برای تشخیص ترک - آزمایش مایعات نافذ برای تشخیص ترکهای سطحی


آزمایش‌های مکانیکی :

نمونه هایی که مطابق بند فوق مورد تایید آزمایش‌های غیر مخرب قرار گرفته باشند، مطابق اشکال زیر بریده می شوند.


پس از اینکه نمونه اصلی به اجزای مربوطه بریده شد، نمونه های استاندارد آزمایش کشش، خمش و در صورت نیاز آزمایش ضربه ماشینکاری شده و جهت آزمایشها آماده می شوند.

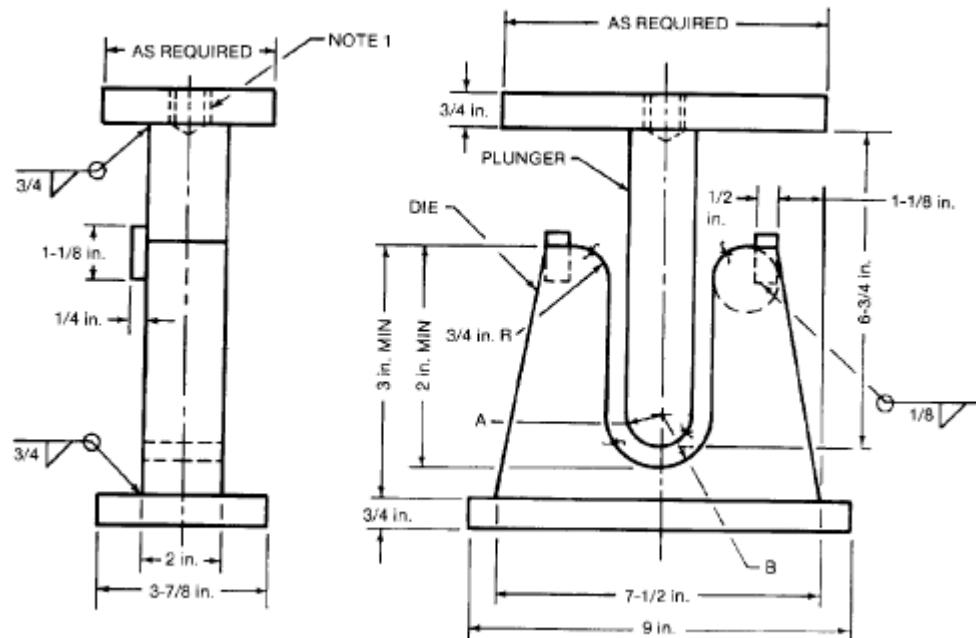

شکل ۱۴- نحوه آماده سازی نمونه آزمایش خمش

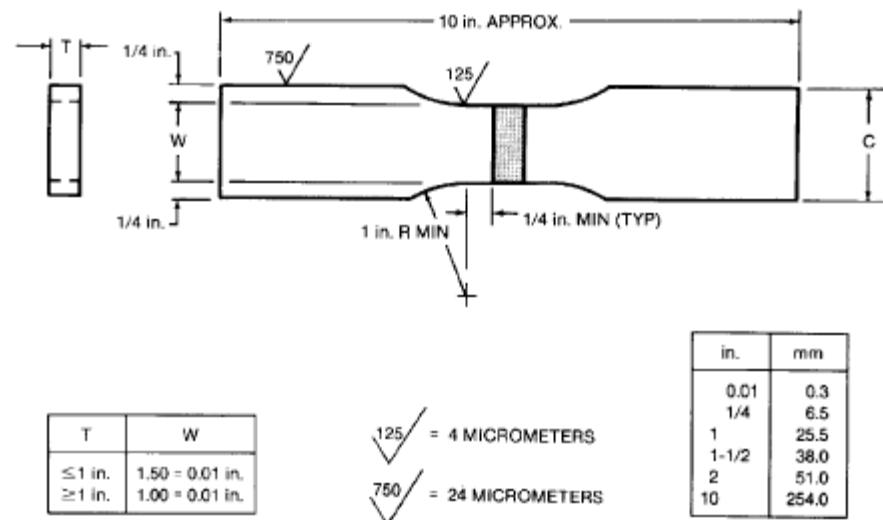

شکل ۱۵- ابعاد و اندازه نمونه آزمایش کشش برای نمونه های با مقطع گرد

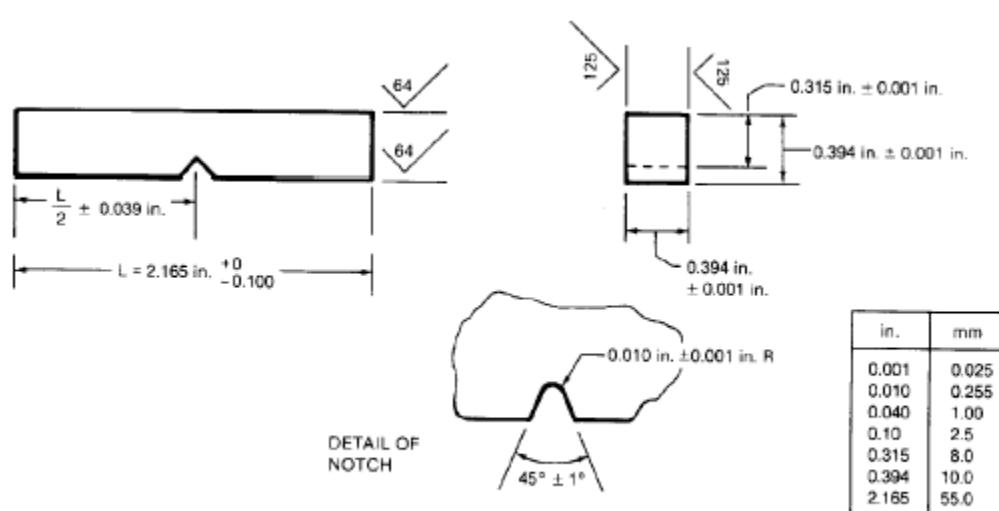

شکل ۱۶- ابعاد و اندازه نمونه استاندارد آزمایش ضربه

در صورتیکه جنس و خصوصیات مکانیکی دو فلز پایه یا الکترود و فلز پایه متفاوت باشد بهتر است بجای آزمایش خمش عرضی (سطح و ریشه) از آزمایش‌های خمش طولی سطح و ریشه استفاده شود.

جوشهای شیاری با نفوذ جزئی

تعداد و نوع نمونه های لازم جهت تعیین کیفیت جوش‌های شیاری با نفوذ جزئی در جدول شماره ۱۹ آمده است.

بهتر است نمونه ها مشابه شرایط قید شده در WPS پخ زنی و جوشکاری شوند. البته نیازی به انجام آزمایش برای جوش‌های با نفوذ بیش از 25.4mm نیست. برای جوش‌های با طرح اتصال T شکل و Corner نمونه به شکل سر به سر و با در نظر گرفتن Root Face کافی شبیه سازی می شود. سپس نمونه ها بدین شرح آزمایش می شوند :

الف- برای کلیه جوش‌هایی که WPS آنها مطابق استاندارد AWS تنظیم شده است، سه نمونه از مقطع جوش برای آزمایش ماکرواج مورد نیاز است. طی این آزمایش اندازه ساق موثر مشاهده و با ملاحظات طراحی مقایسه می شود.

ب- در صورتیکه بخواهیم از نتایج تعیین کیفیت جوش اتصالی با شیار نفوذی کامل در مورد شیار با نفوذ جزئی استفاده کنیم سه نمونه از مقطع جوش برای آزمایش ماکرواج مورد نیاز است.

ج- اگر شرایط جوشکاری با هیچیک از موارد فوق سازگار نباشد، ابتدا نمونه ای با شیار مشابه تهیه و جوشکاری نموده سپس مقطع جوش را با آزمایش ماکرو اج مطالعه می کنیم تا ساق جوش به اندازه کافی باشد. بعد از آن پشت نمونه را تا رسیدن به ضخامت موثر ساق جوش ماشینکاری کرده و از باقیمانده نمونه های آزمایش خمش و کشش تهیه می کنیم. نحوه تهیه نمونه ها شبیه به جوش‌های شیاری با نفوذ کامل است.

جوشهای گوشه ای (Fillet)

نوع و تعداد نمونه های آزمایش مورد نیاز جهت تعیین کیفیت جوش‌های گوشه ای بر اساس استاندارد AWS D1.1 در جدول شماره ۲۰ آمده است. نمونه آزمایش بصورت T شکل تهیه می شود. این شکل در تمامی وضعیت‌های جوشکاری صادق است. نمونه های لوله ای با جوش گوشه ای نیز مطابق استاندارد تهیه می شود.

در مورد یک سازه تهیه دو نمونه جوش گوشه ای به شرح ير کافی است :

الف- یک آزمایش از جوش گوشه ای یک پاسی در حداکثر اندازه

ب- یک آزمایش از جوش گوشه ای چند پاسی با حداقل اندازه

سپس نمونه ها از عرض بریده شده و ماکرو اج روی آنها انجام می شود. (برای مطالعه ساق جوش)

برای تعیین کیفیت مواد موردنصرف در جوشکاری لازم است در ادامه آزمایشی به شرح زیر انجام گیرد :


الف- ورقی برای آزمایش با پشت بندهای فولادی مهیا شود.

ب- ورق در حالت 1G جوشکاری می شود.

ج- طول قطعه می باشد برای تهیه نمونه کافی باشد.

د- شرایط جوشکاری از قبیل جریان، ولتاژ قوس، سرعت حرکت و فلوی گاز می باشد مشابه حالت جوشکاری گوشه ای مورد نظر باشد.


ه- دو نمونه خمش جانبی و یک نمونه کشش فلز جوش از نمونه استخراج شده و مورد آزمایش قرار می گیرد.

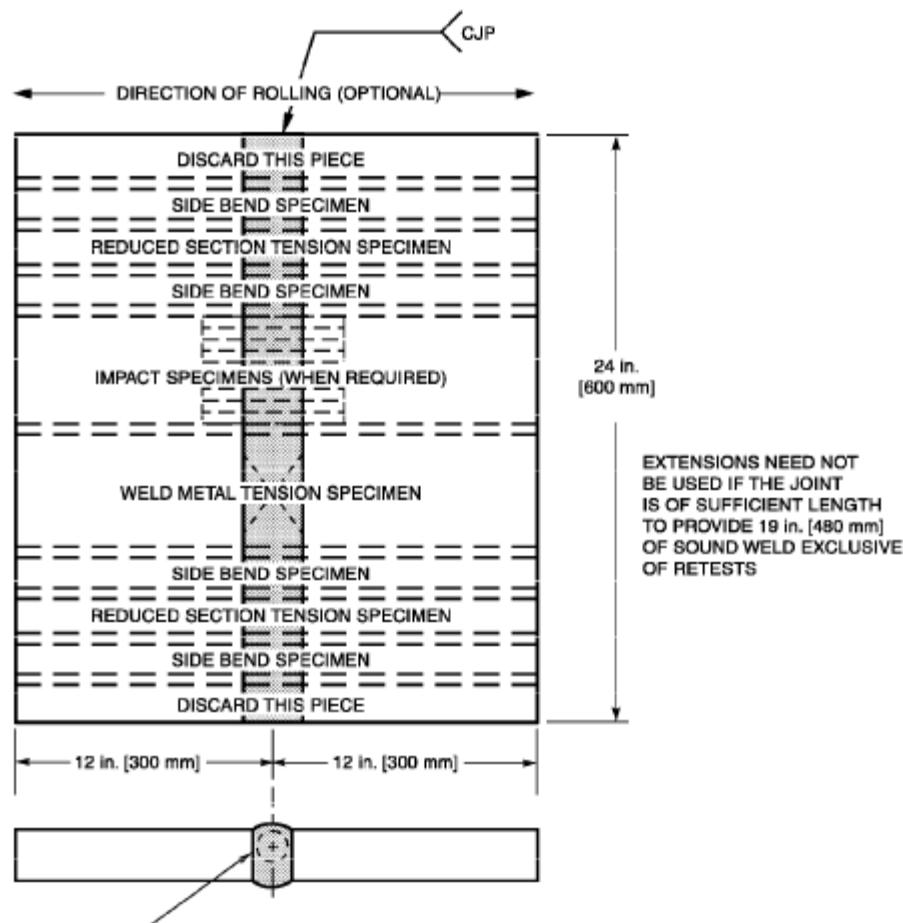

General Notes:

- The groove configuration shown is for illustration only. The groove shape tested shall conform to the production groove shape that is being qualified.
- When CVN test specimens are required, see Annex III for requirements.
- All dimensions are minimum.


شکل ۱۷ - نحوه نمونه برداری از نمونه ورق جوشکاری شده با اتصال شیاری با نفوذ کامل مطابق استاندارد

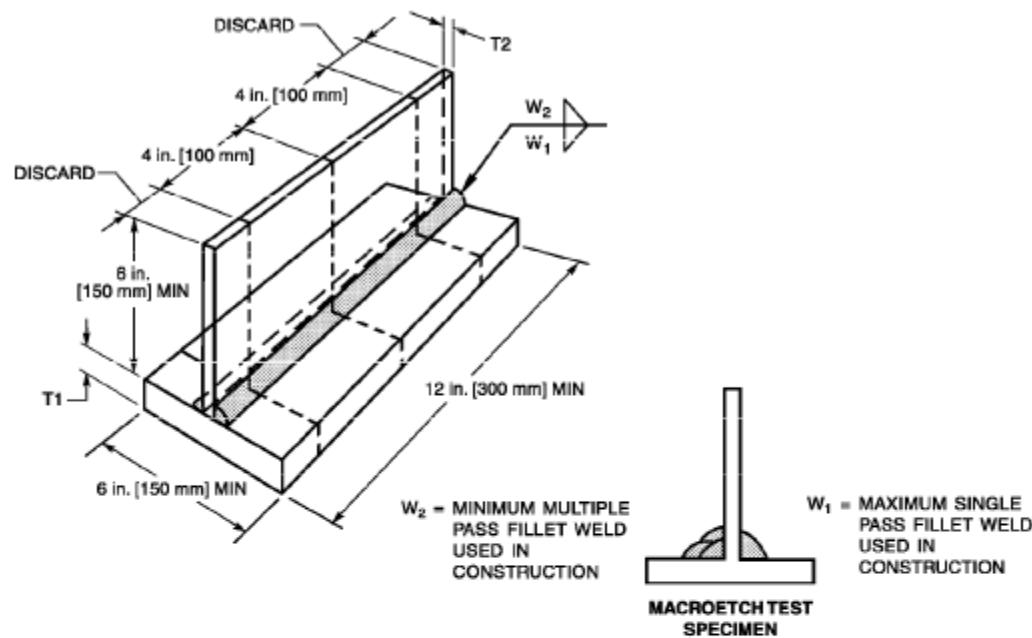

INCHES			MILLIMETERS		
Weld Size	T1 min	T2 min	Weld Size	T1 min	T2 min
3/16	1/2	3/16	5	12	5
1/4	3/4	1/4	6	20	6
5/16	1	5/16	8	25	8
3/8	1	3/8	10	25	10
1/2	1	1/2	12	25	12
5/8	1	5/8	16	25	16
3/4	1	3/4	20	25	20
> 3/4	1	1	> 20	25	25

General Note: Where the maximum plate thickness used in production is less than the value shown above, the maximum thickness of the production pieces may be substituted for T1 and T2.


شکل ۱۸- نحوه آماده سازی ورق نمونه آزمایش جهت تعیین کیفیت جوش گوشه ای

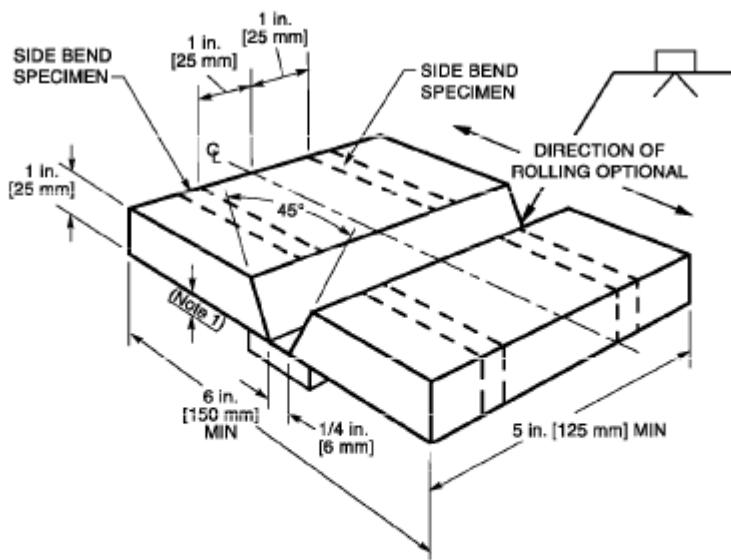

General Note: When RT is used, no tack welds shall be in test area.

Note:

1. The backing thickness shall be 1/4 in. [6 mm] min to 3/8 in. [10 mm] max; backing width shall be 3 in. [75 mm] min when not removed for RT, otherwise 1 in. [25 mm] min.

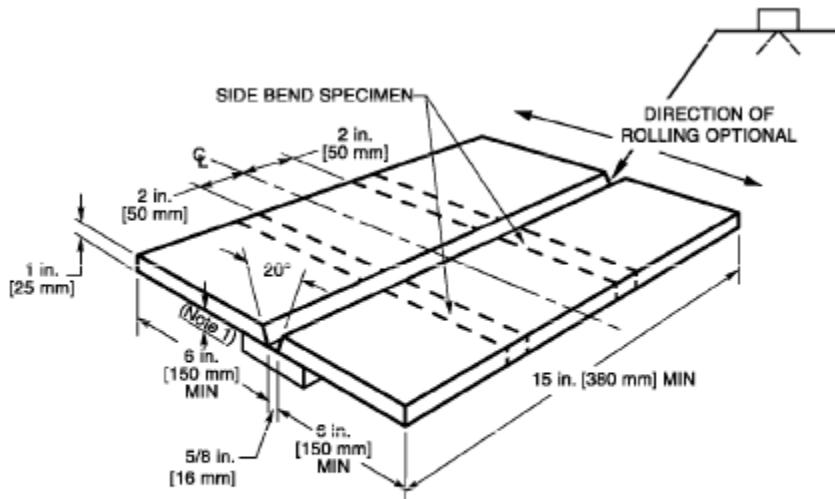

General Notes:

- When RT is used, no tack welds shall be in test area.
- The joint configuration of a qualified WPS may be used in lieu of the groove configuration shown here.

Note:

1. The backing thickness shall be 3/8 in. [10 mm] min to 1/2 in. [12 mm] max; backing width shall be 3 in. [75 mm] min when not removed for RT, otherwise 1-1/2 in. [40 mm] min.

شکل ۱۹ - موقعیت آماده سازی ورقهای نمونه آزمایش های تعیین کیفیت جوش



آزمایش مجدد

در صورتیکه نتایج نمونه های تهیه شده در یک آزمایش پاسخگوی کیفیت جوش نباشند، باید دو سری دیگر از نمونه های آزمایش با همان مواد PQR تهیه شده و نتایج هردو سری پاسخگوی کیفیت جوش شوند. برای موادی با ضخامت بالای 38.1mm در صورت مطلوب نبودن جواب یک نمونه می توان از دو موضوع دیگر نمونه تهیه نمود.

ثبت و تایید کیفیت جوش

پس از آنکه آزمایشها مشخص شده، مشخصات فرایند تهیه نمونه و نتایج آزمایشها تعیین کیفیت باید در فرم خاصی تحت عنوان PQR ثبت شده و پس از مطالعه نتایج آزمایشها جوش مورد نظر مورد تایید قرار خواهد گرفت.

معمولًا صفحه اول PQR به نکاتی که قبلا در WPS ذکر شده اختصاص می یابد زیرا نمونه آزمایشها تعیین کیفیت جوش باید بر اساس شرایط WPS آمده شوند از این رو مشخصات فرایندها که در این فرم شماره گذاری می شود مطابق آنچه که در فرم WPS آمده است تنظیم می گردد. البته بهتر است که شکل نمونه تعیین کیفیت جوش در قسمتی از این فرم ترسیم شود.

در صفحه دوم عدتا اطلاعاتی به شرح زیر وارد می شود :

الف- اطلاعات حاصل از آزمایش کشش بر اساس کد QW-150

ب- شماره نمونه آزمایش کشش در صورت نیاز به دو نمونه کشش شماره نمونه در این قسمت درج می شود

ج- قطر نمونه های کشش استوانه ای و یا پهنهای نمونه های کشش تخت از روی نمونه ها اندازه گیری شده و در این قسمت درج می گردد.

د- ضخامت نمونه های تخت که مطابق استاندارد تهیه شده اند بطور دقیق اندازه گیری شده و درج می شوند.

ه- مساحت سطح مقطع نمونه کشش از روی اطلاعات اندازه گیری شده و درج می شود (معمولًا به واحد اینچ بیان می شود)

و- حداقل بار وارده قبل از شکست نمونه بر حسب lb یا واحدهای دیگر

ز- حداقل تنش کششی با واحد Psi محاسبه و در این قسمت عنوان می شود

ح- مشخصات نحوه شکست و محلی که شکست در نمونه رخ داده است

ط- اطلاعات حاصل از آزمایشها خمی بر اساس کد QW-160 تنظیم می شود

ی- نوع و شماره نمونه آزمایش خمی از نوع ریشه ای، جانبی یا سطحی در این قسمت ذکر می شود که کد مربوطه در 462 QW-

ک- نتیجه حاصل از آزمون خمی در صورت مطلوب بودن به یکی از اشکال زیر درج می گردد و در غیر اینصورت رد آن قید می گردد :

Acceptable

-a

Satisfactory

-b

No Defect

-c

Good

-d

ل- در صورتیکه برای تعیین کیفیت جوش بر اساس QW-170 به آزمایش ضربه نیاز داشه باشیم و یا در مورد فرایندهای ESW,EGW نتایج حاصله

در این قسمت ذکر می شود

م- محل قرار گرفتن شیار نمونه ضربه، شیار می تواند در فلز جوش، منطقه تاثیر حرارتی، مرز بین فلز جوش و فلز پایه یا فلز پایه واقع شده باشد که

معمولًا با علامتهای اختصاری M HAZ,W.B,B.M نشان داده می شود.

نوع شیار ممکن است چاربی، ایزود، سوراخ کلیدی یا اصولا بدون شیار باشد.

درجه حرارت انجام آزمایش ضربه اعم از درجه حرارت اتاق، صفر درجه سلسیوس و غیره در این قسمت نوشته می شود

میزان انرژی ضربه معمولا بر حسب lb/ft یا ژول در این قسمت درج می شود

سطح مقطع شکست نمونه ضربه از دو ناحیه شکست نرم و ترد تشکیل شده است. سطح مقطع شکست ترد معمولا صاف و براق و شکست نرم دارای

پستی و بلندی و کدر است. درصد هریک از این انواع سطح، مکانیزم شکست را مشخص می کند. با اندازه گیری نسی این دو سطح می توانیم مقادیر را

در این قسمت وارد نماییم.



ن- نتایج آزمونهای مربوط به جوشهای گوشه ای مطابق کد QW-180 ذکر می شود. در صورت رضایت بخش بودن نتایج آزمون جوشهای گوشه ای این قسمت در فرم مربوطه علامت گذاری می شود.
در برخی حالات آزمایشهای نظیر سختی سنجی در مناطق مختلف یا ازمونهای غیر مخبر نیز باید انجام شود که در همین قسمت ذکر می شود.

نکات جانبی

- نوع آزمایش و آنالیز شیمیایی فلز جوش ممکن است جزو مطالب مورد نیاز باشد.
- جوشهای سازه در صورتی مورد تایید می باشند که جوشکار آن همان جوشکار PQR باشد از این رو ذکر نام جوشکار نمونه در این قسمت الزامی است.
- مواردی چون شماره پرسنلی و درجه کیفیت کار جوشکار در این قسمت از فرم مشخص می شود.
- نام تنظیم کننده آزمایش که معمولاً مسئول بخش جوشکاری است.
- شماره گزارش آزمایشگاه
- در پایان تنظیم کننده PQR با ذکر تاریخ و امضای فرم گزارش را تکمیل می نماید.

محدودیت متغیرهای PQR

جهت کاهش هزینه و زمان ناشی از انجام آزمایشها تعیین کیفیت لازم است محدوده ای برای متغیرهای PQR در نظر گرفته شود. بدیهی است در صورت تغییر هر یک از این متغیرها در WPS یک PQR جدید باید تنظیم شود.
بر اساس کد QW-200 هر تولید کننده ای موظف به ارائه WPS جهت مشخص شدن روش جوشکاری است و هر فرم WPS می بایست به کمک آزمایشگاه استاندارد PQR تایید کیفیت کسب نماید. اما با توجه به نکات کد QW-415 امکان تنظیم یک PQR برای تضمین کیفیت چندین WPS امکان پذیر است.

متغیرهای اساسی در آزمایش تایید صلاحیت جوشکار (WPQ)

پارامترهای اساسی، اساسی مشروط و غیر اساسی در تعیین کیفیت کار جوشکار با توجه به استانداردهای گوناگون متفاوت است. به عنوان مثال شکل طرح پخ با توجه به کد ASME IX PQR برای تهیه AWS D1.1 دقیقاً برعکس می باشد. از این رو با توجه به اینکه متغیرهای روش جوشکاری در صفحات قبل مطابق کد ASME عنوان شده است، در مورد آزمایش تایید صلاحیت جوشکار نیز از همان استاندارد استفاده می شود.

جوشکاری به روش الکترود دستی (SMAW)

- با توجه به بند QW-535 متغیرهای اساسی در آزمایش جوشکار برای فرایند SMAW به قرار زیر می باشد :
- ۱ حذف پشت بند (402.4)
 - ۲ تغییر قطر لوله خارج از محدوده (403.16) QW-425
 - ۳ تغییر در (403.18) P-No.
 - ۴ تغییر در محدوده (404.11) F-No.
 - ۵ تغییر ضخامت فلز رسوب کننده خارج از محدوده کدهای (404.30) QW-451,452
 - ۶ اضافه شدن یک وضعیت (405.1)
 - ۷ تغییر جهت عمودی سربالا به سرپایین



سایر روشها

کدهایی از ASME که شامل متغیرهای اساسی دیگر روشهای جوشکاری می‌باشند عبارتند از :

QW-352=OFW

QW-354=SAW

QW-355=GMAW (FCAW)

QW-356=GTAW

QW-357=PAW

ANNEX E

AWS D1.1/D1.1M:2002

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) Yes
PREQUALIFIED _____ QUALIFIED BY TESTING _____
or PROCEDURE QUALIFICATION RECORDS (PQR) Yes

Company Name _____
 Welding Process(es) _____
 Supporting PQR No.(s) _____

Identification # _____
 Revision _____ Date _____ By _____
 Authorized by _____ Date _____
 Type—Manual Semi-Automatic
 Machine Automatic

JOINT DESIGN USED

Type:
 Single Double Weld
 Backing: Yes No
 Backing Material:

Root Opening _____ Root Face Dimension _____
 Groove Angle: _____ Radius (J-U) _____
 Back Gouging: Yes No Method _____

POSITION
 Position of Groove: _____ Fillet: _____
 Vertical Progression: Up Down

BASE METALS

Material Spec. _____
 Type or Grade _____
 Thickness: Groove _____ Fillet _____
 Diameter (Pipe) _____

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Transfer Mode (GMAW) Short-Circuiting
 Globular Spray
 Current: AC DCEN DCEN Pulsed
 Other _____

Tungsten Electrode (GTAW)
 Size: _____
 Type: _____

FILLER METALS

AWS Specification _____
 AWS Classification _____

TECHNIQUE

Stringer or Weave Bead: _____

Multi-pass or Single Pass (per side) _____

Number of Electrodes _____

Electrode Spacing Longitudinal _____
 Lateral _____
 Angle _____

SHIELDING

Flux _____ Gas _____
 Electrode-Flux (Class) _____ Flow Rate _____
 _____ Gas Cup Size _____

Contact Tube to Work Distance _____

Peening _____

Interpass Cleaning: _____

PREHEAT

Preheat Temp., Min _____ Max _____

POSTWELD HEAT TREATMENT

Temp. _____

Time _____

WELDING PROCEDURE

Pass or Weld Layer(s)	Process	Filler Metals		Current		Volts	Travel Speed	Joint Details
		Class	Diam.	Type & Polarity	Amps or Wire Feed Speed			
Form E-1 (Front)								



AWS D1.1/D1.1M:2002

ANNEX E

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) Yes
PREQUALIFIED **QUALIFIED BY TESTING** _____
 or **PROCEDURE QUALIFICATION RECORDS (PQR)** Yes

Company Name LECO
 Welding Process(es) SAW
 Supporting PQR No.(s) Prequalified

JOINT DESIGN USED

Type: Butt
 Single Double Weld
 Backing: Yes No
 Backing Material: ASTM A 36
 Root Opening 5/8" Root Face Dimension -
 Groove Angle: 20° Radius (J-U) -
 Back Gouging: Yes No Method -

BASE METALS

Material Spec. ASTM A 36
 Type or Grade -
 Thickness: Groove 1" Fillet -
 Diameter (Pipe) -

FILLER METALS

AWS Specification A5.17
 AWS Classification EM12K

SHIELDING

Flux 860 Gas -
 Electrode-Flux (Class) F7A2-EM12K Composition -
Flow Rate - Gas Cup Size -

PREHEAT

Preheat Temp., Min 150°F
 Interpass Temp., Min 150°F Max 350°F

Identification # W2081
 Revision 2 Date 1-3-89 By R. Jones
 Authorized by C. W. Hayes Date 1-3-89
 Type—Manual Semi-Automatic
 Machine Automatic

POSITION

Position of Groove: 1G Fillet: -
 Vertical Progression: Up Down

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Transfer Mode (GMAW) Short-Circuiting
 Globular Spray

Current: AC DCEP DCEN Pulsed

Other _____

Tungsten Electrode (GTAW)

Size: _____
 Type: _____

TECHNIQUE

Stringer or Weave Bead: Stringer
 Multi-pass or Single Pass (per side) Multipass


Number of Electrodes 1
 Electrode Spacing Longitudinal -
 Lateral -
 Angle -

Contact Tube to Work Distance 1-1/4"
 Peening None
 Interpass Cleaning: Slag Removed

POSTWELD HEAT TREATMENT

Temp. N.A.
 Time -

WELDING PROCEDURE

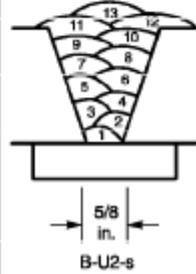Pass or Weld Layer(s)	Process	Filler Metals		Type & Polarity	Amps or Wire Feed Speed	Volts	Travel Speed	Joint Details
		Class	Diam.					
1-n	SAW	EM12K	5/32"	DC+	45 ipm 550 Amps ±10%	28 V ±7%	16 ipm ±15%	

Form E-1 (Front)



ANNEX E

AWS D1.1/D1.1M:2002

Procedure Qualification Record (PQR) # _____
Test Results

TENSILE TEST

Specimen No.	Width	Thickness	Area	Ultimate Tensile Load, lb	Ultimate Unit Stress, psi	Character of Failure and Location

GUIDED BEND TEST

Specimen No.	Type of Bend	Result	Remarks

VISUAL INSPECTION

Appearance _____

Radiographic-ultrasonic examination

Undercut _____

RT report no.: _____ Result _____

Piping porosity _____

UT report no.: _____ Result _____

Convexity _____

FILLET WELD TEST RESULTS

Test date _____

Minimum size multiple pass Maximum size single pass

Witnessed by _____

Macroetch Macroetch

1. _____ 3. _____ 1. _____ 3. _____

2. _____ 2. _____

Other Tests

All-weld-metal tension test

Tensile strength, psi _____

Yield point/strength, psi _____

Elongation in 2 in., % _____

Laboratory test no. _____

Welder's name _____

Clock no. _____ Stamp no. _____

Tests conducted by _____

Laboratory

Test number _____

Per _____

We, the undersigned, certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in conformance with the requirements of Section 4 of AWS D1.1/D1.1M, (_____) Structural Welding Code—Steel.
(year)

Signed _____ Manufacturer or Contractor

By _____

Title _____

Date _____

Form E-1 (Back)



Procedure Qualification Record (PQR) # 231
Test Results

TENSILE TEST

Specimen No.	Width	Thickness	Area	Ultimate Tensile Load, lb	Ultimate Unit Stress, psi	Character of Failure and Location
231-1	.75"	1.00"	.75"	52 500	70 000	Ductile
231-3	.75"	1.00"	.75"	52 275	69 700	Ductile

GUIDED BEND TEST

Specimen No.	Type of Bend	Result	Remarks
231-2	Side	Pass	
231-4	Side	Pass	Small (< 1/16") opening acceptable
231-6	Side	Pass	
231-5	Side	Pass	

VISUAL INSPECTION

Appearance acceptable
Undercut acceptable
Piping porosity none
Convexity none
Test date 12-3-2002
Witnessed by D. Davis

Radiographic-ultrasonic examination
RT report no.: D231 Result passed
UT report no.: _____ Result _____

FILLET WELD TEST RESULTS

Minimum size multiple pass Maximum size single pass

Macroetch	Macroetch		
1. _____	3. _____	1. _____	3. _____
2. _____	2. _____		

All-weld-metal tension test

Tensile strength, psi 83,100
Yield point/strength, psi 72,600
Elongation in 2 in., % 28
Laboratory test no. PW 231

Welder's name W. T. Williams

Clock no. 261 Stamp no. _____

Tests conducted by RED Inc. & ABC Testing

Laboratory

Test number PQR 231

Per D. Miller

We, the undersigned, certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in conformance with the requirements of Section 4 of AWS D1.1/D1.1M, 2002 (year) Structural Welding Code—Steel.

Signed RED Inc.
Manufacturer or Contractor
By R. M. Boncrack
Title Q.C. Mgr.
Date 12-15-2002