

موتورهای القایی و کنترل آنها

مثال: یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب ۵۰ هرتز، ۱۴۴۰r.p.m دارای سیم پیچی روتور با اتصال ستاره دارای مقاومت اهمی $\frac{\Omega}{ph} \times 2$ و مقاومت پراکندگی حالت سکون هر فاز ۱ اهم است. وقتی استاتور با ولتاژ فرکانس نامی تغذیه می شود، نیروی محرکه الکتریکی القایی هر فاز روتور در حال سکون ۱۲۰ ولت است.

الف- جریان روتور، ضریب توان روتور و گشتاور را در حالت راه اندازی و بار کامل محاسبه کرده و نتایج را مقایسه کنید.

ب- اگر مقاومت خارجی هر فاز ۱ اهم در مدار روتور قرار گیرد. جریان روتور، ضریب توان روتور و گشتاور راه اندازی را محاسبه کنید.

حل: سرعت سنکرون:

$$n_s = \frac{120 f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m}$$

جریان روتور در راه‌اندازی:

$$I_{r_{st}} = \frac{E_r}{\sqrt{r_r^2 + x_r^2}} = \frac{120}{\sqrt{0.2^2 + 1^2}} = 117.67 \text{ A}$$

ضریب توان روتور در راه‌اندازی:

$$\cos \theta_{st} = \frac{r_r}{\sqrt{r_r^2 + x_r^2}} = \frac{0.2}{\sqrt{0.2^2 + 1^2}} = 0.196$$

سرعت سنکرون به رادیان بر ثانیه:

$$\omega_s = \frac{2\pi n_s}{60} = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 50\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

گشتاور راه‌اندازی:

$$T_{est} = \frac{3}{\omega_s} I_{r_{st}}^2 \frac{r_r}{s} = \frac{3}{50\pi} (117.67)^2 \cdot 0.2 = 529 \text{ N.m}$$

لغزش بار کامل:

$$s = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$$

جریان روتور در بار کامل:

$$I_{rfl} = \frac{sE_r}{\sqrt{r_r^2 + (sx_r)^2}} = \frac{0.04 \times 120}{\sqrt{0.2^2 + (0.04 \times 1)^2}} = 23.53 \text{ A}$$

ضریب توان روتور در راه‌اندازی:

$$\cos\theta_{fl} = \frac{r_r}{\sqrt{r_r^2 + (sx_r)^2}} = \frac{0.2}{\sqrt{0.2^2 + (0.04 \times 1)^2}} = 0.98$$

گشتاور بار کامل:

$$T_{efl} = \frac{3}{\omega_s} I_{rfl}^2 \frac{r_r}{s} = \frac{3}{50\pi} (23.53)^2 \frac{0.2}{0.04} = 52.87 \text{ N.m}$$

نسبت جریان راه‌اندازی به جریان بار کامل:

$$\frac{I_{rst}}{I_{rfl}} = \frac{117.67}{23.53} \cong 5$$

نسبت گشتاور راه‌اندازی به گشتاور بار کامل:

$$\frac{T_{est}}{T_{efl}} = \frac{52.9}{52.87} \cong 1$$

ب- وقتی مقاومت خارجی در مدار روتور قرار می‌گیرد، مقاومت کل مدار روتور $1/2 + 1 = 3/2$ خواهد شد.

$$I_{rst} = \frac{E_r}{\sqrt{r_r^2 + x_r^2}} = \frac{120}{\sqrt{1/2^2 + 1^2}} = 76.82 \text{ A}$$

ضریب توان روتور در راه‌اندازی:


$$\cos\theta_{st} = \frac{r_r}{\sqrt{r_r^2 + x_r^2}} = \frac{1/2}{\sqrt{1/2^2 + 1^2}} = 0.768$$

$$T_{est} = \frac{3}{\omega_s} I_{rst}^2 \frac{r_r}{1} = \frac{3}{50\pi} (76.82)^2 \cdot 1/2 = 13525 \text{ N.m}$$

این مثال نشان می‌دهد که با قرار دادن مقاومت خارجی در مدار روتور جریان راه‌اندازی کاهش و گشتاور راه‌اندازی افزایش می‌یابد و ضریب توان در راه‌اندازی تصحیح می‌شود. اینها مزایای اصلی موتور القایی روتور سیم‌پیچی شده بر موتور القایی قفس سنجابی است.

معرفی چند مدار معادل تقریبی و ساده برای موتورهای القایی سه فاز

مدار معادل نشان داده شده در شکل ۴.۲ یک مدل نسبتاً کامل و جامع است و برای هر فاز موتور در حالت ماندگار (مانا)^۱ صادق می‌باشد. این مدار در حقیقت یک مدار RL بوده که نسبتاً پیچیده نیز می‌باشد. لذا برای تحلیل موتورها، مدارهای ساده‌تری نیز پیشنهاد شده است.

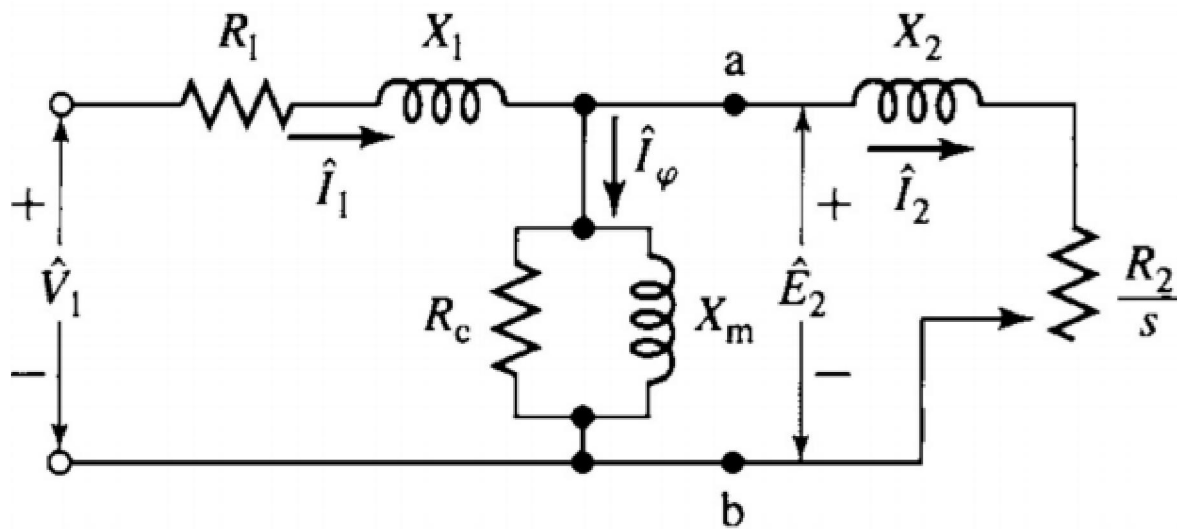


شکل ۴.۲: مدار معادل کامل یک موتور القایی


¹Steady State

مدار معادل تقریبی

در شکل ۴.۲ اگر افت ولتاژ در R_1 و X_1 چشم‌پوشی شود و E_1 و V_1 را تقریباً مساوی بگیریم، در این صورت می‌توان شاخه‌های موازی که به شاخه‌های مغناطیس‌کنندگی موسوم‌اند، را به ابتدای مدار معادل منتقل نمود و به شکل ۵.۲ (الف) دست یافت. می‌بینیم که تحلیل این مدار RL بسیار ساده است. باید دانست اگر V_1 ولتاژ تغذیه و f_s فرکانس منبع تغذیه ثابت باشند، تلفات هسته استاتور که توسط R_c مدل می‌شود، عددی ثابت خواهد بود. در شرایط بی‌باری که موتور بار مکانیکی خاصی را نمی‌چرخاند، سرعت موتور خیلی به سرعت سنکرون نزدیک است، لذا در شرایط بی‌باری لغزش بسیار کم و فرکانس روتور f_r نیز بسیار ناچیز خواهد بود و می‌توان از تلفات هسته رتور چشم‌پوشی نمود. در سرعت‌های کمتر (لغزش بیشتر) فرکانس روتور افزون‌تر می‌شود و تلفات هسته رتور زیاد می‌گردد. اما عمدتاً موتورها در لغزش کم کار می‌کنند و لذا f_r عددیست کوچک. به همین منظور در تحلیل موتورها عمدتاً از تلفات هسته رتور صرف‌نظر می‌گردد. گفتنی است در صورتیکه V_1 و f_s ثابت باشند، مجموع تلفات هسته استاتور، تلفات تهویه و تلفات اصطکاک معمولاً عددی ثابت است و در سرعت‌های گوناگون آن چنان تغییر نمی‌کند. لذا می‌توان کل این تلفات (هسته، تهویه، اصطکاک) را یکی کرد و به آن تلفات ثابت ماشین یا تلفات چرخشی اطلاق نمود (P_{rot}). در این صورت می‌توان R_c را از مدار معادل حذف نمود و به شکل ۵.۲ (ب) رسید [۵].

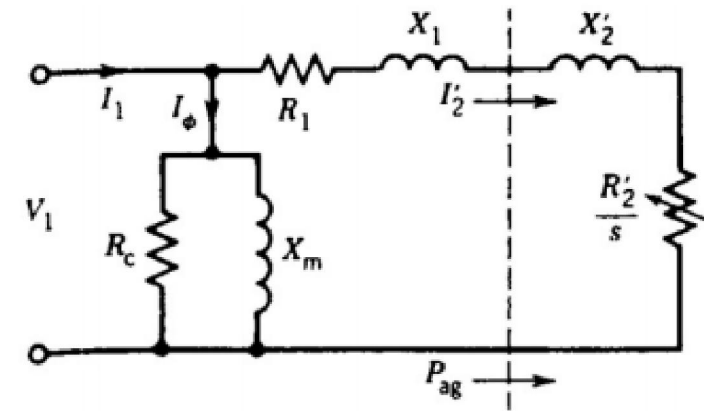


(الف) مدار معادل تقریبی با تغییر شاخه موازی

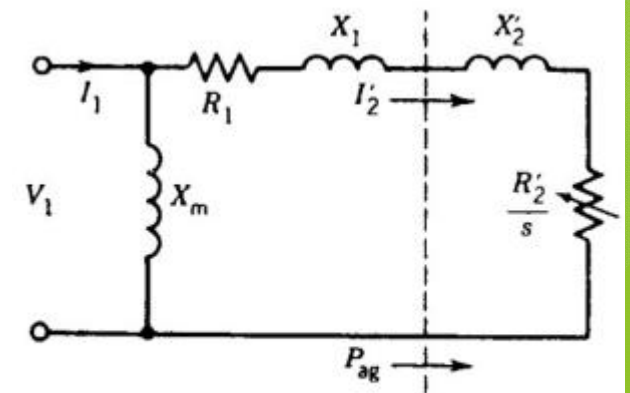

(ب) مدار معادل تقریبی با حذف مقاومت موازی

مدار معادل پیشنهادی IEEE

در موتورهای القایی سه فاز بخاطر وجود شکاف هوایی بین روتور و استاتور، جریان تحریک $I * \phi$ زیاد است و حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد جریان اسمی را شامل می شود. همچنین راکتانس نشتی استاتور X_1 نیز عددی نسبتاً زیاد است. در چنین شرایطی انجمن مهندسين برق و الکترونیک آمریکا (IEEE) پیشنهاد می نماید که بردن X_m به ابتدای مدار معادل کار چندان پسندیده ای نیست و بهتر است از مدار معادل شکل ۶.۲ یاری گرفته شود. در مدار معادل IEEE نیز از R_c خبری نیست و تلفات هسته استاتور با تلفات تهویه و اصطکاک به صورت یک کاسه در نظر گرفته می شود.

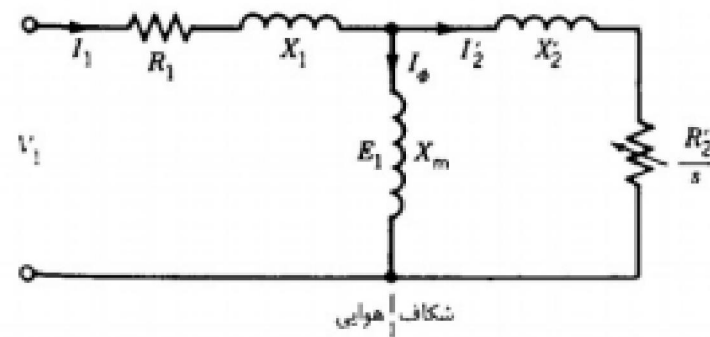

مدار معادل تونن


برای سهولت محاسبات در مدار معادل IEEE بهتر است از روش تونن استفاده گردد. به عبارت دیگر به جای استفاده

از V_1, R_1, X_1 و X_m می‌توان از V_{th}, R_{th} و X_{th} استفاده نمود. با توجه به شکل ۷.۲ باید دانست:

$$V_{th} = \frac{X_m}{[R_1^2 + (X_1 + X_m)^2]} V_1 \quad (25.2)$$

اگر $R_1^2 \ll (X_1 + X_m)^2$ باشد که معمولاً نیز همینطور است، داریم:

$$V_{th} \cong \frac{X_m}{X_1 + X_m} V_1 = k_{th} V_1 \quad (26.2)$$

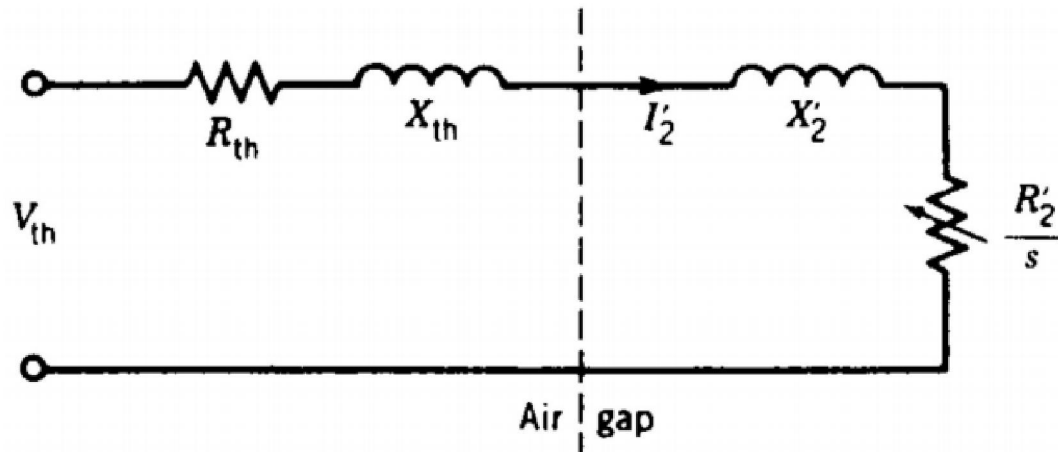

امپدانس تونن به قرار زیر است:


$$Z_{th} = \frac{jX_m(R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_m)} = R_{th}j + X_{th} \quad (27.2)$$

اگر $R_1^2 \ll (X_1 + X_m)^2$ باشد، داریم:

$$R_{th} \cong \left(\frac{X_m}{X_1 + X_m} \right)^2 R_1 = k_{th}^2 R_1 \quad (28.2)$$

اما معمولا $X_1 \ll X_m$ است، پس:

$$X_{th} \cong X_1 \quad (29.2)$$

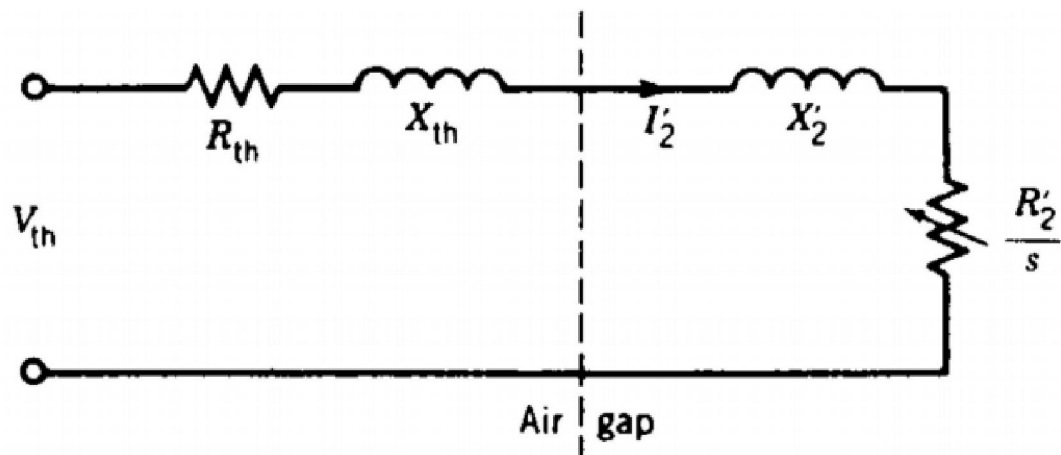

بررسی سه حالت ماشین القایی


ماشین‌های القایی در سه حالت کلی زیر می‌توانند مورد بهره‌برداری قرار گیرند:

۱. حالت موتوری^۱

۲. حالت ژنراتوری^۲

۳. حالت ترمزی^۳

برای بررسی مفاهیم این سه حالت به شکل ۸.۲ توجه می‌کنیم که در آن یک ماشین القایی بهم محور با یک ماشین DC است.

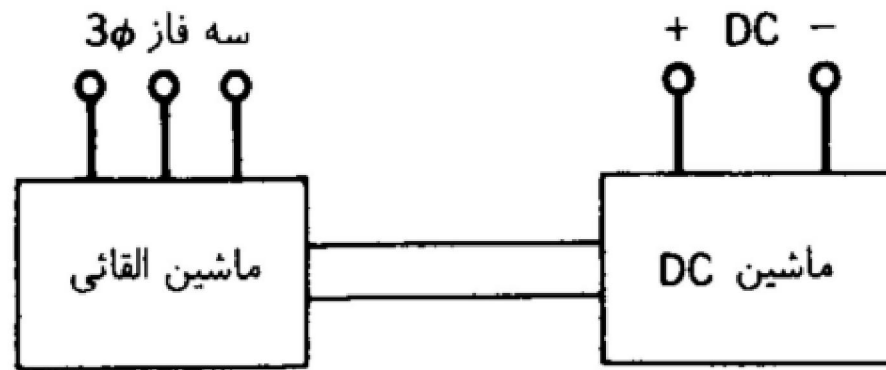

- ¹ Motoring mode
- ² Generating mode
- ³ Plugging mode

پایانه‌های استاتور ماشین القایی را به شبکه سه‌فاز AC وصل می‌کنیم. در این حال میدان گردان استاتور شکل گرفته، عمل القا در روتور صورت می‌پذیرد و گشتاور حاصل می‌شود. رتور در جهت میدان گردان استاتور بچرخش در می‌آید و سرعت آن در نهایت به n_r است و همواره داریم:

$$n_r < n_s \quad (۳۰.۲)$$

واضح است که n_s سرعت سنکرون میدان گردان استاتور است **۹.۲ (الف)**. در حالتی که ماشین القایی به صورت موتور کار می‌کند به صورت یک محرک اولیه^۴ برای ماشین DC عمل می‌کند و ماشین DC در حالت ژنراتوری قرار می‌گیرد [۵].

$$\leq n_r \leq n_s$$


$$0 \leq s \leq 1$$

(الف) حالت موتوری

⁴Acceleration



حالت ژنراتوری

در این حالت پایانه ماشین القایی را به شبکه سه فاز وصل کرده و ماشین DC را در حالت موتوری به کار می‌اندازیم. سرعت چرخش موتور DC را طوری تنظیم می‌کنیم که سرعت دوران محور (n_r) از n_s یا سرعت میدان گردان استاتور ماشین القایی بیشتر گردد، اما جهت چرخش محور همان جهت دوران میدان گردان ماشین القایی باشد. در این حالت ماشین القایی در حالت ژنراتوری کار می‌کند و به آن ژنراتور القایی یا ژنراتور آسنکرون نیز گفته می‌شود. شکل ۹.۲(ب) شرایط کار ژنراتور القایی را نشان می‌دهد [۵].

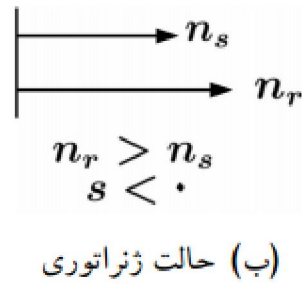

حالت ترمزی

گیریم محور دو ماشین در شکل ۸.۲ از هم جدا شود و ماشین القایی به شبکه سه فاز وصل شود و در حالت موتور کار کند. اگر توالی فاز ولتاژهای اعمالی به استاتور به ناگهان عوض شود و از توالی فاز abc به توالی فاز acb تغییر ماهیت دهد، در این صورت جهت چرخش میدان گردان استاتور نسبت به جهت چرخش روتور که به دوران خود به خاطر اینرسی (لختی) ادامه می‌دهد، عوض خواهد شد و حالت ترمزی پیش می‌آید. در اینحال نهایتاً سرعت رتور صفر شده و در جهت مخالف شروع به دوران می‌کند و در اینجاست که باید هر چه سریعتر در لحظه سرعت صفر منبع تغذیه از موتور جدا شود. شکل ۹.۲ (ج) جهت سرعت‌ها در حالت ترمزی را نشان می‌دهد. شکل ۱۰.۲ تغییرات گشتاور برحسب لغزش یا سرعت را در سه حالت موتوری، ژنراتوری و ترمزی نشان می‌دهد [۵].

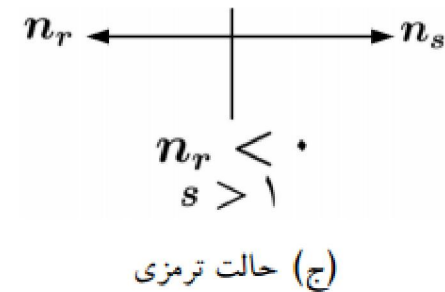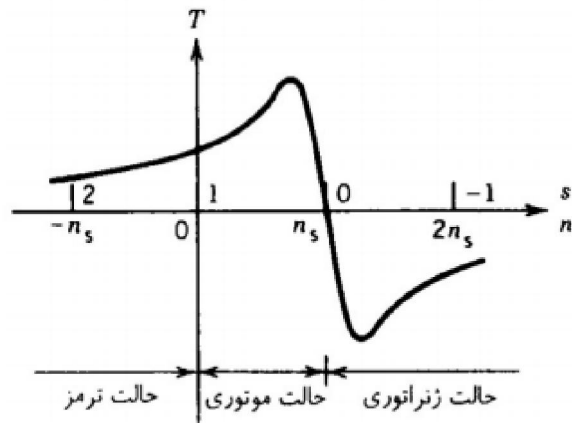

شکل ۱۰.۲: نمودار گشتاور-سرعت و گشتاور-لغزش ماشین القایی سه فاز [۵]

مشخصه‌های موتورهای القایی سه‌فاز

می‌توان با توجه به مدار معادل به بازده، ضریب توان، گشتاور راه‌انداز، گشتاور ماکزیمم و بسیاری از مشخصه‌های

دیگر دست یابیم. گشتاور مکانیکی حاصله توسط هر فاز موتور این چنین بدست می‌آید:

$$P_{mech} = T_{mech} \omega_{mech} = I_2^2 \frac{R_2}{s} (1 - s) \quad (31.2)$$

که: $\omega_{mech} = \frac{2\pi n_r}{60}$ سرعت موتور (محور) برحسب دور بر دقیقه است.

از مدار معادل تونن داریم:


$$T_{mech} = \frac{1}{\omega_s} \frac{V_{th}^2}{\left(R_{th} + \frac{R_2}{s}\right)^2 + (X_{th} + X_2)^2} \frac{R_2}{s} \quad (32.2)$$

اگر از مدار شکل ۵.۲(ب) برای محاسبه I_2 استفاده شود، در این صورت باید در معادله بالا تغییرات زیر را انجام داد تا گشتاور مکانیکی حاصل شود:

۱. به جای V_{th} از V_1 استفاده شود.

۲. به جای R_{th} از R_1 استفاده شود.

۳. به جای X_{th} از X_1 استفاده شود.

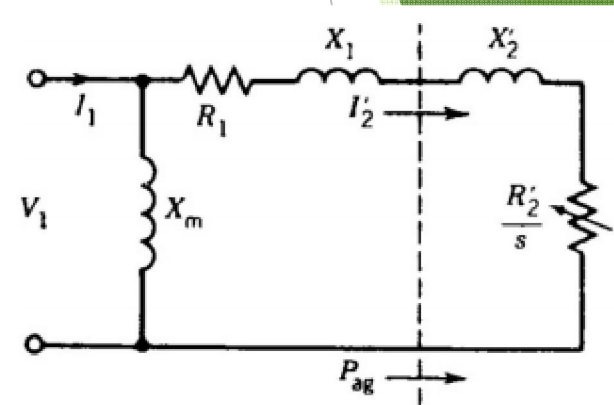

(ب) مدار معادل تقریبی با حذف مقاومت موازی

در شرایط لغزش کم داریم:

$$R_{th} + \frac{R_r}{s} \gg X_{th} + X_r \quad \text{و} \quad \frac{R_r}{s} \gg R_{th} \quad (33.2)$$

$$T_{mech} \cong \frac{1}{\omega_s} \frac{V_{th}^2}{R_r} s \quad (34.2)$$


رابطه اخیر نشان می‌دهد که در لغزش کم تغییرات گشتاور نسبت به لغزش خطی است و در شکل ۱۱.۲ این تغییرات خطی حول سرعت سنکرون مشهود است. اگر لغزش زیاد باشد، داریم:

$$R_{th} + \frac{R_r}{s} \ll X_{th} + X_r \quad (35.2)$$

و:

$$T_{mech} \cong \frac{1}{\omega_s} \frac{V_{th}^2}{(X_{th} + X_r)^2} \frac{R_r}{s} \quad (36.2)$$

می‌بینیم در این ناحیه گشتاور با معکوس لغزش متناسب است و این امر در شکل ۱۱.۲ در حول $s = 1$ مشهود است. از رابطه (۳۲.۲) در می‌یابیم که گشتاور با مجذور V_{th} و در نتیجه V_1 متناسب است. شکل ۱۱.۲ منحنی گشتاور سرعت یا گشتاور لغزش را در تحت ولتاژهای گوناگون نشان می‌دهد.

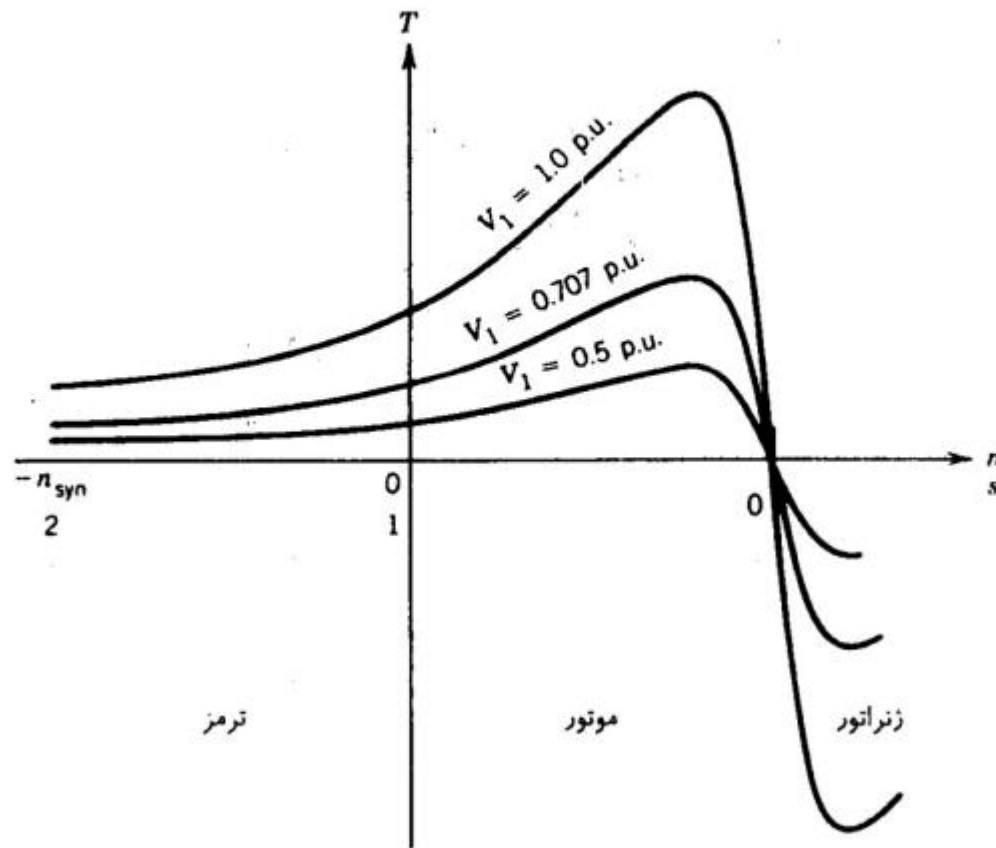

شکل ۱۱.۲: نمودار گشتاور سرعت یا گشتاور لغزش به ازای ولتاژهای استاتور مختلف [۵]

برای پی بردن به گشتاور ماکزیمم این چنین عمل می‌کنیم: $\frac{dT}{s} = 0$

با توجه به رابطه (۳۲.۲) و اعمال شرط فوق داریم:

$$\frac{R_r}{sT_{max}} = [R_{th} + (X_{th} + X_r)^2]^{-\frac{1}{2}} \quad (37.2)$$

به سهولت داریم:

$$sT_{max} = \frac{R_r}{[R_{th} + (X_{th} + X_r)^2]^{-\frac{1}{2}}} \quad (38.2)$$

از معادلات (۳۲.۲) و (۳۸.۲) داریم:


$$T_{max} = \frac{1}{2\omega_s} \frac{V_{th}^2}{R_{th} + [R_{th} + (X_{th} + X_r)^2]^{-\frac{1}{2}}} \quad (39.2)$$

در روابط اخیر T_{max} قله مشخصه گشتاور سرعت یا گشتاور لغزش تحت ولتاژی مفروض بوده و ST_{max} لغزشی است که تحت آن T_{max} رخ می‌دهد. دقت کنید که T_{max} در رابطه (۳۹.۲) مربوط به هر فاز موتور و برای پیدا کردن کل گشتاور ماکزیمم، باید رابطه (۳۹.۲) را سه برابر کرد. با توجه به معادلات فوق در می‌یابیم که:

۱. ST_{max} تابعی از مقاومت روتور است.

۲. T_{max} تابعی از مقاومت روتور نمی‌باشد.

لذا اگر مقاومت روتور را تغییر دهیم، مشخصه‌هایی همچون شکل ۱۲.۲ حاصل می‌شود. این امر در موتورهای با روتور سیم‌بندی شده میسر است، زیرا از طریق حلقه‌های لغزان می‌توان به هر فاز روتور رئوستای متغیر اضافه نمود و مقاومت روتور را تغییر داد. معمولاً رسم بر آن است که مقاومت رئوستا را طوری تنظیم می‌کنند که گشتاور ماکزیمم در لحظه راه‌اندازی رخ دهد، تا موتور با گشتاور قابل‌ملاحظه‌ای شتاب بگیرد. پس از فزونی سرعت، رئوستا را به تدریج از مدار خارج می‌کنند.

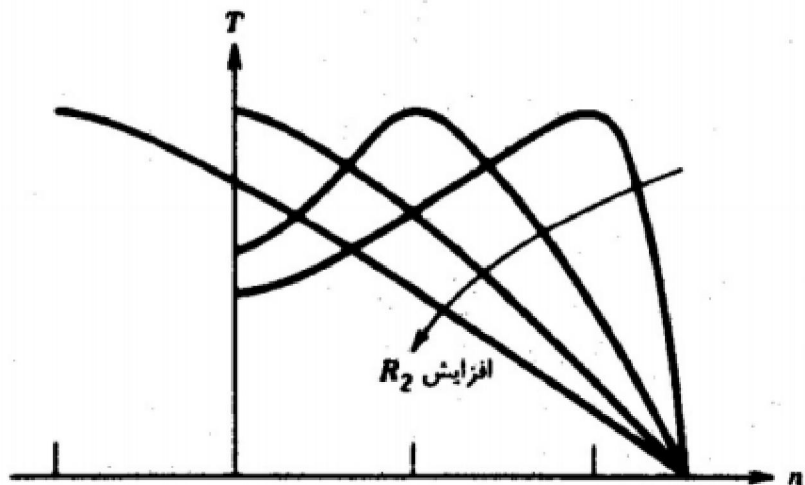

R_{th} متناسب با مقاومت استاتور r_1 و X_{th} متناسب با x_1 و x_2 است. با توجه به این واقعیت‌ها بررسی معادله (۳۹.۲) نشان می‌دهد که [۴]:

۱. T_{max} با افزایش مقاومت استاتور r_1 کاهش می‌یابد.

۲. T_{max} با افزایش مقاومت القایی پراکندگی استاتور x_1 و مقاومت القایی پراکندگی روتور x_2 کاهش می‌یابد.

برای بدست آوردن گشتاور حداکثر بالاتر فاصله هوایی تا حد امکان کوچک نگه‌داشته می‌شود. فاصله هوایی کوچک‌تر شار بیشتری را اجازه می‌دهد که به طور متقابل بین سیم‌پیچ‌های استاتور و روتور وجود داشته باشد. در نتیجه شار پراکندگی و راکتانس پراکندگی کاهش یافته و مقدار گشتاور حداکثر بیشتر خواهد شد [۴].

اگر مقاومت استاتور کوچک باشد، لذا R_{th} نیز ناچیز شده و از روابط (۳۸.۲) و (۳۹.۲) داریم:

$$s_{T_{max}} \cong \frac{R_2}{X_{th} + X_2} \quad (40.2)$$

$$T_{max} \cong \frac{1}{2\omega_s} \frac{V_{th}^2}{X_{th} + X_2} \quad (41.2)$$

از روابط (۳۲.۲) و (۳۹.۲) داریم:

$$\frac{T_{max}}{T} = \frac{(R_{th} + \frac{R_r}{s})^2 + (X_{th} + X_r)^2}{(R_{th} + \frac{R_r}{s_{T_{max}}})^2 + (X_{th} + X_r)^2} \frac{s}{s_{T_{max}}} \quad (۴۲.۲)$$

اگر R_1 و در نتیجه آن R_{th} ناچیز باشند، داریم:

$$\frac{T_{max}}{T} = \frac{(\frac{R_r}{s})^2 + (X_{th} + X_r)^2}{(\frac{R_r}{s_{T_{max}}})^2 + (X_{th} + X_r)^2} \frac{s}{s_{T_{max}}} \quad (۴۳.۲)$$

از معادلات (۴۰.۲) و (۴۳.۲) داریم:

$$\frac{T_{max}}{T} = \frac{(\frac{R_r}{s})^2 + (\frac{R_r}{s_{T_{max}}})^2}{2(\frac{R_r}{s_{T_{max}}})^2} \frac{s}{s_{T_{max}}} = \frac{s_{T_{max}}^2 + s^2}{2s_{T_{max}}s} \quad (۴۴.۲)$$

در حقیقت رابطه (۴۴.۲) گشتاور موتور را در شرایطی خاص با گشتاور ماکزیمم مقایسه می‌کند [۵].

برای پیدا کردن بازده در موتورهای القایی سه فاز، باید به تلفات ماشین پی برد و بهتر است به نمودار پخش توان در

موتور توجه کرد (۱۳.۲). در یک موتور القایی سه فاز توان ورودی به ماشین به قرار زیر است:


$$P_{in} = 3V_1 I_1 \cos\theta_1 \quad (45.2)$$

تلفات اهمی یا مسی استاتور به شرح زیر است:

$$P_1 = 3I_1^2 R_1 \quad (46.2)$$

استاتور حاوی تلفات هسته نیز می باشد که مجموع تلفات هیستریزیس و جریان گردابی است. لذا پس از آن که توان ورودی تلفات استاتور اعم از تلفات هسته و تلفات مسی را تامین نمود، مابقی از فاصله هوایی می گذرد (۱۳.۲). به توان عبوری از فاصله هوایی P_g اطلاق می شود. بخشی از این توان به صورت گرما و تلفات مسی در روتور هدر می رود، یعنی:

$$P_2 = 3I_2^2 R_2 \quad (47.2)$$

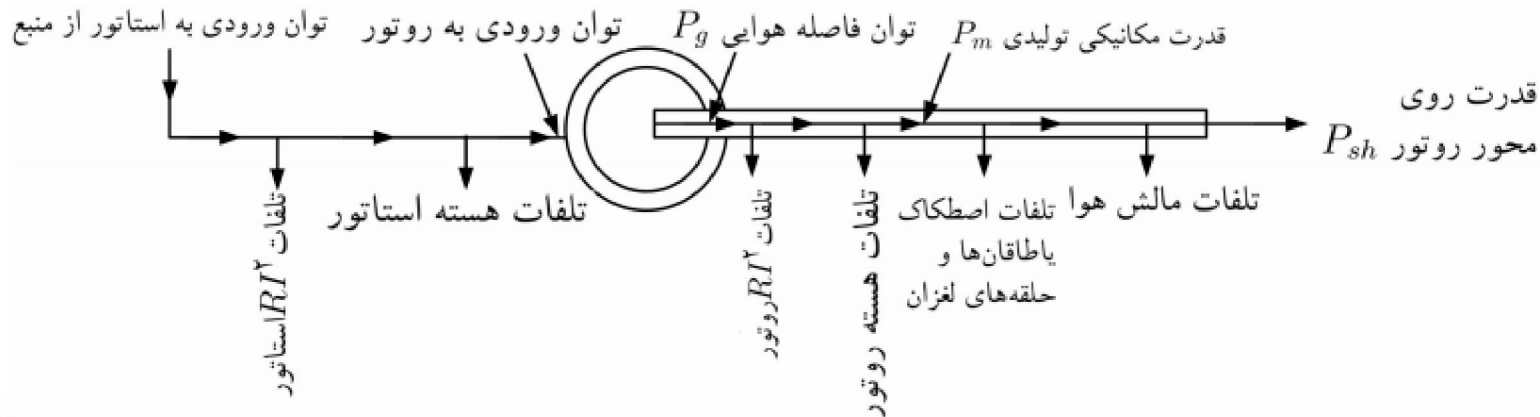

شکل ۱۳.۲: نمودار پخش توان در موتور القایی

پس از آن که P_g تلفات روتور را تامین نمود، الباقی به توان مکانیکی (P_{mech}) تبدیل می‌شود، بخشی از توان مکانیکی صرف تلفات اصطکاک و تهویه شده و مابقی به صورت توان مکانیکی خروجی (P_{out}) بر روی محور ظاهر می‌شود. P_{out} توان مکانیکی مفید نیز نام دارد. به سهولت می‌توان بازده (بهره یا کارایی) را این چنین تعریف کرد:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (48.2)$$

اگر از کل تلفات به جز تلفات مسی روتور صرف نظر کنیم ریال داریم:

$$P_g = P_{in}$$


$$P_r = sP_g \quad (49.2)$$

$$P_{out} = P_{mech} = P_g(1 - s)$$

لذا بازده ایده‌آل این چنین تعریف می‌شود:

$$\eta_{\text{ایده‌آل}} = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 1 - s \quad (50.2)$$

به بازده ایده‌آل گاهی بازده داخلی نیز گفته می‌شود، زیرا در این بازده نسبت توان خروجی و توان عبوری از فاصله هوایی مطرح است. شکل ۱۴.۲ تغییرات بازده برحسب سرعت را برای موتورهای القایی نشان می‌دهد و در این شکل بازده ایده‌آل با بازده داخلی نیز رسم شده است. واضح است که در صورت نیاز به بازده زیاد، موتور باید در حوالی سرعت سنکرون کار کند و لذا موتورهای عمدتاً طوری طراحی می‌شوند که در حالت کار عادی دارای لغزش کوچک باشند. همچنین ملاحظه می‌شود در صورت در نظر گرفتن کل تلفات، بازده واقعی از بازده ایده‌آل کمتر است. معمولاً بازده موتورهای القایی سه‌فاز در شرایط اسمی حدود ۹۵ درصد است.

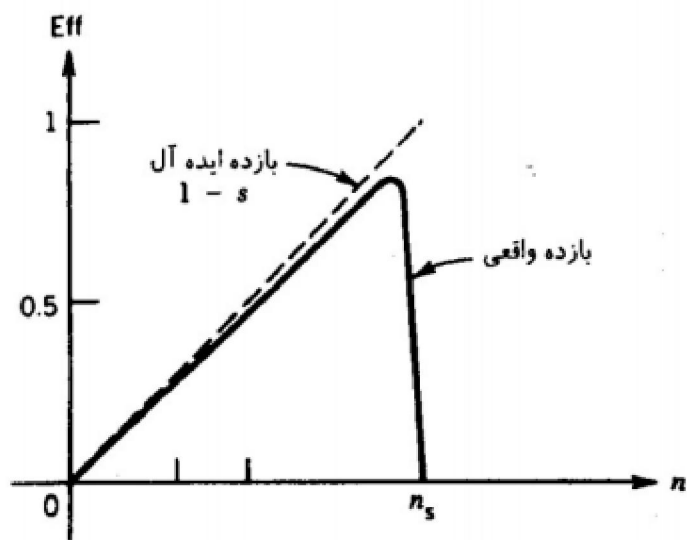

شکل ۱۴.۲: تغییرات بازده برحسب سرعت

مثال: یک موتور القایی سه فاز $50Hz$ ، $400V$ چهار قطب با اتصال ستاره دارای ثابت‌های فاز زیر برحسب اهم ارجاع شده به استاتور می‌باشد:

$$r_1 = 0.15, x_1 = 0.45, r_2 = 0.12, x_2 = 0.45, X_\phi = 28.9,$$

$$400W = \text{تلفات ثابت (تلفات هسته، اصطکاک و مالش هوا)}$$

جریان استاتور، سرعت روتور، گشتاور خروجی و بازده را وقتی موتور در ولتاژ و فرکانس نامی در لغزش ۴ درصد کار می‌کند، محاسبه کنید.

حل: از مدار معادل القایی طبق شکل ۵.۲ مقاومت ظاهری دیده شده از سمت ولتاژ منبع برابر است با:

$$\bar{Z}_{AB} = r_1 + jx_1 + \frac{\left(\frac{r_2}{s} + jx_2\right)(jX_\phi)}{\frac{r_2}{s} + j(x_2 + X_\phi)} = r_1 + jx_1 + R_f + jX_f$$


$$= 0.15 + j0.45 + \frac{\left(\frac{0.12}{0.4} + j0.45\right)(j28.5)}{\frac{0.12}{0.4} + j(0.45 + 28.5)} = 0.15 + j0.45 + 2.87 + j0.738$$

$$= 3.02 + j1.188 = 3.25 \angle 21.47^\circ$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_{AB}} = \frac{200 \angle 0^\circ}{\sqrt{3}(3.25) 21.47^\circ} = 71.06 \angle -21.47^\circ$$

$$\text{پس فاز} = \cos 21.47^\circ = 0.93$$

$$\text{توان ورودی استاتور} = \sqrt{3} V_1 I_1 \cos \phi = \sqrt{3} (400) (71.06) (0.93) = 45.784 \text{ kW}$$

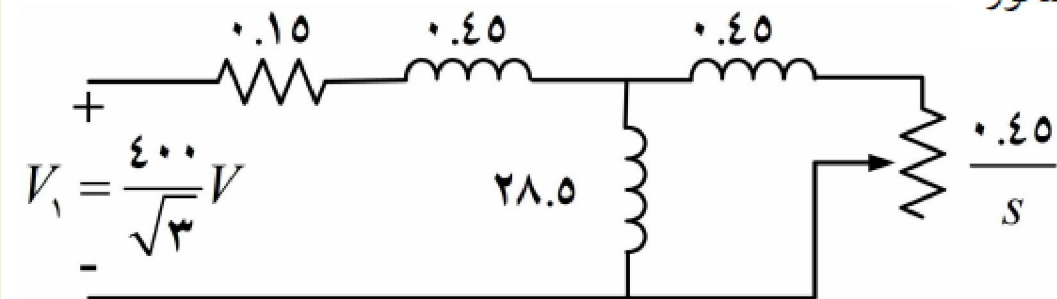

شکل ۵.۲: مدار معادل موتور القایی مثال

$$P_g = 3I_1^2 R_f = 3(71.06)^2 (2/87) = 43/476 kW$$

$$\text{سرعت سنکرون} = n_s = \frac{2f_s}{P} = \frac{2 \times 50}{4} = 25 \text{ r.p.s}$$

$$\text{سرعت روتور} = n_r = (1 - s)n_s = 0.96 \times 25 = 24 \text{ r.p.s} \quad \text{یا} \quad 1440 \text{ r.p.m}$$

$$\omega_s = 2\pi n_s = 50\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\text{قدرت مکانیکی تولیدی} = P_m = (1 - s)P_g = 0.96 \times 43/476 = 41/737 kW$$

$$\text{قدرت خروجی} = P_{sh} = P_m - \text{تلفات ثابت} = 41/737 - 0.4 = 41/337 kW$$

$$\text{گشتاور خروجی} = \frac{P_{sh}}{\omega_r} = \frac{41337}{(1 - s)\omega_s} = \frac{41337}{0.96 \times 50\pi} = 275/12 N.m.$$

تلفات مختلف موتور القایی به شرح زیر است:

$$\text{تلفات اهمی استاتور} = 3I_1^2 r_1 = 3(71.06)^2 (0.15) = 2272/3 W$$

$$\text{تلفات اهمی روتور} = sP_g = 0.04(43476) = 1739 W$$

$$\text{تلفات ثابت} = 400 W \Rightarrow \text{کل تلفات} = 4411/3 W$$

$$\text{قدرت ورودی} = P_{sh} + \text{تلفات کل} = 41/337 + 4/411 = 45/748 \text{ kW}$$

$$\text{بازده} = 1 - \frac{\text{تلفات}}{\text{ورودی}} = 1 - \frac{4/411}{45/748} = 0.9036 \text{ یا } 90.36\%$$

مثال: یک موتور ۴۶۰ ولتی، ۶۰ هرتزی، چهارقطبی مفروض است و روتور آن از نوع قفس سنجابی می‌باشد.

سرعت اسمی موتور ۱۷۱۰ دور بر دقیقه است. جریان راه‌اندازی این موتور چهار برابر جریان اسمی می‌باشد [۵].

۱. گشتاور راه‌اندازی چند درصد گشتاور اسمی است.

۲. در چه سرعت و لغزشی گشتاور ماکزیمم رخ می‌دهد.

۳. گشتاور ماکزیمم چند درصد گشتاور اسمی است.

۱. سرعت سنکرون به قرار زیر است:

$$n_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ r.p.m}$$

$$s_{FL} = \frac{1800 - 1710}{1800} = 0.05$$

$$T = \frac{R_r I_r^2}{s \omega_s} \propto \frac{R_r I_r^2}{s} \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_{FL}} = \left(\frac{I_{rst}}{I_{FL}} \right)^2 s_{FL}$$

$$T_{st} = 6^2 \times 0.05 \times T_{FL} = 1.8 T_{FL} = 180\% T_{FL}$$

۲.

$$\frac{T_{st}}{T_{max}} = \frac{s_{T_{max}}}{1 + s_{T_{max}}}, \quad \frac{T_{FL}}{T_{max}} = \frac{s_{T_{max}} s_{FL}}{s_{T_{max}} + s_{FL}}$$
$$\Rightarrow \frac{T_{st}}{T_{FL}} = \frac{s_{T_{max}} + s_{FL}}{s_{T_{max}} \times s_{FL} + s_{FL}} \Rightarrow 1.8 = \frac{s_{T_{max}} + 0.025}{0.05 + 0.05 \times s_{T_{max}}}$$

$$s_{T_{max}} + 0.025 = 0.09 + 0.09 s_{T_{max}} \Rightarrow s_{T_{max}} = \sqrt{\left(\frac{0.0875}{0.91} \right)} = 0.31$$

$$(سرعت تحت گشتاور ماکزیمم) = (1 - 0.31) \times 1800 = 1242 \text{ r.p.m}$$

۳.

$$T_{max} = \frac{1 + s_{T_{max}}}{s_{T_{max}}} T_{st} = \frac{1 + 0.31^2}{2 \times 0.31} \times 1.8 T_{FL} = 3.18 T_{FL} = 318\% T_{FL}$$

مثال: در مثال قبل گشتاور داخلی حداکثر را در شرایط زیر بدست آورید [۴]:

۱. ۲۳۰V/ph و ۵۰Hz

۲. ۱۱۵V/ph و ۵۰Hz

۳. ۱۱۵V/ph و ۲۵Hz

۴. ۲۳V/ph و ۵Hz

پارامترهای مدار معادل تونن در ۵۰Hz از مثال قبل برابرند با:

$$Z_{th} = \frac{(r_1 + jx_1)(jX_\phi)}{r_1 + jx_1 + jX_\phi} = \frac{(0.15 + j0.45)(j28/5)}{0.15 + j28/95} = \frac{(0.15 + j0.45)(j28/5)}{j28/95}$$

$$R_{th} = \frac{0.15 \times j28/5}{j28/95} = 0.1476, \quad X_{th} = \frac{0.45 \times j28/5}{j28/95} = 0.443$$

$$r_2 = 0.12, \quad x_2 = 0.45, \quad V_{th} = \frac{28/5}{28/95} V_1 = 0.9845 V_1, \quad \omega_s = \frac{4\pi f}{P} = \pi f$$

برای $f = 50 \text{ Hz}$ داریم:

$$T_{max} = \frac{3}{2\omega_s} \frac{V_{th}^2}{R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + x_2)^2}} = \frac{3}{2 \times 50\pi} \frac{V_{th}^2}{0.1476 + \sqrt{0.1476^2 + 0.1893^2}}$$
$$= 9.71 \times 10^{-3} V_{th}^2$$

۱. وقتی ولتاژ منبع 50 Hz و 230 V/ph باشد.

$$V_{th} = 0.9845 \times 230 = 226.4 \text{ V}, \quad T_{max} = 9.71 \times 10^{-3} \times 226.4^2 = 465.12 \text{ N.m}$$

۲. وقتی ولتاژ منبع 50 Hz و 115 V/ph باشد.

$$V_{th} = 0.9845 \times 115 = 113.22 \text{ V}, \quad T_{max} = 9.71 \times 10^{-3} \times 113.22^2 = 116.28 \text{ N.m}$$

چنانچه انتظار می‌رفت گشتاور حداکثر $\frac{1}{4}$ گشتاور حداکثر بدست آمده در بند ۱ است.

۳. وقتی ولتاژ منبع ۲۵Hz و ۱۱۵V/ph باشد.

$$V_{th} = 0.9845 \times 115 = 113/22 V, \quad R_{th} = 0.1476,$$

$$X_{th} = \frac{(\frac{1}{f} \times 0.45)(\frac{1}{f} \times 21/5)}{\frac{1}{f} \times 21/95} = 0.2215, \quad x_2 = \frac{1}{f} \times 0.45 = 0.225$$

$$T_{max} = \frac{3}{2 \times 5.0 \pi} \frac{113/22}{0.1476 + \sqrt{0.1476^2 + 0.4465^2}} = 396/24 N.m$$

۴. وقتی ولتاژ منبع ۵Hz و ۲۳V/ph باشد.

$$V_{th} = 0.9845 \times 23 = 22/644 V, \quad R_{th} = 0.1476,$$

$$X_{th} = \frac{1}{f} \times 0.443 = 0.443, \quad x_2 = \frac{1}{f} \times 0.45 = 0.45$$

$$T_{max} = \frac{3}{2 \times 5.0 \pi} \frac{22/644}{0.1476 + \sqrt{0.1476^2 + 0.8932^2}} = 152/96 N.m$$

این مثال نشان می‌دهد که اگر $\frac{V}{f}$ ثابت نگه‌داشته شود، گشتاور حداکثر در فرکانس پایین‌تر کاهش می‌یابد.

مثال: روتور یک موتور القایی سه فاز دارای مقاومت اهمی $\frac{\Omega}{ph} 0.4$ و مقاومت القایی حالت سکون $\frac{\Omega}{ph} 2$ است.

چه مقاومت خارجی در مدار روتور باید قرار داد تا در راه اندازی نصف گشتاور حداکثر بدست آید. از مقاومت ظاهری

استاتور صرف نظر کنید. این مقاومت خارجی جریان و ضریب توان حالت راه اندازی را چند درصد تغییر می دهد؟

$$\frac{T_{est}}{T_{max}} = \frac{1}{2} = \frac{2}{s_{mT} + \frac{1}{s_{mT}}} \Rightarrow s_{mT}^2 - 4s_{mT} + 1 = 0 \Rightarrow s_{mT} = 3/73 \text{ یا } 0.27$$

مقدار بزرگتر 3/73 قابل قبول نیست لذا $s_{mT} = 0.27$ است. برای مقاومت ظاهری ناچیز استاتور داریم:

$$\frac{r'_p}{s_{mT}} = x_p \Rightarrow r'_p = 0.2 \times 0.27 = 0.054$$

مقاومت خارجی که باید در مدار روتور قرار گیرد برابر است با:

$$= r'_p - r_p = 0.054 - 0.4 = 0.14$$

جریان و ضریب توان بدون مقاومت خارجی:

$$I_{st} = \frac{V}{\sqrt{0.4^2 + 2^2}} = 4/9.37, \quad \cos\theta = \frac{0.4}{\sqrt{0.4^2 + 2^2}} = 0.196$$

جریان و ضریب توان با مقاومت خارجی:

$$I_{st} = \frac{V}{\sqrt{0.054^2 + 2^2}} = 4/8.277, \quad \cos\theta = \frac{0.054}{\sqrt{0.054^2 + 2^2}} = 0.261$$

$$\text{درصد کاهش در جریان راه اندازی} = \frac{4/9.3 - 4/8.277}{4/9.3} \times 100 = 1.55\%$$

$$\text{درصد اصلاح ضریب توان} = \frac{0.261 - 0.196}{0.196} \times 100 = 33.16\%$$

کنترل سرعت

اگر موتور القایی سه فاز به شبکه‌ای با ولتاژ و فرکانس ثابت وصل شود، در این صورت پس از راه‌اندازی در سرعتی حوالی سرعت سنکرون خواهد چرخید. گفتنی است با افزایش گشتاور بار سرعت به میزان کم کاهش می‌باید. لذا این موتورها تقریباً از نوع موتورهای سرعت ثابت فرض می‌شوند. اما در برخی از صنایع لازم است مه سرعت موتور در یک محدوده و طیف نسبتاً وسیعی تغییر کند. موتورهای DC به طور سنتی برای مواردیکه کنترل سرعت مورد نیاز است مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. اما موتورهای DC گران بوده و به تعمیرات و نگهداری در زمینه کموتاتور و جاروبک دارد. ولی برعکس موتورهای القایی بویژه از نوع قفس سنجابی آن ارزان و محکم بوده و کموتاتور نیاز ندارد و لذا برای سرعت‌های زیاد بسیار مناسب‌اند. امروزه با پیشرفت علم الکترونیک قدرت و پیدایش کنترل‌کننده‌های حالت جامد، کنترل سرعت یا کنترل دور موتورهای القایی رو به تکامل است. اما این کنترل‌کننده‌ها نسبتاً گران بوده و زمان می‌طلبد تا به صورت ارزان در دسترس عموم قرار بگیرند [۵].


می‌دانیم سرعت موتور خیلی به سرعت سنکرون نزدیک است و داریم:

$$n_s = \frac{120f}{P}$$

لذا اگر n_s را تغییر دهیم، سرعت چرخش محور نیز تغییر می‌نماید. برای تغییر n_s می‌توان از تغییر تعداد قطب‌ها استفاده نمود. این امر توسط تغییر اتصالات کلاف‌های استاتور امکان‌پذیر است. معمولاً تغییر تعداد قطب‌ها تر نسبت ۱ به ۲ تبعیت می‌کند و لذا در این روش دو سرعت سنکرون متفاوت حاصل می‌گردد. گفتنی است در برخی از موتورها استاتور دارای دو سیم‌پیچ سه‌فاز جداگانه و مستقل است و هرکدام دو سرعت سنکرون مهیا می‌سازند. پس با چهار سرعت سنکرون مواجه خواهیم بود. در روتورهای سیم‌بندی شده در هنگام تغییر تعداد قطب‌های استاتور، باید آرایش سیم‌پیچ روتور را تغییر داد و همواره باید تعداد قطب‌های روتور و استاتور یکسان باشد. اما موتور قفس سنجابی کار ماشین کماکان فقط با تغییر قطب‌های استاتور ادامه خواهد یافت و به تغییر بافت روتور نیاز نداریم. با تغییر تعداد قطب‌های استاتور، سرعت به صورت پله‌ای تغییر می‌کند و اینگونه موتوره‌های سه‌فاز عمدتاً گران هستند [۵].

کنترل ولتاژ


از مباحث قبلی دریافتیم که گشتاور موتور القایی سه‌فاز با مجذور ولتاژ متناسب است. شکل ۱۶.۲ مشخصه‌های گشتاور سرعت موتور القایی سه‌فاز را تحت ولتاژهای گوناگون نشان می‌دهد. بار این موتور یک پنکه است. با توجه به شکل با تغییر ولتاژ اعمال به استاتور می‌توان پنکه را در سرعت‌های n_1 تا n_2 چرخاند. محل تلاقی مشخصه‌های گشتاور سرعت و گشتاور بار، نقطه کار^۱ را مشخص می‌سازد [۵].

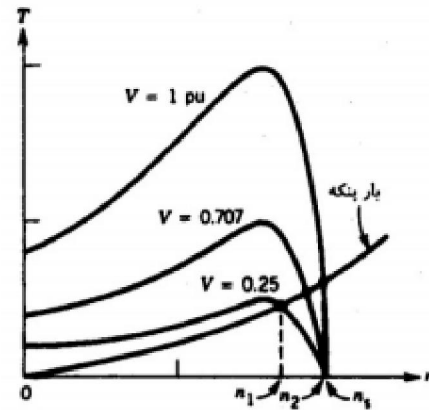


شکل ۱۶.۲: مشخصه گشتاور سرعت تحت ولتاژهای گوناگون

¹Operating point

تغییر ولتاژ پایانه استاتور می‌تواند توسط اتوترانسفورماتور با خروجی متغیر انجام گیرد (شکل ۱۷.۲). یکی دیگر از روش‌های تغییر ولتاژ استفاده از کنترل‌کننده‌های حالت جامد یا الکترونیکی است (شکل ۱۸.۲). اتوترانسفورماتور به ماشین ولتاژ سینوسی اعمال می‌کند، اما کنترل‌کننده‌های حالت جامد ولتاژ غیرسینوسی برای موتور فراهم می‌نمایند. در ماشین‌های کوچک می‌توان مستقیماً آنرا به کنترل‌کننده حالت جامد که یک کنترل‌کننده تریستوری است متصل نمود. اما در موتورهای بزرگ بین کنترل‌کننده تریستوری و موتور باید فیلتر قرار داد، زیرا در غیر این صورت جریان‌های با هارمونیک بالا در خط تغذیه موتور برآه می‌افتد [۵].

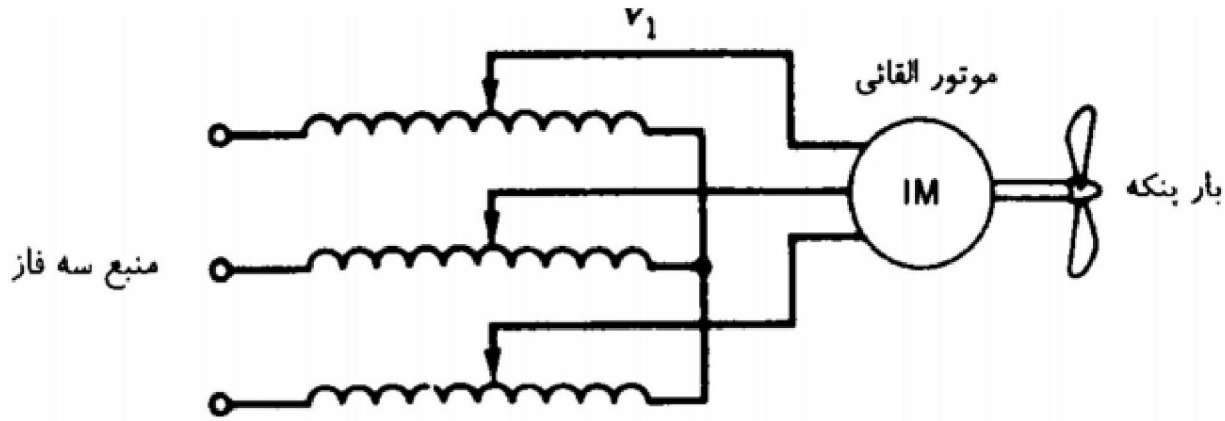


شکل ۱۷.۲: نحوه اعمال ولتاژ به استاتور توسط اتوترانسفورماتور [۵]

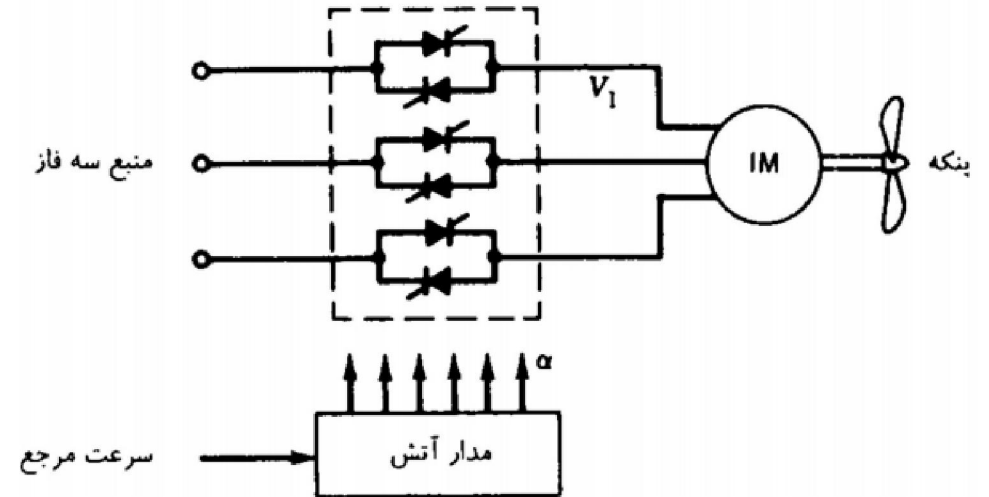

شکل ۱۸.۲: نحوه اعمال ولتاژ به استاتور توسط کنترل‌کننده حالت جامد (تریستوری) با حلقه باز [۵]

در کنترل‌کننده تریستوری شکل ۱۸.۲ سیگنال فرمان^۱ برای سرعت خاص از پیش تنظیم‌شده‌ای، تریستورها را در زاویه خاص آتش می‌کند، تا ولتاژ مفروضی برای پایانه موتور حاصل گردد. به α زاویه آتش^۲ گفته می‌شود. اگر سیگنال فرمانل سرعت عوض شود، زاویه آتش تریستورها تغییر کرده و ولتاژ جدیدی به موتور اعمال می‌گردد. در نتیجه، به سرعت جدیدی می‌رسیم. اگر کنترل سرعت دقیق مدنظر باشد، سیستم کنترل حلقه باز^۳ در برخی کاربردها ارضا کننده نیست [۵].

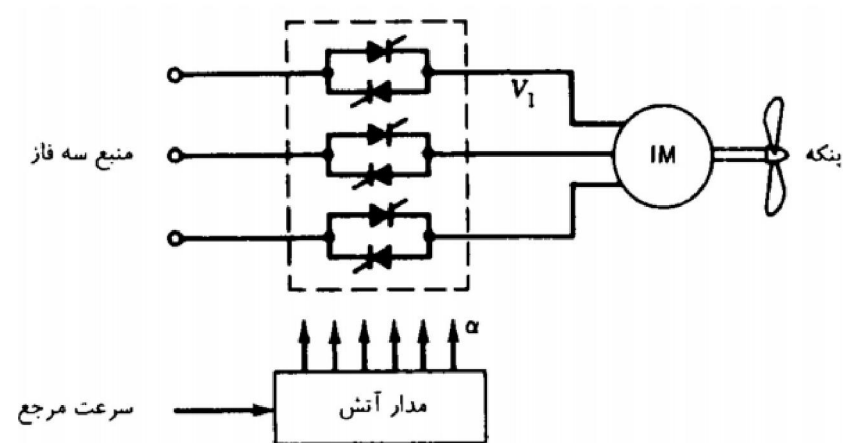


شکل ۱۸.۲: نحوه اعمال ولتاژ به استاتور توسط کنترل‌کننده حالت جامد (تریستوری) با حلقه باز [۵]

¹Command Signal

²Firing angle


³Open loop control system

شکل ۱۹.۲ یک سیستم کنترل ولتاژ تریستوری با حلقه بسته^۴ را نشان می‌دهد. گیریم به عللی سرعت موتور افت کند، در این صورت تفاضل بین سرعت مرجع (n_{set}) و سرعت واقعی موتور (n) باعث تغییر زاویه آتش تریستورها می‌گردد. در نتیجه، ولتاژ پایانه ماشین افزایش می‌یابد. این امر باعث فزونی گشتاور شده و سرعت به مقدار قبل از اغتشاش خواهد رسید [۵].

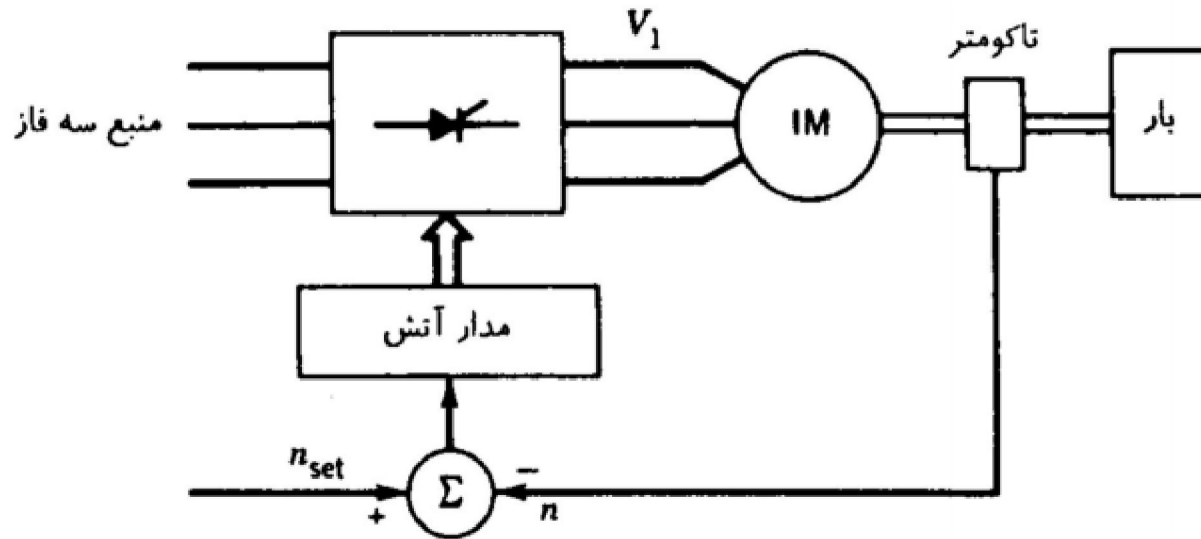

شکل ۱۹.۲: نحوه اعمال ولتاژ به استاتور توسط کنترل‌کننده حالت جامد (تریستور) با حلقه بسته [۵]

توالی فاز مثبت و منفی

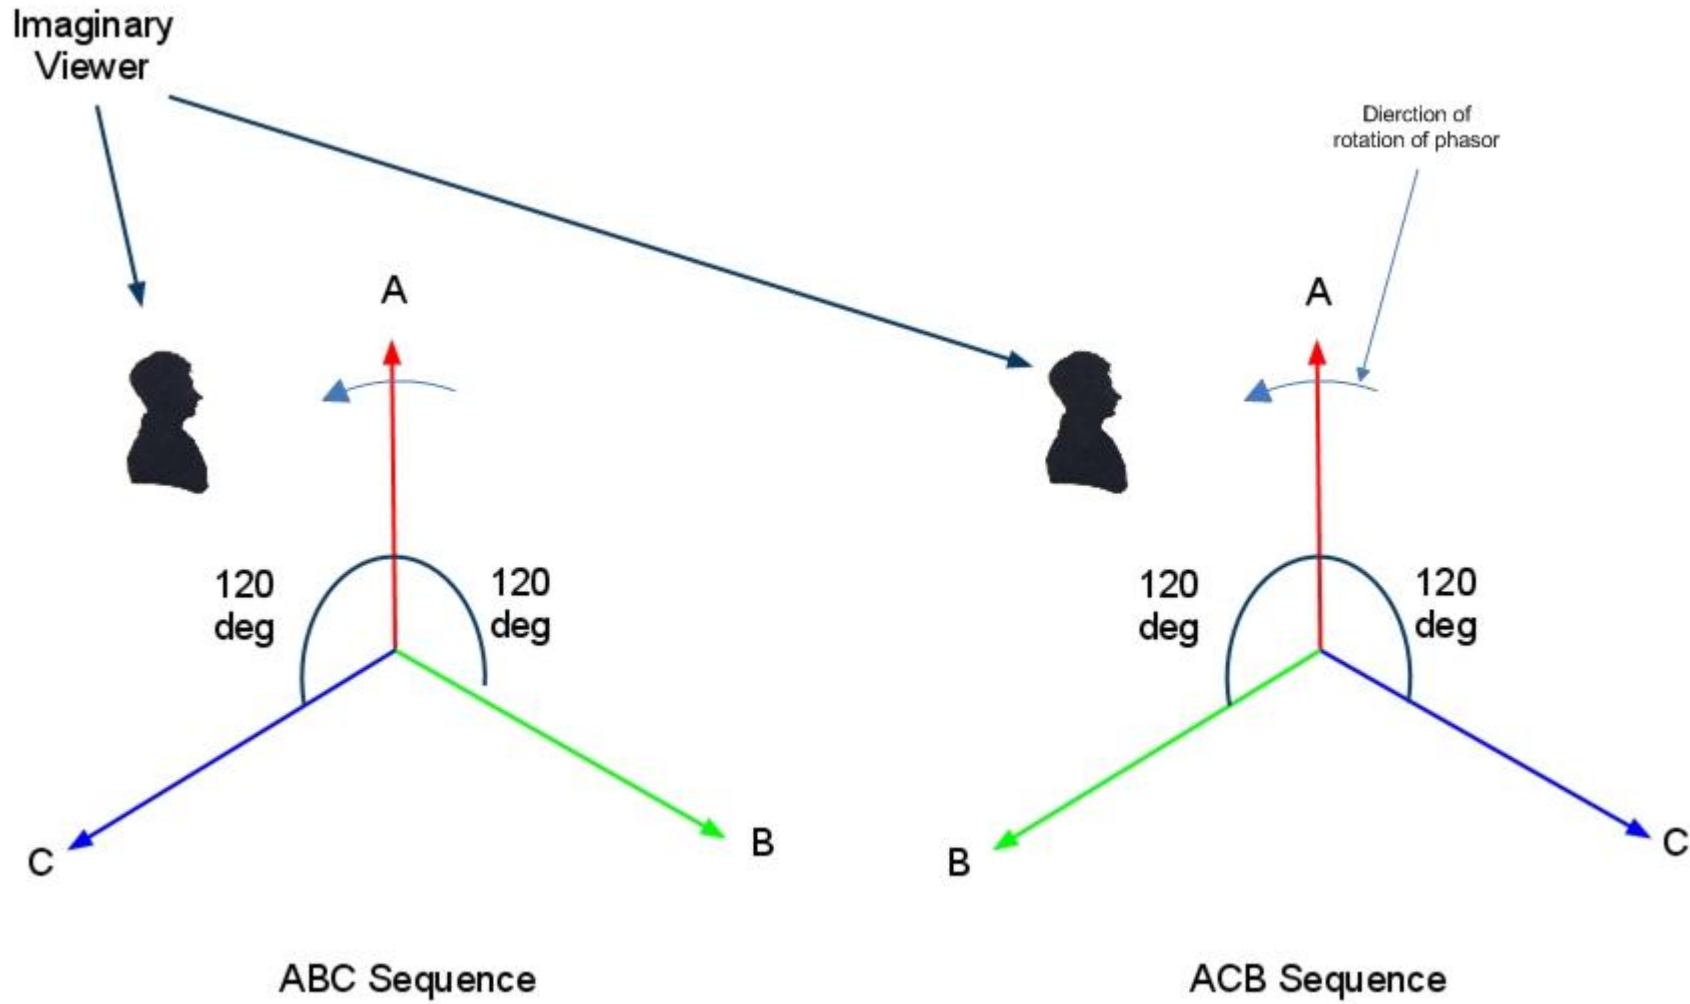

بازگشت