



## فهرست

### فصل 3: موتورهای القایی دو فاز نامتعادل با تغذیه نامتقارن

- 3-1- مقدمه
- 3-2 - موتور القایی دو فاز متعادل متقارن
- 3-3 - موتور القایی متعادل نامتقارن
- 3-3-1- مولفه های مستقیم و معکوس یک شبکه دو فاز
- 3-4- موتور های دو فاز نامتعادل
- 3-4-1- محاسبات مربوط به استخراج مدار معادل
- 3-4-2- بررسی حالات خاص
- 3-4-2-1- موتور دو فاز متعادل با تغذیه دو فاز متقارن
- 3-4-2-2- موتور دو فاز متعادل با تغذیه نامتقارن
- 3-4-2-3- موتور تکفاز
- 3-4-2-4- موتور تک فاز باخازن دائم
- 3-5- تعیین گشتاور راه اندازی
- 3-6- ماکزیمم کردن گشتاور راه اندازی در صورتی که  $Z_c = a^2 Z_m$  باشد
- 3-7- نحوه کار ماشین های سه فاز با ولتاژ تک فاز (اتصالات اشتاین متز Steinmetz)
- 3-7-1- آرایش ستاره ای اشتاین متز

## مرجع

ماشین های الکتریکی مخصوص، دکتر جعفر سلطانی



# فصل ۳

## موتورهای القایی دو فاز نامتعادل با تغذیه نامتقارن



### 3-1- مقدمه:

امروزه موتورهای القایی درصد قابل توجهی از نیروی محرکه مکانیکی صنایع را تامین میکنند. مزایای موتور های القایی در مقایسه با موتور های DC یا سنکرون:

1. پایین بودن قیمت
2. روان و بی سرو صدا کار کردن
3. عمر طولانی
4. نیاز کم آنها به سرویس و نگهداری

با توجه به سهولت تولید میدان گردان توسط یک شبکه سه فاز موتورهای القایی ترجیحا به صورت سه فاز ساخته میشوند. علاوه بر انواع سه فاز و تک فاز موتور های القایی به صورت دو فاز نیز ساخته می شوند. کاربرد عمده ی موتورهای دو فاز به صورت **سروموتور** در سیستم های کنترل است. یک موتور القایی دو فاز متعادل به موتوری با دو سیم پیچ توزیع شده مشابه اطلاق میگردد که زاویه مکانی محور های مغناطیسی این دو سیم پیچ ۹۰ درجه الکتریکی باشد. در ادامه رفتار چنین موتورهایی در دو حالت زیر بررسی خواهد شد:

1. موتور از یک شبکه دو فاز متقارن تغذیه شود.
1. موتور از یک شبکه دو فاز نامتقارن تغذیه شود.

### 3-2- موتور القایی دو فاز متعادل متقارن:

در یک چنین موتوری دو سیم پیچ کاملا مشابه اند و باهم ۹۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز مکانی دارند. به علاوه دو سیم پیچ با ولتاژ سینوسی با دامنه های یکسان و اختلاف فاز ۹۰ درجه زمانی تغذیه می شوند. همان گونه که قبلا اشاره شد در این حالت یک میدان گردان با دامنه ثابت در فاصله هوایی به وجود می آید.

### 3-3- موتور القایی دو فاز متعادل نا متقارن:

- یک موتور دو فاز متعادل وقتی به صورت نامتقارن کار میکند که:
1. شبکه دو فاز تغذیه نامتقارن باشد.
  2. امپدانس سیم پیچی روتور از دید فازهای مختلف استاتور یکسان نباشد

نمونه ای از عملکرد نامتقارن ماشین ← موتور قفس سنجابی با تعداد شیار ناکافی و فاصله هوایی غیر یکنواخت.



## موتور القایی دو فاز متعادل نا متقارن

هرگاه شبکه تغذیه متقارن باشد:

۱- دامنه تمام مؤلفه ها یکسان است.

۲- یک گروه از مؤلفه هامستقیم یا معکوس همدیگر را خنثی می کنند و تنها یک مؤلفه میدان گردان در فاصله هوایی باقی می ماند.

هرگاه شبکه تغذیه نامتقارن باشد:

۱- یک میدان منتجه با سرعت  $\omega$  و همزمان با آن یک میدان دیگر با سرعت  $\omega$  در فاصله هوایی وجود خواهد داشت.

۲- مؤلفه مستقیم منتجه برآیند کلیه مؤلفه های مستقیم مؤلفه های معکوس منتجه برآیند کلیه مؤلفه های معکوس موجود در فاصله هوایی است که توسط فازهای مختلف ایجاد شده است.

لازم به یادآوری است که در حالت کلی دامنه های دو میدان منتجه نا مساوی اند و در نتیجه موتور در جهت گردش مؤلفه بزرگتر میچرخد که این مؤلفه را بدون توجه به آنکه در جهت  $\omega$  است یا  $-\omega$  مؤلفه مستقیم یا راستگرد و مؤلفه با دامنه کوچکتر را که در خلاف جهت حرکت موتور است مؤلفه معکوس یا چپ گرد می نامیم.

### مؤلفه های مستقیم و معکوس یک شبکه دو فاز

فرض کنید یک شبکه دو فاز با ولتاژهای  $\overline{v_m}$  و  $\overline{v_a}$  به دو سیم پیچ یک موتور دو فاز متعادل اعمال شود. برای بدست آوردن ولتاژهای این شبکه ها داریم:

$$\begin{aligned}\overline{V}_m &= \overline{V}_{mf} + \overline{V}_{mb} \\ \overline{V}_a &= \overline{V}_{af} + \overline{V}_{ab}\end{aligned}$$

که در آن هر یک از ولتاژهای  $\overline{v_m}$  و  $\overline{v_a}$  به دو مؤلفه  $f$  و  $b$  تجزیه شده اند. تجزیه را با اعمال شرایط زیر انجام میدهم:

$$\begin{aligned}\overline{V}_{af} &= j\overline{V}_{mf} \\ \overline{V}_{ab} &= -j\overline{V}_{mb}\end{aligned}$$

در صورت تحقق این شرایط ولتاژهای اعمالی به دو سیم پیچ موتور به دو زوج ولتاژ تجزیه شده اند که هر زوج یک شبکه ولتاژ دو فاز متقارن را تشکیل میدهد از ترکیب روابط بالا مقادیر مؤلفه های  $f$  و  $b$  ولتاژ  $\overline{v_m}$  به صورت زیر محاسبه میشود:



## مؤلفه های مستقیم و معکوس یک شبکه دو فاز

مؤلفه های  $b$  و  $f$  ولتاژ  $\bar{v}_a$  نیز با جاگزاری در روابط بالا به دست می آید.

برای استفاده از مزایای ساده سازی مؤلفه های مستقیم و معکوس در تحلیل موتور لازم است علاوه بر ولتاژ مؤلفه های متناظر جریان نیز محاسبه شوند.


$$\bar{v}_{mb} = \frac{1}{2}(\bar{v}_m + j\bar{v}_a)$$

$$\bar{v}_{mf} = \frac{1}{2}(\bar{v}_m - j\bar{v}_a)$$

طبق اصل جمع آثار جریان های  $\bar{I}_m$  و  $\bar{I}_a$  نیز از مجموع جریان های حاصل از اعمال مؤلفه های  $b$  و  $f$  برسیم پیچ های موتور حاصل میشود و در نتیجه:


$$\bar{I}_m = \bar{I}_{mf} + \bar{I}_{mb}$$

$$\bar{I}_a = \bar{I}_{mf} + \bar{I}_{ab}$$

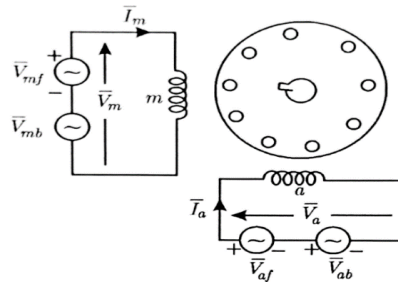


در این روابط  $\bar{I}_{mf}$  و  $\bar{I}_{af}$  به ترتیب جریان های گزرنده از فاز های  $a$  و  $m$  هستند که در اثر اعمال ولتاژ دو فاز متعادل  $\bar{v}_{mf}$  و  $\bar{v}_{af}$  بر روی امپدانس موتور در مقابل مؤلفه  $f$  (یعنی  $Z_f$ ) به دست آمده اند. مدار معادل تکفاز موتور القایی دو فاز متعادل در مقابل میدان های مستقیم و معکوس در شکل با صرف نظر کردن از تلف هسته نشان داده شده است.

با معلوم بودن مقادیر ولتاژها و امپدانس های موتور مؤلفه های  $\bar{I}_{mf}$  و  $\bar{I}_{mb}$  و  $\bar{I}_{af}$  و  $\bar{I}_{ab}$  محاسبه و جریان های کل  $\bar{I}_m$  و  $\bar{I}_a$  با استفاده از جمع آثار بدست می آیند. علاوه بر جریان فازها مقادیر گشتاور توان و هر متغییر دیگر موتو

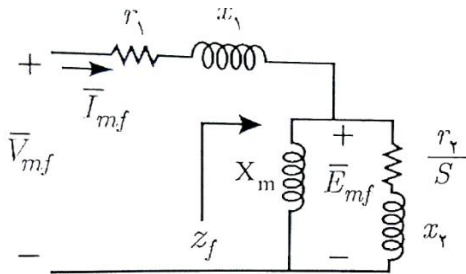

(ب) مدار معادل در مقابل مؤلفه مستقیم

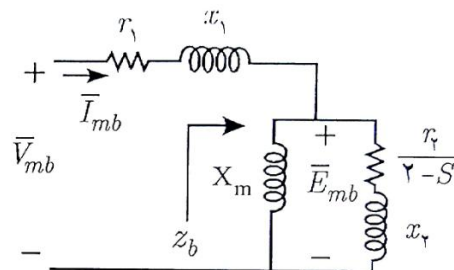

(الف) مدار معادل در مقابل مؤلفه معکوس




### ۳-۴- مو تورهایی دو فاز نامتعادل:

چنانچه سیم پیچی فاز های یک موتور مشابه نباشند موتور دو فاز نامتعادل نامیده می شود.

عدم تعادل فازها ممکن است ناشی از **اختلاف در تعداد دور سیم پیچی** آنها یا **سطح مقطع سیم های به کار رفته** و یا حتی در اثر **سری کردن عناصر خارجی** مانند خازن با یکی از سیم پیچ های موتور دو فاز باشد.

چنانچه آنالیز یک موتور دو فاز با سیم پیچ های نامتعادل یا حتی یک موتور تک فاز بدون خارج کردن سیم پیچ کمکی مد نظر باشد می توان از مدار های معادل برای موتورهای دو فاز در حالت کلی و تنها با فرض آنکه دو سیم پیچی موتور باهم ۹۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز مکانی دارند استفاده کرد.

### نمونه ای از یک موتور دو فاز نامتعادل:

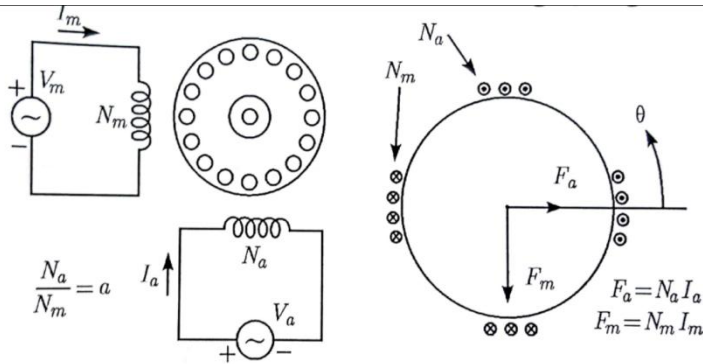

در بدست آوردن مدار معادل موتور متعادل با تغذیه نامتقارن و نیز مدار معادل موتور تک فاز تئوری میدان های گردان به کار گرفته شد.

برای پیدا کردن مدار معادل دو فاز نامتعادل نیز از همین تئوری استفاده خواهد شد ولی به علت عدم تعادل فازها در چنین موتوری بر خلاف موتور دو فاز متعادل حتی اعمال ولتاژ های متقارن نیز به ظهور میدان نامتقارن با مؤلفه های  $f$  و  $b$  منجر می گردد.

برای داشتن یک میدان گردان با دامنه ثابت در یک موتور نامتعادل لازم است امپر دورهای حاصل از سیم پیچی ها به مؤلفه های متقارن تجزیه شوند یعنی:

$$\bar{f}_{af} = j\bar{f}_{mf}$$

$$\bar{f}_{ab} = -j\bar{f}_{mb}$$



## مو توره‌های دو فاز نامتعادل

در رابطه فوق مقادیر آنها آمپر دور های موثر ناشی از مؤلفه های متناظر جریان در سیم پیچ های اصلی و کمکی است. میتوان به صورت زیر بسط داد:

$$\begin{aligned} N_a \bar{I}_{af} &= j N_m \bar{I}_{mf} \\ N_a \bar{I}_{ab} &= -j N_m \bar{I}_{mb} \end{aligned}$$

که در آن  $N_a$  و  $N_m$  به ترتیب تعداد دورهای موثر سیم پیچهای اصلی و کمکی هستند. اگر  $\frac{N_a}{N_m} = a$  فرض گردد داریم:

$$\bar{I}_{af} = \frac{j}{a} \cdot \bar{I}_{mf}$$

$$\bar{I}_{ab} = \frac{j}{a} \cdot \bar{I}_{mb}$$

در رابطه بالا (را) b و جریان های فازها هستند که علرغم عدم تعادل در تعداد دور سیم پیچ ها قادرند میدان های متعادل b و به ترتیب مولفه های  $(\bar{I}_{mf}, \bar{I}_{af})$  و  $(\bar{I}_{mb}, \bar{I}_{ab})$  در فاصله هوایی برقرار کنند. مقادیر  $\bar{I}_m$  و  $\bar{I}_a$  بر حسب مولفه هایشان به صورت کلی زیر است:

$$\begin{aligned} \bar{I}_m &= \bar{I}_{mf} + \bar{I}_{mb} \\ \bar{I}_a &= \bar{I}_{af} + \bar{I}_{ab} \end{aligned}$$

با جایگذاری مقادیر مؤلفه های جریان از رابطه فوق در معادلات فوق می توان نوشت:

$$\bar{I}_{mf} = \frac{1}{2} (\bar{I}_m - ja \bar{I}_a)$$

$$\bar{I}_{mb} = \frac{1}{2} (\bar{I}_m + ja \bar{I}_a)$$



### ۳-۴-۱- محاسبات مربوط به استخراج مدار معادل:


برای استخراج مدار معادل لازم است روابط ولتاژهای اعمال شده به هر یک از سیم پیچ های  $a$  و  $m$  را که در حالت کلی به صورت زیر است در نظر گرفته شود:

$$\begin{aligned}\bar{V}_m &= Z_{1m}\bar{I}_m + \bar{E}_m \\ \bar{V}_a &= Z_{1a}\bar{I}_a + \bar{E}_a\end{aligned}$$

در معادلات فوق  $Z_{1a}$  و  $Z_{1m}$  امپدانس های سری سیم پیچ های اصلی و کمکی (هر یک شامل مقاوت اهمی و راکتانس نشتی استاتور) هستند همچنین  $\bar{E}_m$  و  $\bar{E}_a$  به ترتیب نیروهای ضد محرکه که در اثر مولفه های  $b$  و  $f$  میدان مغناطیسی تولید می شوند و از معادلات زیر تبعیت می کنند:

$$\begin{aligned}\bar{E}_m &= \bar{E}_{mf} + \bar{E}_{mb} \\ \bar{E}_a &= \bar{E}_{af} + \bar{E}_{ab}\end{aligned}$$

این شکل مدار معادل اولیه هر یک از سیم پیچ ها و چگونگی تشکیل معادلات فوق را نشان میدهد.

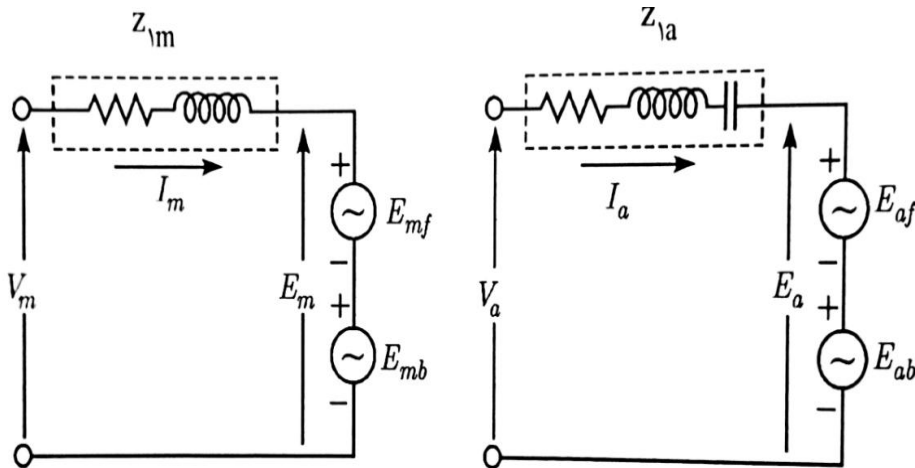

هر دو مولفه  $\bar{E}_{mf}$  و  $\bar{E}_{af}$  توسط میدان گردان مستقیم فاصله هوایی بوجود آمده است. با توجه به فاصله مکانی ۹۰ درجه الکتریکی بین دو سیم پیچی این دو نیروی محرکه به همان اندازه با هم اختلاف فاز خواهند داشت. همچنین با توجه به آن که تعداد دور سیم پیچی کمکی  $a$  برابر خواهد بود. در نتیجه چنانچه وضعیت سیم پیچی اصلی است دامنه نیرو محرکه القا شده در سیم پیچ اصلی  $a$  برابر خواهد بود.





## محاسبات مربوط به استخراج مدار معادل

در نتیجه چنانچه وضعیت سیم پیچ ها و جهت چرخش مطابق شکل بالا فرض شود می توان نوشت:

$$\bar{E}_{af} = ja\bar{E}_{mf}$$

و به طریق مشابه برای مولفه های b (معکوس) نیروی ضد محرکه ها دارای رابطه زیر هستند:

$$\bar{E}_{ab} = -ja\bar{E}_{mb}$$

اگر امپدانس های f و b ارجاع یافته به طرف فاز m به ترتیب با  $Z_b$  و  $Z_f$  نشان داده شوند داریم:

$$\bar{E}_{mf} = Z_f \bar{I}_{mf}$$

$$\bar{E}_{mb} = Z_b \bar{I}_{mb}$$

باتوجه به این که تعداد دور سیم پیچ کمکی a برابر تعداد دور سیم پیچ اصلی است انتقال امپدانس های فوق به طرف سیم پیچ کمکی با ضریب  $a^2$  انجام میگیرد و می توان گفت:

$$\bar{E}_{af} = (a^2 \bar{Z}_f) \bar{I}_{af}$$

$$\bar{E}_{ab} = (a^2 \bar{Z}_b) \bar{I}_{ab}$$

و با جاگذاری مقادیر  $\bar{I}_{ab}$  و  $\bar{I}_{af}$  از معادلات بالا نتیجه می شود:

$$\bar{E}_{af} = jaZ_f \bar{I}_{mf}$$

$$\bar{E}_{ab} = -jaZ_b \bar{I}_{mb}$$

با توجه به معادلات بالا ولتاژ دو سر هر یک از سیم پیچهای a و m به صورت زیر حاصل می شود:

$$\bar{V}_m = Z_{1m} \bar{I}_m + Z_f \bar{I}_{mf} + Z_b \bar{I}_{mb}$$

$$\bar{V}_a = Z_{1a} \bar{I}_a + jaZ_f \bar{I}_{mf} - jaZ_b \bar{I}_{mb}$$

با جاگذاری  $\bar{I}_m$  و  $\bar{I}_{ab}$  از روابط بالا و ساده کردن آنها معادلات فوق به صورت زیر در می آیند:

$$\bar{V}_m = (Z_{1m} + Z_f) \bar{I}_{mf} + (Z_{1m} + Z_b) \bar{I}_{mb}$$

$$\bar{V}_a = j \left( \frac{Z_{1a}}{a} + aZ_f \right) \bar{I}_{mf} - j \left( \frac{Z_{1a}}{a} + aZ_b \right) \bar{I}_{mb}$$



## محاسبات مربوط به استخراج مدار معادل

چگونگی تجزیه **b** و **f** به مولفه های ۱ و ۲ و نیز شرایط محدود کننده ان ها به صورت زیر تعریف می گردد:

$$\begin{cases} \bar{V}_m = \bar{V}_{m1} + \bar{V}_{m2} \\ \bar{V}_a = \bar{V}_{a1} + \bar{V}_{a2} \end{cases} \ni \begin{cases} \bar{V}_{m1} = -j \frac{\bar{V}_{a1}}{a} \\ \bar{V}_{m2} = j \frac{\bar{V}_{a2}}{a} \end{cases} \xrightarrow{\text{در نتیجه}} \begin{cases} \bar{V}_{m1} = \frac{1}{2} \left[ \bar{V}_m - j \frac{\bar{V}_a}{a} \right] \\ \bar{V}_{m2} = \frac{1}{2} \left[ \bar{V}_m + j \frac{\bar{V}_a}{a} \right] \end{cases}$$

توجه شود که جریان های  $\bar{I}_{ab}, \bar{I}_{af}, \bar{I}_{mb}, \bar{I}_{mf}$  همچنان مولفه های **f** و **b** جریان های فازها هستند. لذا برای بدست آوردن مقادیر  $\bar{V}_{m1}$  و  $\bar{V}_{m2}$  بر حسب مولفه های جریان  $\bar{I}_{mf}$  باید مقادیر  $\bar{V}_m$  و  $\bar{V}_a$  در روابط بالا قرار داده شود.

$$\bar{V}_{m1} = \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{Z_{1a}}{a^2} + Z_{1m} \right) + Z_f \right] \bar{I}_{mf} - \frac{1}{2} \left( \frac{Z_{1a}}{a^2} - Z_{1m} \right) \bar{I}_{mb}$$

$$\bar{V}_{m2} = -\frac{1}{2} \left( \frac{Z_{1a}}{a^2} - Z_{1m} \right) \bar{I}_{mf} + \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{Z_{1a}}{a^2} + Z_{1m} \right) + Z_b \right] \bar{I}_{mb}$$

$$Z_0 \triangleq \frac{1}{2} \left( \frac{Z_{1a}}{a^2} + Z_{1m} \right)$$

$$Z_d \triangleq \frac{1}{2} \left( \frac{Z_{1a}}{a^2} - Z_{1m} \right)$$

$$\bar{V}_{m1} = (Z_0 + Z_f) \bar{I}_{mf} - Z_d \bar{I}_{mb}$$



$$\bar{V}_{m2} = -Z_d \bar{I}_{mf} + (Z_0 + Z_b) \bar{I}_{mb}$$



## محاسبات مربوط به استخراج مدار معادل

روابط اخیر مدار معادلی را بصورت شکل زیر پیشنهاد میکنند. با تفکیک امپدانس ها در حلقه های مدار (الف) و نیز قرار دادن مقادیر  $(Z_0 - Z_d)$  مدار معادل بصورت شکل (ب)

در می آید. توجه به تعریف امپدانس  $Z_d$  نشان میدهد که این امپدانس معادل نصف تفاضل امپدانس های  $Z_{1a}$  و  $Z_{1m}$  پس از ارجاع  $Z_{1a}$  به طرف سیم پیچ اصلی است. به عنوان مثال اگر با سری کردن یک خازن با یکی از سیم پیچ های یک موتور دو فاز متعادل از آن بصورت یک موتور تک فاز با خازن دائمی استفاده شود  $Z_d$  معادل نصف امپدانس خازن سری میگردد. یادآوری میشود که پس از سری شدن خازن موتور به یک موتور دو فاز نا متعادل تبدیل میگردد.

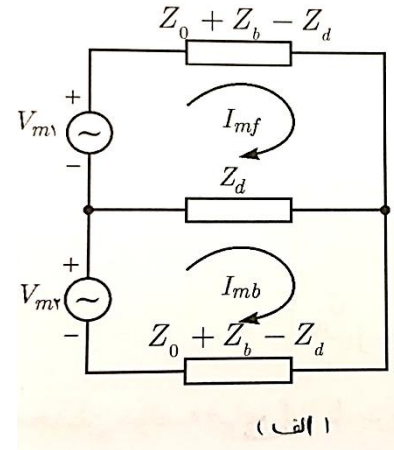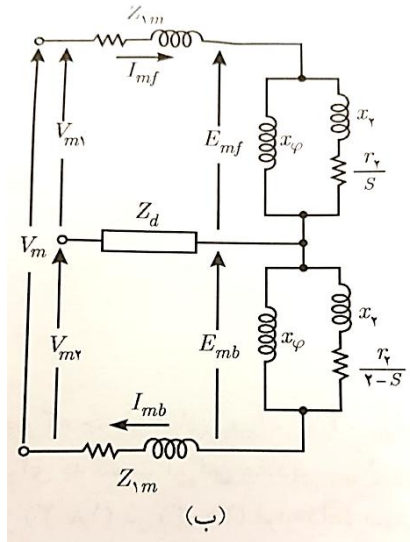



دانشگاه گیلان

با توجه به کلی بودن مدار بدست آمده میتوان انتظار داشت که در صورت وجود هر حالت خاص مدار معادل به شکل های ساده تری که در قسمت های قبل در قسمت های قبل به آنها اشاره شد تبدیل گردد. از جمله این شرایط عبارتند از :

الف-موتور دو فاز متعادل با تغذیه ی متقارن

ب-موتور دو فاز متعادل با تغذیه ی نامتقارن

ج-موتور تکفاز خازن دائم (اعم از یک خازنی یا دو خازنی)

### ۳-۴-۲-۱- موتور دو فاز متعادل با تغذیه ی دو فاز متقارن


مدار ساده تر  $\longrightarrow$  قسمت های f و b مستقل از هم میگردند  $\longrightarrow Z_d = 0$   $\longrightarrow a = 1, Z_{1m} = Z_{1a}$

اگر تغذیه موتور متعادل باشد تنها یکی از مؤلفه های (b یا f) در مدار ظاهر می شود و مدار معادل موتور بصورت مدار معادل تنها یک فاز از یک موتور چند فازه متعادل خلاصه میگردد. پس در این حالت :

$$a = 1, Z_{1m} = Z_{1a} \longrightarrow Z_d = 0$$

$$|\bar{V}_a| = |\bar{V}_m| = V; \bar{I}_m = \bar{I}_a \triangleq I$$

$$\bar{V}_{mb} = 0; \bar{I}_{mb} = 0$$

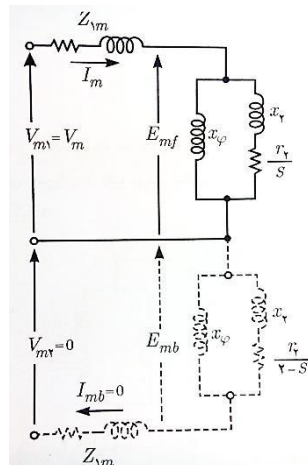

در این صورت مدار شکل ب بصورت شکل زیر در می آید که همان مدار معادل تکفاز موتور دو فاز متعادل می باشد .





### ۳-۴-۲-۲- موتور دو فاز متعادل با تغذیه‌ی نا متقارن

اگرسیم پیچی های دو فاز متعادل باشند روابط زیر برقرار است :

$$a = 1, \quad Z_{1m} = Z_{1a} = Z_s \quad \longrightarrow \quad Z_d = 0$$

به علت صفر بودن  $Z_d$  دو مدار مربوط به مسیر جریان های  $\bar{I}_{mf}$  و  $\bar{I}_{mb}$  مستقل از یکدیگر است و در نتیجه مدار شکل زیر برای این حالت صادق خواهد بود.

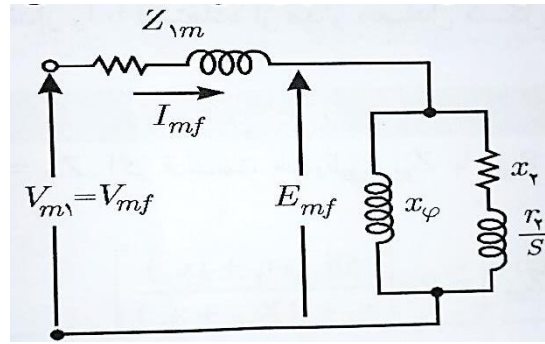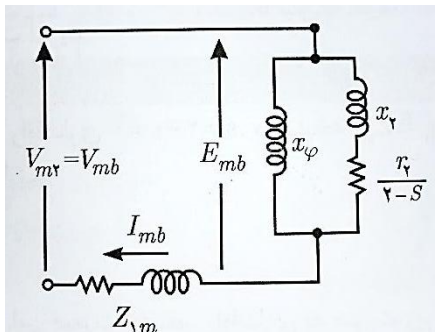


### ۳-۴-۲-۳- موتور تکفاز

اگر موتور به صورت تکفاز کار کند در اینصورت  $Z_{1a}$  بینهایت و در نتیجه مقدار  $Z_d$  نیز بی نهایت شده و با یک «مدار باز» جایگزین میگردد. در این حالت  $\bar{I}_a$  نیز به علت بی نهایت بودن  $Z_{1a}$  صفر است و مؤلفه های جریان و مدار معادل موتور بصورت زیر درمی آید :

$$\bar{I}_{mf} = \frac{1}{2} (\bar{I}_m - 0) = \frac{1}{2} \bar{I}_m$$

$$\bar{I}_{mb} = \frac{1}{2} (\bar{I}_m + 0) = \frac{1}{2} \bar{I}_m$$

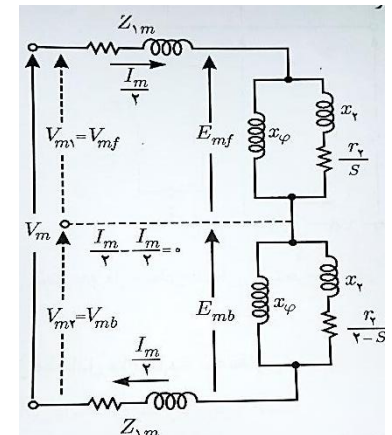



## موتور تکفاز

**مثال:** گشتاور راه اندازی موتور القایی تکفاز با سیم پیچ راه انداز را با استفاده از مدار معادل شکل ب بدست آورید.

**حل:** در راه اندازی  $s = 2 - s = 1$  در نتیجه  $Z_f = Z_b \triangleq Z_{st}$  اگر قسمت حقیقی  $Z_{st}$  با  $R_{st}$  نشان داده شود داریم:

$$R_{st} = \operatorname{Re}[Z_{st}] = \operatorname{Re} \left[ \frac{jX_m(r_2 + jx_2)}{r_2 + j(X_m + x_2)} \right]$$

$$T_{st} = \frac{2}{\omega_s} (I_{mf}^2 R_f - I_{mb}^2 R_b) = \frac{2R_{st}}{\omega_s} (I_{mf}^2 - I_{mb}^2)$$

$$I_{mf}^2 - I_{mb}^2 = aI_m I_a \sin \alpha$$

$$T_{st} = \frac{2aI_m I_a R_{st}}{\omega_s} \sin \alpha$$

## ۳-۴-۲-۴- موتور تک فاز با خازن دائم

در این حالت خاص که هر دو سیم پیچ اصلی و کمکی بطور موازی توسط ولتاژ  $\bar{V}$  تغذیه می شوند داریم:

$$\bar{V}_m = \bar{V}_a = \bar{V} \begin{cases} \bar{V}_{m1} = \frac{1}{2} \left[ \bar{V}_m - j \left( \frac{\bar{V}_a}{a} \right) \right] = \frac{\bar{V}}{2} \left( 1 - \frac{j}{a} \right) \\ \bar{V}_{m2} = \frac{1}{2} \left[ \bar{V}_m + j \left( \frac{\bar{V}_a}{a} \right) \right] = \frac{\bar{V}}{2} \left( 1 + \frac{j}{a} \right) \end{cases}$$

$$Z_{1m} = r_{1m} + jx_{1m}$$

$$Z_{1a} = Z_a + Z_c = r_{1a} + jx_{1a} - jx_c$$

$$\bar{I}_{mf} = \frac{\bar{V}_{mf}(Z_{1m} + Z_b + Z_d) + \bar{V}_{mb}Z_d}{(Z_{1m} + Z_f + Z_d)(Z_{1m} + Z_b + Z_d) - Z_d^2}$$

$$\bar{I}_{mb} = \frac{\bar{V}_{mb}(Z_{1m} + Z_f + Z_d) + \bar{V}_{mf}Z_d}{(Z_{1m} + Z_f + Z_d)(Z_{1m} + Z_b + Z_d) - Z_d^2}$$



## موتور تک فاز با خازن دائم

$$\bar{I}_m = \bar{I}_{mf} + \bar{I}_{mb}$$

$$\bar{I}_a = j \frac{\bar{I}_{mf}}{a} - j \frac{\bar{I}_{mb}}{a}$$

$$I = \bar{I}_m + \bar{I}_a = |I| \angle \theta$$

$$P_{in} = VI \cos \theta$$

$$T = \frac{2}{\omega_s} (I_{mf}^2 R_f - I_{mb}^2 R_b) \text{ N.m}$$

$$P = 2(1 - s) (I_{mf}^2 R_f - I_{mb}^2 R_b) \text{ W}$$

$$P_{out} = P - P_{rot} ; \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

**مثال:** یک موتور القایی تکفاز با خازن راه انداز،  $\frac{1}{4}$  اسب بخار، چهار قطبی دارای مشخصات زیر است. گشتاور راه اندازی را تعیین نمایید.

به علاوه، جریان راه اندازی و ضریب توان را بدست آورید (ولتاژ تغذیه ۱۱۵ ولت می باشد).

**حل:** چون در لحظه راه اندازی  $s = 2 - s = 1$ ، بنابراین این:

$$Z_{st} = Z_f = Z_d = ۳.۲۸ + j۲.۶۹ \Omega$$

$$Z_{1a} = (۱۲ + j۶.۵) - j۲۰ = ۱۲ - j۱۳.۵ \Omega$$

$$Z_d = \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{۲۳ - j۱۳.۵}{۱.۶۲} \right) - (۱.۹ + j۲.۶) \right] = ۱.۳۹ + j۳.۹۴ \Omega$$

$$\bar{V}_{mf} = \frac{۱۱۵}{2} \left( ۱ - \frac{j}{۱.۶} \right) = ۶۷.۸۱ \angle -۳۲^\circ ; \quad \bar{V}_{mb} = \frac{۱۱۵}{2} \left( ۱ + \frac{j}{۱.۶} \right) = ۶۷.۸۱ \angle +۳۲^\circ \text{ V}$$

$$\bar{I}_{mf} = ۱۱.۷۷ \angle -۵۴.۹۳^\circ ; \quad \bar{I}_{mb} = ۴.۳۷ \angle -۱۹.۷^\circ$$

$$T_{st} = \frac{2}{6.28} (۳.۲۸) (۱۱.۷۷^2 - ۴.۳۷^2) = ۴.۱۵ \text{ N.m}$$

$$\bar{I}_m = \bar{I}_{mf} + \bar{I}_{mb} = ۱۵.۵۵ \angle -۴۵.۶۱^\circ \text{ A} ; \quad \bar{I}_a = j \frac{\bar{I}_{mf}}{۱.۶} - j \frac{\bar{I}_{mb}}{۱.۶} = ۵.۳۷ \angle ۱۸^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I} = \bar{I}_m + \bar{I}_a = ۱۸.۵۶ \angle -۳۰.۶^\circ \text{ A}$$



### ۳-۵- تعیین گشتاور راه اندازی

در لحظه راه اندازی  $R_f = R_b = R_k$  است.

$$T_e = \frac{P}{\omega_s} (P_{gf} - P_{gb})$$

$$\begin{cases} P_{gf} = 2R_f \bar{I}_{mf} \\ P_{gb} = 2R_f \bar{I}_{mb} \end{cases} \longrightarrow T_{st} = \frac{2P}{\omega_s} R_k (\bar{I}_{mf} - \bar{I}_{mb}) |_{s=1}$$

$$\bar{Z}_m = R_m + jX_m$$

$$X_a = X_{1a} - X_c$$

$$\bar{Z}_a = R_a + jX_a$$

$$\begin{cases} \bar{I}_m = \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_m} = \bar{I}_{mf} + \bar{I}_{mb} \\ \bar{I}_a = \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_a} = \frac{j}{a} \bar{I}_{mf} - \frac{j}{a} \bar{I}_{mb} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{I}_{mf} = \frac{\bar{V}_s}{2} \left[ \frac{1}{\bar{Z}_m} - \frac{ja}{\bar{Z}_a} \right] = \left[ \frac{\bar{Z}_a - ja\bar{Z}_m}{\bar{Z}_m \bar{Z}_a} \right] \frac{\bar{V}_s}{2} \\ \bar{I}_{mb} = \frac{\bar{V}_s}{2} \left[ \frac{1}{\bar{Z}_m} + \frac{ja}{\bar{Z}_a} \right] = \left[ \frac{\bar{Z}_a + ja\bar{Z}_m}{\bar{Z}_m \bar{Z}_a} \right] \frac{\bar{V}_s}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} |\bar{I}_{mf}| = \left[ \frac{|\bar{Z}_a - ja\bar{Z}_m|}{|\bar{Z}_m \bar{Z}_a|} \right] \left| \frac{\bar{V}_s}{2} \right| = \left[ \frac{\bar{Z}_a - ja\bar{Z}_m}{Z_m \bar{Z}_a} \right] \frac{V_s}{2} \\ |\bar{I}_{mb}| = \left[ \frac{|\bar{Z}_a + ja\bar{Z}_m|}{|\bar{Z}_m \bar{Z}_a|} \right] \left| \frac{\bar{V}_s}{2} \right| = \left[ \frac{\bar{Z}_a + ja\bar{Z}_m}{Z_m \bar{Z}_a} \right] \frac{V_s}{2} \end{cases}$$





## تعیین گشتاور راه اندازی

$$T_{st} = \left( \frac{PR_K}{2\omega_s} \right) \left( \frac{V_s^2}{Z_m^2 Z_a^2} \right) [|\bar{Z}_a - ja\bar{Z}_m|^2] - [|\bar{Z}_a + ja\bar{Z}_m|^2]$$



$$(I_m I_a) \left( \frac{1}{Z_m Z_a} \right)$$


$$T_{st} = \frac{PR_K I_m I_a}{2\omega_s} \left[ \frac{|(R_a + jX_a - jaR_m + aX_m)|^2 - |(R_a + jX_a - jaR_m - aX_m)|^2}{Z_m Z_a} \right]$$

$$T_{st} = \frac{PR_K I_m I_a}{2\omega_s Z_m Z_a} [(R_a + aX_m)^2 + (X_a - aR_m)^2 - (R_a - aX_m)^2 - (X_a + aR_m)^2]$$


$$T_{st} = \frac{PR_K 2a I_m I_a}{\omega_s} \left[ \frac{R_a X_m - X_a R_m}{Z_m Z_a} \right]$$

$$T_{st} = \frac{PR_K 2a I_m I_a}{\omega_s} [\sin \theta_m \cos \theta_a - \sin \theta_a \cos \theta_m]$$

$$\alpha = \theta_m + \theta_a$$

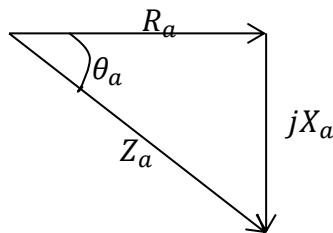

$Z_a = R_a - jX_a$   $\theta_a$  منفی است در نتیجه:

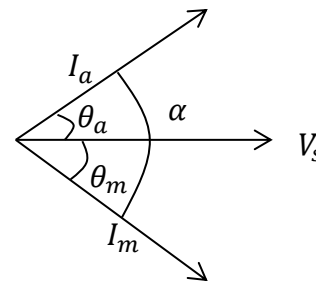

$$T_{st} = \frac{PR_K 2a I_m I_a}{\omega_s} \cdot \sin \alpha \longrightarrow$$

$$T_{st} = K I_m I_a \sin \alpha$$



مثال:

و a را طوری بیابید تا یک موتور القایی تک فاز خازنی در راه اندازی ، میدان معکوس نداشته باشد.

حل.

می دانیم که:

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{I}_m = I_{mf} + \bar{I}_{mb} \\ \bar{I}_a = \frac{j}{a} \bar{I}_{mf} - \frac{j}{a} \bar{I}_{mb} \end{array} \right. \xrightarrow{\bar{I}_{mb} = -} \left\{ \begin{array}{l} \bar{I}_m = \bar{I}_{mf} \\ \bar{I}_a = \frac{j}{a} \bar{I}_{mf} = \frac{j}{a} \bar{I}_m \end{array} \right. \quad (*)$$

$$\bar{I}_m = \frac{\bar{V}}{Z_m} \xrightarrow{(*)} \frac{\bar{V}}{\tilde{Z}_a} = \frac{j}{a} \cdot \frac{\bar{V}}{Z_m}; \tilde{Z}_a = Z_a + Z_c = R_a - j(x_c - x_a) = R_a - j\tilde{X}_a$$

$$\bar{I}_a = \frac{\bar{V}}{\tilde{Z}_a}$$

با توجه به رابطه (۳-۴۵) و شکل (۳-۹-ب) داریم:

$$\Rightarrow \frac{V}{R_a - j\tilde{X}_a} = \frac{j}{a} \frac{V}{(R_m + jX_m)} \Rightarrow \frac{R_a + j\tilde{X}_a}{\tilde{Z}_a^v} = \frac{j(R_m - jX_m)}{aZ_m^v}$$

از متحد قرار دادن قسمت های حقیقی و موهومی داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{R_a}{\tilde{Z}_a^v} = \frac{X_m}{aZ_m^v} \quad (1) \\ \frac{\tilde{X}_a}{\tilde{Z}_a^v} = \frac{R_m}{aZ_m^v} \end{array} \right. \xrightarrow{\substack{\text{از تساوی دوم در رابطه} \\ \text{بهرم داریم}}} \frac{R_a}{\tilde{X}_a} = \frac{X_m}{R_m} \Rightarrow \tilde{X}_a = \frac{R_a R_m}{X_m}$$

$$x_c = x_a + \frac{R_a R_m}{X_m}$$

همچنین نسبت دور به صورت زیر تعیین می شود:

$$(1) \Rightarrow a = \frac{\tilde{Z}_a^v X_m}{R_a Z_m^v} = \frac{\left( R_a^v + \left( \frac{R_a R_m}{X_m} \right)^v \right) X_m}{R_a Z_m^v}$$



لذا با نصب خازن راه انداز و اعمال نسبت دور موثر  $a$  فوق الذکر می توان میدان معکوس را در راه اندازی حذف نمود.

**مثال:**

با اضافه کردن یک خازن در مسیر یکی از فازهای یک موتور دو فاز متعادل و موازی کردن دو فاز، یک موتور تک فاز با خازن دائم می سازیم. امیدانس خازن موردنیاز را چنان بیابید تا موتور در سرعت خاصی به صورت متعادل کار کند.

**حل:**

کار متعادل موتور هنگامی نتیجه می شود که مولفه معکوس میدان حذف شود، یعنی هنگامی که باشد. معادله  $(3-30)$  نشان می دهد که این امر وقتی مقدور است که داشته باشیم:

$$\bar{V}_{m\tau}(Z_{\gamma m} + Z_f + Z_b) + \bar{V}_{m1}Z_d = 0$$

در آن صورت:

$$Z_d = \frac{-\bar{V}_{m\tau}(Z_{\gamma m} + Z_f)}{\bar{V}_{m1} + \bar{V}_{m\tau}}$$

اما در این حالت  $\bar{V}_{m1} + \bar{V}_{m\tau} = \bar{V}_m = \bar{V}$  است که در آن  $\bar{V}$  ولتاژ تغذیه اعمالی به هر دو سیم پیچ می باشد.

$$\bar{V}_{m\tau} = \frac{\bar{V}}{\gamma}(1 + j/a)$$

$$Z_d = -\frac{\bar{V}}{\gamma}(1 + j/a) \left( \frac{Z_{\gamma m} + Z_f}{\bar{V}} \right)$$

$$Z_d = -\frac{1}{\gamma}(1 + j/a)(Z_{\gamma m} + Z_f)$$

$$Z_d = \frac{1}{\gamma} \left( \frac{Z_{\gamma a}}{a} - Z_{\gamma m} \right)$$

$$\Rightarrow Z_{\gamma a} = a^r(\gamma Z_d + Z_{\gamma m}) = r_c - jx_c + r_{\gamma a} + jx_{\gamma a}$$

$$r_c - jx_c = Z_{\gamma a} - (r_{\gamma a} + jx_{\gamma a})$$



### ۳-۶- ماکزیمم کردن گشتاور راه اندازی در صورتی که $Z_c = a^r Z_m$ باشد:

فرض کنید سیم بندی فاز a یک موتور دو فاز متعادل را عوض کنیم به طوری که حجم مس آن عوض نشود. بدین ترتیب یک موتور دو فاز نامتعادل ایجاد می شود که رابطه زیر در آن برقرار است (چرا؟):

$$T_{st} \propto I_a \sin \alpha$$

چون:

$$\bar{I}_a = \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_a + \bar{Z}_c} = \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_a} \quad \bar{Z}_a = \bar{Z}_a + \bar{Z}_c = a^r \bar{Z}_m + \bar{Z}_c$$

نتیجه می شود:

$$\rightarrow \bar{Z}_a = a^r Z_m \cos(\theta_m) + ja^r Z_m \sin(\theta_m) + Z_c \cos(\theta_c) + jZ_c \sin(\theta_c)$$

$$\rightarrow \sin \alpha = \sin(\theta_m - \theta_a) = \sin(\theta_m) \cos(\theta_a) - \cos(\theta_m) \sin(\theta_a)$$

$$I_a \sin \alpha = V_s \left[ \frac{\sin \theta_m [a^r Z_m \cos \theta_m + Z_c \sin \theta_c] - \cos(\theta_m) [a^r Z_m \sin \theta_m + Z_c \sin \theta_c]}{(a^r Z_m \cos \theta_m + Z_c \cos \theta_c)^2 + (a^r Z_m \sin \theta_m + Z_c \sin \theta_c)^2} \right]$$

$$\rightarrow I_a \sin \alpha = \frac{V_s Z_c (\theta_m - \theta_c)}{a^r Z_m^2 + Z_c^2 + 2a^r Z_m Z_c \cos(\theta_m - \theta_c)}$$

$$\rightarrow I_a \sin \alpha = \frac{V_s Z_c \sin \gamma}{a^r Z_m^2 + Z_c^2 + 2a^r Z_m Z_c \cos \gamma}$$

از رابطه  $I_a \sin \alpha$  نسبت به  $Z_c$  مشتق می گیریم تا مقدار  $Z_c$  را بدست آوریم:

$$\frac{\partial(I_a \sin \alpha)}{\partial Z_c} = .$$





$$\rightarrow V_s \sin \gamma [a' Z_m' + Z_c' + r_a' Z_m Z_c \cos \gamma] - V_s Z_c \sin \gamma [r Z_c + r_a' Z_m \cos \gamma] = 0$$

$$\rightarrow a' Z_m' + Z_c' + r_a' Z_m Z_c \cos \gamma - r Z_c - r_a' Z_m Z_c \cos \gamma = 0$$

$$\rightarrow a' Z_m' - Z_c' + 0 = 0$$

$$\rightarrow Z_c' = a' Z_m'$$

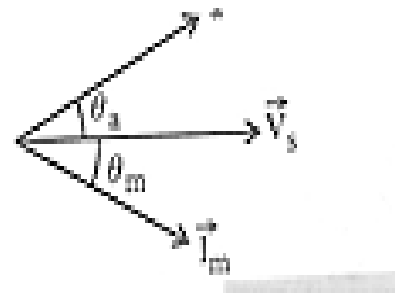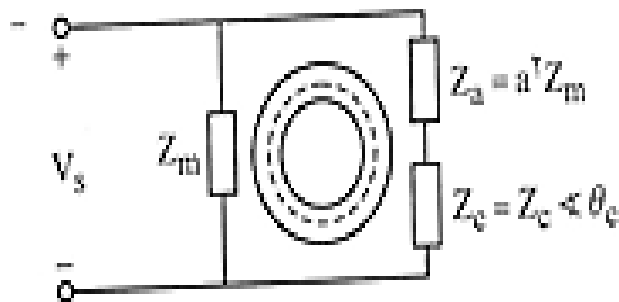

شکل (3-11): ماکزیمم کردن گشتاور راه اندازی در صورتی که  $Z_c = a' Z_m'$

### مثال:

یک موتور القایی تک فاز ۴ قطبی ۱۲۰ ولتی و ۶۰ هرتز مفروض است و خازن دائم در مدار سیم پیچ کمکی قرار دارد. در این موتور داریم:

$$X_{1m} = r; r_{1m} = 1/\omega; r_r' = 1/\omega; X_m = 48; a = \frac{N_a}{N_m} = 1; f = 30 \text{ Hz}$$

$$x_{1a} = r; r_{1a} = 2/\omega; x_r' = r$$

(الف) مدار معادل موتور را تحت لغزش ۵ درصد رسم کنید.

(ب) تحت ولتاژ اسمی، گشتاور و جریان راه انداز را حساب کنید.

(ج) اگر موازی با خازن دائم فوق یک خازن برای مرحله راه اندازی قرار دهیم مقدار آن را برای گشتاور راه انداز ماکزیمم به ازاء جریان راه اندازی حساب کنید.

(د) در فرض (ج) گشتاور راه انداز ماکزیمم به ازاء جریان راه اندازی را به دست آورید.




حل:


الف) مدار معادل فاز m براساس شکل (3-5-ب) در شکل (3-12) داده شده است و داریم:

$$X_c = \frac{1}{\omega c} = \frac{1}{2\pi f c} = \frac{10^6}{2\pi \times 60 \times 30} = 88 / 4 \Omega$$

$$Z_d = \frac{1}{2} \left( \frac{Z_{\lambda a}}{a^2} - Z_{\lambda m} \right) = \frac{1}{2} (2 / 5 + j(2 - 88 / 4) - 1 / 5 - 2j) = \frac{1}{2} - j44 / 2 \Omega$$

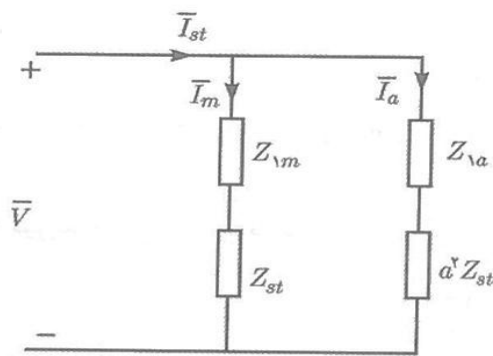

س=1 مدار معادل در

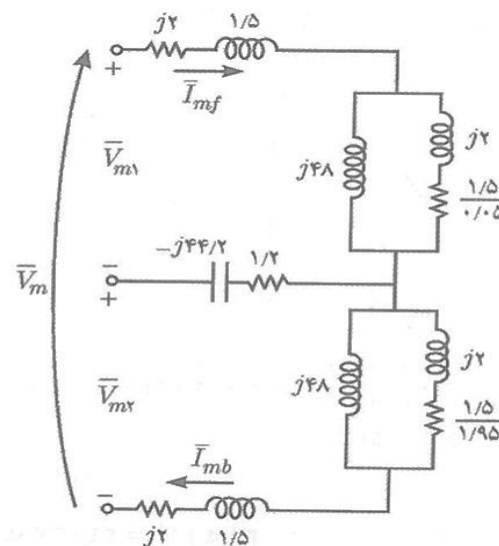

س=0/05 مدار معادل در لغزش

شکل (3-12): مربوط به مثال 7 الف) مدار معادل در لغزش  $s = 0/05$  ب) مدار معادل در  $s = 1$

(ب) در لغزش  $s = 1$  داریم:



$$Z_f = Z_b = Z_{st} = j4811(1/\omega + j2) = 2/4 \angle 54/85^\circ$$

$$\Rightarrow Z = 1/38 + j1/96 = R_{st} + jX_{st}$$

$$Z_m = Z_{\gamma m} + Z_{st} = 1/\omega + j2 + 1/38 + j1/96 = 2/88 + j3/96$$

$$\bar{I}_m = \frac{\bar{V}}{Z_m} = \frac{120 \angle 0^\circ}{2/88 + j3/96} = 24/\omega \angle -54^\circ$$

$$\bar{I}_a = \frac{\bar{V}}{Z_{\gamma a} + a^2 Z_{st}} = \frac{120 \angle 0^\circ}{2/\omega + j2 - j88/4 + 1/38 + j1/96} = 1/42 \angle 87/4^\circ A$$

بنابراین جریان راه اندازی به قرار زیر است:

$$\bar{I}_{st} = \bar{I}_m + \bar{I}_a = 23/4 \angle -51/82^\circ$$

گشتاور راه انداز به شرح زیر است:

$$T_{st} = \frac{\gamma a I_m I_a R_{st}}{\omega_s} \cdot \sin \alpha = \frac{2(1)(24/\omega)(1/42)(1/38)}{1800 \times 2\pi/60} \sin(87/4 + 54)$$

$$\Rightarrow T_{st} = 0/318 N.m$$

(ج) جهت محاسبه کل خازن مورد نیاز (در راه اندازی) می توان گفت:

$$Z_m = Z_{\gamma m} + Z_{st} = 2/88 + j3/96 = 4/9 \angle 54^\circ \Omega$$

امپدانس ورودی سیم پیچی کمکی در راه اندازی بدون در نظر گرفتن خازن ها

$$Z_a = R_a + jX_a =$$

$$= Z_{\gamma a} + a^2 Z_{st} = 2/\omega + j2 + 1/38 + j1/96 = 3/88 + j3/96$$

برای امپدانس خازن داریم:



$$X_c = 3/96 - \left[ \frac{3/96 \times 3/88 - 4/9 \sqrt{(3/88 + 2/88)3/88}}{2/88} \right] \Rightarrow X_c = 7/34 \Omega$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{10^6}{377 \times 7/34} \mu f = 361/5 \mu f$$

خازن راه انداز باید با خازن دائم موجود موازی گردد پس:

$$C_s = 361/5 - 30 = 331/5 \mu f$$

$$\bar{I}_a = \frac{\bar{V}}{Z_a - jX_{total}} = \frac{120 \angle 0^\circ}{3/88 + j3/96 - j7/34} = 23/33 \angle 41^\circ$$

(د) گیریم خازن معادل با سیم پیچ کمکی سری باشد پس در شرایط راه اندازی داریم:

$$\bar{I}_m = 24/5 \angle 54^\circ$$

جریان راه اندازی به قرار زیر است:

$$\bar{I}_{st} = 24/5 \angle -54^\circ + 23/33 \angle 41^\circ = 32/33 \angle -8^\circ$$

$$T_{st} = \frac{2(24/5)(32/33)(1/38)}{1800 \times 2\pi/60} \sin(41 + 54) = 8/35 \text{ N.m}$$


گشتاور راه اندازی ماکزیمم به ازاء جریان راه اندازی عبارت است از:

$$\frac{8/35}{32/33} = 0.285 \text{ N.m/A}$$

### ۳-۷- نحوه کار ماشین های سه فاز با ولتاژ تک فاز (اتصالات اشتاین متر Steinmetz)

گاهها لازم می شود که ماشین سه فازی با ولتاژ تک فاز تغذیه گردد. در این صورت می توان از اتصالاتی موسوم به اتصالات اشتاین متر استفاده نمود. برای این منظور بسته به نوع ارایش سیم پیچ های موتور سه فاز مطابق شکل (۳-۱۳) امپدانس هایی اضافه می گردد.



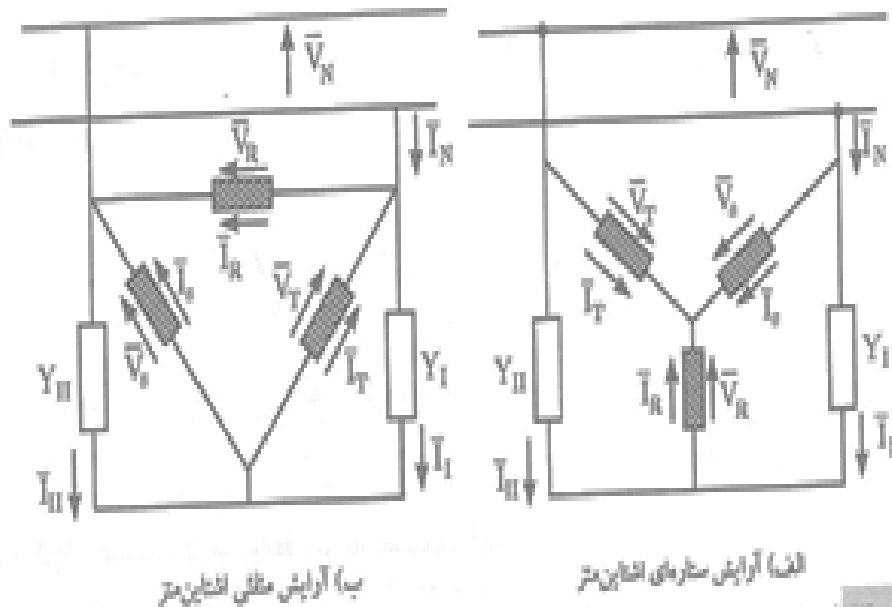

شکل (۳-۱۳): اتصالات کامل اشتاین متر

در ادامه خواهیم دید که می توان ادمتیانس های و را طوری تعیین نمود که موتور سه فاز در نقطه کار موردنظر به صورت متعادل کار کند. لذا به واسطه تغذیه نامتقارن موتور سه فاز، سعی می گردد به کمک مولفه های متقارن شرایط لازم برای عملکرد متعادل فراهم گردد.

### ۳-۷-۱- آرایش ستاره ای اشتاین متر

در حالت کلی، با توجه به تئوری مولفه های متقارن می توان ولتاژهای فازها را که مطابق شکل (۳-۱۳-الف) نامگذاری شده اند تجزیه نمود:

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_f = \frac{1}{3}(\bar{V}_R + \bar{V}_s + \bar{V}_T) \\ \bar{V}_f = \frac{1}{3}\bar{V}_R + a\bar{V}_s + a^2\bar{V}_T \\ \bar{V}_b = \frac{1}{3}(\bar{V}_R + a^2\bar{V}_s + a\bar{V}_T) \end{array} \right. \quad \text{یا} \quad \left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_R = \bar{V}_f + \bar{V}_f + \bar{V}_b \\ \bar{V}_s = \bar{V}_f + a^2\bar{V}_f + a\bar{V}_b \\ \bar{V}_T = \bar{V}_f + a\bar{V}_f + a^2\bar{V}_b \end{array} \right.$$



$$a = 1 < 120; a^r = 1 < 240$$

که در آن:

در آرایش ستاره سه سیمه (فاقد سیم نول) ، سیستم صفر جریان وجود ندارد لذا سیستم صفر ولتاژ را کنار می گذاریم:

$$\begin{cases} \bar{V}_R = \bar{V}_f + \bar{V}_b \\ \bar{V}_s = a^r \bar{V}_f + a \bar{V}_b \\ \bar{V}_T = a \bar{V}_f + a^r \bar{V}_b \end{cases}$$

با به کارگیری قوانین کیرشوف در مدار شکل داریم:

$$\begin{cases} \bar{V}_N = \bar{V}_s - \bar{V}_T & (1) \\ \frac{\bar{I}_I}{Y_I} = \bar{V}_s - \bar{V}_R & (2) \\ \frac{\bar{I}_{II}}{Y_{II}} = \bar{V}_T - \bar{V}_R & (3) \\ \bar{I}_I + \bar{I}_{II} = \bar{I}_R \xrightarrow{(2),(3)} Y_I(\bar{V}_s - \bar{V}_R) + Y_{II}(\bar{V}_T - \bar{V}_R) = \bar{V}_R & (4) \end{cases}$$

برای جریان ها هم نظیر همین روابط را می نویسیم. مثلا:

$$\bar{I}_R = \bar{V}_f \bar{Y}_f - \bar{V}_b Y_b \quad (5)$$

بعد از انجام عملیات لازم ، روابط زیر به دست می آیند.

$$\bar{V}_f = j \frac{\bar{V}_N}{\sqrt{3}} \frac{Y_b + Y_I(1-a) + Y_{II}(1-a^r)}{Y_f + Y_b + \vartheta Y_I + \vartheta Y_{II}}$$

$$\bar{V}_b = j \frac{\bar{V}_N}{\sqrt{3}} \frac{Y_f + Y_I(1-a^r) + Y_{II}(1-a)}{Y_f + Y_b + \vartheta Y_I + \vartheta Y_{II}}$$

باشد. در این صورت خواهیم داشت:  $\bar{V}_b = 0$  شرط اینکه ماشین متعادل کار کند این است که

$$Y_f + Y_I(1-a^r) + Y_{II}(1-a) = 0$$