


(ثانویه) علاوه بر هسته مغناطیسی، فاصله هوایی نیز وجود دارد و از آنجا که در قدرت‌های بکسان، نیروی محرکه مغناطیسی بیشتری جهت غلبه بر تلفات مکانیکی رتور و مقاومت مغناطیسی ناشی از فاصله هوایی بین استاتور و رتور مورد نیاز است، بنابراین در قدرت بکسان جریان بی باری موتورهای القایی نسبت به ترانسفورماتورها بیشتر می‌باشد.

## ۲-۳-۱- اساس کار موتورهای القایی

مطابق شکل (۱۰)، مدار الکتریکی موتور القایی سه فاز رتور سیم پیچی شده مانند یک ترانسفورماتور سه فاز است. در واقع هر دو از اثر القای نیروی محرکه در سیم پیچ طرف دیگر استفاده می‌کنند لذا به این موتورها، موتورهای القایی گفته می‌شود. البته در ساختار موتور القایی بین سیم استاتور (اولیه) و رتور

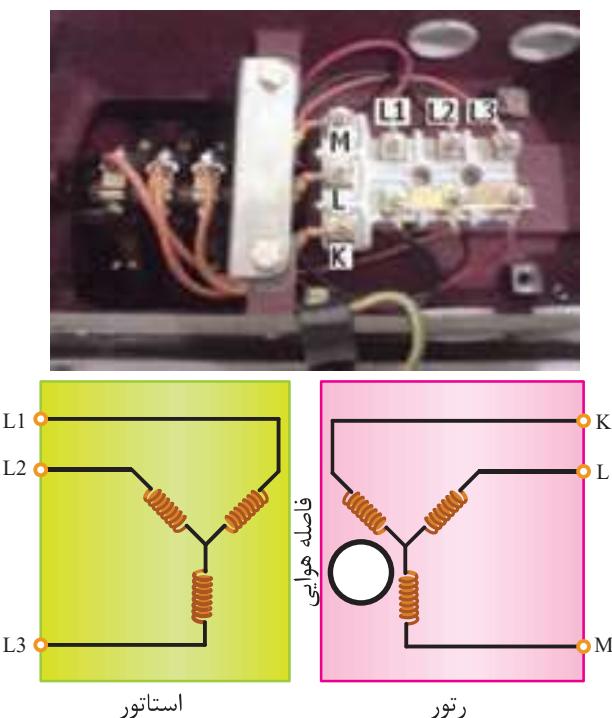

شکل ۱۰—مدار الکتریکی(پایین) و جعبه ترمیتال(بالا) موتور القایی با رتور سیم پیچی شده

می‌گیرند ولی از آنجا که می‌توان این موضوع را با دلایل فیزیکی نیز شرح داد، لذا برای اثبات میدان دور از تشریح فیزیکی میدان استفاده می‌گردد.

در آغاز انواع میدان‌های ایجاد شده توسط جریان‌های مستقیم و متناوب یادآوری می‌شود. مطابق شکل (۱۱) با عبور جریان DC از یک سیم پیچ می‌توان میدان ثابت ایجاد کرد. زیرا اندازه و جهت این میدان همواره ثابت است. همچنین با عبور


## ۲-۳-۲- پدیده میدان دور در ماشین‌های القایی

در این بخش پس از معرفی ساختار ماشین القایی سه فاز، ثابت می‌شود که چگونه با عبور جریان سه فاز از سیم پیچ استاتور ماشین القایی می‌توان میدان دور ایجاد کرد به‌طوری که این میدان پیرامون هسته استاتور گردش نموده و بدین ترتیب شرایط لازم برای چرخش رotor را فراهم کند.


البته برای اثبات موضوع فوق از معادلات ریاضی بهره

ضریانی می‌گویند. جهت میدان‌های مغناطیسی اطراف سیم پیچ در جریان متناوب تکفاز مطابق شکل (۱۲) می‌باشد.

جریان متناوب تک فاز میدانی متغیر ایجاد می‌شود که به صورت ضربانی جهت آن در هر نیم سیکل مرتب تغییر می‌کند که به آن میدان

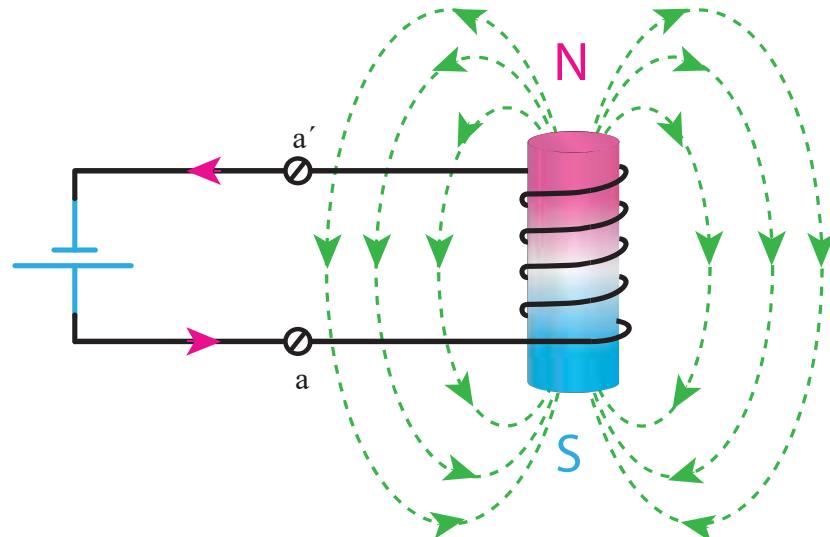


شکل ۱۱—میدان مغناطیسی حاصل از منبع جریان مستقیم

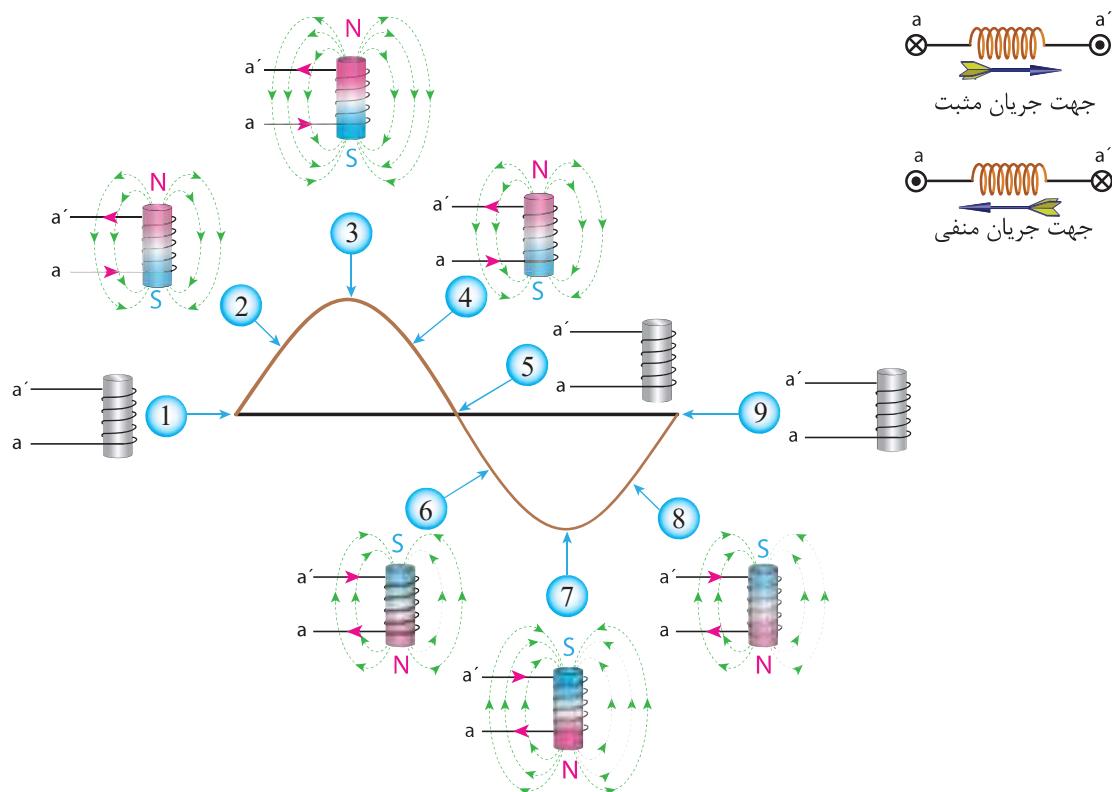


شکل ۱۲—جهت میدان مغناطیسی سیم پیچ در جریان متناوب

شکل (۱۳-الف) سیم‌بندی سه فازه ماشین القایی دوقطبی ساده را نشان می‌دهد. با توجه به شکل (۱۳-ب، ج)، سیم‌پیچ‌های سه فاز  $c, b, a$  در بدنه استاتور، با اختلاف  $120^\circ$  درجه مکانی نسبت به یکدیگر جاسازی شده‌اند در این ماشین بازوی برگشت سیم‌پیچ‌های هر فاز استاتور، ماشین


پیکان نشان داده شده در شکل ۱۲ جهت جریان فرضی وارد و خارج شده از سیم‌پیچ را نشان می‌دهد. در ادامه نشان داده می‌شود که با عبور جریان‌های متناوب سه فاز در سه سیم‌پیچ مطابق شکل (۱۳) میدان‌های گردشی یا دوار ایجاد خواهد شد.

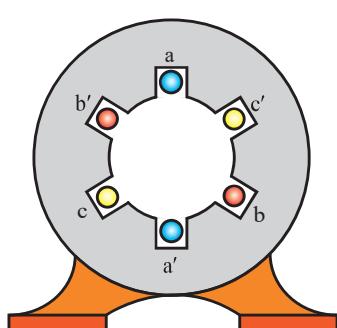

ج) شمای تک حلقه سیم‌بندی ماشین القایی با سیم‌پیچ گسترده بر اساس موقعیت مکانی

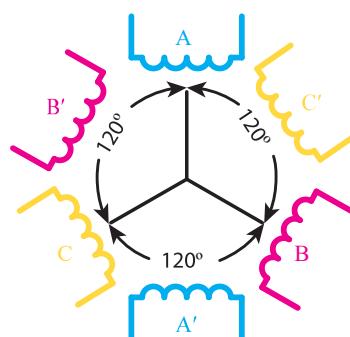

ب) نمایش کلاف‌ها بر اساس موقعیت مکانی

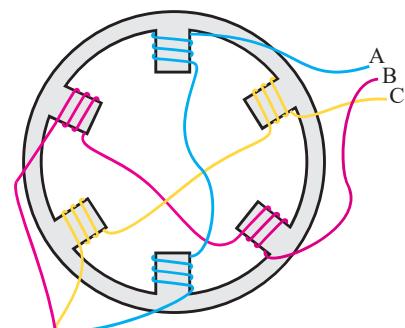

الف) شمای واقعی با ماشین القایی با سیم‌پیچ متتمرکز



د) شکل واقعی ماشین القایی سیم‌پیچ متتمرکز مدل آزمایشگاهی


شکل ۱۳-ماشین القایی سه فاز

استاتور، جریان الکتریکی در آن جاری می‌شود و سپس در هادی‌های هر سیم‌پیچ متناسب با جهت جریان عبوری از آن میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود.


برای تحلیل آسان‌تر میدان دوار، اندازه و جهت جریان‌های سه فازه شکل (۱۴) در زمان‌های  $t_1$  تا  $t_4$  در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه فاصله هر یک از نمونه‌های زمانی  $60^\circ$  درجه از یکدیگر می‌باشد. بنابراین با تحلیل این  $6$  نقطه می‌توان گردش کامل میدان دوار را در مسیر دایره‌ای (یعنی  $360^\circ$  درجه) بررسی نمود.

را به دو نیم تبدیل نموده است یعنی بازوی رفت سیم‌پیچ مثلاً  $a$  با بازوی برگشت آن یعنی  $a'$   $180^\circ$  درجه اختلاف مکانی دارد بنابراین در این ماشین القایی میدان دو قطبی ایجاد می‌شود.

برای شروع انتهای سیم‌پیچ‌های سه فاز استاتور یعنی  $(a', b', c')$  را با اتصال ستاره به هم متصل کرده و ابتدای آنها یعنی  $(a, b, c)$  را به منبع برق سه فاز با ولتاژ مناسب، وصل می‌کنند. بلا فاصله پس از اتصال برق سه فاز به سیم‌پیچ‌های

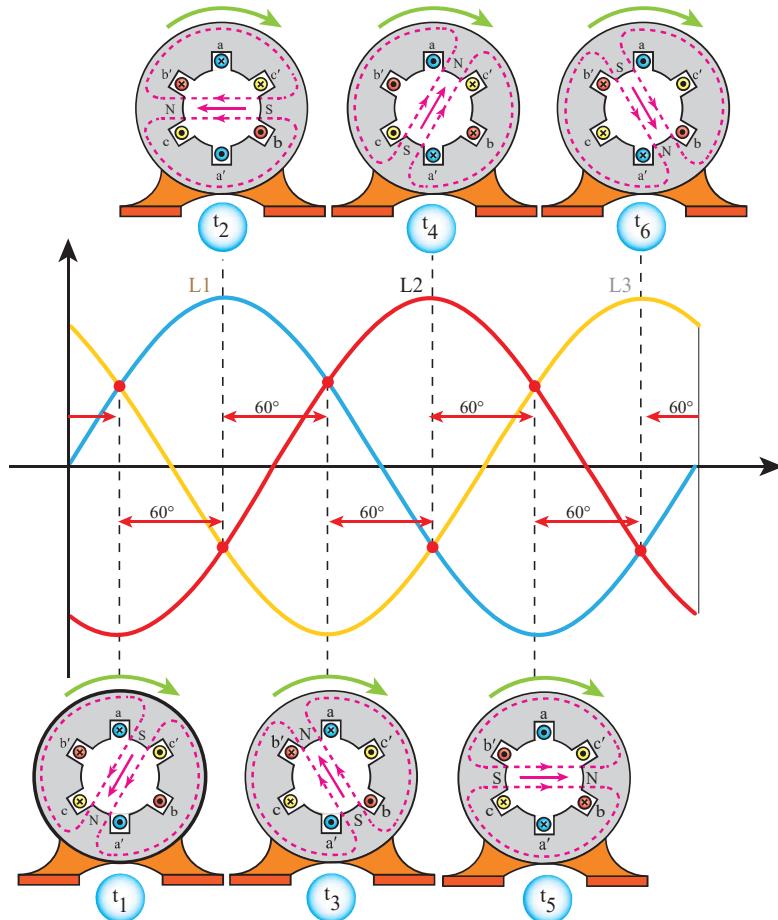

شکل ۱۴—میدان دور اسکاتور در یک دوره تناوب

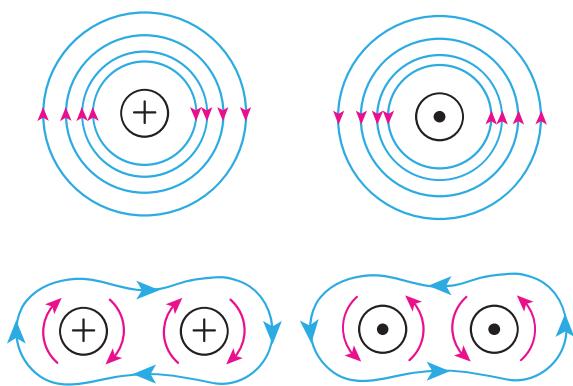







شکل ۱۵—میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان و دو سیم هم جهت

جدول (۱) تحلیل جهت جریان هر یک از سیم پیچ‌ها را در یک دوره تناوب شکل موج سه فاز نشان می‌دهد. جهت جریان هادی‌های هر شیار و وضعیت میدان‌های مغناطیسی استکاتور در هر یک از زمان‌های  $t_1$  تا  $t_6$  به کمک جدول (۱) بدست می‌آید. از آنجا که شیارهای استکاتور، هادی‌های هر فاز را در خود جای داده‌اند و جهت جریان هادی‌های هر شیار در هر لحظه با توجه به فرض فوق قابل علامت‌گذاری هستند. لذا می‌توان جدول (۱) را کامل نمود. بنابراین با توجه به میدان مغناطیسی اطراف هادی‌های هم جوار، جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده در هر لحظه بدست می‌آید.

همین ترتیب در سطح مربوط به هر زمان قرار داده می‌شود. با در نظر گرفتن جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده از زمان  $t_1$  تا  $t_6$  می‌توان نتیجه گرفت که میدان مغناطیسی در هسته استاتور می‌چرخد. این میدان در حال گردش را میدان دورانی گویند.

به عنوان نمونه با توجه به شکل موج جریان‌های سینوسی سه فاز، در لحظه  $t_1$ ، فاز a مثبت، فاز b منفی و فاز c مثبت است. پس علامت جهت جریان در ابتدای سیم پیچ a (⊗) و در انتهای آن (⊕) یعنی a'، a'' درج می‌شود. این علامت‌ها برای فازهای دیگر نیز به

جدول ۱—جهت جریان سیم پیچ‌های استاتور

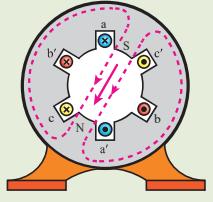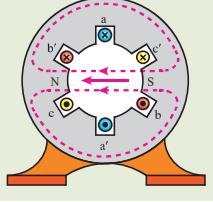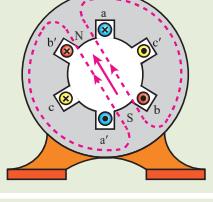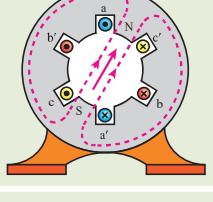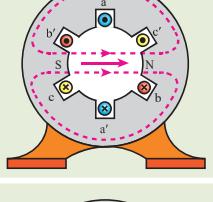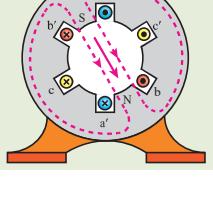	علامت جریان هر فاز			جهت جریان در مقاطع سیم پیچ						جهت گردش میدان
	$I_a$	$I_b$	$I_c$	a	$c'$	b	$a'$	c	$b'$	
$t_1$	+	-	+	(⊗)	(○)	(●)	(○)	(⊗)	(●)	
$t_2$	+	-	-	(⊗)	(⊗)	(●)	(○)	(○)	(●)	
$t_3$	+	+	-	(⊗)	(⊗)	(●)	(○)	(○)	(●)	
$t_4$	-	+	-	(●)	(⊗)	(●)	(○)	(⊗)	(●)	
$t_5$	-	+	+	(●)	(●)	(●)	(●)	(⊗)	(●)	
$t_6$	-	-	+	(●)	(●)	(●)	(●)	(⊗)	(●)	

شکل (۱۶) انجام شده است.


شکل (۱۶) جهت چرخش میدان مغناطیسی دورار با تعویض جای فاز a و b نمایش می‌دهد. از این روش برای تغییر جهت گردش موتور القایی استفاده می‌شود.

### ۴-۳- تغییر جهت چرخشی میدان دورار

در صورتی که جای دو فاز از سه فاز متصل شده به ماشین القایی به اختیار عوض شود، میدان دورار ماشین القایی سه فاز تغییر جهت می‌دهد. این تغییر در جدول (۲) بر اساس

جدول ۲— اثر تغییر جای دو فاز بر جهت میدان دورار

زمان	علامت جریان هر فاز			جهت جریان در مقاطع سیم پیچ						جهت گردش میدان
	$I_a$	$I_b$	$I_c$	a	c'	b	a'	c	b'	
$t_1$	—	+	+	○	○	×	×	×	○	→
$t_2$	—	+	—	○	×	×	×	○	○	↑
$t_3$	+	+	—	×	○	×	○	○	○	↑
$t_4$	+	—	—	×	○	○	○	○	×	←
$t_5$	+	—	+	○	○	○	○	×	○	↓
$t_6$	—	—	+	○	○	○	○	○	×	↓

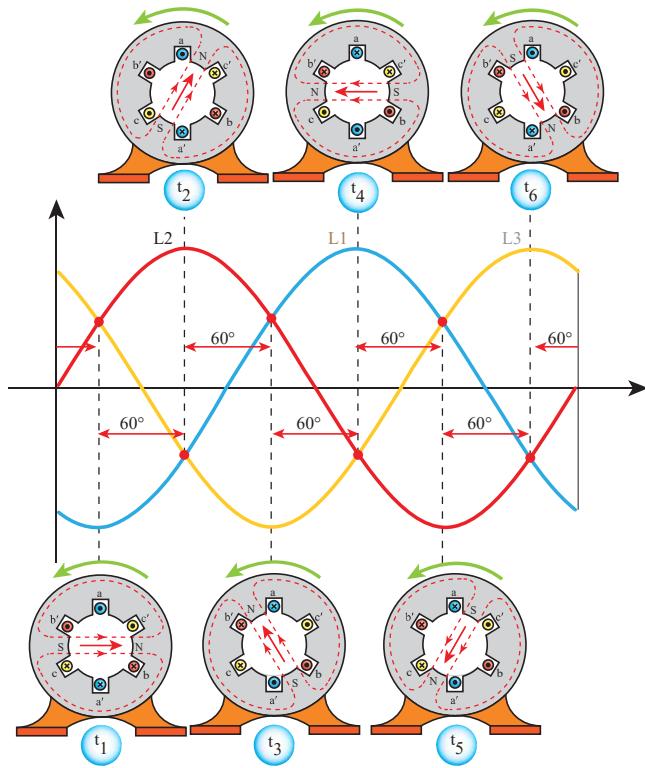

شکل ۱۶- جهت جریان سیم پیچ های استاتور و تغییر جهت میدان دوار در یک دوره تناوب

## خود را بیازمایید



- ۱- چرا جریان بی باری موتورهای القایی بیشتر از ترانسفورماتورها می باشد؟
- ۲- آیا می توان با جریان مستقیم میدان دوار ایجاد کرد؟
- ۳- با توجه به علامت جریان های داده شده در جدول زیر، جهت جریان در سیم پیچ های ماشین القایی و جهت میدان دوار را تعیین کنید.

ت	علامت جریان هر فاز			جهت جریان در مقاطع سیم پیچ					
	I <sub>a</sub>	I <sub>b</sub>	I <sub>c</sub>	a	c'	b	a'	c	b'
t <sub>1</sub>	+	+	-						
t <sub>2</sub>	-	+	-						
t <sub>3</sub>	-	+	+						
t <sub>4</sub>	-	-	+						
t <sub>5</sub>	+	-	+						
t <sub>6</sub>	+	-	-						