

نقشه‌خوانی اندازه‌ها و علائم

تولرانس‌های هندسی

تعیین تولرانس‌های ابعادی برای ساخت قطعات صنعتی لازم است، اما کافی نیست. برای تکمیل شدن اطلاعات نقشه ساخت به تولرانس دیگری به نام **تولرانس هندسی** نیاز است. تولرانس‌های هندسی تحت عنوان 'GD&T' در دنیا شناخته شده است، که با رعایت موارد آن، قطعات ساخته شده از دقیقی بخوردار خواهند بود، در حقیقت این مهم ترین مزیت تولرانس‌های هندسی است که مقاصد و اهداف طراحان را در کلیه کشورها، یک سان می‌کند.



بخش سوم




فصل



برای تولید قطعات این دستگاه تراش مخصوص دقیقی لازم است. به همین منظور باید دقیقاً به تولرانس‌های هندسی توجه کرد و سازنده خود را به استفاده از آن‌ها ملزم نماید. در این فصل با تولرانس‌های هندسی و علائم آن در نقشه‌ها آشنا می‌شویم.

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ◎ مفهوم تولرانس هندسی را بیان کند.
- ◎ علائم و نمادهای مربوط به انواع تولرانس‌های هندسی را نام ببرد.
- ◎ علائم و نمادهای مربوط به انواع تولرانس‌های هندسی را از روی نقشه تفسیر کند.

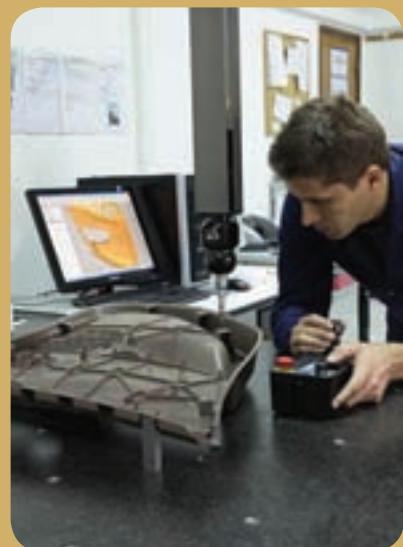

بررسی و کنترل اندازه‌های یک قطعه توسط دستگاه اندازه‌گیری سه بعدی

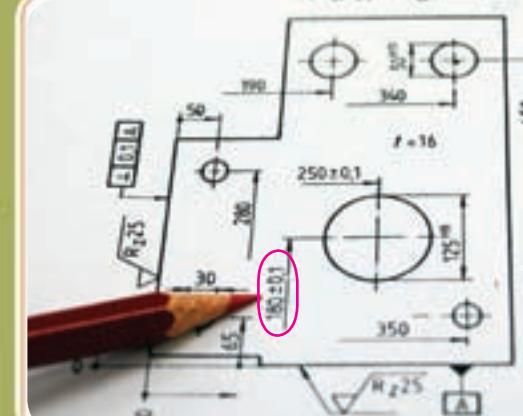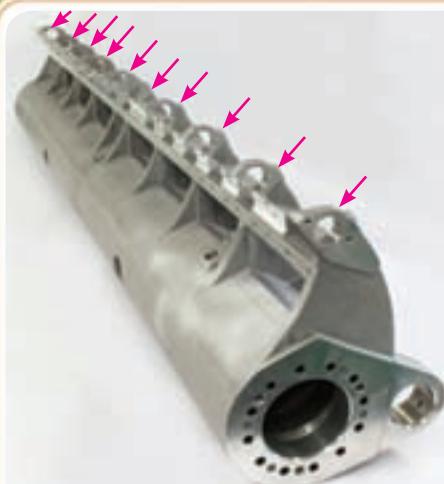نکا^لنکا^ل


به نظر شما اگر محور سوراخ‌های مشخص شده قطعه (شکل ۲) در یک راستا نباشد و اختلاف محور آنها با مقدار موجود در نقشه مطابقت نکند، چه مشکلی بیش می‌آید؟

- امروزه در اغلب نقشه‌های صنعتی از تولرانس‌های هندسی استفاده می‌شود. با به کارگیری تولرانس‌های هندسی:
- ۱- طراح قطعه بهتر می‌تواند جزئیات طرح خود را بیان کند.
 - ۲- سازنده قطعه نیز راحت‌تر می‌تواند کلیه مشخصات قطعه کار را دریابد.
 - ۳- در هنگام مونتاژ از مشکلات کاسته می‌شود و به حداقل ممکن می‌رسد.

ساخت یک قطعه صنعتی با دقت مطلقاً، نه امکان پذیر است و نه مقرر نبود. به صرفه. به همین جهت اندازه‌ها را، با در نظر گرفتن تولرانس‌های معین و با توجه به نوع کاربرد و به تناسب نیاز، می‌سازند. به این ترتیب:

* تولرانس‌های ابعادی نشانگر اختلاف اندازه‌های طولی مُجاز برای ساخت یک قطعه است و این همان تولرانسی است که معمولاً روی نقشه‌های ساخت مشاهده می‌شود و به کار می‌رود. (شکل ۱)

در برخی شرایط خاص، تولرانس‌های ابعادی نمی‌توانند به تنهایی شکل‌های مورد نظر را به میزان لازم کنترل نمایند. به دو شکل زیر دقت کنید:

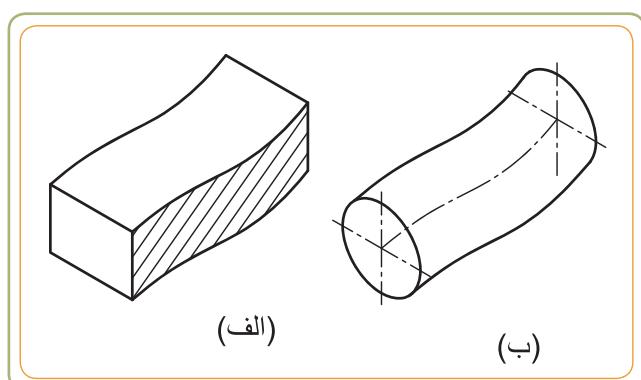

این قطعات به لحاظ ابعادی صحیح‌اند، ولی در هنگام مونتاژ قطعات، ایجاد مشکل می‌نمایند.

در (شکل الف) ضخامت قطعه مربوطه در تمام قسمت‌های آن یکسان است، اما این قطعه تاب دارد.

در (شکل ب) تمامی سطح مقطع‌های قطعه مربوطه مدور هستند، ولی امتداد این قطعه تاب دارد.

هر چند ممکن است این دو قطعه از نظر ابعادی مورد تأیید باشند، اما تحت هیچ شرایط مُجازی نمی‌توانند با قطعه دیگری مونتاژ شوند. مشکل این قبیل قطعات را می‌توان با استفاده از تولرانس هندسی برطرف کرد.

انحرافات هندسی

هر قطعه ای که ساخته می شود باید وظیفه مشخصی را انجام دهد که برای آن منظور تولید شده است. وظیفه هر قطعه ای معمولاً در مجاورت قطعات دیگر قرار گرفتن برای انجام کار خاصی است. توانایی انجام وظیفه از نظر هندسی به معنی توانایی جفت شدن است.

در تصاویر مقابل اگر هر یک از قطعات تشکیل دهنده آنها، بیشتر از حد مجاز انحراف داشته باشند نمی توانند روی هم دیگر جفت شوند یا حرکتی داشته باشند.

بنابراین هر قطعه ای باید طوری تولرانس گذاری شود که بتواند وظایفش را به درستی در طول عمر مورد نظر (در داخل مجموعه به کار رفته) انجام دهد.

علت ایجاد انحراف های هندسی

انحراف های شکلی به واسطه مواردی مثل:

- بی دقیقی ماشین ها و ابزارها؛

- اثر نیروی برش توسط ابزارها بر روی قطعه کار؛

- خطای ماشین کار و ...

- به وجود می آیند.

به دو مثال شکل زیر توجه کنید:

انحراف مدور بودن قطعه تراشکاری در (شکل الف) به یاتاقان بندی محور ماشین وابسته است. انحراف لنگی قطعه تراشکاری در (شکل ب) ناشی از نبودن دقت در فک های سه نظام است.


بنابراین ساخت قطعات با شکل دقیق هندسی بدون هیچ گونه خطایی امکان پذیر نیست.

(الف)



انحراف مدور بودن

(ب)

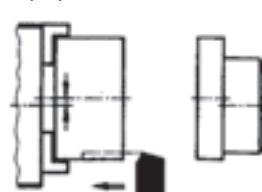

انحراف لنگی


خرد کن دستی

منگنه

قفل درب

لذا طراحان، علاوه بر در نظر گرفتن مواردی مثل کیفیت سطح، تولرانس های ابعادی، انطباقات و ...، انحرافات شکل هندسی را نیز موردن توجه قرار می دهند و در قالب تولرانس های هندسی آن ها را به روی نقشه های ساخت به نمایش در می آورند.

با توجه به توضیحات فوق، تولرانس هندسی را به طور ساده تعریف می کنیم: تولرانس هندسی انحراف های مجاز یک شکل هندسی را از فرم و موقعیت ایده آل آن بیان می کند، طوری که قطعه پس از تولید بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

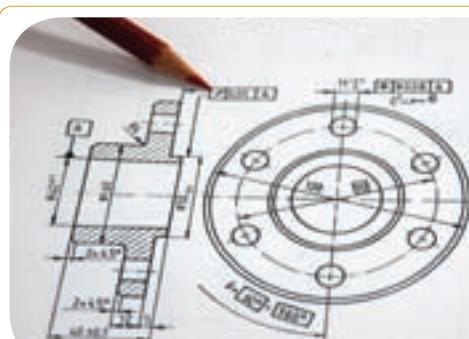


چند اصطلاح در تولرانس های هندسی

برای درک مطلب مورد بحث در تولرانس های هندسی بهتر است با چند واژه مهم آشنا شویم . اندازه های روی نقشه ، اندازه اسامی (ایده آل) تعیین شده توسط طراح است .

از آنجایی که یک اندازه ایده آل فقط در ذهن وجود دارد، باید پذیرفت که در ساخت و تولید، همیشه اختلافات (انحرافاتی) بین اندازه فعلی (اندازه ای که پس از تولید به دست می آید) و اندازه مورد نظر طراح (اندازه ایده آل) قابل تصور است. بنابراین تغییراتی ابعادی یا هندسی در اندازه ها و شکل قطعه پس از تولید ، مطابق تصاویر زیر خواهیم داشت که برای آشنایی بهتر با این تغییرات (در صفحه بعد) با چند واژه آشنا می شویم .


قبل از آن ، به تصاویر زیر نگاه کنید و با ذکر شماره مشخص کنید از نظر شما کدام عبارت سمت چپ مربوط به تصاویر سمت راست است؟

داخل دایره ها را شماره گذاری کنید.

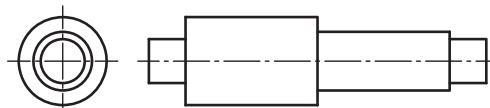

فرم ایده آل مورد نظر طراح قطعه کار:


۱- مخروطی تولید شده است.

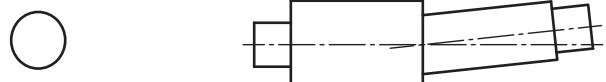


۲- خم شده تولید شده است.



۳- خارج از مرکز تولید شده است.

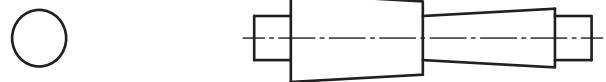

۴- انحنادار تولید شده است.

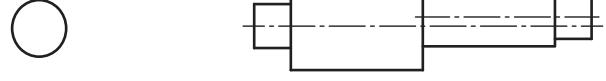

برخی از تعاریف



طرح اسمی: از یک طرح که به صورت ایده آل در ذهن طراح قطعه وجود دارد، صحبت می‌کند.

طراح به هنگام اندازه گذاری نقشه، یک اندازه اسمی (که عملاً ایده آل و دست نیافتنی است) تعیین می‌کند و سپس با تولرانس‌های مورد نظر، خطای مجاز آن را مشخص می‌نماید.

اندازه: یک سوراخ یا میله می‌تواند بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از اندازه مورد نظر تولید شود.

فرم: یک سوراخ یا میله ممکن است خمیده تولید شود، در حالی که وسیله اندازه گیری، اندازه قطر آن را به طور صحیح نشان بدهد.

مکان: یک سوراخ یا میله ممکن است خارج از مرکز یا کج تولید شود، هر چند وسیله اندازه گیری اندازه قطر آن را به طور صحیح نشان بدهد.

انحراف: اختلاف بین اندازه موجود (اندازه فعلی) و اندازه اسمی (اندازه ایده آل) را انحراف می‌گوییم.





اندازه فعلی - اندازه اسمی = انحراف
منطقه (ناحیه) تولرانس: فضا و محدوده ای که سطح قطعه تولید شده باید درون آن فضا قرار گیرد (در صفحه ۱۶۳ با منطقه تولرانس هندسی بیشتر آشنا می‌شویم)




انحراف مجاز: هر انحراف موجود که درون منطقه تولرانس قرار گیرد، انحراف مجاز است که یک اندازه فعلی (اندازه پس از تولید) را نشان می‌دهد.

* زمانی که انحراف داخل منطقه تولرانس باشد، انحراف مجاز خواهد بود.

خطای غیر مجاز: وقتی انحراف از منطقه (ناحیه) تولرانس خارج شود، آن موقع می‌گوییم خطأ وجود دارد.

در صفحه بعد به کمک یک مثال با اصطلاحات و تعاریف فوق بیشتر آشنا می‌شویم.

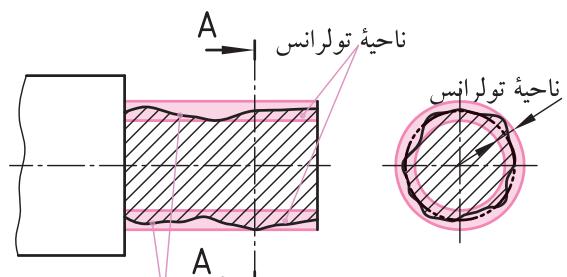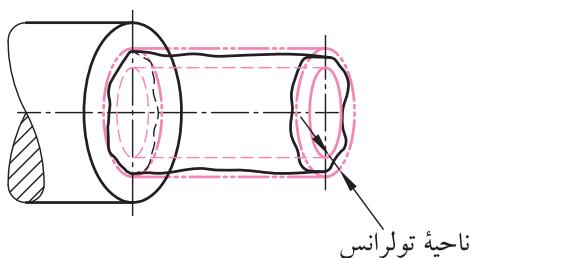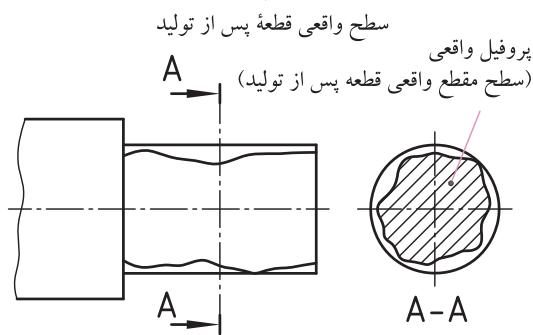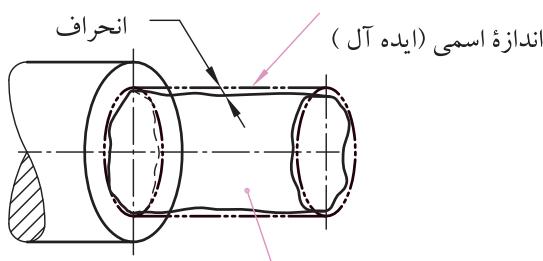


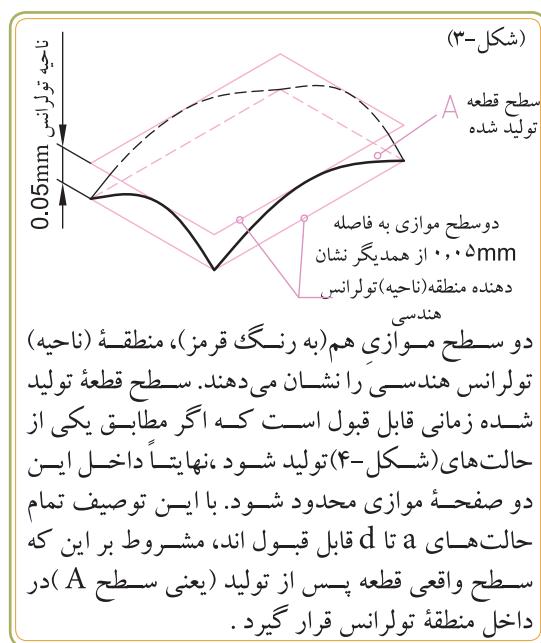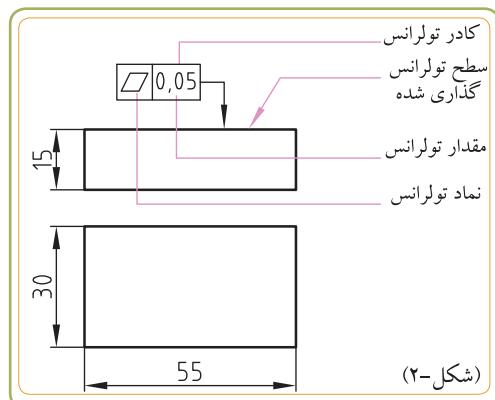
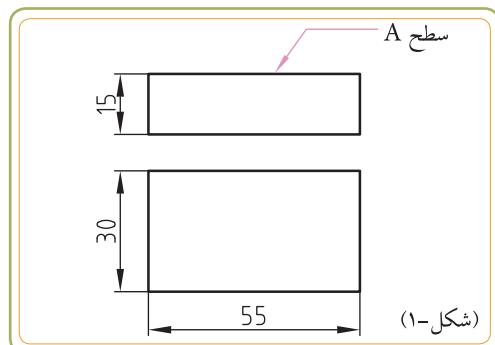
مثال: (برای توضیح اصطلاحات و تعاریف)

فرض کنید قرار است قطعه ای مکعبی شکل (مطابق نقشه شکل-۱) تولید شود. هدف طراح آن است که سطح A، یک سطح تخت باشد و برای آن مقدار تولرانس 0.05mm را تعیین می کند. برای این منظور طراح باید مقصود خود را به سازنده کاملاً واضح و شفاف اعلام کند.

لذا طراح مقدار تولرانس (که مقدار 0.05mm است) را داخل یک مستطیل به نام کادر تولرانس قرار می دهد. او همچنین باید سازنده را مطلع کند که سطح A لازم است تخت باشد. او مفهوم تخت بودن را توسط یک نماد به شکل در داخل کادر تولرانس معرفی می کند. از آنجایی که قطعه پس از تولید ممکن است کاملاً تخت نباشد، برای آن یک منطقه یا ناحیه را تعریف و مشخص می کند که به آن منطقه تولرانس یا ناحیه تولرانس می گویند. (شکل-۳)
نکته این که: سطح A وقتی قابل قبول است که پس از تولید در داخل این منطقه (ناحیه) قرار گیرد.

به عبارت ساده تر، سطح تولرانس گذاری شده A (در شکل-۲) فقط در منطقه تولرانسی (شکل-۳)، مُجاز به انحراف دلخواه است. (شکل-۴) چند نمونه از انحرافاتی را که ممکن است پس از تولید برای مثال مورد نظر ما پیش بیاید، نشان می دهد.

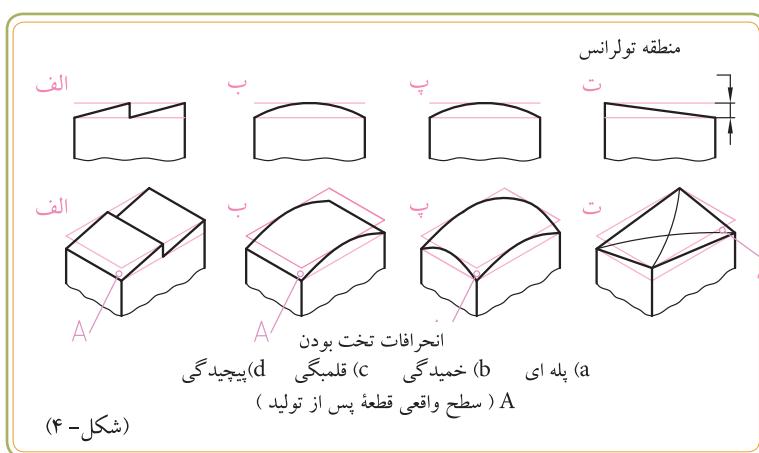

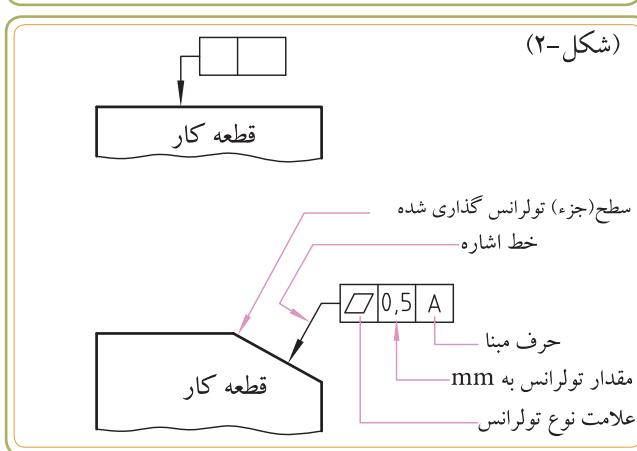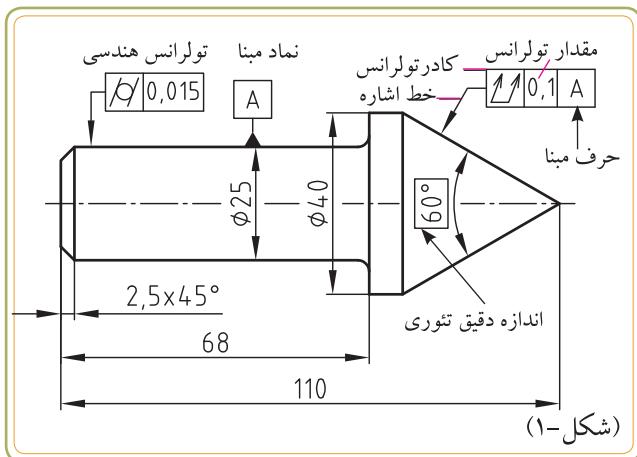

نمایش تولرانس های هندسی بر روی نقشه

مطابق آنچه که در مثال صفحه قبل مطالعه کردیم، برای نمایش تولرانس های هندسی بر روی نقشه باید با پارامترهایی مثل کادر تولرانس، ناماد تولرانس، میبا و ... (در شکل ۱-۱) آشنا باشیم، که در ادامه به معرفی هریک از آن ها می پردازیم.

کادر تولرانس

تولرانس های هندسی درون یک کادر نمایش داده می شوند. کادری چهار گوش (مستطیل شکل) و حداقل با دو خانه (مطابق شکل ۲-۲). در اولین خانه از سمت چپ علامت نوع تولرانس قرار می گیرد. در دومین خانه مقدار تولرانس بر حسب میلی متر قرار می گیرد. خانه سوم (یا خانه های بعد از آن) شامل حروف مشخصه لاتین است و از آن ها برای ذکر میبا در تولرانس های هندسی وابسته^۱ استفاده می شود.

کادر تولرانس با یک خط اشاره به یک فلش (پیکان اندازه) متصل می شود. انتهای فلش عمود بر جزء (سطح) تولرانس گذاری شده قرار می گیرد.

* در جدول زیر، قسمت های را که با نقطه چین (...) مشخص شده اند، را نام گذاری کنید.


 ناماد تولرانس هندسی	چند مثال از برخی حالت های کادر تولرانس هندسی * جهت خط اشاره، با توجه به سطح تولرانس گذاری شده متفاوت (متغیر) خواهد بود.
 نماد منطقه تولرانس	مقدار تولرانس بنای نماد منطقه تولرانس
 نماد منطقه تولرانس	مقدار تولرانس بنای طول محدود شده نماد منطقه تولرانس
 نماد منطقه تولرانس	تعداد شکل هندسی تولرانس گذاری شده (4x) نماد منطقه تولرانس
 نماد منطقه تولرانس	مقدار تولرانس بنای اول بنای دوم
 نماد منطقه تولرانس	مقدار تولرانس بنای اول بنای دوم بنای سوم
 نماد منطقه تولرانس	علامت دور تا دور پروفیل نماد منطقه تولرانس نماد منطقه تولرانس

۱ - تولرانس های هندسی وابسته در جدول صفحه ۱۶۷ معرفی شده اند.

نماد تولرانس های هندسی

در نقشه های فنی برای تعیین تولرانس های هندسی از نمادهای مطابق جدول استفاده می شود که هر کدام از آنها نشان دهنده وضعیت خاصی است (با ویژگی این نمادها در دو جدول صفحه ۱۶۷ بیشتر آشنا می شوید).

نماد تولرانس های هندسی لنگی	نماد تولرانس های هندسی موقعیت	نمادهای تولرانس های هندسی جهت	نمادهای تولرانس های هندسی فرم

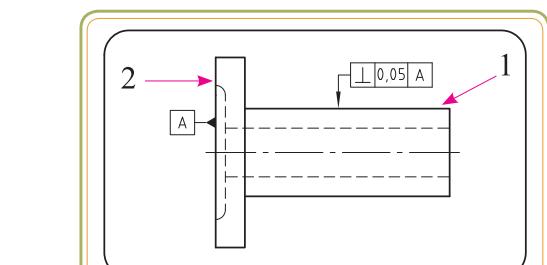

فرضاً در قطعه مطابق شکل به کمک نماد تولرانس هندسی می خواهیم عمود بودن سطح ۱ را نسبت به سطح ۲ نشان دهیم.

در تولرانس هندسی نشان دادن دو سطح عمود بر هم توسط نماد

در نقشه مثال بالا کدام یک از ویژگی های زیر مورد کنترل قرار گرفته است؟

- ۱) فرم ○ ۲) جهت ○ ۳) موقعیت ○ ۴) لنگی



شکل مقابل قطعه ای را نشان می دهد که توسط دستگاه، تولرانس گردی آن در حال کنترل است.

تولرانس گردی جزء کدام دسته از تولرانس های هندسی است؟

- ۱) فرم ○ ۲) جهت ○ ۳) موقعیت ○ ۴) لنگی



تولرانس های عمومی

مقدار تولرانس هندسی بر مبنای کاربرد و عملکرد قطعه و براساس استاندارد مربوطه توسط طراح تعیین می شود. در مواردی که مقادیر انحراف اندازه روی نقشه تعیین نشده باشد، می توان برای تعیین انحراف اندازه های مجاز از تولرانس های عمومی کمک گرفت.

طبق استاندارد DIN ISO 2768 در ماشین سازی برای برخی از تولرانس های هندسی مطابق جدول زیر سه درجه در نظر گرفته شده است:

H : تولرانس ظریف (تا متوسط)

K : تولرانس های متوسط (تاخشن)


L : تولرانس های خشن (تا خیلی خشن)

جدول تولرانس های عمومی برای برخی از تولرانس های هندسی (اندازه ها بر حسب mm)

درجه ظریف H	محدوده اندازه اسمی	۱۰mm تا ۳۰mm	از ۱۰ تا ۳۰mm	۱۰۰mm تا ۳۰۰mm	از ۱۰۰ تا ۳۰۰mm	۱۰۰۰mm تا ۳۰۰۰mm	از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰mm
	— □	۰,۰۲	۰,۰۵	۰,۱	۰,۲	۰,۳	۰,۴
	— ⊥		۰,۲		۰,۳	۰,۴	۰,۵
	— ≡		۰,۵				
	— ↗		۰,۱				

درجه متوسط K	محدوده اندازه اسمی	۱۰mm تا ۳۰mm	از ۱۰ تا ۳۰mm	۱۰۰mm تا ۳۰۰mm	از ۱۰۰ تا ۳۰۰mm	۱۰۰۰mm تا ۳۰۰۰mm	از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰mm
	— □	۰,۰۵	۰,۱	۰,۲	۰,۴	۰,۶	۰,۸
	— ⊥		۰,۴		۰,۶	۰,۸	۱,۰
	— ≡		۰,۶		۰,۸	۱,۰	
	— ↗			۰,۲			

درجه خشن L	محدوده اندازه اسمی	۱۰mm تا ۳۰mm	از ۱۰ تا ۳۰mm	۱۰۰mm تا ۳۰۰mm	از ۱۰۰ تا ۳۰۰mm	۱۰۰۰mm تا ۳۰۰۰mm	از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰mm
	— □	۰,۱	۰,۲	۰,۴	۰,۸	۱,۲	۱,۶
	— ⊥		۰,۶		۱,۰	۱,۵	۲,۰
	— ≡		۰,۶		۱,۰	۱,۵	۲,۰
	— ↗			۰,۵			

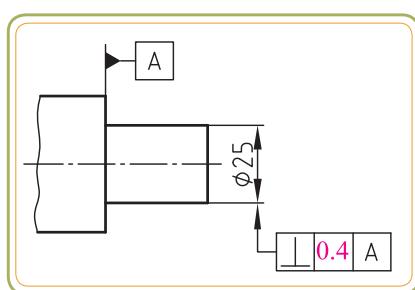

مثال: برای قطعه ای به قطر 25mm با درجه تولرانس k، مقدار تولرانس تعامد از جدول برابر با $۰,۴$ خواهد بود.


* منطقه تولرانس

فرض کنیم می خواهیم در قطعه ای، سوراخی به قطر 20 mm ایجاد کنیم. از آن جایی که ساخت قطعه با اندازه اسمی به ندرت اتفاق می افتد و احتمالاً محور سوراخ دقیقاً در راستای حرکت محور مته قرار نمی گیرد، طراح ناگریز است منطقه ای را برای مقدار انحراف محور سوراخ در نظر بگیرد.

هر گاه پس از تولید، مقدار انحراف محور در داخل این منطقه قرار گیرد، قطعه کار قابل قبول است. این منطقه، را **منطقه تولرانس** می نامند که با عنوانی همچون: ناحیه تولرانس یا گستره تولرانس نیز نامیده می شود. در مثال مورد نظر ما، منطقه تولرانس (مطابق شکل ۱-۱) استوانه ای به قطر $0,2\text{ mm}$ است.


به طور کلی می توان گفت منطقه (ناحیه) تولرانس محدوده ای است که بخش تولرانس گذاری شده قطعه پس از تولید، باید به طور کامل در آن محدوده قرار بگیرد.

منطقه تولرانس به شکل $0,2\text{ mm}$ استوانه به قطر

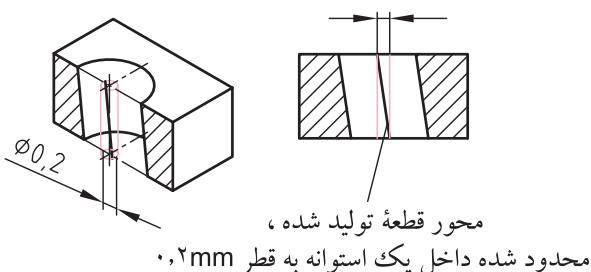

(شکل ۱-۱)

سطح به مقدار $0,2\text{ mm}$
باید تخت باشد.

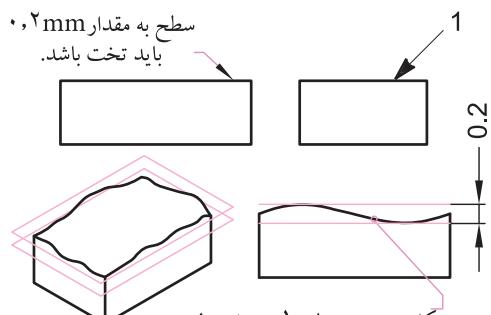


(شکل ۲-۲)

* شکل منطقه تولرانس

شکل منطقه تولرانس به شکل قطعه و قسمت مورد کنترل آن بستگی دارد که بر حسب نوع تولرانس هندسی ممکن است مطابق (شکل ۲-۲) به صورت دو صفحه موازی یا مطابق جدول زیر به شکل دایره، کره و ... باشد.

ماس بر کره	بين دو خط موازي	بين دو دایره هم مرکز	داخل یا مماس بر دایره
داخل یک متوازی السطوح	بين دو صفحه موازي	بين دو استوانه هم محور	داخل استوانه

نکته: اگر منطقه تولرانس هندسی به صورت استوانه‌ای باشد در کادر تولرانس قبل از مقدار تولرانس، نماد Ø قرار می‌گیرد. اگر منطقه تولرانس به صورت کروی باشد در کادر تولرانس قبل از مقدار تولرانس نماد $S\varnothing$ ¹ قرار می‌گیرد.

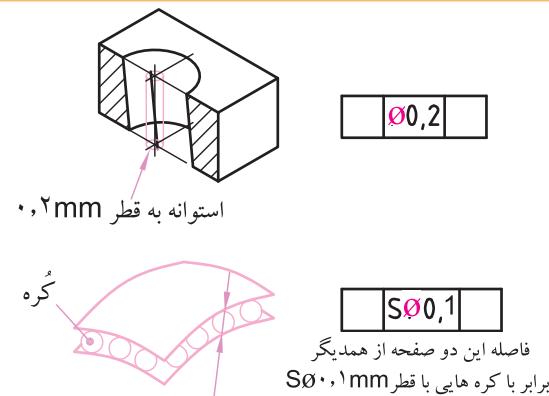

در جدول زیر به کمک پنج قطعه با برخی از مناطق تولرانس‌های هندسی آشنا می‌شوید.

نکše	توضیح	منطقه تولرانس			
نکše	تفسیر	مقدار تولرانس (باتوجه به نقشه)	ویژگی منطقه تولرانس (باتوجه به نقشه)	تصویر مجسم (منطقه تولرانس)	نمای (منطقه تولرانس)
مثال ۱	انحراف محور قطعه پس از تولید تا حدی قابل قبول است که داخل استوانه ای با قطر $Ø, 0,4\text{mm}$ قرار گیرد.	$Ø, 0,4$ این مقدار برابر با قطر استوانه مربوط به منطقه تولرانس است.	یک استوانه به قطر $Ø, 0,4\text{mm}$ است		شکل محور قطعه پس از تولید
مثال ۲	انحراف سطح پیرامونی قطعه پس از تولید تا حدی قابل قبول است که در فضای بین دو استوانه هم محور - که فاصله آن ها از هم دیگر $Ø, 2\text{mm}$ است، قرار گیرد.	$Ø, 2$ این مقدار برابر با فضای بین دو استوانه هم محور مربوط به منطقه تولرانس است.	دو استوانه هم محور که فاصله آن ها از هم دیگر $Ø, 2\text{mm}$ است.		شکل سطح پیرامونی قطعه پس از تولید
مثال ۳	قطع جسم باید پس از تولید بین دو دایره هم مرکز به دایره هم مرکز $Ø, 0,8\text{mm}$ قرار گیرد.	$Ø, 0,8$ این مقدار برابر با فضای بین دو دایره هم مرکز به دایره هم مرکز $Ø, 0,8\text{mm}$ است.	دو دایره هم مرکز که فاصله آن ها از هم دیگر $Ø, 0,8\text{mm}$ است		صفحة برش
مثال ۴	سطح قطعه پس از تولید باید بین دو صفحه موازی که فاصله آن ها از هم $Ø, 0,3\text{mm}$ است قرار بگیرد.	$Ø, 0,3$ این مقدار برابر با فضای بین دو صفحه موازی مربوط به منطقه تولرانس است.	دو سطح تخت و موازی هم دیگر که فاصله آن ها از هم دیگر $Ø, 0,3\text{mm}$ است.		سطح واقعی قطعه پس از تولید
مثال ۵	سطح قطعه پس از تولید باید بین دو صفحه انحنیدار کاملاً موازی که فاصله آن ها از هم $Ø, 0,3\text{mm}$ است، قرار گیرد.	$Ø, 0,3$ این مقدار برابر با فضای بین دو صفحه موازی مربوط به منطقه تولرانس است.	دوسطح که فاصله آن ها از هم دیگر برابر با کره هایی به قطر $Ø, 0,3\text{mm}$ است.		سطح واقعی قطعه پس از تولید


* مخفف Sphere به مفهوم کره و $S\varnothing 0,1$ به مفهوم کره‌ای به قطر $Ø 0,1\text{mm}$ می‌باشد.

* مینا (مرجع)


تولرانس های هندسی اغلب نسبت به یک مینا سنجیده می شوند. عموماً وقتی که قرار است جزئی نسبت به یک مینا تولرنس گذاری شود، مبدأ مورد نظر را توسط حروفی معین می کنند (شکل ۱-۱).

برای مثال، در (شکل ۲-۲) می خوانیم سطح ۱ با سطح ۲ موازی باشد. در این جاسطح ۲ مبنای مقایسه است، بنابراین علامت مینا  را روی سطح ۲ می گذاریم و آن را مبنای A فرض کرده و سطح ۱ را با آن می سنجیم. (علامت تولرانس هندسی را روی سطح ۱ می گذاریم.


سطح ۱؛ سطح مورد نظر برای تولرانس گذاری است که باید حالت موازی بودن آن سطح نسبت به سطح مینای ۲ سنجیده شود. نماد مینا (مطابق شکل ۱ و ۲) عبارت است از یک حرف لاتین بزرگ که در داخل یک کادر مربعی شکل درج می شود (معمولآً از حروف اول الفبای انگلیسی استفاده می شود). نماد مینا و کادر آن توسط یک خط کوتاه و مثلثی (توپر یا توخالی) به سطح مینا متصل می شود.
(مثلث توپر سیاه در نقشه بهتر رویت می شود)

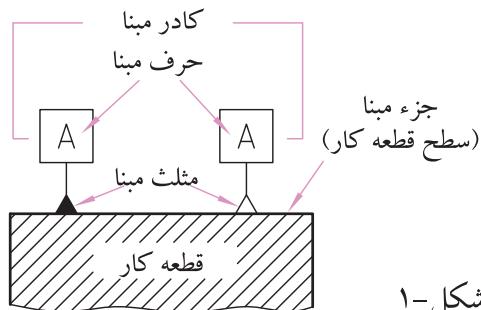

شکل ۱-۱

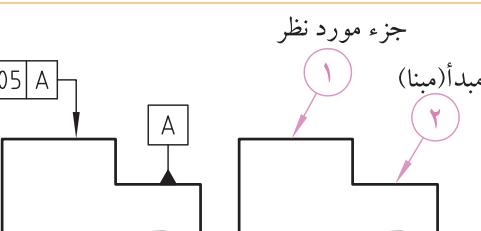

شکل ۲-۲

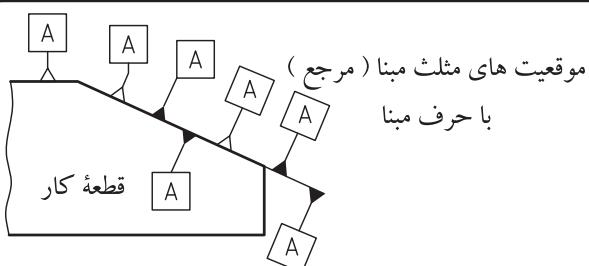


موقعیت های مثبت مینا (مرجع)

با حرف مینا

حالات های مشخص کردن


سطح مینا بر روی نقشه

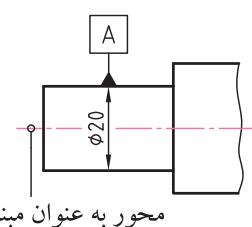

محور به عنوان مینا



۱- محور به عنوان مینا

(چنانچه مثبت مینا بر روی امتداد خط اندازه قرار گیرد، محور به عنوان مینا مدنظر خواهد بود).

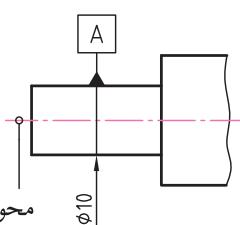


محور به عنوان مینا

۳- جزء فوقانی (سطح فوقانی قطعه) به عنوان سطح مینا

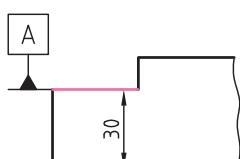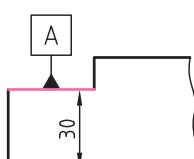

۲- سطح جلویی قطعه

(سطحی که به چشم ناظر نزدیک تر است) به عنوان سطح مینا

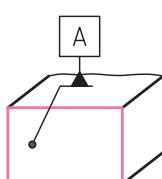


* اندازه دقيق تئوري

اندازه دقيق تئوري که به آن اندازه ايده آل نيز مي گويند يك اندازه مبناست که ميدان تولرنس نسبت به آن تعين مي شود. اندازه تئوري نشان دهنده موقعیت ايده آل است. برای آن که اين اندازه قابل شناسايی باشد ، آن را داخل کادر چهار ضلعی ثبت مي کنند. ابعادی که در داخل اين کادر چهار ضلعی قرار مي گيرند مثل [15] ، جايگاه حقيقي يا موقعیت دقیق يک بخش را بروی يک قطعه (مطابق شکل الف) نشان مي دهند.

اندازه های تئوري برای ييان وضعیت ايده آل هندسی برخی از تولرنس های هندسی به کار می روند. سه تصویر مقابل (شکل - ب) کاربرد اندازه دقيق تئوري را برای تولرنس هندسی: ۱- پروفیل سطح ، ۲- شیب دار بودن و ۳- موقعیت نشان مي دهند.


نقشه زير شابلون سهمي شکل برای کپی تراش را نشان مي دهد. شکل دقيق خط لبه شابلون به وسیله اندازه های تئوري مشخص شده اند .

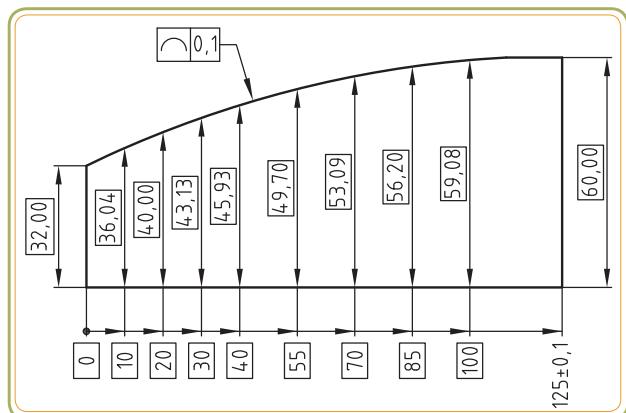

تفسیر نقشه شابلون

با تولرنس هندسی پروفیل خط $\square 0,1$ mm به مقدار $0,1$ mm خواسته مي شود که اندازه فعلی لبه شابلون باید بین دو خط (مطابق شکل پ) (که منطقه تولرنس است) قرار گيرد.

به عبارت دیگر، منطقه تولرنس فضای بین دو خط است و فاصله اين دو خط از هم دیگر برابر با دایره هایی به قطر $0,1$ mm است.

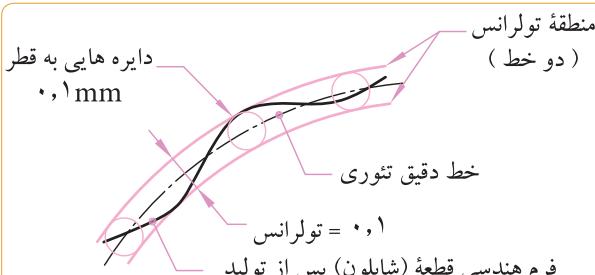

نمایش منطقه تولرنس شابلون سهمی کپی تراش (شکل - پ)

أنواع تولانس های هندسی به همراه نماد آن ها

(نماد)	نام گذاری	ویرگی	نوع تولانس
//	توازی	تولانس های هندسی جهت، گروهی از تولانس های هندسی هستند که برای کشتل دقت (توازی، تمامد و زاویه) یک قسمت از یک قطعه کار نسبت به یک بای چند محل مبنایه کار می روند. به همین دلیل به این نوع از تولانس های هندسی غیر مسئتل یا وابسسه نیز می گویند.	تولانس های هندسی جهت، گروهی از تولانس های هندسی هستند که برای کشتل دقت (توازی، تمامد و زاویه) یک قسمت از یک قطعه کار نسبت به یک بای چند محل مبنایه کار می روند. به همین دلیل به این نوع از تولانس های هندسی غیر مسئتل یا وابسسه نیز می گویند.
-	تمامد (عمود بودن)	(زاویه دار بودن)	* این نوع تولانس های را در صفحات ۱۷۱ و ۱۷۶ مورد بررسی قرار می دهیم.
/\	شیب داشتن		* این نوع تولانس های را در صفحات ۱۷۱ و ۱۷۶ مورد بررسی قرار می دهیم.

نام گذاری	نام گذاری	نوع تولانس	ویرگی	نوع تولانس
(متغیر بودن)	(مستقیم بودن)	راستی	تولانس های فرم، گروهی از تولانس های هندسی هستند که برای کشتل ورگی های شکل ظاهری نظر مستقیم بودن، تخت بودن، گرد بودن و استوانه ای مستقیم بودن به کار می روند.	تولانس های فرم، گروهی از تولانس های هندسی هستند که برای کشتل ورگی های شکل ظاهری نظر مستقیم بودن، تخت بودن، گرد بودن و استوانه ای مستقیم بودن به کار می روند.
(دایره ای بودن)	(صف بودن)	نهضتی	تولانس های فرم، خطا مجاز یک قسمت از قطعه کار به همین دلیل به این نوع از تولانس های هندسی هستند که برای کشتل ورگی های شکل ظاهری نظر مستقیم بودن به کار می روند.	تولانس های فرم، خطا مجاز یک قسمت از قطعه کار به همین دلیل به این نوع از تولانس های هندسی هستند که برای کشتل ورگی های شکل ظاهری نظر مستقیم بودن به کار می روند.
(دایره ای بودن)	(گردی)	گردی	* این نوع تولانس های را در صفحات ۱۶۸ و ۱۶۹ مورد بررسی قرار می دهیم.	* این نوع تولانس های را در صفحات ۱۶۸ و ۱۶۹ مورد بررسی قرار می دهیم.


نام گذاری	نام گذاری	نوع تولانس	ویرگی	نوع تولانس
(متغیر بودن)	(مستقیم بودن)	وضعیت	تولانس های هندسی موقیت، گروهی از تولانس های هندسی هستند که برای برسی دقت موقعیت یک شکل یا یک قسمت از قطعه کار به کار می روند.	تولانس های هندسی موقیت، گروهی از تولانس های هندسی هستند که برای برسی دقت موقعیت یک شکل یا یک قسمت از قطعه کار به کار می روند.
(هم مرکزی)	(هم محوری)	هم محوری	* این نوع تولانس های را در صفحات ۱۷۱ و ۱۷۳ مورد بررسی قرار می دهیم.	* این نوع تولانس های را در صفحات ۱۷۱ و ۱۷۳ مورد بررسی قرار می دهیم.
=	=	تقارن		

نام گذاری	نام گذاری	نوع تولانس	ویرگی	نوع تولانس
شکل هر نوع خط	(شکل هر نوع خط)	شکل هر نوع خط	تولانس های هندسی شکل پروفیل، گروهی از تولانس های هندسی هستند که برای کشتل ورگی های ظیرون شکل هر نوع خط و شکل هر نوع سطح به کار می روند.	تولانس های هندسی شکل پروفیل، گروهی از تولانس های هندسی هستند که برای کشتل ورگی های ظیرون شکل هر نوع خط و شکل هر نوع سطح به کار می روند.
شکل هر نوع سطح	(شکل هر نوع سطح)	شکل هر نوع سطح	دو نوع تولانس هندسی شکل پروفیل (مطابق سنتون سمت چپ) وجود دارد.	دو نوع تولانس هندسی شکل پروفیل (مطابق سنتون سمت چپ) وجود دارد.


داداشه، به کمک ۳۳ مثال و ۱۶ تمرین تئوری خوانی با انواع تولانس های هندسی پیشتر آشنا می شویم.

**تولرانس مستقیم بودن**

تولرانس مستقیم بودن برای محدود کردن انحرافات قطعه از خط مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد. علامت تولرانس مستقیم بودن به صورت

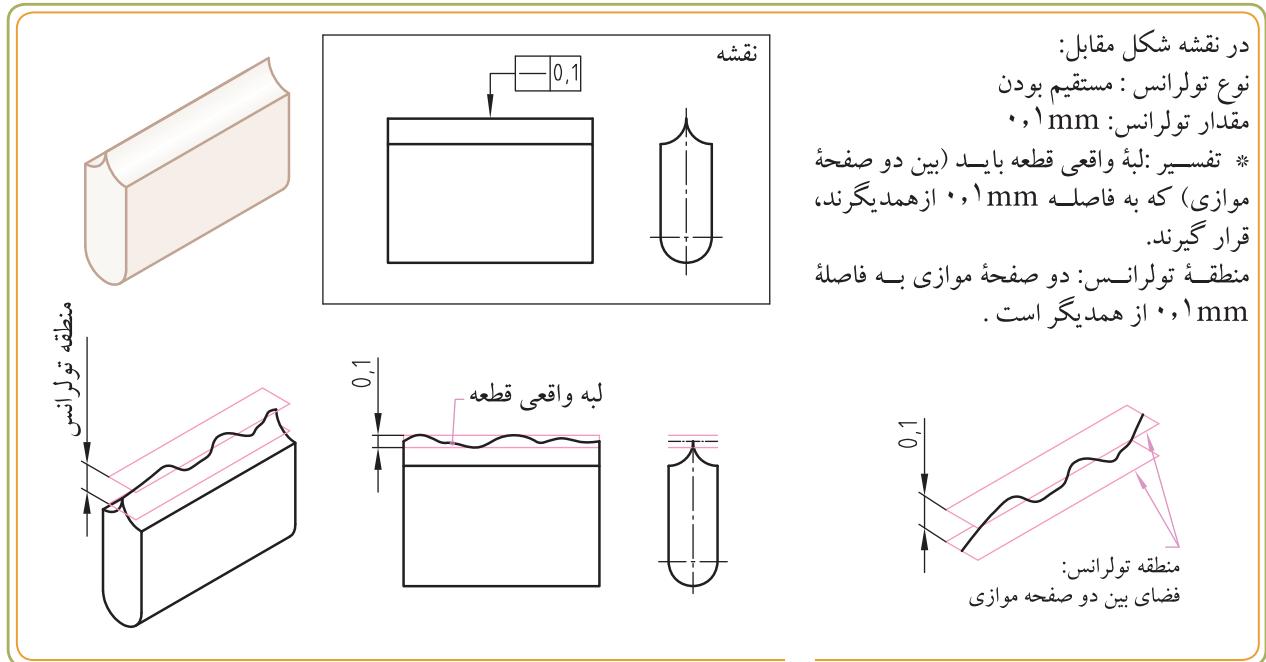**تولرانس تخت بودن**


تخت بودن معیاری برای سنجش تغییرات نقاط یک سطح است که عمود بر آن سطح، اندازه گیری می شود.
علامت تولرانس تخت بودن به صورت

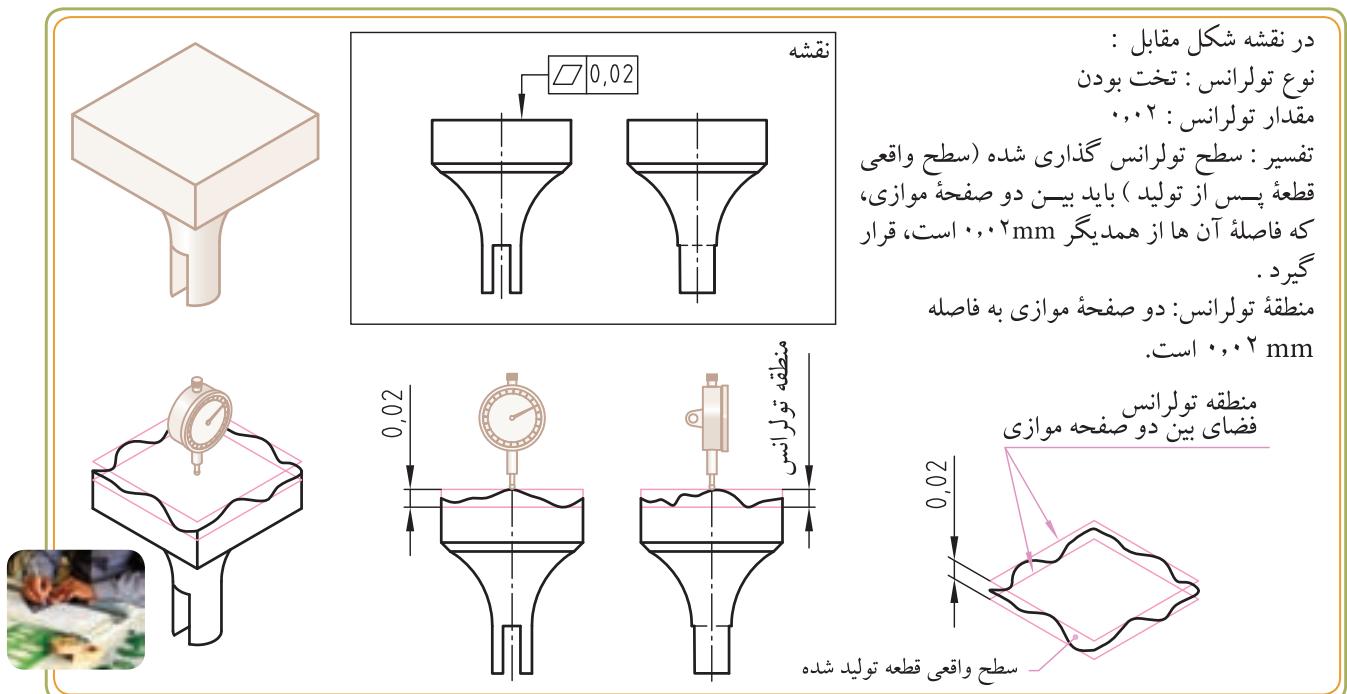



تولرانس گرد بودن


تولرانس گرد بودن در قطعات مدور مانند استوانه یا مخروط ، در یک سطح مقطع عمود بر محور دوران سنجیده می شود . تولرانس هندسی گرد بودن یک منطقه تولرانس محدود به دو دایره هم مرکز را تعریف می کند ، به طوری که سطح محصور بین این دو دایره ، عمود بر محور دوران قطعه کار قراردادشته باشد. علامت تولرانس گرد بودن به صورت است .

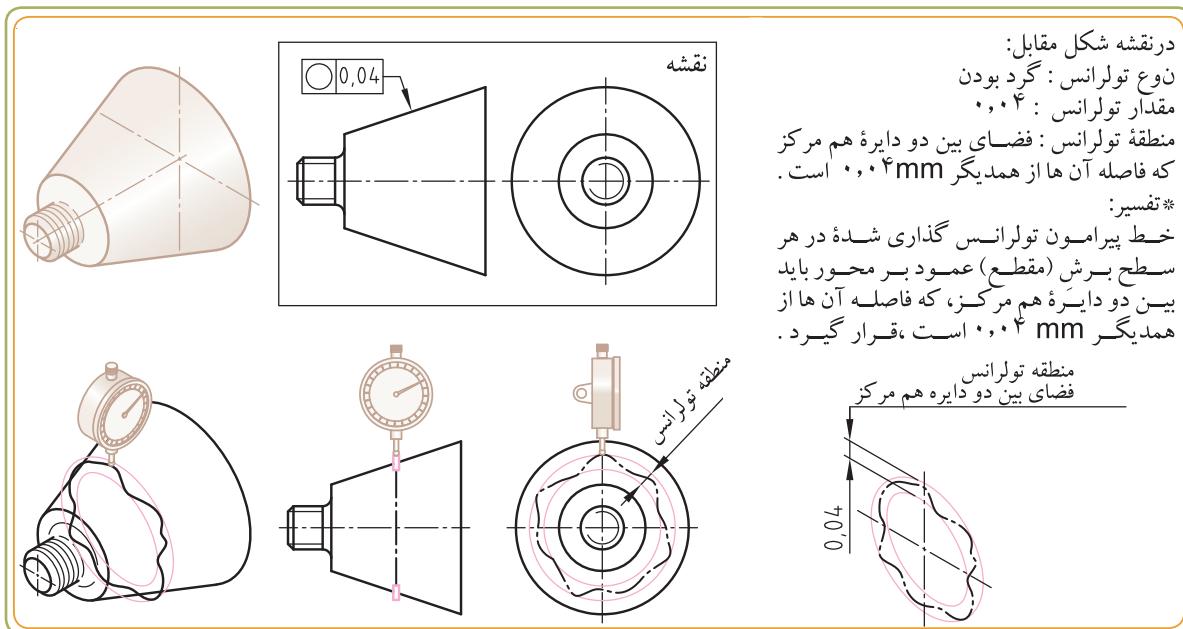

تولرانس استوانه ای بودن

استوانه ای بودن یک سطح به این معناست که به صورت ایده آل تمام نقاط واقع روی آن، در فاصله مساوی نسبت به یک محور مرکزی قرار داشته باشند.


* علامت تولرانس استوانه ای بودن به صورت است.

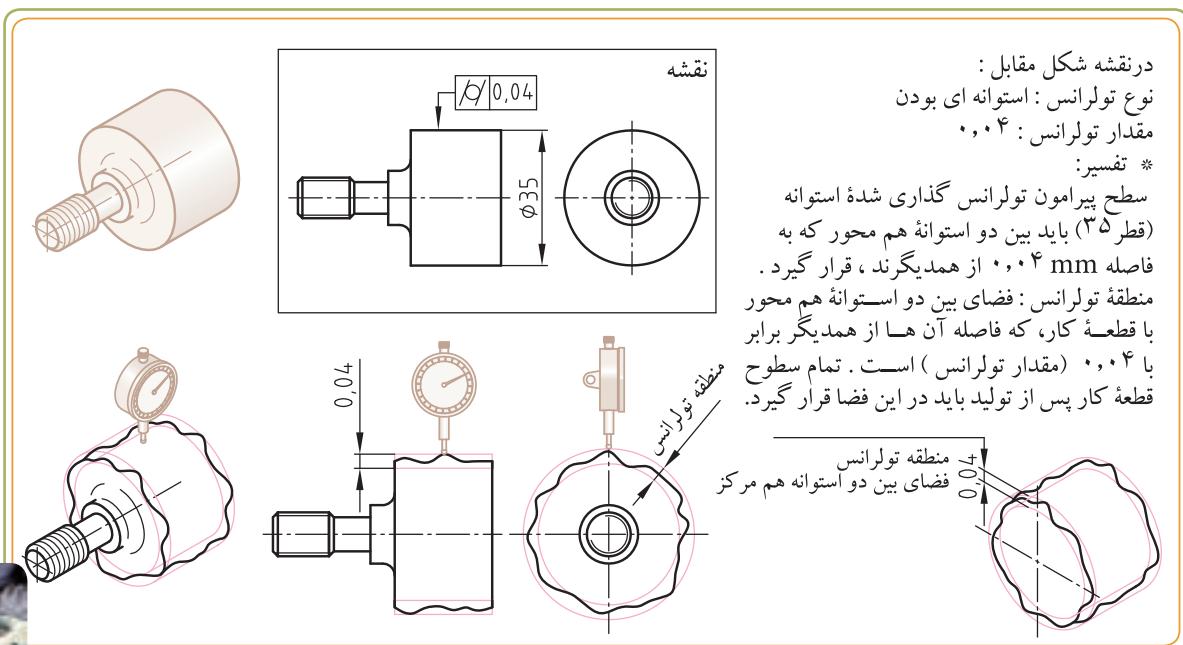

**تولرانس هندسی شکل یک خط:**


تولرانس هندسی شکل یک خط، یک منطقه تولرانس دو بعدی را تعریف می کند که در طول قطعه کار قرار می گیرد. به عبارت دیگر منطقه تولرانس در راستای شکل یک خط بوده و نظر قرار گرفته است.

علامت تولرانس هندسی شکل یک خط به صورت  است.

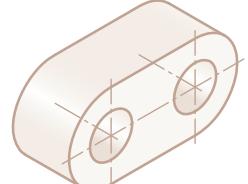


پروفیل واقعی بین دو خط به فاصله $0,06\text{mm}$ قرار گرفته است.

نقشه

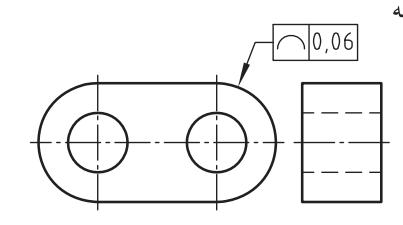


***تفسیر:** پروفیل تولرانس گذاری شده باید بین دو خط - که فاصله آین دو خط توسط دایره هایی به قطر $0,06\text{mm}$ از هم دیگر محدود شده است - قرار گیرد. مرکز این دایره ها روی پروفیل ایده آل قرار دارد.

دایره هایی به قطر $0,06\text{mm}$

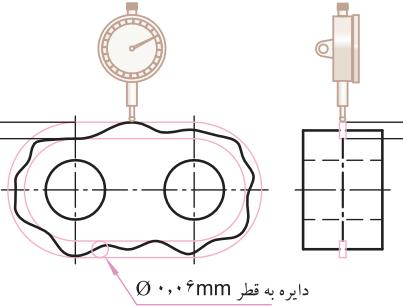


منطقه تولرانس

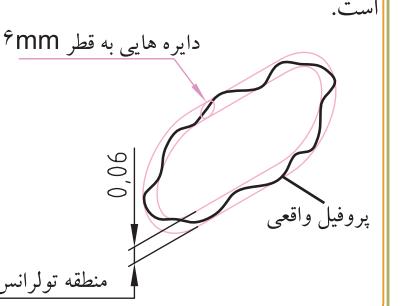

**تولرانس هندسی شکل یک سطح (هر نوع سطح)**


تولرانس هندسی شکل یک سطح (هر نوع سطح) یک منطقه تولرانس سه بعدی را تعریف می کند که بر روی تمام سطح قطعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر منطقه تولرانس تمام طول و عرض قطعه کار را پوشش می دهد.

علامت تولرانس شکل یک سطح به صورت  است.

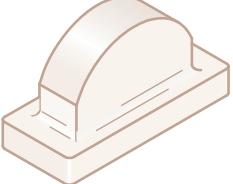


سطح واقعی قطعه بین دو صفحه قرار می گیرد.

نقشه

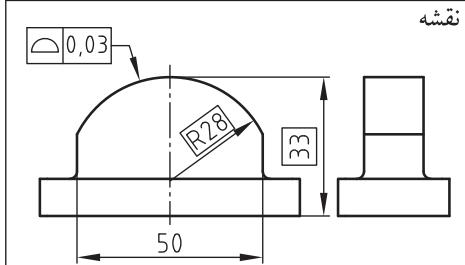


***تفسیر:** سطح تولرانس گذاری شده باید بین دو سطح، که فاصله آن ها از یکدیگر توسط کرده هایی به قطر $0,03\text{mm}$ است، قرار گیرد. مرکز کرده ها بر روی سطح ایده آل هندسی قرار دارد.

کرده هایی به قطر $0,03\text{mm}$

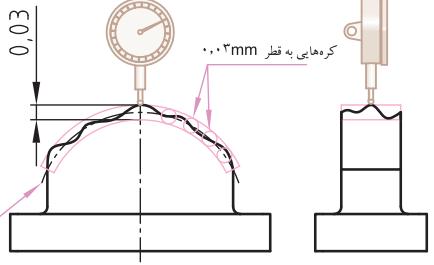

سطح توری

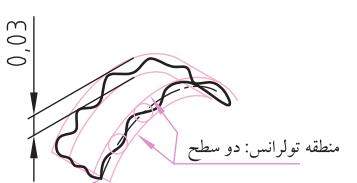

**تولرانس هندسی توازی**

تولرانس هندسی توازی، مشخص می کند که یک جزء از یک خط یا یک سطح تا چه حد با یک محور یا یک صفحه مبنا موازی است. علامت تولرانس هندسی توازی به صورت || است.

نقشه

در نقشه شکل مقابل:

- نوع تولرانس: توازی
- مقدار تولرانس: ۰,۰۲
- تفسیر: محور سوراخ تولرانس گذاری شده $\text{\O} 6$ باید بین دو صفحه موازی به فاصله ۰,۰۲ از هم دیگر و موازی با محور مبنای A (محور سوراخ قطر ۱۰) قرار گیرد.
- منطقه تولرانس: دو صفحه موازی به فاصله ۰,۰۲ mm

محور مبنا
برای سوراخ $\text{\O} 10$

محور مبنا
برای سوراخ $\text{\O} 6$

محور واقعی سوراخ با
قطر $\text{\O} 6$
برای سوراخ $\text{\O} 10$

**تولرانس هندسی تعامد**

تولرانس هندسی تعامد، یک منطقه تولرانسی را تعریف می کند که عمود بر یک محل مبنا یا یک محور مبنا قرار می گیرد. علامت این نوع تولرانس هندسی به صورت \perp است.

نقشه

در نقشه شکل مقابل:

- نوع تولرانس: تعامد
- مقدار تولرانس: ۰,۰۳
- تفسیر: محور تولرانس گذاری (سوراخ ۵) باید بین دو صفحه که فاصله آن ها از هم دیگر ۰,۰۳ و عمود بر محور مبنای A (محور سوراخ قطر ۶) است - قرار گیرد.
- منطقه تولرانس: دو صفحه موازی به فاصله ۰,۰۳ mm

محور مبنا
برای سوراخ $\text{\O} 5$


محور مبنا
برای سوراخ $\text{\O} 6$

محور واقعی
سوراخ $\text{\O} 5$
 $0,03$

محور مبنا A
(سوراخ قطر ۶)

**تولرانس هندسی زاویه دار بودن**

تولرانس هندسی زاویه دار بودن برای بررسی وضعیت یک سطح یا محور از قطعه کار که با زاویه خاص (به جزء 90°) نسبت به یک محل مبنای قرار گرفته است، به کار می رود. علامت این نوع تولرانس هندسی به صورت است.

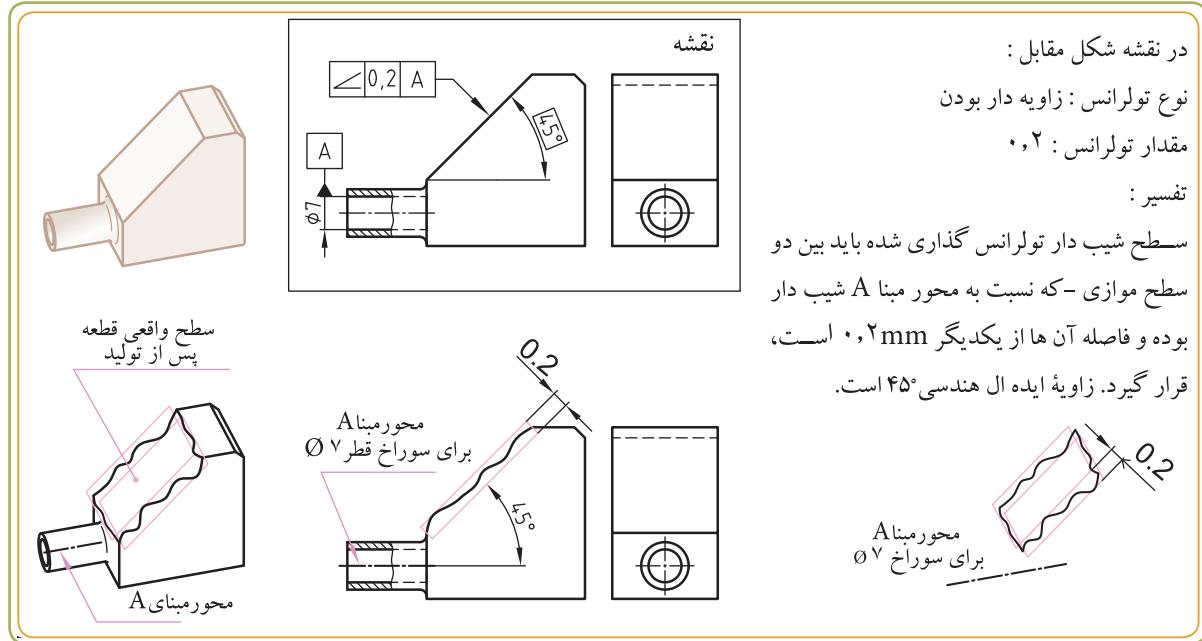

در نقشه شکل مقابل:

نوع تولرانس: زاویه دار بودن


مقدار تولرانس: ۰,۲

تفسیر:

سطح شیب دار تولرانس گذاری شده باید بین دو سطح موازی - که نسبت به محور مبنای A شیب دار بوده و فاصله آن ها از یکدیگر $0,2\text{ mm}$ است، قرار گیرد. زاویه ایده ال هندسی 45° است.

**تولرانس هندسی وضعیت**

در اندازه گذاری یک نقشه، اندازه اصلی، موقعیت حقیقی یک شکل را نسبت به یک یا چند سطح مبنای بیان می کند. تولرانس هندسی وضعیت تعیین می کند که تا چه اندازه یک شکل یا یک محور می تواند نسبت به موقعیت حقیقی خود منحرف شود. بنا بر تعریف، وضعیت یعنی چگونگی قرار گرفتن یک جزء از یک قطعه. مثلاً در شکل زیر محور هر چهار سوراخ به قطر 12 را نسبت به لبه های قطعه کار، وضعیت محور آن سوراخ ها می گویند. علامت تولرانس هندسی وضعیت به صورت است.

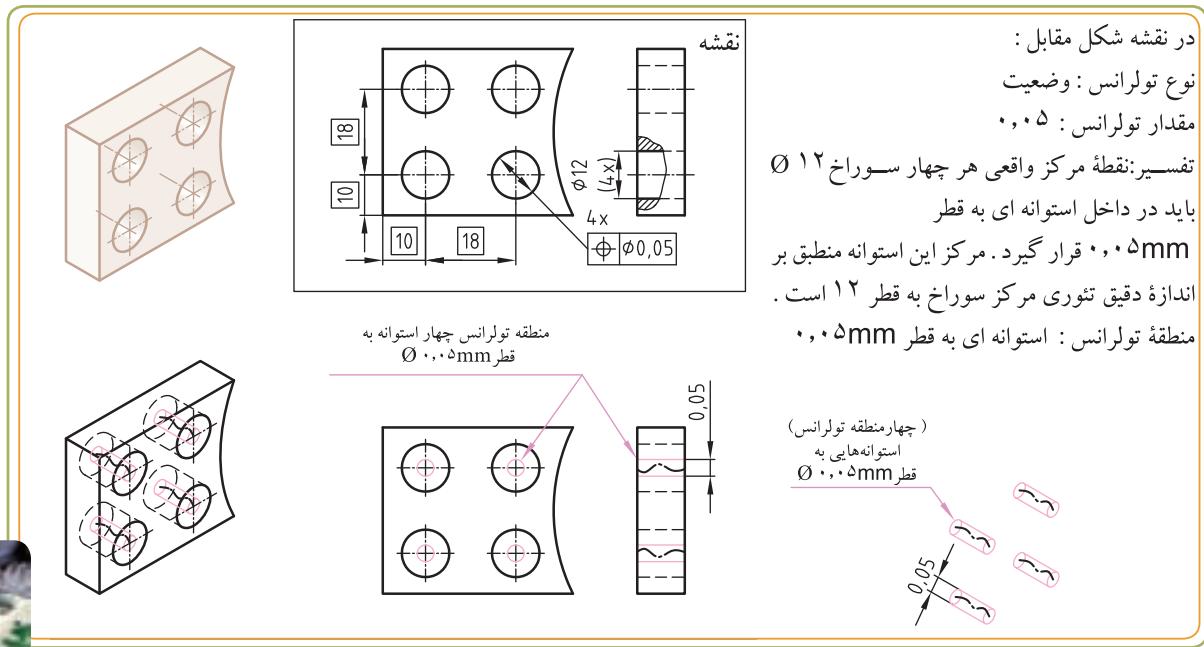

در نقشه شکل مقابل:

نوع تولرانس: وضعیت

مقدار تولرانس: ۰,۰۵

تفسیر: نقطه مرکز واقعی هر چهار سوراخ 12

باید در داخل استوانه ای به قطر

 $0,05\text{mm}$ قرار گیرد. مرکز این استوانه منطبق براندازه دقیق تئوری مرکز سوراخ به قطر 12 است.منطقه تولرانس: استوانه ای به قطر $0,05\text{mm}$




تولرانس هندسی هم محوری (هم مرکزی)

تولرانس هندسی هم محوری (هم مرکزی)، ارتباط بین محورهای دوران دو یا چند شکل استوانه‌ای را تعریف می‌کند.

تولرانس هم محوری شامل: راست بودن، استوانه‌ای بودن و دایره‌ای بودن است.


علامت تولرانس هندسی هم محوری به صورت است.

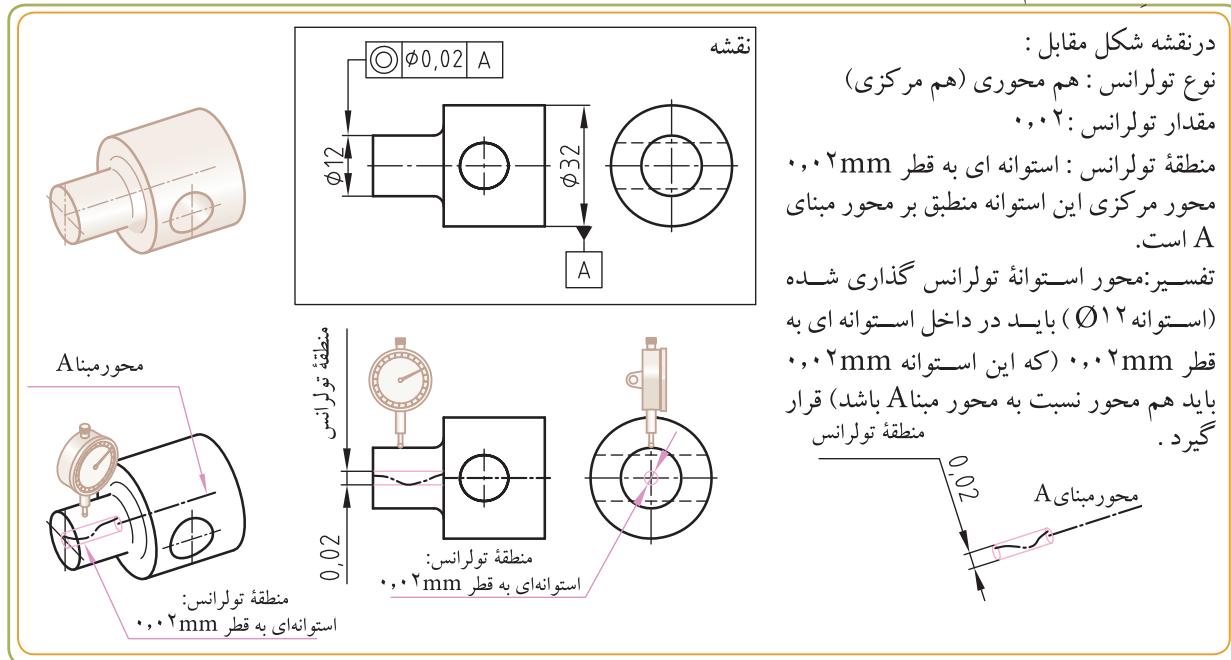

تولرانس هندسی تقارن

در موقعي که بخواهيم حالت قرينه بودن يك شكل را نسبت به محور خود آن شكل يا شكل ديگري تعريف کنيم، می توانيم از تولرانس هندسی تقارن استفاده کنيم.

علامت تولرانس هندسی تقارن به صورت است.

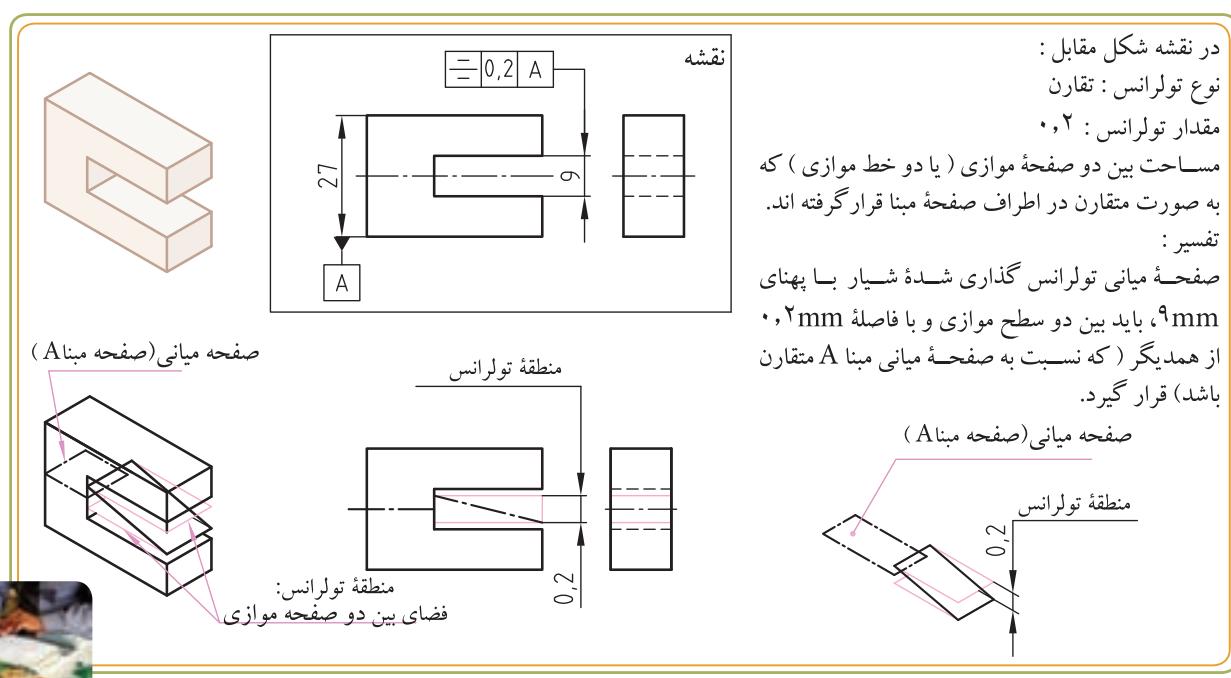



تولرانس هندسی لنگی مقطعی (شعاعی)

تولرانس هندسی لنگی مقطعی (شعاعی) میزان گرد بودن یک سطح مقطع از قطعه کار و میزان لنگی آن را نسبت به یک محور مبنای اندازه می‌گیرد. علامت تولرانس هندسی لنگی مقطعی (شعاعی) به صورت است.

ساعت اندازه گیر یک حلقه دایره‌ای از المان تولرانس گذاری شده را کنترل می‌کند. علامت نمایانگر یک ساعت اندازه گیر است.

در نقشه شکل مقابل برای کنترل قطعه، شاخص اندازه گیر، عمود بر محور مبنای قرار می‌گیرد.

نوع تولرانس: لنگی مقطعی (شعاعی)

مقدار تولرانس: ۰,۰۴

تفصیر: شاخص ساعت اندازه گیر عمود بر محور مبنای حداکثر مقدار مجاز حرکت ساعت اندازه گیر در روی قطعه را در حالی که قطعه کار در حول محور مبنای 360° بچرخد (و ساعت بدون حرکت باشد) معین می‌کند.

مشترک A-B ساعت اندازه گیر عمود بر محور مبنای میانی قرار می‌گیرد. به هنگام دوران قطعه کار، حول محور مبنای مشترک A-B، انحراف لنگی طولی در هر ساعت اندازه گیری عمود بر محور مبنای (طی یک دور چرخش کامل 360°) نباید بیشتر از $0,04\text{ mm}$ شود.

منطقه تولرانس:

منطقه تولرانس، دو دایره هم مرکز است که مرکز آن ها روی محور مبنای قرار گرفته است.



تولرانس هندسی لنگی موضعی (محوری)

تولرانس هندسی لنگی موضعی (محوری) میزان لنگ بودن (اعوجاج) یک سطح از قطعه کار را نسبت به محور مبنای اندازه می‌گیرد.

علامت تولرانس لنگی موضعی (محوری) همانند تولرانس لنگی مقطعی (شعاعی) به صورت است.

در نقشه شکل مقابل برای کنترل قطعه، شاخص ساعت اندازه گیر، به موازات محور مبنای قرار می‌گیرد.

نوع تولرانس: لنگی موضعی (محوری)


مقدار تولرانس: ۰,۲

تفصیر: شاخص ساعت اندازه گیر موازی با محور مبنای قرار می‌گیرد. به هنگام دوران قطعه کار حول محور مبنای مشترک A-B، انحراف لنگی موضعی (محوری) در هر نقطه اندازه گیری (طی یک دور چرخش کامل 360°) نباید بیش تراز $0,2$ شود.



تولرانس هندسی لنگی کلی (شعاعی)

تولرانس هندسی لنگی کلی (شعاعی) علاوه بر لنگی کلی شعاعی، میزان گرد بودن، مستقیم بودن و استوانه ای بودن یک قطعه کار را در حالی که حول یک محور در حال گردش است، تعیین می کند. علامت تولرانس لنگی کلی (شعاعی) به صورت  است.

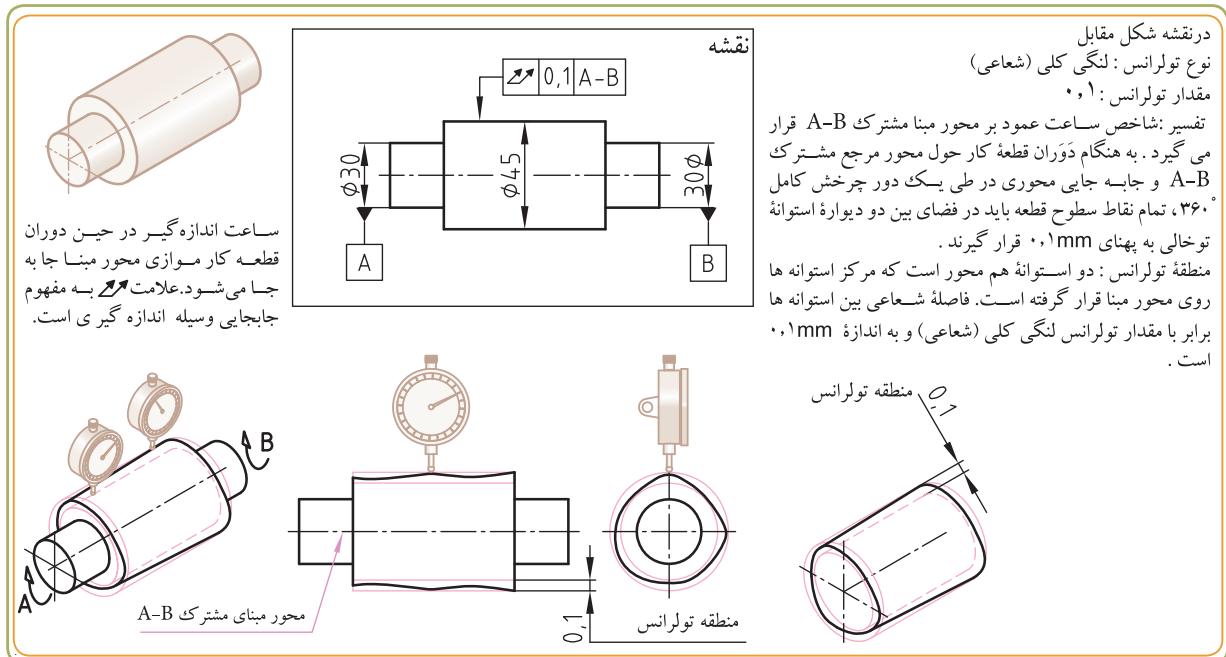

تولرانس هندسی لنگی کلی (محوری)

تولرانس هندسی لنگی کلی (محوری) علاوه بر لنگی کلی محوری، تعامد سطح قطعه کار را در حالی که حول یک محور در حال گردش است، تعیین می کند. علامت تولرانس لنگی محوری همانند لنگی کلی شعاعی به صورت  است.

