


بنام خدا

مبحث دوازدهم

ماشینهای الکتریکی III ماشینهای الکتریکی III

توان و گشتاور در ماشین
سنکرون قطب برجسته

توان در ماشین سنکرون قطب برجسته

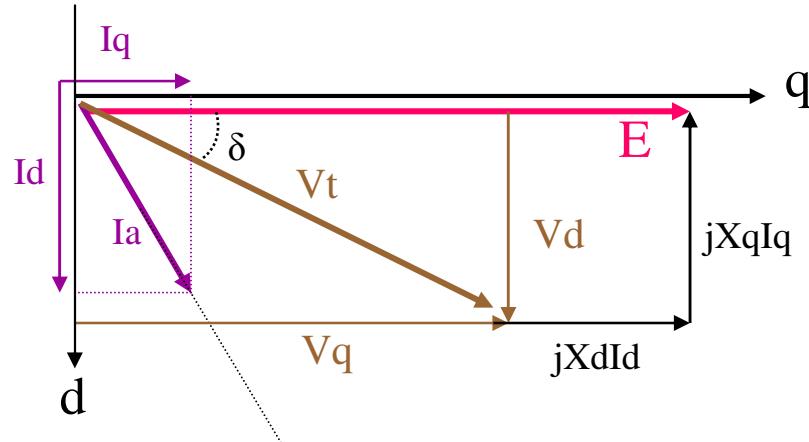

روش اول :

$$\left. \begin{array}{l} I_d = \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \\ I_q = \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \end{array} \right\} \quad 1$$

$$P = P_d + P_q = 3V_t I_d \cos(90^\circ - \delta) + 3V_t I_q \cos(\delta)$$


$$= 3V_t I_d \sin \delta + 3V_t I_q \cos \delta \quad 1 \rightarrow P = 3V_t \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \sin \delta + 3V_t \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \cos \delta$$

$$\rightarrow P = 3 \frac{EVt}{Xd} \sin \delta + 3 \frac{Vt^2}{2} \left(\frac{1}{Xq} - \frac{1}{Xd} \right) \sin 2 \delta$$

{ توان رلوکتانسی { توان ناشی از تحریک

توان در ماشین سنکرون قطب برجسته (ادامه)

به همین ترتیب برای توان راکتیو هم داریم :

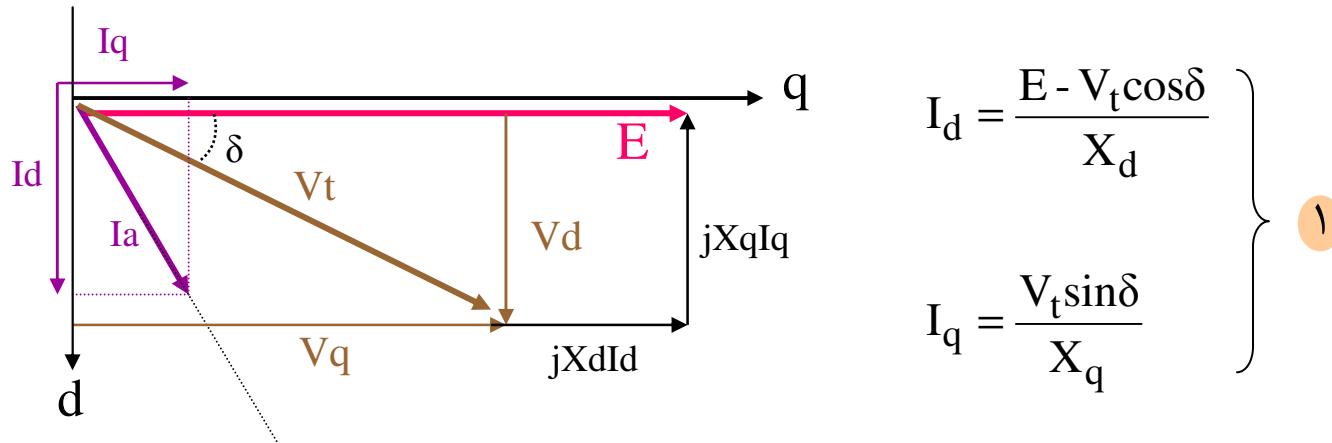

$$Q = Q_d + Q_q = 3V_t I_d \sin(90 - \delta) + 3V_t I_q \sin(-\delta)$$

$$= 3V_t I_d \cos \delta - 3V_t I_q \sin \delta \quad \text{--- } 1 \rightarrow Q = 3V_t \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \cos \delta - 3V_t \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \sin \delta$$

$$\rightarrow Q = 3 \frac{EVt}{Xd} \cos \delta - 3 \frac{Vt^2 \cos^2 \delta}{X_d} - 3 \frac{V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q}$$

توان در ماشین سنکرون قطب برجسته (ادامه)

$$S = P + jQ = 3V_t I_a^*$$

روش دوم: در این روش فرض می‌برآمیست که
کمیاتی اسکالر می‌باشد V_q, I_q, V_d, I_d

$$= 3(V_q - jV_d)(I_q - jI_d)^* = 3(V_q - jV_d)(I_q + jI_d) \quad 1$$


: اما داریم ۲ $\left\{ \begin{array}{l} I_d = \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \\ I_q = \frac{V_t \sin \delta}{X_q} \end{array} \right.$ و **۳** $\left\{ \begin{array}{l} V_d = V_t \sin \delta \\ V_q = V_t \cos \delta \end{array} \right.$

$$\begin{aligned}
 & 1 \ 2 \ 3 \longrightarrow S = 3(V_t \cos \delta - jV_t \sin \delta) \left(\frac{V_t \sin \delta}{X_q} + j \frac{E - V_t \cos \delta}{X_d} \right) \\
 & = 3 \left(\frac{V_t^2 \sin 2\delta}{2X_q} + \frac{V_t E \sin \delta}{X_d} - \frac{V_t^2}{2X_d} \sin 2\delta \right) + j3 \left(\frac{EV_t c \boxed{-\delta}}{X_d} + \frac{V_t^2 \cos^2 \delta}{X_d} - \frac{V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q} \right) \\
 & = 3 \left(\frac{EV_t}{X_d} \sin \delta + \frac{V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta \right) + j3 \left(\frac{EV_t}{X_d} \cos \delta - \frac{V_t^2 \cos^2 \delta}{X_d} - \frac{V_t^2 \sin^2 \delta}{X_q} \right)
 \end{aligned}$$

گشتاور در ماشینهای قطب برجسته

$$P = T\omega$$

$$\rightarrow T = \frac{3}{\omega} \left(\underbrace{\frac{EV_t}{X_d} \sin \delta}_{\text{گشتاور ناشی از تحریک}} + \underbrace{\frac{V_t^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta}_{\text{گشتاور رلوکتانسی}} \right)$$

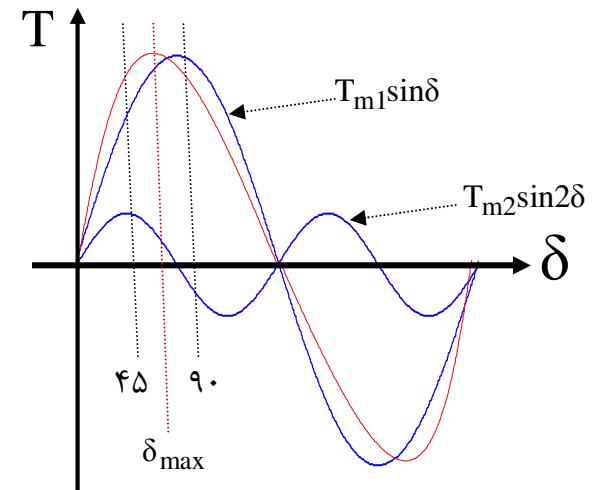

اگر فقط گشتاور رلوکتانسی باشد زاویه حد پایداری $\delta = 45^\circ$ است.

اگر فقط گشتاور ناشی از تحریک باشد زاویه حد پایداری $\delta = 90^\circ$ است.

در حالت کلی داریم: $45^\circ < \delta_{\max} < 90^\circ$

هرچه دامنه E بزرگتر و اختلاف X_q و X_d کمتر باشد، δ به 90° درجه نزدیکتر می شود و هرچه دامنه E کوچکتر و اختلاف X_q و X_d بیشتر باشد، δ به 45° درجه نزدیکتر می شود.