

ماشینکاری چند محوره [Multi Axis] در PowerMill

هادی اسکندریان

گروه مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و

تحقیقات تهران

E-mail: hadi.eskan@yahoo.com

Tel: (+98) 0914 128 7739

۳+۲ می گویند. بسیاری از قطعات با این روش قابل ماشینکاری هستند.



ماشینکاری به روش ۳ + ۲


مزایای استفاده از ماشین های چند محوره

۱- کاهش زمان تنظیم

یکی از مهم ترین دلایل استفاده از ماشین های چند محوره، کاهش زمان تنظیم (Set-Up) قطعات است. تنظیم مجدد قطعه در جهات مختلف بسیار وقت گیر و هزینه بر است با استفاده از ماشین های چند محوره می توان با یک یا بعضا دوبار بستن قطعه همه جای قطعه کار را ماشینکاری کرد و به این ترتیب هزینه و زمان تولید کاهش می یابد.

۲- افزایش دقت

هر بار که قطعه کار را از یک فیکسچر به فیکسچر دیگر منتقل می کنید، احتمال خطای نا همراستایی (Misalignment) - خواه در هنگام Set up و خواه در طی براده برداری- وجود دارد. همچنین امکان انباشته شدن خطا (Stacked Error) بین سطوح ماشینکاری

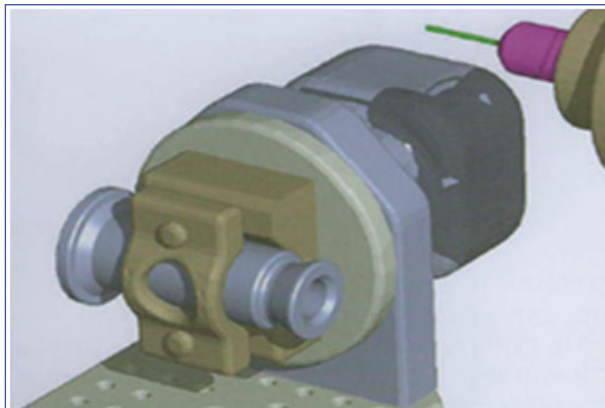


استفاده از Rotary Table جهت ماشینکاری دوسر قطعه

امروزه با توجه به افزایش تنوع محصولات و تغییر سریع نیازهای بازار مصرف، استفاده از ماشین های کنترل عددی در هر صنعتی غیر قابل اجتناب و حتی در کشورهای جهان سوم و مصرف کننده تکنولوژی نیز فراگیر شده است. اگر چه در بسیاری از موارد استفاده از ماشین های CNC تا سه محور پاسخگوی نیاز صنایع است، ولی نسل جدید ماشین های CNC علاوه بر سه محور حرکتی خطی دارای یک تا سه محور حرکتی دورانی نیز می باشند. این نوع ماشین ها که به ماشین های Multi Axis یا چند محوره موسوم هستند، بسیاری از صنایع را در دگرگون ساخته اند.

تصورات غلط متداول د مورد ماشینکاری چند محوره

بیشتر مردم عبارت ماشینکاری ۴ و ۵ محوره را به معنی حرکات پیچیده و ماشینکاری قطعات خیلی خاص می پندارند. این دیدگاه از رویت نمایش های تجاری سازندگان ماشین ابزار و همچنین سازندگان سیستم های CAD/CAM که قصد دارند پیچیده ترین توانایی های محصولاتشان را به نمایش می گذارند، ناشی می شود. درواقعیت اکثر افرادی که از ماشین های ۵ محوره استفاده می کنند هیچگاه پره های ایمپلر یا سوراخ های منحنی شکل روی سیلندر موتور ماشینهای مسابقه ای را ماشینکاری نکرده اند. بیشتر آنها ماشینکاری های ساده ای از جمله سوراخکاری، دور تراشی یا حفره تراشی های ۳ محوره انجام می دهند؛ به صورتی که محور های دورانی با حرکت ایندکس، قطعه کار یا ابزار را در زاویه مورد نیاز قرار می دهند و به این ترتیب ماشینکاری های سه محوره ساده را در جهات مختلف اجرا می کنند. به این روش در اصطلاح ماشینکاری

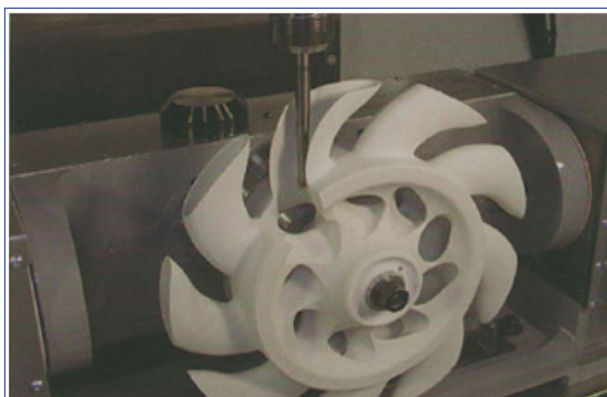


ماشینکاری ۵ محور همزمان



شده در مراحل مختلف وجود دارد. با استفاده از یک محور دورانی ساده روی میز (Rotary Table) یا با استفاده از یک ماشین ۵ محور امکان استفاده از ابزارهای برشی کوتاه تر و صلب تر و با سرعت پیشروی و سرعت برشی بیشتر فراهم می شود. به این ترتیب نرخ براده برداری بیشتر در بالاترین سطح دقت حفظ می شود.

۳- صافی سطح بالاتر


وقتی با یک فرز سه محوره کار می کنیم، برای ماشینکاری یک دیواره بلند به ابزار بلندی احتیاج داریم که حد اقل به اندازه ارتفاع دیواره از ابزار گیر (کولت) بیرون بماند. استفاده از ابزار بلند علاوه بر تحمیل هزینه بالا، موجب افزایش ارتعاش و انحراف ابزار می شود. در ضمن مجبور خواهیم بود از مقادیر پایین سرعت پیشروی استفاده کنیم. ولی با استفاده از ماشین های Multi Axis قادر خواهیم بود با دوران قطعه کار یا ابزار، از ابزار های کوتاه تر استفاده کنیم. استفاده از ابزارهای براده برداری کوتاه تر باعث می شود انحراف ابزار کاهش یابد، لرزش ابزار حداقل شود و پاس های براده برداری نرم تر و دقیق تر شود.

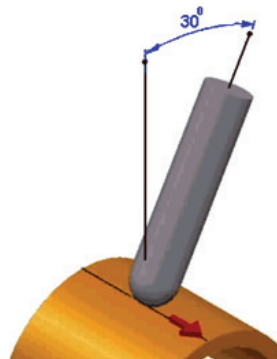

انتقال نقطه تماس از نوک ابزار

۴- امکانات جدید

ماشینکاری بعضی از قطعات به وسیله ماشین های سه محوره دشوار است؛ ولی ماشینکاری بعضی دیگر از قطعات به وسیله ماشین های سه محوره غیر ممکن است. قطعاتی که در ماشینکاری آنها نیاز حرکت همزمان هر چهار یا پنج محور باشد، دیگر به وسیله ماشین های سه محور قابل تولید نخواهند بود.

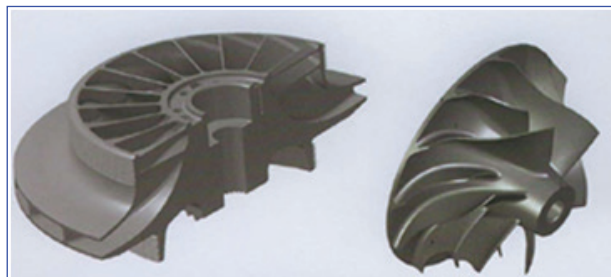

برخی از قطعاتی که به وسیله ماشین های سه محور قابل ماشینکاری نیستند

در اینجا توجه به این نکته ضروری است که ماشینکاری چند محوره به صورت چهار محور همزمان یا پنج محور همزمان (به شکلی که همه محور های دورانی و خطی همزمان کار کنند) به طور اجتناب ناپذیر نسبت به ماشینکاری چند محوره به روش ۲+۳ از دقت کمتری برخوردار است. بیشتر ماشین های چند محوره دارای قفل (Clamp) هیدرولیکی روی محور های دورانی شان هستند. به شکلی که وقتی محور های دورانی متوقف هستند، به صورت خودکار یا توسط یک M-code در برنامه، محور دورانی به شکل هیدرولیکی قفل می شود. وقتی ماشینکاری به شکلی باشد که محورهای خطی و دورانی به صورت همزمان عمل براده برداری را انجام دهند، کنترل زاویه محورهای دورانی روی ابزار یا قطعه کار تنها توسط سروو موتور آن محور انجام می گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود حداقل امکان از ماشینکاری به روش ایندکس (۲+۳) استفاده شود. در عملیات خشنکاری به علت بالا تر بودن نیرو های ماشینکاری اهمیت این مسئله دوچندان دارد. استفاده از محور های دورانی و خطی در براده برداری به صورت همزمان، علاوه بر آسیب رساندن به ابزار، می تواند در بلند مدت صدماتی را به ماشین نیز وارد کند. وقتی که محور های دورانی قفل باشد ماشین صلیبیت بیشتری دارد و فشاری روی موتور محور های دورانی اعمال نمی شود. در این حالت محور های خطی می توانند عملیات براده برداری را انجام دهند. بنابراین از روش چهار یا پنج محور همزمان تنها در حالتی استفاده می کنیم که از این امر ناگزیر باشیم. البته در صنایع چوب و سنگ، به علت کمتر بودن نیروهای ماشینکاری این مسئله اهمیت کمتری خواهد داشت. در ادامه قصد داریم با بیان یک مثال در پاورمیل ماشینکاری به روش ۲+۳ را شرح دهیم. برای این منظور از نرم افزار PowerMill10 استفاده می کنیم.

ماشینکاری به روش ۲+۳

همانگونه که اشاره شد در روش ماشینکاری ۲+۳ ابزار یا قطعه کار در ابتدا در زاویه مناسب قرار می گیرد و سپس ماشینکاری سه محوره ساده تحت آن زاویه با محور های X,Y,Z انجام می شود. قرار دادن قطعه یا ابزار در زاویه مناسب هم می تواند به صورت دستی انجام شود، (حتی در ماشین هایی که محور های دورانی شان به صورت CNC کنترل نمی شود می توان از این روش استفاده کرد.) و هم در برنامه CNC گنجانده شود. وقتی تعداد جهات ماشینکاری زیاد شود تنظیم زاویه محور های دورانی به صورت دستی بسیار وقت گیر خواهد بود. در صورتی که از Power Mill با License کامل استفاده می کنید این امکان را دارید که برای هر جهت ماشینکاری دستگاه مختصات یا Work Plane جداگانه تعریف کنید و در نهایت با یک بار برنامه گرفتن از همه آنها نسبت به دستگاه مختصات مرجع هم محور های دورانی و هم محور های خطی را کنترل کنید. در ابتدا پس از ورود مدل به نرم افزار باید بلوک مواد خام را تعریف






انتخاب سطح جهت تعریف Work Plane


با انجام این کار محور Z از Work Plane ساخته شده عمود بر این سطح قرار می گیرد و این دقیقاً همان چیزی است که مورد نیاز ما است. به این ترتیب اگر ما Work Plane ساخته شده را در وضعیت Active قرار دهیم و هر یک از استراتژی های ۳ محور را اجرا کنیم محور ابزار در راستای مورد نظر ما قرار می گیرد. برای انجام ماشین کاری به روش ۳+۲ در PowerMill می توان در همه مراحل خشنکاری، پیش پرداخت و پرداخت از همین روش استفاده کرد. ابتدا بر روی Work Plane ساخته شده دوبار کلیک می کنیم تا Active شود. سپس بر روی Work Plane ساخته شده راست کلیک کرده و از منوی باز شده Edit و سپس Work Plane را انتخاب می کنیم. در کادر باز شده در قسمت Rotate عدد ۹۰- را وارد کرده و محور Z را انتخاب می کنیم. با انجام این کار محور X دستگاه مختصات ساخته شده در جهت دستگاه مختصات قبلی قرار می گیرد و از دوران غیر ضروری محور های دورانی جلوگیری می شود.

فراموش نکنید که در قسمت Rapid Move Heights یک بار دیگر بر اساس Work Plane جدید Reset to Safe Height و فوق و اجرای خشنکاری در محدوده مورد نظر (با تعریف Boundary

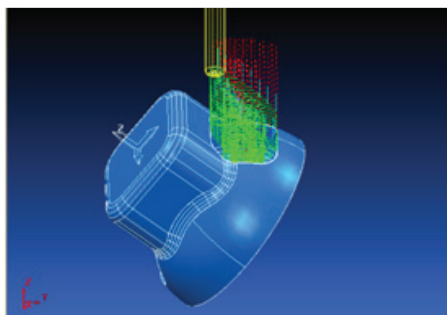

مناسب) نتیجه ماشینکاری مطابق تصویر خواهد بود. شده نسبت به Work Plane جدید


کنیم. توجه شود در روش ماشینکاری ۳+۲ وقتی بلوک مواد خام را تعریف می کنیم باید آن را وابسته به دستگاه مختصات خاص تعریف کنیم. اگر از گزینه Active WorkPlane استفاده کنیم پس از هر بار تعویض WorkPlane نیاز است که دوباره بلوک مواد خام را تعریف کنیم. توصیه می شود در ابتدا با جا به جا کردن مدل آن را در موقعیتی قرار دهید که نقطه مرجع (صفر و صفر) مدل بر روی مبداء مختصات اصلی نرم افزار (Global) قرار بگیرد. همچنین توصیه می شود مدل را نسبت به محور های مختصات Global به گونه ای دوران دهید که، مدل تحت همان زاویه ای قرار بگیرد که قرار است بر روی ماشین (در حالتی که محور های دورانی مقدار صفر دارند) بسته شود. پس از آن باید تعیین کنیم که ماشینکاری تحت چه زاویه هایی انجام شود که اثر بخش تر باشد. سپس برای هر یک از این جهات یک دستگاه مختصات بسازیم. دستگاه مختصاتی که تعریف می شود باید به گونه ای باشد که محور Z در راستای ابزار قرار بگیرد و جهت آن خلاف جهت ابزار باشد. در ابتدا با انجام یک خشنکاری ۳ محوره تا حد ممکن به مدل نهایی نزدیک شویم. بنا بر این ابتدا با استراتژی Offset Area Clearance یک خشنکاری ۳ محوره ساده اجرا می کنیم.

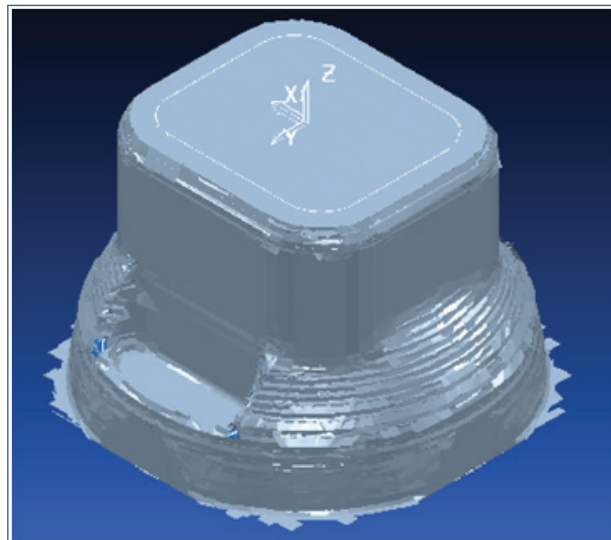

شکل قطعه کار پس از اجرای خشنکاری ۳ محوره

سپس در قسمت مرورگر بر روی Work plane راست کلیک کرده و از منوی باز شده فرمان Create Work Plane را اجرا کنید. در کادر محاوره ای باز شده در قسمت Align روش Align to Pick را انتخاب کنید. و سپس سطح مشخص شده در تصویر را انتخاب می کنیم.



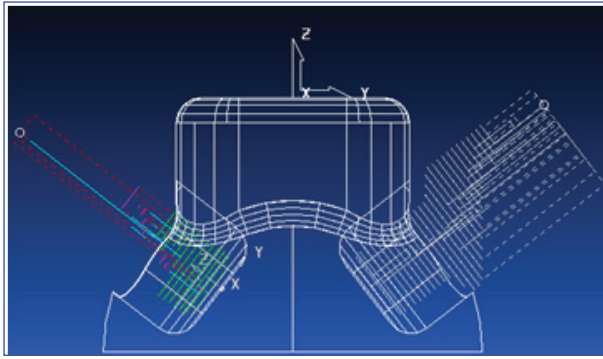

مقایسه Tool Path های خشنکاری


همانگونه که در این تصویر می بینید در مورد حفره اول (حفره سمت راست در تصویر فوق) بدون در نظر گرفتن این مسئله که بلوک خام قبلا ماشینکاری شده است؛ از بالای بلوک خام تا کف مدل را خشن کاری کرده اید. در صورتی که در حفره دوم (حفره سمت چپ در تصویر فوق) فقط قسمت هایی را که در مراحل قبل ماشینکاری نشده بود را خشنکاری می کنید. این مسئله در مقدار زمان ماشینکاری بسیار مهم و تاثیرگذار است.

در ادامه باید از Tool Path های ساخته شده NC Program تهیه کرد و در نهایت از NC Program ساخته شده G-code متناسب با ماشین را استخراج کنید. برای استخراج G-code مناسب به پست پروسسور متناسب با ماشین نیاز خواهید داشت. با توجه به تنوع ماشین های چند محوره، هر ماشین دارای توانایی ها و محدودیت های مختص خود است. پست پروسسور، خصوصیات مربوط به ماشین مورد استفاده توسط شما را به ماشین معرفی کرده و G-code را متناسب با آن استخراج می کند.

همانگونه که مشاهده کردید بسیاری از استراتژی های مورد استفاده در ماشینکاری سه محوره Power Mill، با اعمال تغییرات جزئی، در ماشینکاری چند محوره نیز، قابل استفاده هستند. روشی که شرح داده شد، در حتی کشور های صنعتی پیشرفته نیز پر استفاده ترین کاربرد ماشین های چند محوره است. با استفاده از این روش ضمن حفظ دقت، زمان تنظیم به حداقل ممکن خواهد رسید و همچنین در صورت بالا بودن تیراژ، نیازی به صرف زمان جهت فیکسچر سازی نخواهد بود. می توان به سرعت تغییرات مورد نظر را در محصولات تولیدی ایجاد کرد و به این صورت می توان در بازار تنوع طلب امروزی در گردونه رقابت باقی ماند.

همانگونه که در تصویر فوق ملاحظه می شود Tool Path خشنکاری از بالای بلوک خام آغاز شده است؛ این در حالی است که ما قبلا قسمت های زیادی از آن را ماشینکاری کرده بودیم. در واقع باید از نرم افزار بخواهیم قسمت هایی را که در مرحله قبلی ماشین کاری نشده است را ماشینکاری کند. در حالت ۳ محوره ساده این کار با استفاده از Rest Machining بر مبنای Tool Path قبلی، به سادگی امکان پذیر است. ولی وقتی که Work Plane تغییر کند دیگر امکان استفاده از Rest Machining بر مبنای Tool Path قبلی وجود ندارد. در اینجا میتوان با استفاده از Stock Model این کار را انجام داد.

در قسمت مرورگر نرم افزار بر روی Stock Model راست کلیک کرده و Create Stock Model را انتخاب کنید. در حالتی که ماشینکاری اول یعنی خشنکاری اولیه را در وضعیت Active قرار داده اید، بر روی Stock Model ساخته شده راست کلیک کرده و در منوی باز شده از زیر منوی Apply گزینه Active Tool Path Last را انتخاب کنید. دو باره این مراحل را در حالتی که Tool Path دوم Active است انجام دهید. حالت Drawing Options را بر روی Shade قرار دهید و در نهایت روی Stock Model ساخته شده راست کلیک کرده و دستور Calculate را اجرا کنید. از آخرین Tool Path یک کپی تهیه کنید و وارد Setting آن شوید. با Work Plane جدید (مربوط به حفره طرف مقابل) و همچنین در محدوده Boundary مناسب، این بار قسمت Rest Machining را فعال کنید. Stock Model ساخته شده را انتخاب کنید و Apply کنید.

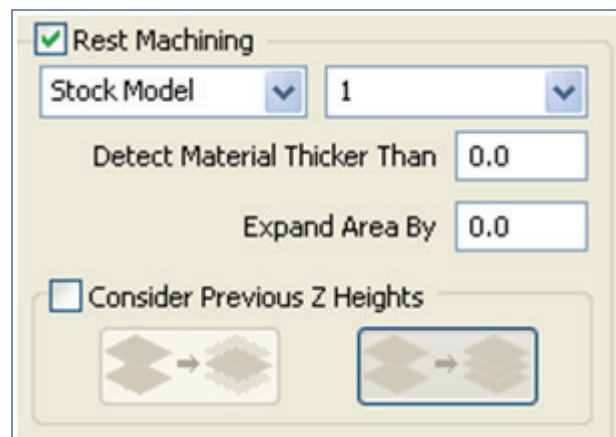

تغییرات قسمت Rest Machining

Tool Path ساخته شده به صورت زیر خواهد بود.

