

بسمه تعالی

نام:

پایان ترم ماشین‌های الکتریکی ۱

تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۲۶

شماره دانشجویی:

مدت: ۱۰۰ دقیقه


- ۱- کموتاتور چیست راجع به ساختمان و طرز کار آن در سه خط توضیح دهید. (۲ نمره)
- ۲- اثبات کنید موتور یونیورسال هم می‌تواند با جریان مستقیم کار کند و هم با جریان متناوب. (۱/۵ نمره)
- ۳- در موتور DC تغییر دادن شار استاتور چه تاثیری بر سرعت روتور دارد؟ چرا؟ (۱/۵ نمره)
- ۴- یک ژنراتور DC مختلط اضافی (شنت بلند) با مشخصات زیر مفروض است:
جریان نامی ۸۲ آمپر، مقاومت آرمیچر ۰/۱ اهم، مقاومت سیم پیچ شنت ۱۶۳ اهم، تعداد دور سیم پیچ شنت ۱۹۵ دور، مقاومت سیم پیچ سری ناچیز، تعداد دور سیم پیچ سری ۴ دور.
منحنی E_a بر حسب I_f در سرعت ۱۲۰۰ دور بر دقیقه:

$E_a(V)$	6	40	80	120	160	190	215	235	250	260	265	270
$i_f (A)$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	اشباع

الف) - با صرفه نظر از عکس العمل آرمیچر ولتاژ خروجی ژنراتور (V_T) در جریان نامی و سرعت ۱۲۰۰ rpm چقدر است؟ (۳ نمره)

ب) - اگر سیم پیچ سری اتصال کوتاه شده و از مدار خارج شود مجدداً قسمت قبل را تکرار نمایید. (۱/۵ نمره)

ج) - اگر ژنراتور به صورت کامپوند نقصانی درآید مجدداً قسمت الف را تکرار نمایید. (۱/۵ نمره)

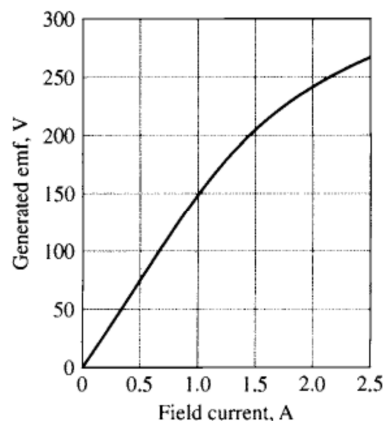

۵- منحنی مغناطیس شونده یک ماشین DC تحریک مستقل ۲۵ کیلووات

۲۵۰ ولت در سرعت ۱۲۰۰ rpm در روبرو آمده است. چنانچه مقاومت آرمیچر این ماشین 0.14Ω باشد و بخواهیم آن را به صورت ژنراتور به کار ببریم،

الف) - اگر در سرعت ۱۲۰۰ rpm جریان آرمیچر به مقدار نامی برسد، در این صورت ولتاژ آرمیچر و ولتاژ ترمینال ژنراتور به ازاء جریان تحریک‌های ۱ A، ۲ A و ۲/۵ A چقدر می‌گردد؟ (۳ نمره)

ب) - قسمت قبل را برای سرعت ۹۰۰ rpm تکرار نمایید. (۳ نمره)

۶- یک موتور شنت ۲۵ KW ۲۳۰ V دارای مقاومت آرمیچر 0.11Ω و مقاومت میدان 117Ω می‌باشد. این موتور در


جریان آرمیچر ۶.۳۵ A و ولتاژ نامی با سرعت ۲۱۵۰ rpm کار میکند. چنانچه جریان بار کامل در ولتاژ نامی ۱۱۵A باشد و به علت عکس العمل آرمیچر در بار کامل شار میدان ۶ درصد افت نموده باشد، سرعت و گشتاور موتور را در بار کامل بیابید. (۳ نمره)

موفق باشید

پاسخ سوال ۴ :

(الف) -

جریان ترمینال در بار کامل ۸۲ آمپر است.

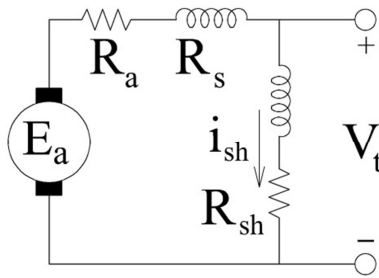

$$\text{KCL: } I_a = I_s = I_{sh} + I_t, \quad I_t = 82 \text{ A}$$

$$I_a = 82 + I_{sh} \text{ A}$$

برای ژنراتور کمپوند اضافی Mmf کل میدان به این صورت می باشد:

$$NI_{\text{کل}} = N_{sh} \cdot i_{sh} + N_s \cdot I_s$$

که در آن N_s تعداد دورهای سری و N_{sh} تعداد دورهای شنت است.

برای اینکه بتوان از روی منحنی ولتاژ آرمیچر معادل این mmf را محاسبه کرد باید

جریان تحریک معادل (i_f) را محاسبه کنیم:

$$i_f = i_{sh} + \frac{N_s}{N_{sh}} I_s \Rightarrow I_f = I_{sh} + (4 / 195) \cdot (82 + I_{sh}) \Rightarrow I_f = (1.0205) I_{sh} + 1.682, \quad I_{sh} = V_t / 163$$

$$\Rightarrow I_{sh} = 0.9799(I_f - 1.682)$$

$$\text{KVL} \Rightarrow V_t = E_a - R_a I_a$$

$$\Rightarrow V_t = E_a - R_a (82 + I_{sh})$$

$$\Rightarrow V_t = E_a - 8.2 - 0.1 I_{sh}$$

$$\Rightarrow 163.1 I_{sh} = E_a - 8.2$$

$$\Rightarrow E_a = 159.82 i_f - 260.62$$

معادله خط بار

با عدد گذاری در معادله فوق ($i_f = 2, i_f = 1.8$) و مقایسه با منحنی داریم:

$$265 < E_a$$

بنابراین هسته استاتور باید در ناحیه اشباع قرار داشته باشد و داریم $E_a = 270$

$$\Rightarrow I_f = 3.32 \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_{sh} = 1.60 \text{ A}$$

$$\Rightarrow V_t = 261.64 \text{ V}$$

$$E_a = 163.1 I_f + 8.2$$

(ب) - در این حالت جریان سیم پیچ سری صفر شده و $I_f = I_{sh}$ می شود:

با قرار دادن مقادیر جریان تحریک از جدول در معادله خط خواهیم داشت:

E_a خط	8.2	41	73	106	139	171	204	236	270	302	334	-
E_a منحنی	6	40	80	120	160	190	215	235	250	260	265	270
i_f (A)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	اشباع

دیده می شود که در فاصله $215 < E_a < 235$ از منحنی، خط و منحنی یکدیگر را قطع می کنند و داریم:

$$215 < E_a < 235 \Rightarrow \frac{\Delta E_a}{\Delta i_f} = (235 - 215) / (1.4 - 1.2) = 100$$

$$(235 - E_a) = (1.4 - i_f) \times 100 \Rightarrow \text{خط بار} \Rightarrow \frac{235 - (163.1 i_f + 8.2)}{1.4 - i_f} = 100 \Rightarrow i_f = 1.37 \text{ A} \Rightarrow V_t = 223.3 \text{ V}$$

(ج) - در حالت نقصانی داریم $i_f = i_{sh} - \frac{N_s}{N_{sh}} I_s$ که باعث تغییر معادلات به صورت زیر می گردد:

$$I_f = I_{sh} - (4 / 195) \cdot (82 + I_{sh}) \Rightarrow I_f = (0.9795) I_{sh} - 1.682$$

$$\text{KVL} \Rightarrow 163.1 I_{sh} = E_a - 8.2 \Rightarrow E_a = 166.5 I_f + 288.2$$

این معادله در هیچ جا منحنی را قطع نمی کند یعنی ماشین نمی تواند در حالت نقصانی با جریان نامی کار کند.

پاسخ سوال ۵:

با نوشتن KVL در سمت آرمیچر مدار معادل ژنراتور تحریک مستقل داریم

$$V_t = E_a - R_a I_a$$

با توجه به توان و ولتاژ نامی، جریان نامی برابر با ۱۰۰ آمپر است در نتیجه : $V_t = E_a - 14$ و کافی است E_a را از نمودار برای جریان‌های مختلف یافته و مقدار آن را در رابطه فوق بگذاریم تا V_t بدست آید. در سرعت ۱۲۰۰ دور بر دقیقه داریم:

$I_f (A)$	$E_a (V)$	$V_t (V)$
1	150	136
2	240	226
2.5	270	256

برای سرعت ۹۰۰ دور بر دقیقه ولتاژهای E_a بدست آمده در قسمت قبل در نسبت ۹۰۰ به ۱۲۰۰ ضرب می‌شوند:

$I_f (A)$	$E_a (V)$	$V_t (V)$
1	112.5	98.5
2	180	166
2.5	202.5	188.5

پاسخ سوال ۶:

در موتور شنت : $I_a = I_t - I_f$ و $E_a = V_t - R_a I_a$ و $V_t = I_f R_f$ بنابراین:

در حالت اول وقتی موتور بی‌بار باشد داریم : $I_a = 0$, $V_{a1} = 230$

در حالت دوم (بار کامل) نیز $I_a = 115 - \frac{230}{117} = 113.03$ و داریم $V_{a2} = 230 - 113.03 \times 0.11 = 217.6$

که در این حالت مقدار شار نیز ۶ درصد از حالت قبل کمتر است یعنی اگر شار در حالت اول ϕ_1 و در بار کامل ϕ_2 باشد :

$\phi_2 = 0.94\phi_1$ و با توجه به رابطه $E_a = K_a \phi \omega_r$ نسبت E_a ها در دو حالت به صورت زیر می‌گردد:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{K_a \phi_1 \omega_{r1}}{K_a \phi_2 \omega_{r2}} = \frac{\phi_1 n_1}{\phi_2 n_2} \Rightarrow \frac{230}{217.6} = \frac{2150}{0.94 n_2} \Rightarrow n_2 \approx 2164 \text{ rpm}$$

$$T = \frac{E_a I_a}{\omega_r}, \quad \omega_{r2} = 2164 \times \frac{\pi}{30} = 226.6 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow T = (217.6 \times 113.03) / 226.6 \cong 108.5 \text{ N.m}$$