

ماشینکاری با تخلیه الکتریکی (اسپارک)

EDM Machine

مدرس: مهندس جم پور



مقدمه :

اگر بخواهیم روشهای براده برداری را به دو دسته مکانیکی و فیزیکی تقسیم کنیم می بایست فرزکاری، تراشکاری و سنگ زنی و غیره را جزو روشهای مکانیکی (و اسپارک کاری ECM دسته بندی کرده و براده برداری به روش الکترو شیمیایی) در سیال مورد (EDM و ECM) را در دسته فیزیکی جای داد که تفاوت مهم EDM) سیال بکار رفته رسانای جریان (الکترولیت) بوده ECM استفاده در فرآیند است. در از سیال به عنوان عایق (دی الکتریک) استفاده می شود. EDM اما در روشی است که در آن از فلزات با روش تخلیه الکتریکی EDM ماشین کاری با میتوان براده برداری کرد.

بصورت فرایندهای پرداخت فلزات (EDM) ماشینهای تخلیه الکتریکی رسانا، توسط جرقه های الکتریکی مشخص می شوند. در ابتدا برای از بین بردن براده های مته کاری، و همچنین سوراخ کردن ابزارهای برای ساخت حفره ها EDM ظریف و گرانها بکار گرفته شد. امروزه و قالبهای هندسی و غیر هندسی بسیار پیچیده بکار می رود. مفهوم ماشین کاری الکتریکی ممکن است به یک گروهی از فرایندها که جریان الکتریکی را برای برداشتن فلزات بکار میگیرند اطلاق شود.

در فرایند ماشین کاری الکتریکی بر خلاف ماشین کاری مکانیکی فلز ابزار می تواند از فلز قطعه کار نرمتر باشد و براده برداری نیز هیچ ارتباطی به سختی مکانیکی قطعه کار ندارد. هر چند که فلزات سخت کمی سخت تر از فلزات نرم براده برداری می شوند.

فرایندهای ماشین کاری الکتریکی به دو دسته تقسیم می شوند. اولین آنها ماشینهای تخلیه الکتریکی هستند. در اینجا اثر خوردگی از یک توالی سریع از پالسهای الکتریکی در از بین بردن فلز از روی قطعه کار بکار گرفته میشود. فرایند دوم، فرایندهای الکتروشیمیایی و فرسایش با الکترولیت هستند. فرایند ماشین کاری تخلیه الکتریکی یا بعبارت دیگر ماشین کاری اسپارک بر روی اثر خوردگی جرقه الکتریکی بر روی هر دو الکتروود پایه گذاری شده است.

اگر هر دوی قطعه کار و الکتروود هم از یک جنس یاد داشتن این نکته که باشند، بیشترین سائیدگی در قطعه ای بوجود می آید که روی الکتروود منفی بسته شده باشد، الزامی است. بنابراین برای بدست آوردن خوردگی ماکزیمم از قطعه کار، در حالیکه الکتروودمان سایش بسیار کمی داشته باشد، باید قطعه کار را به پایه منفی و الکتروود یا ابزار را به پایه مثبت وصل کنیم.

اسپارک اروژن چیست ؟

اسپارک عمل موضعی است که با تناوب زمانی، براده ها را به صورت حجم های فلزی کوچک (آرد مانند) بتدریج از سطح قطعه کار جدا میسازد که به این عمل - به معنای فرسایش) گفته می شود . erosion اصطلاحا اروژن (

یا اسپارک اروژن که در اصطلاح متداول Die Sinking Machine دستگاه ایران به اختصار اسپارک نامیده می شود ، ماشین افزاری است که می تواند روی قطعات فلزی عملیات براده برداری (ماشین کاری) را انجام دهد .

Electro Discharge ماشین کاری دستگاه اسپارک مبتنی بر روش مخصوص (می باشد . در این روش آنچه موجب براده برداری E.D.M (Machine) می شود جرقه های الکتریکی کنترل شده ای است که به تعداد بسیار زیاد در هر ثانیه بین قطعه کار و ابزار ماشین کاری (الکتروود) در یک محیط سیال دی الکتریک رخ می دهد . هر کدام از این جرقه ها در حقیقت پالسهای الکتریکی بر قدرت و دقتی می باشند که به دو سر کار و الکتروود اعمال می گردند .

(بیشتر باشد ، حجم براده برداری on time هر چه جریان و زمان دوام جرقه) بیشتر و صافی سطح کمتر می شود (سطوح خشن تر می شوند) نکته حائز اهمیت آنکه برای دستیابی به کیفیت مطلوب اسپارک کاری ، بایستی تناسب دقیق جریان ، زمان دوام و زمان قطع جرقه رعایت شود . بنا بر همین اصل اسپارک را امروز مبتنی بر تکنولوژی " ایزو پالس " می سازند .

بنا بر آنچه گفته شد هیچ نیروی مکانیکی از ابزار بر قطعه کار اعمال نمی شود .

الکتروود به هر شکل و فرمی که با شد ، قرینه آن در قطعه کار ایجاد می شود . در صنعت معمولاً الکتروود را از جنس مس یا گرافیت انتخاب می کنند .

فرایند براده برداری توسط جرقه:

قطعه کار در حمامی از دی الکتریک غرق میشود . و این دی الکتریک پنج سانتیمتر بالاتر از سطح قطعه کار را می پوشاند ، اینکار از آتش گرفتن دی الکتریک در اثر جرقه ها جلوگیری میکند .

با ولتاژی بالاتر از ۵۰ ، ۶۰ DC الکتروود و قطعه کار به دو سر یک منبع ولتاژ ولت وصل شده اند . دی الکتریک در چرخه ای توسط پمپ می چرخد . فاصله هوایی برای جرقه زنی در حدود ۲۵ تا ۱۰۰ میکرومتر توسط سروموتور ثابت نگه داشته میشود .

زمانیکه منبع تغذیه روشن شد ، پس از انتخاب مقادیر جریانها ، ولتاژها ،فاصله زمانهای [3][3] *ontime , off time* [2] ، زمانهای [1][1] *gap* مجاز شستشو و ... با استفاده از ورودیهای مختلف (مکانیکی یا سلکتورها یا بصورت عددی و با استفاده از یک سیستم میکروپروسسوری)، ولتاژ به دو سر الکتروود جرقه تولید میشود ، سیال *gap* اعمال میشود ، با اعمال ولتاژ در فاصله معینی از یونیزه شده و تخلیه الکتریکی صورت میگیرد ، بعلت حرکت سیال زیر محل فعال ، سیال غیر یونیزه ای خواهیم داشت بنابراین باز سیال جداساز خوبی خواهد بود و سیکل ادامه می یابد ...

: فاصله هوایی بین الکتروود و قطعه کار *gap*

زمانی است که ترانزیستورهای قدرت روشن می شوند *ONTIME* :

زمانی است که ترانزیستورهای قدرت خاموش می شوند *OFFTIME* :

سیال انتخاب شده باید تا زمان وقوع شکست الکتریکی بعدی ، نارسانا باقی بماند . زمانیکه به ولتاژ دلخواه رسیدیم سیال باید سریع بشکند (شکست الکتریکی) و پس (باز سریع غیر یونیزه شده به *off time* از عمل تخلیه در زمان خاموشی پالس) حالت اول برگردد.

در این روش توالی تندی از جرقه ها بدست می آید (بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰۰ جرقه در ثانیه) ، هر جرقه ای ، دمای محلی نقطه جرقه دیده را به حرارت بسیار بالائی ۱۲۰۰۰ می رساند این جرقه حرارت بالا باعث ذوب این C در حدود ۷۰۰۰ تا کوچکی را روی *Offtim* نقطه از مکان جرقه دیده شده و ناحیه مذاب بسیار دی سطح قطعه کار بوجود می آورد،

در زمان الکتریک سرد به روی این نقطه با حرارت بسار بالا می رسد و اختلاف دمای چند هزار درجه ای موجب انفجار نقطه ذوب شده میشود ، بدیهی است که اغلب جرقه بین تقاطعی از قطعه کار و الکتروود که به هم نزدیک هستند اتفاق می افتد و نقطه های داغی از قطعه کار خورده شده و از سطح قطعه کار کنده میشوند این خوردگیها توسط دی الکتریک از محل دور میشوند . همچنین که قطعه کار خورده میشود الکتروود توسط موتور سیروی کنترل شده ای نزدیک میشود.

کنترل موتور سیرو برای فاصله هوائی مناسب و قابل تنظیم توسط نمونه برداری ازولتاژ بین قطعه کار و الکتروود انجام خواهد گرفت.

فرایند تخلیه پالسی :

الکتروود به قطعه کار بسیار نزدیک می شود و فرایند کامل یک تخلیه الکتریکی به ترتیب زیر به وقوع می پیوندد.

GAP. ولتاژ بین الکتروود و قطعه کار یک میدان الکتریکی در فاصله هوائی یا بوجود می آورد.

در نتیجه این میدان ،ذرات هادی در وسط ناحیه میدان که میدان الکتریکی بسیار 2. قوی است، متمرکز می شوند. و پلی را در وسط میدان تشکیل میدهند. بدلیل نبود ذرات هادی معلق در آب مقطر خالص در ابتدای بکارگیری ماشین وایرکات براده برداری به کندی صورت میگیرد چون کانال دیر یونیزه میشود

۳. در این زمان الکترونها از قطب منفی به داخل کانال ایجاد شده حرکت می کنند، و با این ذرات برخورد می کنند. بنابراین یونهای مثبت و منفی از این ذرات معلق بوجود را در بر می گیرد. GAP می آیند. این فرایند بصورت انفجاری کل ناحیه یونهای مثبت به سمت قطب منفی حرکت میکنند ، و یونهای منفی بسمت قطب مثبت. و جریان یونها بوجود می آید.

۲. این جریان الکتریکی به شدت افزایش یافته و در برخورد در آن نقطه گرمای شدیدی بوجود می آورد و در صورتیکه گرما موثر باشد، همان نقطه از قطعه کار ذوب می شود. این گرما مایع دی الکتریک را بخار کرده و فشاری را بین الکتروود و قطعه کار بوجود می آورد این فشار بسیار کوچکتر از آنی است که بتواند در قطعه کار یا ابزار حرکت ایجاد کند اما این فشار در واحد سطح مقدار بسیار بزرگی است.

۳. پس از ذوب شدن آن نقطه، با ادامه اعمال ولتاژ و جریان، کانال یونیزه گشادتر می شود و سطح نقطه ذوب بیشتر می شود اما این ولتاژ و جریان را تا آخر نمی توان ادامه داد چرا که با ادامه جریان، آن نقطه هر چه بیشتر داغتر می شود و به کربنها فرصت کافی برای سوختن می رسد و این کربنها در اثر فشار حاصل و بدلیل مرطوب بودن کانال یونیزه به هم می چسبند و حال الکترونها به جای حرکت از طریق کانال یونیزه از طریق این توده کربن منتقل می شوند و علاوه یا ARC بر اینکه بر ذوب بیشتر کمک نمی کند بلکه عارضه بسیار بدی بنام جوشکاری را پدید می آورد.

قسمتهای اصلی دستگاه اسپارک :

- ۱ - قسمت فرمان دستگاه (مغز دستگاه) که تابلوی برق دستگاه در آن قرار دارد .
- ۲ - قسمتی که الکتروود به سه نظام آن متصل می گردد که به آن قسمت فرمان گیرنده نیز می گویند .
- ۳ - قسمتی که گازوئیل یافت و غیره در آن قرار دارد که اصطلاحا به آن پالایشگاه می گویند .

ولتاژ کار :

عبارتست از مقدار ولتی که دستگاه هنگام کار مصرف می کند که مقدار آن توسط ولیم ولتاژ تنظیم و توسط ولتمر دستگاه روئیت می شود . ولت متر دستگاه در لحظه (۱۲۰ - ۱۰۰) ولی هنگام کار (بر خورد ۷ اول ولتاژ زیادی را نشان می دهد) الکتروود با کار) ولتاژ آن آفت می کند تجربه نشان می دهد که در این لحظه خوردگی الکتروود در ولتاژ ۴۰ تا ۳۰ ولت کمترین مقدار را دارد .

فرمان بر خوردفاصله الکتروود با قطعه کار به ۳ میکرون یعنی حداقل فاصله می رسد .

آمپر دستگاه :

عبارتست از مقدار آمپری که توسط ترانزیستورها وارد مدار می شود به الکتروود می رسد در نتیجه مقدار جریان دلخواه را توسط کلید های ترانزیستورها تنظیم و توسط آمپر متر رویت می شود با توجه به اینکه آمپر متر زمانی اندازه واقعی را نشان می دهد که ولتاژ روی کار همان ۴۰ تا ۳۰ ولت باشد .

کلید های ترانزیستور هر کدام به اندازه واحدهایی که زیر آن نوشته آمپر دارد دستگاه می کنند " که هر ولت آن برابر ۶/۱ آمپر است " در ضمن کلید اول فقط ۵/۰ آمپر وارد مدار می کند که برای شروع کار با الکتروود نوک تیز و ظریف می باشد .

تمام کلیدها در حالت وسط و بالا خاموش است به غیر از دو کلید اول که فقط در حالت دوم خاموش است . ضمناً مقدار آمپر متعادل برای الکتروود ۲ تا ۶ آمپر بر است. cm2

لامپهای سیگنال :

هر لامپ سیگنال نشان دهنده متصل بودن کلید ترانزیستور مربوط به مدار است به غیر از لامپ سیگنال آخر که شیری رنگ است و هنگام کار تولید سه رنگ می کند.


رنگ اول که زمانی پائین رفتن الکتروود را نشان می دهد که قرمز است .

رنگ دوم هنگامی است که الکتروود با کار درگیر است و جرقه می زند و نارنجی است (حالت براده برداری)

. رنگ سوم با رنگ سبز نشان دهنده بالا رفتن الکتروود می باشد

فرکانس دستگاه :

فرکانس عبارتست از مقدار جرقه ای توسط الکتروود در مدت یک ثانیه به قطعه کار وارد می شود .

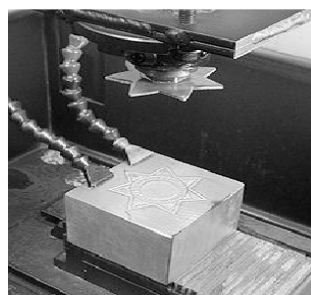

تبصره : اعداد نوشته شده در روی ولیم فرکانس دستگاه نشان دهنده پریود دستگاه می باشد در نتیجه ولیم فرکانس هر چه پائین تر باشد تعداد جرقه بیشتری به قطعه کار وارد می شود مه در این مورد برای مواقع پرداختکاری استفاده می شود و ضرر این حالت خوردگی الکتروود است ، فرکانس دستگاه از $3/333$ جرقه تا 1000000 جرقه در ثانیه قابل تنظیم است .

نکته : کمترین میزان خوردگی الکتروود در فرکانس 3000 تا 500 می باشد .

تعیین پالس دستگاه :

با ولیم پالس دستگاه می توان مقدار اثر پذیری هر پالس را تنظیم کنیم
یعنی هر چه قدر ولیم پالس دستگاه را زیاد کنیم فاصله ی بین دو پالس
زیادتر می شود .
و در عوض مدت اثر پذیری کمتر می شود.

فایده ولیم پالس دستگاه :

گاهی اوقات به علت کثیفی سطح کار یا الکتروود و یا مواقع اسپارک کاری در
عمقهای بلند می شویم که فاصله پالس را زیاد کنیم که در این حالت مدت اثر
پذیری و جرقه زدن در (هر پالس می شود و باعث می شود که براده راحت تر
بتواند خارج شود ، برای مثال : مانند تیغ فرزی است که دارای شیارهای زیادی
باشد که در این حالت براده برداری منظم تری را داریم (فاصله پالس کم) ولی
عیب این حالت این است که براده ها از شیار بالا کشیده نمی شود که برای این
کار مجبور می شویم از تیغ فرزی استفاده کنیم که دارای شیارهای کمتری باشد .
تبصره :

تجربه نشان داده که همیشه باید با بیشترین مقدار اثر پذیری پالس کار کنیم چون
هر چه فاصله پالس بیشتر شود میزان خوردگی الکتروود بیشتر می شود .

ولم های تنظیم نرمال بالا و پائین رفتن الکتروود :

زمان بالا رفتن الکتروود باید به اندازه ای باشد که الکتروود بین ۳ تا ۲ میلیمتر از سطح براده برداری باشد تا براده بتواند به راحتی خارج شود م زمان روی کار آمدن الکتروود هم باید بین ۳ تا ۴ ثانیه باشد. و نقش این کار سه چیز است:

۱- جلوگیری از گرم شدن الکتروود

۲- شستشو

۳- استراحت دستگاه

آزیر دستگاه :

آزیر دستگاه در سه حالت به صدا در می آید :

۱- زیر الکتروود یا سطح کار کثیف باشد .

۲- ولتاژ کم باشد .

۳- کار براده برداری به اتمام رسد .

وظایف پمپ ۱ :

۱ - انتقال نفت به فیلترها

۲ - انتقال به راداتور

۳ - شستشو مقطع و ممتد

وظایف پمپ ۲ :

فقط پر کردن سریع وان

ولم پالس مضاعف :

استفاده از این ولم در مواقعی است که الکتروود و کار هر دو همنام باشد که در این حالت احتمال انحراف جرقه زیاد است که برای رفع این مشکل باید به وسیله این ولم ولتاژ دستگاه را زیاد کنیم . (در ضمن زمانی این ولم کار می کند که کلید ترانزیستوری اولی در حالت بالا باشد .)

حساسیت ها :

این ولم در کنار ولم ولتاژ قرار دارد و در الکتروود هایی که طول بلند دارند و کارگیر مناسبی ندارند مورد استفاده قرار می گیرد ، چون در قطعه کارهای بلند (الکتروود های بلند به علت لرزش الکتروود و تغییر فاصله با قطعه کار ، دستگاه قطع و آژیر به صدا در می آید ، در این مواقع با زیاد کردن حساسیت ، حساسیت دستگاه نسبت به این امر کم می شود و دستگاه آژیر نمی زند .

پمپ هیدرولیک :



این پمپ با ظرفیت مخزن ۲۸ لیتر از روغن ۱۰ وظیفه بالا و پائین دادن پینول را به عهده دارد .

(الکتروود و قطعه کار E.D.M اصل مینا: در ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی)
 هر دو باید در سیال نارسنا غوطه ورو به هم نزدیک باشند. تپهای جریان مستقیم با
 بسامد بالا بر اثر مقاومت سیال از الکتروود تخلیه می شوند و هر تپ ذره ای خرد را
 از سطح قطعه کار می کند.

در این روش از خاصیت تبادل بار الکتریکی بین دو قطب (ابزار و قطعه) در یک
 محیط مایع غیرهادی برای حل حذف شده‌ها و انتقال به خارج استفاده می گردد. روش
 قوس الکتریکی که آن را اسپارک نیز می گویند فرآیندی است که بر اساس ایجاد فرم
 دادن شکل منفی الکتروود بر روی قطعه انجام می گیرد.


ماشین های براده برداری با تخلیه الکتریکی (اسپارک):

این روش یک نوع براده برداری سایشی است که در نتیجه تخلیه الکتریکی بین
 . (mm) و با فاصله $40 - 500 V$ دو الکتروود تخت اختلاف پتانسیل الکتریکی)
 در یک سیال غیر هادی اتفاق می افتد. هنگام ایجاد جرقه ذرات کوچک 1- 2-
 فلزی کنده شده ایجاد جرقه ذرات کوچک فلزی کنده شده و یا به صورت تراشه
 (مقدار $10000 - 25000$ پوسته) جدا می شود. در نتیجه دمای بالای جرقه)
 زیادی از ذرات فلز ذوب و بخار می گردد. مقدار سایش بستگی به شدت و تعداد
 پرسه تخلیه الکتریکی دارد.

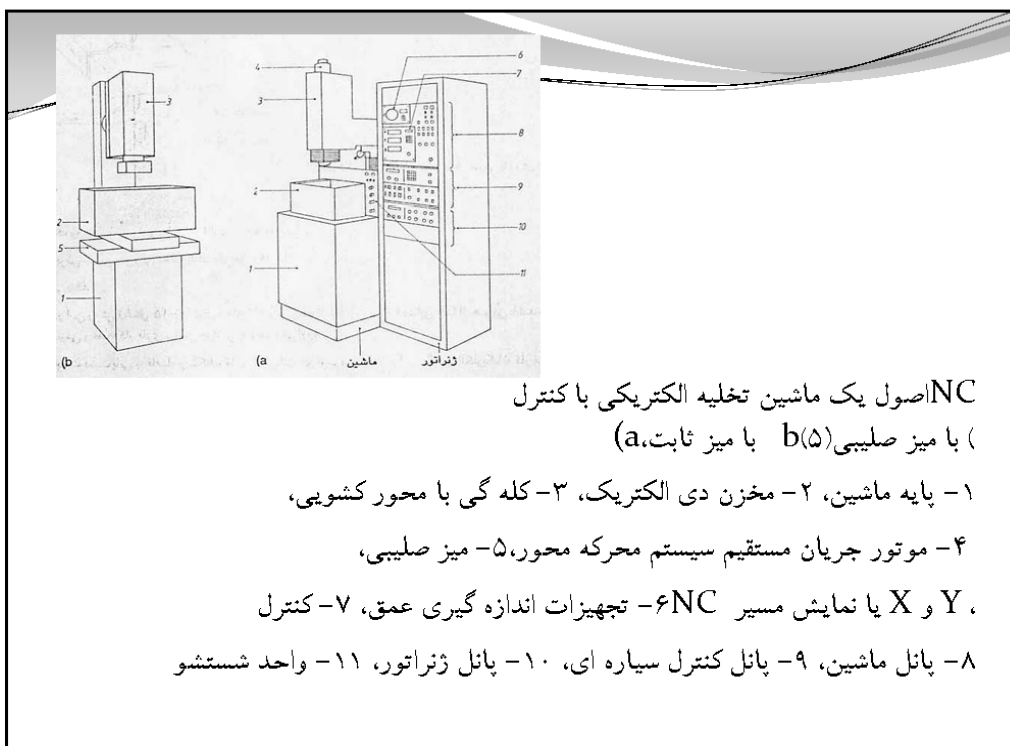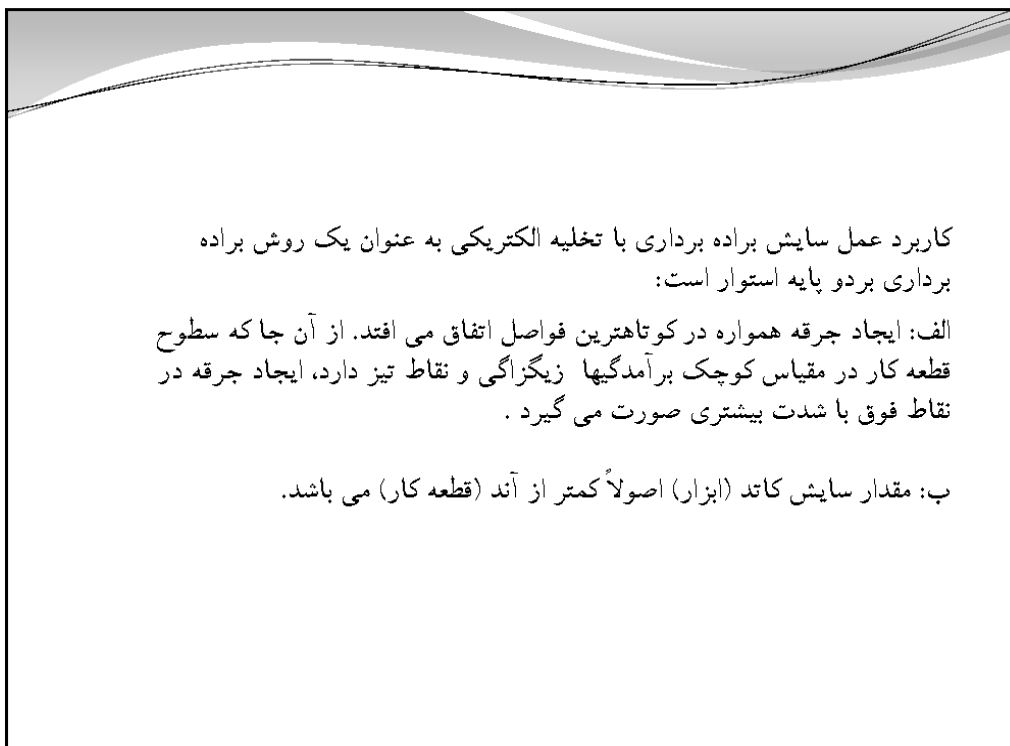


کاربرد :


- ۱- براده برداری فلزات سخت، آلیاژهای ویژه مقاوم به حرارت بالا، چدن سفید، آلیاژهای جوشکاری فولادهای سختکاری شده و برگشت پذیر
- ۲- ساخت ماتریس های کشش، اکستروژن و قالب های آهنگری و ریخته گری
- ۳- ساخت و عملیات پرداخت قالب های آهنگری
- ۴- تغییر و تعمیر قالب های آماده، که عملیات ماشینکاری در حالت سختکاری شده را نیز ممکن می کند.

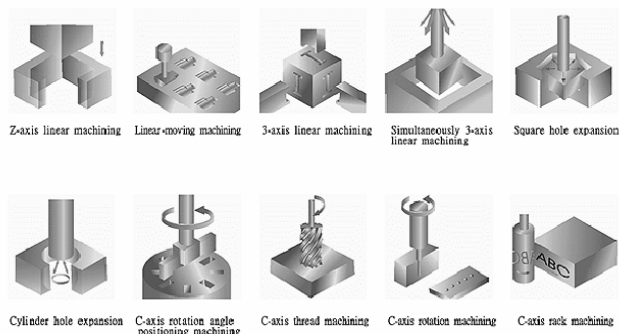


گونه هایی از شکلهای ماشینکاری شده
در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی

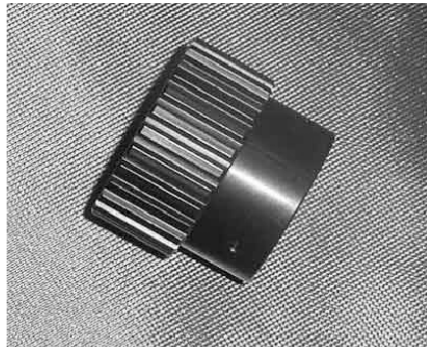


EDM چرخدنده تولید شده به روش

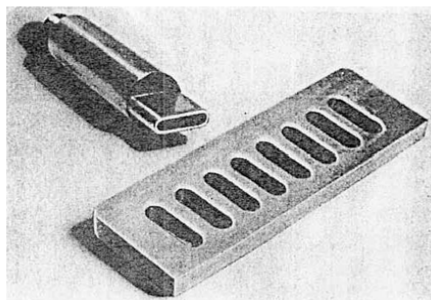


سوراخ های لوبیایی ایجاد شده با
الکتروود ابزاری

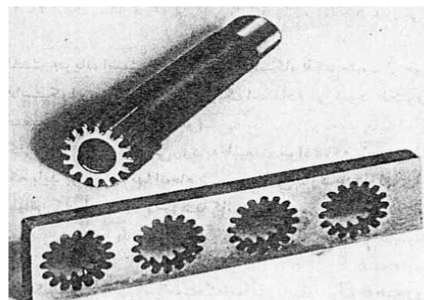

تولید چرخ دنده های درونی در
فرایند تخلیه الکتریکی

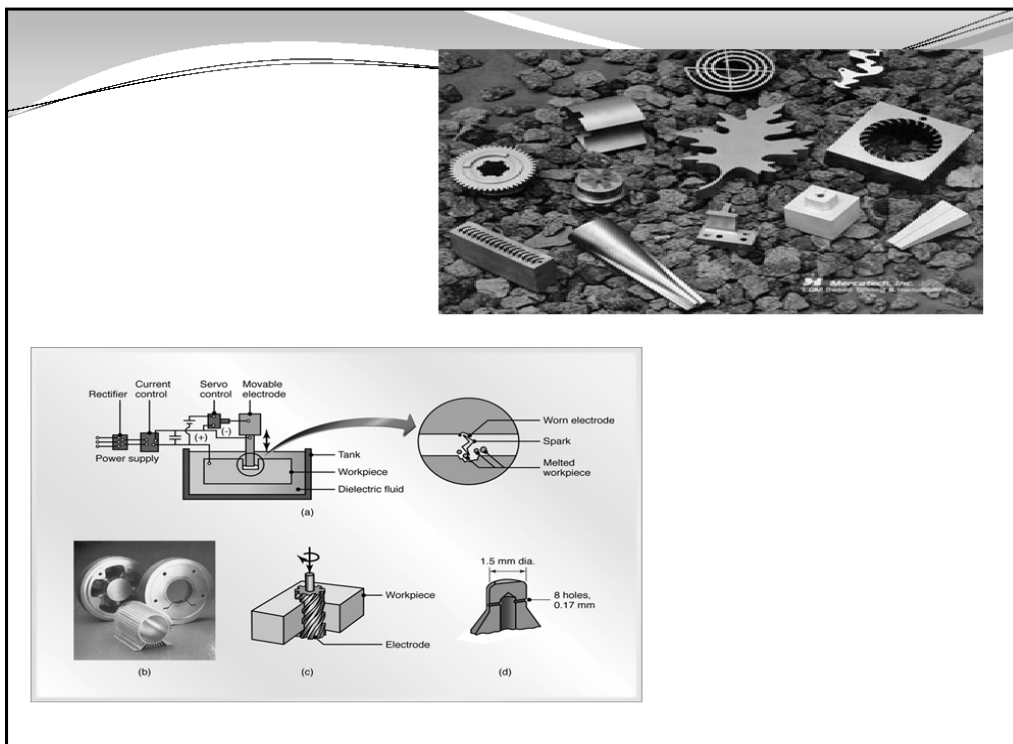

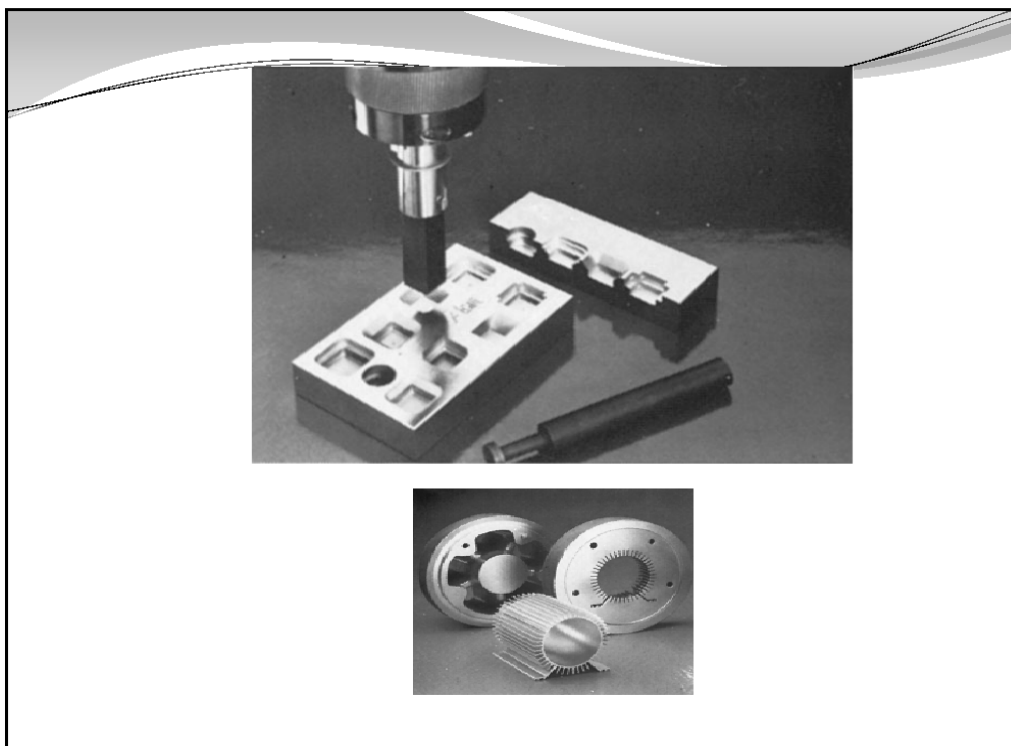

پارامترهای فرآیند :

۱۸۰، برای پیشتراشی، تا چند صد Hz از EDM گستره ی بسآمد ماشین های مدرن کیلو هرتز، برای پرداختکاری، تغییر می کند. هرگاه بسآمد جرقه زنی بسیار زیاد باشد، سیال دی الکتریکی نمی تواند با آهنگی نسبتاً بالا وایونیده شود، در نتیجه برای بسآمد کران بالایی قایل می شوند.

دقت این فرآیند به پهنای شکاف بستگی دارد، هرچه شکاف کوچک تر باشد، دقت بیشتر می شود، اما با کوچک شدن پهنای شکاف ولتاژ کاری و آهنگ براده برداری کاهش می یابد.


عامل های دیگری که بر دقت فرآیند اثر می گذارند:

۱- دقت در ساخت قلم

۲- اضافه مجازی که برای شکاف در نظر گرفته شده است.

یکی از دلایل عدم دقت در هنگامی که حفره ها و سوراخ های عمیق با وجوه موازی تولید می شوند، شیب ایجاد شده بر اثر جرقه زدن بین وجوه الکتروود و وجوه حفره است. هر ذره جدا شده ای که از بین الکتروود و وجوه حفره می گذرد نیز به این جرقه زنی کمک می کند و ولتاژ شکست سیال دی الکتریک را به شدت کاهش می دهد.

در هر وجه و در 0.05 mm شبیهی که بدین ترتیب ایجاد می شود، در حدود سرتاسر عمق حفره است و در هنگام ماشین کاری قالب ها، ماتریس ها و غیره مفید واقع می شود.

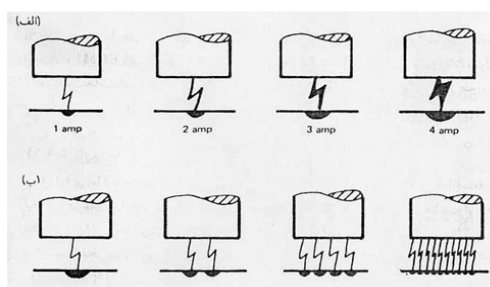

تاثیر شدت جریان و بسامد تپ بر آهنگ براده برداری و صافی سطح.

دقت ماشینکاری قابل دستیابی :

سطح ماشینکاری شده با تخلیه الکتریکی هیچ نوع شباهتی به براده برداری نداشته بلکه از شکاف های خیلی کوچک کنده شده تشکیل می شود. همچنین با عمق های زبری کمتر نمای ماتی دارد. عمق زبری بستگی به فرکانس جرقه داشته و در ۲۵ نیز می رسد. $3\text{ }\mu\text{m}$ - $5\text{ }\mu\text{m}$. و در خشن کاری تا $100\text{ }\mu\text{m}$ ظریف کاری حدود دقت اندازه های قابل حصول به مقدار زیادی بستگی به شکل الکترودها دارد، به طوریکه در عمق های براده برداری بیشتر سوراخ به شکل مخروطی در می آید. سایش الکترودها بایستی به هنگام طراحی الکترودها مدنظر قرار گیرد. یک روش بهبود دقت اندازه گیری به وسیله ی شستشوی مصنوعی قابل حصول است (الکترودهای تو خالی با شستشوی گردشی و شستشوی آزاد از پایین).

EDM معایب و مزایای مخصوص روش

- ۱- برای عملیات ماشینکاری همه منظوره و نیز برای قالب سازی مناسب است.
- ۲- خطر توسعه و ایجاد ترک های تنش.
- ۳- ماشینکاری مواد سختکاری شده و بدون تابیدگی
- ۴- ساخت الکتروود قالب های پیچیده نسبتاً آسان و ارزان می باشد.
- ۵- کمتر شدن قابل توجه مدت زمان ساخت در مقایسه با روش های معمولی ماشینکاری.
- ۶- در این فرایند شکل های نا منظم به سادگی در مواد ترد ماشینکاری می شوند.
- ۷- تنش موضعی بر اثر فشار ابزار و تابیدگی بر اثر گرما در این روش بی معنی است.

از مزایای زیاد دستگاه اسپارک می توان به دو مورد مهم اشاره کرد :
 اول آنکه ماشین کاری روی فلزات سخت ، دشوار و در بیشتر اوقات غیر
 ممکن می باشد ولی به وسیله این دستگاه به سادگی امکان پذیر است .
 دوم آنکه ایجاد حفره ها یا بر آمدگی غیر متقارن و غیر هندسی که به وسیله
 ابزار های رایج براده برداری غیر ممکن است ، به سادگی بوسیله اسپارک
 انجام پذیر می باشد.

برای انتخاب یک ماشین اسپارک مناسب موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد :
 حجم براده برداری در دقیقه : اسپارکها معمولاً با جریان اعمالی روی قطعه 1.
 هر چه $100A - 50A - A$ کار و الکتروود رده بندی می شوند . برای مثال ۲۵
 جریان اسپارک کاری بیشتر باشد حجم براده برداری در واحد دقیقه بیشتر است .
 درصد خوردگی الکتروود : خوردگی الکتروود یک عامل نا خواسته در عملیات 2.
 اسپارک کاری می باشد . هرچه خوردگی الکتروود کمتر باشد هزینه ماشین کاری
 کمتر است و امتیازی برای مدل دستگاه محسوب می شود .

۳. درجه صافی سطح قابل حصول : اسپارک هنگام ماشین کاری حفره ها و برآمدگی های کوچکی روی قطعه کار ایجاد می کند که یک عامل مزاحم در فرایند ماشین کاری است . هر ماشین اسپارکی که در نهایت سطح صاف تری تحویل دهد ، مرغوب تر است .

در اسپارک وظیفه دقیق و ایجاد و کنترل Z : محور Z سیستم حرکتی محور 4. فاصله مناسب (در حد میکرومتر) بین قطعه کار و الکتروود را دارد .

معمولاً سیستم حرکتی این محور به دو صورت می باشد :

- اول سیستم حرکتی که با استفاده از بازوهای هیدرو لیکی محور را حرکت می دهند و معمولاً می توان قطعات الکتروود با وزن زیادی به کار گرفت . ولی این روش برای ایجاد فاصله دقیق نا مناسب است که عملاً باعث خوردگی الکتروود و صافی سطح نامناسب می گردد .

- دوم سیستم حرکتی که مبتنی بر حرکت به وسیله سروو موتور می باشد که دقت بسیار بالایی داشته و باعث کیفیت مناسب ماشین کاری می گردد ولی در تحمل وزن زیاد الکتروود محدودیت دارد .

۵. مشخصات عمومی دیگر از قبیل : ابعاد میز کار ، محدوده حرکتی میز کار و دقت آن . حجم تانک دی الکتریک و میزان برق مصرفی (راندمان دستگاه) ، سیستم های مختلف حفاظتی و غیره .

دی الکتریک :

در ابتدای کشف اسپارک در روسیه از هوا بعنوان دی الکتریک استفاده شد. بزودی کشف شد که مشتقات نفت مزایای زیادی نسبت به هوا دارند. استحکام آنها زیاد است.

و با استفاده از مشتقات نفت از گپ کوچکتري میتوان استفاده کرد و کیفیت اسپارک کاری با آن بسیار مطلوب است. در این نوع مواد فرکانس کار اسپارک میتواند بیشتر گردد و ذرات برداشته شده براحتی توسط آن جابجا میشوند.

درجه حرارت دی الکتریک :

منظور از دی الکتریک همان نفت است که باید آن را روی درجه ۵۰ تا ۵۵ درجه می دهیم که در این حالت هنگامی که درجه حرارت نفت به درجه فوق می رسد سیستم براده برداری قطع می شود .

دی الکتریک:

هدف استفاده از دی الکتریک (آب یا نفت سفید) کاهش دما و شستشو و انتقال براده ها از منطقه ماشینکاری شده است

این سیستم شامل: مخزن فیلتر پمپ خود سیال و غیره می باشد
ویژگی های دی الکتریک:

دی الکتریک باید استحکام داشته باشد تا در مقابل گرمای زیادی که از جرقه ۱-
. بین الکترود و قطعه بوجود می آید خاصیت خود را از دست ندهد

۲- برای اینکه سرعت کار اسپارک پایین است وقتی به ولتاژ شکست رسید در کمترین زمان بایستی بشکند

۳- برای جلوگیری از رسانایی جریان ولتاژ در هر بار پس از شکسته شدن (یونیزه شدن) دوباره باید عایق شود

۴- دی الکتریک بخاطر اینکه بتواند به راحتی محیط کار را سرد کند و همچنین براده های ریز را از محیط (برای سهولت ماشینکاری) خارج کند باید خیلی چسبنده و غلیظ نباشد .


۵- دی الکتریک باید سرعت خنک کاریش بالا و در مقابل حرارت زیاد درصد اشتعال کمی داشته باشد.

سیال دی الکتریک :


سیال دی الکتریک باید تا زمان شکست باید تا زمان شکست نارسا نبماند، هنگامی که ولتاژ به مقدار بحرانی می رسد، باید سیال بشکند و سپس با تخلیه ی هر جرقه به سرعت واپیونیده شود.

ویسکوزیته سیال دی الکتریک باید کم باشد تا به آسانی جریان یابد و بتواند براده های فلزی را از منطقه ی ماشینکاری دور کند. این سیال به عنوان خنک کن نیز عمل می کند و گرمای حاصل از هر جرقه را می گیرد.

چنانچه بین الکتروود و قطعه کار اختلاف دی الکتریک بین قطعه کار و الکتروود پتانسیلی اعمال شود در اثر برخورد شدید دی الکتریک بین دو قطب الکترون ها به مولکولهای دی الکتریک یونیزه میشوند و کانالی بین دو الکتروود به وجود می آید می گویند(پلازما حالت چهارم ماده است) که به آن کانال پلازما می گیرند و در اثر برخورد شدید یونها به قطعه کار براده برداری صورت

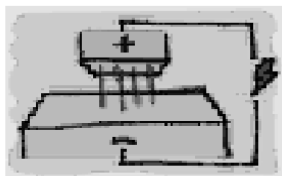

با زدن جرقه از یک سو و پیشروی ابزار به سمت قطعه کار از سوی دیگر (به صورت ارتعاش رفت و برگشتی با فرکانس بالا) به مرور زمان شکل ابزار در قطعه کار براده برداری می شود. هر جرقه درجه حرارتی بین ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دارد درجه سانتیگراد تولید می کند. اندازه چاله ای که هر جرقه از قطعه باربر می به میزان انرژی جرقه بستگی دارد که مهمترین عامل موثر منبع تامین جریان است عمق چاله به وجود آمده از چندین میکرون تا ۱ میلیمتر متفاوت است.

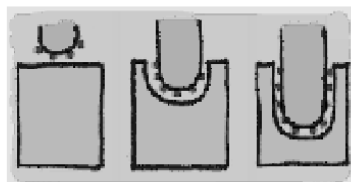

سیال های دی الکتریک متداول عبارتند از: پارافین و روغن ترانسفورماتور. هیدروژن موجود در این سیال ها عمل وایونش لازم برای عایق شدن سیال پس از هر بار تخلیه را انجام می دهد.

سیال را می توان از طریق خود قلم تغذیه کرد.

قبل از بازگرداندن سیال دی الکتریک به منطقه ی ماشینکاری، باید آن را از صافی گذراند تا ذرات فلزی تولید شده در حین انجام فرآیند از آن جدا شوند.

وظایف دی الکتریک :

۱. جداسازی : یکی از مهمترین فواید دی الکتریک عایق سازی بین الکتروود و قطعه کار است.

دی الکتریک باعث باریک شدن پهنای کانال جرقه نیز میشود که این به نوبه خود باعث بالا رفتن کیفیت سطح اسپارک میشود.

۲. یونیزاسیون : سیال انتخاب شده باید تا زمان وقوع شکست الکتریکی غیر رسانا باقی بماند. زمانیکه ولتاژ فاصله هوایی به ولتاژ یونیزاسیون رسید ، سیال باید سریع بشکند (شکست الکتریکی) و پس از عمل تخلیه باز سریع غیر یونیزه گردد.

گرمای نهان تبخیر سیال باید بزرگ باشد تا تنها یک قسمت کوچکی از دی الکتریک تبخیر شود و کانال اسپارک سطح کوچکی را به خود اختصاص می دهد. در نتیجه آن چگالی انرژی بالا میرود و دانه بندی اسپارک ریزتر گردد.

۳: خنک سازی

دمای جرقه اسپارک در سطح الکتروود و قطعه کار مقداری بین دارد این گرمای بالا قطعه کار را سریع ذوب $8,000-12,000^{\circ} C$ میکند که دی الکتریک باید هر دو سطح را خنک سازد. اگر الکتروود خنک نگه داشته شود خوردگی آن نیز کاهش می یابد.

شرایط لازم دی الکتریک :

بطور تئوریک همه مایعاتی که عایق باشند میتوانند بعنوان دی الکتریک مورد استفاده قرار گیرند. یک دی الکتریک باید شرایط زیر را داشته باشد.

۱. فرسایش : فرسایش زیاد قطعه کار داشته باشد در حالیکه فرسایش الکتروود توسط یونهای آن کم باشد.
(یونهای مثبت آن بسیار سنگین تر از یونهای منفی آن باشد)

۲. تاثیر بر سلامتی : تحریک پوستی نداشته باشد، سمی نباشد، دود تولید نکند و بوی بد نداشته باشد. هیدروکربنهای گروه پارافین بر پوست تاثیر دارند و نباید بکار برده شوند.

بر روی وان اسپارک یک سیستم تهویه باید نصب شود مگر در مواردی که اسپارک فقط برای پرداخت بکار میرود.

۳. نقطه اشتعال: دی الکتریک نباید زود بخار شده و مشتعل شود.
مایعات با درجه اشتعال پائین تر، گازهای زیادی را تولید می کنند که این گازها سرعت ماشین کاری را پائین آورده و احتمال آتش گرفتگی را بالا می برد.

چگالی : مواد با چگالی بالا نرخ براده برداری بالائی دارند. چگالی مواد 4. معمولاً در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد محاسبه می شوند. دی الکتریکهای دارند. 0.750-0.820 مورد استفاده امروزی چگالی بین

۵. چسبندگی یا ویسکوزیته : ویسکوزیته، فاکتور بسیار مهمی است. روغن با ویسکوزیته بسیار بالا برای ماشین کاری خوب است. و برای این نوع روغن چرخش مابین فاصله هوائی کوچک به سختی صورت می گیرد. برعکس، این روغن سنگین برای سطوح خشن مناسب است.

۶. هدایت الکتریکی : هیدروکربنهایی که برای مصارف صنعتی بکار دارند. $2 \times 10^{-14} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$ گرفته میشوند هدایتی در حدود

برای محاسبه ضریب دی الکتریک ظرفیت یک : ۷. ضریب دی الکتریک خازن در دو حالت پر از دی الکتریک و خالی از دی الکتریک در یک حالت فرکانس بالا اندازه گیری می شود.

ضریب دی الکتریک از تقسیم دو مقدار بدست آمده بدست می آید. دی الکتریکی برای اسپارک مناسب است که ضریب دی الکتریکی بین دو تا دونیم داشته باشد.

ولتاژ از هم گسیختگی : 8.
 مقدار ولتاژی که میتواند یک لایه ۵/۲ (دو نیم) میلیمتری از دی الکتریک را بین دو الکتروود کروی از هم بپاشد (عایق را به هادی تبدیل کند) ولتاژ از هم گسیختگی یا طاقت جرقه گویند.
 50-60 دی الکتریک مناسب برای اسپارک باید طاقت جرقه ای بین داشته باشد. kv

۹. تعلیق ذرات : ذراتی که از قطعه کار یا الکتروود برداشته میشوند بخصوص کربن در آن ناحیه ایجاد ناخالصی میکنند.
 دی الکتریک باید این قطعات را از روی ناحیه کار دور کند. بهتر است مقدار کمی از این ناخالصی ها برای براده برداری بهتر روی ناحیه کار باقی بمانند اما غلظت ناخالصی ها نباید بالا باشد. افزایش غلظت ناخالصی ها میشود. بعبارت دیگر ذرات میکرونی موجب سرعت براده امواج بروز برداری میشوند و اضافه کردن مقداری ناخالصی به دی الکتریک خالص سرعت براده برداری آنرا بالا میبرد.
 رنگ و واشرهای ماشین را حل نکنند.
 عمر بالا , در دسترس بودن و در نهایت قیمت دیگر پارامترهای مهم اسپارک هستند.

عقره فشار دی الکتریک :

عقره فشار نفت در دو حالت بالا می رود :

- ۱ - در حالتی که شیر شستشو قطع باشد .
- ۲ - هنگامی که فیلتر های نفت پر شده باشد .

شستشوی قطعه کار :

سیستم شستشو از سه قسمت مکش و مقطع و ممتد تشکیل شده است . شیلنگ شستشو ممتد باید به صورت ۴۵ درجه باشد و دقیقا به محل براده برداری پاشیده شود و این به هیچ وجه نباید نوک تیز شود زیرا باعث خوردگی الکتروود می شود .

شیلنگ شستشو مقطع هم برای سوراخکاری با عمق بلند است و چون در این حالت با شیلنگ معمولی نفت تا محل براده برداری پائین نمی رود لذا ناچارا مجبور می شوند مرکز الکتروود را سوراخ باریک تعبیه کنند و از داخل آن نفت را به محل براده برداری برسانند و چون این سوراخ معمولا باریک است طبق مطلب قبل فشار نفت ، زیاد و باعث خوردگی الکتروود می شود . پس این حالت شستشوی مقطع چاره ساز می شود که در حالت براده برداری مقطع و در حالت بالا با رفتن پینیون روع به پاشیدن نفت می کند .

پرداخت کاری :

پرداخت کاری هم با فرکانس امکان پذیر است و هم با جریان و پرداخت خوب پرداختی است که از هر دو استفاده شود .

اگر فرکانس دستگاه را کم کنیم (تعداد جرقه بیشتری در ثانیه به کار وارد می شود) سطح کار دارای برجستگی های بیشتری می شود یا به عبارت دیگر کننده کاری سطح کار ریزتر می شود .

مثال) فرض کنیم یک زمین خاکی ناهموار را می خواهیم مسطح کنیم حال اگر هر چه تعداد نفرات بیشتر شود مسلماً سطح بهتری را خواهیم داشت ولی باید توجه داشت که در فرکانس بالا الکتروود خیلی سریع از بین می رود و در آن خوردگی ایجاد می شود پس برای رفع این مشکل باید وقتی شروع به پرداخت کاری کنیم که تنها ۳/۰ میلیمتر از پایان براده برداری مانده باشد . ولی این فاصله باید فرکانس دستگاه را از ۵۰۰ به ۱ برسائیم .

تبصره :

در این حالت امکان قطع شدن دستگاه و آذیر زدن هست که برای رفع این مشکل نتوانیم به ولتاژ دستگاه کمی افزوده کنیم .
با کم کردن جریان هم می توان پرداخت نمود بطوریکه هر چه آمپر کمتر شود مقدار فرو رفتگی حفره هایی ایجاد شده کمتر می شود ، آمپر باید در همان ۳/۰ باقی مانده با یک وسیله متعادل کم شود و به یک آمپر برسد .

در انتخاب روغن مناسب بعنوان دی الکتریک نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

۱. برای ماشینکاری کاریبتنگستن استفاده از نفت سفید مناسبتر است.
۲. برای ماشین کاری قطعات ریز با سطوح صاف (مثل صنعت ساعت سازی) نیز از نفت سفید استفاده شود.
- یا آنهایی که صافی ۳h35. برای ماشین کاری قطعات با اندازه های متوسط (که استفاده شود. 6-12cts سطح خوبی را لازم دارند) از روغن با ویسکوزیته بین (از روغن با ۴ch36. برای ماشینکاری قطعات بزرگ (با سطوح خشن یا استفاده گردد. 20cts تا 12ویسکوزیته بین

EDM روغن مخصوص :


این نوع از روغن ویسکوزیته پائین بوده و رنگ روشن دارد و همچنین براحتی فیلتر شده و براحتی جابجا می شود. نقطه اشتغال بالائی نیز دارد از جمله خواص دیگر این ماده ضد اکسیداسیون بودن آنست که رسوب را کاهش می دهد.

کمیابی و گران قیمت بودن و غیر استاندارد بودن انواعی از آن از جمله مشکلات این روغن یا دی الکتریک مخصوص است.

EDM مراحل فرآیند :

- ۱- الکتروود به قطعه کار نزدیک شده. هر دو بار دار میشوند (معمولا قطعه کار مثبت و الکتروود منفی)
- ۲- چون سطح الکتروود و قطعه کار هر دو در اشل میکرونی دارای پستی و بلندی می باشند بنابراین بین دو نقطه که نزدیکترین فاصله را نسبت به جاهای دیگر با هم دارند جرقه الکترونی شکل می گیرد.
- ۳- کانال پلاسما شکل می گیرد.
- ۴- در اثر تمرکز بالای کانال پلاسما چاله ای از قطعه کار ذوب می شود.

- ۵- فشار کانال پلاسما بسیار بالا است. با قطع شدن جرقه و در پی آن قطع شدن کانال پلاسما چون مذاب در آن دما و فشار نمی تواند دوام داشته باشد به یکباره با حالت انفجاری به اطراف پراکنده می شود.
- ۶- دی الکتریک با شستشوی خود ذرات پراکنده شده را جمع آوری می کند

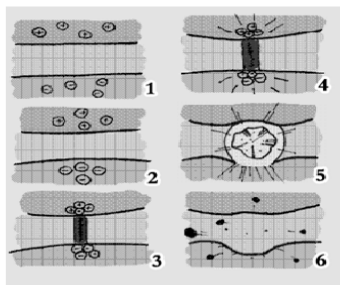

صافی سطح و سرعت ماشینکاری

صافی سطح به ابعاد جرقه تولیدی بستگی دارد. هر چه جرقه قوی تر باشد سطح خشن تر ولی سرعت ماشین کاری خیلی بیشتر خواهد بود. با این روش به صافی می توان رسید، سطحی که مثل آینه عمل می کند. صافی سطح های $Ra 0.10$ می باشد. بسته به انرژی جرقه $(N5 - N6)$ $Ra 0.8/1$ استاندارد معادل باشد. سرعت بار برداری از ۱ تا چند صد میلیمتر مکعب بر دقیقه می


اضافه می شود که جرقه حداقل باید ۵ سانتیمتر زیر دی الکتریک زده شود تا خطر اشتعال را در پی نداشته باشد چون انرژی جرقه بسیار بالا است . از دستگاه های متداول می توان به اسپارک و وایرکات اشاره کرد . کارایی این سیستم با آهنگ براده برداری بر حسب میلیمتر مکعب یا اینچ مکعب بر دقیقه سنجیده می شود و توسط سیستمهای کنترل عددی کنترل می شود. الکتروود این فرایند معمولا از جنس مس (در اسپارک) و مسس یا تنگستن (در وایر کات) می باشد.



: ماشین کاری با اسپارک

ماشین کاری با اسپارک از جدیدترین روش هایی است که به روش های قالب سازی اضافه شده است. ماشین کاری با اسپارک روشی است که در آن از فولاد و یا بقیه فلزات می توان با روش تخلیه الکتریکی براده برداری نمود. اسپارک یک عمل موضعی است و با تناوب زمانی، براده ها به صورت حجم کوچک فلزی بتدریج از قطعه کار برداشته می شوند. یک نمونه ماشین اسپارک اورژن در شکل زیر نمایش داده شده است.

قطعه کار که معمولا همان اینسرت قالب است، روی یک صفحه در محلول دی الکتریک غوطه ور است (معمولا نفت). مخزن روی پایه ماشین نصب شده است. الکتروود که کاملا متناسب با حفره است (مشابه هاب) روی گلوپی ماشین نصب شده و گلوپی نیز به یک سیستم پینیون چرخ شانه متصل است. یک سر و موتور شانه را توسط یک پینیون تحریک می کند.

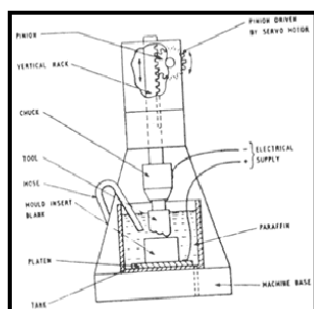

بنابراین ابزار نسبت به قطعه کار حرکت عمودی می کند. قطعه کار و ابزار هر دو به یک منبع الکتریکی متصل هستند. الکتروود قطب منفی و قطعه کار قطب مثبت است.

شانه ماشین توسط سرو موتور به سمت پایین تا فاصله معینی بین ابزار و قطعه کار حرکت می کند. در این نقطه دی الکتریک بین الکتروود و قطعه کار قطع شده و عملیات اسپارک شروع می شود. عملیات اسپارک باعث جداسازی ذرات از قطعه کار می شود. به صورت مشابه در همین زمان خوردگی روی الکتروود نیز با نرخ کمتری به وجود می آید.


یک نازل دی الکتریک را از طریق شیلنگ به روی قطعه می باشد و ذرات خورده شده از روی قطعه کار شستشو می شوند (در زمانی که الکتروود به سمت بالا حرکت می کند).

الکتروود مجدد پایین می آید اما این بار به دلیل خوردگی، میزان پایین آمدن بیشتر از کورس قبلی است. مجددا اسپارک در یک عمق بیشتر اتفاق می افتد و ذرات دیگری از قطعه کار برداشته می شوند.

خوردگی نه تنها در قطعه کار بلکه در الکتروود هم به وجود می آید. این بدان معنی است که برای عمق های زیاد چندین الکتروود مورد نیاز است. معمولا الکتروودهای اول و دوم و سوم عملیات خشن کاری را انجام می دهند.

آخرین الکتروود ترجیحا برای عملیات نهایی استفاده می شود. شکل آخر را الکتروود نهایی در حداکثر عمق به وجود می آورد.

مایع دی الکترونیک به صورت پیوسته چرخش داده می شود. مایع که آلوده به ذرات خورده شده است به تانک اصلی برگشته و از بین فیلترها گذشته و سپس توسط یک شیلنگ به تانک پمپ می شود.

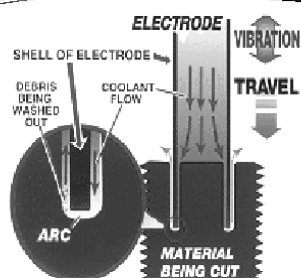

الکتروود اسپارک (گرافیت یا مس)


در دهه ۱۹۶۰ مس تقریبا ۹۰ درصد مواد الکتروودهای مصرفی اسپارک را تشکیل می داد و گرافیت تنها ۱۰ درصد مصرف را شامل می شد. اما امروزه EDM این درصد مصرف کاملا برعکس شده است. علت این تغییر در صنعت (اسپارک) مزیت های گرافیت نسبت به مس است.

EDM سیستم کنترل پیشروی قلم در

با خورده شدن فلز قطعه کار، قلم به کمک یک مکانیزم پیشروی خود تنظیم به سوی قطعه کار پیشروی می کند.
هر تب فقط چند میکرو ثانیه طول می کشد. EDM در چرخه

تب های مکرر با آهنگی در حدود صد هزار بار در ثانیه، سبب فرسایش یکنواخت ماده از قطعه کار و الکتروود می شوند. با ادامه این فرآیند الکتروود به وسیله سیستم محرک خود تنظیم به سوی قطعه کار پیش می رود تا پهنای شکاف همواره ثابت بماند، این کار تا ایجاد حفره مورد نظر ادامه می یابد.

مقدار دقیق پهنای شکاف را می توان با تغییر دادن مقدار مقاومت متغیر تغییر داد. سایر انواع سیستم های کنترل مورد استفاده معمولاً با حس کردن ولتاژ یا ظرفیت خازنی شکاف کار می کنند.

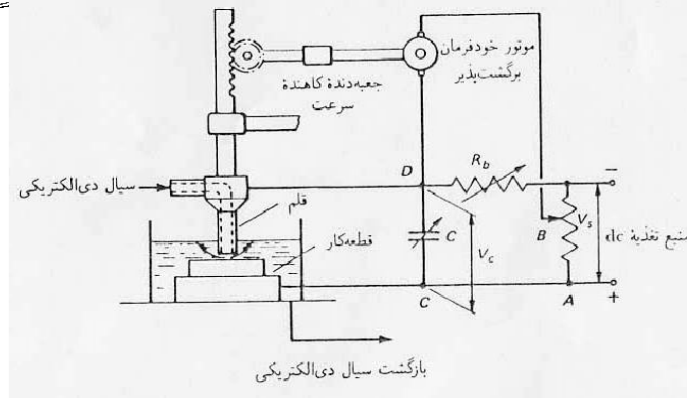

EDM خصوصیات اساسی سیستم کنترل پیشروی قلم در

پیشروی: پیشروی کار روی ماشین به طور پله ای یا پیوسته قابل تنظیم است، در این جا نیز مقادیر کاری (ظرفیت، شدت جریان و ولتاژ) به طور خودکار کنترل می گردد. یک کلید زمانی اضافی نیز جهت بلند کردن گاه به گاه الکتروود ابزار می رود تا شستشوی بهتر محل براده برداری را ممکن سازد.

توان ماشین: 10-30 kVA

توان براده برداری: $500-3000 \text{ mm}^3/\text{min}$

سایش الکتروود: حدود ۱۵٪ حجم براده برداری شده

شکل و جنس و سایش الکتروود :

، شکل سوراخ یا حفره ی ایجاد شده در EDM شکل الکتروود مورد استفاده در قطعه کار را تعیین می کند.


به کار می رود دارای خواص زیر است: EDM ماده ای که در ساخت الکتروود

- ۱- رسانا باشد.
- ۲- آهننگ سایش آن کم باشد.
- ۳- ماشینکاری آن آسان باشد.
- ۴- صافی سطح خوبی در قطعه کار ایجاد کند.

نسبت سایش به صورت حجم فلز جدا شده از قلم، تقسیم بر حجم جدا شده از قطعه کار تعریف می شود به جنس قلم و قطعه کار بستگی دارد.

این نسبت برای قلم و قطعه کار برنجی تقریباً ۰.۵ است، برای قلم برنجی و قطعه کاری از جنس فولاد کربنی سخت شده تقریباً برابر با ۱ و در قلم برنجی و قطعه کار تنگستن کاربایدی به ۳ می رسد. با انتخاب مناسب مواد می توان این نسبت را به ۰.۱ رساند.


جنس الکترودها: مس، آلیاژهای مس، برنج، گرافیت و به روش ریخته گری، تف جوشی، ماشینکاری و نیز پوشش فلزی مدل های مواد مصنوعی یا گچی.

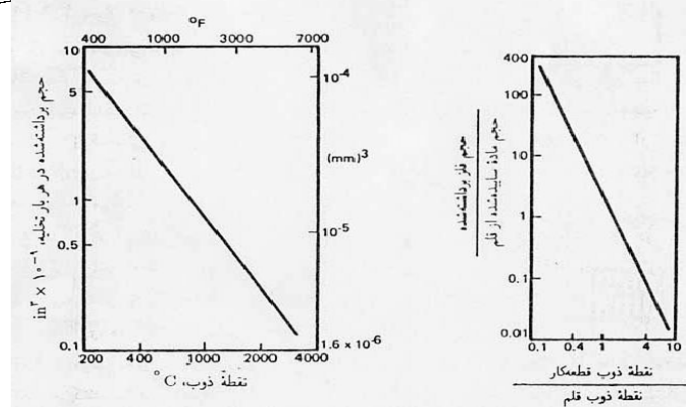

EDM آهنک براده برداری و سایش قلم در

ایجاد جرقه :

فرآیند تخلیه الکتریکی اصولاً با اتصال یک مخزن انرژی (خازن) به موازات فاصله ایجاد جرقه امکان پذیر می شود. خازن تا ولتاژ بالایی بین الکترودها شارژ و سپس با ایجاد جرقه تخلیه می گردد.

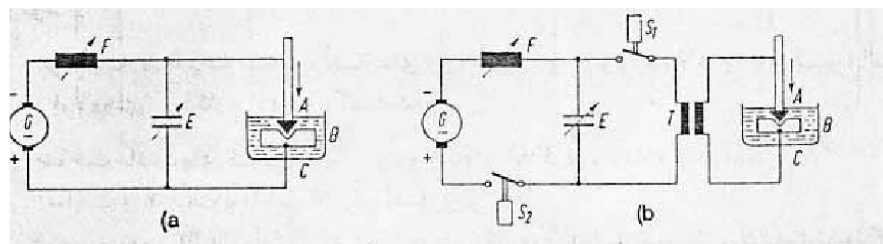

شکل ایجاد انرژی جرقه

a) ژنراتور (Relaxation) b) ژنراتور (Impulse)

: سیال، C: الکترود قطعه کار، B: الکترود ابزار، A

کلید مدت زمان پالس، S1: خازن قابل تنظیم، E

: کلید توالی جرقه ها، S2

: منبع جریان، G: سلف قابل تنظیم، F

: مبدل قدرت T

معمولاً از دو ژنراتور استفاده می شود:

Relaxation (ژنراتور A)

پروسه تخلیه الکتریکی توسط مدار تخلیه خود به خود کنترل می گردد. توالی (و دامنه 10kHz، در مدار شوینگ تا 1kHz تخلیه الکتریکی (در مدار کیپ تا جریان بستگی به شرایط فیزیکی فاصله جرقه دارد (فاصله الکترودها، شستشوی بین آن دو، از بین رفتن خاصیت یونیزاسیون و ولتاژ قطع و وصل).

(Impulse) ژنراتور B

پروسه تخلیه الکتریکی به طور اجباری توسط کلید الکترونیکی و نیز با ترانسفورماتور قدرت کنترل می شود. این پروسه بستگی زیادی به شکاف کاری ندارد. این ژنراتور پر قدرت است.

بهبود توان براده برداری ضمناً با تجهیزات کنترل الکترونیکی عملی است، به طوریکه فاصله بین الکترودها در ارتباط با مقادیر جریان و ولتاژ دائماً روی مقدار بهینه به طور خودکار تنظیم می گردد.

قابلیت ماشینکاری:

قابلیت ماشینکاری تقریباً مهمترین عامل در تعیین جنس الکتروود است. در بعضی از شرایط ماشینکاری مس بیش از ۵ برابر از ماشینکاری گرافیت زمان می برد. چون مس تمایل به پوسته شدن، ماسیدگی و پارگی دارد و نیازمند مقداری کار دست برای برداشتن پلیسه هامی باشد. از آنجاییکه مس تمایل به چسبندگی دارد، وقتیکه ماشینکاری ریب های باریک و قسمت های ظریف مدنظر باشد مس انتخاب خوبی نیست.

همچنین مس مقاومت خوبی در مقابل نیروهای ماشینکاری و حرارت حاصل از اصطکاک نداشته و در حمل و نقل نیز ضربه پذیر است. اما گرافیت همانطور که ذکر شد تا پنج برابر سریعتر ماشینکاری شده و نیازی به عملیات اضافی همچون پلیسه گیری ندارد. ضمن اینکه بخاطر داشتن جرم مخصوص بسیار پایین (سبک بوده و حمل و نقل آن راحت است. 1.6-1.8)

نرخ براده برداری:

در عرف به سرعت براده برداری شناخته شده و منظور از آن سرعت براده MPR برداری از قالب یا جسمی که بر روی آن ماشینکاری انجام می شود است. از آنجاییکه مس هدایت حرارتی بالایی دارد گرمای حاصل از فرآیند اسپارک به سرعت در الکتروود پخش می شود. در نتیجه دمای الکتروود بالا رفته و مقاومت الکتریکی آن افزایش می یابد. همین علت انرژی بیشتری برای اسپارک لازم است. از طرف دیگر انتقال حرارت گرافیت پایین تر از مس بوده و در مقابل تغییرات مقاومت الکتریکی پایدارتر است. در نتیجه انرژی لازم برای ایجاد جرقه اسپارک نسبت به مس کمتر است. این اختلاف در انتقال حرارت یک مزیت گرافیت به مس است خصوصاً هنگامیکه نرخ برداشت مواد زیادی مدنظر باشد.

خوردگی الکتروود:

یکی از نگرانی های هراپراتور اسپارک خوردگی الکتروود است ، زیرا خوردگی بیش از حد الکتروود منجر به ساخت الکتروود جایگزین میشود. با پارامترهای اسپارک مناسب میزان خوردگی گرافیت ۱ درصد عمق براده برداری بوده در صورتیکه این درصد برای مس بیشتر است. نقطه ذوب این دو ماده بازگوکننده میزان خوردگی آنها در عملیات اسپارک است.

نقطه ذوب مس ۱۰۰۰-۱۱۰۰ درجه می باشد که در رده فلزات درجه پایینی محسوب میشود. برای رسیدن به حداکثر سرعت براده برداری نیاز به افزایش آمپر بوده و الکتروود مسی بسادگی نمی تواند گرمای تولید شده را تحمل کند. گرافیت گرچه نقطه ذوب ندارد اما در ۳۵۰۰ درجه تصعید میشود و با این نقطه مقاومت در برابر حرارت بالا میتواند با آمپر و سرعت بیشتری براده برداری نمود.

کیفیت سطح:

اگرچه مس کیفیت سطح خوبی می دهد اما به تنهایی نمی تواند کاستی های عوامل تعیین کننده ای مانند زمان ماشینکاری را جبران کند. با گرافیت دانه ریز پرداخت سطح مشابه مس با سرعت بیشتر و خوردگی الکتروود کمتر می توان بدست آورد. صافی سطح با الگوی اوربیتالی که نیازی به پولیش دستی ندارد به راحتی قابل حصول است. Ra7 علاوه بر مطالب ذکر شده از بحث مهم مالی نیز نمی توان بسادگی گذشت.

گرافیت دارای جرم مخصوص ۷/۱-۵/۱ (بسته به میزان فشردگی ذرات آن) و مس دارای جرم مخصوص ۹/۸ می باشد.

برای پی بردن به این مسئله که کدامیک از این مواد جهت ساخت الکتروود اسپارک بصرقه ترمی باشند این مطلب را با ذکر یک مثال توضیح می دهیم: فرض را بر این $100 \times 50 \times 50$ قرار می دهیم که برای ساخت یک الکتروود به یک بلوکه با ابعاد میلیمتر نیاز داریم:

$$\text{وزن بلوکه مس} \quad 100 \times 50 \times 50 \times 8.9 / 1000 \times 1000 = 2.225 \text{ kg}$$

$$\text{گرافیت} \quad 100 \times 50 \times 50 \times 1.6 / 1000 \times 1000 = 0.4 \text{ kg}$$

تا اینجا کار همه چیز به نفع گرافیت پیش می رود. یک بلوکه بسیار سبک و قابلیت حمل و نقل آسان، ولی وقتی قیمت هرکیلو از این مواد را در اعداد بدست آمده ضرب کنیم داریم:
(قیمت هرکیلو از مواد بطور میانگین در نظر گرفته شده است)



$$2.225 \times 60000 = 133500 \text{ Rls}$$

$$0.4 \times 400000 = 160000 \text{ Rls}$$

در اینجا به اختلافی جزئی خواهیم رسید که ممکن است نظرها را نسبت به گرافیت کمی به گمراهی بکشاند اما وقتی هزینه های ماشینکاری را (و یا CNC) در صورت استفاده از پیمانکار ارائه دهنده خدمات مثلا فرزند حداقل زمان ماشینکاری (در صورت ساخت الکتروود توسط خود شما) را در این معادله دخیل کنیم به اختلاف زمانی شاید تا ۴ برابر در ماشینکاری بر روی مس برسیم.

این مطلب را با ذکر یک مثال دیگر پی میگیریم.

وبامیانگین اجرت ساعتی ده CNC ساخت الکتروود (فرضا با استفاده از فرز هزار تومان) بر روی بلوکه های مثال قبل:

$3 \times 1000000 = 3000000 \text{ RI}$ گرافیت $12 \times 1000000 = 12000000 \text{ Rls}$ مس


در اینجا می بینیم که اختلاف بسیار زیادی بین این دو ایجاد شده و گرافیت با حداکثر امتیاز بر سکوی نخست می نشیند!! ضمن اینکه با توجه به ماندگاری و خوردگی کمتر الکترودهای گرافیتی نیاز به الکتروود جدید حداقل به میزان ۱۵-۱۰ درصد کاهش می یابد که بنوعی صرفه اقتصادی محسوب می شود.

حال پس از پرداختن به مزیت های گرافیت بد نیست به ایرادات جزئی آن نیز اشاراتی داشته باشیم:

تنوع گرافیت جامد بسیار زیاد بوده و هر نوعی از آن را نمی توان در جهت ساخت الکتروود اسپارک استفاده نمود.

امکان تشخیص گرافیت مناسب جهت ساخت الکتروود بسیار مشکل بوده و در اغلب موارد فقط با ماشینکاری و اسپارک چند نمونه از آن می توان به کیفیت آن پی برد.

ماشینکاری بر روی گرافیت با توجه به شکنندگی جزئی آن در ابتدا کمی مشکل بوده، لیکن با رسیدن به سرعت دوران و پیشروی مناسب به سادگی کار با آن پی خواهید برد. (هر چند که هر جنس جدیدی اعم از انواع فولاد، مس، آلومینیوم، برنج و نیز نیاز به تجربه و تعویض ابزار، پیشروی و سرعت دوران برای رسیدن به حالت ایده آل دارد.



موتور اسپارک:

(liner motor موضوع دیگری که باید در مورد آن توضیح داده شود موتور خطی) می باشد. موتورهای خطی اساساً مانند یک موتور معمولی دوار هستند که از یک طرف در طول بریده شده باشد و آن را به صورت مسطح (گسترده) در آوریم. این موتورها کاربردهای زیادی دارند مثلاً برای باز کردن درها، حرکت تسمه های نقاله، جرتقیل های سقفی، سیستم های قفل و ترمز و کلاچ ها. اما در اینجا بحث در (m/min مورد موتورهای خطی است که از سرعت بسیار بالای (۳۶) برخوردار هستند که در ماشینهای اسپارک استفاده شده اند و نسبت به همه موارد فوق از دقت و حساسیت فوق العاده ای باید برخوردار باشند.

از این موتورها بجای سیستم های $\Lambda\phi 35L$ و $AM35L$ در اسپارک های مدل هیدرولیکی و پیچی استفاده می شود. در سال ۱۹۹۶ کار کردن بر روی موتورهای خطی، برای استفاده در اسپارک آغاز شد. مزایای موتورهای خطی در پارامترهایی نظیر سرعت و تنظیم است. علاوه بر آن، این کار جدید یک ضد حمله است که هدف قرار داده است (زمان اسپارک کاری روی قالب ها را که با مراکز ماشین کاری high speed machining center سرعت بالا کاهش می یافت) توضیح اینکه: قبل از اسپارک کاری با عملیات براده برداری توسط high speed machining center زمان اسپارک کاری روی قالب ها را کاهش میداده اند).

سنتر ماشین های یاد شده بسیار دقیق و سریع می باشند که قادرند روی فلزات سخت کار کنند و کیفیت سطحی که ایجاد میکنند در حدی است که نیاز به پرداخت کاری را برطرف میکنند . به هر ترتیب ، اسپارک های مجهز به موتورهای خطی قادرند سریعتر ، دقیق تر و عمیق تر از سایر اسپارک ها که موتور خطی ندارند براده برداری کنند .

: برای مثال یک اسپارک که با موتور خطی کار می کند
را در ۲ ساعت و چهار دقیقه براده (mm) به عمق ۷۰cavity میتواند یک حفره (برداری کند در حالی که در همان شرایط از لحاظ ابعاد الکتروود و سایر پارامترها mm. ماشینهای مرسوم و قدیمی با صرف زمانی به اندازه ۲ ساعت تا عمق ۴۰ براده برداری میکنند .

را حرکت می دهند Z در کل موتورهای خطی در اسپارک به قدری سریع محور که میتوان چنین تصور کرد که ماشین کاری حفره های عمیق نیازی به زمان شستشو ندارند .

(نه تنها سرعت و دقت را SMC موتورهای خطی همراه با کنترل کننده های)
۰۰۰۱/۰ و تعداد mm با دقتی به اندازه AM35L مهیا میسازند (مثلا در مدل کورس ۱۴۴۰ کورس در دقیقه) بلکه آنها دارای حرکت آرام و یکنواختی بوده و ارتعاشات را کاهش داده و باعث خفه نمودن صداها میشوند .

(استفاده نمی کنند ball scrow علاوه بر تمام موارد فوق ، آنها از پیچ ساچمه ای)
و در عمل لقی پیچ و مهره حذف می شود . فایده دیگر این است که چون در استفاده
از موتورهای خطی هیچ گشتاوری اعمال نمیگردد و چرخش محور وجود ندارد ،
بنابراین سازندگان (این نوع اسپارک) با مشکلاتی که سازندگان سایر ماشینهای ابزار
با آنها روبرو هستند مواجه نمی شوند .

اما نکته قابل توجه این است که دستیابی به حرکت خطی آسان نیست .
برای این منظور باید سیستم تعادل محور عمودی را تکامل بخشید بنحوی که
بزرگ مغناطیسی بوجود آمده را تحمل کرده که برای این امر لازم است نیروی
که محور عمودی و ستون صلبیت زیادی داشته باشند و بتوانند در برابر گرما و
تغییر شکل یافتن در اثر حرارت تولید شده توسط موتور خطی مقاومت کند ،

- ضمناً باید ستون به نحوی ساخته شود که ارتعاشات به وجود آمده در اثر شتاب
را جذب کند . تمام مشکلات فوق را با طراحی یک هد جدید حل Z زیاد محور
می کنیم .

- یک میز ثابت دارد که هد آن بر روی یک پل متحرک AM35L ماشین اسپارک مدل
را هم حرکت Y و X موتورهای خطی محور Z قرار گرفته است و علاوه بر محور
ماشین از نوعی سرامیک استفاده شده است که ساختمان Z می دهند . در محور
• دستگاه را سبک تر ساخته و کاملاً صلب و پایدار در مقابل حرارت می باشد .
- آهن رباهای موتور در دو طرف ستون سرامیکی جاسازی شده اند و ستون ثابت
(که این سیم پیچ در واقع یک منبع تولید گرما coil تشکیل شده از یک سیم پیچ)
میباشد .

- با توجه به گرمای تولید شده ، از کشوی سرامیکی استفاده می کنیم که بتواند تغییر شکل های حرارتی را به حداقل رسانیده و صلابت هد را ثابت نگه دارد .
- در این کشوی سرامیکی با یک سیستم خنک کننده ، دما در حد رضایت بخشی هنگامیکه Zنگه داشته می شود و برای جلوگیری از پایین افتادن محور نیروهای مغناطیسی وجود ندارند یک سیلندر هوایی وزن هد و الکتروود را تحمل میکند .
- بسیار سریع است و حرکت و Z AM35L توضیح میدهم که کار محور جهش های فوق العاده سریعی دارد .

مراآید های نوآید - جم یون

107

نشان می دهند که الکتروود با چه SMC Servo Control مانیتورهای سرعتی به منظور براده برداری به طرف پایین حرکت میکنند و شرایط براده برداری را سریعتر از مدل های قبلی تنظیم میکنند . این حرکت عمودی فوق N همراه با $3000 \text{ mm/sec} = 600 \text{ m/min}$ العاده سریع الکتروود (۳۶) نیرو درون حفره تلاطمی به وجود می آورد که براده های جدا شده از سطح براده برداری شده را بدون شستشوی آنها به حرکت در میآورد و از حفره خارج می کند .

البته عدم شستشو به این معنی است که ماشین می تواند بدون نیاز به تنظیم کردن شیلنگ شستشو توسط اپراتور کار خود را ادامه دهد.

موتور پیچ ساچمه ای را بر ball screw در سیستمهای Positioning تنظیم طبق فرمان منتقل شده از سیستم کنترل می چرخاند . یک مدل آنالوگ به دیجیتال (تعیین میکند که موتور باید به چه اندازه ای دوران کند تا الکترو د encoder) هدایت کند . sparking مسمی را به موقعیت لازم جهت جرقه زنی (سیستم ذکر شده برای فرمان دادن و اندازه گیری خیلی پیچیده است و مسلماً جریان اطلاعات بر دقت ماشین کاری تاثیر گذار خواهد بود .

را Z اما در موتورهای خطی موتورخودش (مستقیماً بدون واسطه پیچ) محور حرکت میدهد .

بنابراین فاصله ای که باید طی شود توسط مقیاس گر خطی اندازه گیری شده و فوراً و مستقیماً به موتور میرسد . در ادامه مگوییم که این مکانیسم ساده یک پیشنهاد و دستاورد عالی با عکس العمل سریع و دارای قدرت مانور زیادی است AM35L که با دقت و سرعت موجود در این روش سازگار است . ماشین های از مقیاس گرهای شیشه ای نصب شده بر روی بدنه ستون استفاده می کنند که فقط برای تنظیم بینهایت دقیق ، طرح و برنامه ریزی شده اند .



