

← (۱) گالوانومتر دار سونوال

(۲) رفتار ماندگار


(۳) رفتار دینامیکی

(۴) آمپر متر

(۵) ولت متر


(۶) اهم متر

(۷) مولتی متر

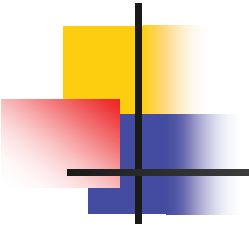


(۱) گالوانومتر دارسونوال :

شبيه آنچه در يك موتور DC داريم در اثر عبور جريان سيم پيچ متحرك
حرکت می کند و عقربه متصل به آن نیز می چرخد .
فنر گشتاوری را در مقابله با گشتاور حاصل از عبور جريان ايجاد می کند.
چون گشتاور فنر متناسب با زاويه انحراف است هر چه جريان بيشتر
باشد بر گشتاور بزرگتری می تواند غلبه کند و عقربه را بيشتر می تواند
منحرف کند.

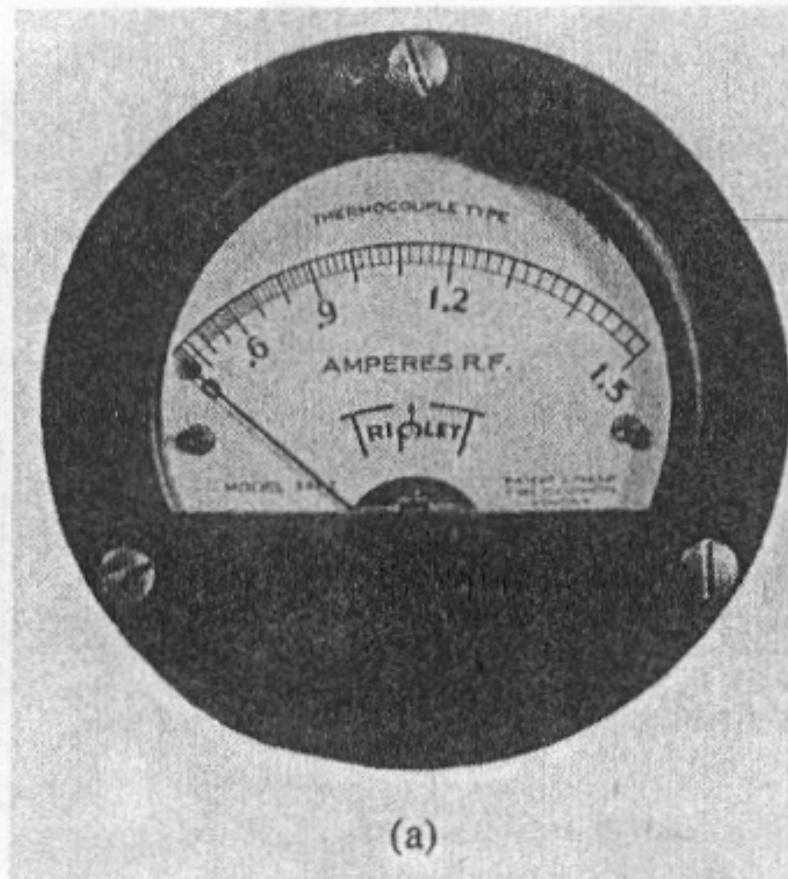


(a)

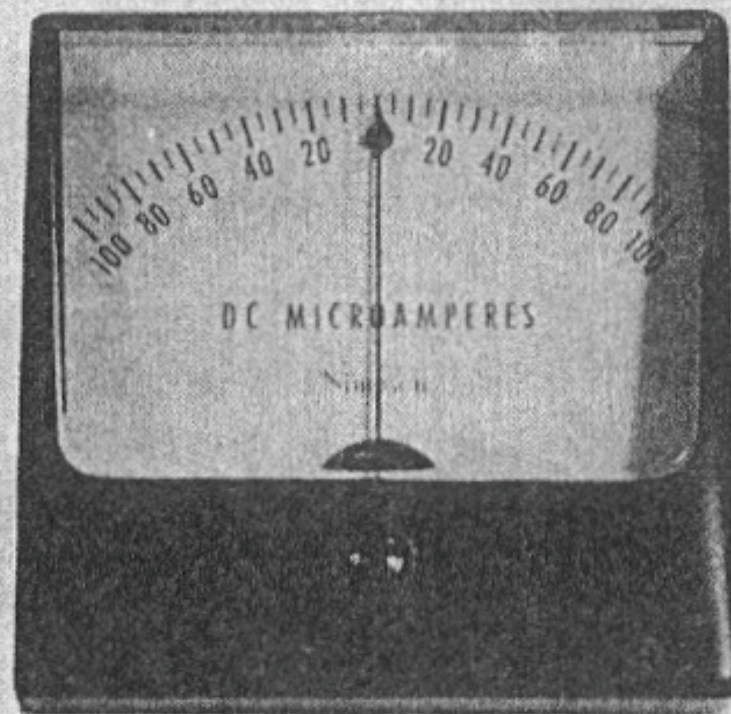

(b)



FIGURE 3-4


(a) Thermocouple RF ammeter, (b) zero-center dc microammeter.

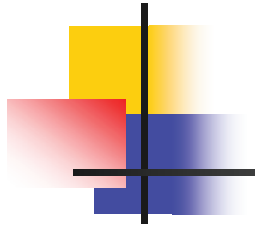

- ✓ (۱) گالوانومتر دار سونوال
- ← (۲) رفتار ماندگار
- (۳) رفتار دینامیکی
- (۴) آمپر متر
- (۵) ولت متر
- (۶) اهم متر
- (۷) مولتی متر

۲) رفتار ماندگار (ایستای) گالوانومتر

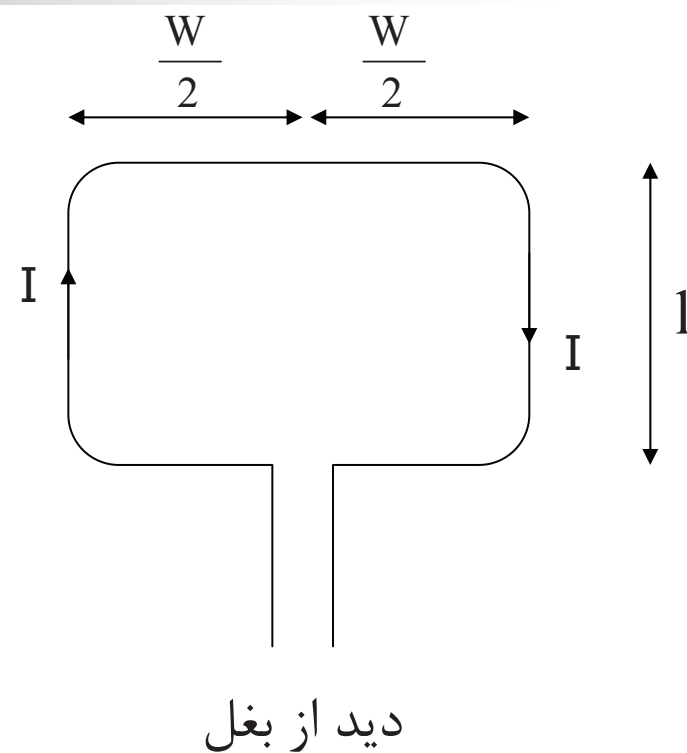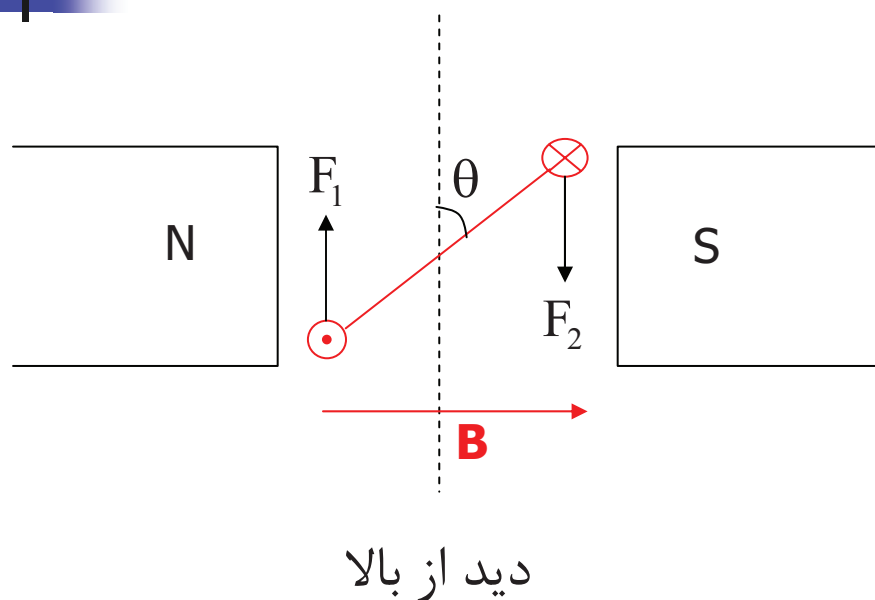

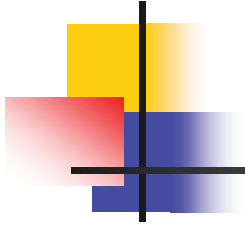

معادله نیروی لورنتس :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{V} \times \vec{B})$$


در اینجا بار متحرک در یک میدان مغناطیسی داریم :

$$d\vec{F} = dq \vec{V} \times \vec{B} = dq \frac{d\vec{L}}{dt} \times \vec{B} = I d\vec{L} \times \vec{B}$$

$$F_1 = F_2 = IlB$$

$$T_1 = T_2 = IlB \frac{W}{2} \sin(\theta)$$

$$T = IlBW \sin(\theta) = BA I \sin(\theta)$$

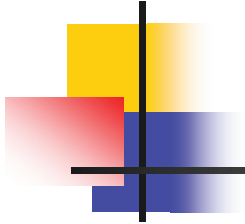

و برای N حلقه سیم پیچ :


$$T = NBAISin(\theta)$$

عقربه وقتی می ایستد که این گشتاور محرک با گشتاور مقاوم فنر برابر شود :


$$T_s = S(\theta - \theta_0)$$

$$NBAISin(\theta) = S(\theta - \theta_0)$$

یعنی :

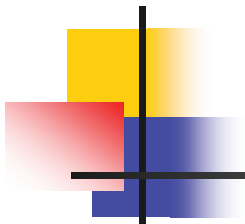


برای احتراز از غیر خطی شدن اشل با تغییر شکل آهنربا میدان را به میدان شعاعی تبدیل می کنیم :

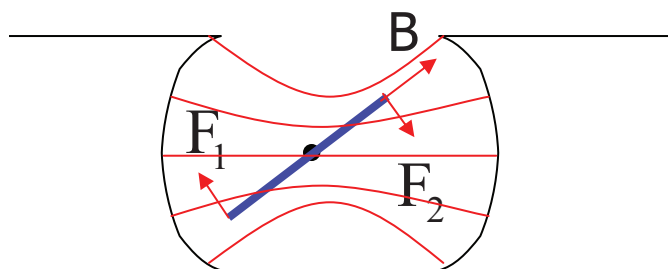

$$T = NBAI$$

در این صورت داریم :

(NBA را اصطلاحاً ثابت جابجایی گالوانو متر می گوئیم.)

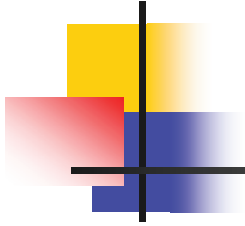

عقربه وقتی می ایستد که : $NBAI = S(\theta - \theta_0)$


پس $(\theta - \theta_0)$ بطور خطی متناسب با جریان اعمال شده است .

یا اگر مبدأ سنجش θ را از محل اولیه عقربه در نظر بگیریم: $NBAI = S\theta$


یعنی مقدار انحراف عقربه با جریان اعمال شده متناسب است.

حساسیت جریانی گالوانومتر عبارتست از نسبت انحراف زاویه ای به جریان اعمال شده که آن را به صورت زیر تعریف می کنیم :

$$S_I = \frac{NBA}{S} \quad \frac{\text{deg}}{\mu A} \text{ or } \frac{\text{Rad}}{A}$$

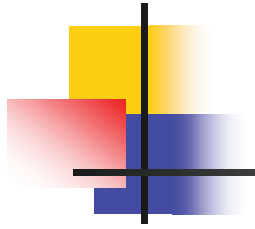

پس هر چه تعداد حلقه ها بیشتر ، میدان مغناطیسی آهنربا قویتر، سطح حلقه بزرگتر باشد و یا ثابت فنر کوچکتر باشد حساسیت بیشتر خواهد بود. (در عمل افزایش N و کاهش S راههای متداول برای حساسیت بیشترند.)

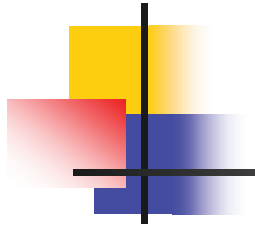


- ✓ (۱) گالوانومتر دار سونوال
- ✓ (۲) رفتار ماندگار
- ← (۳) رفتار دینامیکی
- (۴) آمپر متر
- (۵) ولت متر
- (۶) اهم متر
- (۷) مولتی متر

(۳) رفتار دینامیکی گالوانومتر :


اگر به گالوانومتری که تاکنون دیده ایم یکبارہ جریان I را اعمال کنیم به علت اینرسی عقربه از محل θ_{∞} گذرد حال نیروی فنر مجدداً آنرا به سمت مخالف می کشد و دوبارہ به دلیل اینرسی به مقداری کمتر از θ_{∞} می آید و به این ترتیب عقربه حول مقدار نهایی نوسان می کند . باید وسیله ای برای **damping** وجود داشته باشد تا نوسانات را میرا کند مثلاً اصطکاک عقربه با هوا . پس در مقابل گشتاور محرک سه تا گشتاور داریم :


$S\theta$ فنر ، $J \frac{d^2\theta}{dt^2}$ بدلیل اینرسی عقربه و $D \frac{d\theta}{dt}$ بدلیل اصطکاک .

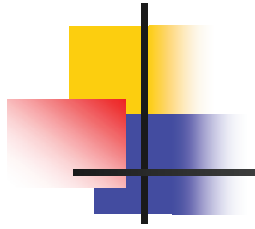


بنابراین اگر منبع جریان $I(t)$ را به گالوانومتر اعمال کنیم معادله حرکت گالوانومتر بصورت زیر است:


$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + D \frac{d\theta}{dt} + S\theta = NBAI(t)$$

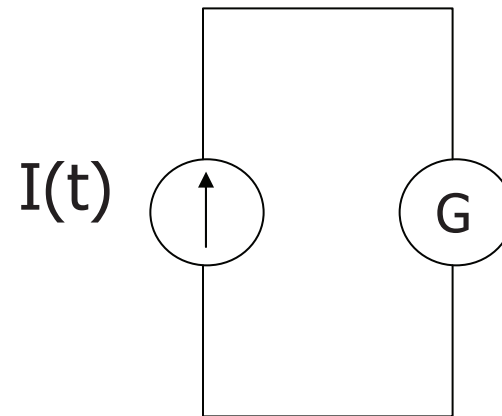

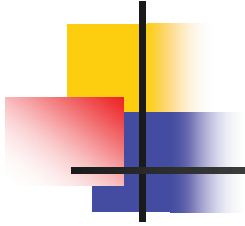

ترمه‌های اول و دوم معادله فوق در حالت پایدار موثر نیستند و فقط در دینامیک تاثیر دارند .

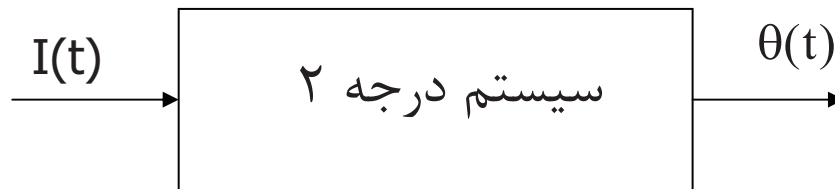

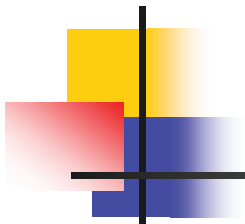


$$\Rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\alpha \frac{d\theta}{dt} + \omega_n^2 \theta = KI(t)$$

$$\alpha = \frac{D}{2J} \quad \omega_n = \sqrt{\frac{S}{J}} \quad K = \frac{NBA}{J}$$

(فرکانس زاویه ای
طبیعی)

معمولا f_n در حدود 0.5 تا 1.5 هرتز است .


$$\zeta = \frac{1}{2Q} = \frac{\alpha}{\omega_n} \quad \text{میرایی نسبی}$$

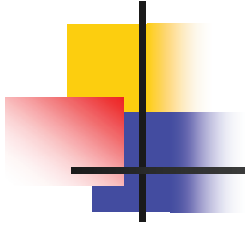


شبيه :


$$LC \frac{di_L^2}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = i_s(t)$$

$$(\alpha = \frac{1}{2RC}, \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}, Q = \frac{R}{\sqrt{L/C}}, \zeta = \frac{\sqrt{L/C}}{2R})$$

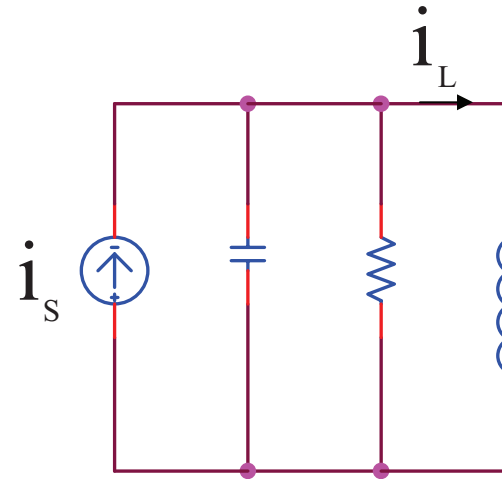


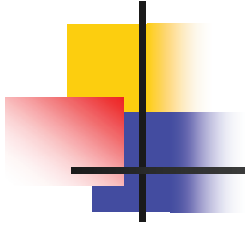


$\zeta > 1$	overdamped	میرای شدید
$\zeta < 1$	underdamped	میرای ضعیف
$\zeta = 1$	<i>critically damped</i>	میرای بحرانی

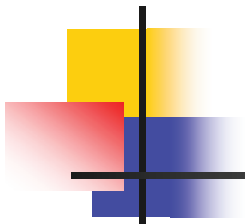

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{d\theta}{dt} + \omega_n^2\theta = kI(t)$$

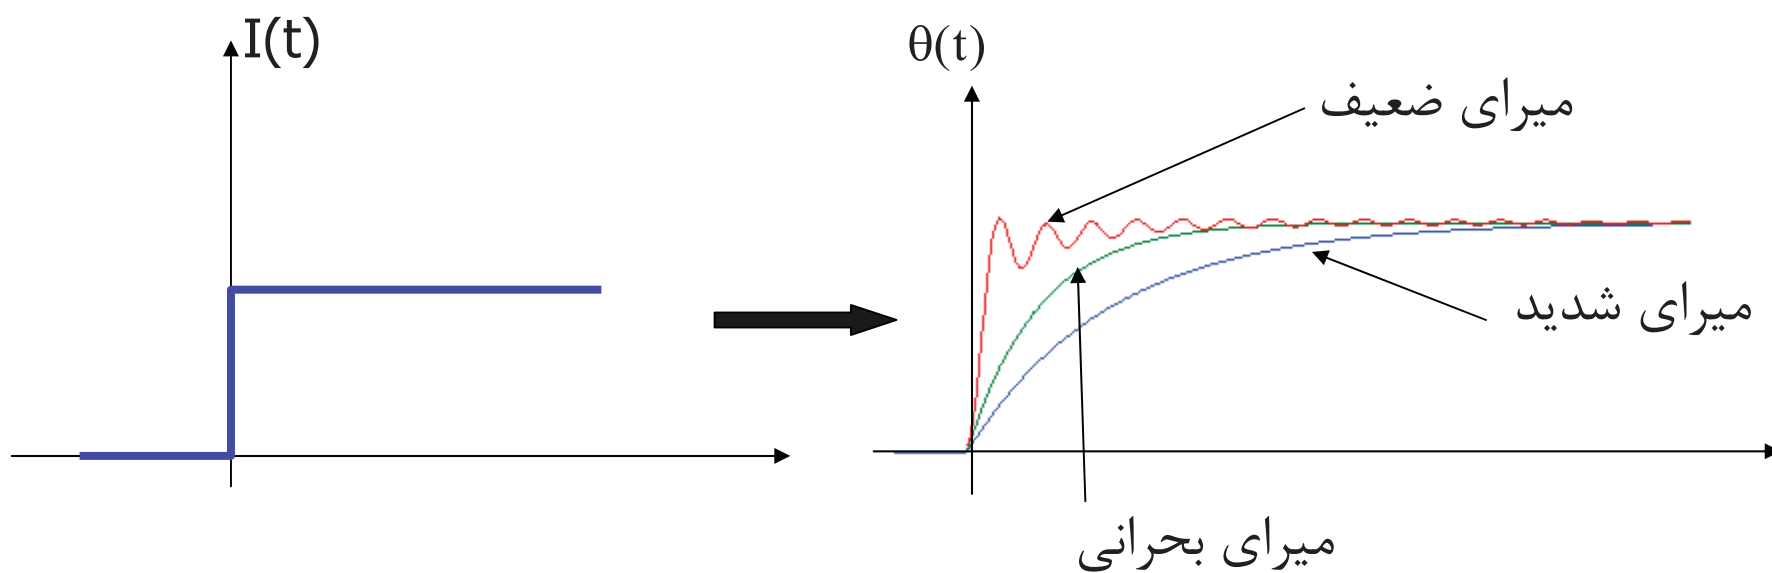


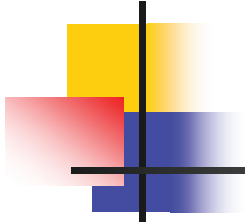


فرکانس نوسان:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

میرای شدید بسیار نامطلوب است . بهترین حالت میرای بحرانی است که سریع به مقدار نهایی می رسیم . در عمل کمی میرای ضعیف می گیرند. چون اگر overshoot کم و قابل صرف نظر باشد در واقع زودتر به جواب نهایی (به محدوده ای حول جواب نهایی) رسیده ایم.

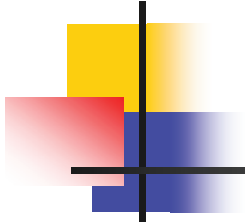

به علاوه به مرور ایام که اصطکاک بیشتر می شود اگر روی بحرانی گذاشته باشیم میرای شدید می شود و مشخص هم نیست که تغییری کرده است . وجود کمی overshoot میتواند نشاندهنده حرکت آزاد پیچک و عقربه و وضعیت خوب پاشنه و سنگ باشد . ζ بین 0.6 تا 1 مناسب است .

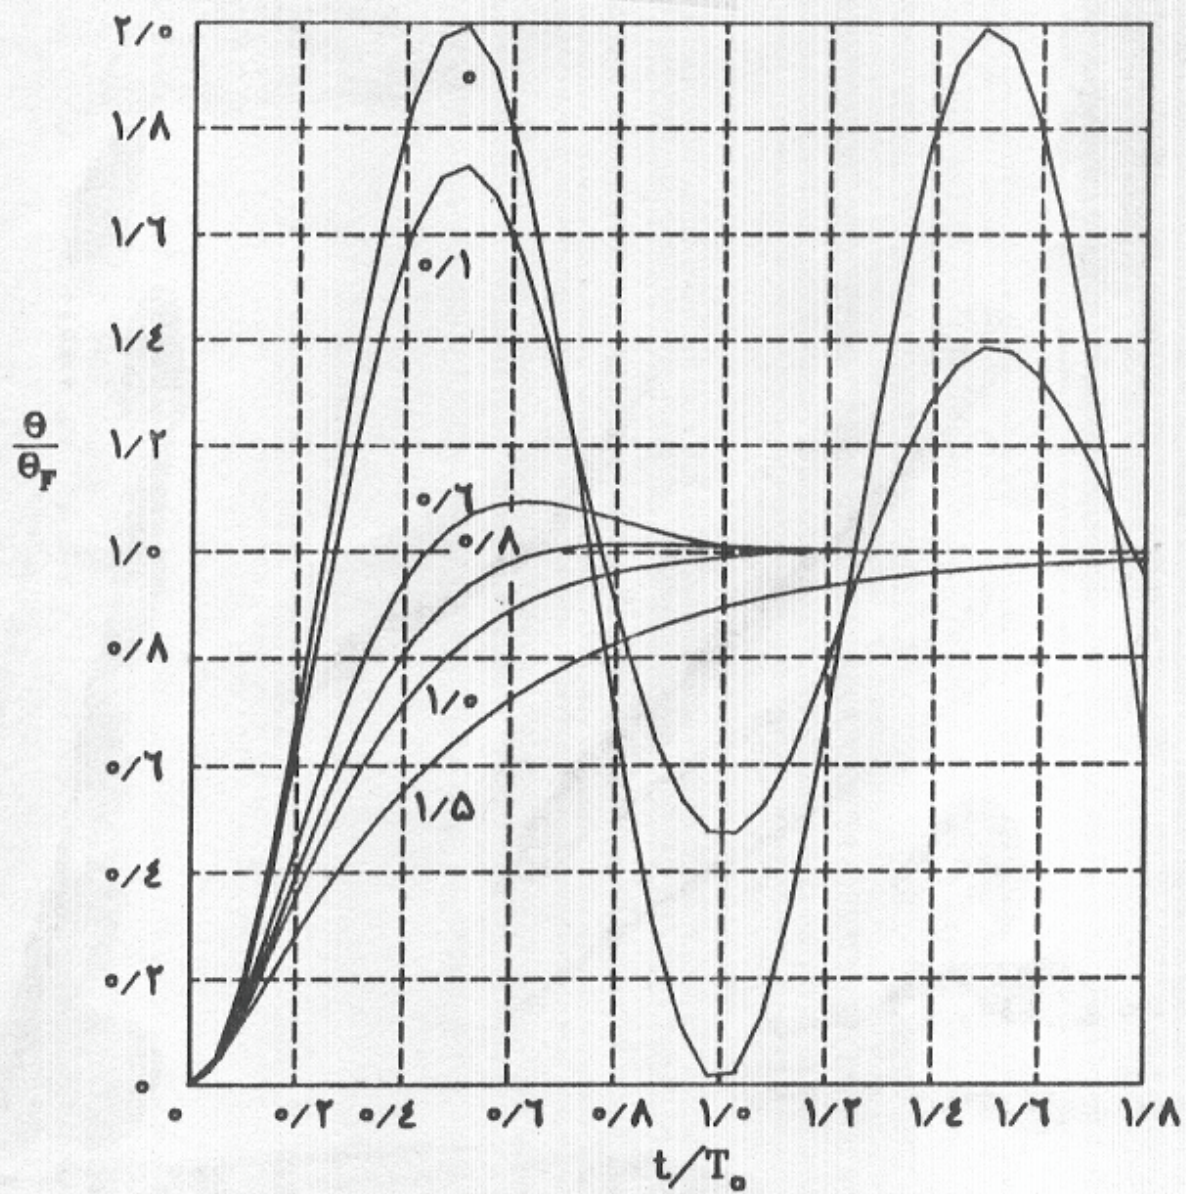



منحنیهای بی بعد گالوانومتر.




برای ایجاد اصطکاک به منظور میرایی (damping) از اصطکاک هوا (بعضاً پرده ای در یک اتاقک هوا) یا اصطکاک با روغن (نیروی میرا کننده بیشتر ولی دستگاه باید قائم باشد) استفاده می شود. اینها میرایی مکانیکی بود که در گالوانومتر دارسونوال، بسیار کوچکند و در مقابل سایر میرایی ها قابل صرف نظرند. ولی میرایی می تواند الکترومغناطیسی هم باشد. سیم پیچ را روی یک قاب آلومینیومی می پیچند. با حرکت قاب در میدان مغناطیسی، جریانهای گردابی (فوکو) در آن بوجود می آید که طبق قانون لنزگشتاوری در جهت مخالف حرکت قاب به آن وارد می آورند و سبب میرایی می شوند.



گشتاور حاصله با سرعت عقربه ($\frac{d\theta}{dt}$) متناسب است. چون emf حاصل از گردش طبق قانون فارادی با سرعت متناسب است. (میراییهای فوق را میراییهای مدار باز می گویند که به خلاف میرایی نوع بعدی حتی وقتی که گالوانومتر مدار باز است وجود دارند ولی میرایی الکترومغناطیسی دیگری که در گالوانومتر وجود دارد) که اغلب میرایی ناشی از القاء در قاب و نیز اصطکاک نسبت به آن قابل صرف نظر هستند) ناشی از emf القایی در خود سیم پیچ است. چون در عمل گالوانومتر توسط منبع جریان ایده آل تحریک نمی شود ، این emf (که متناسب با $\frac{d\theta}{dt}$ است) جریانی در جهت عکس و لذا گشتاور میرا کننده ای ایجاد می کند.

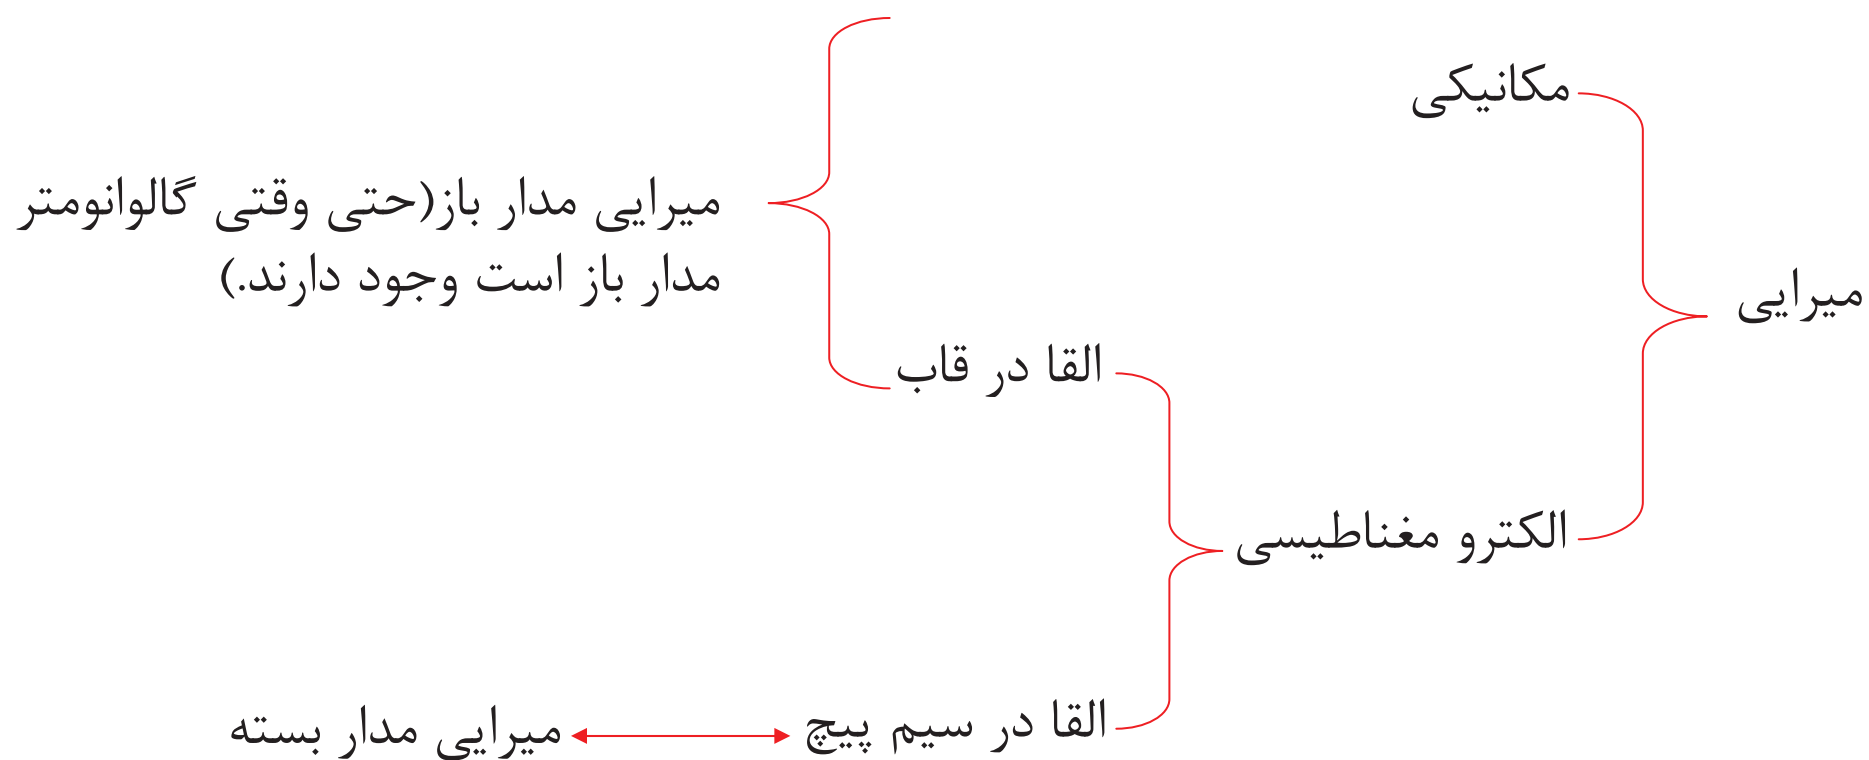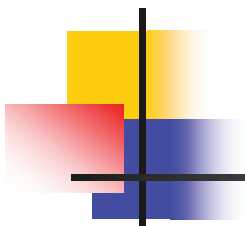


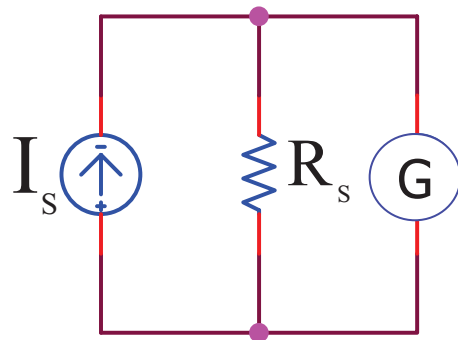


$$R = R_s + R_m \quad I = \frac{E}{R} - \frac{e}{R}$$

$$T = NBAI = NBA \frac{E}{R} - NBA \frac{e}{R} \quad *$$

$$\Rightarrow e = NBA \frac{d\theta}{dt}$$

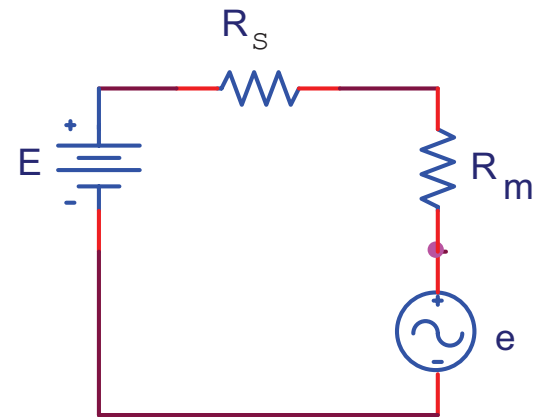

ولی می توان اثبات کرد که :

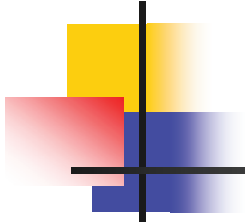


(توجه کنید e و گشتاور حاصل از آن در حالت پایدار صفر است و روی قرائت نهایی اثری ندارد ولی در رفتار دینامیک موثر است و ایجاد میرایی می کند.)

داشتیم:

$$J \frac{d^2 \theta}{dt^2} + D_{air} \frac{d\theta}{dt} + S\theta = NBAI$$

پس با قرار دادن مقدار e در رابطه (*) داریم:


$$J \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \left(D_{air} + \frac{(NBA)^2}{R} \right) \frac{d\theta}{dt} + S\theta = NBA \frac{E}{R}$$

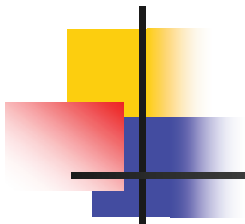


(در مورد القا در قاب هم به طریق مشابه داریم :

$$\text{گشتاور ناشی از القاء در قاب (که } R_f \text{ مقاومت قاب است.)} = \frac{(BA)^2}{R_f} \frac{d\theta}{dt}$$

که باید به ضریب $\frac{d\theta}{dt}$ در رابطه بالا اضافه شود ولی معمولاً خیلی کوچک است.)

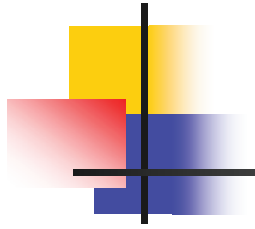


پس ضریب میرایی گالوانومتر نه فقط به میرایی هوا بلکه به مقاومت خارجی گالوانومتر بستگی دارد. هر چه $R = R_s + R_m$ کوچکتر باشد میرایی بیشتر می شود (برای $R \rightarrow \infty$ که منبع جریان ایده آل داریم) (گالوانومتر مدار باز) میرایی ناشی از القاء در سیم پیچ را نخواهیم داشت) می توان مقدار R_s را طوری انتخاب کرد که $\zeta = 1$ شود به این مقدار مقاومت، مقاومت خارجی میرایی بحرانی $CDRX$ (Critical Damping Resistance External) می گویند.
(بطور تجربی نیز قابل تعیین است.)

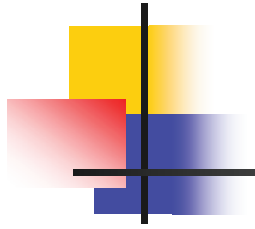


- ✓ (۱) گالوانومتر دار سونوال
- ✓ (۲) رفتار ماندگار
- ✓ (۳) رفتار دینامیکی
- ← (۴) آمپر متر
- (۵) ولت متر
- (۶) اهم متر
- (۷) مولتی متر

۴) آمپر متر (DC) با استفاده از گالوانومتر دار سونوال:

حساسیت گالوانومتر بسیار زیاد است و انحراف تمام مقیاس آن به ازای جریان چند ده میکرو آمپر حاصل می شود (حد اکثر چند میلی آمپر). برای اینکه جریانهای بزرگتر را با گالوانومتر اندازه بگیریم می توانیم از مقاومت موازی (شنت) استفاده کنیم تا فقط کسر مشخصی از جریان از گالوانومتر عبور کند.

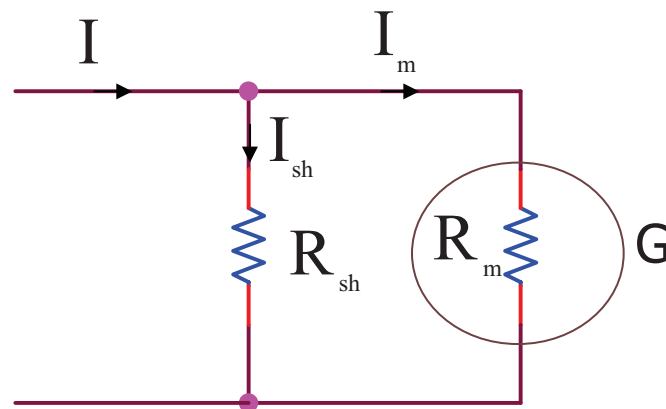

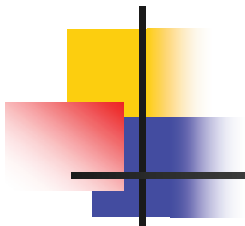


یک مقاومت شنت با گالوانومتر موازی می کنند.

$$I_m = \frac{R_{sh}}{R_m + R_{sh}} I$$

اگر بخواهیم $I = kI_m$ در این صورت:

$$\frac{1}{K} = \frac{R_{sh}}{R_m + R_{sh}} \Rightarrow R_{sh} = \frac{R_m}{K-1}$$

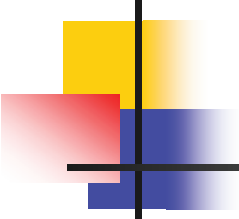


مثال:

اگر جریان انحراف تمام مقیاس گالوانومتری $100\mu\text{A}$ باشد و مقاومت داخلی آن 100Ω باشد و بخواهیم با آن یک آمپر متر 10mA بسازیم:

$$K = \frac{10\text{mA}}{100\mu\text{A}} = 100$$

$$R_{\text{sh}} = \frac{R_{\text{m}}}{99} = \frac{100}{99} = 1.01\Omega$$

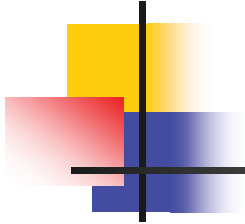



هر چه جریان بزرگتر باشد مقاومت شنت کوچکتری لازم است. مقدار شنت باید دقیق و پایدار باشد (emf حرارتی شنت کم باشد). شنت باید تحمل عبور جریان مورد نظر را داشته باشد (برای جریانهای خیلی زیاد مثلاً 100A به بالا از شنت خارجی استفاده می شود) (شبیه هیت سینک)).

آمپر متر چند گستره: Multirange


با انتخاب R_{sh} های مختلف می توان رنج اندازه گیری را تغییر داد :
مثال:

گالوانومتر $100\mu A$ با مقاومت داخلی R_m :

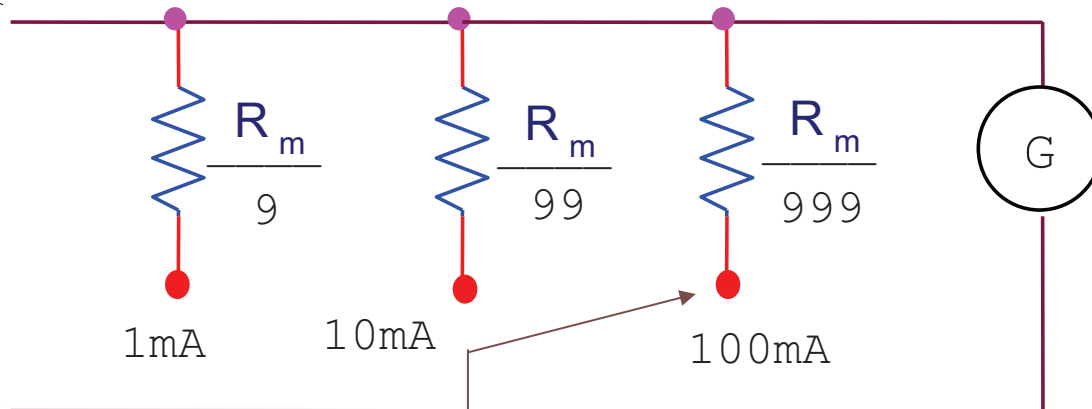


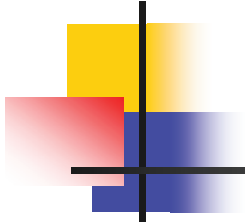


اشکال این دستگاه اینست که وقتی کلید تغییر وضعیت می دهد تمام جریان از G می گذرد و ممکن است که بسوزد . راه مقابله با این مشکل استفاده از سوئیچ **make before break** است. راه بهتری که در اغلب آمپرمترها استفاده می شود استفاده از شنت آیرتون است.

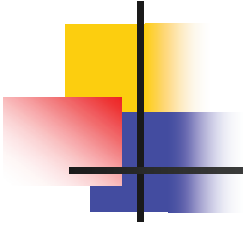


شنت آیرتون (عام) (Ayrton universal shant)

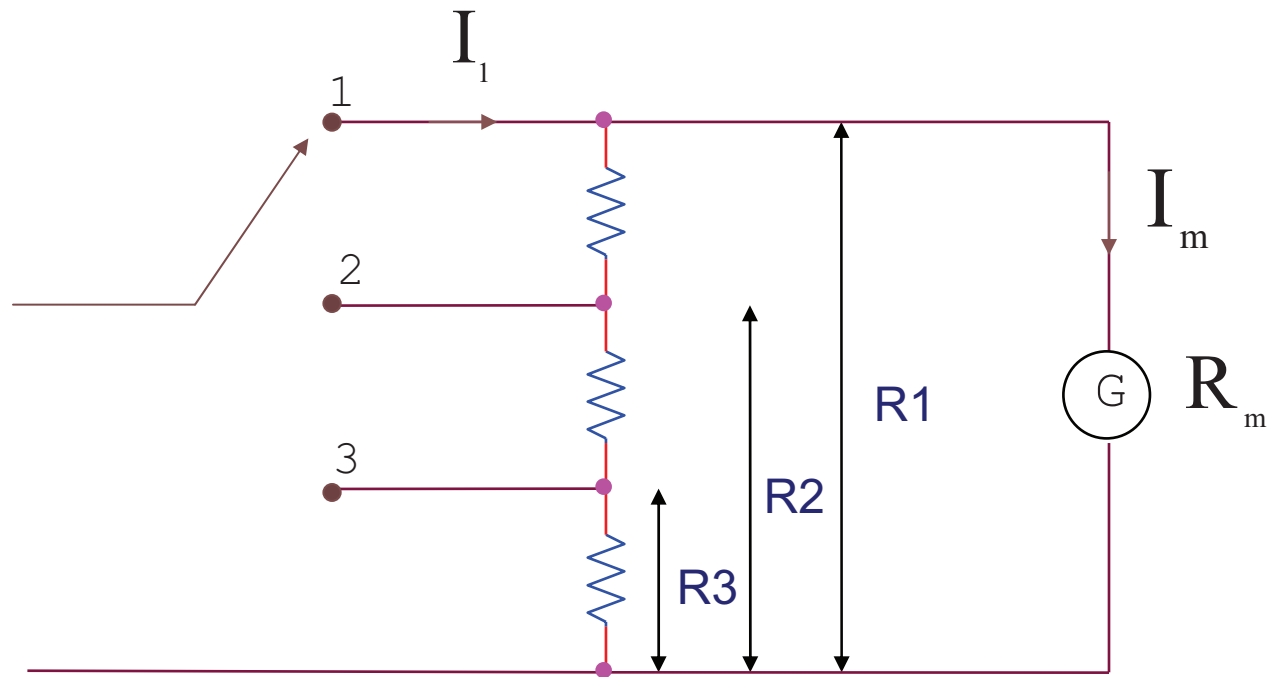

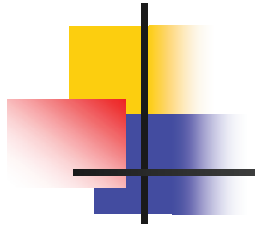

در اینجا نگران حالت بینابین تغییرات سوئیچ نخواهیم بود . می توان مقدار $R1$ را برابر $CDRX$ انتخاب کرده و به این ترتیب (با فرض اینکه امپدانس خارجی خیلی بزرگتر از امپدانس آمپر متر باشد) همواره در تمام رنجها گالوانومتر مقاومت بحرانی را می بیند در حالیکه این کار را در روش قبل نمی شد انجام داد و مقدار کم مقاومت شنت اغلب سبب فوق میرا شدن می شد.


البته در اینجا در حساسترین وضعیت هم تمام جریان از گالوانومتر نمی گذرد و $R1$ با آن شنت شده ولی معمولاً $CDRX$ خیلی از Rm بزرگتر است و لذا این کاهش حساسیت قابل ملاحظه نیست.

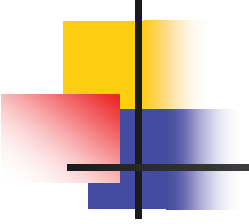

در اینجا اگر کلید در وضعیت ۱ باشد :


$$I_m R_m = (I_1 - I_m) R_1$$

$$\rightarrow \frac{I_m}{I_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_m} \rightarrow R_1 = \frac{R_m}{K_1 - 1} \text{ where } K_1 = \frac{I_1}{I_m}$$

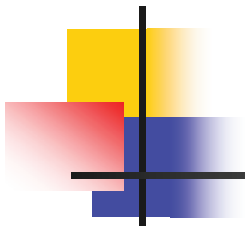

اگر کلید در وضعیت ۲ باشد:

$$I_m(R_1 - R_2 + R_m) = (I_2 - I_m)R_2 \rightarrow$$
$$\frac{I_m}{I_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_m} \Rightarrow R_2 = \frac{R_1 + R_m}{K_2} \quad \text{where } K_2 = \frac{I_2}{I_m}$$

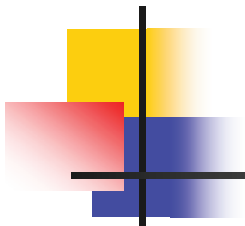

کلا در وضعیت ا ام داریم :


$$\frac{I_j}{I_i} = \frac{R_i}{R_j}$$


ونیز داریم

$$\frac{I_m}{I_i} = \frac{R_i}{R_1 + R_m}$$


مثال :

گالوانومتر صد میکرو آمپری با مقاومت داخلی R_m داریم با استفاده از شنت آیرتون آمپر متر دارای رنجهای ۱۰ و ۱۰۰ میلی آمپر طراحی کنید. (دیدن CDRX در اینجا خواسته نشده است).

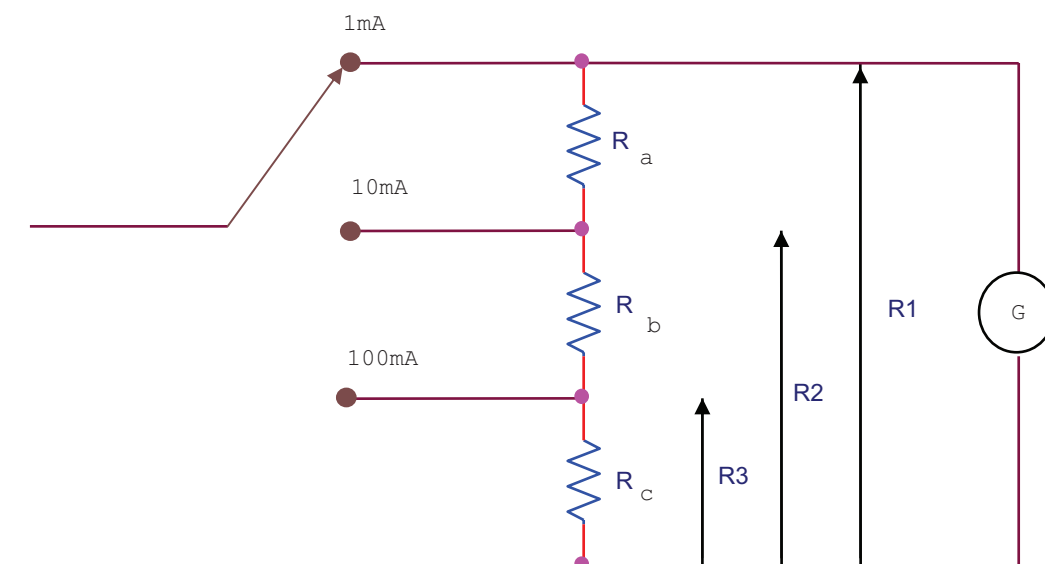

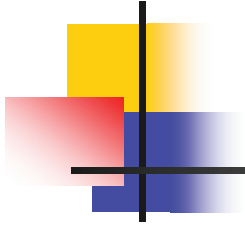


$$R_1 = \frac{R_m}{K_1 - 1} = \frac{R_m}{10 - 1} = \frac{R_m}{9} \quad \frac{R_2}{R_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{10} \Rightarrow R_2 = \frac{R_1}{10} = \frac{R_m}{90} \quad R_3 = \frac{R_2}{10} = \frac{R_m}{900}$$
$$R_c = R_3 = \frac{R_m}{900} \quad R_b = R_2 - R_3 = \frac{R_m}{100} \quad R_a = R_1 - R_2 = \frac{R_m}{10}$$

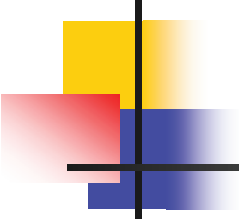


نکات عملی کار با آمپر متر :

- 1- هیچگاه آمپر متر را مستقیماً به منبع ولتاژ وصل نکنید. جریان زیاد حاصله به عقربه صدمه میزند .
- 2- وقتی order جریان را نمی دانید، اول آمپر متر را روی بالاترین Range قرار دهید و به تدریج رنج را کم کنید .
- 3- مراقب باشید پلاریته صحیح را به کار ببرید تا عقربه در اثر انحراف در جهت عکس صدمه نبیند.

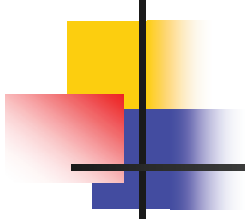

4- مقاومت داخلی آمپر متر باید بسیار کوچکتر از مقاومت مدار باشد تا سری کردن آمپر متر موجب تغییر جریان نشود. (اثر بارگذاری کم)


خواهیم دید این مقاومت داخلی بستگی به R_m و گستره (Range) استفاده شده دارد .

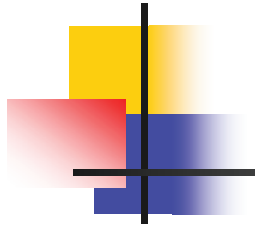


- ✓ (۱) گالوانومتر دار سونوال
- ✓ (۲) رفتار ماندگار
- ✓ (۳) رفتار دینامیکی
- ✓ (۴) آمپر متر
- ← (۵) ولت متر
- (۶) اهم متر
- (۷) مولتی متر

(۵) ولتمتر

برای ساخت یک ولتمتر توسط گالوانومتر دارسونوال یک مقاومت بزرگ با گالوانومتر سری می کنیم . مقدار مقاومت سری (ضرب کننده) مورد لزوم بصورت زیر قابل محاسبه است:

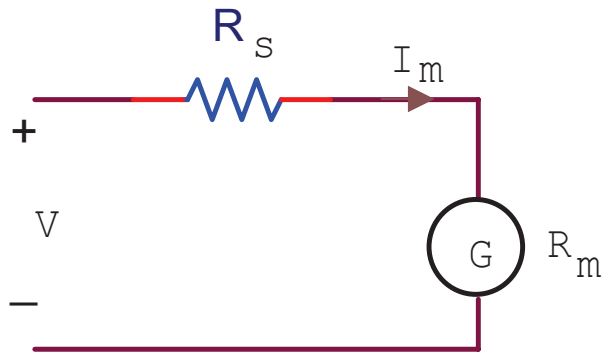


$$V = I_m (R_s + R_m) \Rightarrow R_s = \frac{V}{I_m} - R_m$$

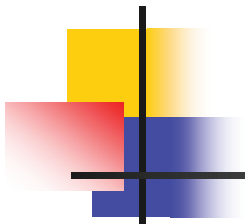

مثال:

گالوانومتر $100\mu\text{A}$ با مقاومت داخلی 500Ω داریم و می خواهیم ولتمتری با تمام مقیاس 10V داشته باشیم .

$$R_s = \frac{10\text{V}}{100\mu\text{A}} - 500\Omega = 99.5\text{k}\Omega$$

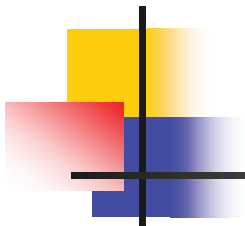


یا اگر $R_m I_m$ را با v نشان دهید در مثال فوق $v = 500\Omega * 100\mu A = 0.05V$
و نسبت افزایش رنج ولتاژ را با K نشان دهیم $K = \frac{V}{v}$ داریم :


$$K = \frac{I_m(R_s + R_m)}{I_m R_m} = 1 + \frac{R_s}{R_m} \Rightarrow R_s = (K - 1) R_m$$

در مثال فوق :

$$K = \frac{10V}{0.05V} = 200 \Rightarrow R_s = 199 R_m = 99.5k\Omega$$

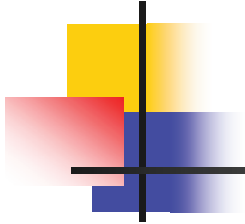


هر چه بخواهیم رنج ولتاژ بزرگتر باشد مقاومت سری لازمه بزرگتر خواهد بود . مقدار مقاومت سری (ضرب کننده) باید دقیق و پایدار باشد و تحمل توان لازمه را داشته باشد .

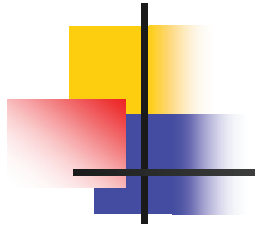

ولت‌متر چند گستره multirange :

برای داشتن رنج‌های متعدد می‌توان از مقاومتهای سری مختلف استفاده کرد :

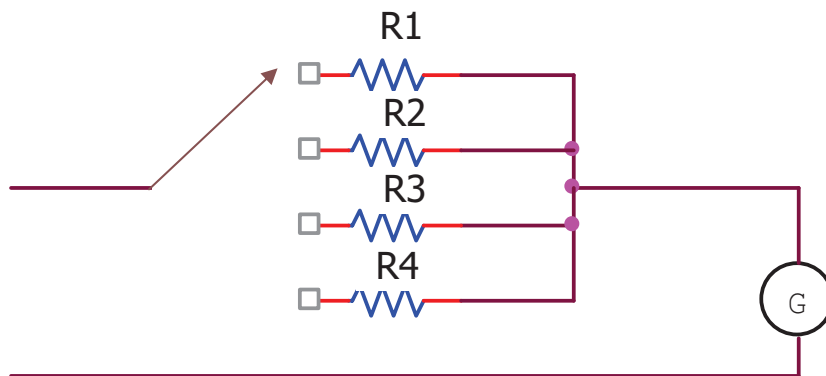



مثال:

گالوانومتری با جریان تمام مقیاس $100\mu A$ و مقاومت داخلی 500 اهم داریم و می خواهیم ولتمتری با رنجهای 10، 50، 250 و 1 ولت بسازیم:


$$V = 0.05V$$

$$K_1 = \frac{1V}{0.05V} = 20 \Rightarrow R_1 = 19R_m = 9.5k\Omega$$

$$K_2 = 200 \Rightarrow R_2 = 199R_m = 99.5k\Omega$$


$$R_3 = 499.5k\Omega$$


$$R_4 = 2499.5k\Omega$$

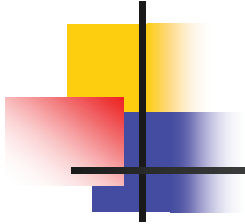

در اینجا مقدار مقاومتها روند نیستند. بهتر است در هر مرحله از مقاومت مرحله قبل نیز استفاده کنیم.

روش بهتر:

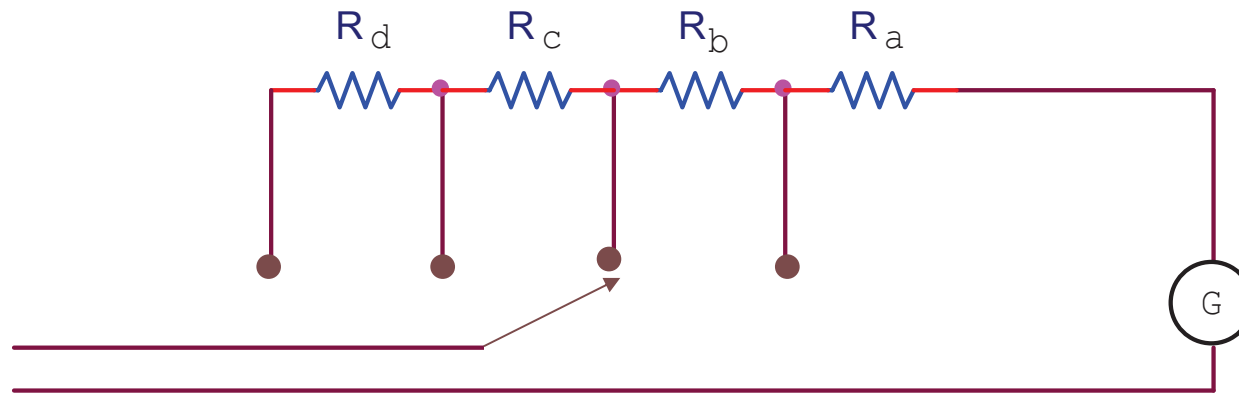

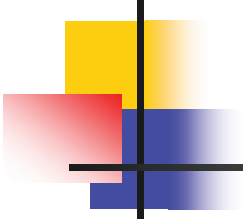


$$R_a = R_1 = 9.5k\Omega$$

$$R_b = R_2 - R_1 = (K_2 - K_1)R_m = 90k\Omega$$


$$R_c = (K_3 - K_2)R_m = 400k\Omega$$

$$R_d = (K_4 - K_3)R_m = 2000k\Omega$$

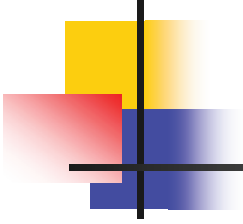

حساسیت ولت‌متر :
در مثال قبل :

مقاومت داخلی ولت‌متر	گستره
10k Ω	1v
100k Ω	10v
500k Ω	50v
2500k Ω	250v

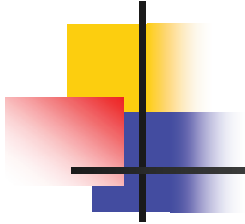

ملاحظه می شود که در تمام رنجها $\frac{RV}{(مقاومت داخلی ولتمتر)}$ مقدار ثابتی است (در اینجا $10k\Omega/v$) زیرا داشتیم: V (گستره)


$$R_i = \frac{V_i}{I_m} - R_m$$

$$\frac{R_i + R_m}{V_i} = \frac{1}{I_m}$$

پس

$$\frac{1}{100\mu A} = 10k\Omega / v$$

در مثال قبل

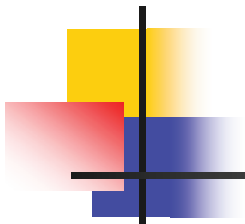


اصطلاحاً این مقدار را حساسیت ولتمتر گویند.


$$S = \frac{RV \text{ (مقاومت داخلی ولتمتر)}}{V \text{ (گستره ولتاژ)}} = \frac{1}{\text{جریان انحراف تمام مقیاس گالوانومتر}}$$

به عبارت دیگر S بیان کننده مقاومت داخلی ولتمتر در رنج $1V$ می باشد .


با توجه به رابطه $RV=SV$ هر قدر S بیشتر بوده و ولتمتر در رنج ولتاژ بزرگتری کار کند مقاومت داخلی بزرگتری خواهد داشت .

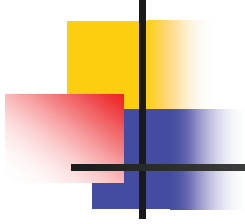


(نکته: برای تنظیم CDRX مقاومتی دو سر گالوانومتر موازی می کنند که مقدار آن خیلی کوچکتر از R_a تا R_d می باشد. البته این کار باعث کاهش حساسیت ولتметр می شود.)

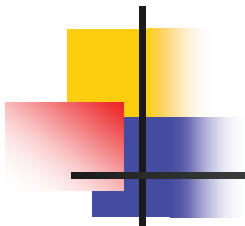



اثر بارگذاری:

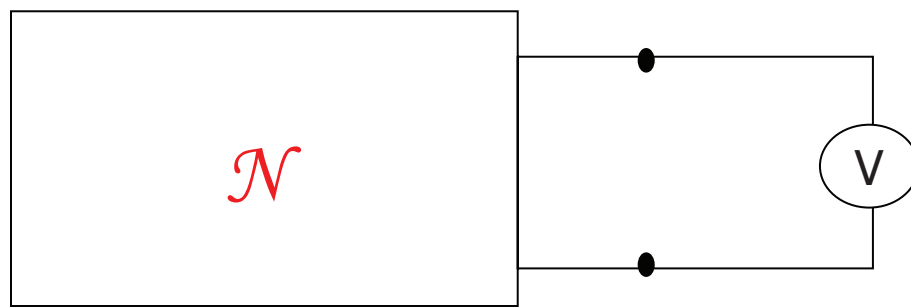

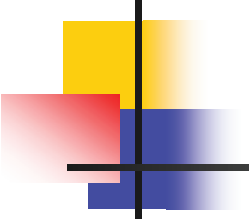

در حالت ایده آل باید مقاومت ورودی ولت‌متر بی نهایت باشد تا اینکه بدون اثر بارگذاری روی مدار، مقدار ولتاژ مورد نظر را اندازه‌گیری کند ولی در عمل مقاومت ورودی ولت‌متر محدود است و ولتاژی که خوانده می‌شود از ولتاژ واقعی کمتر است.

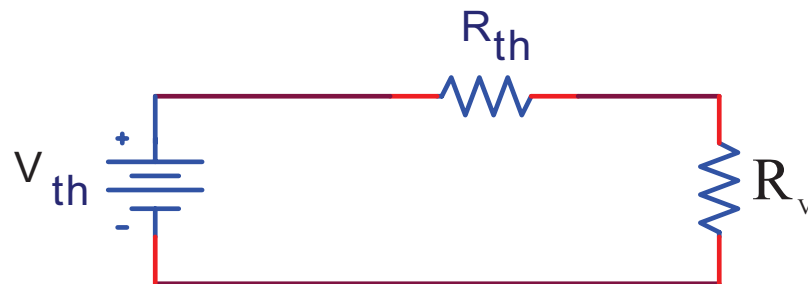

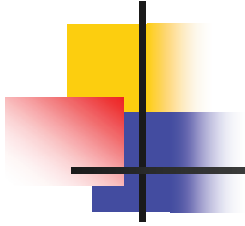


اگر V_m ولتاژ اندازه گیری شده توسط ولتمتر و V_a ولتاژ واقعی باشد داریم :


$$V_m = \frac{R_v}{R_v + R_{th}} V_{th} \quad V_a = V_{th}$$

پس خطای نسبی بارگذاری برابر است با :


$$\text{خطای نسبی بارگذاری ولتمتر} = \left| \frac{V_m - V_a}{V_a} \right| = \frac{R_{th}}{R_v + R_{th}}$$

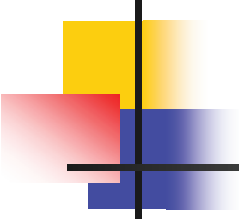


به همین ترتیب در یک آمپر متر وقتی واقعا جریان موجود شاخه را اندازه می گیریم که مقاومت داخلی آمپر متر صفر باشد ولی در عمل این طور نیست .

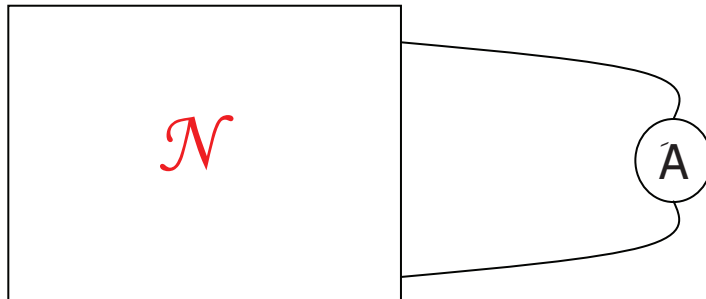

$$I_m = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_A}$$

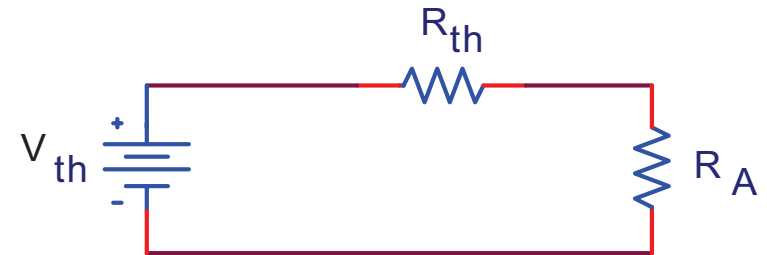


$$I_a = \frac{V_{th}}{R_{th}}$$

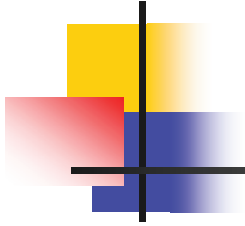


$$\text{خطای نسبی افزودن آمپر متر} = \left| \frac{I_m - I_a}{I_a} \right| = \frac{R_A}{R_A + R_{th}}$$

در صورتی خطای نسبی کم خواهد بود که $R_A \ll R_{th}$

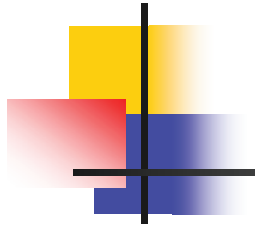

بنابراین خطا به مقاومت تونن هم وابسته است و بستگی دارد ما بخواهیم ولت متر را برای چه منظوری به کار ببریم که مناسب با آن کاربرد R_V باید به قدر کافی بزرگ باشد. معمولاً در مدارهای الکترونیکی حساسیت ولت‌متر باید بیش از $20k\Omega/V$ باشد ولی در مدارات قدرتی می‌توان از ولت‌مترهای با حساسیت کمتر استفاده کرد.

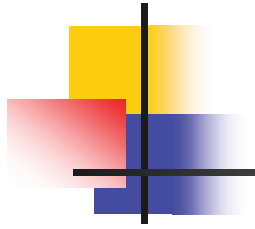

× باید $R_v \gg R_{th}$ باشد، تا اثر بارگذاری قابل صرف نظر کردن باشد.


× مقاومت داخلی بستگی دارد به حساسیت ولتمتر و **Range** ولتاژ ولتمتر.

نتیجه: ممکن است با دو ولتمتر متفاوت، دو مقدار مختلف برای یک ولتاژ در مدار بدست بیاوریم. حتی ممکن است یک ولتمتر در دو **Range** مختلف دو قرائت متفاوت به ما ارائه بدهد که این به علت اثر بارگذاری است. پس همواره چنین نیست که هر چه **Range** کمتر باشد بهتر است. اگر با پایین آوردن رنج قرائت نسبت به رنج بالاتر تغییر کند نشاندهنده وجود اثر بارگذاری است.



نکات کار عملی با ولتمتر:


- ۱- اول ولتمتر را در بالاترین Range قرار دهید . سپس به تدریج Range را کاهش دهید تا اعمال ولتاژ زیاد سبب انحراف شدید عقربه نشود .
- ۲- اگر با کاهش Range، ولتاژ قرائت شده کم شود، یعنی بارگذاری داریم و باید از Range بالاتر استفاده کرد یا از ولتمتر حساستر استفاده نمود . اما اگر اثر بارگذاری مشاهده نشد از گستره ای که بیشترین انحراف را می دهد استفاده کنید .
- ۳- مراقب باشید پلاریته صحیح را به کار ببرید تا عقربه در اثر انحراف در جهت عکس صدمه نبیند.

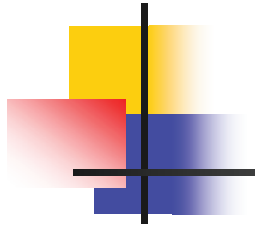


- ✓ (۱) گالوانومتر دار سونوال
- ✓ (۲) رفتار ماندگار
- ✓ (۳) رفتار دینامیکی
- ✓ (۴) آمپر متر
- ✓ (۵) ولتمتر
- ← (۶) اهم متر
- (۷) مولتی متر

(۶) اهم متر

برای اینکه بتوانیم با گالوانومتر مقاومت را اندازه گیری کنیم کافی است مداری به شکل زیر ببندیم :

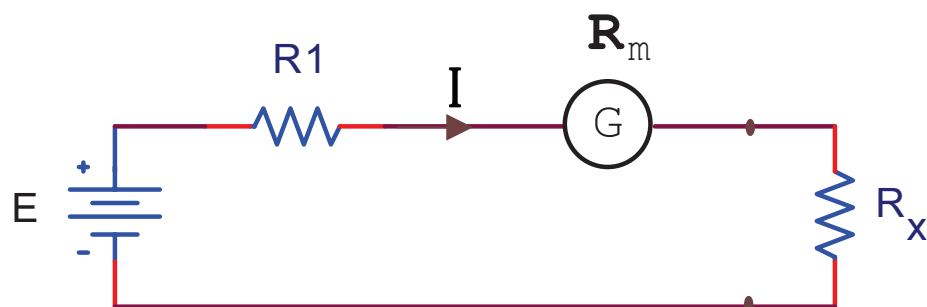

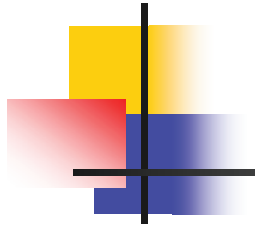

مقدار R_1 طوری انتخاب می شود که وقتی ترمینالها را اتصال کوتاه کنیم (حداکثر جریان) جریان حاصله برابر با جریان انحراف تمام مقیاس گالوانومتر باشد. پس برای $R_x = 0$ عقربه تماماً منحرف می شود و برای $R_x \rightarrow \infty$ جریان صفر بوده و عقربه منحرف نمی شود.

کلاً

$$I = \frac{E}{R_1 + R_m + R_x}$$

مقدار R_1 طوری انتخاب می شود که :

$$I_{fs} = \frac{E}{R_1 + R_m}$$




همان طوری که مشاهده می شود رابطه I با R_x خطی نیست و لذا
اشل اهم متر غیر خطی است .

$$p = \frac{I}{I_{fs}} = \frac{R_1 + R_m}{R_1 + R_m + R_x} = \frac{R_{int}}{R_{int} + R_x}$$




مقدار مقاومتی که باعث می شود عقربه به اندازه نصف مقیاس انحراف یابد،
مقاومت نصف مقیاس (R_h) گویند :

$$I = \frac{I_{fs}}{2} \Rightarrow R_h = R_m + R_1 = R_{int}$$

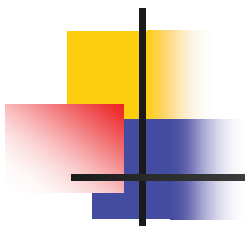


برای مقاومت های بزرگ اشل فشرده تر است
و دقت قرائت کم می شود (تا حدود $3R_h$ مناسب است)


R_x	p
$R_h / 2$	$2 / 3$
R_h	$1 / 2$
$2R_h$	$1 / 3$
$3R_h$	$1 / 4$

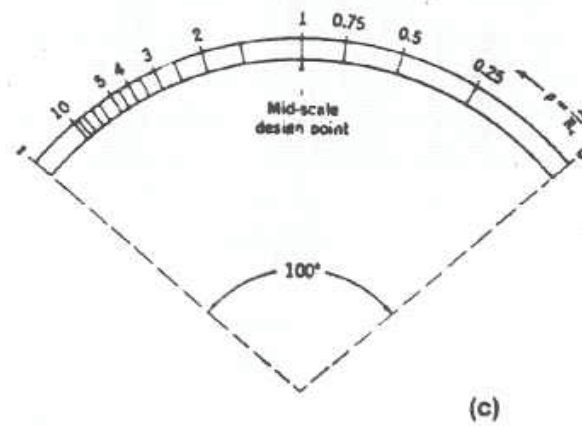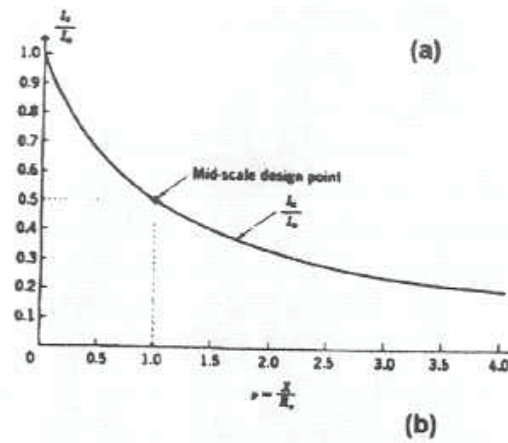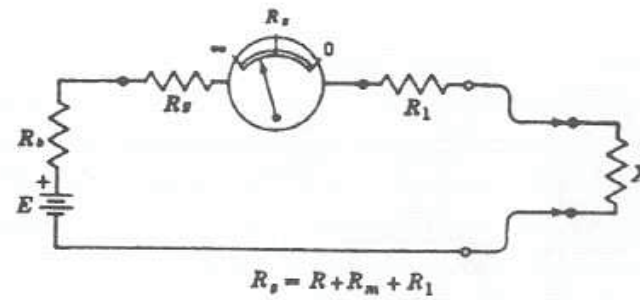


شکل ۸-۸ اهم متر سری (a) مدار (b) منحنی تغییرات جریان نسبت به p (c) درج

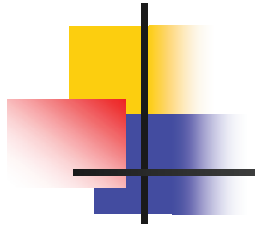


به مرور زمان ، باتری فرسوده می شود و ولتاژش کاهش می یابد لذا وقتی ترمینالها را SC می کنیم عقربه روی صفر نمی آید، بنابراین R_1 را قابل تنظیم می سازند که توسط پیچ تنظیم صفر دستگاه آنالوگ، باید هر دفعه که می خواهیم دستگاه را استفاده کنیم، صفر آن را تنظیم کنیم. به این ترتیب با کم کردن R_1 کاری می کنیم که با E کاهش یافته، به ازای $R_x = 0$ $I = I_{fs}$ باشد. می توان نشان داد که اگر E به $E' = AE$ کاهش یابد پس از تنظیم صفر داریم $R'_x = AR_x$ یعنی گرچه خطا را برای $R_x = 0$ از بین برده ایم ولی برای سایر R_x ها هنوز خطا داریم. برای همین تمام R_1 را قابل تنظیم نمی سازند تا اگر باتری از حدی ضعیف تر شد، نتوانیم اهم متر را صفر کنیم و بدانیم خطا زیاد شده و باتری را عوض کنیم.

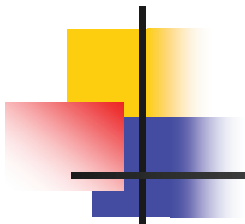

راه حل بهتر :

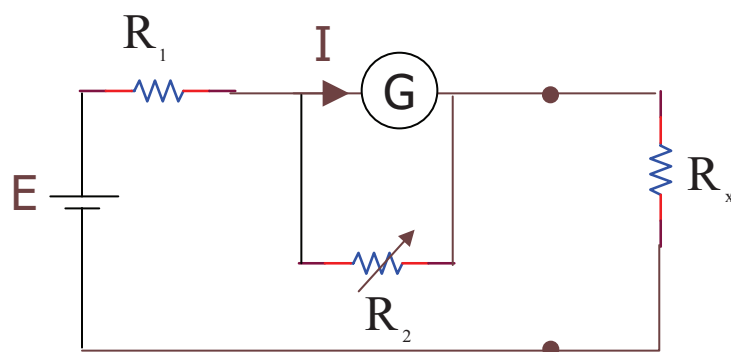

با فرسوده شدن باتری، زیاد کردن R_2 سبب می شود که سهم جریان بیشتری به گالوانومتر برسد و I_{fs} را به ازای $R_x = 0$ داشته باشیم.
چون R_2 و R_m در مقابل R_1 کوچکند تغییر R_2 ، زیاد کالیبراسیون را به هم نمی زند (R_{int} تغییر چندانی نمی کند).

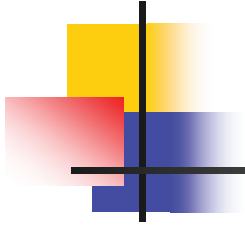

در اینجا :


$$I = \frac{E}{R_1 + (R_2 \parallel R_m) + R_x} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_m}$$

که R_1 آنچنان انتخاب می شود که :

$$I_{fs} = \frac{E}{R_1 + (R_2 \parallel R_m)} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_m}$$

از روابط فوق می توان نشان داد که :

$$p = \frac{R_{int}}{R_{int} + R_x} \quad \text{where} \quad R_{int} = R_h = R_1 + (R_2 \parallel R_m)$$

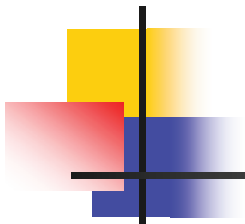



و می توان نشان داد :

$$R_2 = \frac{I_{fs} R_h R_m}{E - I_{fs} R_h} \quad \text{و} \quad R_1 = R_h - \frac{R_2 R_m}{R_2 + R_m}$$

(در اینجا اگر $E' = AE$ شود دیگر $R'_{int} = AR_{int}$ نخواهد بود بلکه خیلی نزدیکتر به R_{int} می باشد)

اهم متر چند گستره:

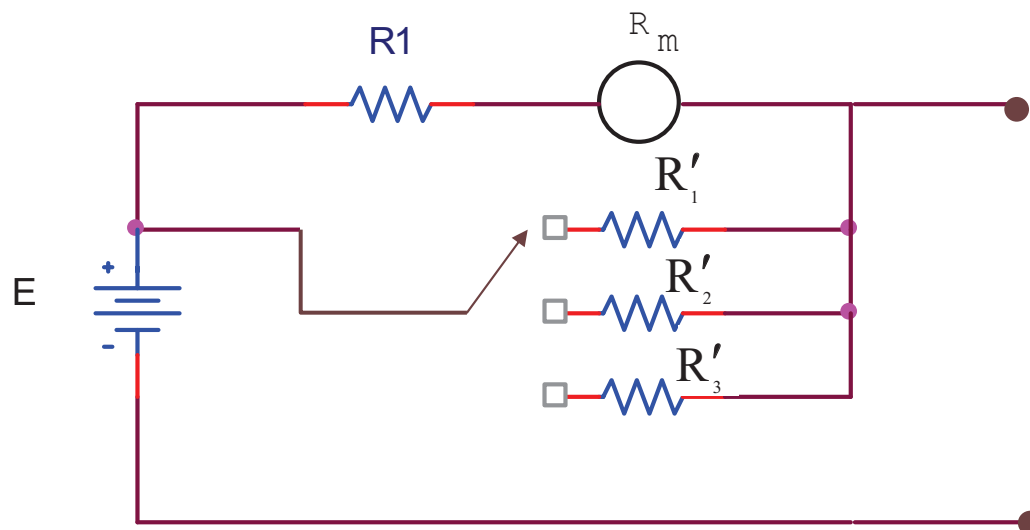

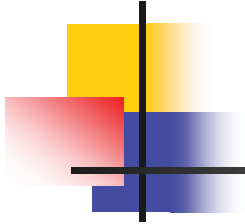

$$P_i = \frac{I_i}{I_{fs}} = \frac{R_{int_i}}{R_{int_i} + R_x} \quad \text{where} \quad R_{int_i} = (R_1 + R_m) \parallel R'_i$$
$$\text{if } R'_i \ll R_1 + R_m \quad \text{then} \quad R_{h_i} = R_{int_i} \approx R'_i$$

لذا مقاومت‌های R'_i تعیین کننده مقاومت نصف مقیاس هستند .

× در این مدل تنظیم صفر با تغییر R_1 صورت می گیرد. در واقع تنظیم صفر مستقل از Range است. روش دیگر اهم متر چندگستره را در تمرین می بینید.






مثال:

گالوانومتر $50\mu A$ با مقاومت داخلی دو کیلو اهم داریم و $E=3V$ و می خواهیم اهم متر دارای رنجهای $R_{h_1} = 10\Omega$ و $R_{h_2} = 100\Omega$ و $R_{h_3} = 1k\Omega$ باشد :


$$R_1 + R_m = \frac{E}{I_{fs}} \Rightarrow R_1 = \frac{3V}{50\mu A} - 2K = 58K$$

$$1K \ll 60K \Rightarrow R_i' \approx R_{h_i}$$

اهم متر موازی

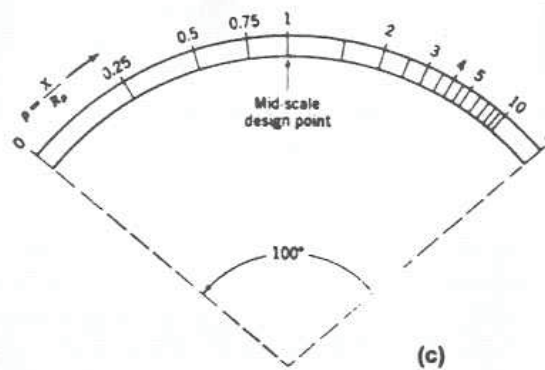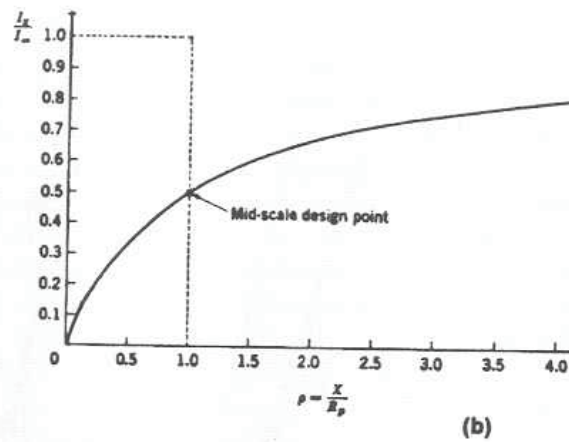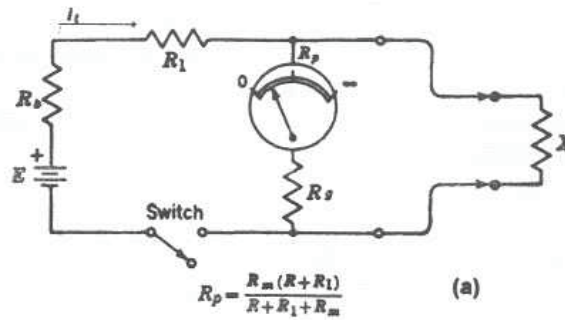


شکل ۸-۹ اهم متر موازی (a) مدار (b) منحنی تغییرات جریان نسبت به π (c) درجه بندی

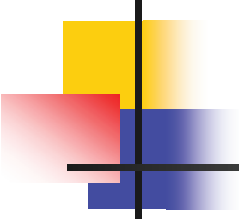

نکات عملی کار با اهم متر:

- 1- قبل از هر بار کار با اهم متر باید صفر آن تنظیم شود.
- 2- اهم متر را نباید به شبکه ای با المان اکتیو (حاوی منابع ولتاژ یا جریان) وصل کرد.
- 3- اهم متر آنالوگ وسیله چندان دقیقی نیست. در صورت نیاز به اندازه گیری دقیق از اهم متر دیجیتال یا پل استفاده کنید.
- 4- اگر قرائت اهم متر از دو جهت مختلف باشد، نشان دهنده وجود عنصر غیرخطی در مدار است (مثل دیود).
(جریان باتری از ترمینال مثبت (قرمز) خارج می شود)

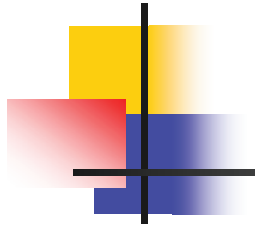

5- از باتری های نو استفاده کنید (حتی اگر از اهم متر استفاده نشد، باتری ها هر ۶ ماه یک بار عوض شوند).

6- توجه کنید که اهم متر اهم مقاومتی را می سنجد نه امپدانس (مثال بلندگوی 8Ω).

7- توجه کنید که وقتی مقاومتی در مدار است آنچه با اهم متر اندازه می گیرید کلاً مقاومتی است که از آنجا دیده می شود نه مقدار همان مقاومت.

8- توجه کنید که بدن شما نیز مقاومتی دارد. برای اندازه گیری مقاومت های بالای $10k$ نباید پروب های اهم متر با دست شما اتصال یابند.




کاربرد های اهم متر

اهم متر کاربردهای زیادی در تعمیرات و عیب یابی مدارات الکتریکی و الکترونیکی دارد. علاوه بر اندازه گیری (تقریبی) مقدار مقاومت، برای تست اغلب المانهای الکترونیکی از اهم متر استفاده می کنیم.


مقاومت اگر سوخته باشد مدار باز می شود.

خازن اگر سوخته باشد مدار باز یا اتصال کوتاه می شود در حالی که در خازن سالم چون ابتدا جریانی برای شارژ شدن خازن عبور می کند و بعد از آنکه خازن شارژ شد جریانی عبور نمی کند لذا ابتدا اهم متر اهم کمی نشان داده و تدریجاً به سمت اهم زیاد می رود.

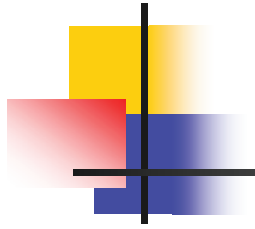


در تست خازن از بالاترین رنج اهم متر استفاده کنید. (خصوصاً برای C کوچک اگر R کم باشد عقربه اصلاً تکان نخواهد خورد. اصولاً این روش برای خازن های بیش از 10nF قابل استفاده است.)


خازن ممکن است نسوخته باشد ولی جریان نشتی آن زیاد شده باشد. در sec 2.13 کتاب روش اندازه گیری جریان نشتی خازن را مطالعه کنید.

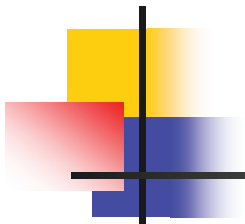


برای تست دیود

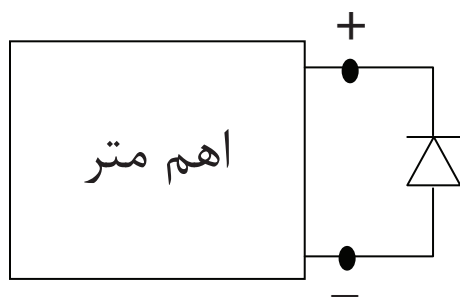

اهم زیاد نشان می دهد .

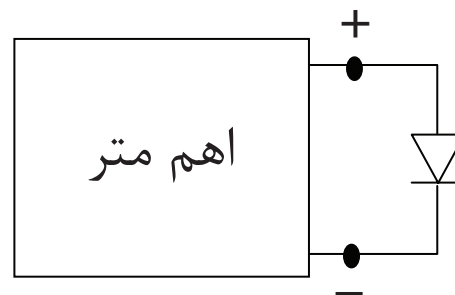

اهم کم نشان می دهد .

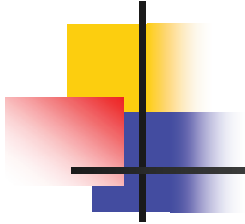


برای دیودهای small signal از رنج بالای اهم متر و برای دیودهای رکتیفایر از رنج پایین استفاده کنید.

به همین ترتیب اهم متر را برای چک کردن اتصالات BE و BC ترانزیستور به کار می بریم.

علاوه بر BE و BC ترانزیستور، CE آنرا نیز از هر دو طرف تست کنید باید از هر دو سو اهم زیاد نشان دهد.

به علاوه از اهم متر به وفور برای چک کردن اتصالات استفاده می شود.

نکته: برای دیود و ترانزیستور، باید E داخلی (ولتاژ باتری) اهم متر کمتر باشد، تا موجب سوختن المان نگردد.

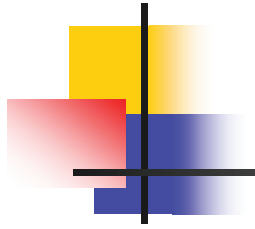



- ✓ (۱) گالوانومتر دار سونوال
- ✓ (۲) رفتار ماندگار
- ✓ (۳) رفتار دینامیکی
- ✓ (۴) آمپر متر
- ✓ (۵) ولتمتر
- ✓ (۶) اهم متر
- ← (۷) مولتی متر

(۷) مولتی متر


از آنجا که آمپر متر، ولت متر و اهم متر از گالوانومتر دارسونوال استفاده می کنند می توان با قرار دادن سویچ مناسب از یک گالوانومتر برای هر سه منظور استفاده کرد . به این دستگاه آوومتر یا VOM: Volt-Ohm Milliammeter و یا همچنین مولتی متر می گویند .

مثال:

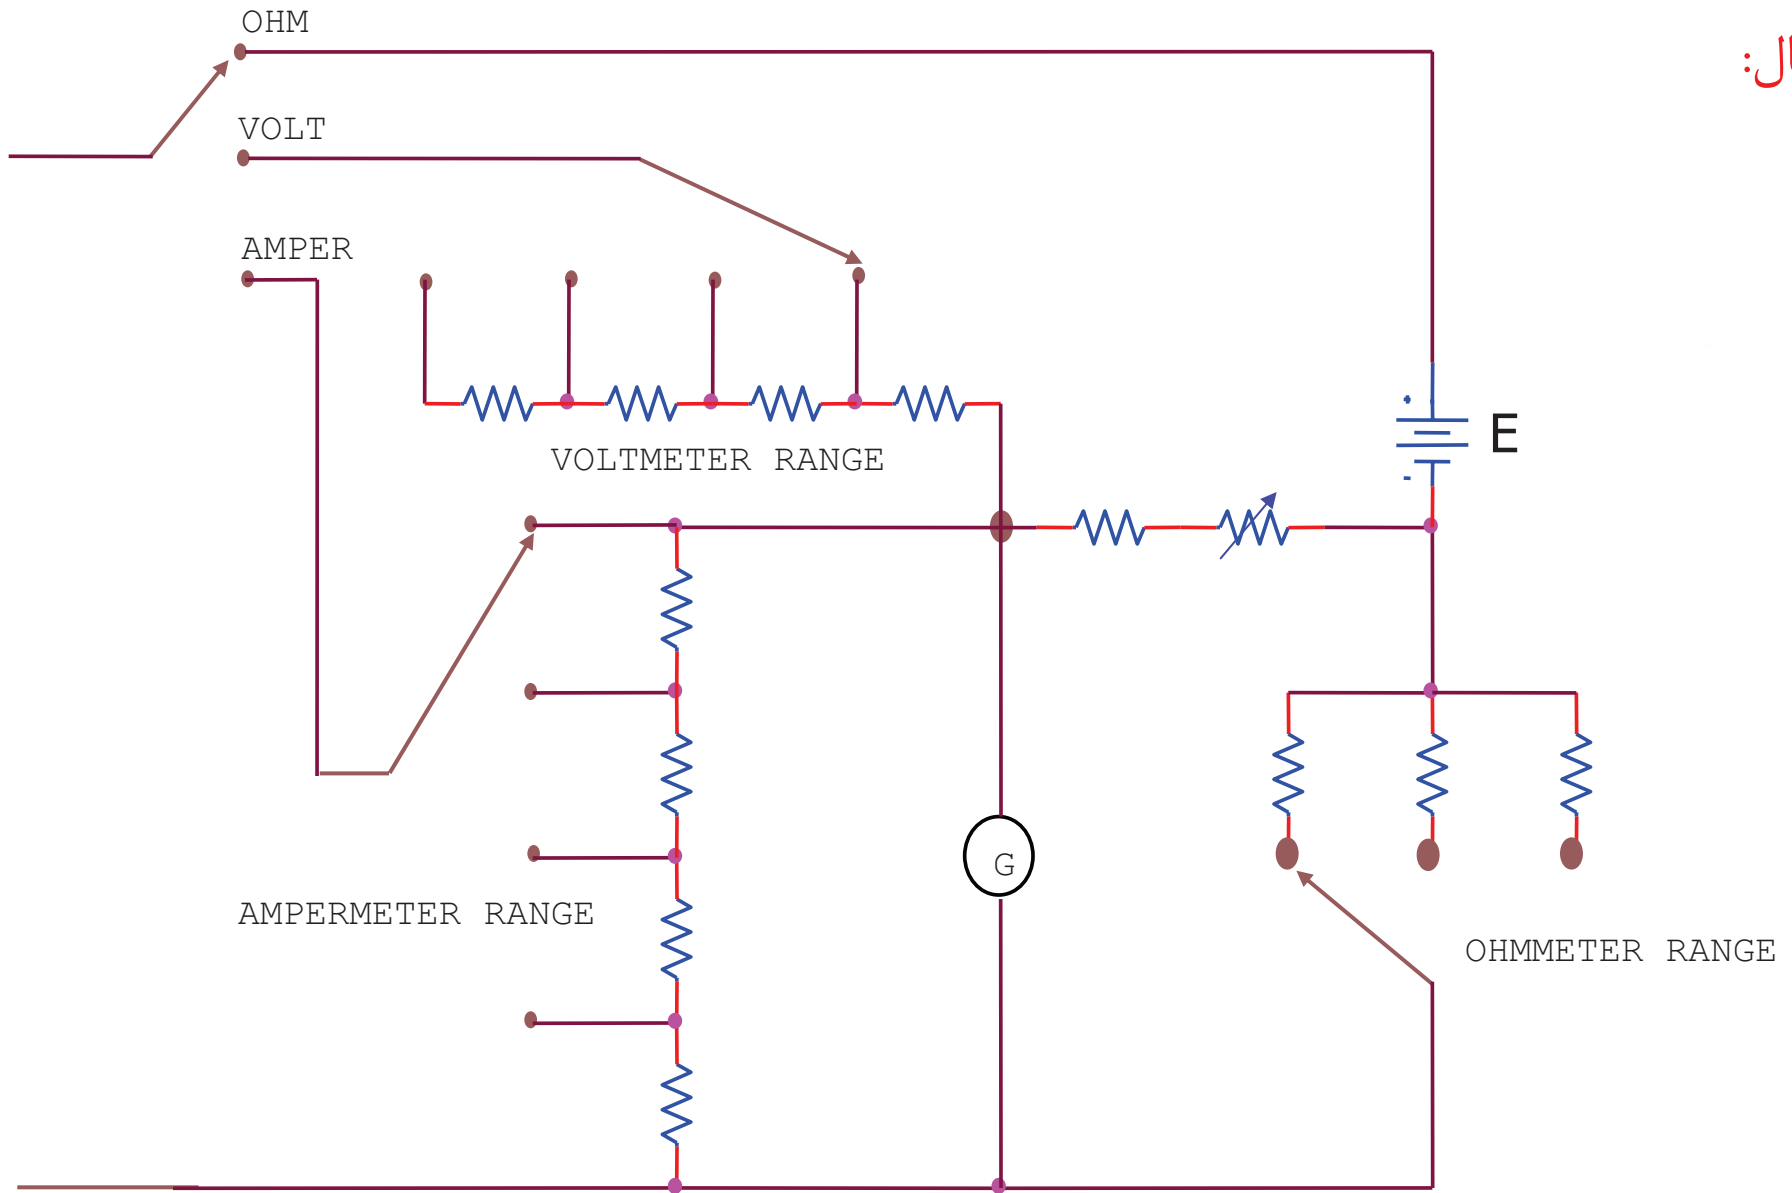

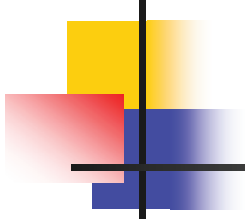


معمولاً مولتی متر ها علاوه بر ولتاژ dc و جریان dc و اهم، ولتاژ ac را نیز به روشی که خواهیم گفت اندازه گیری می کنند.

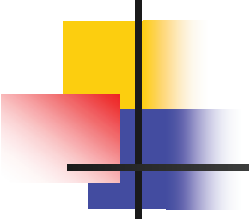

دستگاه‌های الکترومکانیکی:

- ✓ دستگاه‌های اندازه گیری DC (chapter 2)
- ← دستگاه‌های اندازه گیری AC (chapter 3)

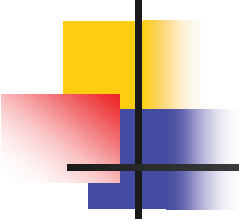

دستگاه‌های اندازه گیری AC :


یکسو کننده
ماکزیمم سنج

(۱) با استفاده از گالوانومتر دارسونوال


(۲) ترمو کوپلی

(۳) آهن گردان

(۴) الکترو دینامومتر

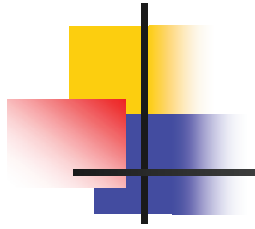

تاکنون در مورد اندازه گیری DC صحبت کردیم . اگر ولتاژ AC به یک ولت‌متر DC داده شود در صورتی که فرکانس آن ولتاژ AC خیلی کم باشد عقربه تغییرات ولتاژ را دنبال می کند اما اگر فرکانس بیشتر باشد دیگر عقربه تغییرات ولتاژ را دنبال نخواهد کرد و به دلیل اینرسی روی مقدار متوسط آن (که معمولاً صفر است) خواهد ماند .

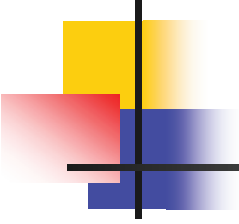

دستگاه‌های اندازه گیری AC :

← (۱) با استفاده از گالوانومتر دارسونوال

یکسو کننده
ماکزیمم سنج


(۲) ترمو کوپلی

(۳) آهن گردان

(۴) الکترو دینامومتر


1- اندازه گیری AC با استفاده از گالوانومتر دارسونوال (PMMC)

دستگاههای نوع یکسو کننده : rectifier type Instruments
یکسو کننده نیم موج :

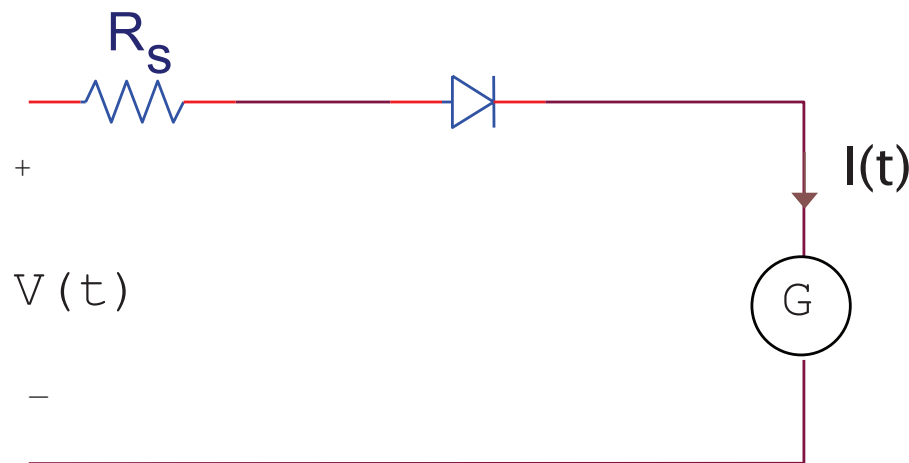


$$V(t) = V_p \sin(\omega t)$$

با فرض ایده آل بودن دیود داریم :

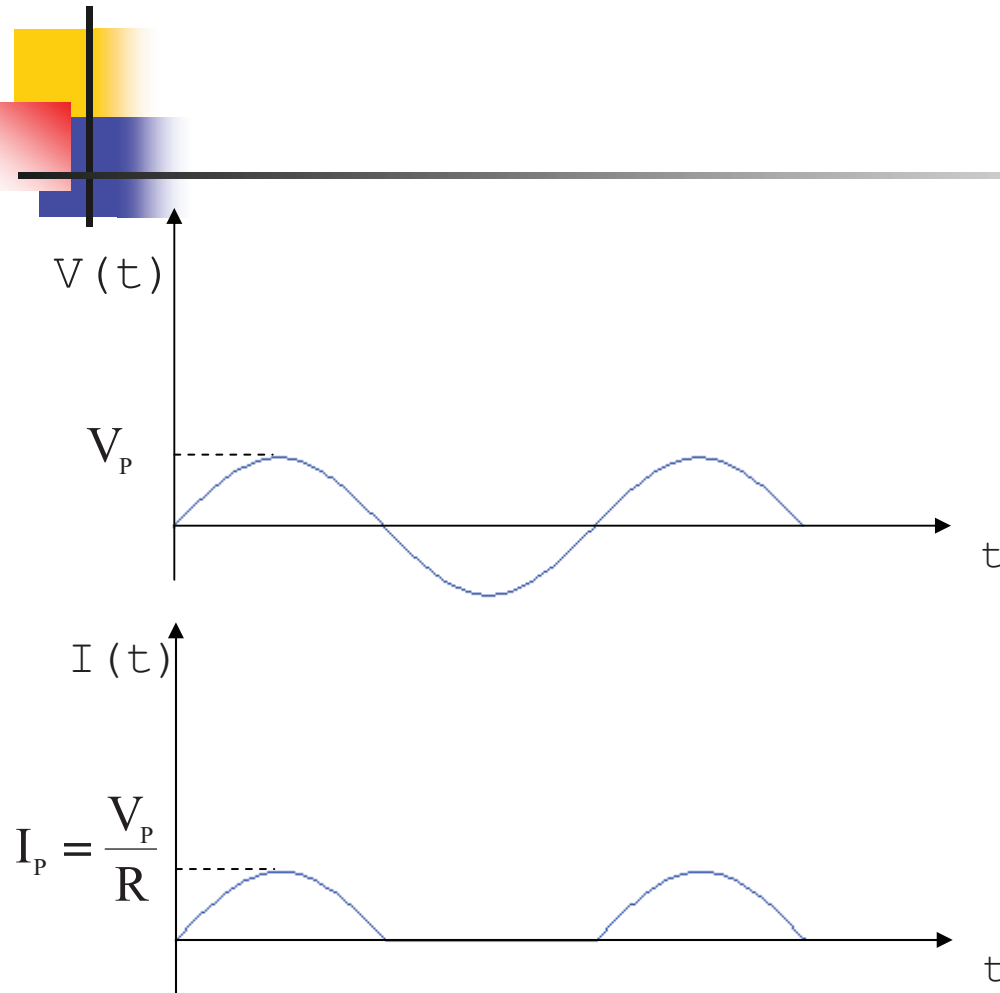

$$R = R_s + R_m$$

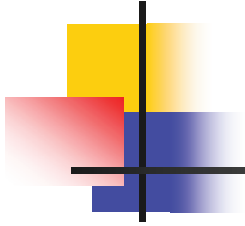

گالوانومتر مقدار متوسط $I(t)$ را نشان می دهد.

$$I_{\text{ave}} = \frac{I_P}{\pi} = \frac{V_P}{R\pi}$$

اگر RI_{ave} را V_{DC} بنامیم داریم:

$$V_{\text{DC}} = \frac{V_P}{\pi} = \frac{\sqrt{2}V_{\text{rms}}}{\pi} \Rightarrow V_{\text{DC}} = 0.45V_{\text{rms}}$$

یا

$$V_{\text{rms}} = 2.22RI_{\text{ave}} = 2.22V_{\text{DC}}$$

در حالی که در اندازه گیری DC داشتیم:

$$V_{\text{DC}} = RI_{\text{DC}}$$




پس اگر مثلاً یک ولتاژ 10 ولت را یکسوسازی نیم موج کرده و به ولت‌متر DC بدهیم، 4.5 ولت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر حساسیت AC، 0.45 برابر حساسیت DC است.

پس اکنون باید اعداد روی اشل را در 2.22 ضرب کنیم یا اگر بخواهیم از همان اشل ولت‌متر DC استفاده کنیم باید مقاومت ضرب کننده 0.45 برابر را در حالت AC بکار ببریم.

پس برای محاسبه R_s در ولت‌متر AC با یکسوسازی نیم موج:

$$R_s = \frac{0.45V}{I_{fs}} - R_m$$

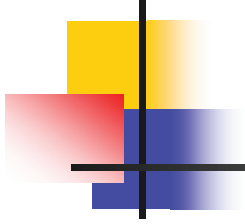


$$\frac{R_s + R_m}{V} = \frac{0.45}{I_{fs}}$$

ملاحظه می شود که:

یعنی:

$$S_{ac} = 0.45 S_{dc}$$

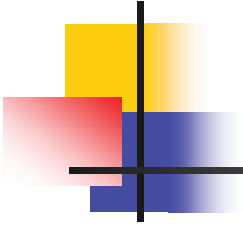


مثال:


اگر $R_m = 0.5k\Omega$ ، $I_{fs} = 100\mu A$ و رنج ولتاژ AC ده ولت مطلوب باشد :

$$R_s = \frac{0.45 \times 10}{100\mu A} - 500 = 44.5k\Omega$$


درحالی که برای DC این مقاومت برابر 99.5 کیلو اهم شد و در آنجا $R_v = 100k\Omega$ می شود در حالی که اکنون $R_v = 45k\Omega$ می شود.

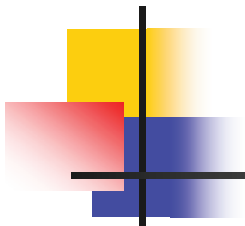


در عمل دیود ایده آل نیست و در حالت معکوس جریان نشتی دارد و اگر ولتاژ معکوس از حدی بیشتر شود می شکند.

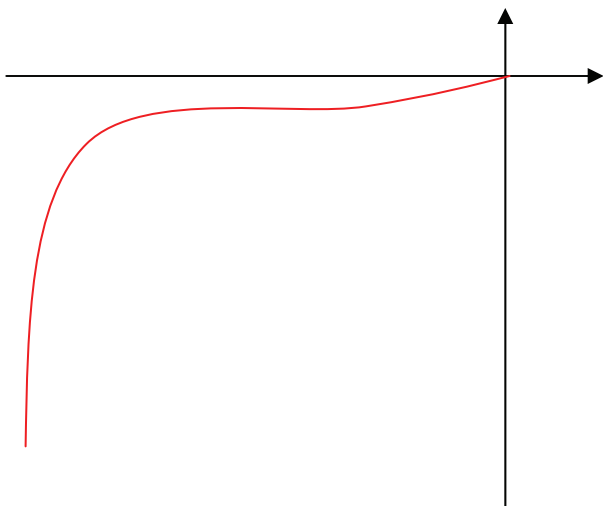


به همین خاطر یک دیود D_2 هم می گذاریم که هم مانع کاهش جریان DC در اثر جریان نشتی در حالت معکوس می شود (چون ولتاژ معکوس روی D_1 محدود می شود) و هم مانع شکست D_1 می شود .

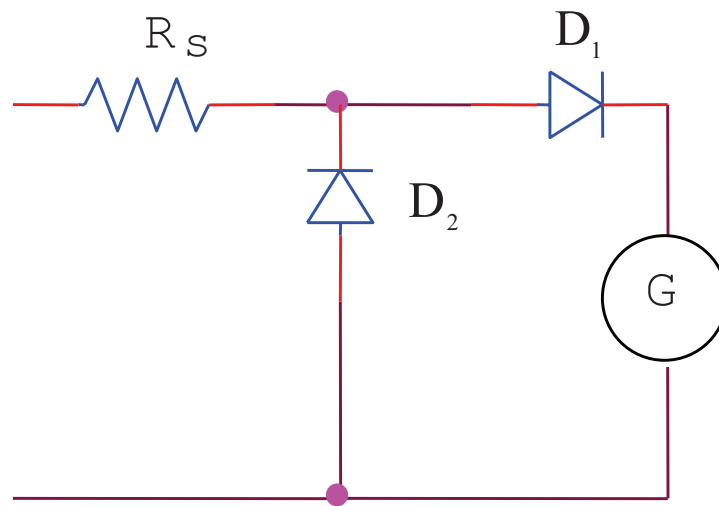


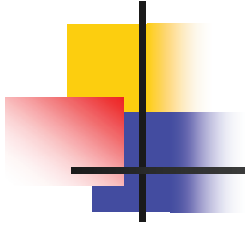

در حالت forward نیز مقاومت دیود صفر نیست بلکه مقاومتی دارد که خصوصاً در جریانهای کم غیرخطی است و تغییر مقاومت آن سبب تغییر مقاومت کل ضرب کننده می شود.

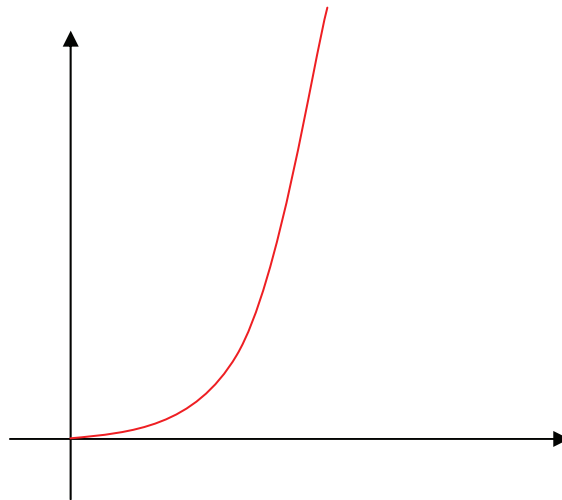



برای حل این مشکل سعی می شود دیود در جریانهای بالاتری کار کند.
برای این منظور از مقاومت شنت با گالوانومتر استفاده می شود :

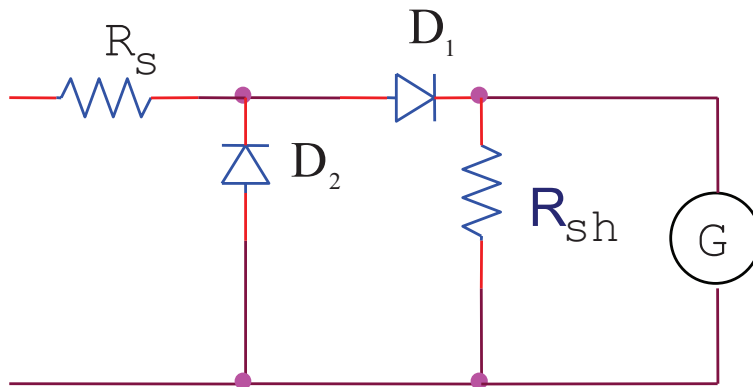

مثال:

$R_{sh} = 500\Omega$ ، forward و برای دو برابر کردن جریان $R_m = 500\Omega$ ، $I_{fs} = 100\mu A$ استفاده شده است. می خواهیم ولت متر ac 10 ولتی بسازیم. اگر مقدار متوسط R_d در حالت forward ، 100Ω فرض شود، R_s و S_{ac} را حساب کنید.

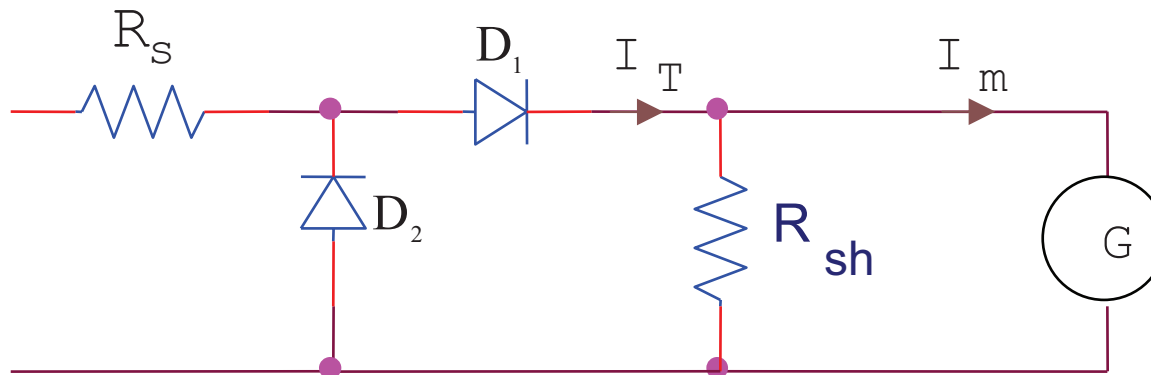

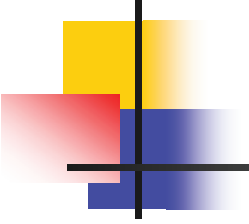

$$I_T = I_{sh} + I_m = 200\mu A$$


$$R = \frac{0.45V_{rms}}{I_T} = \frac{0.45 \times 10}{200\mu A} = 22.5k\Omega = R_s + R_d + (R_m \parallel R_{sh})$$

در نتیجه : $R_d = 100\Omega$ و $R_m = 500\Omega$ و $R_{sh} = 500\Omega$


$$R_s = 22.15k\Omega$$



$$S_{ac} = \frac{R_T}{\text{رنج ولتاژ}} = \frac{22.5k}{10} = 2.25k\Omega / v$$


در حالی که $S_{DC} = \frac{1}{200\mu A} = 5k\Omega / v$ و بدون مقاومت شنت $\frac{1}{100\mu A} = 10k\Omega / v$

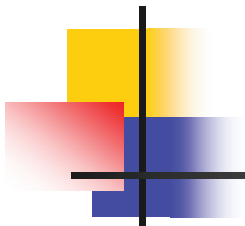

یکسوسازی تمام موج:

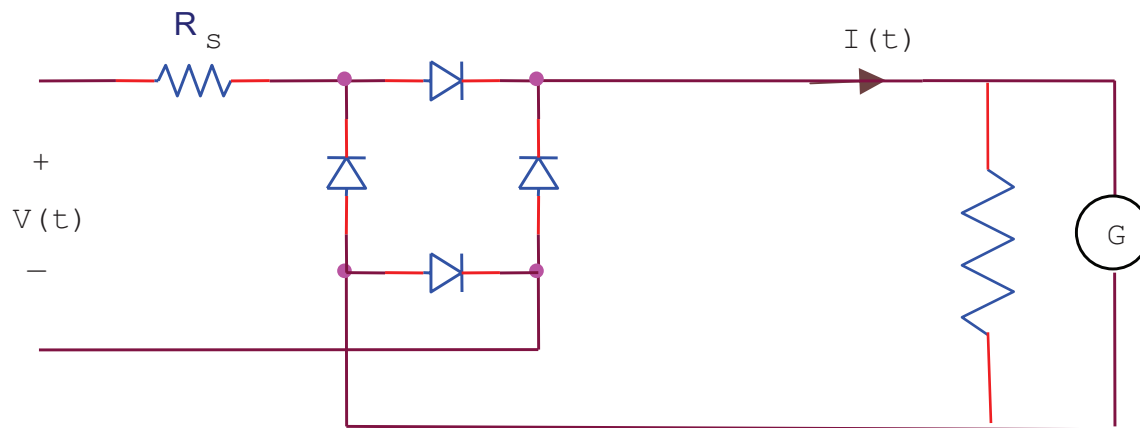

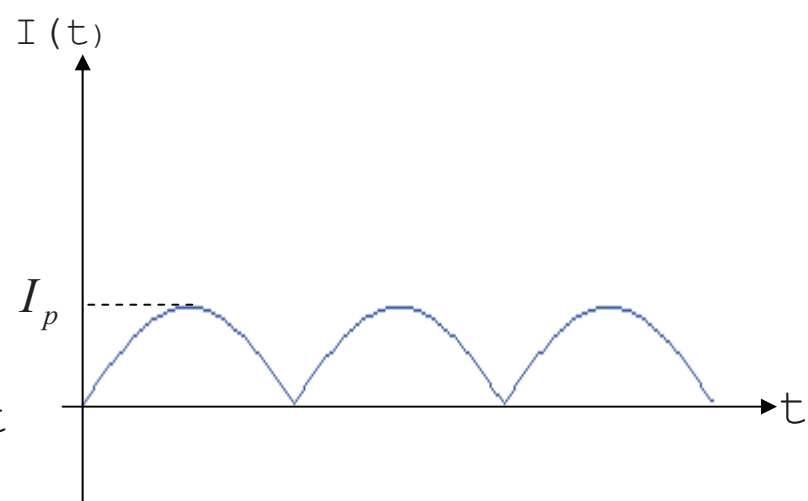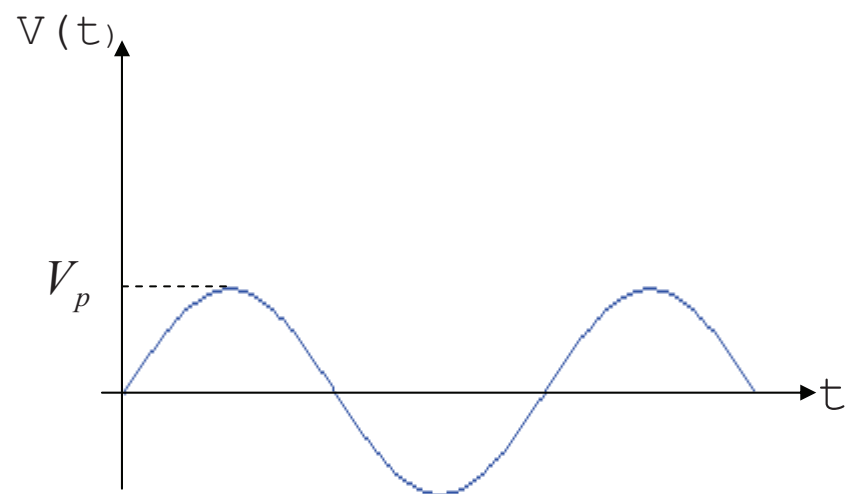

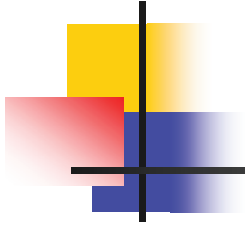


$$I_{ave} = \frac{2I_p}{\pi} = \frac{2V_p}{\pi R} = \frac{2\sqrt{2}V_{rms}}{\pi R}$$

$$RI_{ave} = V_{dc} = 0.9V_{rms}$$

در محاسبه مقاومت ضرب کننده:

$$R = \frac{0.9V}{I_{fs}} = R_s + R_m + 2R_d$$

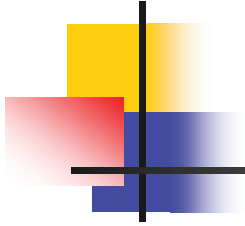



در اینجا هم بهتر است مقاومت شنت بکار رود در این صورت :

$$R = \frac{0.9V}{I_T} = R_s + (R_m \parallel R_{sh}) + 2R_d$$

که :

$$I_{fs} = \frac{R_{sh}}{R_{sh} + R_m} I_T$$

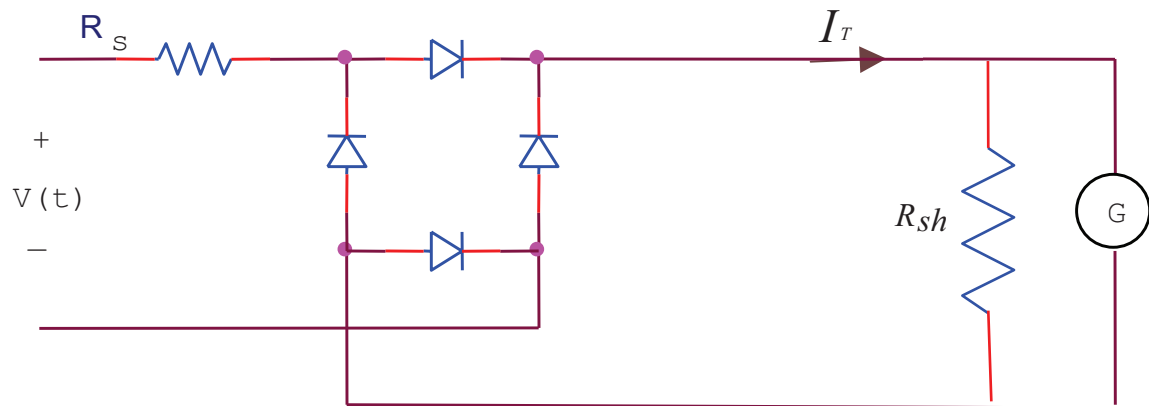


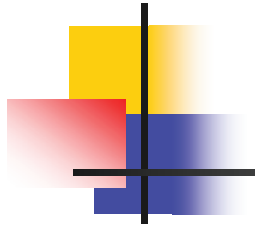


دستگاههای نوع یکسو کننده فقط برای ولتاژهای سینوسی طراحی شده اند ، زیرا V_{rms} در شکل موجهای دیگر، نسبت دیگری با V_p دارد.

درواقع ولت متر ما با فرض ضریب شکل 1.11 مدرج شده است و برای شکل موج های دیگر دچار خطا خواهد شد.

$$\text{ضریب شکل (shape factor)} = \frac{\text{مقدار rms شکل موج}}{\text{مقدار متوسط شکل موج پس از یکسو سازی تمام موج}}$$

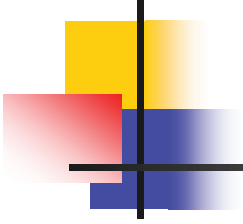


اگر بخواهیم جریان ac اندازه بگیریم، نمی توانیم از مقاومت شنت برای تضعیف جریان استفاده کنیم (چرا؟) لذا از ترانس جریان استفاده می شود :

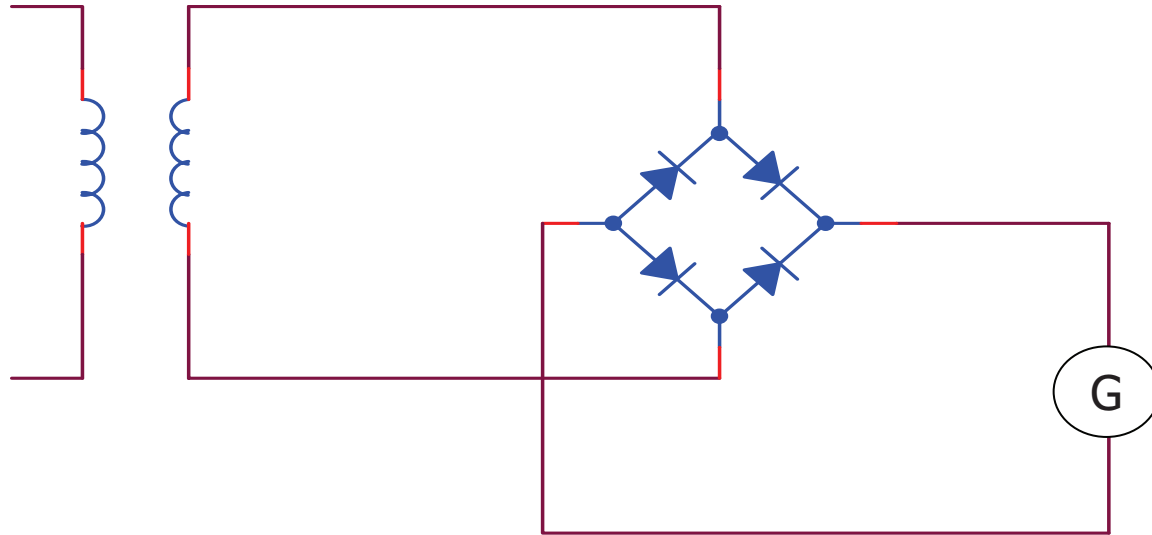

اغلب مولتی متر ها فاقد حالت جریان ac هستند.



Figure 1-1. 260 Series 6P Overload Protected Volt-Ohm-Milliammeter

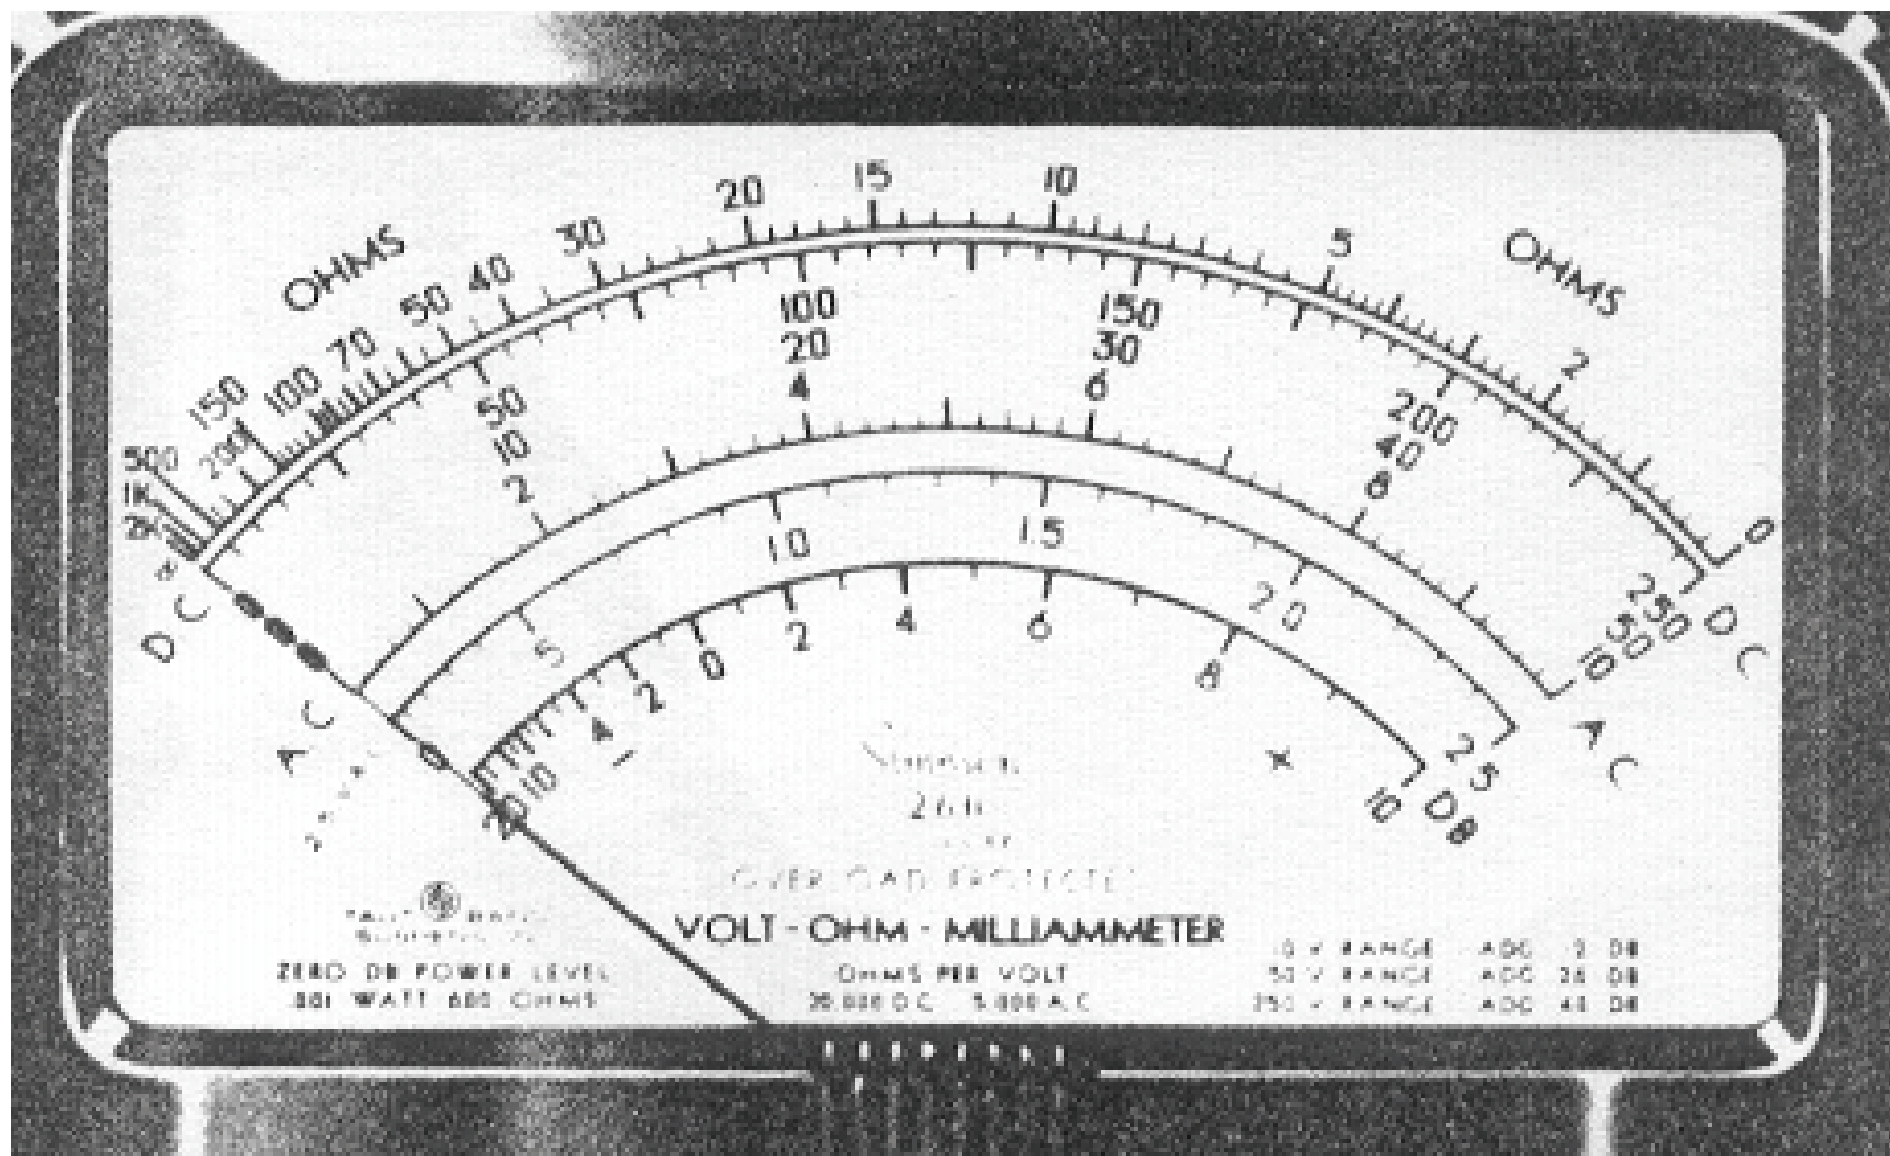

1.3 TECHNICAL DATA

Table 1-1 lists the technical data for the Simpson 260 Series 6P.

Table 1-1. Technical Data

1. DC Volts

Sensitivity: 20,000 Ω per volt
 Ranges: 0-1-2.5-10-50-250-500-1000V

2. DC Millivolts

Sensitivity: 20,000 Ω per volt
 Range: 0-250 mV

3. AC Volts

Sensitivity: 5,000 Ω per volt
 Ranges: 0-2.5-10-50-250-500-1000V

4. DC Current

Ranges: 0-50 μ A, 0-1-10mA, 0-100mA, 0-500mA
 MV Drop Approx.: 250mV, 250mV, 280mV, 400mV
 Range: 0-10A
 MV Drop Approx: 250mV

5. Resistance Ranges:

R x 1	0-200 Ω	12 ohms Center
R x 100	0-200,000 Ω	1,200 ohms Center
R x 10,000	0-20M Ω	120,000 ohms Center

6. Accuracy

DC Voltage Ranges: 2% of Full Scale
 *AC Voltage Ranges: 3% of Full Scale
 0-50 μ A Current Range: 1.5% of Full Scale
 0-1mA to 10A Ranges: 2% of Full Scale
 Resistance Ranges:
 R x 1 (0-2000 Ω) 2.5° of Arc
 R x 100 (0-200,000 Ω) 2° of Arc
 R x 10,000 (0-20M Ω) 2° of Arc

7. Frequency Response

Referenced to
 response at 100 Hz: See Curves on pages 2-10 and 2-14.

Accuracies specified are for the 260-6P in a horizontal position.

*Responds to the average value of an AC current and is calibrated to indicate the rms value of a pure sine wave.

8. Ohmmeter Circuit Effects

Range:	R x 1	R x 100	R x 10,000
Nominal Open Circuit Voltages:	1.5V	1.5V	9.0V
Nominal Short Circuit Current:	125mA	1.25mA	75 μ A

9. Output Voltage (AC)

Ranges: 0 - 2.5 - 10 - 50 - 250V

10. Decibels

Conditions: With zero dB power level equal to 1mW across a 600 ohm line
 Ranges:
 -20 to +10 dB
 - 8 to +22 dB
 + 6 to +36 dB
 +20 to +50 dB

11. Power Requirements: 1.5V battery, NEDA 13F
 9V battery, NEDA 1604A


12. Fuse: 3A, 250V, type 3AG

13. Test Leads: 2-Screw-on Alligator Clips
 Length: Approx. 48" Long

14. Dimensions: 5¼" W x 7" H x 3⅝" D

15. Weight: 3 lb (1350g)

NAME OF PART S

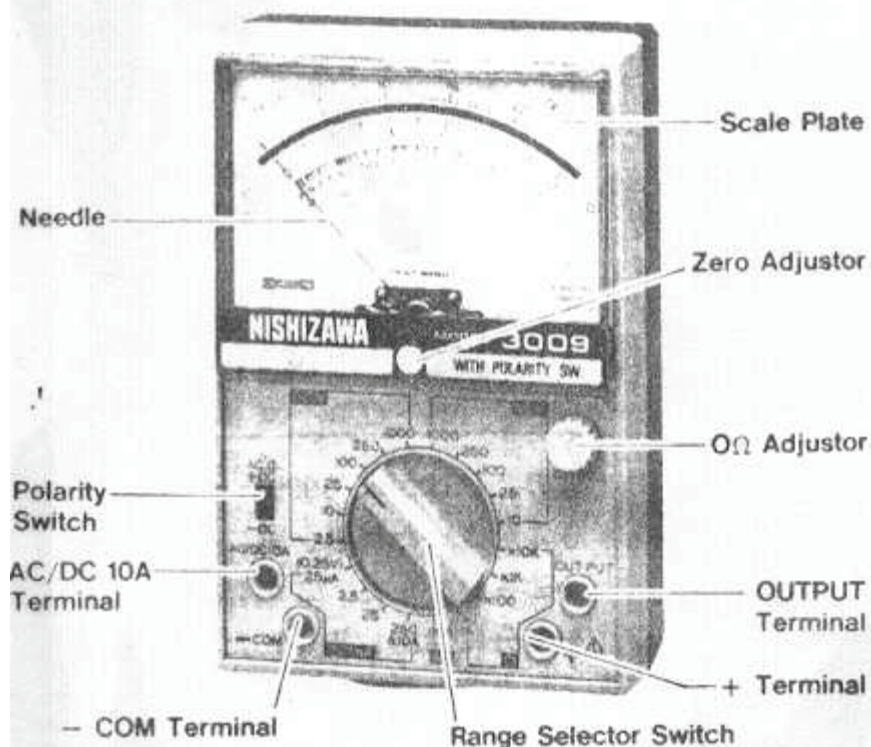

SPECIFICATIONS

- DC Voltage:** 0.25 · 2.5 · 10 · 25 · 100 · 250 · 1000V 50k Ω / V
(0.25V 40k Ω / V, 1000V 10k Ω / V) $\pm$ 2.5% of F.S.
- DC Current:** 25 μ · 2.5m · 25m · 250m · 10A
250mV drop, $\pm$ 3% of F.S.
- AC Voltage:** 10 · 25 · 100 · 250 · 1000V
10k Ω / V, $\pm$ 2.5% of F.S. (10V Range $\pm$ 3.5%)
- AC Current:** 10A, $\pm$ 4% of F.S.
- Resistance:** 3k · 300k · 3M · 30M (mid-scale: 20 Ω)
 $\pm$ 3% of Scale Length
- Low Freq. Level:** - 20 - + 22dB
- Ω Battery:** SUM-3 (AA) 1.5V 1pc., 006P 9V 1pc.
- Meter:** Self-shielded, diode overload protected TAUT BAND movement
- Circuit:** Fuse protected
- Insulated resistors:** 1KV DC, 10Mohms more input terminal and case exterior.
- Withstad voltage:** 3KV AC, one minute between input terminal and case exterior.
- Temperature:** -5°C - 40°C; operating, 10°C - 50°C; storage
- Dimensions:** 166H × 114W × 56.5Dmm
- Weight:** Approx. 480g
- Accessories:** Test leads 1 set, Spare Fuse (0.5A) (1.5A) 2 pcs
0.5A/250V ϕ 6.4 × 30
1.5A/250V ϕ 6.4 × 30 (non arcing type)
- **Optional Accessories**
- 9085 Carrying Case
 - 9090 Probe(with fuse protection)

- When measuring amperage, always switch off the power to the circuit being tested before connecting or removing the test leads.

Measuring Resistance (Ω)

⚠ CAUTION

The overload protection circuit will function up to AC DC250V. Especially when measuring inside a circuit, turn off the power and discharge the capacitors before measurement.

- 1) After carrying out steps 1) and 2) for measuring voltage, turn the range selector to a suitable range for the resistance to be measured.
- 2) Short-circuit the tips of the test leads and, by means of the $O\Omega$ adjusting knob, bring the needle to the $O\Omega$ position. If the needle fails to move to this position, change the batteries (SUM-3, 006P).
- 3) After completing the $O\Omega$ adjustment, connect the test leads to the resistor to be tested and measure resistance. When the range is changed, do not fail to carry out $O\Omega$ adjustment.

Measuring Voltage OUTPUT

There is a DC blocking condenser fitted to this terminal which is used to measure AC voltage only in circuits where there is also DC voltage present.

Plug the black test lead into the $\ominus$ COM terminal and the red

lead into the OUTPUT terminal and proceed as when measuring AC voltage.

Measuring Decibels (dB)


The dB scale is handy to use, for example, when measuring the input to output ratio of an amplifier, etc. (At 600Ω impedance, the voltage equivalent to 1mW is 0dB.)

When using the 10V range or over, add the figures given below to the reading on the meter:

25V AC	→	+ 8dB
100V AC	→	+ 20dB
250V AC	→	+ 28dB
1000V AC	→	+ 40dB


When output impedance is other than 600Ω , add the appropriate correction factor given in the table below to correct for impedance.

Load Resistance (Ω)	3	4	8	16	50	75	150	300
Amount Added (dB)	20.3	21.8	18.8	15.7	10.8	9.03	6.02	3.01
Load Resistance (Ω)	1k	2.5k	5k	7k	10k	12k	30k	50k
Amount Added (dB)	-2.22	-6.20	-9.21	-10.7	-12.2	-13.0	-17.0	-19.2

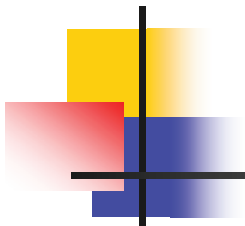


پهنای باند:


اصولاً هر دستگاه اندازه گیری ac پهنای باندی دارد و برای فرکانس های بالاتر از آن قرائت دستگاه درست نیست.

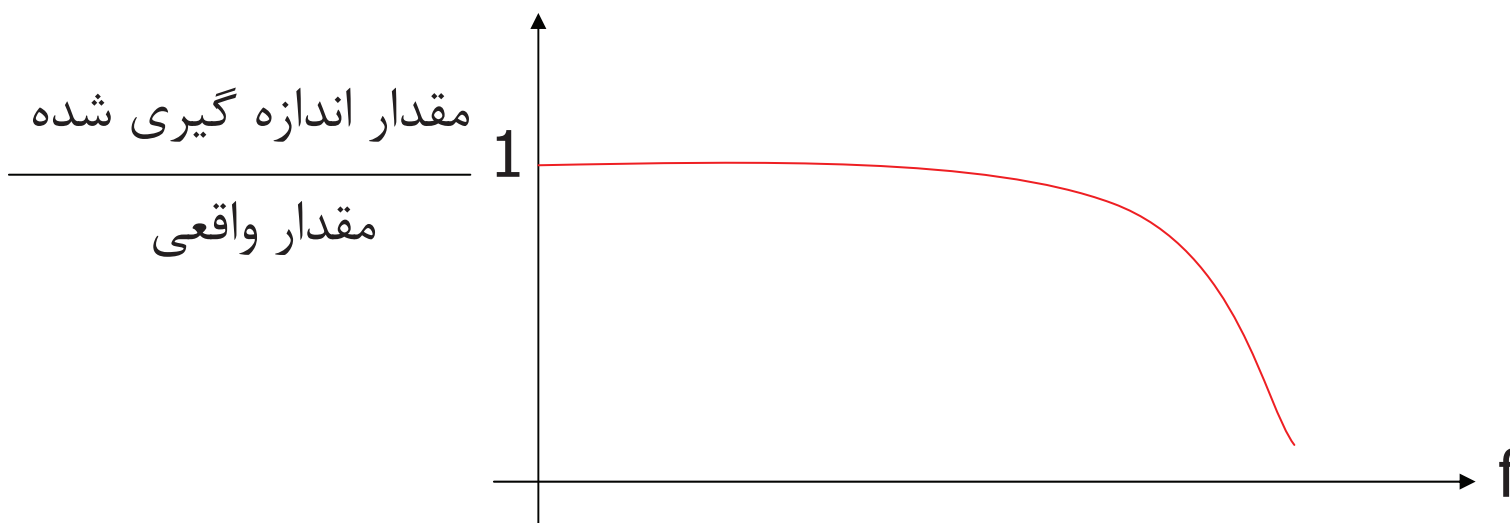


دستگاههای ماکزیمم سنج:

روش دیگر اندازه گیری AC با استفاده از گالوانومتر دارسونوال آن است که ابتدا از یک پیک دتکتور استفاده کرده و مقدار این ولتاژ را توسط ولتمتر DC اندازه بگیریم :

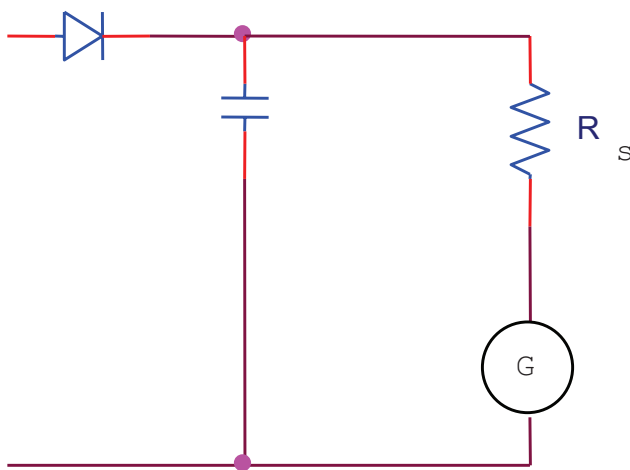


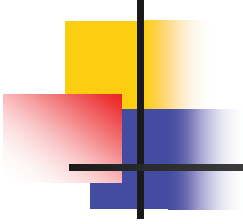

اگر ثابت زمانی مدار خیلی زیاد باشد، ولتاژ دو سر خازن تقریباً برابر با ماکزیمم ولتاژ خواهد بود:

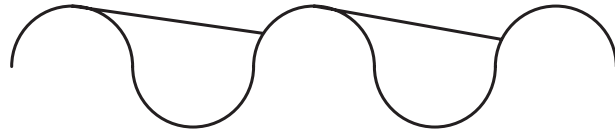

سپس با توجه به $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$ مقدار rms ارائه می شود. حسن این نوع نسبت به rectifier type این است که شکل موجی تقریباً dc به گالوانومتر داده می شود. همچنین پهنای باند دستگاههای اندازه گیری ماکزیمم سنج خیلی بیشتر از نوع یکسو کننده است و لذا در RF probe ها (100kHz-500MHz) از این روش استفاده می شود.

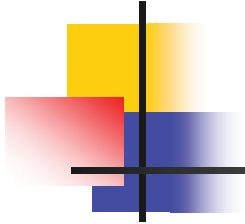

بدیهی است برای شکل موج غیر سینوسی اندازه گیری rms از این روش دارای خطا خواهد بود.


$$\text{crest factor} = \frac{V_p}{V_{\text{rms}}}$$

ضریب نوک

در سینوسی این ضریب $\sqrt{2}$ است ولی در شکل موج های دیگر متفاوت است و بایستی قرائت دستگاه را تصحیح کرد.




* روش دیگر استفاده از آی سی های rms to dc conv است که بر خلاف روش های گذشته به true rms meter منجر می شود:

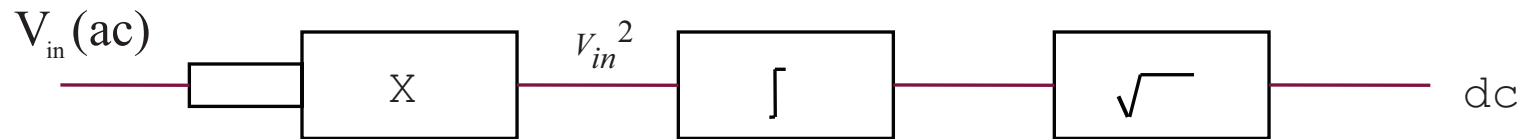

مانند آی سی AD 736 .

نکته: حتی true rms meter ها یک ماکزیمم ضریب نوک قابل قبول در ورودی دارند.

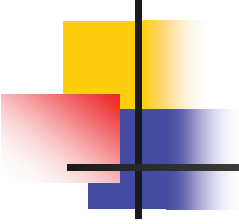

دستگاههای اندازه گیری AC :


یکسو کننده
ماکزیمم سنج


✓ (۱) با استفاده از گالوانومتر دارسونوال

← (۲) ترمو کوپلی
(۳) آهن گردان
(۴) الکترو دینامومتر


دستگاه‌های اندازه گیری ترموکوپلی:

ترموکوپل وسیله ای برای اندازه گیری حرارت است . در این روش جریان مورد اندازه گیری از یک المنت هیتر می گذرد و حرارتی متناسب با $I^2 R$ تولید می کند . این حرارت توسط ترموکوپل به ولتاژ تبدیل شده و این ولتاژ را توسط گالوانومتر دارسونوال می توانیم اندازه بگیریم .

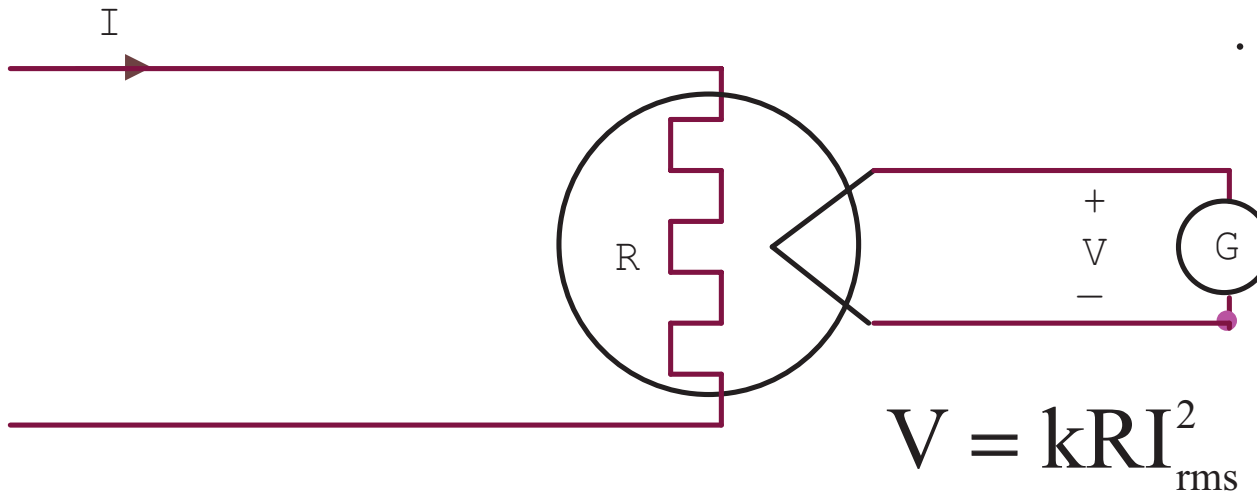

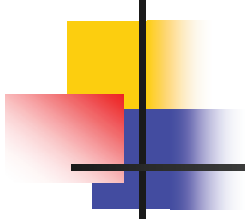

در این روش اگر جریان DC باشد مقدار جریان DC و اگر AC باشد مقدار rms آنرا اندازه می گیرد . نکته دیگر اینکه چون حرارت متناسب با I^2 است اشل بصورت درجه دو خواهد بود .

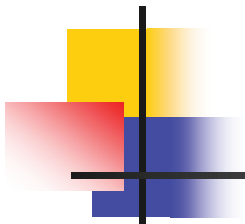

نکته:

- ۱- صحت این روش بطور نسبی بسیار خوب است.
- ۲- گرانیقیمت است.
- ۳- سرعت عمل آن کم است.
- ۴- قابل استفاده در فرکانسهای بالا است (تا حدود 50MHz).
- ۵- rms سنج واقعی است (true rms meter).
- ۶- transfer instrument است.

علائم دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

شماره	نام دستگاه	کمیت مورد اندازه گیری	علامت
۱	آمپر متر	جریان	A
۲	ولت متر	ولتاژ	V
۳	وات متر	قدرت	W
۴	کیلووات ساعت متر	انرژی	kwh
۵	آمپر ساعت متر	مقدار الکتریسیته	Ah
۶	کسینوس فی متر	اختلاف فاز	$\cos \varphi$
۷	فرکانس متر	فرکانس	HZ
۸	اهم متر	مقاومت	Ω
۹	اندوکتانس متر	اندوکتانس	H
۱۰	کاپاسیتانس متر	کاپاسیتانس	F
۱۱	جریان مستقیم		—

علائم دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

	جریان متناوب
	جریان مستقیم و متناوب
	دستگاه يك فاز با دومدار جریان و يك مدار ولتاژ
	دستگاه سه فاز با يك مدار جریان و يك مدار ولتاژ
	دستگاه سه فاز با دومدار جریان و يك مدار ولتاژ
	دستگاه سه فاز با يك مدار جریان و دو مدار ولتاژ
	دستگاه سه فاز با سه مدار جریان و دومدار ولتاژ
	دستگاه سه فاز با سه مدار جریان و دو مدار ولتاژ
	دستگاه سه فاز با سه مدار جریان و سه مدار ولتاژ
	دستگاه دوفاز با دومدار جریان و دومدار ولتاژ
	دستگاه دوفاز با چهار مدار جریان و دومدار ولتاژ
	عایق دستگاه با فشار الکتریکی ۵۰۰ ولت امتحان شده است
	دستگاه با فشار الکتریکی ۲۰۰۰ ولت امتحان شده است
	دستگاه با فشار الکتریکی امتحان نشده است

علائم دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

	۲۶	مورد استعمال دستگاه بطور خوابیده است
	۲۷	مورد استعمال دستگاه بطور عمودی است
	۲۸	مورد استعمال دستگاه بطور مایل است
1.5	۲۹	دقت دستگاه برابر است با خطای مطلق به حداکثر مقداری که دستگاه میتواند اندازه گیری کند مثلاً ۱/۵٪
	۳۰	دقت دستگاه برابر است با خطای مطلق به طول خط مدرج مثلاً ۱/۵٪
	۳۱	دقت دستگاه برابر است با خطای مطلق به مقدار واقعی مثلاً ۱٪
	۳۲	درموقع اندازه گیری با این وسیله بایستی دقت کرد
	۳۳	دستگاه با اختلاف سطح امتحان شده میزان نیست
	۳۴	علامت جهت میزان کردن صفر دستگاه
	۳۵	دستگاه ضد ضربه است
	۳۶	دستگاه ضد احتراق و انفجار است
	۳۷	علامت تنظیم صفر که نیابستی تحت فشار الکتریکی تنظیم شود
	۳۸	محافظت مغناطیسی
	۳۹	محافظت الکترو استاتیکی

علامت دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

	اتصال بدنه
	اتصال زمین
	دستگاه با قاب گردان و آهنربای دائم
	دستگاه با قاب گردان صلیبی و آهنربای دائم
	دستگاه با آهنربای گردان
	دستگاه با آهنربای گردان و حوزة صلیبی
	دستگاه با قاب گردان و یکسو کننده
	دستگاه با قاب گردان و مبدل حرارتی
	دستگاه با قاب گردان و مبدل حرارتی ایزوله *
	دستگاه اندازه گیری با آهن نرم گردان
	دستگاه با آهن نرم گردان صلیبی
	دستگاه الکترو دینامیکی بدون هسته
	دستگاه الکترو دینامیکی با هسته آهنی بسته (فرو دینامیکی)
	دستگاه الکترو دینامیکی با قاب صلیبی بدون هسته


علامت دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

	دستگاه الکترو دینامیکی با قاب صلیبی و با هسته آهنی بسته یا دستگاه فرو دینامیکی با قاب صلیبی	۵۴
	دستگاه اندوکسیون	۵۵
	دستگاه اندوکسیون نسبت منج	۵۶
	دستگاه اندازه گیری بی متال	۵۷
	دستگاه اندازه گیری با سیم حرارتی	۵۸
	دستگاه نوسانی	۵۹
	مبدل حرارتی متصل به سیم حرارتی	۶۰
	مبدل حرارتی عایق	۶۱
	دستگاه اندازه گیری الکترو استاتیکی	۶۲
	دستگاه اندازه گیری بطور کلی	۶۳
	دستگاه اندازه گیری با سیم پیچ فشار الکتریکی	۶۴
	دستگاه اندازه گیری با سیم پیچ جریان	۶۵
	دستگاه اندازه گیری با دو سیم پیچ جریان	۶۶
	دستگاه اندازه گیری با دو سیم پیچ فشار	۶۷



علامه دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

	دستگاه اندازه گیری با سیم پیچ جریان و فشار
	دستگاه اندازه گیری با دو سیم پیچ اختلاف سطح جهت اندازه گیری نسبت یا حاصلضرب
	دستگاه اندازه گیری با سیم پیچ ضربه پذیری یا صلیبی
	دو دستگاه اندازه گیری
	دستگاه اندازه گیری با يك سیم پیچ فشار
	دستگاه اندازه گیری با يك سیم پیچ جریان
	دستگاه اندازه گیری با دو سیم پیچ فشار جهت اندازه گیری تفاضل یا مجموع
	دستگاه اندازه گیری با دو سیم پیچ جریان جهت اندازه گیری تفاضل یا مجموع
	دستگاه اندازه گیری با دو سیم پیچ فشار جهت اندازه گیری حاصلضرب و یا خارج قسمت
	دستگاه اندازه گیری با يك سیم پیچ جریان و يك سیم پیچ فشار













 
علامه دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

	دستگاه اندازه گیری با دو سیم پیچ جریان جهت اندازه گیری تفاضل یا مجموع و يك سیم پیچ فشار جهت اندازه گیری حاصلضرب	۷۸
	دو دستگاه اندازه گیری هر کدام دارای يك سیم پیچ فشار جهت اندازه گیری تفاضل یا مجموع	۷۹
	دو دستگاه اندازه گیری هر کدام دارای دو سیم پیچ جریان جهت اندازه گیری تفاضل یا مجموع	۸۰
	دو دستگاه اندازه گیری با دو سیم پیچ جریان و سه سیم پیچ فشار جهت اندازه گیری حاصلضرب یا خارج قسمت	۸۱
	سه دستگاه اندازه گیری هر کدام دارای يك سیم پیچ فشار جهت اندازه گیری تفاضل یا مجموع	۸۲
	دستگاه اندازه گیری هر کدام دارای يك سیم پیچ جریان و يك سیم پیچ فشار جهت اندازه گیری حاصلضرب	۸۳
	دستگاه اندازه گیری ثبت کننده آمپر	۸۴
	دستگاه اندازه گیری آمپر ساعت	۸۵
	دستگاه اندازه گیری تفاضل اختلاف سطح	۸۶

  علامه دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

	ترانسفورماتور با دو سیم پیچی مجزا	۹۹
	ترانسفورماتور اندازه گیری	۱۰۰
	ترانسفورماتور اندازه گیری جریان	۱۰۱
	ترانسفورماتور اندازه گیری با ولتاژ متغیر در ثانویه	۱۰۲
	ترانسفورماتور اندازه گیری جریان با جریان مختلف در ثانویه	۱۰۳
	ترانسفورماتور فشار الکتریکی با سیم پیچ متغیر	۱۰۴
A	آمپر	۱۰۵
KA	کیلوآمپر	۱۰۶
mA	میلی آمپر	۱۰۷
μA	میکروآمپر	۱۰۸
V	ولت	۱۰۹
KV	کیلوولت	۱۱۰
mV	میلی ولت	۱۱۱
μV	میکرو ولت	۱۱۲

             علامه دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

	واتمتر (جهت اندازه گیری در جریان دائم و متناوب یکفازه)	
	سنجش اختلاف فاز - کسینوس فی متر	
	واتمتر برای اندازه گیری بار مساوی سه فاز چهارسیمه	
	کنتور برای اندازه گیری انرژی جریان دائم و متناوب یکفازه	
		مقاومت شنت
		مقاومت سری
		مقاومت اندوکتیو
	مقاومت ظاهری	
	مقاومت اهمی قابل تنظیم	
	مقاومت اهمی متغیر با تنظیم پله ای	
	مقاومت اهمی متغیر با تنظیم یکنواخت	
	تنظیم کننده اختلاف سطح	

علامه دستگاهای اندازه گیری الکتریکی

W	وات
KW	کیلووات
MW	مگاوات
VAR	وار (قدرت کور)
KVAR	کیلووار
MVAR	مگاوار
HZ	هرتز
KHZ	کیلوهرتز
MHZ	مگاهرتز

چنانچه روی دستگاه اندازه گیری علامت زیر درج شده باشد :

