

۱- الف) امیدانس بار ارجاع شده بسمت فشارضعیف عبارتست از:

$$Z'_L = (380 + j230) \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 3.8 + j2.3 \Omega$$

امیدانس نشتی ترانسفورماتور برابر با $(0.2 + j0.7 \Omega)$ و امیدانس بار برابر است با $(3.8 + j2.3 \Omega)$ بصورت سری قرار گرفته‌اند. بنابراین مقاومت ظاهری معادل آن‌ها $5 \angle 36.9^\circ = 3 + j4$ خواهد شد. اگر V_1 را بردار مرجع در نظر بگیریم:

$$\bar{V}_1 = 250 \angle 0$$

$$I'_1 = \frac{250 \angle 0}{5 \angle 36.9^\circ} = 50 \angle -36.9^\circ = 50(\cos 36.9 - j \sin 36.9) = 40 - j30 A, I'_1 = 50 A$$

$$I_2 = I'_1 \frac{N_1}{N_2} = 50 \frac{1}{10} = 5 A$$

$$I_2 Z_L = 5(380^2 + 230^2)^{\frac{1}{2}} = 5 \times 444 = 2220 V \quad \text{ولتاژ ترمینال ثانویه:}$$

$$\bar{I}_c = \frac{V_1}{R_c} = \frac{250 \angle 0}{500 \angle 0} = 0.5 \angle 0 = 0.5 + j0 \quad \text{ب) جریان تلفات هسته برابر است با:}$$

$$\bar{I}_e = \bar{I}_c + \bar{I}_m = (0.5 - j1) A \quad \text{جریان تحریک:}$$

در نتیجه جریان اولیه برابر خواهد بود با:

$$\bar{I}_1 = \bar{I}'_1 + \bar{I}_e = (40 - j30) + (0.5 - j1) = 40.5 - j31 = 51 \angle -37.4$$

جریان اولیه $I_1 = 51 A$ و ضریب توان اولیه برابر است با: $\cos \theta_1 = \cos 37.4 = 0.794$ پس فاز

$$\cos \theta_2 = \frac{380}{\sqrt{380^2 + 230^2}} = 0.855 \quad \text{ج) ضریب توان بار:}$$

$$V_2 I_2 \cos \theta_2 = 2220 \times 5 \times 0.855 = 9500 W \quad \text{قدرت خروجی:}$$

$$(I'_1)^2 R_L = 50^2 (3.8) = 9500 W \quad \text{یا:}$$

$$P_c = I_c^2 R_c = (0.5)^2 (500) = 125 W \quad \text{یا} \quad P_c = \frac{V_1^2}{R_c} = \frac{(250^2)}{500} = 125 W \quad \text{تلفات هسته:}$$

$$P_{oh} = (I'_1)^2 r_{e1} = 50^2 (0.2) = 500 W \quad \text{تلفات اهمی:}$$

$$V_1 I_1 \cos \theta_1 = (250)(51)(0.794) = 10125 W \quad \text{قدرت ورودی:}$$

$$9500 + 125 + 500 = 10125 \quad \text{یا: قدرت ورودی = قدرت خروجی + تلفات:}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{in} - P_{Loss}}{P_{in}} = 1 - \frac{P_{Loss}}{P_{in}} = 1 - \frac{500 + 125}{10125} = 0.9383 pu = 93.83\% \quad \text{راندمان:}$$

۲- تلفات کل ترانسفورماتور:

$$P_{Loss} = \left(\frac{1}{0.97} - 1 \right) (200000) = 6185.5 W, P_c + (0.6)^2 P_{oh} = 6185.5 \times 0.6 \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} P_c + P_{oh} &= 6185.5 \\ P_c + 0.36 P_{oh} &= 3711.3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} P_{oh} = 3866 W \\ P_c = 2319.5 W \end{cases}$$

$$r_{e2} = \frac{3866}{200000} \times 100 = 1.933\% \quad \text{محاسبه پارامترها در طرف فشارضعیف:}$$

اما از تنظیم ولتاژ:

$$5 = (r_{e2} \cos \theta_2 + x_{e2} \sin \theta_2) = (1.933 \times 0.8 + x_{e2} \times 0.6) \Rightarrow x_{e2} = 5.756\%$$

$$r_{e2} = \frac{1.933}{100} \times \frac{1000^2}{200000} = 0.09665 \Omega, x_{e2} = 0.2878 \Omega$$

$$R_c = \frac{1000^2}{2319.5} = 431.13 \Omega \quad \text{مقاومت معادل تلفات هسته:}$$

$$I_{e2} = \frac{P_c}{V_2 \cos \theta_2} = \frac{2319.5}{1000 \times 0.25} = 9.278 A \quad \text{جریان تحریک:}$$

$$I_c = \frac{2319.5}{1000} = 2.3195 A \quad \text{جریان تلفات هسته:}$$

$$I_m = \sqrt{9.278^2 - 2.3195^2} = 8.983 A \quad \text{جریان مغناطیس کننده:}$$

$$X_m = \frac{1000}{8.9834} = 111.32 \Omega \quad \text{راکتانس مغناطیس کننده:}$$

۳- (الف) برای آنکه ولتاژ خروجی $2625 = 125 + 2500$ باشد، دو قسمت سیم پیچی فشارضعیف ابتدا به صورت موازی و سپس به صورت سری با سیم پیچ فشارقوی قرار می گیرد.

$$\left(\frac{10000}{250}\right) = 40 \quad \text{جریان نامی سیم پیچی فشارضعیف}$$

مجموع جریان خروجی برابر است با: $40 + 40 = 80 A$

$$\frac{80 \times 2625}{1000} = 210 kVA \quad \text{نامی ترانسفورماتور:}$$

جریان نامی سیم پیچی فشارقوی $4 A$ می باشد. بنابراین، جریانی که از منبع کشیده می شود $84 A$ خواهد بود.

$$(ب) \quad kVA \text{ انتقالی: } 10 kVA = \frac{80 \times 125}{1000}, \quad \text{توان ظاهری هدایتی: } 210 - 10 = 200 kVA$$

(ج)

۴- (الف)

$$n_s = \frac{120 \cdot f_1}{P} = n \Rightarrow 980 = \frac{120 \times 50}{P} \Rightarrow P = 6.12, n_s = \frac{120 \cdot f_s}{P} = 1000 \cdot r.p.m, s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1000 - 980}{1000} = 0.02$$

$$P_g = P_{in} - P_{cu,s} - P_c = 35 - 1 \Rightarrow P_g = 34 kW, P_{cu,r} = s P_g = 0.02 \times 34 \times 10^3 = 680 W \quad (ب)$$

$$P_m = (1 - s) P_g = 0.98 \times 34 = 33.32 kW, P_m = P_{rot} + P_o \Rightarrow 33.32 = 1.5 + P_o \Rightarrow P_o = 31.82 kW \quad (ج)$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_{in}} \times 100 = \frac{31.82}{35} \times 100 = 90.91\% \quad (د)$$

۵- (الف)

$$n_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \cdot r.p.m, s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1800 - 1710}{1800} = 0.05, T \propto \frac{I_r^2 R_r}{s}$$

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = \left| \frac{I_{r(st)}}{I_{r(FL)}} \right|^2 s_{FL} \Rightarrow T_{st} = 4^2 \times 0.05 \times T_{FL} = 0.8 T_{FL} = 80\% T_{FL}$$

(ب)

$$\frac{T_{FL}}{T_{max}} = \frac{s_{T_{max}} T_{max}}{s_{FL} T_{max}} = \frac{s_{T_{max}}}{s_{FL}} \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_{FL}} = \frac{s_{T_{max}}^2 + s_{FL}^2}{1 + s_{T_{max}}^2} \times \frac{1}{s_{FL}} \Rightarrow 0.8 = \frac{s_{T_{max}}^2 + 0.0025}{1 + s_{T_{max}}^2} \times \frac{1}{0.05}$$

$$\Rightarrow s_{T_{max}}^2 + 0.0025 = 0.09 + 0.09 s_{T_{max}}^2 \Rightarrow s_{T_{max}} = \sqrt{\left(\frac{0.0375}{0.96}\right)} = 0.1976, n_{T_{max}} = (1 - s_{T_{max}}) \times 1800 = 1444.32 r.p.m$$

$$T_{max} = T_{FL} \times \frac{s_{T_{max}}^2 + s_{FL}^2}{2 s_{T_{max}} s_{FL}} = \frac{(0.1976)^2 + (0.05)^2}{2 \times 0.1976 \times 0.05} \times T_{FL} = 2.1 T_{FL} = 210\% T_{FL} \quad (ج)$$

$$\frac{d}{dt} (\varepsilon_r \cos \theta_2 + \varepsilon_x \sin \theta_2) = -\varepsilon_r \sin \theta_2 + \varepsilon_x \cos \theta_2 = 0 \Rightarrow \tan \theta_2 = \frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_r} = \frac{x_{e2}}{r_{e2}} \Rightarrow \cos \theta_2 = \frac{r_{e2}}{z_{e2}} \quad (ج) \quad ۶-$$

در اینجا $\tan \theta_2$ مثبت است، بنابراین، حداکثر تنظیم ولتاژ در ضریب توان بار پس فازی برابر $\frac{r_{e2}}{z_{e2}}$ رخ می دهد.