

با اسمه تعالی

ساعت شروع: ۹ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	رشته: الکترونیکی AC
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۶ / ۱	سال سوم آموزش متوسطه	
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۱	

ردیف	سوالات	نمره
۱	اجزای تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور تک فاز را نام ببرید.	۰/۵
۲	ترانسفورماتور کمیت های و را تبدیل نمی کند.	۰/۵
۳	تلفات آهنه یک ترانسفورماتور از آزمایش و تلفات مسی از آزمایش بدست می آید.	۰/۵
۴	درجه حرارتی راندمان سالیانه یک ترانسفورماتور حداقل است؟	۰/۵
۵	دو مورد از کاربردهای اتو ترانسفورماتور را نام ببرید.	۰/۵
۶	رله بوخهلتیس درجه مواردی عمل می کند؟	۰/۷۵
۷	درهنجام موازی بستن ترانسفورماتورهای تک فاز باید چه شرایطی برقرار باشد؟	۰/۷۵
۸	سرعت میدان دواریک موتور الکتریکی القابی به چه عواملی بستگی دارد؟	۰/۵
۹	کمترین و بیشترین لغزش ممکن برای یک موتور القابی چقدر است؟	۰/۵
۱۰	روش های راه اندازی موتورهای القابی رتور قفسی را فقط نام ببرید.	۰/۷۵
۱۱	کاربرد موتورهای القابی رتور قفسی و رتور سیم پیچی شده (رتور رینگی) را توضیح دهید.	۱
۱۲	در زمان ترمز موتورهای القابی، انرژی جنبشی رتور چه می شود؟	۰/۵
۱۳	موتور های سنکرون در زیر بار با سرعت می چرخدند.	۰/۲۵
۱۴	درروی پلاک موتورهای مخصوصاتی نوشته شده است. چهارمورد از آن هارانم ببرید.	۱
۱۵	شرایط راه اندازی موتور های تک فاز با راه انداز مقاومتی را توضیح دهید.	۱

ادامهٔ سوالات در صفحهٔ دوم

با سمه تعالی

ساعت شروع: ۹ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	رشته: الکترونیکی AC
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۶ / ۱	سال سوم آموزش متوسطه	
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۱	

ردیف	سوالات	نمره
۱۶	چگونه می توان سرعت موتور های باقطب چاکدار را تغییر داد؟	۱
۱۷	مزایا و معایب موتورهای ، باره انداز خازنی را توضیح دهید.	۱/۵
۱۸	یک ترانسفورماتور تک فاز با مشخصات 10 KVA و 50 Hz و 220 V / 220 V مفروض است اگر در آزمایش بی باری 300 W و در آزمایش اتصال کوتاه 500 W از شبکه دریافت کند. مطلوبست محاسبه راندمان در صورتی که ضریب قدرت 0.8 باشد.	۱/۵
۱۹	یک ترانسفورماتور سه فاز با اتصال Δ در شبکه سه سیمه 400 V می تواند توان $12/5\text{ KVA}$ را به بار منتقل کند اگر از این ترانسفورماتور به صورت دو ترانسفورماتور تک فاز استفاده کنیم در مجموع چند کیلوولت آمپر توان می تواند به بار منتقل شود؟	۱
۲۰	یک موتور القایی 4 قطب با ضریب قدرت 0.8 به شبکه 380 V ، 380 Hz متصل است و یک بار مکانیکی را با سرعت 1440 RPM به چرخش درمی آورد اگر تلفات کل 765 W و جریان 10 A را از شبکه دریافت کند. محاسبه کنید: الف) مقدار لغزش ب) قدرت دریافتی از شبکه ج) راندمان	۲
۲۱	فرکانس جریان رتور یک موتور القایی در بار نامی HZ 2 اگر سرعت سنکرون موتور 1000 RPM و فرکانس شبکه 50 HZ باشد ، مطلوبست: الف) تعداد قطب های استاتور ب) سرعت گردش رتور	۱/۵
۲۲	یک موتور القایی سه فاز رتور رینگی به شبکه 380 V وصل است و جریان 50 A را از شبکه دریافت می کند اگر ضریب قدرت 0.9 و مقادیر تلفات این موتور در این نقطه کار چنین باشد. $P_{rel} = 800\text{ W}$ ، $P_{fe} = 500\text{ W}$ ، $\pi = 3$ و $P_{mec} = 418\text{ W}$ و $P_{sl} = 1100\text{ W}$ مطلوبست : الف) قدرت خروجی ب) قدرت مکانیکی ناخالص ج) گشتاور خروجی اگر $nr = 1000\text{ RPM}$	۲
۲۰	موفق باشید .	جمع بارم

با اسمه تعالی

ساعت شروع: ۹ صبح	رشته: الکترونیکی AC	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: ماشینهای الکترونیکی
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱/۶/۱		سال سوم آموزش متوسطه
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ http://aee.medu.ir	مرکز سنجش آموزش و پژوهش	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	(الف) هسته (۰/۲۵) ب) سیم پیچ (۰/۲۵)	۰/۵
۲	فرکانس (۰/۲۵) - اختلاف فاز (۰/۲۵)	۰/۵
۳	بی باری (۰/۲۵) - اتصال کوتاه (۰/۲۵)	۰/۵
۴	چنانچه انرژی تلف شده سالیانه در هسته ترانس برابر با انرژی تلف شده در سیم پیچ ها گردد (۰/۵)	۰/۵
۵	الف) تنظیم ولتاژ خط (۰/۲۵) ب) روشن کردن لامپ های گازی (۰/۲۵) (ذکر کاربردهای دیگر نیز قابل قبول است)	۰/۵
۶	رله بوخهلتیس می تواند ترانسفورماتور را در مقابل اضافه بار (۰/۲۵)، اتصال کوتاه در سیم پیچ ها (۰/۲۵) و نشتی رونگ حفاظت نماید (۰/۲۵)	۰/۷۵
۷	ترانسفورماتورهای را می توان موازی کرد که دارای (الف) ولتاژ مساوی (۰/۲۵) ب) زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ اولیه و ثانویه ی برابر (۰/۲۵) ج) ولتاژ اتصال کوتاه یکسان باشند (۰/۲۵)	۰/۷۵
۸	سرعت میدان دور با فرکانس نسبت مستقیم (۰/۲۵) و با تعداد جفت قطب نسبت معکوس دارد (۰/۲۵)	۰/۵
۹	حداقل صفر (۰/۲۵) و حداقل یک می باشد (۰/۲۵)	۰/۵
۱۰	الف) راه اندازی استاتوری (۰/۲۵) ب) راه اندازی با استفاده از اتو ترانس (۰/۲۵) ج) راه اندازی ستاره مثلث (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۱	موتورهای رотор قفسی برای بارهای کم تا قدرت متوسط از قبیل هواکش ها و پمپ ها (۰/۵) موتورهای رotor سیم پیچی شده برای بارهای بزرگ مانند سنگ شکن ها بکار می روند (۰/۵)	۱
۱۲	در بیشتر ترمزها انرژی جنبشی به گرما (۰/۲۵) و در بعضی موارد قسمتی از این انرژی تبدیل به انرژی الکترونیکی می شود (۰/۲۵)	۰/۵
۱۳	سنکرون	۰/۲۵
۱۴	ولتاژنامی - جربان نامی - توان اسمی - ضریب قدرت - سرعت - تیپ و مدل (ذکر ۴ مورد هر مورد ۰/۲۵ نمره)	۱
۱۵	الف) باید بین جربان سیم پیچ اصلی و کمکی اختلاف فاز وجود داشته باشد (۰/۵) ب) باید سیم پیچ اصلی و کمکی روی استاتور از نظر مکانی ۹۰ درجه اختلاف فاز ایجاد شود (۰/۵)	۱
۱۶	الف) سری نمودن چک بامدار این موتور بر روی هسته یا بطور مجزا (۰/۵) ب) بوسیله دیمیر (۰/۵)	۱
۱۷	گشتاور راه اندازی بسیار خوب مزیت این موتور است (۰/۵) معايب: الف) نیاز به کلید خودکار جهت خارج کردن سیم پیچ کمکی و خازن (۰/۵) ب) اگر ان قیمت بودن خازن الکترونیکی بعلت داشتن ظرفیت زیاد (۰/۵)	۱/۵
	ادامه ی راهنمای تصحیح در صفحه ی دوم	

با اسمه تعالی

ساعت شروع: ۹ صبح	رشته: الکترو تکنیک	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: ماشینهای الکتریکی AC
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱/۶/۱		سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir		دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۱

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۸	$P_2 = S_2 \cos \phi (0.25) \Rightarrow P_2 = 10 \times 0.8 = 8KW(0.25)$ $P_1 = P_2 + P_{fe} + P_{cu}(0.25) = 8 + 0.5 + 0.3 = 8.8KW(0.25)$ $\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100(0.25) = 90.9\% (0.25)$	۱/۵
۱۹	$s = \sqrt{3} \cdot u_L \cdot I_L (0.25) \Rightarrow I_L = \frac{12500}{\sqrt{3} \times 400} = 18.04A(0.25)$ $S_T = 2UI(0.25) = 2 \times 400 \times 18.04 = 14.432KVA(0.25)$	۱
۲۰	(الف) $n_s = \frac{60f}{p} (0.25) = \frac{60 \times 60}{2} = 1800RPM(0.25)$ $s = \frac{n_s - n}{n_s} (0.25) = \frac{1800 - 1440}{1800} = 0.2(0.25)$ (ب) $P_1 = \sqrt{3} U_L I_L \cos \phi (0.25) = \sqrt{3} \times 380 \times 10 \times 0.8 = 5265.4W(0.25)$ (ج) $\eta = \frac{P_1 - \Delta P}{P_1} (0.25) = \frac{5265.4 - 765}{5265.4} = 0.85 \text{ یا } 85\% (0.25)$	۲
۲۱	$n_s = \frac{60f}{p} (0.25) \Rightarrow p = \frac{60 \times 50}{1000} \Rightarrow p = 3, 2p = 6 (0.25)$ $f_r = Sf_s(0.25) \Rightarrow 2 = S \times 50 \Rightarrow S = 0.04 (0.25)$ $n_r = (1 - s)n_s (0.25) = (1 - 0.04) \times 1000 = 960 RPM (0.25)$	۱/۶
۲۲	(الف) $P_1 = \sqrt{3} U_L I_L \cos \phi (0.25) \Rightarrow P_1 = \sqrt{3} \times 380 \times 50 \times 0.9 = 29618W (0.25)$ $P_2 = P_1 - \Delta P(0.25) = 29618 - (800 + 1100 + 418 + 500) = 26800W (0.25)$ (ب) $P_C = P_2 + P_{mec} (0.25) = 26800 + 418 = 27218W (0.25)$ (ج) $T_2 = \frac{60 \times P_2}{2\pi n_r} (0.25) = \frac{60 \times 27218}{2 \times 3 \times 1000} = 272.18 Nm (0.25)$	۲
۲۰	همگاران گرامی خداقوت	