

(۴) ولتاژ اتصال کوتاه توکتوس ۵۰۰ kVA و ۴۰۰ kVA  
تکفاز با ولتاژهای ۱۵ و ۱۹ است  
در عملکرد مولد نسبت به هم برابر است؟  $\frac{R}{L}$  هر دو توکتوس یکسان

$$S_1 = 500 \quad Z_{sc1} = 15 \quad \text{○ ۱/۲}$$

$$S_2 = 400 \quad Z_{sc2} = 19 \quad \text{○ ۱/۳}$$

$$\text{○ ۱/۴}$$

$$Z_1 S_1 = Z_2 S_2 \quad \text{توضیح عدد در فرمول} \quad \text{○ ۱/۵}$$

باید مقدار  $Z_1$  و  $Z_2$  در یک پروبیت باشد

$$X_{pu}^{new} = X_{pu}^{old} \times \left( \frac{V_{old}}{V_{new}} \right)^2 \times \frac{S_{new}}{S_{old}} \quad \text{یادداشت}$$

$$Z_{sc2}^{new} = 19 \times \left( \frac{V}{V} \right)^2 \times \frac{500}{400} = 19,5$$

مطبق فرمول مسئله

$$S_1 Z_1 = S_2 Z_2 \Rightarrow 15 \times S_1 = 19,5 S_2$$

$$\Rightarrow S_1 = 1,5 S_2$$

(۴۲) جریان راه اندازی یک صفحه فلزی را باید میگزاسی آن است  
و در بار کامل با فرضی ۳ درصد کار کند.

اگر این صفحه از یک منبع با ولتاژ ۵۰ ولت و ولتاژ اس راه اندازی

شود نسبت گشتاور راه اندازی به گشتاور بار کامل چقدر است؟  $S=0.5$

$$\frac{T_{st}}{T_L} = 1$$

$$V \propto I$$

$$0.97$$

$$0.94$$

$$S_L = 0.5$$

$$0.98$$

$$0.95$$

$$\frac{T_{st}}{T_L} = ?$$

$$\frac{T_{st}}{T_L} = \frac{S_L}{S_{st}} \times \left( \frac{T_{st}}{T_L} \right)^2$$

$$\frac{T_{st}}{T_L} = \frac{0.5}{1} \times \left( \frac{1 \times 1}{0.98 \times 0.98} \right)^2 = 0.94$$



۸۲ - هر یک مونتو  
به ۵٪ رسانده و  
است؟ (از امیداتس)

طالب

(۲۳) سه آزمایش معادله بار به شرح زیر در یک تراس تلفاز ۲۲۰/۱۱۰ ولت

۵۰ Hz انجام شد است:

(۱) تراس از سمت فشار ضعیف به ولتاژ ۱۱۰ V و ۲۰۰ Hz متصل شده است در این حالت توکز مصرفی  $P_1$  است.

(۲) تراس از سمت فشار قوی به ولتاژ (۵۰ Hz و ۲۲۰ V) متصل شده در این حالت توکز مصرفی  $P_2$  است

(۳) تراس از سمت فشار قوی به ولتاژ ۲۲۰ V و ۵۰ Hz متصل شده در این حالت توکز مصرفی تراس  $P_3$  است.

رابطه  $P_1, P_2, P_3$  چگونه است؟  $P_h \propto \beta^2$  و تلفات هستی در حالت  $V \propto \beta f$  ی برابر صفر است

$P_{core} = P_h + P_f = K_h P \beta^2 + K_f P^2 \beta^2$   $\circ P_1 > P_2 > P_3$  (۱)

$P_c \propto K'_h \times \frac{V^2}{f} + K'_f \times V^2$   $\circ P_1 = P_2 < P_3$  (۲)

$P_1 \propto \frac{110^2}{1} \approx 55 + 110^2$   $\checkmark P_1 < P_2 < P_3$  (۳)

$P_2 \propto \frac{220^2}{50} = 988 + 220^2$   
 $P_3 \propto \frac{220^2}{50} = 988 + 220^2$   $\circ P_1 = P_2 > P_3$  (۴)





۸۲- هر یک  
به ۵٪ رسانند  
است؟ (از امید)

$2 = 2(1) + 1$

۲۵) استاتور یک موتور القایی سفار  $P$  قطب از صفحه ولتاژ  $V$  فار با فرکانس  $f$

تغییر می کند و یک میدان گردان با سرعت  $N_s$  دور بر ثانیه ایجاد می کند  
روتور با سرعت  $(rps) N_r$  می چرخد

فرکانس ولتاژ القای شده در روتور  $P_r$  و سرعت میدان گردان روتور  $N_r$   
ست: روتور  $(N_r)$  و سرعت میدان گردان روتور  $N_r$

$N_s = \frac{P_s}{P_r} \rightarrow P_s = \frac{P}{P_r} N_s$   
استاتور  $(N_r)$   $S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \rightarrow P_r = S P_s \rightarrow \frac{P}{P_r} (N_s - N_r)$

	$N_s$ دور بر ثانیه	$N_r$ دور بر ثانیه	$P_r$ قطب بر ثانیه
✓	$N_s$	$N_s - N_r$	$\frac{P}{P_r} (N_s - N_r)$ (۱)
○	$N_s - N_r$	$\frac{P}{P_r} (N_s - N_r)$	$\frac{P}{P_r} (N_s - N_r)$ (۲)
○	$N_r$	$\frac{P}{P_r} (N_s - N_r)$	$\frac{P}{P_r} (N_s - N_r)$ (۳)
○	$N_s - N_r$	$\frac{P}{P_r} (N_s - N_r)$	$\frac{P}{P_r} (N_s - N_r)$ (۴)

$P'(m) \times$

دکتر ۹۶

21. Oct. 2015  
۷ مهر ۱۳۹۴

مورثه ۲۹

۱۳۹۴

۳۶) گشاور بار کامل یک موتور القایی برابر  $20 \text{ N.m}$  است

چنانچه گشاور بار کامل در لغزش  $\delta$  داشته باشد گشاور مجاز  $\delta$

موتور چند  $\text{N.m}$  است. مقاومت روتور  $R_r = 1$  و  $X_r = 2$

$T_s = 20$

۲۴

$S_L = \delta$

۳۶

$S_{max} = \frac{R}{X} = \frac{1}{2} = 0.5$

۴۸

۵۲

$T_s = \frac{2T_m}{\frac{S_m}{S} + \frac{S}{S_m}} \Rightarrow T_0 = \frac{2T_m}{\delta + 0.5} \rightarrow T_m = \delta \times T_0$



۸۲- هر یک موتو  
به ۵٪ رسانده و  
است؟ (از امیداتس

$$f = f_{(u)} +$$

(۲۷) یک موجد القایی به فاز بصورت (وقتی در سیر کرده است

و از یک منبع به فاز  $14\pi$  در تغذیه شود. در این شرایط اگر در این سیرت

$15$  دور در دقیقه است.

در صورتی که هم پهنای به طول سیرت شود که قطب ایجاد کند و متوسط پهنای  $24$

$2.0e14$  با هم ترتیب فاز تغذیه شود، سرعت و پهنای سیرت

$P=2$   
 $f=50 \rightarrow P_s = \frac{40 \times 50}{\frac{1}{2}} = 4000$   $2.0 ns$  و هم پهنای  $0$

$2.0 ns$  در جهت عکس  $0$

$P=4$   
 $f=50 \rightarrow \frac{40 \times 25}{2} = 2000 = 2.0 ns$  در جهت  $0$

$0 ns$  در جهت عکس  $0$

۳۸) ناصیه همگن، با ابعاد  $3\phi$  و  $4\phi$  عصب که از یک منبع  $1000$  تغذیه شده است بر سرعت آن  $N_m$  و معادله

$$T_m = 1000 - N_m$$

تقریباً در دسترس می‌باشد.

در صورتی که موتور با فرسودگی کار کند، کولر موتور می‌تواند چه کاری انجام دهد؟

$p = 4$   
 $f = 50$   
 $s = 1$

$N_m = \frac{50 \times 4 \times 60}{1} = 1200 \text{ rpm}$

$N_m = (1 - 5) \times 1200 = 900 \text{ rpm}$

$W_m = 900 \times \frac{2\pi}{60} = 30\pi \left( \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right)$

$100\pi$   
  $200\pi$   
  $3000\pi$

$$T_m = 1000 - 900 = 100 \text{ N.m}$$

$$P = WT \Rightarrow P_m = 100 \times 30\pi = 3000\pi$$



۱۲۲ مگر تک  
به ۵٪ رسانده  
است (از امید)

$$z = P_{(m)} + P_{(m)}^2$$

(۱۶) یک موتور القایی 3 φ و 9 قطب و 50 Hz در این حالت

کام 100 N.m را با سرعت 950 rpm می‌چرخاند

هنگامی که می‌خواهیم این موتور همین بار را با سرعت 900 rpm بچرخاند

چه مقاومتی باید در هر فاز موتور اضافه کرد؟

از امید استاتور چشم پوشی می‌تواند مقاومت نسبی یعنی روتور  $\frac{R_r}{s}$  از

و نسبت دور موتور به استاتور می‌تواند  $\frac{N_s}{N_m}$  شود.

$p = 4$		
$f_s = 50$	$\rightarrow N_s = \frac{4 \times 50}{p} = 1000 \text{ rpm}$	0/6
$T_L = 100$	$s = \frac{50}{1000} = 5\%$	0/10
$N_m = 950$		0/20

$N_m^{نسبی} = 900 \rightarrow s_L^{نسبی} = 11\%$

$$\left\{ \begin{array}{l} 5\% = \frac{X}{X_r} \\ 11\% = \frac{X + X_L}{X_r} \end{array} \right. \rightarrow X_L = X$$

