

# فصل سوم

## سیستم های مغناطیسی و ماشین های الکتریکی

### سیستم های مغناطیسی


ماشینهای الکتریکی ابزارهای تبدیل انرژی از یک حالت به حالت دیگر هستند. این تبدیل انرژی شامل تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی (ژنراتورها)، الکتریکی به الکتریکی (ترانسفورماتورها) و الکتریکی به مکانیکی (موتورها) هستند. در این ماشینها به منظور تبدیل انرژی از یک حالت به حالت دیگر از یک میدان واسطه استفاده می شود که این میدان واسطه میدان مغناطیسی است. بنابراین برای تحلیل انواع ماشینهای الکتریکی و به دست آوردن روابط این تبدیل انرژی در ابتدا سیستمهای مغناطیسی باید مورد مطالعه قرار گیرد که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

#### دسته بندی مواد بر اساس خاصیت مغناطیسی:

مواد مختلف بر اساس ضریب نفوذپذیری مغناطیسی ( $\mu$ ) خود رفتارهای متفاوتی در برابر میدان مغناطیسی از خود نشان می دهند. ضریب نفوذپذیری از ضرب ضریب نفوذپذیری هوا  $\mu_0$  که برابر با  $4\pi \times 10^{-7}$  است در ضریب نفوذپذیری نسبی  $\mu_r$  بدست می آید ( $\mu = \mu_0 \mu_r$ ). مواد مختلف بر این اساس به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

- دیامغناطیس دارای ضریب نفوذپذیری مغناطیسی حدود ۱ و کمی کمتر از آن هستند. ( $\mu_r \sim < 1$ )  
مانند: مس، آب، جیوه و...
- پارامغناطیس دارای ضریب نفوذپذیری مغناطیسی حدود ۱ و کمی بیشتر از آن هستند. ( $\mu_r \sim > 1$ )  
مانند: هوا، پلاتین و...
- فرو مغناطیس دارای ضریب نفوذپذیری مغناطیسی بسیار بزرگتر از یک هستند. ( $\mu_r \gg 1$ )  
مانند: آهن، نیکل، کبالت و...


مواد فرومغناطیس به علت داشتن حوزه های مغناطیسی در ساختار مولکولی آنها نفوذپذیری بالایی دارند. بنابراین شاری که از جریان الکتریکی تولید می شود بصورت پراکنده در فضا پخش می شود و برای متمرکز کردن یا جهت دادن آن باید از مواد فرو مغناطیس استفاده کرد. به شاری که از مسیر هسته عبور نمی کند شار پراکندگی گفته می شود.

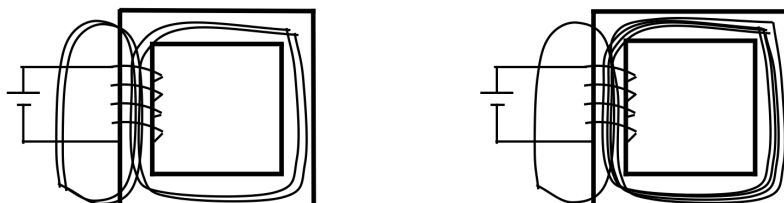

خطوط شار در یک سیستم مغناطیسی شامل هسته فرومغناطیس در هسته جاری می شوند (سمت راست) اما اگر هسته غیر فرومغناطیس باشد به صورت پراکنده در هسته و هوا (سمت چپ) جاری می شوند.


## اشباع مغناطیسی و منحنی مغناطیس شوندگی:

مواد غیرمغناطیسی دارای ضریب نفوذپذیری پایین هستند و با افزایش جریان مقدار شار مغناطیسی بسیار اندک تغییر می‌کند. یعنی منحنی شار تولید شده در یک سیستم مغناطیسی با هسته غیر مغناطیسی به صورت خطی با شیب کم (متناسب با  $\mu$ ) افزایش می‌یابد.

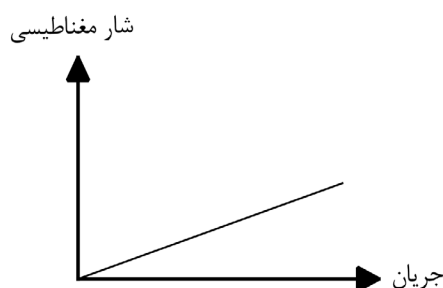


نمودار شار مغناطیسی بر حسب جریان برای یک هسته غیر فرومغناطیسی که به صورت خطی است

اما ضریب نفوذپذیری مواد فرومغناطیسی مقدار ثابتی نیست و نمی‌توان مقدار معینی برای آن تعیین کرد. (البته در ناحیه خطی این مقدار ثابت است). علت آن این است که هر ماده فرومغناطیس دارای ظرفیت مشخصی از دوقطبی‌های مغناطیسی است و زمانی که در معرض میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد دوقطبی‌های آن در هر حوزه مغناطیسی تغییر جهت داده و میدان محرک خود را تقویت می‌کنند.

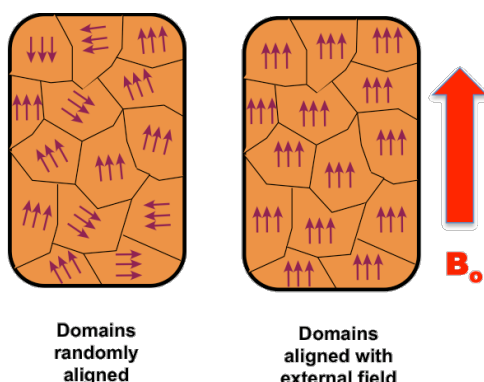


هنگامی که تمام این دوقطبی‌ها هم‌جهت شوند میدان مغناطیسی دیگر با همان شیب سابق افزایش نمی‌یابد و می‌گوییم ماده فرومغناطیسی اشباع شده است منحنی اشباع یک ماده مغناطیسی در شکل (۴) نشان داده شده است. از آنجا به بعد برای افزایش شار مغناطیسی دیگر روی هسته نمی‌توان حساب کرد باید جریان سیم‌پیچ را افزایش داد. در زمان اشباع شارهای اضافی تولیدی از مسیرهایی غیر از هسته مغناطیسی جاری می‌شوند یعنی در زمان اشباع ماده مغناطیسی شبیه ماده غیر مغناطیسی عمل می‌کند.

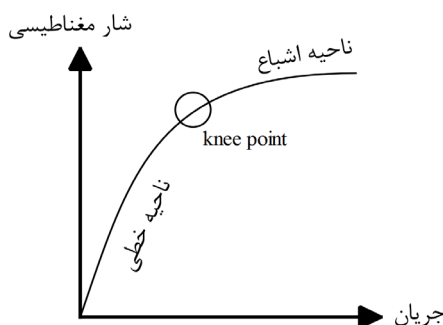

نمودار شار مغناطیسی بر حسب جریان برای یک هسته فرومغناطیسی که غیرخطی است

## مدارهای مغناطیسی و مفهوم رلوکتانس:

همانند تعریف مقاومت الکتریکی، به مقدار مقاومتی که مواد فرومغناطیس در برابر عبور شار از خود نشان می‌دهند را مقاومت مغناطیسی یا رلوکتانس گفته می‌شود و با  $\mathcal{R}$  نشان داده خواهد شد. شکل زیر یک سیستم مغناطیسی حلقوی با یک سیم‌پیچ را نشان می‌دهد. مقدار مقاومت مغناطیسی برای این سیستم محاسبه خواهد شد و یک رابطه کلی برای آن بدست خواهد آمد.

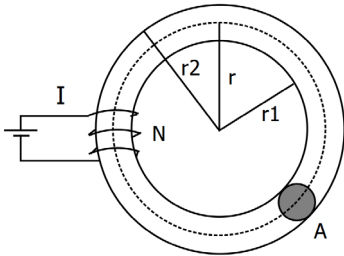

$$r = \frac{r_1 + r_2}{2} \text{ شعاع متوسط}$$

$$\oint H dl = NI \text{ اما با فرض کم بودن ضخامت هسته H}$$

$$NI = HL \text{ ثابت است و داریم}$$

طول هسته برابر با محیط متوسط حلقه است

$$L = 2\pi r$$

$$\varphi = \oint B dA = BA \rightarrow B = \frac{\varphi}{A}$$

$$B = \mu H \rightarrow H = \frac{B}{\mu} \rightarrow NI = \frac{B}{\mu} L$$

$$NI = \varphi \frac{L}{\mu A} = \varphi \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R} = \frac{L}{\mu A}$$

$\mathcal{R}$  یا رلوکتانس را مقاومت مغناطیسی گویند که به طول، جنس (که ضریب نفوذپذیری  $\mu$  متفاوت را نتیجه می‌دهد) و سطح مقطع بستگی دارد. نکته مهم این است که این رابطه فقط زمانی معتبر است و می‌توان از آن استفاده کرد که  $\mu$  ثابت باشد یعنی سیستم خطی باشد.

## دوگان بین کمیت‌های الکتریکی و مغناطیسی و مدار معادل الکتریکی یک سیستم مغناطیسی

سیستم‌های مغناطیسی معمولاً شامل سیم‌پیچ حامل جریان و هسته فرومغناطیس هستند. اگر رفتار این سیستم‌ها خطی فرض شود، یعنی به اشباع نروند، می‌توان آنها را با استفاده از مدار معادل الکتریکی مدل‌سازی و تحلیل کرد و کمیت‌های مغناطیسی مانند شدت میدان مغناطیسی، شار و ... در آنها قابل محاسبه خواهد بود. مدارهای الکتریکی دارای سه جز اصلی منبع ولتاژ مقاومت و جریان عبوری هستند. علت این جایگزینی تشابه روابط الکتریکی و مغناطیسی به صورت زیر است:

$$R = \frac{\rho L}{A} \rightarrow V = IR$$

$$\mathcal{R} = \frac{L}{\mu A} \rightarrow MMF = NI = \varphi \mathcal{R}$$


بنابراین MMF معادل ولتاژ، شار معادل جریان و رلوکتانس معادل مقاومت است.

$$MMF = NI \equiv V$$


$$\varphi \equiv I$$

$$\mathcal{R} \equiv R$$


به مدار الکتریکی حاصل، مدار مغناطیسی می‌گویند. تحلیل یک مدار الکتریکی بسیار آسان‌تر از یک ساختار مغناطیسی است. برای ساخت مدار مغناطیسی، رلوکتانس های مسیر شار را با مقاومت الکتریکی، شار مغناطیسی را با جریان الکتریکی و نیروی محرکه مغناطیسی را با منبع ولتاژ مدل می‌کنند. با این مدلسازی می‌توان روابط مغناطیسی را با روابط مداری KVL و KCL جایگزین کرد. در شکل زیر این مدار معادل نشان داده شده است.

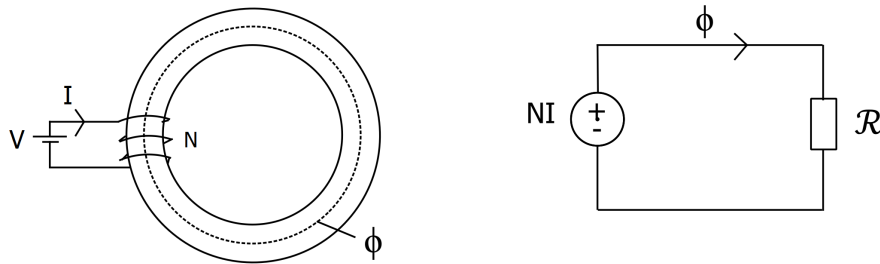

نکته: لازم به ذکر است که جهت شار و در واقع پلاریته نیرو محرکه مغناطیسی  $NI$  با استفاده از قانون دست راست بدست می‌آید. به این صورت که اگر انگشتان دست راست در جهت جریان سیم‌پیچ روی هسته مغناطیسی باشند انگشت شست پلاریته مثبت را نشان می‌دهد. شکل زیر قانون دست راست را به تصویر شده است.

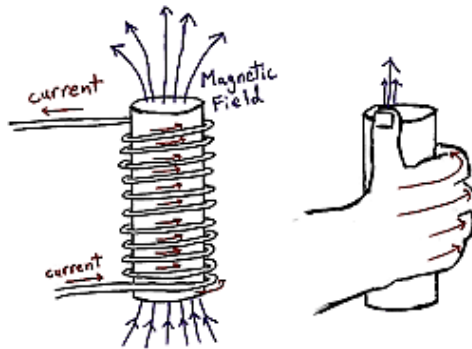


مثال ۱) در سیستم مغناطیسی زیر تعداد دور سیم‌پیچ ۱۰۰۰ دور، طول متوسط هسته ۵۰۰ میلی‌متر، طول فاصله هوایی ۱۰ میلی‌متر، ضریب نفوذپذیری نسبی هسته ۳۰۰ و سطح مقطع ۰.۰۰۰۱ میلی‌متر مربع است. اگر شار گذرنده از فاصله هوایی ۰.۱ میلی‌وهر باشد جریان سیم‌پیچ را بدست آورید.

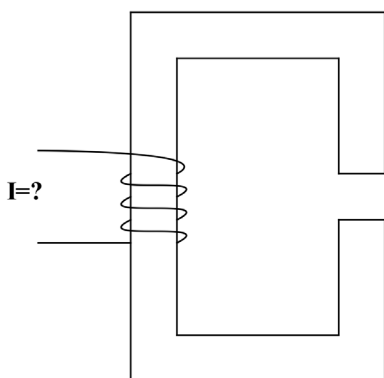

### ضریب خود القا (اندوکتانس) خودی و متقابل:

اندوکتانس نسبت شار به جریان را در یک سیستم خطی نشان می‌دهد. اگر سیم‌پیچ N دور داشته باشد چون هر دور آن شار تولید می‌کند شار برآید از ضرب N در شار هر دور بدست می‌آید که شار پیوندی نام دارد و با  $\lambda$  نشان داده می‌شود. اندوکتانس نسبت شار پیوندی به جریان تعریف می‌شود که شیب منحنی را نیز نشان می‌دهد.

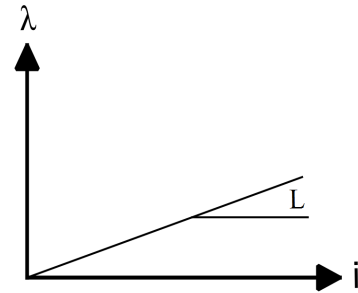


$$L \equiv \frac{\lambda}{I}$$

$$L = \frac{N \varphi}{I} \times \frac{N}{N} = \frac{N^2 \varphi}{NI} \xrightarrow{NI = \mathcal{R}_{eq} \varphi} L = \frac{N^2}{\mathcal{R}}$$

### • اندوکتانس متقابل:

اگر در سیستم مغناطیسی بیش از یک سیم‌پیچ داشته باشیم و شار تولیدی توسط یک سیم‌پیچ از سیم‌پیچ دیگر عبور کند، بین این دو سیم‌پیچ القای متقابل بوجود خواهد آمد که ناشی از تأثیر سیم‌پیچ دیگر در ایجاد شار پیوندی است و توسط اندوکتانس متقابل بین دو سیم‌پیچ بیان می‌شود. در شکل زیر یک سیستم مغناطیسی ساده با دو سیم‌پیچ و یک فاصله هوایی به طول g نشان داده شده است. با نوشتن شار تولیدی توسط هر سیم‌پیچ مشاهده می‌شود که ضریبی از جریان همان سیم‌پیچ (که اندوکتانس خودی نام دارد) و ضریبی از جریان سیم‌پیچ دیگر (که اندوکتانس متقابل نام دارد) در ایجاد شار نقش دارد. روابط مربوط به این ضرایب به صورت زیر است.

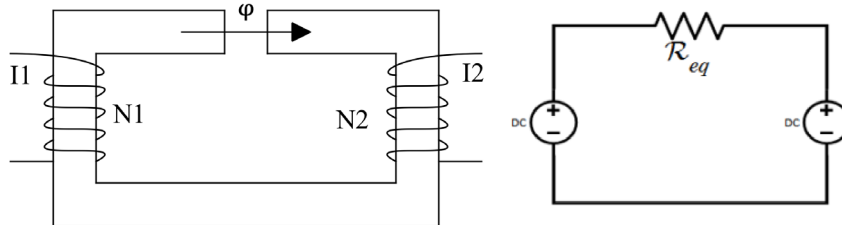

$$MMF = N_1 I_1 + N_2 I_2 = \mathcal{R}_{eq} \varphi = \frac{g}{\mu_0 A} \varphi \longrightarrow \varphi = (N_1 I_1 + N_2 I_2) \frac{g}{\mu_0 A}$$

$$\lambda_1 = N_1 \varphi = (N_1^2 \frac{\mu_0 A}{g}) I_1 + (N_1 N_2 \frac{\mu_0 A}{g}) I_2 \rightarrow \lambda_1 = L_{11} I_1 + L_{12} I_2 \quad \text{شار پیوندی سیم‌پیچ اول}$$

$$\lambda_2 = N_2 \varphi = (N_2^2 \frac{\mu_0 A}{g}) I_2 + (N_1 N_2 \frac{\mu_0 A}{g}) I_1 \rightarrow \lambda_2 = L_{22} I_2 + L_{21} I_1 \quad \text{شار پیوندی سیم‌پیچ دوم}$$

بنابراین در نهایت فرم ماتریسی اندوکتانس به صورت زیر خواهد شد.

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

## • عملکرد ژنراتوری: قانون فارادی و ولتاژ القایی ترانسفورمری و رلوکتانسی

قانون القای فارادی بیان می‌کند که اگر شار متغیر با زمان داشته باشیم مشتق آن ولتاژ القایی را نتیجه می‌دهد.

$$e = -\frac{d(N\phi)}{dt} = -\frac{d\lambda}{dt}$$


حال که مفهوم اندوکتانس بیان شد و با توجه به اینکه شار پیوندی حاصل ضرب جریان در اندوکتانس است، طبق رابطه زیر برای ولتاژ القایی دو جمله بوجود می‌آید که جمله اول ناشی از تغییرات جریان است و ولتاژ القایی ترانسفورمری نام دارد و جمله دوم ناشی از تغییرات اندوکتانس است که ولتاژ القایی رلوکتانسی نام دارد.

$$e = -\frac{d(N\phi)}{dt} = -\frac{d\lambda}{dt} \xrightarrow{\lambda=Li} e = -\frac{d(Li)}{dt} = -(L \frac{di}{dt} + i \frac{dL}{dt})$$

به بیان دیگر برای تولید ولتاژ یا اندوکتانس باید متغیر باشد یا جریان

## • عملکرد موتور: تبدیل انرژی و نیروی مکانیکی

هر سیستم الکترومکانیکی مانند یک موتور شامل سیستم الکتریکی و مکانیکی است. ارتباط بین این دو سیستم از طریق میدان مغناطیسی صورت می‌گیرد. در دیاگرام زیر طبق اصل بقای انرژی همه انرژی‌ها در یک سیستم الکترومکانیکی نشان داده شده است.

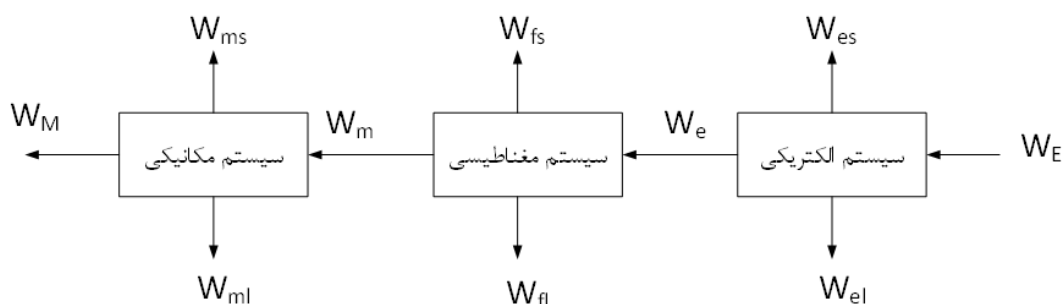

WE انرژی الکتریکی ورودی

Wes انرژی ذخیره شده در سیستم الکتریکی (مانند انرژی ذخیره شده در سلفها و خازنها)

Wel انرژی الکتریکی تلف شده (مانند تلفات حرارتی در مقاومت سیم پیچ‌ها)

We انرژی الکتریکی خالص ورودی به سیستم مغناطیسی

Wfs انرژی ذخیره شده در سیستم مغناطیسی

Wfl انرژی تلف شده در سیستم مغناطیسی (هیستریزس و فوکو)

Wm انرژی مکانیکی ورودی به سیستم مکانیکی

Wms انرژی ذخیره شده در سیستم مکانیکی (مانند جابجایی جرم‌ها و فنرها)


Wml انرژی مکانیکی تلف شده (مانند اصطکاک)

WM انرژی مکانیکی خروجی از سیستم مکانیکی

## انرژی مغناطیسی

انرژی مغناطیسی سطح محصور بین منحنی مغناطیس شوندگی و محور عمودی است. انرژی برای دو حالت سیستم خطی و غیرخطی به صورت زیر بیان می‌شود.


۱- سیستم های غیرخطی:

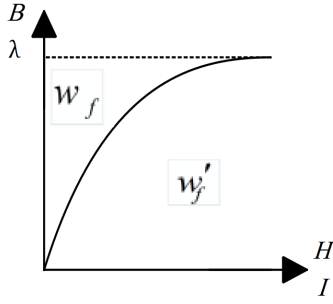

$$W_f = \int I d\lambda = V \int H dB = \int NI d\phi \xrightarrow{MMF=NI=\mathcal{F}} \int \mathcal{F} d\phi$$

$$W'_f = \int \lambda dI = V \int B dH = \int \phi d\mathcal{F}$$

۲- سیستم های خطی:

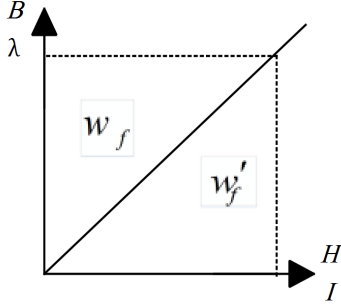

$$W_f = W'_f = \frac{1}{2} \lambda I = \frac{1}{2} LI^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} BH$$

$$= \frac{1}{2} \phi \mathcal{F} \xrightarrow{\mathcal{F}=\mathcal{R}\phi} = \frac{1}{2} \mathcal{R} \phi^2$$

نیروی مکانیکی

با استفاده از روابط زیر نیروی یک سیستم مغناطیسی بدست می آید

$$w_e = w_f + w_m \Rightarrow dw_e = dw_f + dw_m$$

$$dw_m = F dx$$

$$dw_e = p \cdot dt = ei \cdot dt = id\lambda$$

$$dw_f = dw_e - dw_m = id\lambda - F dx$$

با توجه به معادلات دیفرانسیل و قاعده مشتق زنجیره ای داریم

$$dw_f = \frac{\partial w_f}{\partial x} dx + \frac{\partial w_f}{\partial \lambda} d\lambda \equiv id\lambda - F dx$$

$$F = -\frac{\partial w_f}{\partial x}$$

=>

$$I = \frac{\partial w_f}{\partial \lambda}$$

در حرکت دورانی به جای نیرو گشتاور خواهیم داشت که از رابطه زیر بدست می آید.

$$x \rightarrow \theta,$$

$$F \rightarrow T$$


$$T = -\frac{\partial w_f}{\partial \theta}$$

نکته) اگر سیستم خطی باشد

$$F = \frac{\partial w_f}{\partial x} = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL(x)}{dx} = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{d\mathcal{R}(x)}{dx}$$

مثال ۲) اگر جرم قسمت متحرک ۹۶ کیلو گرم باشد چه ولتاژی برای بالا کشیدن آن لازم است. مقاومت سیم پیچ ۲ اهم است و ضریب نفوذپذیری هسته بینهایت در نظر بگیرید.


$$N=100 \quad g=10 \text{ m/s}^2 \quad A=40 \text{ cm}^2 \quad x=1 \text{ mm} \quad \pi=3$$

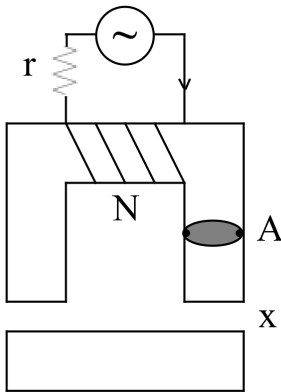

جواب: ۱۷.۴ ولت

### موتور یک تحریکه (موتور رلوکتانسی)

شکل زیر یک موتور رلوکتانسی را نشان می‌دهد. علت نام‌گذاری آن این است که رلوکتانس با چرخش تغییر می‌کند. این موتور دارای ۲ قسمت ساکن (استاتور) و متحرک (روتور) است. با حرکت روتور رلوکتانس تغییر می‌کند. ملاحظه می‌شود رلوکتانس به زاویه نسبی بین روتور و استاتور بستگی دارد. مقدار رلوکتانس در زاویه  $\theta_r=0, \pi, 2\pi$  مینیمم و در  $\theta_r=\pi/2, 3\pi/2$  ماکزیمم است.

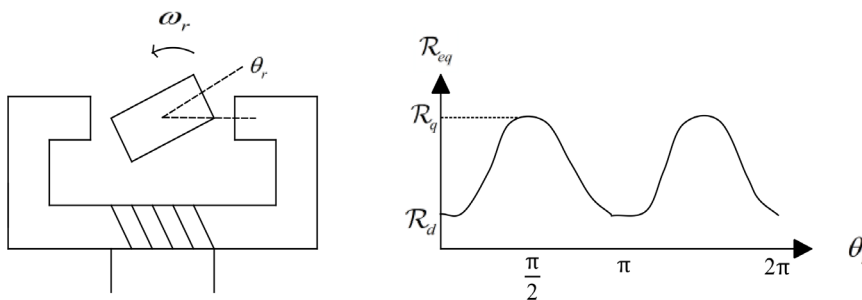

ماشین یک تحریکه (رلوکتانسی) و نمودار رلوکتانس آن

$\mathcal{R}_{eq} = \mathcal{R}_{\min} = \mathcal{R}_d$  رلوکتانس در حالت افقی کمترین مقدار است چون فاصله هوایی مینیمم است

$\mathcal{R}_{eq} = \mathcal{R}_{\max} = \mathcal{R}_q$  رلوکتانس در حالت عمودی بیشترین مقدار است چون فاصله هوایی ماکزیمم است

بنابراین رابطه رلوکتانس با توجه به تغییر موقعیت روتور به صورت متناوب تغییر کرده و چون در یک دور کامل دوبار مینیمم و ماکزیمم میشود رابطه نهایی رلوکتانس برحسب زاویه به صورت زیر است.

$$\mathcal{R} = \frac{1}{2}(\mathcal{R}_d + \mathcal{R}_q) - \frac{1}{2}(\mathcal{R}_d - \mathcal{R}_q) \cos 2\theta_r$$

اگر روتور با سرعت زاویه ای  $\omega_r$  بچرخد و سیم پیچ با ولتاژ سینوسی با دامنه  $V$  و فرکانس  $\omega$  تغذیه شود، با صرف نظر از مقاومت سیم پیچ  $V_t=e$  بنابراین شار طبق رابطه زیر سینوسی است.



$$V_t = V \sin \omega t \xrightarrow{R=0} V_t = e = \frac{d\phi}{dt} \rightarrow \phi = \int e dt = \phi_{\max} \cos \omega t$$

اگر روتور در لحظه صفر دارای زاویه  $\delta$  باشد رابطه زاویه به صورت زیر خواهد بود و گشتاور نیز بدست خواهد آمد:

$$\omega_r = \frac{d\theta}{dt} \rightarrow \theta_r = \omega_r t + \delta_0$$

$$T = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{d\mathcal{R}}{d\theta}$$

$$T = -\frac{1}{2} \phi_{\max}^2 \cos^2 \omega t \cdot \left[ \frac{1}{2} (\mathcal{R}_q - \mathcal{R}_d) \cdot \sin 2\theta_r \right] = -\frac{1}{2} \phi_{\max}^2 \cos^2 \omega t \cdot (\mathcal{R}_q - \mathcal{R}_d) \sin 2(\omega_r t + \delta_0)$$

$$T = -\frac{1}{4} \phi_{\max}^2 (\mathcal{R}_q - \mathcal{R}_d) \left[ \sin(2\omega_r t - 2\delta_0) + \frac{1}{2} \sin(2\omega_r t + 2\omega t - 2\delta_0) + \frac{1}{2} \sin(2\omega_r t - 2\omega t - 2\delta_0) \right]$$

از آنجا که مقدار متوسط توابع سینوسی در دوره تناوب آن صفر می‌باشد، گشتاور متوسط نیز صفر می‌شود. به این معنی است که موتور گردشی ندارد و این خلاف خواست ماست. بنابراین باید بررسی کرد که در چه حالتی گشتاور صفر نمی‌شود تا موتور گردش داشته باشد. برای اینکه یک جمله سینوسی دارای مقدار متوسط غیر صفر باشد باید ضرایب  $t$  را صفر باشد؛

$$T_{av}=0 \Rightarrow \text{ضرایب زمان در کمان جملات سینوسی} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} (1) & 2\omega_r t = 0 \rightarrow \omega_r = 0 \\ (2) & 2\omega_r t + 2\omega t = 0 \rightarrow \omega_r = -\omega \\ (3) & 2\omega_r t - 2\omega t = 0 \rightarrow \omega_r = \omega \end{pmatrix}$$


در **حالت اول** روتور سرعت زاویه ای ندارد و نمی‌چرخد که این خلاف خواست ماست.

در **حالت دوم و سوم** سرعت زاویه ای روتور با فرکانس زاویه ای منبع برابر می‌شود (به اصطلاح همزمان می‌شوند به همین دلیل این گونه ماشین‌ها را سنکرون (همزمان) می‌نامند) که در این صورت گشتاور متوسط غیر صفر خواهیم داشت و قسمت متحرک گردش دارد.

**سوال:** مزایا و معایب این موتور را توضیح دهید.

### ماشین مغناطیسی با دو تحریک

ملاحظه شد که ماشین یک تحریک تنها در سرعت سنکرون گشتاور متوسط غیر صفر داشت. برای اینکه در سایر سرعت‌ها گشتاور غیر صفر وجود داشته باشد باید بر روی روتور نیز سیم‌پیچ و در واقع تحریک وجود داشته باشد. بنابراین ماشین دو تحریک شبیه شکل زیر خواهیم داشت.

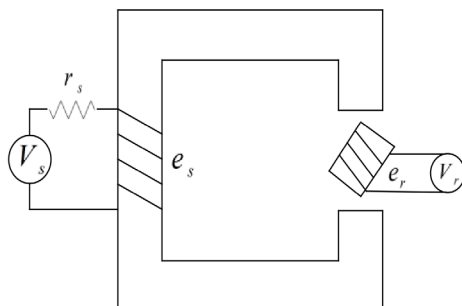

ماشین ۲ تحریک

همانطور که قبلاً اشاره شد اگر سیستم مغناطیسی دو سیم‌پیچ حامل جریان داشته باشد با فرض خطی بودن آن علاوه بر اندوکتانس خودی، اندوکتانس متقابل نیز وجود خواهد داشت.

$$\lambda_s = L_s i_s + L_{sr} i_r$$

$$\lambda_r = L_r i_r + L_{sr} i_s$$

که  $i_s$  جریان استاتور،  $i_r$  جریان روتور،  $L_s$  اندوکتانس خودی استاتور،  $L_r$  اندوکتانس خودی روتور و  $L_{sr}$  اندوکتانس متقابل بین سیم‌پیچ روتور و استاتور است.

انرژی هر سیم‌پیچ به صورت زیر بدست می‌آید و در نهایت انرژی کل سیستم مجموع آنها خواهد شد.

$$w_s = \frac{1}{2} \lambda_s i_s = \frac{1}{2} L_s i_s^2 + \frac{1}{2} L_{sr} i_r i_s$$

$$w_r = \frac{1}{2} \lambda_r i_r = \frac{1}{2} L_r i_r^2 + \frac{1}{2} L_{sr} i_s i_r$$

$$w_{tot} = w_s + w_r = \frac{1}{2} L_s i_s^2 + L_{sr} i_r i_s + \frac{1}{2} L_r i_r^2$$

گشتاور ایجاد شده شبیه آنچه که در قسمت قبل گفته شد با مشتق‌گیری از انرژی مغناطیسی ذخیره‌شده بدست می‌آید.



$$T = \frac{dw}{d\beta} = \frac{1}{2} i_s^2 \frac{dL_s}{d\beta} + \frac{1}{2} i_r^2 \frac{dL_r}{d\beta} + i_s i_r \frac{dL_{sr}}{d\beta}$$

دو جمله اول اگر ماشین به صورت دوار و استوانه‌ای باشد برابر با صفر میشوند. چرا؟

برای اینکه اندوکتانس متقابل  $L_{sr}$  بصورت سینوسی تابعی از زاویه مکانی باشد ( $\beta$ ) باید سیم‌پیچی‌های استاتور بصورت توزیع‌شده انجام شود و برای روتور هم همین کار را انجام می‌دهیم. به این صورت که سیم‌پیچ  $cc'$  باید دارای بیشترین دور مثلاً  $N$  باشد. سیم‌پیچ  $dd'$  و  $bb'$  دارای زاویه  $15^\circ$  درجه نسبت به  $cc'$  هستند پس تعداد دور آنها  $N \cos(15^\circ)$  خواهد بود. سیم‌پیچ  $aa'$  و  $ee'$  دارای زاویه  $30^\circ$  درجه نسبت به  $cc'$  هستند پس تعداد دور آنها  $N \cos(30^\circ)$  خواهد بود.

بنابراین اندوکتانس متقابل به شکل موج سینوسی نزدیک می‌شود و می‌توان به صورت زیر آن را نوشت.

$$L_{sr} = \overline{L_{sr}} \cos \beta$$

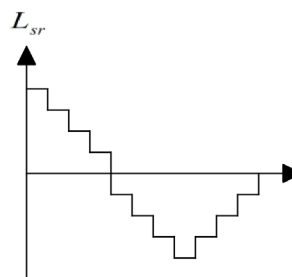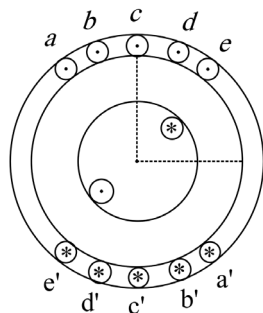

اگر جریان سیم پیچ استاتور و روتور ac باشد داریم:

$$L_{sr} = \hat{L}_{sr} \cos(\beta)$$

$$\beta = \omega_m t + \beta_0$$

$$i_r = I_r \cos(\omega_r t + \alpha_r)$$

$$i_s = I_s \cos(\omega_s t)$$

که  $\alpha_r$  فاز جریان روتور است که نسبت به فاز استاتور که صفر در نظر گرفته شده لحاظ می شود. رابطه گشتاور به صورت زیر خواهد بود:

$$T = i_r i_s \frac{dL_{sr}}{d\beta} = -I_r I_s L_{sr} [\cos \omega_s \times \cos(\omega_r t + \alpha_r) \times \sin(\omega_m t + \beta_0)]$$

$$T = -\frac{1}{4} I_r I_s L_{sr} [\sin((\omega_m + \omega_s + \omega_r)t + \alpha + \beta_0) + \sin((\omega_m - (\omega_s + \omega_r))t - \alpha + \beta_0) + \sin((\omega_m + (\omega_s - \omega_r))t - \alpha + \beta_0) + \sin((\omega_m - (\omega_s - \omega_r))t + \alpha + \beta_0)]$$

شرط وجود گشتاور غیر صفر این است که ضریب  $t$  در کمان یکی از جملات سینوسی های بالا صفر باشد که ۴ حالت پیش می آید.

۱- حالت اول:  $\omega_r = \omega_m = \omega_s = 0$  روتور و استاتور DC

$\omega_m = 0$  یعنی در این حالت روتور چرخشی نخواهد داشت و فقط به اندازه اینکه  $\beta_0$  برابر صفر شود خواهد چرخید. اما برای داشتن حرکت دورانی مداوم می توان روتور را بگونه ای طراحی کرد که علیرغم چرخش دارای میدان ثابت باشد. ماشین بدست آمده از این روش ماشین DC خواهد بود.

۲- حالت دوم:  $\omega_m = \omega_s - \omega_r$  سرعت چرخشی اختلاف استاتور و روتور باشد

این ماشین یک ماشین جریان متناوب خواهد بود. از آنجا که سرعت چرخش روتور با فرکانس زاویه ای هیچکدام از منابع برابر نیست ماشین بدست آمده ماشین آسنکرون می باشد.


۳- حالت سوم  $\omega_r = 0, \omega_s \neq 0 \Rightarrow \omega_m = \omega_s$

یعنی روتور با منبع DC تغذیه شود و سرعت چرخش روتور دقیقاً برابر با فرکانس زاویه منبع استاتور باشد که ماشین سنکرون را نتیجه می دهد.

۴- حالت چهارم  $\omega_m = 0, \omega_r = \omega_s$

چرخش مداوم وجود و فقط به اندازه زاویه اولیه می چرخد. (کاربرد گسترده ندارد)

ترانسفورماتور (به اختصار ترانس) یکی از اجزای اصلی در سیستم های قدرت و صنعت است و در واقع یک سیستم الکترومغناطیسی است که در آن دو سیم پیچ به دور یک هسته فرومغناطیس پیچیده شده اند. اگر یک سیم پیچ به منبع جریان متناوب وصل شود در آن یک شار متغیر با زمان تولید می شود. این شار از مسیر هسته که ماده فرومغناطیس است هدایت می شود و از سیم پیچ دیگر نیز عبور می کند. شار گذرنده از سیم پیچ دوم طبق قانون فارادی  $e = N \frac{d\Phi}{dt}$  یک ولتاژ در آن سیم پیچ ها متناسب با تعداد دور آن القا می کند. در واقع ترانسفورماتور انرژی الکتریکی دریافتی از سیم پیچ اولیه را به انرژی مغناطیسی تبدیل می کند، سپس این انرژی را مجدداً توسط سیم پیچ ثانویه به الکتریکی تبدیل می کند. در ادامه خواهیم دید که ولتاژ سیم پیچ ها با تعداد دور آنها متناسب است. به سیم پیچی که ولتاژ بالاتر دارد فشار قوی و به سیم پیچ دیگر فشار ضعیف گویند. شکل زیر یک ترانس با دو سیم پیچ و هسته آن را نشان می دهد.

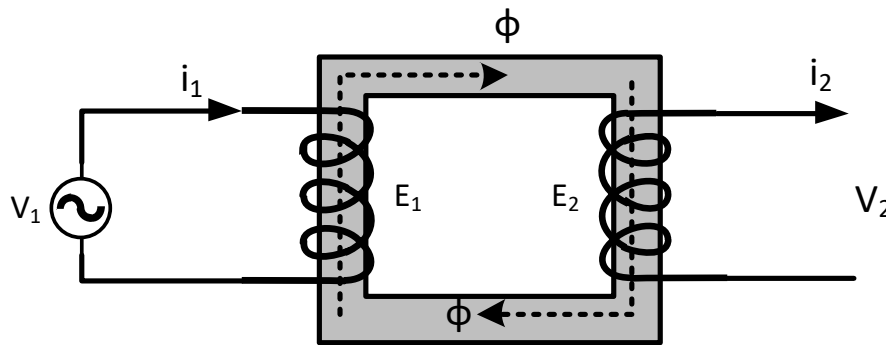

هسته و سیم پیچ های ترانسفورماتور

ولتاژ القایی در سیم پیچ اول:

$$e_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \frac{e_2}{N_2} = \frac{d\Phi}{dt}$$

ولتاژ القایی در سیم پیچ دوم:

$$e_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \frac{e_2}{N_2} = \frac{d\Phi}{dt}$$

که می توان گفت:

$$\frac{e_2}{N_2} = \frac{e_1}{N_1} \Rightarrow \frac{e_2}{e_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

و اگر توان ورودی و خروجی با هم برابر باشند یعنی تلفات نداشته باشیم برای جریان ها داریم:

$$P_1 = P_2 \rightarrow e_2 i_2 = e_1 i_1 \rightarrow \frac{e_1}{e_2} = \frac{i_2}{i_1} \rightarrow \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

بنابراین طبق روابط بالا ولتاژ اولیه و ثانویه با نسبت دور سیم پیچ ها  $(\frac{e_2}{e_1} = \frac{N_2}{N_1})$  و جریان اولیه و ثانویه با عکس

نسبت دور سیم پیچ ها  $(\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1})$  تغییر می کند.

## اجزای اصلی ترانسفورماتور

به طور کلی ترانسفورماتور از دو قسمت تشکیل شده است. ۱- هسته ۲- سیم پیچی


۱- هسته

با توجه به مقدار توان انتقالی، فرکانس و ولتاژ مورد استفاده، هسته‌ها در انواع مختلفی از نظر جنس، شکل و ابعاد ساخته می‌شوند. به عنوان مثال در فرکانس برق شهر از هسته های آهنی استفاده و در فرکانس های چند ده کیلو هرتز از هسته هایی از جنس فریت استفاده می گردد. هرچه ابعاد هسته بزرگتر باشد، ترانسفورماتور قابلیت انتقال توان الکتریکی بیشتری را دارا است. به همین دلیل است که ترانسفورماتور استفاده شده در یک شارژر موبایل ابعاد بسیار کوچک و در شبکه انتقال قدرت ابعاد بسیار غول پیکری دارد. البته ابعاد یک ترانسفورماتور به فرکانس کاری آن نیز بستگی دارد.




## ۲- سیم پیچ ترانسفورماتور

سیم پیچی ترانسفورماتورها در ساده ترین حالت به دو دسته تقسیم می شوند. به سیم پیچی که به ولتاژ ورودی متصل می شود اصطلاحاً «سیم پیچی اولیه» و به سیم پیچی که از آن ولتاژ مورد نظر (پس از عمل تبدیل ترانسفورماتور) به دست می آید «سیم پیچی ثانویه» گفته می شود. سیم پیچ ها بسته به نوع کاربرد ترانسفورماتور با توپولوژی های مختلفی بر روی هسته پیچیده می شوند. به عنوان مثال سیم پیچ ها می توانند بر روی ساق های جداگانه پیچیده شوند یا بر روی همدیگر و بر روی یک ساق باشند. سیم استفاده شده برای سیم پیچ از سیم های لاکه ۱۳ هتا ستف بسیار کم گرفته تا کابل های ضخیم ولتاژ بالا می تواند باشد.

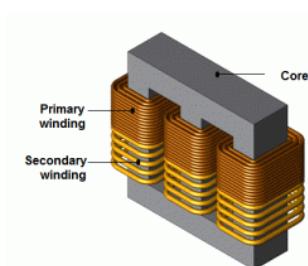

## • برابری آمپر دور در ترانس ایده آل دو سیم پیچه و چند سیم پیچه

در ترانس ایده آل هسته دارای نفوذپذیری بی نهایت است، یعنی هیچ مقاومت مغناطیسی یا رلوکتانس آن صفر است. بنابراین طبق آنچه که در درس ماشین های الکتریکی ۱ برای مدار معادل گفته شد، مدار معادل مغناطیسی ترانس ایده آل به صورت زیر خواهد بود:

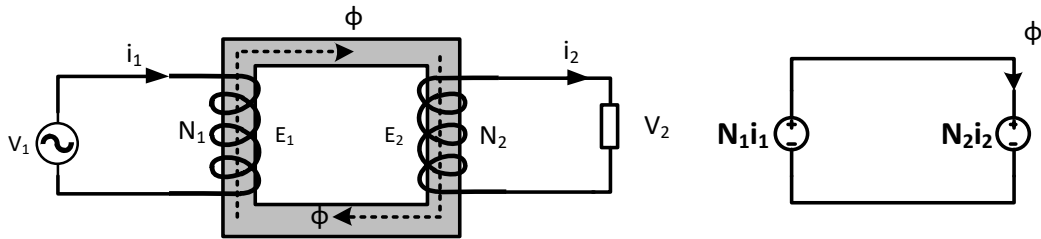


پلاریته منابع ولتاژ معادل در مدار مغناطیسی توسط قانون دست راست و جهت سیم‌پیچ مشخص می‌شود، که برای منبع  $N_1 i_1$  پلاریته مثبت رو به بالا است. پلاریته مثبت رو به بالا بوده که این پدیده با استفاده از قانون لنز قابل بیان است. شار تولیدی توسط سیم‌پیچ دوم با عامل بوجود آورنده خود مخالفت می‌کند و خلاف جهت  $\phi$  است یعنی پلاریته مثبت منبع  $N_2 i_2$  باید رو به بالا باشد.

طبق مدار معادل مغناطیسی و با استفاده از KVL نتیجه می‌شود:

$$N_1 i_1 = N_2 i_2$$

این رابطه برابر آمپر دور سیم‌پیچ‌ها در یک ترانس را نشان می‌دهد.

حال اگر در قسمت ثانویه ترانس، دو سیم‌پیچ وجود داشته باشد، به صورت مشابه قانون برابری آمپر دور به صورت زیر اثبات می‌شود:

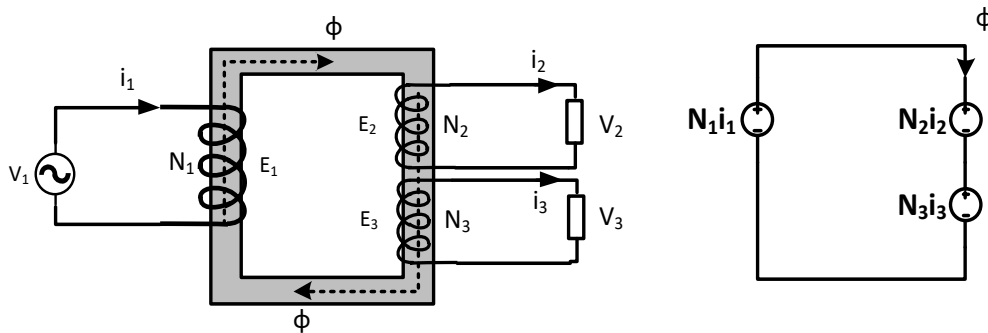

برای ۲ سیم‌پیچ در ثانویه:

$$N_1 i_1 = N_2 i_2 + N_3 i_3$$

برای n سیم‌پیچ در ثانویه:

$$N_1 i_1 = N_2 i_2 + N_3 i_3 + \dots + N_n i_n$$

با تقسیم رابطه بالا بر  $N_1$  و مزدوج کردن عبارات:

$$i_1^* = \frac{N_2}{N_1} i_2^* + \frac{N_3}{N_1} i_3^* + \dots + \frac{N_n}{N_1} i_n^*$$


به جای نسبت تبدیل می‌توانیم نسبت ولتاژها را قرار دهیم و در  $V_1$  ضرب کنیم:

$$i_1^* = \frac{V_2}{V_1} i_2^* + \frac{V_3}{V_1} i_3^* + \dots + \frac{V_n}{V_1} i_n^* \Rightarrow [\times V_1] \Rightarrow V_1 i_1^* = V_2 i_2^* + V_3 i_3^* + \dots + V_n i_n^*$$

$$\Rightarrow S_1 = S_2 + S_3 + \dots + S_n$$

رابطه آخر نشان می‌دهد در ترانس ایده‌آل، توان داده شده به ترانس برابر با مجموع توان همه سیم‌پیچ‌های دیگر است که به بار وصل شده‌اند.

**مثال ۳)** یک ترانس مفروض است که ثانویه آن دارای دو سیم پیچ بوده و دو بار را در سطوح ولتاژ مختلف تغذیه می‌کند. اگر اولیه ترانس با تعداد دور ۱۰۰۰ به ولتاژ ۲۰۰ ولت متصل شود و لازم باشد بار اول که یک مقاومت ۲ اهمی است در ولتاژ ۱۰۰ ولت و بار دوم که یک مقاومت ۵ اهمی است در ولتاژ ۵۰ ولت تغذیه شود، تعداد دور هر سیم پیچ و جریان اولیه را بدست آورید؟

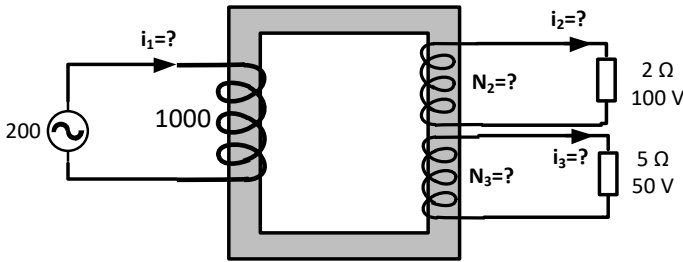


### ۲-۳- کاربردهای ترانسفورماتور

کاربردهای مختلفی برای ترانس وجود دارد که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:


(۱) کاهش یا افزایش سطح ولتاژ (با نسبت تعداد دور سیم پیچ‌ها)

با توجه به تعریف اصلی ترانسفورماتور میتوان کاهش یا افزایش سطح ولتاژ را اصلی ترین کاربرد آن دانست در شکل زیر به صورت کلی ترانس کاهنده و افزایش دهنده نشان داده شده است.

#### Step Down Transformer

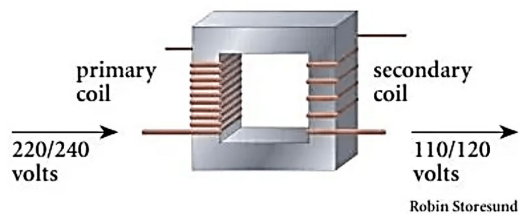

Robin Storesund

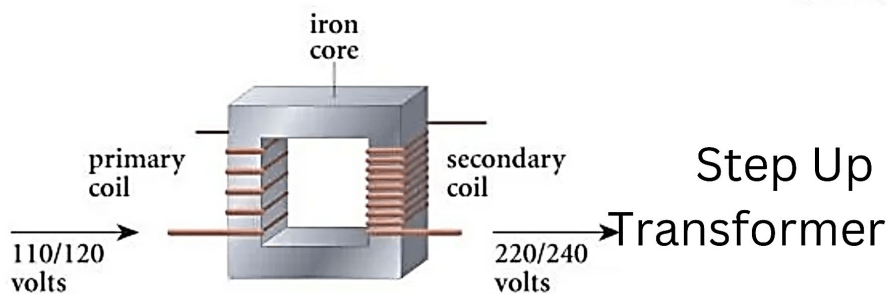


## ۲) تطبیق امپدانس جهت بدست آوردن بیشترین توان انتقالی

برای داشتن بیشترین توان انتقالی باید  $Z_L = Z_s^*$  باشد بنابراین می‌توان در صورتی که امپدانس بار با امپدانس  $Z_s$  برابر نبود با تعیین تعداد دور اولیه و ثانویه  $Z_L'$  را طوری تعیین کرد که با  $Z_s$  برابر باشد.

$$Z_L' = \frac{V_2'}{I_1} \quad , \quad Z_L = \frac{V_2}{I_2} \quad , \quad V_2' = \frac{N_1}{N_2} V_2 \quad , \quad I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2$$


$$\Rightarrow Z_L' = \frac{V_2'}{I_1} = \frac{\frac{N_1}{N_2} V_2}{\frac{N_2}{N_1} I_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \frac{V_2}{I_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L$$

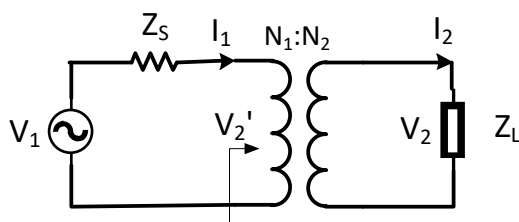

$$Z_L' = (N_1/N_2)^2 * Z_L$$

## ۳) تفکیک جریان DC

شار باید متغیر با زمان باشد تا با توجه به قانون فارادی ولتاژ القا می‌شود که مشتق شار می‌شود غیر صفر شود و در و در سیم‌پیچ دوم ولتاژ القا شود. حال اگر ولتاژ DC به اولیه ترانس اعمال شود شار ثابت است و مشتق آن صفر می‌شود و در سیم‌پیچ دوم هیچ ولتاژی القا نخواهد شد. اگر شکل موج شامل یک مقدار DC و یک مقدار متناوب باشد، قسمت DC در ثانویه به دلیل گفته شده حذف خواهد شد. یعنی اگر ولتاژ  $V = \sin\omega t + C$  به اولیه اعمال شود عدد ثابت که مقدار DC را نشان می‌دهد در ثانویه وجود نخواهد داشت. ترانسفورماتور باعث می‌شود که عدد ثابت حذف شود و ولتاژ کاملاً AC شود. در شکل زیر مقدار DC برابر با ۰.۵ در نمودار سمت چپ وجود داشته اما نمودار سمت راست خروجی ترانس است که این مقدار حذف شده و نسبت تبدیل ۲ باعث شده که دامنه شکل موج سینوسی نیز ۲ برابر شود.

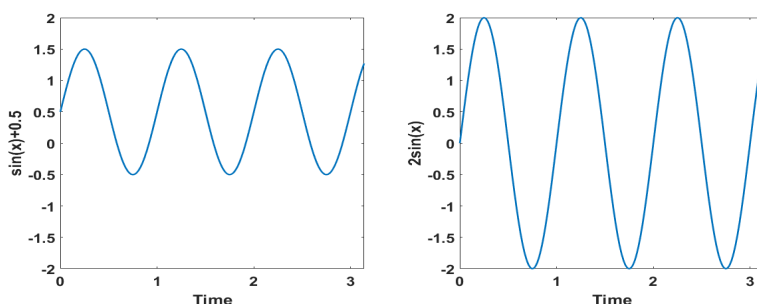

شکل سمت چپ ولتاژ اعمالی به اولیه شامل مقدار DC، شکل سمت راست مقدار DC حذف شده و دامنه ۲ برابر شده چون فرض شده نسبت تبدیل ۲ باشد

## ۴) ایزوله کردن مدارهای الکتریکی

از آنجاکه بین سیم‌پیچ‌ها در ترانس هیچ‌گونه اتصال الکتریکی وجود ندارد برای ایزوله کردن دو قسمت مدار می‌توان از ترانس استفاده کرد.



## انواع ترانسفورماتور

ترانسفورماتورها را بر اساس مولفه گوناگون می توان دسته بندی کرد. این مولفه ها شامل فرکانس، توان، جنس هسته، ساختار هسته و سیم پیچی، جنس عایق، کاربرد، تک فاز یا سه فاز، افزایشده یا کاهشده، سطح ولتاژ و نوع خنک کنندگی می شوند. انواع ترانسفورماتور بر اساس این مولفه ها به این گونه است:

### ۱- ترانسفورماتور بر اساس فرکانس:

فرکانس یکی از عوامل مهم در تعیین جنس و ابعاد هسته است. از فرکانس برق شهر که ۵۰ یا ۶۰ هرتز است تا فرکانس های کلیدزنی که تا چندصد کیلو هرتز هم می رسد از ترانسفورماتورها با هسته های متفاوتی استفاده می شود. در فرکانس برق شهر از هسته های آهنی استفاده می شود. به این ترانسفورماتورها ترانسفورماتور فرکانس پایین (یا برق شهر یا شبکه قدرت) گفته می شود. در فرکانس های بالاتر از پودر آهن و در فرکانس های سوئیچینگ از فریت استفاده می شود که به آنها ترانسفورماتور فرکانس بالا یا ترانسفورماتور سوئیچینگ می گویند. در شکل زیر سمت راست ترانس فرکانس بالا و شکل سمت چپ ترانس فرکانس پایین نمایش داده شده است.



### ۲- ترانسفورماتور بر اساس توان

بسته به محل استفاده از ترانسفورماتور توان آن می تواند از چند میلی وات تا چند مگاوات باشد. در نتیجه ترانسفورماتور را براساس حداکثر توان عبوری از آن به ترانسفورماتورهای توان پایین، توان متوسط و توان بالا دسته بندی می کنند.



ترانسفورماتور توان پایین

ترانسفورماتور توان متوسط

ترانسفورماتور توان بالا

### ۳- ترانسفورماتور بر اساس عایق

در ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا، سیم پیچی که ولتاژ بالایی دارد باید از نقاط دیگر ترانسفورماتور و حتی از نقاط دیگر خود آن سیم پیچ عایق شود. در ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا از عایق هایی با جنس های متفاوت استفاده می شود. هوا، گاز SF<sub>6</sub>، روغن و انواع عایق های جامد نمونه هایی از این عایق ها هستند.



ترانسفورماتور با عایق هوا و مواد جامد



ترانسفورماتور با عایق گاز SF<sub>6</sub>



ترانسفورماتور با عایق روغنی




#### ۴- ترانسفورماتورهای اندازه گیری

برای اندازه‌گیری کردن ولتاژ و جریان در سطوح بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع مبدل با کاهش ولتاژ و جریان محدوده‌ای ایمن به وجود می‌آید. سپس به آسانی و به وسیله ابزارهای اندازه‌گیری رایج می‌توان سنجش را به عمل آورد. این گروه از ترانس‌ها خود به از دو زیر شاخه دیگر تشکیل می‌شوند:

- ترانس جریان CT
- ترانس ولتاژ PT

#### ترانسفورماتور جریان (CT)

نوعی از ترانسفورماتور اندازه‌گیری و ابزار دقیق است که برای کاهش سطح جریان بالا به پایین برای اندازه‌گیری با آمپر متر معمولی استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری جریان بالا در خطوط برق استفاده می‌شود. ترانسفورماتور جریان یک ترانسفورماتور افزایشی است که جریان را کاهش می‌دهد اما ولتاژ را افزایش می‌دهد و جریان را به چند آمپر کاهش می‌دهد. این جریان را می‌توان به راحتی با آمپر متر معمولی ما اندازه‌گیری کرد. اما ولتاژ ثانویه بسیار زیاد است به همین دلیل ثانویه CT نباید باز باشد زمانی که جریانی از طریق اولیه آن جریان دارد.

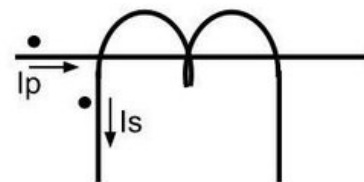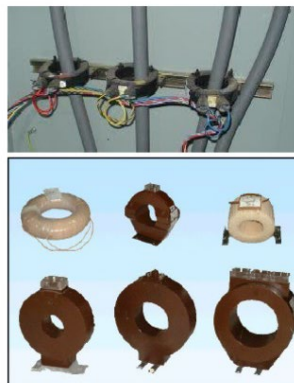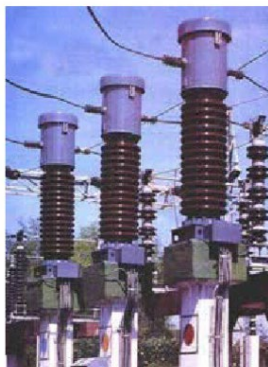


Symbol of CT

#### ترانسفورماتور ولتاژ (PT)

نوعی ترانسفورماتور اندازه‌گیری و ابزار دقیق است که ولتاژ بالا را برای اندازه‌گیری با یک ولت متر معمولی به سطح پایین کاهش می‌دهد. برای اندازه‌گیری ولتاژ بالا در خطوط برق استفاده می‌شود. یک PT یک ترانسفورماتور

کاهنده است که ولتاژ بالا را که در ۱۰۰ ثانیه kV است تا ۱۰۰-۲۲۰ ولت کاهش می‌دهد. این ولتاژ را می‌توان به راحتی با ولت متر معمولی اندازه‌گیری کرد. به دلیل ولتاژ ثانویه کم، پایه‌های ثانویه PT را می‌توان باز گذاشت.

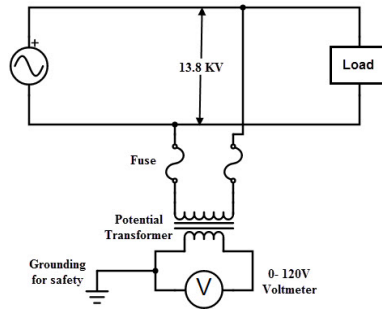


### ۳-۳- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی

ترانسفورماتوری که تا کنون بررسی شد ایده آل بوده یعنی ۴ تقریب زیر انجام شده است.


- (۱) از مقاومت سیم‌پیچ‌ها صرف نظر شود.
- (۲) تمام شار تولید شده در هسته جاری شود (شار پراکندگی نداشته باشیم).
- (۳) از تلفات هسته (فوکو و هیستریزیس) صرف نظر شود.
- (۴) ضریب نفوذپذیری هسته بی‌نهایت باشد ( $\mu \rightarrow \infty$ )

برای مدل‌سازی ترانس واقعی (غیر ایده آل) باید ۴ شرط زیر در نظر گرفته شوند، بنابراین خواهیم داشت:

- (۱) از مقاومت سیم‌پیچ‌ها صرف نظر نشود و آنها را به یک مقاومت فشرده مدل می‌کنیم. مقاومت  $R_1$  برای سیم‌پیچ اولیه و  $R_2$  برای سیم‌پیچ ثانویه.

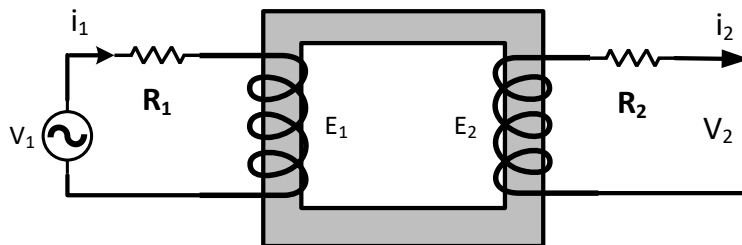

- (۲) شار پراکندگی وجود داشته باشد. یعنی مقداری از شار تولیدی از طریق مسیر هوای عبور کند و وارد هسته نشود ( $\phi_{L1}, \phi_{L2}$ ) و شار هسته که شار مغناطیس‌کنندگی نام دارد نیز با  $\phi_m$  نشان داده می‌شود.

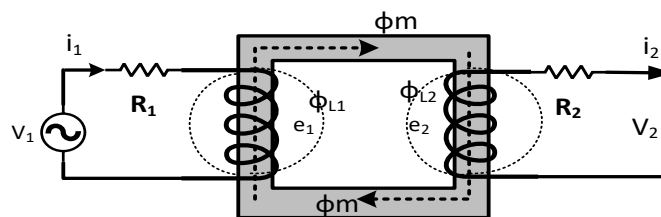

$$\lambda_1 = N_1 \phi_1 = N_1 (\phi_{L1} + \phi_m)$$

$$\lambda_2 = N_2 \phi_2 = N_2 (-\phi_{L2} + \phi_m)$$

منفی به دلیل جهت عکس شار پراکندگی سیم‌پیچ دوم

$$KVL: \quad V_1 = R_1 i_1 + e_1 \Rightarrow$$

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi_1}{dt}, \quad \phi_1 = \phi_m + \phi_{\ell 1}$$

$$V_1 = R_1 i_1 + N_1 \frac{d\phi_{\ell 1}}{dt} + N_1 \frac{d\phi_m}{dt}$$

$$L_{\ell 1} = \frac{N_1 \phi_{\ell 1}}{i_1} \Rightarrow$$

$$L_{\ell 1} i_1 = N_1 \phi_{\ell 1} \Rightarrow$$

$$L_{\ell 1} \frac{di_1}{dt} = N_1 \frac{d\phi_{\ell 1}}{dt}$$

رابطه اخیر نشان می‌دهد که می‌توان شار پراکندگی را با یک افت ولتاژ سلفی که مقدار آن برابر با مقدار اندوکتانس سلف در مشتق جریان است نشان داد.

مقدار جدید ولتاژ القایی که این بار تنها ناشی از شار مغناطیس کنندگی است به صورت زیر خواهد بود:


$$e'_1 = N_1 \frac{d\phi_m}{dt}$$

در نهایت رابطه KVL به صورت زیر خواهد بود که جمله وسط نشان‌دهنده افت ولتاژ سلفی است، بنابراین شار پراکندگی را با یک سلف معادل مدل‌سازی خواهیم کرد.

$$V_1 = R_1 i_1 + L_{\ell 1} \frac{di_1}{dt} + e'_1$$


$$V_2 = R_2 i_2 - L_{\ell 2} \frac{di_2}{dt} + e'_2$$

مدل کامل تر با در نظر گرفتن سلف به‌عنوان شار پراکندگی:

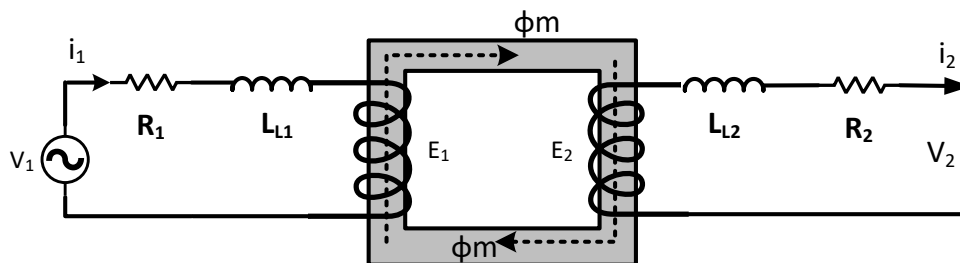

۳ هسته از لحاظ مغناطیسی ایده آل نباشد

چون هسته ایده آل نیست برای ایجاد شار  $\phi_m$  جریان  $i_m$  لازم است، یعنی اگر سیم‌پیچ دوم باز هم باشد این جریان در سمت اولیه باز وجود دارد که جریان مغناطیس کنندگی نام دارد. چون جریان  $i_m$  شار مغناطیس کنندگی را تولید می‌کند. این جریان در یک مدار سلفی برقرار است، بنابراین مدل واقعی آن به صورت زیر می‌باشد:

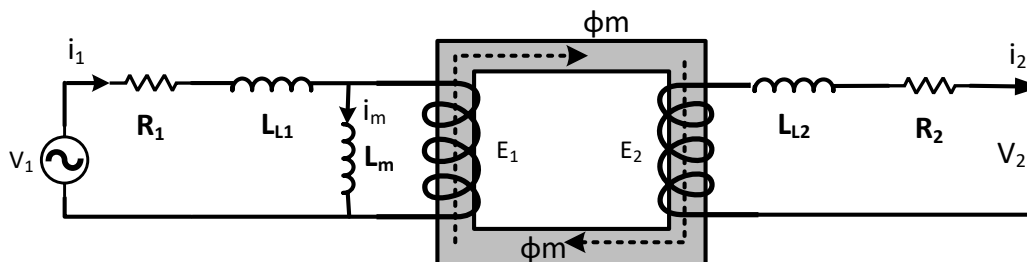

نکته: طبق روابط پایین می‌بینیم که هرچه تعداد دور سیم‌پیچ ترانس بیشتر باشد اندوکتانس مغناطیس شوندگی بالاتر و جریان مغناطیس کنندگی کمتر خواهد بود.

$$L_m = \frac{N_1^2}{\mathfrak{R}_m}$$

$$i_1 = \frac{\lambda_m}{L_m}$$

از این نکته این اصل مهم برداشت می‌شود که برای دو برابر کردن ولتاژ در ثانویه کفایت تعداد دور سیم‌پیچ ثانویه ۲ برابر اولیه باشد مثلاً ثانویه ۲ دور و اولیه ۱ دور. اما معمولاً نسبت تبدیل ۲ را با تعداد دورها بالا با نسبت ۲ مثلاً ۱۰۰۰ و ۵۰۰ ایجاد می‌کنند. چون با تعداد دور بالا طبق نکته گفته شده جریان مغناطیس کنندگی کم شده و تلفات در سلف  $L_m$  نخواهیم داشت.


نکته: اندوکتانس  $L_m$  غیر خطی است. چرا؟

(۴) در نظر گرفتن تلفات هسته:


در یک ترانس واقعی تلفات هسته که شامل دو بخش فوکو و هیستریزیس می‌شود در حالت واقعی وجود دارد. یعنی اگر ترانس حتی بی‌بار و سیم‌پیچ دوم باز باشد باز هم یک مقدار جریان برای تأمین تلفات هسته از سمت اولیه کشیده می‌شود که این جریان نشان‌دهنده تلفات هسته است که با  $i_c$  نشان داده می‌شود. بنابراین با افزودن یک مقاومت موازی با اندوکتانس مغناطیس کنندگی تلفات هسته مدل می‌شود که این مقاومت با  $R_c$  نشان داده می‌شود. بنابراین جریان حالت بی‌بار ترانس  $I_o$  مجموع جریان تلفات هسته و جریان مغناطیس کنندگی خواهد بود

$$i_o = i_c + i_m$$

مدل نهایی ترانس بعد از لحاظ کردن تلفات هسته:

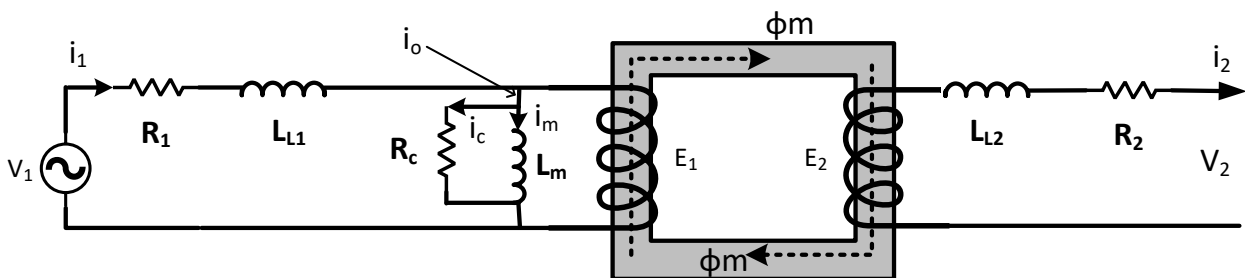


برای ساده‌تر شدن شکل هسته نمایش داده نمی‌شود و به جای آن تنها ۲ سیم‌پیچ رسم می‌شود:

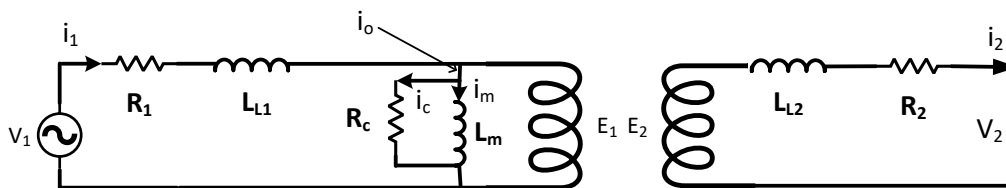

مدار معادل ترانس واقعی


نکته: اگر منبع تغذیه سینوسی باشد می‌توان تمام محاسبات را به صورت فازوری نوشت. بنابراین به جای  $jX_L$ ،  $L$  قرار می‌دهیم.

مثال ۴) ترانسفورماتوری با مشخصات 1100/2300, 325 KVA اگر بار نامی با ضریب توان ۰.۸ پس فاز را در ولتاژ ۲۳۰۰ تغذیه کند مقدار ولتاژ منبع چقدر است؟ (ولتاژ خروجی به‌عنوان ولتاژ مبنا در نظر گرفته شود).

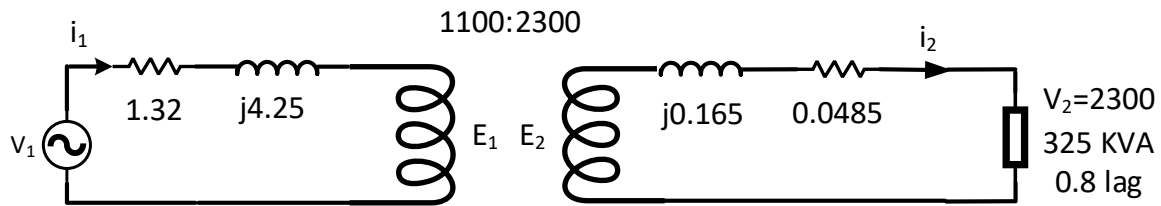


### اتوترانس

اگر انتهای سیم‌پیچ اول و دوم در یک ترانس به هم متصل شود، این نقاط هم پتانسیل خواهند شد و از محل اتصال هیچ جریانی برقرار نخواهد شد و عملکرد ترانس تغییری نمی‌کند (شکل الف). با توجه به اینکه از دو ترانس شار مشترک عبور می‌کند، ولت بر دور دو سیم‌پیچ یعنی  $\frac{e}{N} = \frac{d\Phi}{dt}$  با هم برابر است، یعنی در هر دور سیم‌پیچ ولتاژ برابر القا می‌شود. بنابراین چنانچه در هر دور از کل سیم‌پیچ‌ها نقاط متناظر به یکدیگر وصل شوند (شکل ب) هیچ تغییری در کار ترانس رخ نخواهد داد. لذا می‌توان از یک سیم‌پیچ استفاده کرد و خروجی ترانس را از تعداد دور دلخواه گرفت (شکل ج). ترانس حاصل اتوترانس نام دارد که تفاوت اصلی آن وجود تنها یک سیم‌پیچ برخلاف ترانس معمولی است و سیم‌پیچ ثانویه حذف شده و انشعاب لازم از سیم‌پیچ اولیه گرفته می‌شود. بنابراین در ترانس معمولی بین سیم‌پیچ‌ها اتصال الکتریکی وجود دارد در صورتی که در ترانس معمولی چنین نیست.

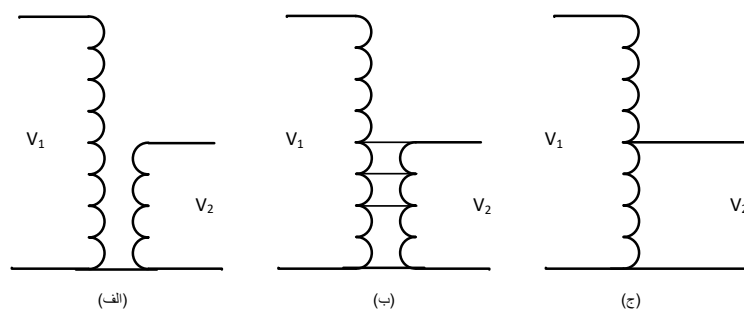

### • انتقال توان الکتریکی در اتوترانس

در اتوترانس توان الکتریکی انتقالی شامل دو قسمت می‌شود. قسمت اول توان ترانسفورمری که مانند ترانس معمولی توسط سیستم مغناطیسی انتقال می‌یابد. قسمت دوم توان هدایتی نام دارد که به دلیل اتصال الکتریکی سیم‌پیچ‌ها ایجاد شده است. در اتوترانس ولتاژ و جریان طرف فشار قوی  $V_H$  و  $I_H$  و سمت فشار ضعیف  $V_L$  و  $I_L$  نام دارند. روابط اتوترانس به صورت زیر است.

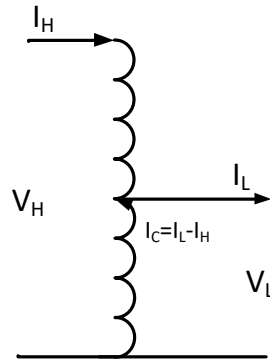

مقایسه ترانسفورماتور معمولی با اتوترانس :

$$K = \frac{V_L}{V_H} = \frac{I_H}{I_L} = \frac{N_L}{N_H}$$

$$\frac{S_C}{S_{Auto}} = \frac{V_L I_H}{V_L I_L} = K \qquad \frac{S_{Tr}}{S_{Auto}} = \frac{V_L (I_L - I_H)}{V_L I_L} = 1 - K$$

مقایسه ترانسفورماتور معمولی با اتوترانس :

(۱) در اتو ترانس به دلیل اینکه از سیم پیچ کمتری استفاده می شود وزن مس بکار رفته در آن کمتر خواهد بود که با رابطه زیر بدست می آید. بنابراین مقدار صرفه جویی در مس با نسبت تبدیل ( $K$ ) ارتباط دارد و هر چه  $K$  به یک نزدیک تر باشد صرفه جویی بیشتر انجام می شود.

$$\frac{M_{(Cu Auto)}}{M_{(Cu Tr)}} = 1 - K$$

(۲) هسته مورد نیاز برای اتو ترانس از ترانس معمولی، کوچک تر خواهد بود و سیم پیچی کمتری دارد که از لحاظ اقتصادی به صرفه است .

(۳) به علت کاهش در تعداد سیم پیچ ها و کوچک شدن هسته تلفات اتو ترانس کمتر، راندمان آن افزایش می یابد.

(۴) به علت استفاده از سیم پیچ کمتر در اتو ترانس، تنظیم ولتاژ بهتری خواهیم داشت.

(۵) با توجه به اینکه در اتو ترانس بین سیم پیچ اولیه و ثانویه ارتباط الکتریکی وجود دارد در زمان قطع شدن سیم پیچ مشترک، ولتاژ فشار قوی در سمت فشار ضعیف ظاهر می شود. بنابراین باید از حفاظت مناسب استفاده شود.

مثال (۵) یک اتوترانس با اولیه ۲۵۰ ولت و دو خروجی با ولتاژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ ولت، یک بار ۴ کیلووات با ضریب توان ۰.۸ پس فاز را در ولتاژ ۲۰۰ ولت تأمین می کند، و بار اهمی خالص دیگری به قدرت ۲ کیلووات را در ولتاژ ۱۰۰ ولت تغذیه می کند. اگر ترانس ایده آل باشد جریان کشیده شده از منبع چقدر است؟

## ماشین‌های جریان مستقیم DC


ماشین جریان مستقیم وسیله‌ای الکتریکی است که انرژی الکتریکی جریان مستقیم را به انرژی مکانیکی و یا بالعکس تبدیل می‌کند. این نوع ماشین به خاطر توانایی تولید گشتاور راه‌اندازی بالا کاربرد بسیاری در صنعت دارد. ماشینهای DC در سائز کوچک در ابزارآلات، اسباب بازی‌ها و تجهیزات زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. موتورهای DC در ابعاد بزرگتر در صنعت، وسائل نقلیه، بالابرها و ... استفاده می‌شوند. همچنین این نوع ماشین در کاربردهای صنعتی که کنترل دقیق سرعت و گشتاور مورد نیاز است، استفاده‌های فراوان دارد. این نوع ماشین‌ها شبیه اغلب ماشین‌های الکتریکی از دو قسمت استاتور و روتور تشکیل شده‌اند. استاتور این ماشین‌ها میدان مغناطیسی اصلی را تولید می‌کند که در نمونه‌های کوچک‌تر که نیازی به کنترل میدان ندارند توسط آهنربای دائم تولید می‌شود. البته در نمونه‌های بزرگتر بر روی استاتور سیم‌پیچی وجود دارد و میدان مغناطیسی اصلی توسط برق‌دار کردن سیم‌پیچ استاتور تولید می‌شود. در شکل زیر روتور ماشین DC استاتور سیم‌پیچی شده و استاتور با آهنربای دائم نشان داده شده است.



به ترتیب از راست: روتور، استاتور سیم‌پیچی شده و استاتور با آهنربای دائم یک ماشین DC

## اصول اولیه عملکرد ماشین DC

ساده‌ترین نوع ماشین DC در شکل زیر دیده می‌شود. که شامل یک استاتور با آهنربای دائم و قطب‌های N و S و یک روتور که دو میله‌ی رسانا روی آن می‌باشد. این دو میله از انتها به یکدیگر متصل شده و یک کلاف تشکیل داده و دو سر ابتدایی آنها به منبع DC متصل می‌شود. همانطور که در شکل پایین مشاهده می‌شود، از آنجاکه روتور در حال چرخش است به منظور اتصال الکتریکی سیم‌پیچ‌ها به منبع از دو حلقه لغزان استفاده می‌شود که علیرغم چرخش روتور اتصال الکتریکی برقرار باشد.

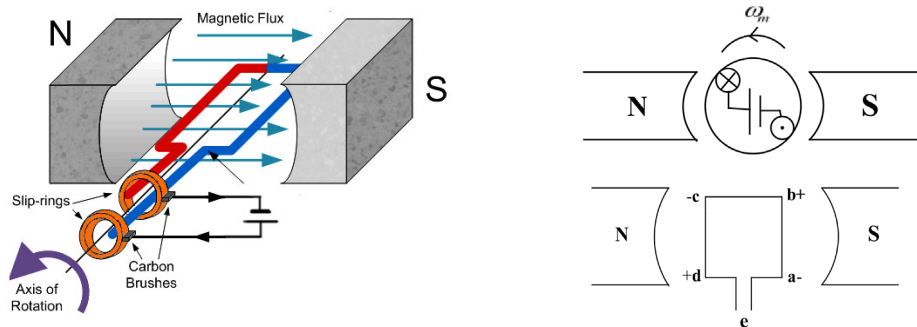

یک موتور DC ابتدایی با روتور یک حلقه شامل ۴ میله رسانا و استاتور شامل یک قطب N و S.

شکل راست نمای دو بعدی از روبرو بالا و شکل چپ نمای سه بعدی




• تولید ولتاژ در ماشین DC (عملکرد ژنراتوری)

روتور یک حلقه دارد که شامل ۴ قسمت میله‌ای است و با حروف abcd نام‌گذاری شده است. اگر روتور ماشین توسط عامل خارجی به چرخش درآید، میله‌های رسانا ab و cd در فضای زیر قطب‌ها عمود بر خطوط میدان مغناطیسی هستند و آنها را قطع کرده و طبق رابطه زیر ولتاژ در آنها القا می‌شود.


$$e = \frac{d\phi}{dt} = \frac{dBA}{dt} = \frac{dBLx}{dt} = BL \frac{dx}{dt} = BLV$$

که L طول هر میله، B چگالی میدان مغناطیسی بین دو قطب و V سرعت خطی میله‌ها است. جهت V در جهت چرخش، جهت B از قطب N به S و جهت L که در طول میله‌ها است با توجه به جهت مثبت ولتاژ القا شده و در واقع جریان جاری شده از قانون دست راست طبق شکل (۳) بدست می‌آید.

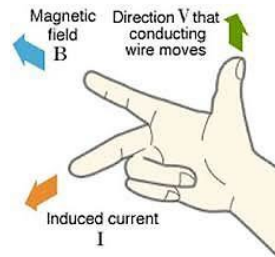


قانون دست راست برای آوردن جریان القا شده در هادی

با قاعده دست راست، میله ab جهت جریان رو به داخل صفحه خواهد داشت و در شکل زیر به صورت درونسو میله cd جهت جریان برونسو دارد و پلاریته ولتاژ القایی نیز طبق شکل (۴) مشخص می‌شود.

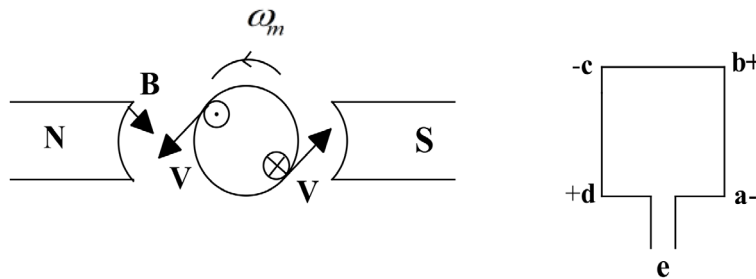

جهت ولتاژ (و جریان) القا شده با توجه به جهت میدان و سرعت طبق قانون دست راست در دو میله روتور ماشین DC مقدماتی

وقتی روتور می‌چرخد تا میله‌های رسانا ab و cd درست در بالا و پایین یعنی بین دو قطب قرار گیرند، چون خطوط میدان در ناحیه بین دو قطب وجود ندارد، بنابراین در آنها ولتاژی القا نمی‌شود. این القا نشدن ولتاژ فقط یک لحظه رخ می‌دهد چون میله‌ها در حال حرکت هستند و لحظه بعد به زیر قطب‌ها می‌روند. وجود نداشتن میدان بین دو قطب در شکل زیر نشان داده شده است.

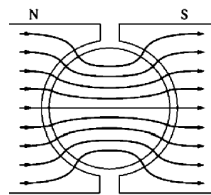

رابطه  $e=BLV$  در واقع ضرب خارجی است یعنی باید این سه کمیت بر یکدیگر عمود باشند.

$$e = L(V \times B)$$

میله‌های رسانا ad و bc همیشه در راستای میدان هستند و بر آن عمود نیستند و در آنها ولتاژی القا نمی‌شود.

$$e_{ab} = e_{dc} = LVB$$

$$e_{ab} = e_{dc} = 0$$

میله‌ها در ناحیه بین قطب‌ها (میله‌های ab و cd درست در بالا و پایین باشند)

$$e_{ad} = e_{bc} = 0$$

میله‌های ad و bc هم‌راستای میدان هستند و همیشه ولتاژ القایی صفر است)

به‌طور کلی ولتاژ القا شده در کل حلقه در یک دور کامل جمع ولتاژ میله‌ها است.

$$e_{tot} = 2LVB$$

مساحت سطح خارجی روتور که استوانه است  $2\pi rL$  و اگر از فاصله بین دو قطب صرف‌نظر کنیم سطح زیر هر قطب یک نیم استوانه است که دارای مساحت  $\pi rL$  می‌باشد.


$$\text{سطح زیر هر قطب} = \frac{2\pi rL}{2} = \pi rL \Rightarrow A_p = \pi rL$$

$$e = LVB = \frac{A_p}{\pi r} r \omega \frac{\phi_p}{A_p} = \frac{1}{\pi} \phi_p \omega$$

$$\Rightarrow e_{tot} = \frac{2}{\pi} \phi_p \omega$$


مشاهده می‌شود ولتاژ القایی به سرعت چرخش و شار زیر هر قطب و یک ضریب ثابت وابسته است.

با چرخش روتور و آمدن میله‌ای که جریان برونسو داشت به زیر قطب S، جهت سرعت زاویه‌ای نسبت به B تغییر می‌کند (که در شکل (۴) مشاهده می‌شود)، بنابراین در هر نیم دور جهت ولتاژ هر میله تغییر کرده و پلاریته کل نیز به صورت متناوب شکل پایین خواهد بود.

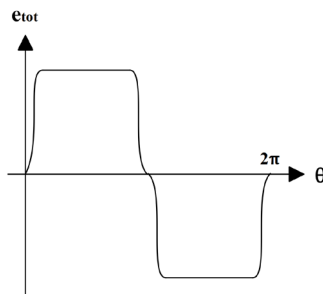


ولتاژ القایی دوسر میله‌ای چرخان که متناوب است

اما برای داشتن ولتاژ DC می‌توان با تغییر در حلقه‌های لغزان متصل به روتور ولتاژ را یک‌سویه کرد، که طرح ساده آن در شکل زیر نشان داده شده است. یعنی به‌جای استفاده از دو حلقه کامل از دو نیم حلقه که هر کدام به یک میله متصل هستند استفاده کرد. این دو نیم حلقه از یکدیگر عایق بوده و همراه روتور دوران می‌کنند. به این ترتیب پلاریته ولتاژ نیم حلقه‌ای که زیر قطب N قرار دارد همیشه مثبت است. پلاریته ولتاژ کل نیز ثابت می‌ماند.

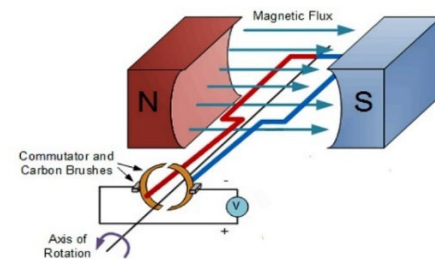

موتور DC ابتدایی که برای یک‌سویه کردن ولتاژ از دو نیم حلقه استفاده شده

این نیم حلقه‌ها توسط دو جاروبک (ذغال از جنس گرافیت) ولتاژ یک‌سویه شده را طبق شکل زیر به بار الکتریکی منتقل می‌کند.

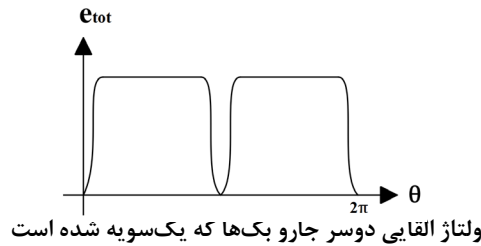

### • گشتاور تولیدی در ماشین DC (عملکرد موتوری)

چنانچه یک منبع ولتاژ DC به مدار روتور متصل شود جریانی از میله‌های روتور عبور می‌کند و چون این سیم‌پیچ‌ها در میدان مغناطیسی قرار دارند به آنها نیروی  $F=iLB$  وارد می‌شود. این نیرو گشتاوری ایجاد می‌کند که باعث چرخش روتور می‌شود. این رابطه در واقع ضرب خارجی است یعنی باید این سه کمیت بر یکدیگر عمود باشند.

$$F = i(L \times B)$$

میله‌ها در زیر قطب‌ها  $F_{ab} = F_{dc} = iLB \xrightarrow{T=r \times F} T_{ab} = T_{dc} = iLBr$


میله‌ها در ناحیه بین قطب‌ها (میله‌های ab و cd درست در بالا و پایین)  $F_{ab} = F_{dc} = 0 \xrightarrow{T=r \times F} T_{ab} = T_{dc} = 0$

میله‌های ad و bc هم‌راستای میدان هستند و همیشه نیرو صفر است  $F_{ad} = F_{bc} = 0 \xrightarrow{T=r \times F} T_{ad} = T_{bc} = 0$

به‌طور کلی گشتاور تولید شده در یک دور کامل جمع گشتاور میله‌ها است.


$$T_{tot} = 2riLB = \frac{2}{\pi} \phi i$$

مشاهده می‌شود گشتاور به جریان و شار زیر هر قطب و یک ضریب ثابت وابسته است. (با قوی‌تر کردن میدان یا آهنرباها گشتاور بیشتر می‌شود). در این حالت جهت گشتاور با رفتن سیم‌پیچ به زیر قطب دیگر تغییر می‌کند. بنابراین در یک سیکل نمودار گشتاور به صورت زیر است:

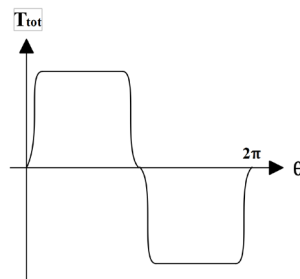

گشتاور تولیدی میله‌های چرخان که متناوب است

گشتاور در نیم سیکل مثبت و در نیم سیکل دیگر منفی است، در نتیجه روتور نمی‌تواند حرکت مداوم در یک جهت داشته باشد و متوقف می‌شود. با استفاده از نیم‌حلقه‌ها (کموٹاتور) می‌توان جهت جریان را در هر نیم سیکل تغییر داد. به تغییر جهت جریان در هر نیم سیکل **کموٹاسیون** گفته می‌شود. بنابراین جهت گشتاور نیز تغییر می‌کند و در نهایت گشتاور مثبت طبق شکل زیر به سیم‌پیچ‌ها وارد می‌شود که باعث می‌شود حرکت مداوم داشته باشد.

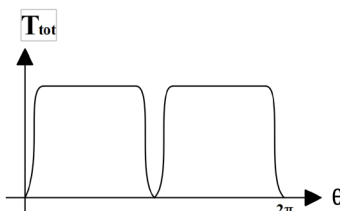

جارو بکها جهت جریان را تغییر داده‌اند و گشتاور یک‌سویه شده است

## روابط اساسی در ماشین DC

در ماشین DC ساده که ابتدای فصل بررسی شد دیده شد که ولتاژ القایی در حالت ژنراتوری به سرعت چرخش و شار زیر قطب و ضریب  $2/\pi$  بستگی داشت. همچنین گشتاور تولیدی در حالت موتوری به جریان و شار زیر قطب و ضریب  $2/\pi$  بستگی دارد. حال اگر تعداد سیم‌پیچی‌ها و یا تعداد قطب‌ها افزایش یابد روابط کلی ولتاژ القایی و گشتاور به صورت زیر خواهد بود.

Z تعداد هادی‌ها در شیارهای روتور

P تعداد قطب‌ها

a تعداد مسیرهای موازی: برای سیم‌پیچ روی هم برابر با تعداد قطب P، و برای سیم‌پیچ موجی برابر با ۲

r شعاع متوسط روتور

L طول محوری روتور

V سرعت خطی روتور

$\omega_m$  سرعت زاویه‌ای روتور برحسب rad/s

$N_m$  سرعت روتور برحسب دور بر دقیقه rpm

$A_p$  مساحت زیر هر قطب

$\Phi_p$  شار زیر هر قطب

$$k \equiv \frac{ZP}{2\pi a}$$

$$e = k \phi_p \omega_m$$

رابطه نهایی ولتاژ القایی که وابسته به شار و سرعت و یک ضریب ثابت است

نکته اینکه سرعت باید برحسب rad/s باشد. اگر برحسب دور بر دقیقه بیان شود با رابطه زیر قابل تبدیل است.

$$\omega_m = \frac{2\pi}{60} N_m$$

$$T = k \phi_p i_a$$

رابطه نهایی گشتاور که وابسته به شار و جریان و یک ضریب ثابت است

## انواع ماشین DC

همانطور که گفته شد، هر ماشین DC دارای سیم‌پیچی روی استاتور به نام سیم‌پیچی میدان است که شار مورد نیاز زیر قطب را تأمین می‌کند و سیم‌پیچی روی روتور به نام سیم‌پیچی آرمیچر است. برای تأمین تغذیه این دو سیم‌پیچ آنها را به طرق مختلف می‌توان به منبع ولتاژ DC متصل کرد و انواع مختلف ماشین DC ایجاد می‌شود که هر یک دارای قابلیت‌ها و مزایای مختلفی هستند. بنابراین انواع ماشین DC بر مبنای اتصالات نام‌گذاری می‌شوند که شامل موارد زیر هستند و به صورت جداگانه در این بخش بررسی خواهند شد.

۱. ژنراتورهای DC: تحریک مستقل، تحریک شنت، تحریک سری و تحریک کمپوند

۲. موتورهای DC: تحریک مستقل، تحریک شنت، تحریک سری و تحریک کمپوند


## ژنراتورهای DC

ژنراتور یا مولد با چرخش روتور توسط عامل خارجی انرژی الکتریکی تولید می‌کند و به ۴ دسته تقسیم می‌شود.

## الف) ژنراتور تحریک مستقل :

این ژنراتور نقش مولد و منبع تغذیه را دارد و دو سر سیم پیچ روتور به بار  $R_L$  برای تغذیه آن متصل می شود و جهت جریان آرمیچر  $I_a$  از سیم پیچ روتور به سمت بار است. برای ایجاد شار زیر قطبها سیم پیچ استاتور باید به یک منبع تغذیه جداگانه متصل شود. یعنی این مولد علی رغم اینکه بار را توسط سیم پیچی روتور تأمین می کند

ولی سیم پیچی استاتور آن به یک منبع نیاز دارد. شکل استاتور و روتور این نوع ژنراتور و دیاگرام مداری آن در زیر نشان داده شده است.

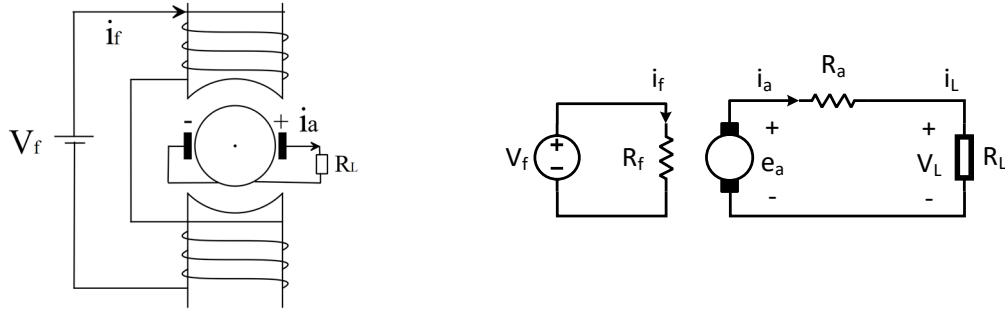

$V_f$	منبع ولتاژ تحریک
$i_f$	جریان سیم پیچی استاتور (جریان تحریک)
$R_f$	مقاومت سیم پیچی استاتور
$e_a$	ولتاژ القا شده داخلی
$R_a$	مقاومت سیم پیچی روتور (آرمیچر)
$i_a$	جریان آرمیچر
$R_L$	مقاومت بار
$V_L$	ولتاژ بار

• معادلات حاکم بر ژنراتور تحریک جداگانه

$$V_f = R_f I_f$$

روابط مداری با استفاده از KVL, KCL

$$e_a = R_a I_a + V_L$$


$$V_L = I_L R_L, I_a = I_L$$

$$e = k \phi_p \omega_m$$

روابط اساسی برای همه ماشینها

$$T = k \phi_p i_a$$

**نکته:** در ژنراتور تحریک مستقل برای تنظیم جریان میدان  $I_f$  یک مقاومت متغیر یا رئوستا  $R_{re}$  در مدار میدان به صورت سری قرار داده می شود. با تنظیم این مقاومت جریان میدان تغییر کرده و به تبع آن شار زیر قطبها تغییر می کند و در نهایت ولتاژ تولیدی ژنراتور  $e_a$  تنظیم می شود.

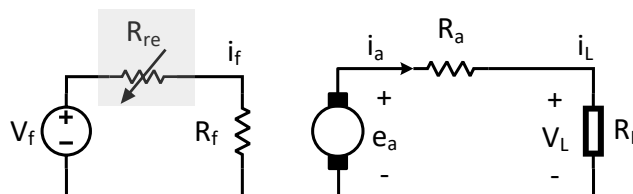

$$V_f = (R_f + R_{re}) i_f$$


تغییر معادله بعد از اضافه کردن رئوستا

## مشخصه خارجی ( $V_L-i_L$ ) ژنراتور تحریک مستقل

در ژنراتورهای DC نحوه تغییرات ولتاژ خروجی به جریان خروجی دارای اهمیت است. زیرا نشان‌دهنده مقدار افت ولتاژ خروجی با افزایش بارگذاری است. منبع ولتاژی مناسب است که با افزایش بارگذاری ولتاژ خروجی آن اصلاً تغییر نکند یا تغییر اندک داشته باشد. این مشخصه با استفاده از معادله KVL بدست می‌آید.

$$KVL : V_L = e_a - R_a i_L$$

معادله برحسب  $V_L-i_L$  به صورت بالا خواهد شد. لازم به ذکر است اگر عکس‌العمل آرمیچر در نظر گرفته شود شار زیر قطب کم شده و باعث کاهش ولتاژ داخلی و درنهایت کاهش ولتاژ خروجی می‌شود.

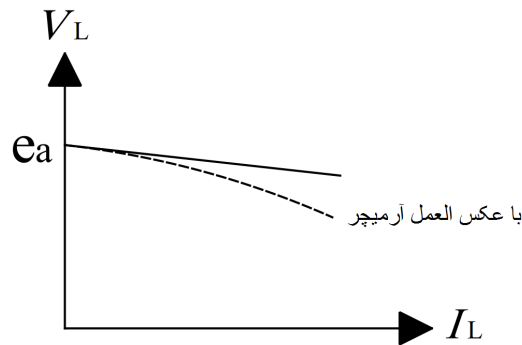

**مثال ۶)** یک ژنراتور DC تحریک جداگانه برای تأمین میدان اصلی به منبع ۲۰۰ ولتی متصل شده است. مقاومت آرمیچر ۰.۲ اهم است.

**الف)** ولتاژ داخلی باید روی چه عددی تنظیم شود تا جریان خروجی ۱۰۰ آمپر باشد و باری را در ولتاژ ۵۰۰ ولت تأمین کند؟

**ب)** اگر سرعت ۸۰ درصد شود و جریان بار ثابت بماند ولتاژ خروجی چقدر خواهد شد؟

نکته: ژنراتورهای تحریک مستقل به دلیل اینکه از یک منبع DC جداگانه برای تأمین میدان استفاده می‌کنند هزینه را افزایش می‌دهند. یک راه حل این است که از ولتاژ تولیدی خود ژنراتور به‌عنوان منبع میدان استفاده شود. به این نوع ژنراتورها **خود تحریک** گفته می‌شود که به سه دسته شنت (موازی)، سری و کمپوند دسته بندی میشوند. علت این نامگذاری طریقه اتصال سیم پیچ تحریک به سیم پیچ آرمیچر است. در جدول زیر به طور خلاصه این نوع ژنراتورها با هم مقایسه شده اند.

## جدول مقایسه انواع مختلف ژنراتور DC


مشخصه ولتاژ جریان خروجی	روابط حاکم	مدار معادل	ساختمان داخلی	نوع ژنراتور
	<p>روابط مداری با استفاده از KVL, KCL</p> $V_f = R_f I_f$ $e_a = R_a I_a + V_L$ $V_L = I_L R_L, I_a = I_L$ <p>روابط اساسی برای همه ماشینها</p> $e = k \phi_p \omega_m$ $T = k \phi_p i_a$			تحریک مستقل
	<p>KCL: <math>I_a = I_f + I_L</math></p> <p>KVL: <math>e_a - R_a I_a = (R_f + R_a) I_f</math></p> <p>KVL: <math>e_a - R_a I_a = R_L I_L</math></p> $e_a = k \phi_p \omega_m$ $T = k \phi_p i_a$			شنت
	<p>KCL: <math>I_a = I_L = I_f</math></p> <p>KVL: <math>e_a - (R_a + R_s) I_a = V_L</math></p> $e_a = k \phi_p \omega_m$ $T = k \phi_p i_a$			سری
	<p>KCL: <math>I_a = I_f + I_L, I_a = I_L</math></p> <p>KVL: <math>e_a - (R_a + R_s) I_a = V_L</math></p> <p>KVL: <math>(R_f + R_a) I_f = V_L</math></p> $e_a = k (\phi_{pf} \pm \phi_{ps}) \omega_m$ $T = k (\phi_{pf} \pm \phi_{ps}) i_a$			کمپوند

## موتورهای DC

موتورهای DC نیز همانند ژنراتورها به ۴ نوع مختلف، یعنی موتور تحریک مستقل، موتور شنت، موتور سری و موتور کمپوند تقسیم می شوند. تفاوت موتور با ژنراتور در این است که در موتورها به مدار آرمیچر یک منبع DC متصل می شود، بنابراین جهت جریان به سمت روتور است و باعث تولید گشتاور شده و روتور را می چرخاند. مشابه ژنراتور که مشخصه خارجی  $V_L - I_L$  اهمیت داشت برای موتور مشخصه خارجی سرعت گشتاور  $\omega_m - T$  مهم است.

### الف) موتور تحریک مستقل

در این موتور یک منبع به مدار تحریک و یک منبع دیگر به مدار آرمیچر متصل می شود.

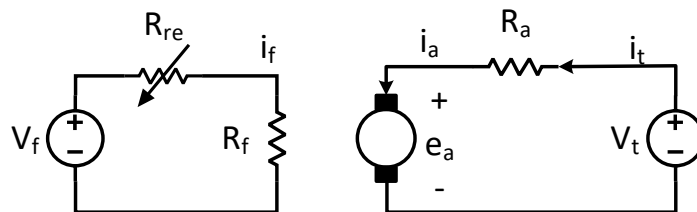

$$KVL: V_f = (R_f + R_{re}) I_f$$

$$KVL: V_t - R_a I_a = e_a$$

$$e_a = k \phi_p \omega_m$$


$$T = k \phi_p i_a$$

## مشخصه گشتاور- سرعت در موتور تحریک مستقل:

اگر در روابط بالا  $e_a$  ,  $i_a$  را حذف کنیم رابطه سرعت بر حسب گشتاور بدست می آید.

$$\omega_m = \frac{V_t}{k \phi_p} - \frac{R_a T}{(k \phi_p)^2}$$

با رسم این رابطه شکل زیر حاصل می شود.

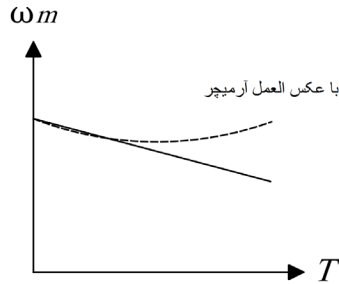

مشخصه به صورت خطی کاهش می یابد و اگر عکس العمل آرمیچر در نظر گرفته شود به علت کاهش شار طبق رابطه بالا مخرج کم شده و شیب منفی کوچک تر می شود، یعنی با افزایش گشتاور بار سرعت کمتر کاهش می یابد. چون مشخصه با عکس العمل آرمیچر دارای عرض از مبدأ یکسان است، در گشتاور صفر جریان هم صفر و عکس العمل آرمیچر ناچیز است.

سایر موتورهای DC در جدول زیر با هم مقایسه شده اند.

مشخصه ولتاژ جریان خروجی	روابط حاکم	مدار معادل	ساختمان داخلی	نوع زناتور
<p>با عکس العمل آرمیچر</p>	$\begin{aligned} \sum \mathcal{F} : \mathcal{N}' - \mathcal{N}'' &= \mathcal{F}^* \\ \sum \mathcal{F} : \mathcal{N}' &= (\mathcal{N}' + \mathcal{N}^*) \mathcal{F}^* \end{aligned}$ $\begin{aligned} I &= \mathcal{F} \phi^* \\ \mathcal{E} &= \mathcal{F} \phi^* \omega_m \end{aligned}$			تحرک مستقل
<p>با عکس العمل آرمیچر</p>	$\begin{aligned} KCL : I_f &= I_a + I_f \\ KVL : V_t - R_a I_a &= e_a \\ KVL : V_f &= (R_f + R_a) I_f \end{aligned}$ $\begin{aligned} e_a &= k \phi_p \omega_m \\ T &= k \phi_p i_a \end{aligned}$			شدت
<p>with A.R.</p>	$\begin{aligned} KCL : I_f &= I_a = I_a \\ KVL : V_t &= e_a + (R_a + R_f) I_a \end{aligned}$ <p>به صورت تقریبی</p> $\begin{aligned} \phi_p &= C i_a \\ T &= k \phi_p i_a = k C i_a^2 \Rightarrow T = K_c i_a^2 \end{aligned}$			سری
	$\begin{aligned} I_f &= I_a + I_f, I_f = I_a \\ V_t &= e_a + (R_a + R_f) I_a \\ V_f &= (R_f + R_a) I_f \end{aligned}$ $\begin{aligned} e_a &= k (\phi_{af} \pm \phi_p) \omega_m \\ T &= k (\phi_{af} \pm \phi_p) i_a \end{aligned}$			کمپوند



مثال ۷) یک موتور DC تحریک جداگانه ۲۵۰۷ و ۱.۵kw و ۱۰۰۰rpm دارای مقاومت آرمیچر  $2.5\Omega$  است و در بار نامی جریان ۸A از منبع می کشد. اگر از تلفات بی باری صرف نظر شود، سرعت بی باری چقدر است؟

### تنظیم سرعت در موتور DC

تنظیم سرعت یکی از مباحث کاربردی و ضروری برای یک موتور است. در کاربردهای مختلف لازم می شود که سرعت یک موتور قابل تغییر باشد. این کار در موتورهای DC ساده تر از موتورهای ac است. به همین دلیل موتورهای DC علیرغم ساختمان پیچیده تری که نسبت به موتور ac دارند اما هنوز هم مورد توجه هستند. برای بدست آوردن راهی برای تنظیم سرعت موتور باید رابطه آن را بدست آورد و با استفاده از پارامترهای دخیل در آن به تغییر آنها پرداخت. با استفاده از رابطه KVL در مدار آرمیچر یک موتور DC داریم:

$$V_t = e_a + R_a i_a \quad \Rightarrow \quad \omega_m = \frac{V_t - R_a i_a}{k \phi_p}$$

$$e_a = k \phi_p \omega_m$$

از رابطه سرعت مشاهده می شود که ولتاژ ترمینال  $V_t$ ، شار زیر قطب  $\phi_p$  و مقاومت آرمیچر  $R_a$  بر روی سرعت تأثیر دارند.

مثال ۸) یک موتور DC شنت ۲۰۰ ولتی با مقاومت آرمیچر ۱ اهمی باری را می چرخاند، گشتاور بار متناسب با سرعت موتور است. اگر جریان تحریک ۱ آمپر و جریان کشیده شده از شبکه ۱۱ آمپر باشد سرعت ۱۱۵۰ rpm خواهد بود. با تغییر رئوستای مدار تحریک جریان میدان به نصف کاهش می یابد، در این حالت سرعت را بدست آورید. مشخصه را خطی فرض کنید.

## راه اندازی موتور DC


در لحظه راه اندازی موتور ساکن و سرعت آن صفر است. بنابراین ولتاژ القایی  $e_a = k \varphi_p \omega_m$  صفر است. طبق رابطه  $I = \frac{V_t - e_a}{R_a}$  به علت صفر بودن  $e_a$  در لحظه راه اندازی، جریان راه اندازی بیشترین حالت را دارد و تا چند برابر جریان نامی می رسد. برای آسیب نرسیدن به سیم پیچ های ماشین باید این جریان محدود شود. برای محدود کردن جریان راه اندازی طبق رابطه بالا با استفاده از تنظیم ولتاژ ترمینال و مقاومت روتور دو راه وجود دارد.

### الف) راه اندازی با استفاده از کاهش ولتاژ ترمینال


برای این کار باید یک منبع ولتاژ متغیر استفاده کرد به طوری که در ابتدا ولتاژ کم است و با سرعت گرفتن موتور ولتاژ را افزایش می دهند. اما این روش به یک منبع متغیر DC نیاز دارد.

### ب) راه اندازی به کمک مقاومت های پله ای

رایج ترین روش راه اندازی موتورهای DC است. به این صورت که از یک مقاومت چند پله ای استفاده می شود که در لحظه راه اندازی همه پله ها در مدار هستند و جریان را محدود می کنند. با گذشت زمان و سرعت گرفتن موتور پله های مقاومت از مدار خارج می شوند. این پله های مقاومتی به طوری محاسبه می شوند تا جریان موتور بعد از خارج شدن هر پله بین جریان مینیمم  $I_{min}$  که همان جریان نامی است و جریان ماکزیمم  $I_{max}$  که دو برابر جریان نامی است محدود شود. در شکل زیر یک مقاومت راه انداز پله ای به موتور DC اضافه شده است. در ابتدا همه پله های مقاومت راه انداز در مدار هستند و جریان راه اندازی را محدود می کنند. در لحظه  $t_1$  کلید  $S_1$  بسته می شود. این کلید مقاومت  $R_1$  را اتصال کوتاه کرده و از مدار خارج می کند. در این لحظه که یک پله خارج شده است جریان طبق شکل زیر ناگهانی افزایش یافته اما باید به  $I_{max}$  محدود شود و سرعت نیز افزایش می یابد. در مرحله بعد مقاومت  $R_2$  از مدار خارج می شود و روند بالا تکرار می شود و سرعت به مقدار نامی و جریان نیز به مقدار نامی می رسد. محاسبات اینکه هر پله چه مقدار باشد به این صورت است که جریان اولیه  $I_{max}$  باشد و در هر مرحله تا رسیدن به مقدار نامی از این مقدار بیشتر نشود.

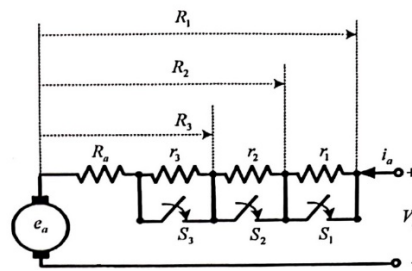

مقاومت راه انداز ۳ پله ای

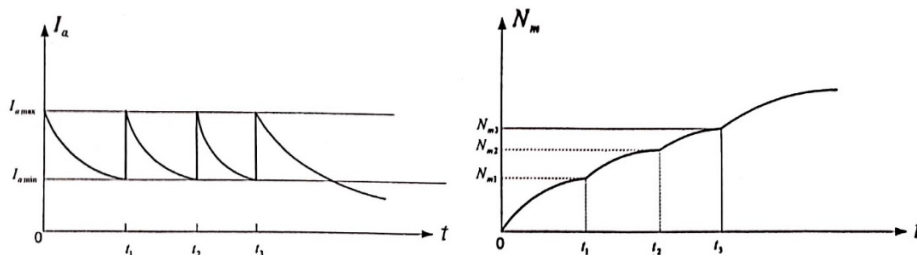


نمودار جریان و سرعت بر حسب زمان در راه انداز مقاومتی پله ای

## سایر موتورهای DC

### ۱- موتور با آهنربای دائم

در کاربردهایی که به تنظیم سرعت توسط شار لازم نیست و میدان مغناطیسی خیلی قوی نیز مورد نیاز نیست به جای سیم پیچ میدان از آهنربای دائم استفاده می شود. با این کار شار زیر قطب همیشه ثابت خواهد بود. این نوع موتورها در توان های پایین و برای مصارف کوچک مانند اسباب بازی ها مورد استفاده قرار می گیرند. شکل زیر اجزای داخلی این موتور را نشان می دهد. لازم به ذکر است که به جز قسمت آهنربای دائم، سایر قسمت های آن مشابه دیگر موتورها است. یعنی روتور سیم پیچی شده است و کموتاتور و جاروبک دارند.

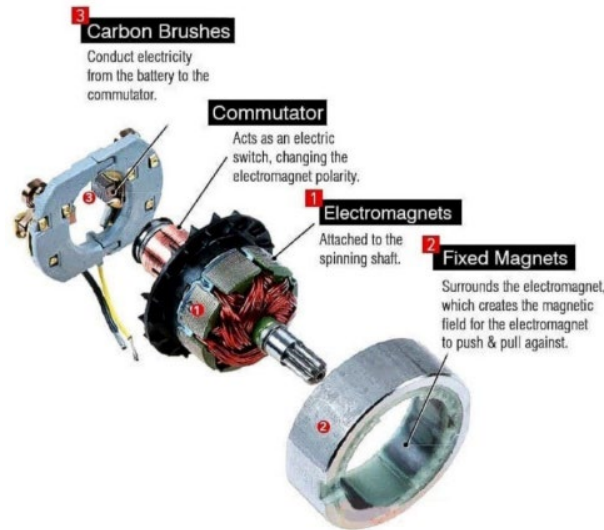

اجزای مختلف یک ماشین DC با آهنربای دائم

### ۲- موتور یونیورسال

گشتاور در موتور سری با توان دوم جریان رابطه مستقیم دارد. بنابراین اگر جریان متناوب که در یک سیکل هم مثبت و هم منفی می شود به موتور سری اعمال شود گشتاور در یک سیکل مثبت خواهد بود و مقدار متوسط مثبت نیز خواهد داشت. بنابراین موتور یونیورسال در واقع موتور DC سری است که با تغذیه ac کار می کند. علت استفاده این موتورها این است که معمولاً برق ac در دسترس تر است. این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بالا هستند و اکثراً در ابزار برقی قابل حمل مانند دریل، یا لوازم برقی خانگی مانند جاروبرقی، مخلوط کن و ... استفاده می شود. در عمل موتور بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا با جریان ac سازگاری داشته باشد (راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند) و موتور نهایی عموماً دارای کارایی کمتری نسبت به یک موتور معادل DC خالص خواهد بود. وقتی که این موتور با منبع ac کار می کند کموتاسیون آن بسیار ضعیف تر از حالتی است که با منبع DC کار می کند. به علت عمل ترانسفورماتوری که در سیم پیچ های در حال کموتاسیون ولتاژ القا می کند، در جاروبک ها جرقه های اضافی ایجاد می شود.

### ۳- موتور بدون جاروبک Brushless

در موتورهای DC معمولی، برآش یعنی جاروبک وجود دارد وظیفه جاروبک ها انتقال جریان به روتور علی رغم چرخش آن است. مشکل جاروبک (برآش های) ذغالی این است که ساییده می شوند. در موتورهای برآشلس دیگر

جاروبک وجود ندارد، بلکه چندین سیم پیچ ثابت روی استاتور وجود دارد که به ترتیب برق دار می شوند. کار تقسیم ولتاژ بین سیم پیچ ها را کنترل کننده سرعت موتور یا ESC انجام می دهد. وقتی این سیم پیچ ها برق دار می شوند میدانی به وجود می آورد که باعث چرخش روتور می شوند و نیازی به جاروبک برای انتقال جریان به روتور نیست.

*استاتور موتور بدون جاروبک:*

استاتور موتور DC بدون جاروبک با سیم پیچی که در شیارهای آن قرار گرفته به صورت شکل زیر ساخته شده است. بیشتر موتورهای بدون جاروبک دارای سه سیم پیچ در استاتور هستند. هر کدام از این سیم پیچ ها در محیط استاتور توزیع شده اند. و تعداد زوجی از قطب ها را تشکیل داده اند. استاتور با منبع دی سی تغذیه می شوند که توسط اینورتر مجتمع برای تغذیه سیم پیچ ها به پالس تبدیل می شود و به ترتیب آنها را برق دار می کند. سنسورها و قطعات الکترونیکی دیگری نیز خروجی اینورتر را کنترل می نمایند.



استاتور یک موتور بدون جاروبک و تغذیه سیم پیچ های آن

*روتور موتور بدون جاروبک:*

روتور از مغناطیس دائم ساخته می شود و از دو تا هشت قطب، متغیر است که این قطب ها یک در میان قطب های شمال و جنوب هستند. بر مبنای چگالی شار مورد نیاز در روتور، ماده مغناطیسی مناسب مانند فریت در گذشته و با پیشرفت تکنولوژی، مغناطیس های آلیاژی کمیاب که چگالی شار بیشتری دارند مقبولیت یافته اند.

## Brushless Motor vs Brushed Motor




مقایسه موتور بدون جاروبک و موتور معمولی

## ماشین‌های القایی (آسنکرون)

با گسترش شبکه‌های جریان برق متناوب (ac) استفاده از ماشین‌هایی که تغذیه ac دارند نسبت به نمونه‌های DC رایج‌تر شده است. از طرفی ماشین‌های ac دارای ساختمان ساده‌تر، عمر بیشتر، قیمت کمتر، هزینه نگهداری کمتر و ... هستند. در این فصل با ماشین‌های ac یا آسنکرون آشنا خواهیم شد. علت این نام‌گذاری این است که سرعت چرخش روتور هم‌زمان با فرکانس تغذیه نیست لذا به آنها ماشین آسنکرون (غیرهمزمان) گویند. در ساختمان این ماشین‌ها دو سیم‌پیچی روتور و استاتور وجود دارد اما برخلاف سایر ماشین‌ها نیازی به تحریک هردوی آنها نیست، بلکه تنها سیم‌پیچ‌های استاتور به منبع وصل می‌شوند و یک میدان دوار ایجاد می‌کنند. این میدان دوار هادی‌های روتور را قطع می‌کند و در آنها ولتاژ القا می‌کند، به همین دلیل به این ماشین‌ها، ماشین القایی نیز گفته می‌شود. بعد از القا شدن ولتاژ در سیم‌پیچ‌های روتور جریانی در آنها جاری می‌شود که یک میدان گردان دیگر به وجود می‌آورد. تأثیر میدان اولیه توسط استاتور و این میدان القایی در روتور باعث به حرکت درآمدن روتور می‌شود. در ادامه عملکرد این نوع ماشین‌ها تشریح خواهد شد.

### ساختمان استاتور


استاتور یک استوانه‌ی توخالی است که در راستای محور طولی دارای شیارهایی برای قرار دادن سیم‌پیچ‌ها می‌باشد. یعنی برای هر فاز حداقل دو شیار یکی برای مسیر رفت و دیگری برای مسیر برگشت وجود دارد. برای ایجاد یک میدان سینوسی در فضای داخلی استاتور که باید به صورت توزیع شده باشند، تعداد شیارها بیشتر است و شکل زیر به ترتیب از چپ به راست نمونه ساده استاتور، نمونه کامل‌تر با تعداد شیارهای بیشتر، شکل سه‌بعدی استاتور و شکل واقعی آن را نشان می‌دهد. هسته‌ی استاتور از جنس فرومغناطیس و به صورت ورقه‌ای ساخته می‌شود تا تلفات فوکو کاهش یابد.

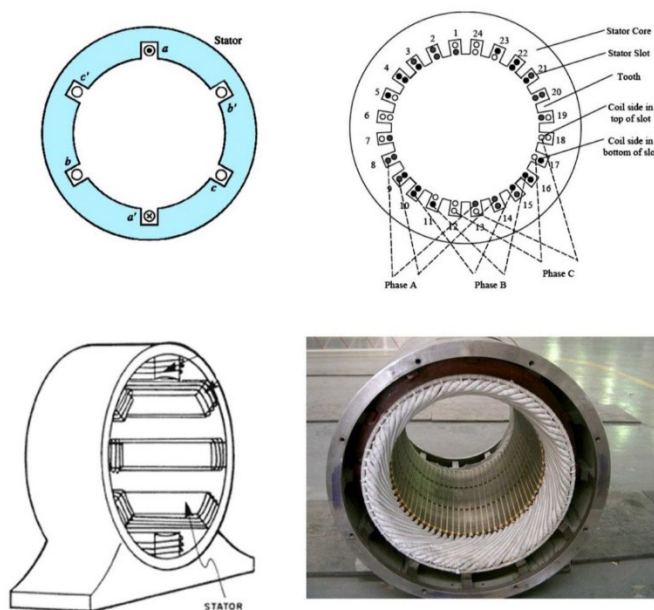


### ساختمان روتور

روتور ماشین القایی نیز به شکل استوانه است که در دو نوع ساخته می‌شود:

۱- روتور سیم‌پیچی شده: که در راستای طولی محور روتور شیارهایی به جهت قرار دادن سیم‌پیچ‌ها وجود دارد، که در نهایت برای هر فاز دو سیم موجود است، یعنی ۶ سر سیم در دسترس است. این سیم‌ها معمولاً به صورت ستاره بسته می‌شوند، یعنی یک سر همه سیم‌پیچ‌ها به یکدیگر و سر دیگر آزاد است. سر آزاد سیم‌پیچ‌ها هم می‌تواند اتصال کوتاه شود و یا اینکه توسط حلقه‌های لغزان به مقاومت یا منبع دیگر متصل شود. در شکل زیر به ترتیب از چپ به راست سطح مقطع روتور استوانه‌ای، شکل سه‌بعدی روتور استوانه‌ای و قرارگیری روتور در استاتور نشان داده شده است.

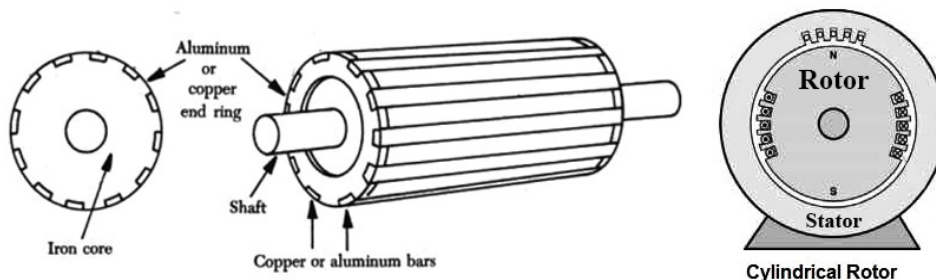


۲- روتور قفس سنجابی: ساختمان کلی آن شبیه قفس است و میله‌های آن نقش هادی‌ها (سیم‌پیچ‌ها) را دارند و در نهایت هم اتصال کوتاه شده‌اند. در شکل زیر یک نمونه روتور قفس سنجابی نشان داده شده است که در انتهای آن حلقه‌های موجود میله‌ها را اتصال کوتاه کرده‌اند.

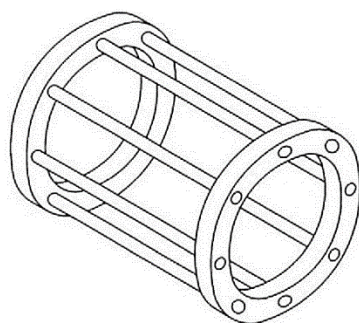

### تحلیل ریاضی میدان دوار

اگر سیم‌پیچ‌های استاتور با منبع سه فاز متقارن با فرکانس  $\omega_s$  و اختلاف زاویه ۱۲۰ درجه تغذیه شود جریان هر کدام از سیم‌پیچ‌ها به صورت زیر خواهد بود:

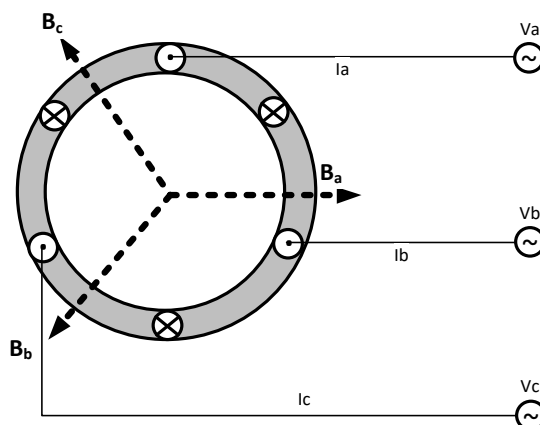

$$I_a = I_m \cos(\omega_s t)$$

$$I_b = I_m \cos(\omega_s t - 120)$$

$$I_c = I_m \cos(\omega_s t - 240)$$

جریان‌ها سه فاز متقارن و میدان متناظر با هر جریان نیز متقارن خواهد بود.

اما از آنجاکه هر کدام از سیم‌پیچ‌ها با یکدیگر اختلاف زاویه ۱۲۰ درجه مکانی در فضای استاتور دارند، هر کدام از میدان‌های ایجاد شده علاوه بر اختلاف ۱۲۰ درجه زمانی به علت سه فاز بودن، با یکدیگر اختلاف مکانی ۱۲۰ درجه نیز دارند، که در رابطه آنها متغیر  $\omega_s t$  نشان‌دهنده اختلاف زمانی به علت سه فاز بودن و متغیر  $\theta$  نشان‌دهنده اختلاف مکانی میدان هر سیم‌پیچ به علت مکان سیم‌پیچ‌ها است.

$$B_a = B_m \cos(\omega_s t) \cos(\theta)$$

$$B_b = B_m \cos(\omega_s t - 120) \cos(\theta - 120)$$

$$B_c = B_m \cos(\omega_s t - 240) \cos(\theta - 240)$$

برآیند میدان کل در استاتور از جمع سه میدان بالا به دست می‌آید و استفاده از تبدیلات مثلثاتی به دست می‌آید که به صورت زیر خواهد بود. این میدان برآیند دارای دامنه ثابت است، اما با گذشت زمان یعنی افزایش  $t$  زاویه آن در استاتور تغییر می‌کند. لذا به این میدان میدان ثابت چرخان گفته می‌شود که با سرعت ثابت  $\omega_s$  در حال چرخش است.

$$B_{eq} = B_a + B_b + B_c$$

$$= B_m \cos(\omega_s t) \cos(\theta) + B_m \cos(\omega_s t - 120) \cos(\theta - 120) + B_m \cos(\omega_s t - 240) \cos(\theta - 240)$$

$$= \frac{B_m}{2} \cos(\omega_s t - \theta) + \frac{B_m}{2} \cos(\omega_s t + \theta) + \frac{B_m}{2} \cos(\omega_s t - \theta) + \frac{B_m}{2} \cos(\omega_s t + \theta - 240)$$

$$+ \frac{B_m}{2} \cos(\omega_s t - \theta) + \frac{B_m}{2} \cos(\omega_s t + \theta + 240) =$$

$$\Rightarrow B_{eq} = \frac{3}{2} B_m \cos(\omega_s t - \theta)$$

عباراتی که زیر آنها خط کشیده شده یک سه فاز را نشان می‌دهند که جمع جبری آنها صفر می‌شود.


( $\theta$ ) زاویه مکانیکی جابجایی در سطح استاتور است که ۳۶۰ درجه یک دور کامل می‌شود. یعنی وقتی یک سیکل تغذیه داریم  $0 < \omega_s < 2\pi$  بردار میدان (چون زاویه آن از  $\theta$  کم شده است) یک دور کامل می‌چرخد که سرعت چرخش آن به فرکانس تغذیه یعنی  $\omega_s$  بستگی دارد. برای توضیح بیشتر می‌توان شبیه درس مدار این عبارت کسینوسی را یک فازور در نظر گرفت که دامنه ثابت دارد که چون زاویه آن در حال تغییر است یعنی در حال چرخش است.

## گشتاور القایی

طبق رابطه‌ی کلی گشتاور  $T = -B_s B_r \sin \delta$  دو میدان گردان روتور و استاتور که با سرعت یکسان  $\omega_s$  در حال چرخش هستند و با یکدیگر اختلاف زاویه  $\delta$  دارند گشتاوری الکترومغناطیسی تولید می‌کنند. سرعت چرخش روتور نیز  $\omega_m$  در نظر گرفته می‌شود.

برای بررسی راه‌اندازی یعنی لحظه ابتدایی شروع حرکت در موتور القایی گشتاور وارد شده بر روتور در یک سیکل را بررسی می‌کنیم و مشاهده خواهیم کرد که گشتاور متوسط در یک سیکل غیر صفر خواهد بود و باعث می‌شود روتور شروع به حرکت بکند. ضمناً روتور اگر سیم‌پیچی شده باشد سیم‌پیچ‌ها در انتها اتصال کوتاه شده‌اند.


**شکل (الف)** شروع حرکت است. میدان مغناطیسی چرخان  $B_s$  با حرکت پادساعت‌گرد در سیم‌پیچ‌های ولتاژی طبق رابطه‌ی  $e = (V \times B).L$  القا می‌کند، که جهت جریان طبق شکل زیر در میله‌های بالا برونسو و در میله‌های پایین درون‌سو است. سیم‌پیچ‌های روی روتور دارای جریان می‌شوند، بنابراین میدان  $B_w$  را طبق قانون دست راست تولید می‌کنند. لذا طبق رابطه‌ی  $T = -B_s B_w \sin \delta$  یک گشتاور پادساعت‌گرد تولید می‌شود.

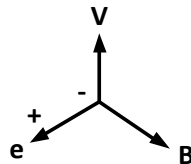

در **شکل (ب)** میدان  $B_s$  ۹۰ درجه چرخیده است درحالی‌که روتور به علت لختی که دارد فرصت چرخش نداشته است چون سرعت چرخش میدان بسیار زیاد است. در این لحظه ولتاژ القا شده به علت اینکه  $V$  و  $B_s$  موازی هستند صفر است. بنابراین جریانی هم در سیم‌پیچ‌ها القا نمی‌شود و در نهایت گشتاور  $T$  صفر خواهد بود.

در **شکل (ج)**  $B_s$  ۹۰ درجه دیگر چرخیده و طبق رابطه‌ی  $e = (V * B).L$  ولتاژ القا شده و جریان ناشی از آن در سیم‌پیچ‌های بالا درون‌سو و در سیم‌پیچ‌های پایین برونسو است. بنابراین میدان  $B_w$  طبق قانون دست راست تولید می‌شود که ۹۰ درجه از  $B_s$  عقب‌تر است. طبق رابطه‌ی  $T = -B_s B_w \sin \delta$  گشتاور پاد ساعت‌گرد ایجاد می‌شود.

در نهایت در **شکل (د)** مجدداً  $V$  و  $B_s$  هم‌جهت بوده و ولتاژ و جریان القایی صفر و  $T$  نیز صفر است.

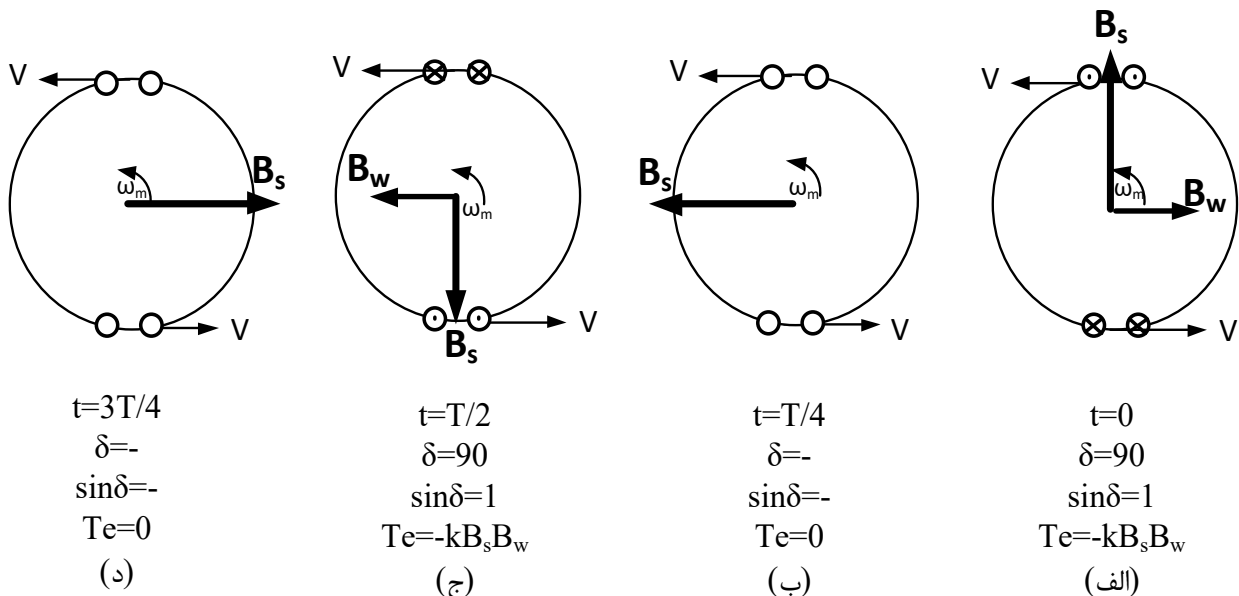

شکل: یک سیکل در زمان راه‌اندازی موتور القایی



مشاهده شد در یک سیکل گشتاور یا صفر است یا پاد ساعت گرد که مقدار متوسط آن پاد ساعت گرد بوده و باعث حرکت روتور و راه اندازی آن می شود. در این حالت اگرچه روتور می چرخد اما هیچ گاه به سرعت  $B_s$  (سرعت سنکرون) نمی رسد، چون اگر به سرعت سنکرون برسد  $B_s$  در سیم پیچ ها ولتاژ و جریانی القا نمی کند و گشتاور صفر می شود. بنابراین سرعت چرخش روتور همیشه کمتر از سرعت میدان است.

### مفهوم لغزش و سرعت میدان و سرعت چرخش در ماشین القایی:

وقتی روتور ساکن است میدان گردان با سرعت  $(n_s)$  سیم پیچ های روتور را قطع می کند و در روتور جریان القا می شود. این جریان ها یک میدان گردان  $(n_r)$  که برابر با  $(n_s)$  است به وجود می آورد که به علت وجود این ۲ میدان روتور گشتاور مثبت وارد می شود و روتور با سرعت  $(n_m)$  که کمتر از سرعت سنکرون است می چرخد.

روابط زیر بیان کننده ی کمیت های سرعت است:

$$n_s = \frac{120}{P} f_s$$

$p$  تعداد قطب

$f_s$  فرکانس تغذیه استاتور

$n_r$  سرعت چرخش میدان روتور نسبت به بدنه ساکن استاتور:  $n_s = n_r$

$n'_r$  سرعت چرخش میدان روتور نسبت به خود روتور که در حال چرخش است  $n'_r = n'_r + n_m$

$n_m$  سرعت چرخش روتور

بنابراین سرعت روتور بعلاوه سرعت میدان روتور نسبت به خود روتور ثابت است. یعنی سرعت روتور می تواند تغییر کند و سرعت میدان روتور نسبت به خود روتور نیز تغییر می کند. این قضیه مانند فردی در قطار در حال حرکت است. سرعت فرد شبیه سرعت چرخش روتور و سرعت قطار شبیه سرعت میدان روتور نسبت به خود است. در نهایت سرعت فرد نسبت به زمین ساکن که همان استاتور است، برابر با مجموع دو سرعت گفته شده است.

**لغزش (s):** لغزش یک معیار برای نشان دادن سرعت چرخش روتور نسبت به میدان استاتور است. هر چه بزرگ تر باشد یعنی سرعت روتور کمتر و هر چه کوچک تر باشد یعنی سرعت روتور بیشتر است. لغزش با روابط زیر بیان می شود. لغزش صفر یعنی سرعت برابر سرعت سنکرون و لغزش یک یعنی سرعت صفر (لحظه راه اندازی).

$$s = \frac{n_s - n_m}{n_s}$$

$$s = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s}$$

$$n_m = (1 - s)n_s$$

$$n'_r = \frac{120}{P} f_r = n_s - n_m = sn_s = f_r = sf_s$$


**مثال ۹)** یک موتور القایی سه فاز ۵۰ هرتز دارای سرعت بار کامل 950 rpm است. تعداد قطب، لغزش و سرعت های مختلف را بدست آورید.

## مدار معادل ماشین القایی

مدار معادل هر فاز موتور القایی شبیه ترانسفورماتور تکفاز است، البته با ۳ تفاوت زیر:

- (۱) بین اولیه و ثانویه فاصله هوایی وجود دارد.
- (۲) ثانویه (روتور) همیشه اتصال کوتاه است.
- (۳) فرکانس اولیه و ثانویه برابر نیست.

بنابراین مدار معادل یکفاز ماشین القایی به صورت زیر خواهد بود:

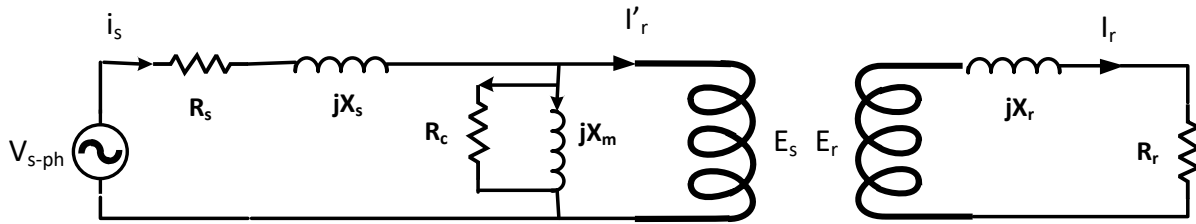

مدار معادل ماشین القایی

$R_r$  مقاومت اهمی سیم پیچ روتور

$X_r$  راکتانس پراکندگی سیم پیچ روتور

$E_r$  ولتاژ القایی در سیم پیچ روتور

$I_r$  جریان روتور

$I'_r$  جریان روتور ارجاع شده به استاتور

$X_m$  راکتانس مغناطیس شوندگی (کوچک تر از ترانس است چون به علت فاصله هوایی تزویج کمتر است)

$R_c$  تلفات هسته (به علت فاصله هوایی بیشتر از ترانس)

$R_s$  مقاومت اهمی سیم پیچ استاتور

$X_s$  راکتانس پراکندگی سیم پیچ استاتور

$I_s$  جریان استاتور (منبع)

$V_{s-ph}$  ولتاژ منبع (برای هر فاز)

با استفاده از مدار معادل جریان روتور ( $I_r$ ) بدست می آید:

$$I_r = \frac{E_r}{R_r + jX_r}$$


ولتاژ القایی روتور در حالت سکون ( $E_{ro}$ ) را به این صورت تعریف کنیم  $E_r = sE_{ro}$

$$I_r = \frac{sE_{ro}}{R_r + jsX_{ro}}$$

با تقسیم رابطه ی بالا بر  $s$

$$I_r = \frac{E_{ro}}{\frac{R_r}{s} + jX_{ro}}$$

با استفاده از رابطه اخیر جریان می توان مدار معادل را به صورت زیر رسم کرد که راکتانس پراکندگی و ولتاژ روتور در حالت سکون هستند و مقاومت روتور وابسته به لغزش است. بنابراین این مقاومت متغیر می تواند نشان دهنده بار مکانیکی روی موتور باشد چون توان مصرف می کند و به سرعت وابسته است.

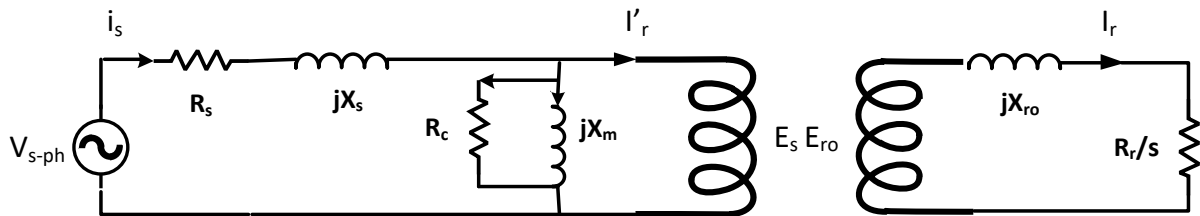


در مدل بالا مقاومت روتور دیگر وجود ندارد. اگر  $(\frac{R_r}{s})$  با روابط ریاضی به صورت زیر نوشته شود، دو جمله بدست می آید که جمله اول همان مقاومت روتور و جمله ی دوم نشان دهنده ی توان مکانیکی است. مدار معادل نهایی به صورت زیر خواهد بود.

$$\frac{R_r}{s} = R_r + \frac{(1-s)}{s} R_r$$

$$P_{cur} = R_r I_r^2 \quad \text{توان تلفاتی روتور}$$

$$P_m = \frac{(1-s)}{s} R_r I_r^2$$

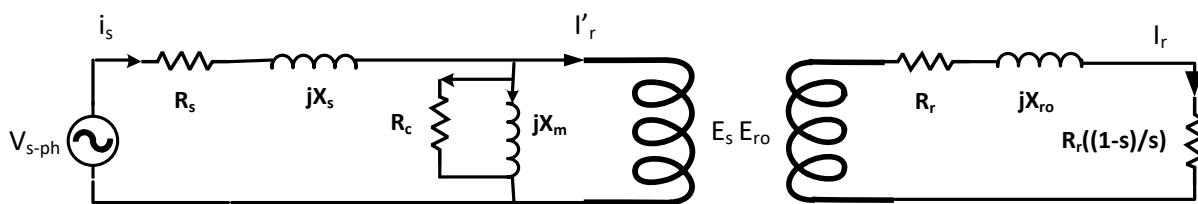

**نکته** ملاحظه می شود که توان مکانیکی متناظر با  $\frac{1-s}{s}$  است. یعنی اگر  $s$  منفی باشد، این مقدار منفی شده و توان مکانیکی نیز منفی می شود. به عبارت دیگر توان تولید می کند که به این حالت، مد ژنراتوری گفته می شود و زمانی رخ می دهد که  $s$  منفی باشد. با استفاده از رابطه ی لغزش  $s = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s}$  مشاهده می شود زمانی  $s$  منفی است که  $\omega_m > \omega_s$  باشد. بنابراین برای تولید توان توسط ماشین القایی باید روتور آن با سرعتی بیش از سرعت سنکرون چرخانده شود.


### معادلات توان و بازده در موتورهای القایی:

توان ورودی به موتور القایی با استفاده از ولتاژ خط ورودی، جریان خط کشیده شده از منبع و ضریب توان به صورت ۳ فاز با استفاده از رابطه زیر بیان می شود:

$$P_{in} = \sqrt{3} V_s I_s \cos \varphi$$

مقداری از این توان در سیم پیچ های استاتور به علت مقاومت آنها و مقداری در هسته تلف می شود که  $P_c$  و  $P_{cus}$  نام دارند. قدرت مفید بعد از کم شدن این دو مقدار که در فاصله هوایی به روتور منتقل می شود با  $P_g$  یا  $P_{ag}$  بیان می شود. این توان از فاصله هوایی عبور کرده و مقداری از آن به صورت تلفات سیم پیچ روتور  $P_{cur}$  یعنی هدر می رود. باقی مانده

توان انتقال یافته به روتور به توان مکانیکی  $P_m$  تبدیل می‌شود. از این توان نیز توان تلفاتی گردشی  $P_{rot}$  کم شده و در نهایت توان خروجی  $P_o$  حاصل می‌شود. شکل زیر دیاگرام این تبدیل توان را نشان می‌دهد.

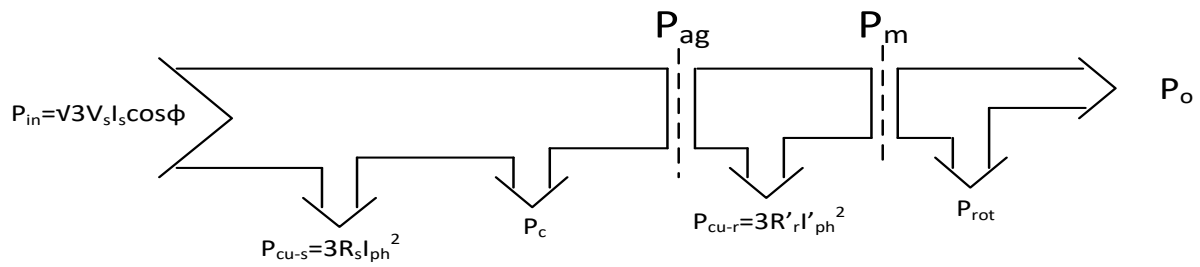

$$P_g = P_{in} - P_{cus} - P_c$$

$$P_g = P_{cur} + P_m \Rightarrow P_g = 3R'_r I_r'^2 + 3R'_r \left(\frac{1-s}{s}\right) I_r'^2 = 3\frac{R'_r}{s} I_r'^2$$

$$P_m = P_o + P_{rot}$$

علاوه بر روابط بالا چند رابطه برای ارتباط این کمیت‌ها نیز به صورت زیر قابل اثبات است:

$$P_{cur} = sP_g$$

$$P_m = (1-s)P_g$$

$$\omega_m = (1-s)\omega_s$$

$$\Rightarrow P_m = \frac{\omega_m}{\omega_s} P_g$$

**مثال ۱۰)** یک موتور القایی سه فاز ۵۰۰ ولت ۵۰ هرتز و شش قطب با سرعت ۹۵۰ دور در دقیقه و ضریب توان  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

قدرت خروجی ناخالص ۱۹ کیلووات را تحویل می‌دهد. اگر تلفات کل استاتور ۵۰۰ وات باشد، جریان گرفته شده از

منبع چقدر است؟

**نکته:** تلفات گردشی داده نشده است بنابراین قدرت خروجی ناخالص  $P_m$  است.

## بازده

بازده یک دستگاه به نسبت توان خروجی به توان ورودی آن و نشان‌دهنده درصد تبدیل انرژی ورودی به خروجی است:

$$\eta\% = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{P_o}{P_o + P_{loss}} \times 100 = \frac{P_o}{P_o + P_{cus} + P_c + P_{cur} + P_{rot}} \times 100$$

**نکته**) اگر موتور بی‌بار کار کند همه‌ی توان ورودی آن صرف تلفات هسته می‌شود بنابراین می‌توان گفت تلفات بی‌باری با تلفات هسته برابر است.

**مثال (۱۱)** توان ورودی یک موتور القایی سه فاز ۵۰ هرتز ۶ قطب در سرعت ۹۷۰ دور در دقیقه برابر ۵۰ کیلووات است. اگر تلفات اهمی استاتور یک کیلووات و تلفات گردشی ۱.۶ کیلووات باشد، راندمان این موتور چقدر است؟

## گشتاور ماشین القایی

گشتاور توانایی ماشین را برای به چرخش درآوردن اجسام با توجه به وزن جسم مشخص می‌کند. نکته دیگر اینکه گشتاور در حرکت‌های چرخشی مطرح است و در حرکت خطی صرفاً نیرو معنا دارد. به عبارت دیگر گشتاور کمیتی برداری است و مقدار آن از حاصل ضرب بزرگی نیرو در فاصله از مرکز به دست می‌آید. واحد آن در سیستم SI نیوتن متر N.m می‌باشد. همان‌طور که در حرکت خطی توان برابر با ضرب نیرو در سرعت می‌شود، در حرکت چرخشی توان برابر با حاصل ضرب گشتاور در سرعت زاویه‌ای است که به صورت زیر بیان می‌شود:

برای گشتاور الکترومغناطیسی داریم:

$$T_e = \frac{P_m}{\omega_m}$$
$$T_e = \frac{(1-s)P_g}{(1-s)\omega_s} = \frac{P_g}{\omega_s}$$

و برای گشتاور خروجی یا گشتاور روی محور:

$$T_e = \frac{P_o}{\omega_m} = \frac{P_o}{(1-s)\omega_s}$$

**نکته**) در روابط بالا  $\omega_m$  و  $\omega_s$  باید بر حسب rad/s باشند.

با توجه به مدار معادل ماشین القایی که مقادیر روتور به سمت استاتور ارجاع داده شده‌اند، جریان روتور ارجاع داده شده به سمت استاتور برابر با ولتاژ ورودی تقسیم بر کلیه امپدانس‌های موجود در مدار است:

$$I'_r = \frac{V}{(R_s + \frac{R'_r}{s}) + j(X_s + X'_r)}$$

از طرفی داریم:


$$T_e = \frac{P_g}{\omega_s} = \frac{1}{\omega_s} 3 \frac{R'_r}{s} I_r'^2$$

با جایگذاری جریان روتور در رابطه بالا

$$T_e = \frac{3 R'_r V^2}{\omega_s s (R_s + \frac{R'_r}{s})^2 + (X_s + X'_r)^2}$$

رابطه بالا فرمول گشتاور نام دارد که متغیر آن سرعت  $\omega_m = (1-s)\omega_s$  یا لغزش  $s$  است. اگر این رابطه را برحسب این دو کمیت رسم کنیم منحنی گشتاور به صورت زیر بدست می‌آید.

جایی که گشتاور مثبت است حالت موتور خواهد بود که در بازه لغزش بین صفر تا ۱ بدست می‌آید. گشتاور منفی حالت ژنراتوری را نشان می‌دهد که در لغزش منفی یعنی کوچک‌تر از صفر رخ می‌دهد. برای لغزش‌های بزرگ‌تر از ۱ حالت کار ترمزی را خواهیم داشت.

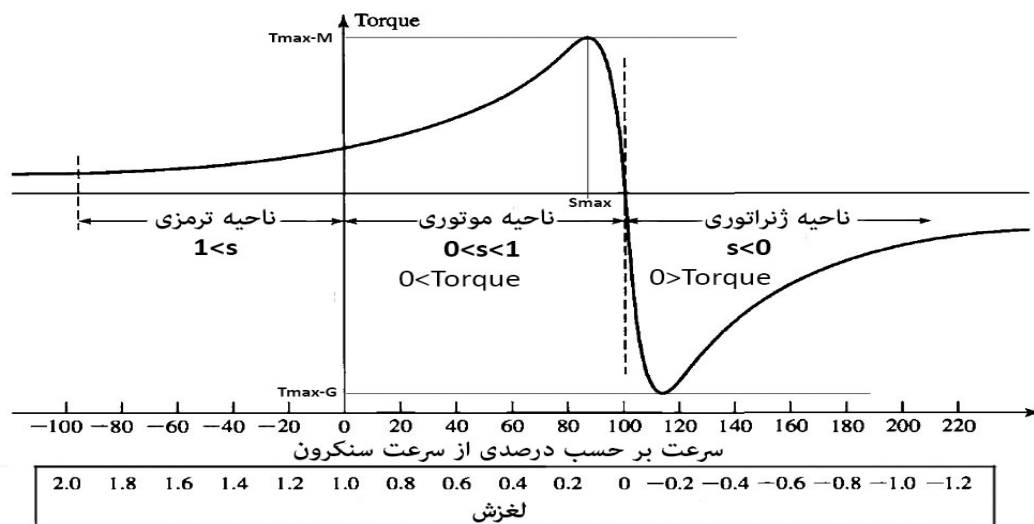

شکل (۴-۸): نمودار گشتاور- سرعت (لغزش) ماشین القایی

چند رابطه مهم با صرف نظر از امیدانس استاتور ✓

در صورتی که از امیدانس استاتور صرف نظر شود روابط ساده‌تر شده و در حل مسائل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱- مقدار لغزش گشتاور ماکزیمم:  $s_{T_{max}} = \pm \frac{R'_r}{X'_r}$

۲- رابطه گشتاور حداکثر:  $T_{max} = \frac{3}{2\omega_s} \frac{V^2}{X_r'^2}$

۳- نسبت گشتاور در لغزش دلخواه به گشتاور ماکزیمم:  $\frac{T_e}{T_{max}} = \frac{2}{\frac{s_{T_{max}}}{s} + \frac{s}{s_{T_{max}}}}$

## کنترل مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی

روش‌های مختلفی به منظور کنترل گشتاور تولیدی و سرعت چرخش موتور القایی وجود دارد که در این بخش به ۳ روش اصلی آن اشاره خواهد شد.


۱- اضافه کردن مقاومت در مدار روتور

۲- تغییر ولتاژ ورودی

۳- تغییر فرکانس

### ۱- استفاده از مقاومت در مدار روتور


با استفاده از ۳ رتوستا و حلقه لغزان و جاروبک، ۳ مقاومت خارجی طبق شکل زیر به مدار روتور افزوده می‌شود. لازم به ذکر است این کار تنها برای روتور سیم‌پیچی شده قابل انجام است و این روش برای روتور قفس سنجایی قابلیت استفاده ندارد.

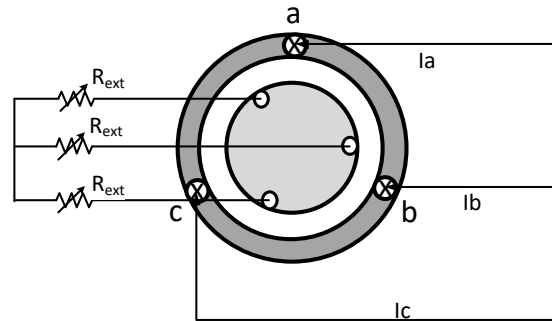

اضافه کردن مقاومت به مدار روتور

با این کار مقدار مقاومت روتور از  $R_r$  به  $R_r + R_{ext}$  تغییر کرده و مشخصه گشتاور-سرعت نیز تغییر می‌کند. یعنی هم گشتاور راه‌اندازی و هم سرعت چرخش در بار ثابت تغییر می‌کند. رابطه گشتاور با اضافه کردن مقاومت به روتور و منحنی گشتاور برای سه مقدار مختلف در شکل زیر رسم شده است.

$$T_e = \frac{3}{\omega_s} \frac{R'_r + R'_{ext}}{s} \frac{V^2}{(R_s + \frac{R'_r + R'_{ext}}{s})^2 + (X_s + X'_r)^2}$$

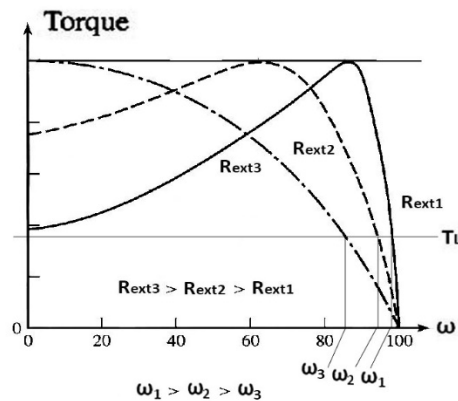

تغییر مشخصه گشتاور-سرعت با اضافه کردن مقاومت به مدار روتور

با افزایش مقاومت روتور  $S_{Tmax}$  افزایش می‌یابد و به یک نزدیک می‌شود. این بدان معنی است که می‌توان گشتاور راه‌اندازی را افزایش داد و با افزایش مقاومت کاری کرد که گشتاور حداکثر در لحظه راه‌اندازی رخ دهد. برای این کار باید  $S_{Tmax}=1$  شود. بنابراین مقدار مقاومت به صورت زیر بدست می‌آید:

$$S_{Tmax} = 1 \Rightarrow \frac{R'_r + R'_{ext}}{\sqrt{R_s^2 + (X_s + X'_r)^2}} = 1 \rightarrow R'_{ext} = ?$$

$R'_{ext}$  مقاومت ارجاع شده به استاتور

$$S_{Tmax} = 1 \Rightarrow \frac{R'_r + R'_{ext}}{X'_r} = 1 \rightarrow R'_{ext} = ?$$


با صرف نظر از امپدانس استاتور

**نکته**) لازم به ذکر است که  $R_{ext}$  مقاومت اضافه شده به روتور و  $R'_{ext}$  مقاومت ارجاع شده به استاتور است که در روابط ظاهر می‌شود و از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$R'_{ext} = \frac{N_s}{N_r} R_{ext}$$

## ۲- تغییر ولتاژ ورودی

با توجه به اینکه گشتاور با مجذور سرعت رابطه مستقیم دارد، با افزایش ولتاژ گشتاور نیز افزایش می‌یابد. البته با توجه به محدودیت‌های ماشین و عایق آن و مقدار شار تولیدی که با ولتاژ رابطه دارد نمی‌توان بیش از ۲۰ درصد ولتاژ را افزایش داد. علاوه بر این مشاهده می‌شود سرعت نیز با افزایش ولتاژ بیشتر می‌شود. همچنین با افزایش ولتاژ گشتاور ماکزیمم و گشتاور راه‌اندازی نیز افزایش می‌یابند. در شکل زیر افزایش ولتاژ برای ۳ ولتاژ مختلف و نمودار گشتاور متناظر هر کدام نشان داده شده است.

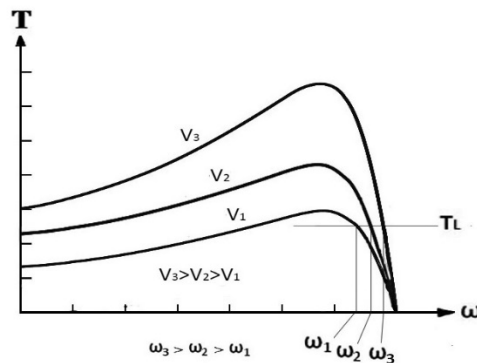


تغییر مشخصه گشتاور-سرعت با افزایش ولتاژ

**نکته**) سرعت سنکرون با دو روش قبل تغییری نمی‌کند، چون تنها به فرکانس و تعداد قطب بستگی دارد.

## ۳- تغییر فرکانس

مشخصه گشتاور-سرعت با فرکانس رابطه عکس دارد. بنابراین با تغییر فرکانس می‌توان مشخصه را تغییر داد و سرعت و گشتاور را کنترل کرد. با افزایش فرکانس سرعت سنکرون افزایش می‌یابد و ممکن است موتور توانایی سرعت‌های بالا از لحاظ مکانیکی را نداشته باشد. با کاهش فرکانس سرعت سنکرون و به تبع آن سرعت چرخش کاهش می‌یابد و گشتاور ماکزیمم و گشتاور راه‌اندازی افزایش خواهد یافت که در شکل زیر قابل مشاهده است.



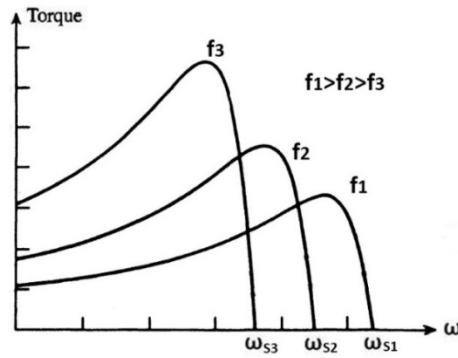

تغییر مشخصه گشتاور-سرعت با کاهش فرکانس

**نکته مهم)** از آنجاکه فرکانس و ولتاژ موجب تغییر شار می‌شود و آثار نامطلوبی مانند اشباع برای ماشین دارد طبق رابطه‌ی زیر اگر ولتاژ و فرکانس به‌طور هم‌زمان تغییر کند مقدار شار ثابت می‌ماند.

$$V = 4.44 N \phi F \longrightarrow \phi = \frac{V}{F} \frac{1}{4.44 N} \longrightarrow \phi \sim \frac{V}{F}$$

بنابراین برای کنترل سرعت و گشتاور نسبت  $V/F$  توأمان تغییر داده می‌شود که اثر دو مورد قبل را به صورت هم‌زمان خواهد داشت و توسط درایو قابل انجام است.


### ۱۳-۴- راه‌اندازی موتور القایی:

طبق معادله جریان که از مدار معادل بدست آمده است در زمان کارکرد عادی موتور سرعت نزدیک سرعت سنکرون و لغزش نزدیک به صفر است. در این حالت مخرج رابطه جریان بزرگ بوده و جریان کوچک و مقدار نامی است.

در لحظه راه‌اندازی سرعت صفر و لغزش برابر ۱ است بنابراین مخرج کوچک و جریان در این لحظه مقدار بزرگی دارد که ممکن است به موتور آسیب برساند. بنابراین باید توسط روش‌هایی این جریان راه‌اندازی بالا را محدود کنیم، که در ادامه به چند روش اشاره خواهد شد.

$$I'_r = \frac{V}{(R_s + \frac{R'_r}{s}) + j(X_s + X'_r)}$$

در حالت کار عادی لغزش کوچک،  $\frac{R'_r}{s}$  بزرگ و جریان کم است. در راه‌اندازی لغزش بزرگ،  $\frac{R'_r}{s}$  کم و جریان زیاد است. در شکل زیر جریان در لحظه راه‌اندازی را نشان می‌دهد.

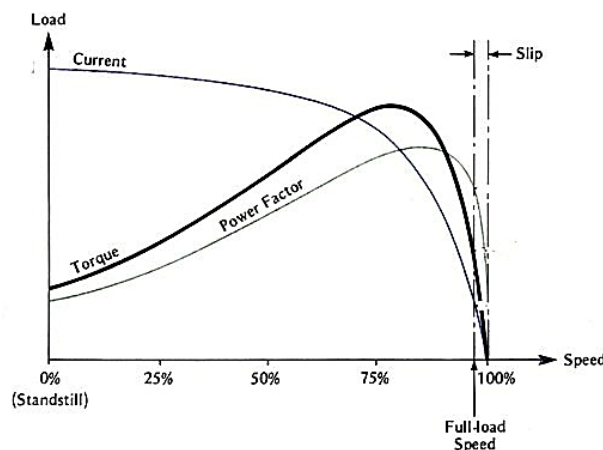

## ۱- راه‌اندازی مستقیم

در این حالت از هیچ روشی استفاده نمی‌شود و موتور مستقیماً به منبع متصل است، بنابراین جریانی بین ۵ تا ۷ برابر جریان نامی از منبع می‌کشد.

رابطه‌ی بین گشتاور و جریان در لحظه راه‌اندازی و لغزش دلخواه به صورت زیر است.

$$\frac{T_{st}}{T} = \left( \frac{I_{st}}{I} \right)^2 s$$

اگر در این حالت ولتاژ نامی موتور اعمال شود جریان راه‌اندازی برابر جریان اتصال کوتاه یا همان جریان روتور قفل شده است.

$$I_{st} = I_{SC} = I_{br} = \frac{V_{br}}{Z_{br}}$$

اما اگر ولتاژ نامی اعمال نشود و ولتاژ اعمالی  $k$  برابر ولتاژ نامی باشد، جریان راه‌اندازی  $k$  برابر جریان اتصال کوتاه یا جریان روتور قفل شده خواهد بود.

$$V = kV_n \Rightarrow I_{st} = kI_{SC} = kI_{br} = \frac{kV_n}{Z_{br}}$$

## ۲- راه‌اندازی به کمک اتوترانس

در این حالت ابتدا با استفاده از یک اتوترانس با نسبت تبدیل کوچک‌تر از یک  $k < 1$  ولتاژ را کم کرده و به موتور اعمال می‌شود.

$$V_{st} = kV_n$$

چون ولتاژ کاهش یافته جریان نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد.

$$I_{st} = kI_n$$


و گشتاور در این حالت

$$\frac{T_{st}}{T} = k^2 \left( \frac{I_{st}}{I} \right)^2 s$$

بنابراین با وجود اینکه برای جلوگیری از صدمه دیدن موتور جریان راه‌اندازی کم می‌شود اما گشتاور راه‌اندازی نیز با مجذور نسبت تبدیل کاهش می‌یابد که باعث می‌شود موتور کندتر سرعت بگیرد.


$$\frac{T_{st-AUTO}}{T_{st-Direct}} = k^2$$

**نکته** در این حالت گفته شد جریان راه‌اندازی  $k < 1$  برابر جریان راه‌اندازی حالت مستقیم می‌شود. همچنین در این روش جریان کشیده شده از منبع چون در طرف اولیه اتوترانس است یک بار دیگر  $k$  برابر شده و  $k^2$  برابر کاهش می‌یابد.

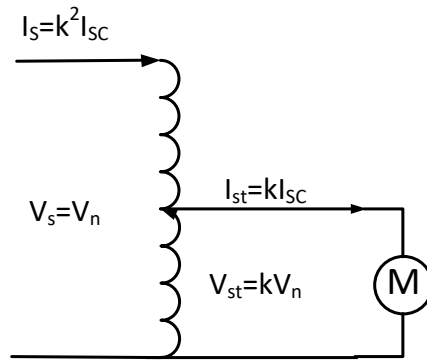

### ۳- راه اندازی به روش ستاره مثلث

پایانه‌های سیم‌پیچ‌های استاتور موتور در ابتدا ستاره بسته می‌شود تا راه‌اندازی شود، سپس به مثلث تغییر داده می‌شوند. بنابراین ولتاژ اعمالی به هر فاز در ابتدا در اتصال ستاره  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  برابر ولتاژ خط است. در نتیجه جریان راه‌اندازی  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  برابر جریان راه‌اندازی مستقیم می‌شود. بعد از اینکه موتور راه‌اندازی شد اتصال آن را به حالت مثلث تغییر می‌دهیم. در واقع می‌توان گفت این روش شبیه اتوترانس است که نسبت تبدیل آن  $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$  است. در شکل زیر اتصالات این روش با استفاده از ۳ کنتاکتور سه فاز نشان داده شده است. کنتاکتور اول تغذیه اصلی را وصل می‌کند، کنتاکتور شماره ۲ اگر وصل باشد اتصال مثلث و کنتاکتور شماره ۳ اگر وصل باشد اتصال ستاره خواهد بود.

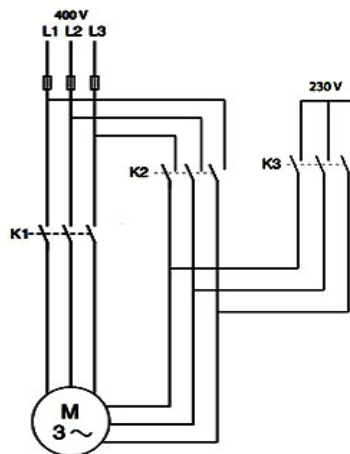

روابط جریان و گشتاور نیز به صورت زیر است:

$$\frac{T_{st}}{T} = \frac{1}{3} \left( \frac{I_{st}}{I} \right)^2 s$$

$$I_{st} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{sc}$$

#### ۴- راه اندازی به کمک سافت استارتر و درایو


سافت استارتر و درایو از تجهیزات جدید برای راه اندازی و کنترل موتورهای القایی هستند. در این دو تجهیز به کمک سویچ های الکترونیک قدرت ولتاژ تنظیم میشود. سافت استارتر فقط در زمان راه اندازی و توقف موتور در مدار است ولی درایو می تواند کنترل صفر تا صد موتور را بر عهده بگیرد. در واقع سافت استارتر با کنترل ولتاژ در زمان استارت گشتاور را کنترل کرده و از افزایش ناگهانی جریان جلوگیری میکند اما درایو با کنترل ولتاژ و فرکانس کنترل بیشتری بر روی موتور و گشتاور تولیدی آن دارد. نمودار گشتاور سرعت موتور بعد از استفاده از این دو تجهیز در شکل زیر نشان داده شده است.



**VFD**  
Variable Frequency Drive



**SOFT**  
Starter

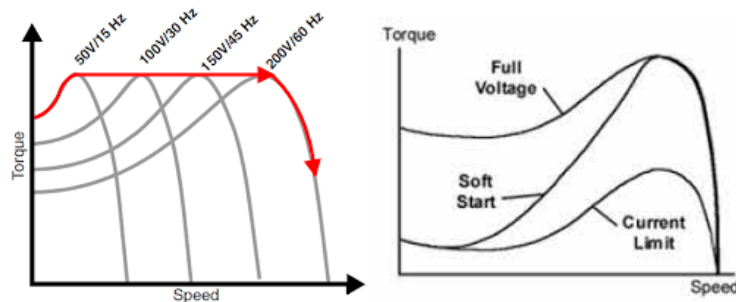

مثال ۱۲) یک موتور القایی سه فاز ۶۰ هرتز، ۶ قطب، ۶۳ کیلووات و ۴۲۰ ولت دارای لغزش ۴٪ و بازده ۸۰٪ و ضریب توان  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  پس فاز در بار کامل است. جریان راه اندازی این موتور ۷ برابر جریان نامی است.

الف) اگر این موتور با اتوترانس راه اندازی شود ولتاژی که باید به موتور اعمال نمود تا گشتاور راه اندازی برابر گشتاور نامی شود چقدر است؟

ب) جریان راه اندازی چقدر است؟

- پلاک یک موتور القایی

نام کارخانه <				
ORD. No.	1N4560981324			
TYPE	HIGH EFFICIENCY	FRAME	286T	
H.P.	42	SERVICE FACTOR	1.10	3 PH
AMPS	42	VOLTS	415	Y
R.P.M.	1790	HERTZ	60	4 POLE
DUTY	CONT		DATE	01/15/2003
CLASS INSUL	F	NEMA DESIGN	B	NEMA NOM. EFF.
				95
> آدرس کارخانه <				

جدول: توضیحات موارد نوشته شده روی پلاک موتور القایی

توضیحات	کد روی پلاک
ولتاژ اسمی پایانه	Volts
نوع موتور	Type
جریان تغذیه اسمی	Amps
خروجی اسمی موتور به واحد اسب بخار	H.P.
سرعت در بار نامی (دور بر دقیقه)	R.P.M
فرکانس تغذیه	Hertz
ابعاد فیزیکی خارجی موتور طبق استانداردهای NEMA	Frame
حالت کار موتور. در شکل بالا یعنی مداوم و پیوسته.	Duty
تاریخ ساخت.	Date
کلاس عایقی که برای ساختمان موتور بکار رفته است. (حداکثر دمای قابل تحمل)	Class Insulation
کلاس طراحی NEMA را مشخص می کند.	NEMA Design
ضریبی است که مشخص می کند موتور چقدر میتواند اضافه بار داشته باشد	Service Factor
بازده در بار نامی	Nom. Eff.
تعداد فازهای استاتور موتور را مشخص می کند.	PH
تعداد قطبهای موتور را مشخص می کند.	Pole
استاندارد ایمنی موتور	
نوع سیم پیچی ستاره یا مثلث: Y ستاره	Y