

۱. یک موتور القایی تکفاز دو خازنی ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز و ۲ قطب مفروض است. پارامترهای موتور عبارتند از :

$$r_{1m} = 1.5 \Omega, \quad x_{1m} = 3 \Omega, \quad r_{1a} = 2.5 \Omega, \quad x_{1a} = 3 \Omega, \quad r_2' = 1 \Omega, \quad x_2' = 2.5 \Omega, \\ x_m = 42 \Omega, \quad a = 1$$

ظرفیت خازن دایمی ۲۵ و خازن راه‌اندازی ۴۰۵ میکرو فاراد می‌باشد. الف) چنانچه موتور به ولتاژ نامی متصل گردد، گشتاور راه‌اندازی را محاسبه کنید. ب) اگر کلید گریز از مرکز همواره مدار باز باشد، گشتاور راه‌اندازی چقدر می‌شود. (ضریب  $k$  در محاسبه گشتاور را ۰/۱ بگیرد).

حل:

امپدانس خازن‌ها در فرکانس ۵۰ هرتز به ترتیب ۷/۸۶ اهم و ۱۲۷/۳۹ اهم می‌باشد. در هنگام راه‌اندازی هر دو خازن وجود دارند که امپدانس معادل آنها ۷/۴ اهم است. در راه‌اندازی لغزش نیز برابر یک است، پس داریم: الف)

$$s = 1 \rightarrow Z_f = Z_b = \frac{\frac{jx_m}{2} \left( \frac{r_2'}{2s} + \frac{jx_2'}{2} \right)}{\frac{r_2'}{2s} + \frac{jx_2'}{2} + \frac{jx_m}{2}} = 0.45 + 1.19j$$

$$I_m = \frac{V}{Z_{1m} + Z_f + Z_b} = 15.21 - 34.11j = 37.34 \angle -65.96^\circ$$

$$I_a = \frac{V}{Z_{1a} + Z_f + Z_b - jX_c} = 53.66 + 45.17j = 70.13 \angle 40.1^\circ$$

$$T = k \cdot I_a \cdot I_m \cdot \sin(\alpha) = 251.64 (N.m)$$

ب) در اینصورت فقط خازن کوچکتر در هنگام راه‌اندازی در مدار است. پس:

$$I_m = 37.34 \angle -65.96^\circ$$

$$I_a = \frac{V}{Z_{1a} + Z_f + Z_b - jX_c} = 0.035 + 1.8j = 1.8 \angle 88.9^\circ$$

$$T = k \cdot I_a \cdot I_m \cdot \sin(\alpha) = 2.86 (N.m)$$

۲. چنانچه موتور تمرین قبل در لغزش ۵٪ کار کند، الف) گشتاور خروجی و راندمان آن را تعیین کنید. ب) اگر در

این سرعت، کلید گریز از مرکز قطع نشود، راندمان و گشتاور خروجی چقدر می‌شوند؟

حل: حل این مثال مانند مثال تمرین سری قبل می‌باشد که باید دستگاه دو معادله- دو مجهولی تشکیل داده و جریانه‌ها

را تعیین کنید. جواب به صورت زیر است:

$$I_m = 12.03 - 11.04j$$

$$T = 7.63 \text{ N.m}$$

$$I_a = 1.16 + 1.42j$$

$$\eta = 78.5\%$$

برای حالت ب باید خازن معادل دو خازن به جای خازن دایمی در مدار قرار میگیرد.

$$I_m = 36.08 - 0.41j$$

$$T = 18.4 \text{ N.m}$$

$$I_a = 29.5 - 29.45j$$

$$\eta = 38.1\%$$

۳. یک موتور dc سری ۲۲۰ ولتی، بار ثابتی با گشتاور  $20 \text{ N.m}$  را در سرعت  $1400$  دور بر دقیقه میچرخاند.

مقاومت سیمپیچی و اندوکتانس آن به ترتیب  $0.4$  اهم و  $20$  میلی هانری میباشند. راندمان موتور را در این

حالت حساب کنید (ضریب ثابت گشتاور  $0.2$  فرض شود). اگر موتور همین بار را با ولتاژ تغذیه  $220 \text{ ac}$

$50$  هرتز بچرخاند، راندمان و سرعت موتور چقدر می شود؟

حل: اگر تغذیه موتور dc باشد.

$$T = k_{sr} \cdot I_a^2 \rightarrow I_a = 10 \text{ A}$$

$$E_a = V_t - R_a I_a = 220 - 0.4 \times 10 = 216 \text{ V}$$

$$P_{in} = 220 \times 10 = 2200 \text{ W}$$

$$P_{out} = E_a I_a = 2160 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 98.2\%$$

اگر تغذیه ac باشد باید سلف ها را نیز در مدل در نظر بگیریم:

$$T = k_{sr} \cdot I_a^2 \rightarrow I_{a,rms} = 10 \text{ A}$$

$$X_L = 2\pi f L = 6.3 \Omega$$

$$\vec{V}_t = \vec{E}_a + R_a \vec{I}_a + jX_a \vec{I}_a$$

$$E_a = \sqrt{V_t^2 - (X_a I_a)^2} - R_a I_a = \sqrt{220^2 - (6.3 \times 10)^2} - 0.4 \times 10 = 206.8 \text{ V}$$

$$\cos \varphi = \frac{E_a - R_a I_a}{V_t} = 0.958$$

$$P_{in} = 220 \times 10 \times \cos \varphi = 2107.6 \text{ W}$$

$$P_{out} = E_a I_a = 2068 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 98.1\%$$

$$\frac{E_{a,ac}}{E_{a,dc}} = \frac{n_{ac}}{n_{dc}} \rightarrow n_{ac} = 1340 \text{ rpm}$$

۴. در یک موتور هیستریزیس از یک رینگ مغناطیسی نیمه سخت در رتور استفاده شده است که شعاع داخلی آن ۵ cm، ضخامت آن ۰/۵ cm و ارتفاع آن ۳ cm می‌باشد. رابطه تلفات هیستریزیس و گردابی در رینگ در زیر داده شده است. چنانچه ماکزیمم چگالی شار رتور ۱/۳ T باشد، رابطه گشتاور موتور را تعیین کنید.

$$P_h = 12.2 f V B_m^2, \quad P_f = 0.006 f^2 B_m^2 V$$

حل: برای تعیین تلفات ابتدا باید حجم ماده هیستریزیس را تعیین کرد. شعاع داخلی و خارجی ماده هیستریزیس استوانه‌ای شکل عبارتند از ۵ cm و ۵/۵ cm پس حجم آن می‌شود:

$$V = \pi \left[ (5.5 \times 10^{-2})^2 - (5 \times 10^{-2})^2 \right] \times 3 \times 10^{-2} = 4.95 \times 10^{-5} \text{ (m)}$$

$$P_h = 12.2 \times f \times 4.95 \times 10^{-5} \times 1.3^2 = 9.46 f \times 10^{-4} \text{ (W)}$$

$$T_h = \frac{P_h}{s \omega_s} = \frac{9.46 s f_s \times 10^{-4}}{s 2 \pi f_s} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ (Nm)}$$

$$P_f = 0.006 \times f^2 \times 4.95 \times 10^{-5} \times 1.3^2 = 5 f^2 \times 10^{-7} \text{ (W)}$$

$$T_f = \frac{P_f}{s \omega_s} = \frac{s^2 f_s^2 \times 5 \times 10^{-7}}{s 2 \pi f_s} = s f_s \times 8 \times 10^{-8} \text{ (Nm)}$$

$$T_{total} = T_h + T_f$$

۵. در یک موتور رلوکتانسی، رابطه تغییرات رلوکتانس بر حسب موقعیت رتور بصورت  $R = (3 - 1.4 \cos 2\theta) \times 10^6$  می‌باشد. سیم‌پیچی موتور ۱۰۰ دور بوده و به ولتاژ ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز متصل می‌شود. مطلوب است: الف) شار مغناطیسی ماکزیمم ( $\phi_m$ )، ب) در چه سرعتی موتور گشتاور غیر صفر دارد؟ ج) گشتاور ماکزیمم و توان مکانیکی موتور چقدر است؟ (گشتاور موتور رلوکتانسی از رابطه  $T = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR}{d\theta}$  بدست می‌آید).

حل:

رابطه بین ولتاژ و شار بصورت زیر است.

$$v = N \frac{d\phi}{dt} \rightarrow \phi = \frac{1}{N} \int v dt \rightarrow \phi = \frac{1}{100} \int 220 \sqrt{2} \sin(2\pi \times 50 t) dt = -9.9 \times 10^{-3} \cos(2\pi \times 50 t) = -9.9 \times 10^{-3} \cos(\omega t)$$

شار ماکزیمم برابر است با  $9.9 \times 10^{-3} \text{ (Wb)}$ .

موتور رلوکتانسی تنها در سرعت سنکرون دارای گشتاور می‌باشد که برابر است با  $2\pi \times 50 = 314 \text{ (rad/s)}$

با توجه به رابطه داده شده برای گشتاور داریم:

$$T = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR}{d\theta} = -\frac{1}{2} (-9.9 \times 10^{-3} \cos(\omega t))^2 \cdot (2 \times 1.4 \times 10^6 \sin 2\theta) = 137.2 \cos^2 \omega t \cdot \sin 2\theta$$

رابطه فوق مقدار لحظه‌ای گشتاور را مشخص می‌سازد. برای محاسبه مقدار لحظه‌ای توان می‌توان گشتاور را سرعت سنکرون ضرب کرد.

۶. یک موتور یونیورسال ۱۲۰ ولتی، ۵۰ هرتز، ۰/۲۵ اسب بخار به منبع ۱۲۰ ولت dc متصل شده و با سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه جریان ۰/۶ آمپر از شبکه می‌کشد. اگر موتور به منبع ۱۲۰ ولت ۵۰ هرتز متصل شود سرعت، گشتاور و ضریب قدرت موتور را در صورتی که جریان موثر موتور در این حالت ۰/۶ آمپر باشد، حساب کنید. مقاومت و اندوکتانس در ترمینال موتور ۲۰ اهم و ۰/۲۵ هانری می‌باشند.


حل :

در حالت dc که منبع ۱۲۰ ولتی داریم، ولتاژ القا شده چنین محاسبه می‌شود :

$$E_{a,dc} = V_t - RI_a = 120 - 0.6 * 20 = 108V$$

اگر موتور به منبع ac متصل شود علاوه بر مقاومت سیم‌پیچی میدان (سری) و آرمیچر، اندوکتانس این دو سیم‌پیچی نیز وجود دارد و در واقع رابطه ولتاژ آرمیچر به صورت زیر در می‌آید که دیاگرام برداری آن نیز نشان داده شده است.

$$\vec{E}_{a,ac} = \vec{V}_t - R\vec{I}_a - jX\vec{I}_a$$

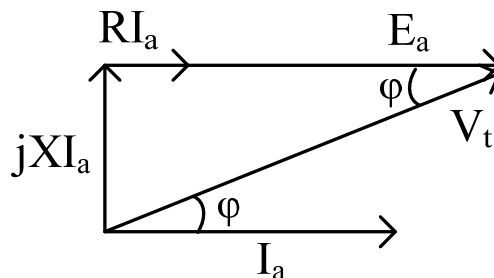

با توجه به مثلثی که در شکل بالا تشکیل شده می‌توان نوشت :

$$E_{a,ac} + RI_a = \sqrt{V_t^2 - (XI_a)^2} = 110.37V \rightarrow E_{a,ac} = 110.37 - RI_a = 98.37V$$

می‌دانیم که :

$$\frac{E_{a,dc}}{E_{a,ac}} = \frac{n_{dc}}{n_{ac}} \rightarrow \frac{108}{98.37} = \frac{2000}{n_{ac}} \rightarrow n_{ac} = 1821.7 \text{ rpm}$$

از روی دیاگرام بالا مشخص است که کسینوس فی (ضریب توان) در مثلث فوق برابر است با ضلع مجاور به وتر، یعنی :

$$\cos \varphi = \frac{E_{a,ac} + RI_a}{V_t} = 0.92$$

برای محاسبه گشتاور نیز :

$$T = \frac{P_{mech}}{\omega_m} = \frac{E_a \cdot I_a}{n \cdot 2\pi / 60} = \frac{98.37 * 0.6}{1821.7 * 2 * 3.14 / 60} = 0.31 N.m$$

۷. یک موتور سری تکفاز  $230V$  هنگام تغذیه باری با گشتاور ثابت، جریان  $2$  آمپر را در ضریب توان  $0.7$  پس‌فاز از منبع کشیده و سرعت آن  $3000 \text{ rpm}$  است. مقاومت آرمیچر را  $0.2$  اهم در نظر بگیرید. الف) اگر ولتاژ تغذیه به  $200V$  کاهش یابد، مطلوب است محاسبه سرعت و ضریب قدرت. ب) اگر با ولتاژ  $200$  ولت dc موتور تغذیه شود، سرعت آن را حساب کنید.

حل:

می‌دانیم که در موتور سری گشتاور با توان دوم جریان متناسب است. پس اگر گشتاور بار به ازای تمام سرعت‌ها ثابت باشد یعنی اندازه جریان موتور همواره ثابت است. در این صورت با توجه به نمودار تمرین قبل چنانچه ولتاژ ترمینال کم شود، چون مقادیر  $RI$  و  $JXI$  ثابت می‌مانند پس باید  $E$  کم شود که در اینصورت ضریب توان نیز کاهش می‌یابد.

با توجه به رابطه ضریب توان که در بالا داده شده داریم :

$$\cos \varphi = \frac{E_{a,ac} + RI_a}{V_t} = 0.7 \rightarrow E_{a,ac} = V_t \cos \varphi - RI_a = 230 * 0.7 - 0.2 * 2 = 160.6V$$

$$(E_{a,ac} + RI_a)^2 + (XI_a)^2 = V_t^2 \rightarrow X = 82.13 \Omega$$

اکنون می‌توان برای حالتی که ولتاژ تغذیه به  $200$  ولت متناوب کاهش می‌یابد نوشت :

$$(E_{a,ac} + RI_a)^2 + (XI_a)^2 = V_t^2 \rightarrow (E_{a,ac} + 0.2 * 2)^2 + (82.13 * 2)^2 = 200^2 \rightarrow E_{a,ac} = 113.7V$$

$$\cos \varphi = \frac{E_{a,ac} + RI_a}{V_t} = \frac{113.7 + 0.2 * 2}{200} = 0.57$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{160.6}{113.7} = \frac{3000}{n_2} \rightarrow n_2 = 2123.9 \text{ rpm}$$

در حالتی که منبع dc باشد اندوکتانسها حذف شده و روابط از حالت برداری خارج می‌شوند یعنی دیگر بین ولتاژ و جریانها اختلاف فاز وجود ندارد.

$$E_{a,dc} = V_t - RI_a = 200 - 0.2 * 2 = 199.6V$$

$$\frac{E_{a,dc}}{E_{a,ac}} = \frac{n_{dc}}{n_{ac}} \rightarrow n_{dc} = 3728.5 \text{ rpm}$$