


فصل پنجم

ترانسفورماتورهای سه فاز

۵-۱- مقدمه

در سیستم‌های قدرت به علت دور بودن تولید انرژی الکتریکی از شهرها و مراکز مصرف ناچار به احداث خطوط انتقال توان بلند هستیم. این خطوط توسط هادی‌هایی معمولاً از جنس آلومینیوم که توسط فولاد در مرکز آنها برای استحکام مکانیکی بیشتر تقویت شده‌اند، الکتریسیته را انتقال می‌دهند. از آنجاکه هر هادی الکتریسیته دارای مقاومت در برابر عبور جریان الکتریسیته و متناسب با طول آن هادی است، بخشی از انرژی الکتریسیته در این هادی‌ها تلف می‌شود. این تلفات که از رابطه‌ی $P_{\text{loss}}=RI^2$ محاسبه می‌شود با مجذور جریان نیز رابطه مستقیم دارد. یکی از راه‌های کاهش این تلفات کاهش جریان است اما برای ثابت ماندن توان انتقالی می‌بایست طبق رابطه $S=VI^*$ ولتاژ افزایش یابد. این هدف با استفاده از ترانس‌های قدرت قابل انجام است. در سیستم‌های انتقال قدرت به علت‌های مختلف از سیستم‌های سه فاز به جای تک فاز استفاده می‌شود که علت‌های آن از حوصله این بحث خارج است و به خواننده واگذار می‌شود. (سؤال: چرا از سیستم‌های چند فاز به جای تک فاز استفاده می‌شود؟ چرا از سیستم سه فاز استفاده می‌شود و نه مثلاً ۲ فاز یا ۴ فاز و ...؟) در این فصل ترانس‌های سه فاز که به‌ویژه در سیستم‌های قدرت سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرند، بررسی خواهد شد. یک تفاوت اصلی این ترانسفورماتورها با نمونه تک فاز آنها، ایجاد اتصالات مختلف است که هر کدام دارای مزیت‌هایی هستند و کاربردهای خاص دارند.

۵-۲- انواع ترانسفورماتورها در خنک سازی

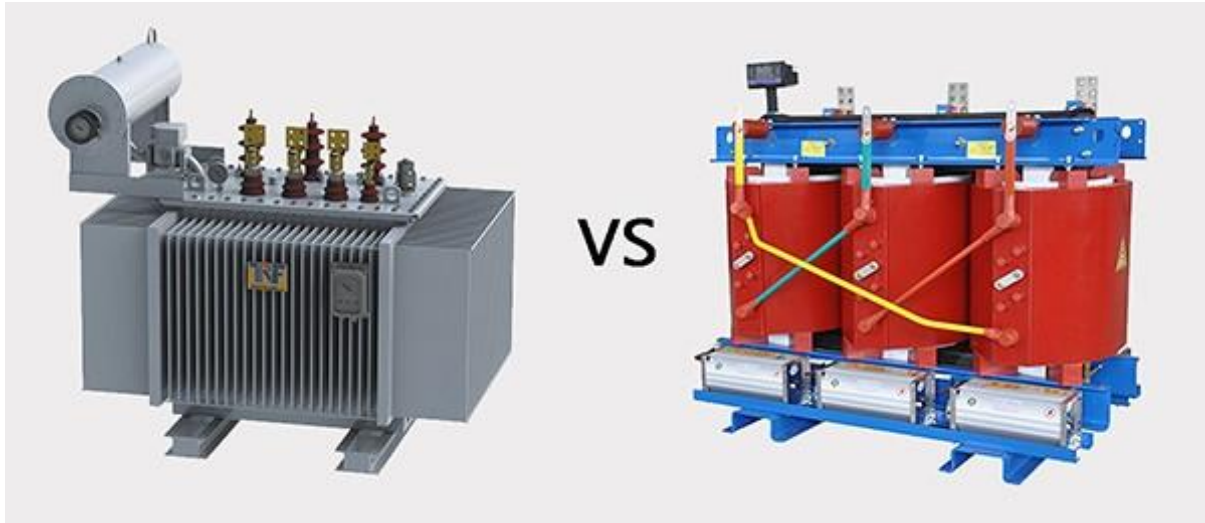

شکل (۵-۱): ترانسفورماتور خشک (شکل راست) روغنی (شکل چپ)

a- ترانسفورماتورهای روغنی (Oil immersed type)

در این ترانسفورماتورهای کل هسته و سیم پیچ های آن در روغن غوطه ور است و باید ساختمان آنها در برابر نشت روغن و یا نفوذ هوا کاملاً آب بندی باشد. مزایای این نوع ترانس انتقال حرارت آنها توسط روغن و جلوگیری از خوردگی در اثر رطوبت است. معایب این روش نیاز به نگهداری و تعمیر بیشتر و همچنین احتمال بیشتر خطر آتش سوزی است.

b- ترانسفورماتورهای خشک (Dry type)

به دلیل عدم وجود روغن، نیاز به مخزن نگهدارنده روغن در ترانس های خشک نمی باشد. عایق نهایی سیم پیچ ترانس های خشک، رزین بوده و سیم پیچ ها در تماس با جریان هوا خنک می شوند. استقامت الکتریکی و حرارتی رزین به کار رفته در ترانسفورماتورهای خشک به مراتب بهتر از روغن می باشد. به دلیل تکنولوژی ساخت و مواد مصرفی گران تر، هزینه اولیه ترانسفورماتورهای خشک در مقایسه با نمونه روغنی مشابه بیشتر است. اما هزینه نهایی ترانسفورماتورهای خشک شامل قیمت اولیه و هزینه های تلفات انرژی، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری در طول عمر مفید ترانسفورماتور مقرون به صرفه تر از نمونه مشابه روغنی خود می باشد.

به طور کلی برای مقایسه این دو ترانس در جدول زیر داریم:

جدول ۱: مقایسه ترانس های خشک و روغنی

| روغنی | خشک | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| بیشتر | کمتر | طول و عرض و ارتفاع |
| بیشتر | کمتر | وزن |
| کمتر | بیشتر | مقدار عایق |
| برابر | برابر | وزن هادی |
| کمتر | بیشتر | تحمل اضافه بار |
| بیشتر | کمتر | بازدهی |
| نیستند | هستند | دوست دار محیط زیست |
| بیشتر | کمتر | تعمیر و نگهداری |
| کمتر | بیشتر | هزینه |
| کمتر | بیشتر | طول عمر |
| کمتر | بیشتر | تلفات بی باری |
| در توانهای بالا بیشتر | در توانهای پایین کمتر | تلفات تحت بار |
| ۱۰۵ | ۱۴۰ | دمای مجاز سیم پیچ (درجه) |

در دو جدول زیر مقایسه ای بین تلفات بی باری، تلفات تحت بار و ضریب حداکثر راندمان ترانسهای خشک و روغنی در سه گروه از نقطه نظر تلفات از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان آورده شده است.

جدول ۱: مقایسه تلفات بی باری، تلفات تحت بار و ضریب حداکثر راندمان ترانس های خشک و روغنی

| جدول پ ۱۲-۱ تلفات بی بار و تلفات بار و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک در توان نامی | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| ترانسفورماتورهای گروه OIT3 | | | ترانسفورماتورهای گروه OIT2 | | | ترانسفورماتورهای گروه OIT1 | | | توان نامی (kVA) |
| K | P _K | P _O | K | P _K | P _O | K | P _K | P _O | |
| ۰.۳۵ | ۲۱۵۰ | ۲۶۰ | ۰.۴۲ | ۱۷۵۰ | ۳۲۰ | ۰.۳۷ | ۱۴۷۵ | ۲۱۰ | ۱۰۰ |
| ۰.۳۵ | ۲۵۴۵ | ۳۱۰ | ۰.۴۴ | ۲۰۰۰ | ۳۸۰ | ۰.۳۹ | ۱۶۹۵ | ۲۴۷ | ۱۲۵ |
| ۰.۳۵ | ۳۱۰۰ | ۳۷۵ | ۰.۴۵ | ۲۳۵۰ | ۴۶۰ | ۰.۳۹ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۶۰ |
| ۰.۳۵ | ۳۶۰۰ | ۴۴۵ | ۰.۴۵ | ۲۷۶۰ | ۵۵۰ | ۰.۳۹ | ۲۳۵۰ | ۳۵۵ | ۲۰۰ |
| ۰.۳۶ | ۴۲۰۰ | ۵۳۰ | ۰.۴۵ | ۳۲۵۰ | ۶۵۰ | ۰.۳۹ | ۲۷۵۰ | ۴۲۵ | ۲۵۰ |
| ۰.۳۶ | ۵۰۰۰ | ۶۲۵ | ۰.۴۵ | ۳۸۵۰ | ۷۸۰ | ۰.۳۹ | ۳۲۵۰ | ۵۰۰ | ۳۱۵ |
| ۰.۳۶ | ۶۰۰۰ | ۷۵۰ | ۰.۴۵ | ۴۶۰۰ | ۹۳۰ | ۰.۴۰ | ۳۸۵۰ | ۶۱۰ | ۴۰۰ |
| ۰.۳۵ | ۷۱۰۰ | ۸۷۵ | ۰.۴۵ | ۵۴۵۰ | ۱۱۰۰ | ۰.۴۰ | ۴۵۵۰ | ۷۲۰ | ۵۰۰ |
| ۰.۳۳ | ۸۷۰۰ | ۹۴۰ | ۰.۴۲ | ۶۷۵۰ | ۱۲۰۰ | ۰.۳۷ | ۵۶۰۰ | ۸۰۰ | ۶۲۰ |
| ۰.۳۳ | ۱۰۷۰۰ | ۱۱۵۰ | ۰.۴۱ | ۸۵۰۰ | ۱۴۵۰ | ۰.۳۶ | ۷۴۰۰ | ۹۴۰ | ۸۰۰ |
| ۰.۳۳ | ۱۳۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۰.۴۰ | ۱۰۵۰۰ | ۱۷۰۰ | ۰.۳۵ | ۹۵۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۰.۳۳ | ۱۶۰۰۰ | ۱۷۳۰ | ۰.۴۰ | ۱۳۲۰۰ | ۲۱۰۰ | ۰.۳۳ | ۱۱۴۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۲۵۰ |
| ۰.۳۳ | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۰.۳۹ | ۱۷۰۰۰ | ۲۶۰۰ | ۰.۳۵ | ۱۴۰۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۶۰۰ |
| ۰.۳۲ | ۲۵۳۰۰ | ۲۶۴۵ | ۰.۳۹ | ۲۱۲۰۰ | ۳۱۳۵ | ۰.۳۵ | ۱۷۵۵۰ | ۲۰۵۵ | ۲۰۰۰ |
| ۰.۳۲ | ۳۲۰۰۰ | ۳۲۰۰ | ۰.۳۷ | ۲۶۵۰۰ | ۳۸۰۰ | ۰.۳۳ | ۲۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ |

| جدول پ ۱۲-۳ تلفات بی بار و تلفات بار و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک در توان نامی | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| ترانسفورماتورهای گروه CRT3 | | | ترانسفورماتورهای گروه CRT2 | | | ترانسفورماتورهای گروه CRT1 | | | توان نامی (kVA) |
| K | P _K | P _O | K | P _K | P _O | K | P _K | P _O | |
| ۰.۵۱ | ۲۹۰۰ | ۷۵۰ | ۰.۵ | ۲۶۰۰ | ۶۵۰ | ۰.۴۴ | ۲۴۰۰ | ۴۸۰ | ۱۶۰ |
| ۰.۴۹ | ۳۶۰۰ | ۸۵۰ | ۰.۴۹ | ۲۵۰۰ | ۷۵۰ | ۰.۴۵ | ۲۹۰۰ | ۵۹۰ | ۲۰۰ |
| ۰.۴۸ | ۴۱۰۰ | ۹۵۰ | ۰.۵۳ | ۳۱۰۰ | ۸۸۰ | ۰.۴۶ | ۳۱۰۰ | ۶۵۰ | ۲۵۰ |
| ۰.۴۹ | ۴۶۰۰ | ۱۱۰۰ | ۰.۵۳ | ۳۶۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰.۴۷ | ۳۶۰۰ | ۷۸۰ | ۳۱۵ |
| ۰.۴۷ | ۵۹۵۰ | ۱۳۰۰ | ۰.۵۴ | ۴۱۰۰ | ۱۲۰۰ | ۰.۴۸ | ۴۱۰۰ | ۹۴۰ | ۴۰۰ |
| ۰.۴۶ | ۷۰۰۰ | ۱۴۵۰ | ۰.۵۳ | ۵۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۰.۴۷ | ۵۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۵۰۰ |
| ۰.۴۶ | ۸۶۵۰ | ۱۸۰۰ | ۰.۵۱ | ۶۴۰۰ | ۱۶۵۰ | ۰.۴۵ | ۶۴۰۰ | ۱۲۵۰ | ۶۳۰ |
| ۰.۴۵ | ۱۰۱۵۰ | ۲۰۵۰ | ۰.۴۹ | ۷۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۰.۴۲ | ۷۹۰۰ | ۱۴۵۰ | ۸۰۰ |
| ۰.۴۶ | ۱۱۶۰۰ | ۲۴۰۰ | ۰.۵۰ | ۹۲۰۰ | ۲۳۰۰ | ۰.۴۲ | ۹۲۰۰ | ۱۷۵۰ | ۱۰۰۰ |
| ۰.۴۵ | ۱۳۵۰۰ | ۲۷۵۰ | ۰.۵۲ | ۱۰۰۰۰ | ۲۷۰۰ | ۰.۴۵ | ۱۰۵۰۰ | ۲۱۰۰ | ۱۲۵۰ |
| ۰.۴۵ | ۱۶۷۰۰ | ۳۳۰۰ | ۰.۵۱ | ۱۱۸۰۰ | ۳۱۰۰ | ۰.۴۵ | ۱۲۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۱۶۰۰ |
| ۰.۴۶ | ۱۹۴۰۰ | ۴۱۰۰ | ۰.۵۳ | ۱۴۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۰.۴۵ | ۱۴۹۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
| ۰.۴۷ | ۲۳۰۰۰ | ۵۰۵۰ | ۰.۵۳ | ۱۷۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰.۴۵ | ۱۸۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۲۵۰۰ |

۵-۳- کدهای شناسایی ترانسفورماتورها در خنک‌سازی

استاندارد ANSI/IEEE C 57.12.00 برای مشخص کردن سیستم خنک کاری ترانسفورماتورها یک روش ۴ حرفی ارائه می‌کند.

۱- حرف اول نشان‌دهنده سیستم خنک کاری داخلی برای سیم‌پیچ‌ها و هسته است:

O (Oil): روغن با نقطه اشتعال کمتر از ۳۰۰ درجه

K: روغن با نقطه اشتعال بیش از ۳۰۰ درجه

L: روغن مصنوعی با نقطه اشتعال نامعلوم

G (Gas): گاز مانند SF6

۲- حرف دوم نشان‌دهنده یکی از حالت‌های زیر است:

N (Natural): چرخش طبیعی مایع خنک‌سازی از میان سیم‌پیچ‌ها و هسته

F (Forced): چرخش اجباری به وسیله پمپ

D (Directed): چرخش اجباری جهت د/ده شده به وسیله تجهیزات خنک کاری و پمپ

۳- حرف سوم نشان‌دهنده ماده بکار گرفته شده در سیستم خنک کاری خارجی است:

A (Air): هوا

W (Water): آب

۴- روش خنک کاری خارجی را بیان می‌کند:

N (Natural): همرفت طبیعی

F (Forced): همرفت اجباری


برای مثال ONAN نشان‌دهنده یک ترانسفورماتور با مایع خنک‌سازی روغن برای هسته و سیم‌پیچ‌ها است که روغن آن به صورت چرخش طبیعی خنک می‌شود. سطح مخزن روغن به وسیله هوا و آن هم به صورت طبیعی خنک می‌شود. اگر این ترانسفورماتور به پنکه‌های خارجی برای خنک کاری سطح مخزن روغن مجهز باشد از نشانگر ONAF استفاده می‌کنیم. ترانسفورماتوری که در وضعیت عادی از خنک کاری طبیعی در روغن و هوا استفاده می‌کند ولی می‌تواند با در هنگام اضافه شدن بار یا گرم شدن روغن از پنکه نیز استفاده کند با نشانگر ONAN/ONAF مشخص می‌شود.

در شکل زیر ترانسفورماتور اصلی نیروگاه نکا نشان داده شده است. ترانسفورماتور اصلی با ظرفیت ۵۲۰ مگاوات آمپر و ۲۰۴۰۰ کیلو ولت واحد بخار نیروگاه نکا با گروه برداری Ynd5 و سیستم خنک سازی OFAF نشان داده شده است.



شکل (۵-۱): ترانس OFAF

در شکل زیر ترانسفورماتور کیلوولت آمپر با خنک سازی OFWF نشان داده شده است. از این نوع خنک کنندگی در ترانسفورماتورهای کوره و ترانسفورماتورهای نیروگاه های برق آبی که محدودیت فضای نصب داشته یا indoor هستند استفاده می شود. لوله های آب و مبدل حرارتی به صورت استوانه عمودی در این ترانسفورماتور قابل مشاهده است.

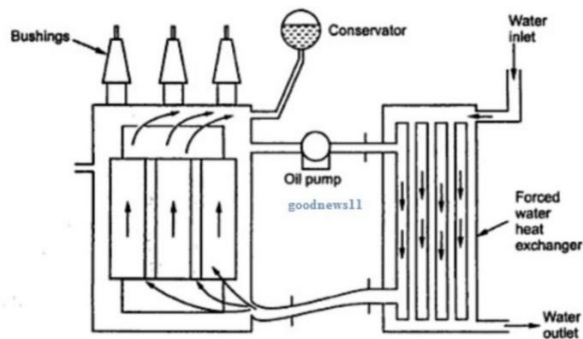


شکل (۵-۱): ترانس OFWF



۵-۴- انواع هسته ترانس های سه فاز

a- استفاده از سه هسته مجزای تک فاز

در این حالت از سه هسته جداگانه شبیه ترانس تک فاز برای ایجاد یک ترانس سه فاز استفاده می شود. یکی از مزیت های این کار قابلیت بهره بردای از ۲ ترانس دیگر در صورت خراب شدن یکی از آنهاست. اما در این روش به مواد اولیه بیشتری نیاز است و گران تر خواهد بود. در شکل زیر سه ترانس تک فاز به عنوان یک مجموعه ترانس سه فاز نشان داده شده است.

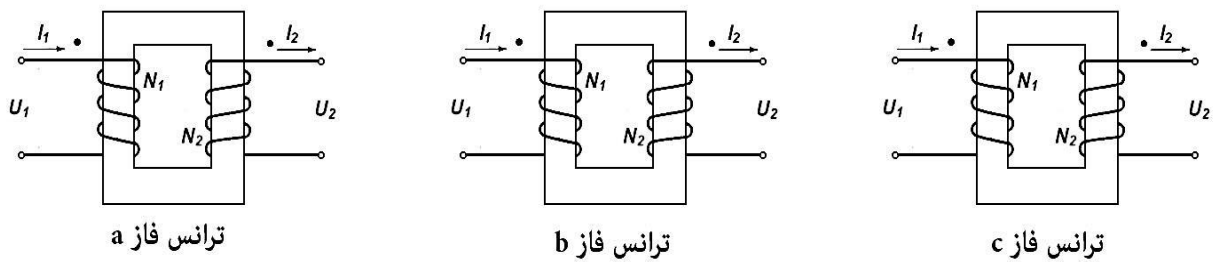

شکل (۵-۱): سه ترانس تک فاز به عنوان یک مجموعه ترانس سه فاز

در شکل زیر سه ترانس تک فاز تشکیل دهنده واحد ۳ فاز ۵۰۰ کیلو ولت و ۱۰۰ مگاوات آمپر نشان داده شده است.




شکل (۵-۱): سه ترانس تک فاز به عنوان یک مجموعه ترانس سه فاز

b- ترانس های سه فاز با هسته واحد

1-b- هسته نوع زرهی Shell Type


در نوع زرهی سیم پیچ های هر سه فاز بر روی ستون های وسط پیچیده می شوند و دو ستون کناری مانند جدار یا زره دور ستون وسط را در بر می گیرند. بنابراین پراکندگی شار در این حالت کم است چون یک مسیر از هسته در طرفین برای عبور شار وجود دارد به طوری که نصف برآیند شار هر سه فاز از یک طرف و نصف دیگر آن از طرف دیگر عبور می کند. لذا تلفات ناشی از نشت شار به اطراف کم می شود بطوریکه راندمان این نوع بیشتر از نمونه بعدی می باشد. برای اینکه چگالی شار در تمام نقاط مدار مغناطیسی ثابت باشد ضخامت ستون وسط را دو برابر در نظر می گیرند. در شکل زیر این نوع هسته نشان داده شده است.

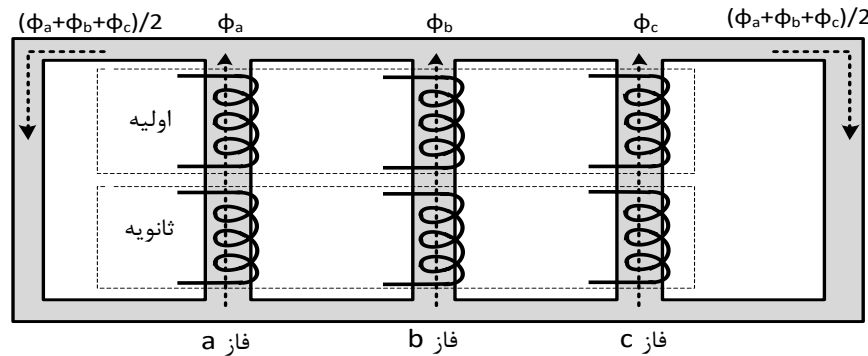

شکل (۵-۲): هسته نوع زرهی Shell Type

2-b- نوع هسته ای یا ستونی Core Type

در این نوع هسته دارای سه ستون بوده که هرکدام از سیم پیچ ها بر روی یکی از ستون ها پیچیده می شود. بنابراین در این حالت مسیری برای بسته شدن شار نشتی وجود ندارد. در شکل زیر این نوع هسته نشان داده شده است. به منظور استفاده از عایق کمتر سیم پیچ فشار ضعیف داخل و فشار قوی روی آن پیچیده می شود.

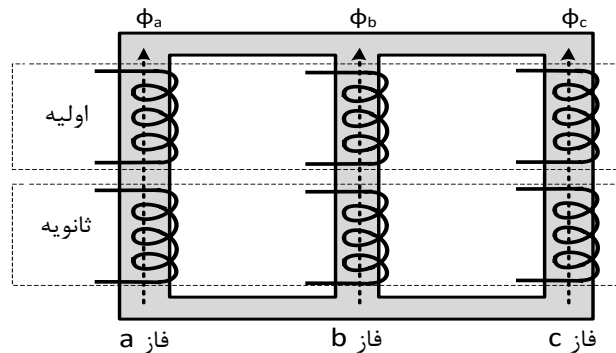

شکل (۵-۳): هسته نوع زرهی Core Type


- تفاوت های Core Type و Shell Type را می توان به صورت زیر بیان کرد:

- ۱- در Core Type سیم پیچ ها هسته را احاطه کرده اند اما در Shell Type برعکس است.
- ۲- راکتانس نشتی و در نتیجه تلفات در Shell Type کمتر است.
- ۳- استحکام مکانیکی Shell Type بیشتر است.
- ۴- خنک سازی طبیعی در Shell Type وجود دارد.
- ۵- مواد به کار رفته در Shell Type بیشتر است.
- ۶- صدا در Shell Type کمتر است.
- ۷- دسترسی به سیم پیچ ها در Core Type راحت تر است.
- ۸- تعمیر و نگهداری Core Type ساده تر است.
- ۹- Core Type برای ولتاژ بالا مناسب است چون فضای بیشتری برای عایق دارد.
- ۱۰- در حالت ستاره زمین نشده ایجاد مؤلفه صفر و هارمونیک سوم در Core Type کمتر است و جابجایی نقطه صفر صورت نمی پذیرد.

۵-۵- انواع اتصالات ترانس های سه فاز


هر ترانس سه فاز دارای ۶ سیم پیچی است که برای هر فاز ۲ سیم پیچی اولیه و ثانویه را شامل می شود. این ۶ سیم پیچی دارای ۱۲ سر هستند (به شکل های ۱، ۲ و ۳ توجه شود) که در نهایت باید ۳ ورودی و ۳ خروجی داشته باشیم. بنابراین برخلاف ترانس های تک فاز بسته به اتصال این ۱۲ سر انواع مختلف ترانس سه فاز را خواهیم داشت که به صورت زیر نام گذاری شده اند.

a- اتصال ستاره یا Y که در این اتصال یک سر همه سیم ها به یکدیگر وصل شده و نقطه خنثی را تشکیل می دهند که برای تغذیه بار تک فاز استفاده می شود و یا زمین می شود. سه خروجی دیگر به منبع یا بار وصل خواهد شد. در شکل زیر این اتصال نشان داده شده است.

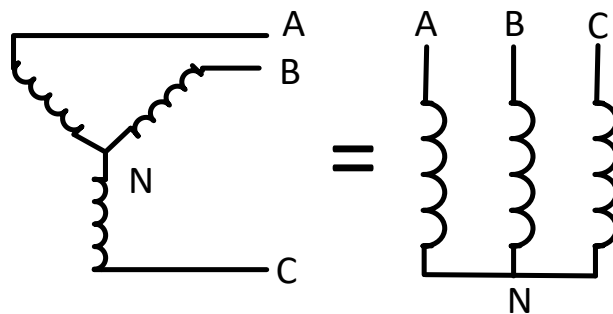


شکل (۵-۴): اتصال ستاره یا Y

b- در اتصال مثلث یا دلتا که با نماد Δ نشان داده می شود سربندی به صورت شکل زیر انجام می شود. ملاحظه می شود در این حالت نقطه خنثی ایجاد نمی شود.

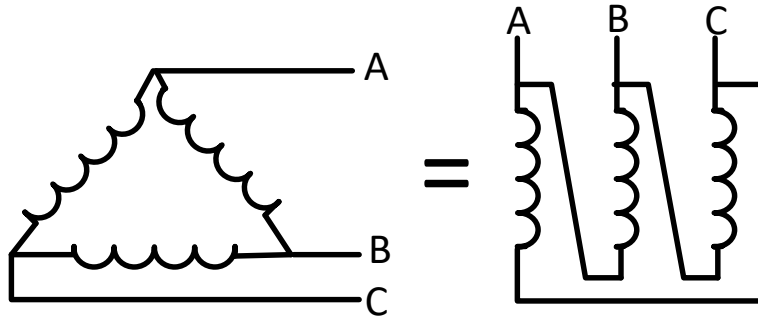

شکل (۵-۵): اتصال مثلث یا Δ

c- اتصال زیگزاگ یا Z که سیم پیچی هر فاز به دو قسمت مساوی تقسیم شده است و انتهای هر نیم سیم پیچ به انتهای نیم سیم پیچ در فاز دیگر متصل می شود. سرهای باقی مانده نیز به یکدیگر متصل شده و نقطه خنثی را تشکیل می دهند. شکل زیر این اتصال را نشان می دهد.

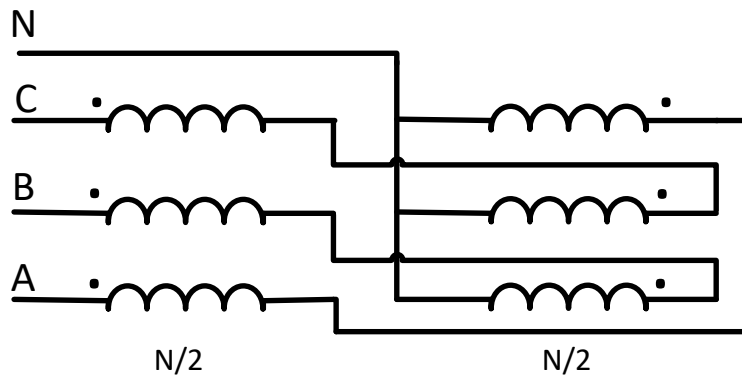

شکل (۵-۶): زیگزاگ یا Z

برای تشخیص نوع اتصال ترانس از روی پلاک مشخصات ترانس موارد زیر استفاده می شود. نکته اینکه اتصال زیگزاگ معمولاً در طرف فشار قوی استفاده نمی شود.

- فشار قوی ستاره Y
- فشار ضعیف ستاره y
- فشار قوی مثلث Δ یا D
- فشار ضعیف مثلث d
- فشار ضعیف زیگزاگ z

۵-۶- نسبت تبدیل در ترانس سه فاز


در ترانس های سه فاز علاوه بر ولتاژ هرکدام از فازها ولتاژ بین دوفاز که ولتاژ خط نامیده می شود نیز وجود دارد. بنابراین، علاوه بر متنوع بودن اتصالات در ترانس سه فاز، یکی دیگر از تفاوت های ترانس سه فاز با ترانس تک فاز متفاوت بودن نسبت تبدیل است که نسبت ولتاژ خط اولیه به ولتاژ خط ثانویه تعریف می شود. به عبارت دیگر اگر اولیه و ثانویه اتصال یکسان داشته باشند یعنی Yy ، Δd و Zz نسبت تبدیل برابر با تعداد دور سیم پیچ های اولیه به ثانویه است، اما اگر اتصالات اولیه و ثانویه تفاوت داشته باشند نسبت تبدیل ولتاژ خط اولیه به ولتاژ خط ثانویه در یک عدد ضرب خواهد شد که در این قسمت بررسی خواهد شد. در ابتدا تعاریف اولیه به صورت زیر انجام می شود:

$$(A) = \frac{\text{ولتاژ خط اولیه}}{\text{ولتاژ خط ثانویه}} = \frac{V_{L1}}{V_{L2}}$$

$$a = \frac{\text{ولتاژ فاز اولیه}}{\text{ولتاژ فاز ثانویه}} = \frac{V_{ph1}}{V_{ph2}} = \frac{\text{تعداد دور سیم پیچ اولیه}}{\text{تعداد دور سیم پیچ ثانویه}} = \frac{N_1}{N_2}$$


۱- اتصال ستاره- ستاره Yy

در شکل زیر یک ترانس سه فاز که اولیه و ثانویه آن به صورت ستاره بسته شده است نشان داده شده است. توسط روابط زیر نسبت تبدیل این ترانس به دست خواهد آمد.

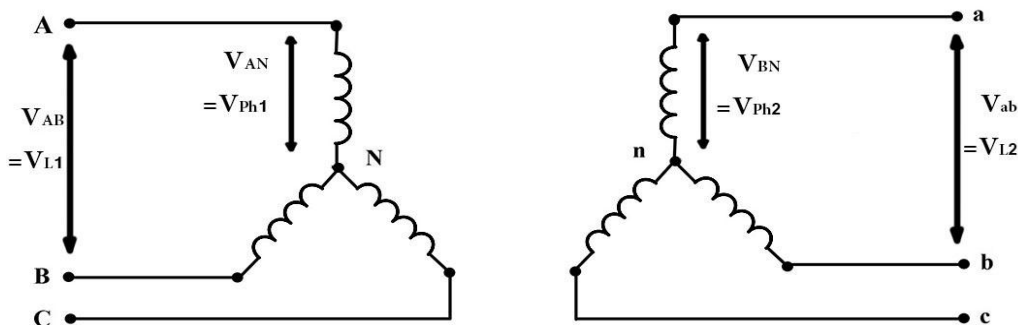شکل (۵-۷): اتصال ستاره- ستاره Yy

$$KVL \rightarrow V_{L1} = V_{AB} = V_{AN} + V_{NB} = V_{AN} - V_{BN} = \sqrt{3}V_{AN} = \sqrt{3}V_{ph1}$$

$$KVL \rightarrow V_{L2} = V_{ab} = V_{an} + V_{nb} = V_{an} - V_{bn} = \sqrt{3}V_{an} = \sqrt{3}V_{ph2}$$

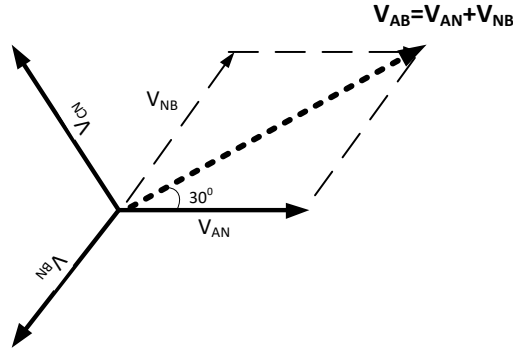


$$(A) = \frac{V_{L1}}{V_{L2}} = \frac{\sqrt{3}V_{ph1}}{\sqrt{3}V_{ph2}} = \frac{V_{ph1}}{V_{ph2}} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

از اثبات روابط بالا این نتیجه حاصل می شود که نسبت تبدیل یا نسبت ولتاژ خط اولیه به ثانویه در ترانس ستاره - ستاره برابر با نسبت تعداد دور سیم پیچ های آنهاست.

۲- اتصال ستاره - مثلث Yd

شکل زیر یک ترانس سه فاز با اولیه ستاره و ثانویه مثلث را نشان می دهد.

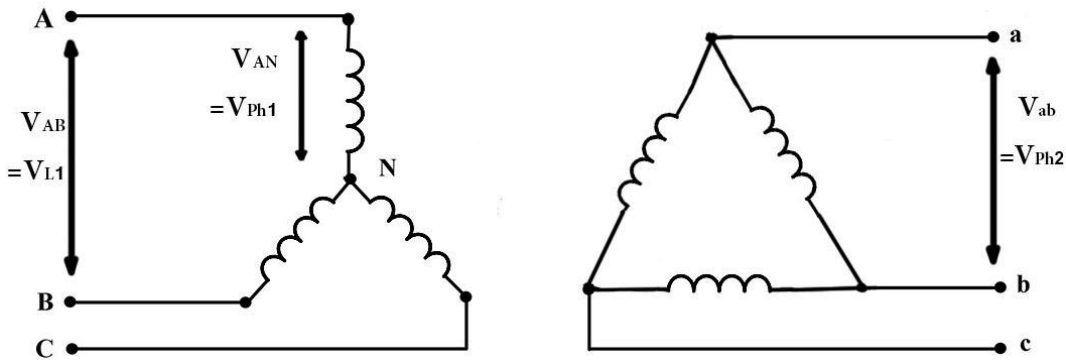

شکل (۵-۸): اتصال ستاره- مثلث Yd


$$V_{L1} = \sqrt{3}V_{ph1}$$

$$V_{L2} = V_{ph2}$$

$$(A) = \frac{V_{L1}}{V_{L2}} = \frac{\sqrt{3}V_{ph1}}{V_{ph2}} = \sqrt{3} \frac{N_1}{N_2} = \sqrt{3}a$$

همان طور که مشاهده شد نسبت تبدیل یا نسبت ولتاژ خط اولیه به ثانویه در ترانس ستاره - مثلث، رادیکال ۳ برابر نسبت تعداد دور سیم پیچ های اولیه به ثانویه است.

۳- اتصال مثلث - ستاره Δy

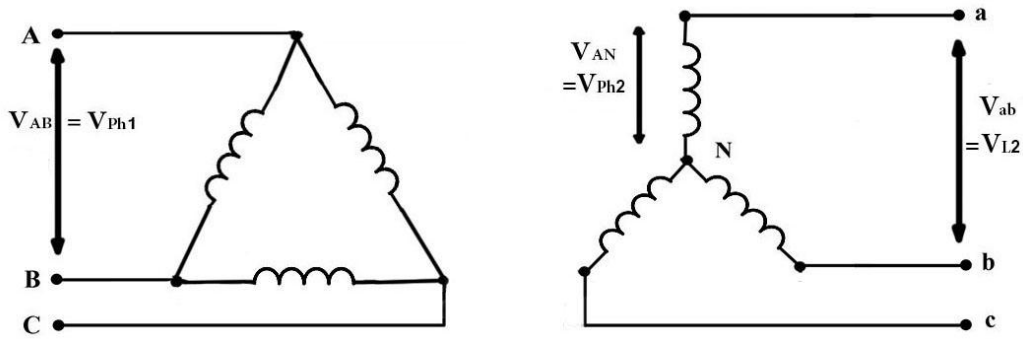


شکل (۹-۵): اتصال مثلث - ستاره Δy

$$V_{L1} = V_{ph1}$$

$$V_{L2} = \sqrt{3}V_{ph2}$$

$$\text{نسبت تبدیل } (A) = \frac{V_{L1}}{V_{L2}} = \frac{V_{ph1}}{\sqrt{3}V_{ph2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{\sqrt{3}} a$$

۴- اتصال مثلث - مثلث Δd

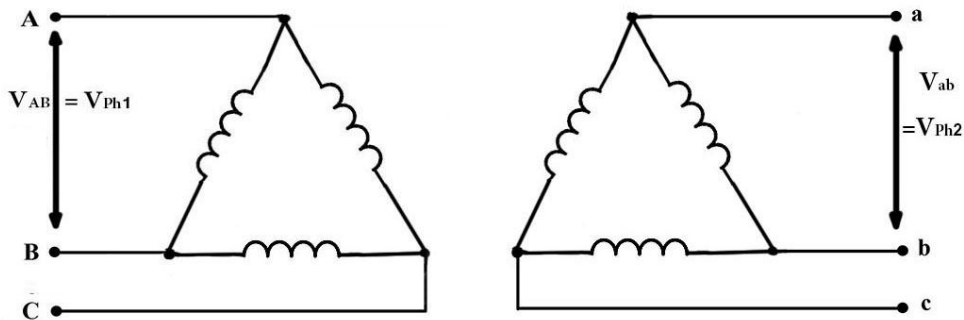

شکل (۱۰-۵): اتصال مثلث - مثلث Δd


$$V_{L1} = V_{ph1}$$

$$V_{L2} = V_{ph2}$$

$$\text{نسبت تبدیل } (A) = \frac{V_{L1}}{V_{L2}} = \frac{V_{ph1}}{V_{ph2}} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

۵- اتصال ستاره- زیگزاگ YZ


در شکل زیر این اتصال نشان داده شده است. سیم پیچ ثانویه N_2 دور است که به دو قسمت مساوی تقسیم شده و هر نیم سیم پیچ به انتهای نیم سیم پیچ فاز دیگر متصل شده است. برای بدست آوردن نسبت تبدیل به صورت زیر عمل می شود.

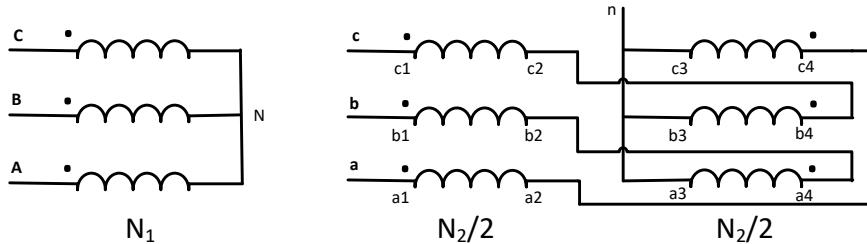

شکل (۵-۱۱): اتصال ستاره - زیگزاگ YZ

$$KVL \rightarrow V_{an} = V_{a1a2} + V_{c4c3} = V_{a1a2} - V_{c3c4} = \frac{V_{AN}}{N_1} \frac{N_2}{2} - \frac{V_{CN}}{N_1} \frac{N_2}{2} = \frac{N_2}{2N_1} (V_{AN} - V_{CN}) = \frac{N_2}{2N_1} V_{AC} = \frac{N_2}{2N_1} V_{L1}$$

طبق شکل زیر مشاهده می شود ولتاژ V_{an} از جمع ولتاژ V_{a1a2} که بر روی ستون V_A قرار دارد و با آن هم راستا است و ولتاژ V_{c3c4} که به علت متفاوت بودن سر نقطه دار در خلاف جهت V_C است بدست می آید. در اتصال زیگزاگ نیز ولتاژ خط رادیکال ۳ برابر ولتاژ فاز است زیرا که ولتاژ هر فاز با فاز دیگر ۱۲۰ درجه اختلاف دارد، بنابراین V_{cn} هم به صورت مشابه با V_{an} بدست آمده و در نهایت V_{ac} برآیند این دو است:

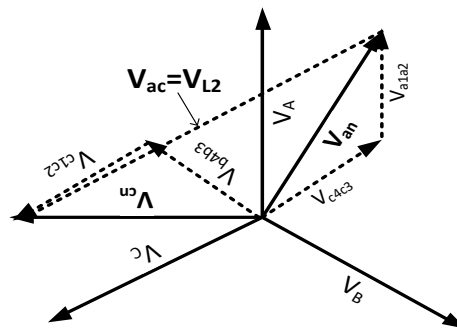

شکل ۱۲ - نحوه بدست آوردن ولتاژهای فازی و خطی در اتصال زیگزاگ به روش برداری

$$V_{L2} = V_{ac} = \sqrt{3} V_{an} = \sqrt{3} \frac{N_2}{2N_1} V_{L1}$$

$$(A) = \frac{V_{L1}}{V_{L2}} = \frac{V_{L1}}{\sqrt{3} \frac{N_2}{2N_1} V_{L1}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{N_1}{N_2} = \frac{2}{\sqrt{3}} a$$

۶- اتصال مثلث- زیگزاگ ΔZ : به عنوان تمرین

۵-۷- مقایسه اتصال ستاره، مثلث و زیگزاگ

به منظور مقایسه بهتر از این اتصال ها در ۴ مورد شامل سطح ولتاژ، مقدار عایق، مقدار مس و ضریب بهره برداری به شرح زیر مقایسه انجام شده است:

۱- مقایسه سطح ولتاژ سیم پیچ ها در ولتاژ خط V_L

در اتصال ستاره ولتاژ خط بر رادیکال ۳ تقسیم شده و بر روی هر سیم پیچ قرار می گیرد.

$$V_{Winding_Y} = \frac{V_{L1}}{\sqrt{3}}$$

در اتصال مثلث ولتاژ خط دقیقاً بر روی هر سیم پیچ قرار می گیرد.

$$V_{Winding_Δ} = V_{L1}$$

در اتصال زیگزاگ ولتاژ هر نیم سیم پیچ برابر با ولتاژ خط تقسیم بر ۳ است که این قضیه با استفاده از نسبت تبدیل ترانس مثلث- زیگزاگ قابل محاسبه است.

$$V_{Half_Winding_Z} = \frac{V_{L1}}{3}$$

بنابراین بیشترین مقدار ولتاژ بر روی سیم پیچ ها در اتصال مثلث بعد از آن اتصال ستاره و در آخر زیگزاگ قرار می گیرد که در محاسبات باید لحاظ شود.

۲- مقایسه مقدار عایق بندی

مقدار عایق مورد نیاز با ولتاژ رابطه مستقیم دارد بنابراین برای اتصال زیگزاگ با ۲ برابر ولتاژ هر نیم سیم پیچ متناسب است. لذا مقدار عایق برای اتصال مثلث بیشترین است:

$$Insulation_Y \propto \frac{V_{L1}}{\sqrt{3}}$$

$$Insulation_{Δ} \propto V_{L1} \quad \Rightarrow \quad Insulation_{Δ} > Insulation_Z > Insulation_Y$$

$$Insulation_Z \propto \frac{2}{3} V_{L1}$$

۳- مقدار مس مورد نیاز

برای داشتن چگالی جریان یکسان حجم مس مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود. لازم به ذکر است که جریان سیم پیچ ها در اتصال ستاره و زیگزاگ برابر و همان مقدار جریان خط خواهد بود اما جریان سیم پیچ ها در

اتصال مثلث با ضریب رادیکال ۳ کمتر از جریان خط است. طبق روابط زیر اتصال زیگزگاک بیشترین مقدار مس را مصرف می کند.

$$\sqrt{3}I_{W-\Delta} = I_{W-Z} = I_{W-Y}$$

$$Cu_Y \propto N_Y \times I_Y$$

$$Cu_{\Delta} \propto N_{\Delta} \times I_{\Delta} = \sqrt{3}N_Y \times \frac{1}{\sqrt{3}}I_Y = N_Y \times I_Y \quad \Rightarrow Cu_{\Delta} = Cu_Y < Cu_Z$$

$$Cu_Z \propto N_Z \times I_Z = \frac{2}{\sqrt{3}}N_Y \times I_Y$$

۴- مقایسه ضریب بهره برداری

ضریب بهره برداری به صورت زیر تعریف می شود.

$$\beta = \frac{\text{قدرت قابل انتقال}}{\text{مجموع قدرت سیم پیچ ها}} = \text{قدرت نصب شده یا هزینه شده}$$

$$\beta_Y = \frac{\sqrt{3} \times V_L \times I_L}{3 \times (V_L / \sqrt{3} \times I_L)} = 1$$

$$\beta_{\Delta} = \frac{\sqrt{3} \times V_L \times I_L}{3 \times (V_L \times I_L / \sqrt{3})} = 1$$

$$\beta_Z \propto \frac{\sqrt{3} \times V_L \times I_L}{6 \times (V_L / 3 \times I_L)} = 0.86 \quad \text{مخرج برابر با قدرت هر نیم سیم پیچ ضرب در تعداد آنها یعنی ۶ عدد:}$$

ملاحظه می شود که در ترانس زیگزگاک حدود ۱۴ درصد ضریب بهره برداری کمتر است یعنی به اندازه هزینه انجام شده قدرت تحویل نمی دهد بنابراین اقتصادی نیست.

اما با این وجود مزیت این اتصال کجاست که استفاده می شود؟ این ترانس مانند اتصال ستاره دارای نقطه خنثی است که برای تغذیه بارهای تکفاز استفاده می شود (بنابراین یکی از موارد استفاده آن سیستم های توزیع است) و از طرفی مانند اتصال مثلث هارمونیک سوم را حذف می کند که در ادامه مسئله هارمونیک بررسی خواهد شد.

نکته: سایر محاسبات ترانس سه فاز شبیه ترانس تک فاز است که در فصول قبل بررسی شد با این تفاوت که در ترانس سه فاز نسبت تبدیل به نوع اتصال بستگی دارد و همچنین در محاسبه توان و تلفات باید عدد ۳ در محاسبات ضرب شود.

مثال: یک ترانس 500KVA سه فاز 50 Hz دارای نسبت ولتاژ 33/11 KV است. اولیه اتصال مثلث و ثانویه اتصال ستاره دارد. مقاومت هر فاز طرف فشار قوی ۳۵ اهم و فشار ضعیف ۰/۸۷۶ اهم است. اگر تلفات آهنی ۳۰۵۰ وات باشد، راندمان ترانس را در بار کامل و نصف بار کامل و هرکدام در ضریب توان واحد و ضریب توان ۰/۸ پس فاز بدست آورید.

حل: چون اتصال مثلث-ستاره است پس ولتاژ فاز ثانویه از تقسیم ولتاژ خط بر رادیکال ۳ بدست می آید.

$$a = \frac{V_{ph1}}{V_{ph2}} = \frac{33}{11/\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$$

با استفاده از نسبت تبدیل به دست آمده مقاومت طرف اولیه را به ثانویه ارجاع می دهیم تا مقاومت معادل کل از دید ثانویه بدست آید.

$$R_{eq} = R_2 + \frac{1}{a^2} R_1 = 0.876 + \frac{1}{(3\sqrt{3})^2} \times 35 = 2.172\Omega$$

$$I_{ph2} = I_{L2} = \frac{S}{\sqrt{3}V_L} = \frac{500000}{\sqrt{3} \times 11000} = \frac{500}{\sqrt{3} \times 11} A$$

تلفات مسی در بار کامل

$$P_{cu-n} = 3R_{eq} I_{ph2}^2 = 3 \times 2.172 \times \left(\frac{500}{\sqrt{3} \times 11}\right)^2 = 4490w$$

الف) در بار کامل:

$$\eta = \frac{S \cos \varphi}{S \cos \varphi + P_{cu} + P_c} \times 100$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \varphi = 1 \rightarrow \frac{500000 \times 1}{500000 \times 1 + 4490 + 3050} = 98.54\% \\ \cos \varphi = 0.8 \rightarrow \frac{500000 \times 0.8}{500000 \times 0.8 + 4490 + 3050} = 98.2\% \end{array} \right.$$

ب) در نصف بار کامل: جریان نامی نصف می شود در نتیجه تلفات مسی یک چهارم شده و توان کل هم نصف می شود اما تلفات ثابت به بار بستگی ندارد و ثابت می ماند.

$$P_{cu} = 3R_{eq} \left(\frac{1}{2} I_{ph2}\right)^2 = \frac{1}{4} 3R_{eq} I_{ph2}^2 = \frac{1}{4} P_{cu-n}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \varphi = 1 \rightarrow \frac{\frac{1}{2} \times 500000 \times 1}{\frac{1}{2} \times 500000 \times 1 + \frac{1}{4} \times 4490 + 3050} = 98.35\% \\ \cos \varphi = 0.8 \rightarrow \frac{\frac{1}{2} \times 500000 \times 0.8}{\frac{1}{2} \times 500000 \times 0.8 + \frac{1}{4} \times 4490 + 3050} = 98\% \end{array} \right.$$

۵-۸- هارمونیک

هارمونیک‌ها، ولتاژها و جریان‌هایی با فرکانسی که به صورت مضربی از فرکانس موج اصلی بیان می‌شود، هستند. به عبارت دیگر اگر یک شکل موج دارای هارمونیک باشد دیگر سینوسی ایده‌آل نبوده و در صورت محاسبه سری فوریه این شکل موج یک جمله با فرکانس اصلی و چندین جمله با فرکانسی بالاتر از شکل موج اصلی بدست خواهد آمد. اگر فرکانس شکل موج با فرکانس بالاتر به صورت یک ضریب در فرکانس اصلی نوشته شود این ضریب مرتبه هارمونیک و دامنه جمله سینوسی اندازه هارمونیک را نشان می‌دهد.

سری فوریه شکل موج $f(\omega t)$ با دوره تناوب T به صورت زیر تعریف می‌شود:


$$f(\omega t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega t)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^T f(\omega t) d\omega t$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^T f(\omega t) \cos(n\omega t) d\omega t$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^T f(\omega t) \sin(n\omega t) d\omega t$$

برای مثال سری فوریه شکل زیر یعنی یک تابع مربعی که چند هارمونیک آن بر روی شکل نشان داده شده است به صورت زیر است:

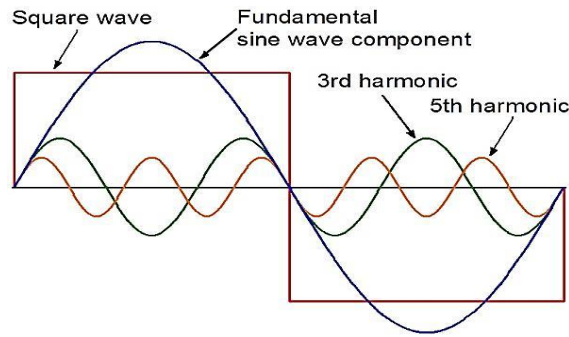


شکل (۵-۱۴): نمودار شکل موج مربعی و سه جمله اول سری فوریه آن

$$f(\omega t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \frac{1}{7} \sin(7\omega t) + \dots \right]$$

لازم به ذکر است اگر تابع فرد باشد جملات کسینوسی و اگر زوج باشد جملات سینوسی از رابطه اصلی محاسبه سری فوریه حذف می‌شوند. همچنین اگر تابع مقدار متوسط یا همان مقدار DC صفر داشته باشد جمله a_0 نیز حذف می‌شود. در مثال بالا مقدار متوسط صفر بوده و تابع فرد است.

در سیستم قدرت یک شکل موج معمولاً بر حسب سینوسی نوشته می‌شود و معمولاً جملات با فرکانسی با ضریب زوج (هارمونیک زوج) نداریم، چرا؟ چه موقع هارمونیک زوج خواهیم داشت؟ همان‌طور که تعریف شد وقتی شکل موج از حالت سینوسی ایده‌آل خارج شود حاوی جملات هارمونیک خواهد شد که از عوامل تولید هارمونیک در ولتاژ در سیستم‌های قدرت می‌توان به تولید ولتاژ غیر سینوسی از منبع (ژنراتور سنکرون به علت سیم‌پیچی با توزیع غیر سینوسی، اینورترها و ...) و همچنین اشباع شدن هسته ژنراتور اشاره کرد. عوامل ایجاد هارمونیک در جریان نیز بارهای غیرخطی و اشباع هسته ترانسفورماتورها است. در شکل زیر چگونگی ایجاد هارمونیک در جریان به علت اشباع هسته ترانس توضیح داده خواهد شد.

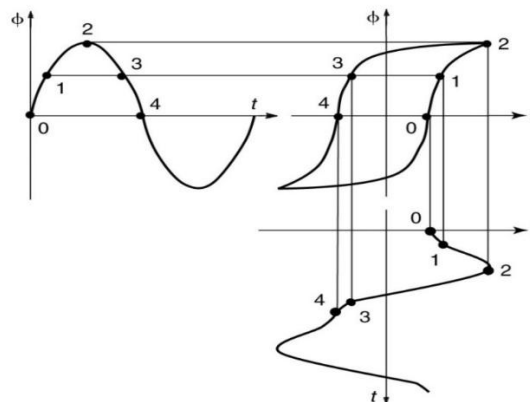

شکل (۵-۱۵): رسم نمودار جریان-زمان به صورت ترسیم در شرایط اشباع هسته

در این شکل فرض شده است که ولتاژ اعمال شده به ترانس سینوسی ایده آل است بنابراین شاری تولیدی که در واقع انتگرال ولتاژ می شود یک سینوسی ایده آل خواهد بود (منحنی بالا سمت چپ). از طرفی منحنی مغناطیس شوندهگی مربوط به هسته ترانس به صورت نوعی نمایش داده شده است که یک حلقه هیستریزیس و غیرخطی است (منحنی بالا سمت راست). منحنی اول شار بر حسب زمان و منحنی دوم شار بر حسب جریان است لذا به روش ترسیمی می توان شار را از این ۲ منحنی حذف کرد و منحنی جریان بر حسب زمان را بدست آورد. برای این کار ۵ نقطه با نام های ۰ تا ۴ را روی منحنی اول در نظر می گیریم. هرکدام از نقاط را به صورت افقی به منحنی دوم وصل می کنیم (لازم به ذکر است که نقطه شماره ۲ پیک را نشان می دهد بنابراین نقاط قبل از آن بر روی منحنی رفت هیستریزیس واقع می شوند چون شار در حال افزایش است و نقاط بعد از آن بر روی منحنی برگشت به علت کاهش شار مدل می شوند). سپس نقاط بدست آمده را به صورت عمودی امتداد می دهیم تا مقدار جریان بر روی منحنی جریان- زمان بدست آید و زمان هر نقطه را از روی منحنی اول در نظر گرفته و هر نقطه به صورت معین دارای طول و عرض یعنی زمان و جریان مشخص می شود. در نهایت این نقاط را به یکدیگر وصل کرده و به وضوح مشاهده می شود که منحنی حاصل شده به علت رفتار غیرخطی هسته ترانس از حالت سینوسی خارج می شود و در واقع دارای هارمونیک است.

• اثر هارمونیک بر سیستم قدرت

اصولاً هارمونیک ها آلوده سازی شکل موج را در اشکال سینوسی در مضارب فرکانس اصلی آنها نشان می دهند. تخریب شکل موج را می توان در فرکانس های مختلف (مضارب فرکانس اصلی) به عنوان یک نوسان دوره ای به وسیله آنالیز فوریه تجزیه و تحلیل کرد. این نوسانات یا هارمونیک ها می توانند موجب اختلال در عملکرد سیستم های کنترلی، حفاظتی، ارتباطی، صدمات در ترانسفورماتورها، موتورها و رساناها، و افزایش جریان خازن ها شوند. می توان اثر هارمونیک های ولتاژ و جریان را به صورت زیر بیان نمود:

اثرات عمده هارمونیک های ولتاژ: ۱- گرم شدن بیش از حد ماشین ها ۲- تنش ولتاژ بر روی عایق ها و کاهش عمر آنها ۳- تداخل الکترواستاتیکی در سیستم های مخابراتی ۴- ایجاد ولتاژهای تشدید بزرگ ۵- خراب شدن بانک های خازنی

اثرات عمده هارمونیک های جریان: ۱- ایجاد اختلال الکترومغناطیسی در سیستم های مخابراتی ۲- افزایش تلفات خطوط انتقال و کاهش راندمان ۳- افزایش تلفات هسته

• بررسی هارمونیک در ترانس سه فاز


همان طور که قبلاً گفته شده در سیستم قدرت معمولاً جملات کسینوسی و هارمونیک زوج جملات سینوسی وجود ندارد. با این فرض و همچنین با فرض آنکه در سیستم سه فاز هر سه فاز به صورت متقارن دارای جملات هارمونیکی باشند، رابطه ولتاژ هر کدام از فازها به صورت زیر بیان می شود.

$$V_A = V_{m1} \sin(\omega t) + V_{m3} \sin 3(\omega t) + V_{m5} \sin 5(\omega t) + V_{m7} \sin 7(\omega t) + \dots$$

$$V_B = V_{m1} \sin(\omega t - 120) + V_{m3} \sin 3(\omega t - 120) + V_{m5} \sin 5(\omega t - 120) + V_{m7} \sin 7(\omega t - 120) + \dots$$

$$V_C = V_{m1} \sin(\omega t - 240) + V_{m3} \sin 3(\omega t - 240) + V_{m5} \sin 5(\omega t - 240) + V_{m7} \sin 7(\omega t - 240) + \dots$$

اگر مرتبه هارمونیک که به صورت فاکتور قبل از کمان سینوس نوشته شده است را در کمان ضرب کنیم، جملات ضریب ۳ دارای فاز صفر خواهند شد یعنی هارمونیک های ۳، ۹، ۱۵ و... هم فاز می شوند. جملات ضریب ۵ توالی منفی و جملات ضریب ۷ توالی مثبت خود را حفظ می کنند. ملاحظه می شود به جز هارمونیک های مضرب ۳ بقیه هارمونیک ها دارای سه فاز متعادل هستند و جمع جبری آنها صفر می شود. بنابراین هارمونیک های مضرب ۳ صفر نشده و در سیستم سه فاز مشکل ساز خواهند شد و از آنجاکه با افزایش مرتبه هارمونیک دامنه آنها کمتر می شود هارمونیک ۳ دارای بیشترین درجه اهمیت است.

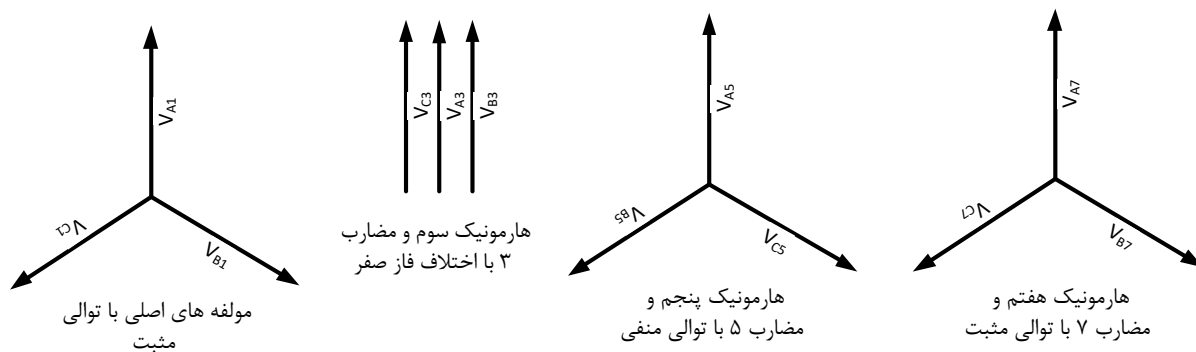


شکل (۵-۱۶): هارمونیک ها و توالی آنها

• بررسی هارمونیک سوم در ترانس سه فاز

همان طور که اشاره شد به علت رفتار غیرخطی هسته یعنی منحنی شار-جریان، جریان ترانس همیشه دارای هارمونیک است حتی اگر شار یا ولتاژ سینوسی باشد. بنابراین یک شار سینوسی با توجه به رفتار هسته جریان هارمونیکی ایجاد کرده است و برای اینکه شار از حالت سینوسی خارج نشود باید همه مؤلفه های هارمونیکی

جریان بتوانند وجود داشته باشند. اگر برخی از مؤلفه‌های هارمونیک جریان نتوانند جاری شوند، شار یا ولتاژ از حالت سینوسی خارج می‌شود و در طرف ثانویه القا شده و سیستم را دارای هارمونیک می‌کند. این قضیه که حذف یکی از مؤلفه‌های جریان باعث غیر سینوسی شدن شار یا ولتاژ می‌شود در شکل زیر نمایش داده شده است. اما از آنجاکه هارمونیک‌های به جز ضرایب ۳ همگی برآیند صفر دارند مشکلی بوجود نمی‌آورد و فقط هارمونیک‌های مضرب ۳ مشکل ساز هستند.

همان‌طور که شکل بالا سمت چپ نشان می‌دهد جریان به علت غیرخطی بودن هسته دارای همه هارمونیک‌ها است و در این حالت شار کاملاً سینوسی است که در شکل بالا سمت راست آورده شده است. حال اگر هارمونیک سوم جریان نتواند جاری شود و از شکل موج جریان حذف شود (شکل پایین سمت چپ) شار متناظر با آن نیز از حالت سینوسی خارج می‌شود که در شکل پایین سمت راست نشان داده شده است. این موضوع اهمیت جاری شدن هارمونیک سوم جریان را نشان می‌دهد که در ادامه بررسی خواهد شد.

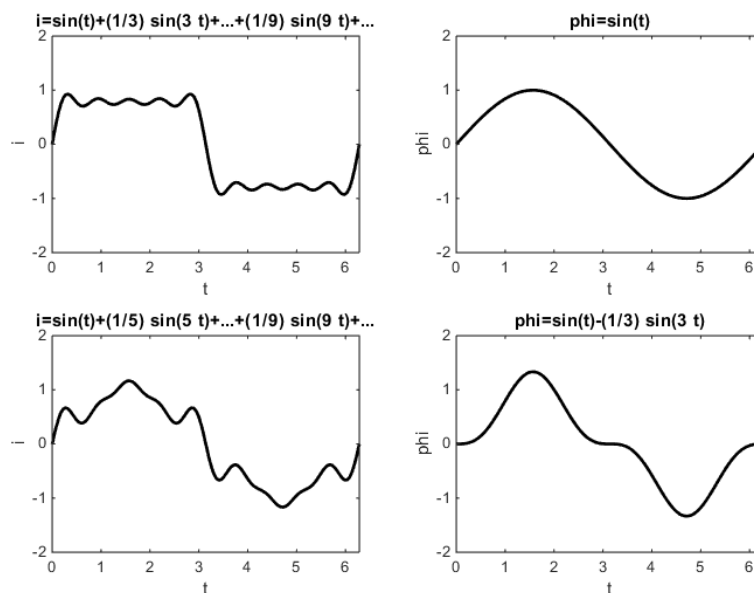


شکل (۵-۱۷): حذف هارمونیک سوم از جریان باعث غیر سینوسی شدن شار می‌شود


• بررسی هارمونیک سوم در اتصال ستاره - ستاره

در اتصال ستاره - ستاره که نقطه خنثی (نوترال) آن زمین نشده است، برآیند هارمونیک‌های سوم هرکدام از فازها جمع غیر صفر داشته و مسیری برای جاری شدن هم وجود ندارد، بنابراین طبق آنچه که گفته شد شار غیر سینوسی خواهد شد. حال اگر نقطه خنثی زمین شود هارمونیک‌های سوم می‌توانند جاری شوند و شار و در

نتیجه ولتاژ سینوسی باقی خواهد ماند. در دو شکل زیر این قضیه نشان داده شده است. بنابراین یکی از اتصالات اولیه دارای نقطه خنثی زمین شده باشد به علت القا جریان های هارمونیک سوم جاری خواهند شد.

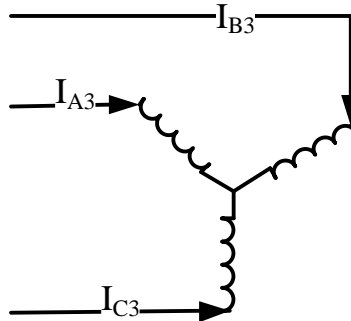

شکل (۵-۱۸): برآیند جریان های هارمونیک سوم صفر نیست و مسیری برای جاری شدن آنها نیز وجود ندارد بنابراین شار غیر سینوسی خواهد شد.

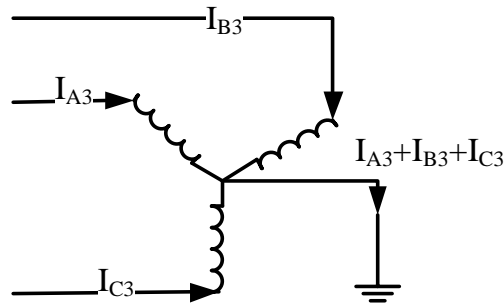


شکل (۵-۱۹): برآیند جریان های هارمونیک سوم صفر نیست ولی مسیری برای جاری شدن آنها وجود دارد بنابراین شار سینوسی خواهد ماند.

• بررسی هارمونیک سوم در اتصال ستاره- مثلث

مشکل اتصال ستاره زمین نشده این بود که جریان های هارمونیک سوم فازها برآیند غیر صفر داشتند و امکان جاری شدن نیز وجود نداشت و یا اینکه باید نقطه خنثی به زمین وصل شود که مشکلاتی دارد (مانند هزینه بیشتر، تداخل با خطوط مخابراتی و ...). اما اگر یکی از اتصالات مثلث باشد جریان های هارمونیک سوم به یک نقطه وارد نمی شوند که برآیند آنها مشکل ساز شود و در هر کدام از سیم پیچ ها (یعنی جریان فازها) هارمونیک سوم می تواند جاری شود و شار سینوسی خواهد ماند. ضمناً در اتصال مثلث، هارمونیک های سوم تنها در سیم پیچ ها جاری می شوند و وارد خط نمی شوند چون در این اتصال جریان خط تفاضل جریان ۲ فاز است و

هارمونیک‌های سوم هر فاز دارای مقدار برابر هستند و با تفاضل صفر می‌شوند. که در زیر شکل این اتصال و محاسبه جریان خط ab که فاقد هارمونیک سوم می‌باشد نشان داده شده است.

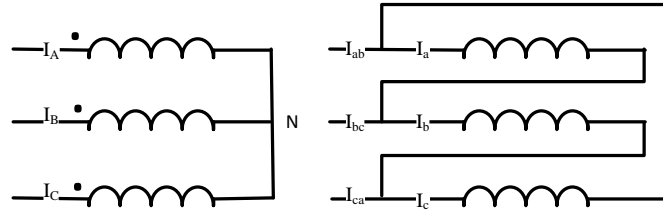

شکل (۵-۲۰): جریان‌ها در اتصال ستاره- مثلث

$$I_a = I_{a1} + I_{a3} + I_{a5} + I_{a7} + \dots$$

$$I_b = I_{b1} + I_{b3} + I_{b5} + I_{b7} + \dots$$

$$I_{a3} = I_{b3}$$

$$I_{ab} = I_a - I_b = I_{ab1} + I_{ab5} + I_{ab7} + \dots$$

• بررسی هارمونیک سوم در اتصال ستاره- زیگزاگ

در اتصال ستاره- زیگزاگ ولتاژ هر فاز در ثانویه با توجه به سر نقطه‌دار هر نیم سیم‌پیچ از تفاضل دو فاز دیگر تشکیل شده است. بنابراین در هر نیم سیم‌پیچ جریان هارمونیک سوم وجود دارد اما چون هارمونیک سوم دارای اندازه و فاز برابر هستند از یکدیگر کم شده و حذف می‌شوند و وارد خط نمی‌شود. بنابراین حالتی مشابه با اتصال مثلث خواهیم داشت که جریان‌های هارمونیک سوم از طرف اولیه کشیده می‌شوند اما وارد خط ثانویه نخواهند شد یعنی شار سینوسی خواهد ماند.

• روش‌های حذف هارمونیک

با توجه به اثرات مخربی که هارمونیک‌ها در سیستم قدرت ایجاد می‌کنند، تلاش‌هایی در زمینه طراحی بهتر منابع هارمونیک انجام می‌گیرد تا هارمونیک کمتری وارد شبکه نمایند، اما هنوز ماهیت غیرخطی بودن هسته ترانس‌ها و ژنراتورها و برخی از بارهای غیرخطی باعث تزریق هارمونیک در شبکه می‌گردند، بنابراین بایستی اقداماتی در جهت کنترل آن‌ها صورت گیرد. با روش‌های مختلف می‌توان هارمونیک‌ها را از سیستم قدرت حذف کرد که در زیر به چندین مورد به صورت خلاصه اشاره می‌شود.


جدول: روشهای حذف هارمونیک

| شکل | کاربرد | توضیح | روش |
|---|--|---|---------------------------------|
| | حذف هارمونیک سوم ناشی از غیر خطی بودن ترانس | اگر اولیه یا ثانویه در ترانس سه فاز ستاره زمین شده، مثلث و یا زیگززاگ باشد هارمونیک سوم ولتاژ نخواهیم داشت. به عبارت دیگر در اتصال ستاره- ستاره زمین نشده هارمونیک سوم وجود دارد. | ۱ نوع اتصال ترانس |
|  | حذف هارمونیک سوم به علت وجود هارمونیک در ولتاژ و شار | در قسمت‌های قبل راجع به هارمونیک جریان صحبت شد و گفته شد جریان به علت غیرخطی بودن هسته حتماً دارای هارمونیک است. حال اگر بخواهیم ولتاژ سینوسی باشد باید جریان باهمه مؤلفه‌هایش جاری شود. در این قسمت بررسی هارمونیک‌های ولتاژ و انتقال آنها به ثانویه مطرح است. در هسته Shell Type برآیند شار هر سه سیم‌پیچ مسیری برای عبور دارد. بنابراین در صورت هارمونیکی بودن ولتاژ هارمونیک سوم وجود خواهد داشت. اما در هسته Core Type مسیری برای برآیند هارمونیک سوم شار وجود ندارد در نتیجه دامنه شار این هارمونیک کوچک خواهد بود و ولتاژ هارمونیک سوم نیز به همین صورت است و در صورت وجود هارمونیک ولتاژ از منبع در سمت ثانویه این هارمونیک وجود نخواهد داشت. | ۲ نوع هسته ترانس |
|  | حذف هارمونیک سوم به علت غیر خطی بودن ترانس و استفاده از اتصال ستاره- ستاره | در صورتی که اتصال ترانس اصلی انتقال توان ستاره-ستاره زمین نشده باشد، می‌توان از سیم‌پیچی سوم به صورت مثلث بسته شده استفاده کرد. با این کار جریان‌های هارمونیک سوم در اتصال مثلث که تالشیه است می‌توانند جاری شوند و بنابراین شار سینوسی باقی خواهد ماند. اگر ترمینال‌های اتصال مثلث در دسترس باشند برای تغذیه داخلی نیروگاه استفاده می‌شوند در صورتی که می‌توانند اصلاً در دسترس نباشند و این اتصال فقط برای حذف هارمونیک استفاده شود. | ۳ استفاده از ترانس سه سیم- پیچه |
|  | حذف هارمونیک های مرتبه بالا در فیلتر سری و هارمونیک خاص در نوع موازی | فیلتر موازی از سلف و خازن تشکیل شده و با بار به صورت موازی قرار می‌گیرند و هر یک از آنها بر روی فرکانس خاصی تنظیم می‌شوند و هارمونیک خاصی را حذف می‌کنند. هارمونیک‌های بار بجای عبور از منبع، مسیر خود را از طریق فیلترها به زمین تکمیل می‌کنند. اگر فیلتر به صورت یک سلف سری و یک خازن موازی باشد فیلتر پایین گذر را ایجاد می‌کند که فرکانس‌های بالا که همان هارمونیک‌ها هستند را عبور نخواهد داد. | ۴ فیلترهای غیرفعال (پسیو) |
|  | امکان حذف همه هارمونیک ها به صورت دقیق | فیلترهای اکتیو مبتنی بر تکنولوژی ادوات الکترونیک قدرت هستند و به صورت موازی با بار غیرخطی قرار می‌گیرند. اساس کار فیلترهای اکتیو بدین صورت است که در ابتدا باید سیستم اندازه‌گیری فیلتر با استفاده از فیدبکی که از جریان بار می‌گیرد مؤلفه‌های هارمونیکی جریان بار که یک جریان غیرخطی است را شناسایی کند. سپس ادوات الکترونیک قدرت (اینورتر) با استفاده از مدار فرمانی که از فیدبک جریان تشکیل شده است مؤلفه‌های هارمونیکی جریان را با دامنه منفی تولید می‌نماید و آن را به شبکه تزریق کند تا به این صورت مؤلفه‌های هارمونیکی از خط حذف شوند. | ۵ فیلترهای فعال (اکتیو) |

۵-۹- جریان هجومی ترانس

در حالت کارکرد عادی ترانس جریان طبق سه منحنی شار - جریان و زمان بدست آمد و ملاحظه شد که دارای هارمونیک است. اما در شرایط گذرا مانند وصل کلید و اعمال ولتاژ منبع به ترانس حالت دیگری در لحظات اولیه وصل کلید رخ می دهد که شکل جریان ترانس را به طور کلی تغییر می دهد.

برای بررسی این حالت یک مرتبه فرض می کنیم که مقدار شار پسماند در ترانس در آخرین مرتبه قطع آن از شبکه صفر بوده است. بنابراین در یک نیم سیکل با وصل کلید شار تا مقدار ϕ_m افزایش می یابد و با استفاده از منحنی مغناطیس شوندهگی هسته شکل موج جریان بدست خواهد آمد که حالت کار عادی ترانس را نشان می دهد. اما حالتی دیگر ممکن است که رخ دهد که در آخرین لحظه قطع ترانس از شبکه مقداری شار پسماند (Residual Flux) مثبت ϕ_r در هسته باقی مانده است. حال بعد از وصل کلید اگر پلاریته ولتاژ در جهتی باشد که شار تولیدی آن در جهت مثبت و شار پسماند باشد، مقدار ماکزیمم شار در این حالت $\phi_m + \phi_r$ خواهد شد. این فوران زیاد باعث می شود که هسته به حالت اشباع مغناطیسی برود و اگر طبق شکل موج شار- زمان و شار- جریان شکل موج جریان شار در این حالت به صورت ترسیمی بدست آید ملاحظه می شود که جریان بسیار زیادی از منبع تغذیه کشیده خواهد شد که آن را جریان هجومی (Inrush current) می نامند و دارای مقدار پیک بسیار بالایی دارد و در شکل زیر نشان داده شده است. لازم به ذکر است که در این حالت شکل موج جریان تقارن نیم موج ندارد و در نتیجه دارای هارمونیک زوج است.

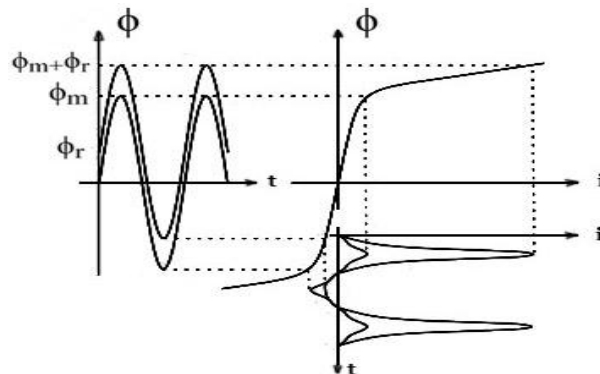

شکل (۵-۲۳): جریان ترانس در حالت عادی و جریان هجومی

البته شرایطی که در بالا در نظر گرفته شد، یعنی حداکثر پسماند مثبت و زاویه ولتاژ صفر موج ولتاژ در لحظه وصل، بدترین شرایط برقرار شدن ترانسفورماتور است که دامنه جریان هجومی در بدترین شرایط می تواند تا چندین برابر جریان نامی ترانسفورماتور برسد. جریان هجومی به علت وجود تلفات ترانسفورماتور که عمدتاً مربوط به سیم پیچ است پس از مدتی از بین رفته و جریان مغناطیس کننده به حالت ماندگار خود

می‌رسد. در طول چندین تناوب که جریان هجومی جاری است، همیشه روی منحنی هیستریزس حرکت می‌کند تا زمانی که اثر شار پسماند از بین برود و به تدریج بر روی منحنی هیستریزس معمولی بازگشت نماید. جریان هجومی در لحظه برق دار کردن ترانسفورماتور جهت انتخاب فیوز و وسایل حفاظتی دارای اهمیت است. جدول زیر مقدار جریان هجومی برای ترانسفورماتور های توزیع شرکت ایران ترانسفو را نشان می‌دهد.

جدول (۵-۱): جریان هجومی

| گروه اتصال | | Yz | | | Dy | | | | | | |
|--|-------|----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| قدرت نامی ترانسفورماتور (kVA) | | 50 | 100 | 2000 | 250 | 630 | 1600 | 250 | 630 | 1600 | 2000 |
| جریان هجومی بصورت مضربی از جریان نامی | UK %4 | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 18 | --- | | | |
| | UK %6 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8/5 |

نحوه کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش های زیر می توانند جریان هجومی را در ترانسفورماتور کاهش دهند:

۱- **تنظیم فاز ولتاژ ورودی:** جریان هجومی ترانسفورماتور در صورتی رخ می دهد که ولتاژ اعمالی در لحظه وصل ترانسفورماتور از صفر شروع شود. اگر فاز ولتاژ ورودی از ۹۰ درجه (حداکثر دامنه) شروع شود، مقدار متناظر جریان صفر خواهد بود، زیرا جریان ۹۰ درجه در یک سلف عقب می افتد. با این حال، جریان هجومی تنها برای چند میلی ثانیه دوام می‌آورد و ترانسفورماتورها از نظر فیزیکی برای کنترل تنش‌های مکانیکی از جریان به جریان هجومی طراحی شده‌اند. تنظیم زاویه فاز ولتاژ اعمال شده برای کاهش جریان هجومی معمولاً ضروری یا اقتصادی نیست.

۲- **استفاده از حفاظت جریان هجومی:** ترمیستورها می توانند برای محدود کردن جریان راه اندازی بالا در ترانسفورماتور استفاده شوند. ترمیستور در دمای محیط مقاومت بسیار بالایی دارد و در دماهای بالا مقاومت پایینی دارد. ترمیستور به صورت سری به خط ورودی منبع تغذیه متصل می شود. بنابراین، هنگامی که دستگاه روشن می شود، مقاومت بالا جریان هجومی را برای ورود به سیستم محدود می کند. با جریان مداوم، دمای ترمیستور افزایش می یابد که مقاومت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. از این رو، ترمیستور جریان هجومی را تثبیت می کند و به جریان ثابت اجازه می دهد تا به مدار برود.

۵-۱۰- گروه برداری در ترانس سه فاز

به طور کلی موازی کردن دو ترانس دارای مزیت های زیر است:

- ۱- افزایش قابلیت اطمینان (در صورت قطع یکی دیگری در مدار است)
- ۲- بسته به قدرت مورد نیاز، تعدادی از ترانس ها می توانند خاموش باشند بنابراین تلفات ثابت کاهش یافته و راندمان افزایش می یابد.
- ۳- تعمیر و نگهداری ترانس ها بدون قطع کل باز امکان پذیر است.
- ۴- به دلیل توسعه سیستم و رشد بار

برای کارکرد موازی دو ترانس تک فاز ۴ شرط زیر باید برقرار باشد:

- ۱- برابر بودن پلاریته ولتاژ ثانویه
- ۲- نسبت تبدیل برابر
- ۳- امپدانس معادل Z_{eq} برابر
- ۴- نسبت X_{eq}/R_{eq} برابر

اما در ترانس سه فاز چون فاز ولتاژ ثانویه نسبت به اولیه با توجه به نوع ترانس و سربندی آن متفاوت است، شرط برابر بودن فاز ولتاژ در ثانویه نیز به کارکرد موازی ۲ ترانس سه فاز اضافه می شود. اختلاف فاز یک عدد بین ۰ تا ۳۶۰ درجه است و از آنجا که اختلاف فاز همیشه ضرایب ۳۰ درجه است می توان ۳۶۰ درجه را در یک دایره به صورت ۱۲ گام ۳۰ درجه در نظر گرفت و با استفاده از ساعت های مختلف از ۱ تا ۱۲ بیان کرد. به همین دلیل به گروه برداری، ساعت ترانس نیز گفته می شود.

برای یافتن گروه برداری یا ساعت ترانس، بردار ولتاژ فشار قوی را عقربه دقیقه شمار فرض کرده و در راستای ساعت ۱۲ در نظر می گیریم. سپس بردار ولتاژ فشار ضعیف که ثانویه است و با آن روی یک ستون پیچیده شده است بدست می آوریم و عقربه ساعت شمار لحاظ می کنیم. ساعت بدست آمده، گروه برداری یا ساعت ترانس است که هر ساعت معادل ۳۰ درجه اختلاف فاز ولتاژ ثانویه نسبت به اولیه می باشد.

نکات زیر در مبحث گروه برداری مورد توجه است:


- ۱- گروه برداری برای ولتاژهای سه فاز متعادل تعریف می شود.
- ۲- سه بردار که نشان دهنده ولتاژ سه فاز هستند به عنوان مرجع برای ولتاژهای فاز یا خط اولیه با حروف انگلیسی بزرگ در نظر می گیریم و بردارهای ثانویه با حروف انگلیسی کوچک را نسبت به آنها بدست می آوریم.

- ۳- گروه برداری برای ولتاژهای فاز هم نام در اولیه و ثانویه و یا ولتاژهای خط هم نام در اولیه و ثانویه یکسان است.
- ۴- سیم پیچ های اولیه و ثانویه پیچیده شده بر روی یک ستون دارای ولتاژهای موازی هم هستند (پلاریته یکسان اختلاف فاز صفر درجه و پلاریته عکس اختلاف فاز ۱۸۰ درجه دارند).
- ۵- گروه برداری نشان دهنده اختلاف فاز ولتاژ اولیه و ثانویه است.
- ۶- گروه برداری به صورت $Xx\#$ نوشته می شود، که X نوع ترانس اولیه، x نوع ترانس ثانویه و $\#$ ساعت گروه برداری است. برای مثال $Yd5$ اتصال اولیه ستاره، ثانویه مثلث و ساعت ۵ یعنی اختلاف فاز ۱۵۰ درجه بین اولیه و ثانویه.
- ۷- گروه برداری به نوع ترانس، تغییر نام گذاری اتصال سیم پیچ ها، تغییر پلاریته و تغییر سربندی بستگی دارد که در ادامه بررسی می شوند.


الف) اثر تغییر نام گذاری اتصال سیم پیچ ها در گروه برداری

وقتی نام گذاری سیم پیچ ها تغییر کند برای مثال فرض کنید سیم پیچ فاز A اولیه و فاز a ثانویه بر روی یک ستون پیچیده شده باشند. ولتاژ فاز A که در اولیه است و قبلاً با فاز a مقایسه می شد در حالت جدید اگر در ثانویه فاز a به عنوان ترمینال c در نظر گرفته شود، این بار فاز A با فاز c روی یک ستون است اما باید فاز A اولیه با a ثانویه مقایسه شود که جابجا شده است و باعث می شود گروه برداری تغییر کند. مثال زیر دو ترانس را برای مقایسه نشان می دهد که ترانس دوم تنها نام گذاری ثانویه آن عوض شده است.


مثال ۱: گروه برداری دو ترانس زیر که اولی دارای ترتیب فاز ثانویه abc و دومی cab یعنی تنها نام گذاری دومی عوض شده را بدست آورید و مقایسه کنید.

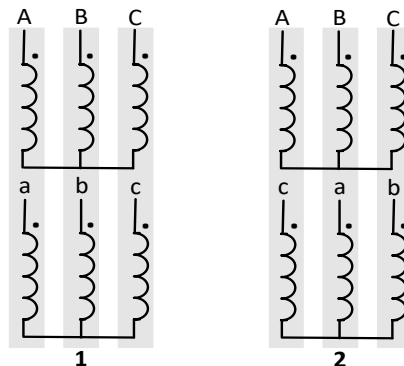

برای بدست آوردن گروه برداری ابتدا یک مجموعه بردار سه فاز متعادل برای اولیه (که فرض شده فشار قوی است) با حروف ABC رسم می‌کنیم. سپس با توجه به این موضوع که ولتاژهای سیم‌پیچ‌های پیچیده شده بر روی یک ستون باهم هم‌فاز هستند (که در شکل نیز در یک راستا هستند) بردارهای متناظر با ولتاژ ثانویه یعنی abc را یک به یک موازی آنها را رسم می‌کنیم برای ترانس شماره ۱ بردار A و a و B و b و C و c باید در یک راستا باشند. برای ترانس شماره ۲ با توجه به اینکه سیم‌پیچ C و c در یک راستا هستند یعنی روی یک ستون پیچیده شده‌اند، بردار A و a و B و b و C و c باید در یک راستا باشند.

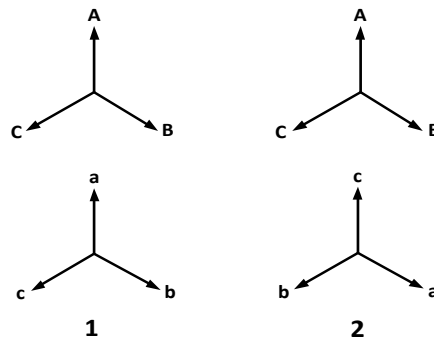


اگر بردار A و a ترانس شماره ۱ و ۲ را از یک نقطه رسم کنیم ملاحظه می‌شود که اختلاف فاز این دو بردار در ترانس اول صفر درجه و در ترانس دوم ۱۲۰ درجه است. بنابراین ساعت ترانس اول صفر یعنی $Yy0$ و ترانس دوم ۴ یعنی $Yy4$ است. که در شکل زیر نشان داده شده است.

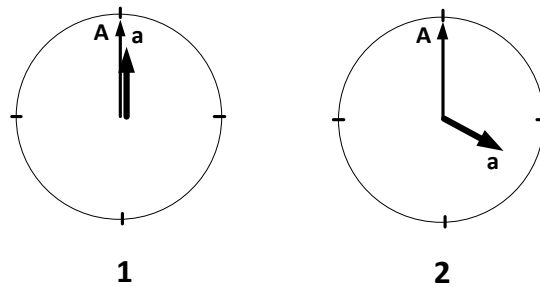


(ب) اثر تغییر پلاریته در گروه برداری

ولتاژ القایی سیم‌پیچ‌هایی یکه روی یک ستون پیچیده شده‌اند یا هم‌فاز و یا در فاز مقابل (۱۸۰ درجه) هستند که به از جهت سیم‌پیچی طبق شکل زیر ناشی می‌شود. برای نشان دادن این تمایز از نقطه در مدل مداری و جهت پیکان در بردار آنها استفاده می‌شود. این اختلاف فاز در گروه برداری تأثیر داشته و در مثال بعد بررسی می‌شود.

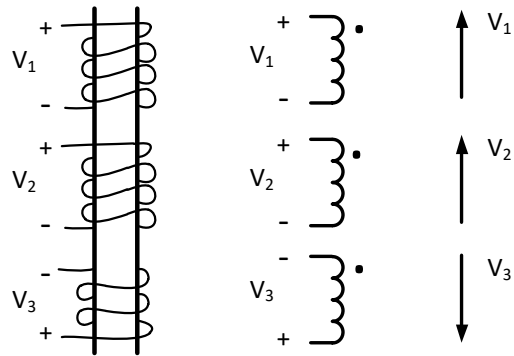


شکل ۲۲- شکل سمت چپ سه سیم پیچ با جهت چرخش متفاوت بر روی یک هسته ترانس. شکل وسط مدل مداری سه سیم پیچ. شکل سمت راست بردار ولتاژ متناظر با آنها


مثال: گروه برداری ترانس زیر را بدست آورید.

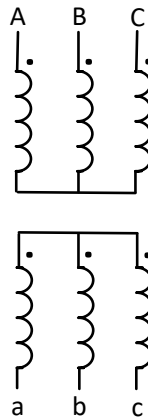

حل: این ترانس را به صورت زیر نیز می توان نمایش داد.

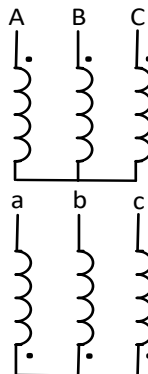


در هر دو شکل ملاحظه می شود که سر نقطه دار در محل اتصال سیم پیچ ها یعنی نقطه نول است. بنابراین ولتاژ هر فاز باید در فاز مخالف اولیه باشد که به صورت زیر خواهد بود و اگر بردار فاز A و a را در یک ساعت رسم کنیم گروه برداری یا ساعت ترانس $Yy6$ بدست خواهد آمد.

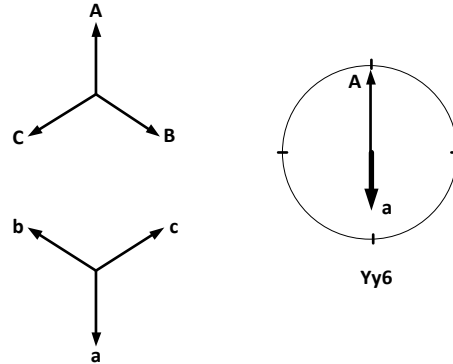


ج) اثر تغییر سربندی در گروه برداری

در اتصال مثلث و زیگزاگ سیم پیچ ها می تواند متفاوت باشد، برای مثال انتهای فاز A هم می تواند به B وصل شود و هم به C . بنابراین گروه برداری تفاوت خواهد داشت که در مثال های بعدی بررسی می شود. مثال: دو ترانس زیر مشابه هستند و تنها تفاوت آنها تغییر سربندی در ثانویه است. گروه برداری آنها را بدست آورید.

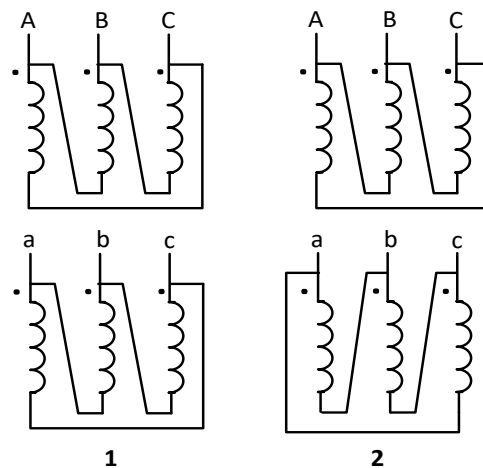


برای رسم گروه برداری در حالتی که اولیه اتصال مثلث است، باید یک مثلث که اضلاع آن نشان دهنده ولتاژهای خطی هستند به عنوان مرجع در نظر گرفته شود. جهت پیکان ها که همان ولتاژهای خط هستند با توجه به سربندی مثلث بدست می آید، یعنی طبق شکل مثلث اولیه شکل شماره یک سر نقطه دار بالای سیم پیچ است و

فاز C به انتهای سیم پیچ A متصل شده است پس ولتاژ CA را خواهیم داشت یعنی نوک پیکان به سمت A است. به همین ترتیب برای بردارهای بعدی از A به B و از B به C وصل شده است، بنابراین مثلث مرجع برای اولیه به صورت زیر است.

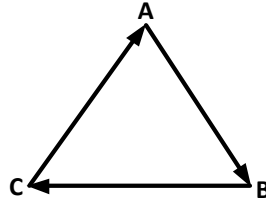

حال برای رسم بردار ثانویه سیم پیچ هایی که با اولیه بر روی یک ستون پیچیده شده اند (و در شکل در یک راستا هستند) هم فاز هستند بنابراین بردار CA و ca ، AB و ab ، BC و bc باید در یک راستا باشند.


در نهایت برای رسم ساعت ترانس یک نقطه خنثی مجازی برای مثلث در نظر گرفته تا در واقع ولتاژهای فازی آن را بتوانیم بدست آوریم که بردارهای A و a هستند. این بردارها را در یکی ساعت رسم می کنیم تا گروه برداری بدست آید و مشاهده می شود ساعت صفر را نشان می دهد یعنی $Dd0$ است.

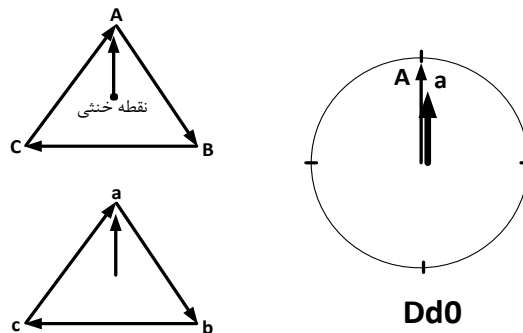

برای ترانس شماره ۲ (سمت راست):


مثلث مرجع اولیه شبیه ترانس قبل است. برای رسم مثلث ثانویه طبق سربندی آن ملاحظه می شود، این بار b به انتهای a وصل شده و در این نوع سربندی بردار ba خواهیم داشت و چون بردار ba با CA بر روی یک ستون است هم راستای CA است. همچنین c به انتهای b وصل شده یعنی بردار cb خواهیم داشت که با AB روی یک ستون است و باید هم جهت آن باشد. به همین ترتیب a به انتهای c وصل شده است، پس بردار ac نیز با BC باید در یک راستا باشند.

در نهایت برای رسم ساعت ترانس یک نقطه خنثی مجازی برای مثلث در نظر گرفته و بردارهای A و a در یکی ساعت رسم می‌کنیم تا گروه برداری بدست آید و مشاهده می‌شود ساعت ۲ را نشان می‌دهد یعنی Dd2 است.

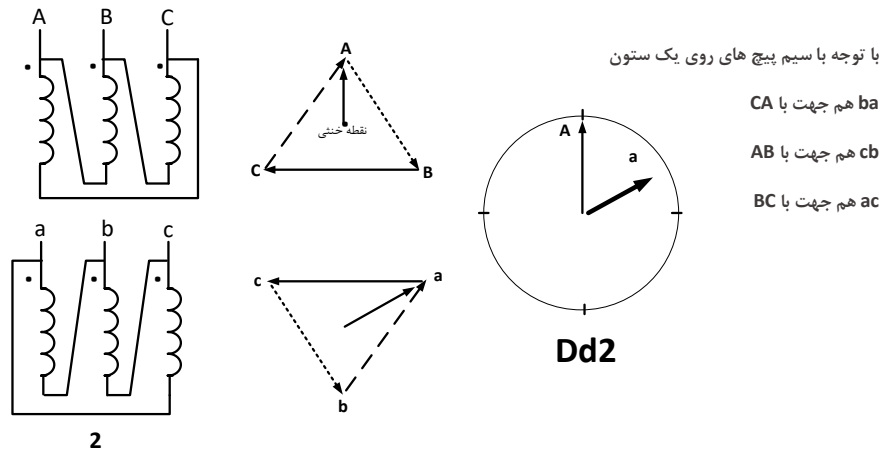


ملاحظه شد که با تغییر سربندی در اتصال مثلث گروه برداری از صفر به ۲ تغییر کرد.


مثال ۱- گروه برداری اتصالات مثلث- مثلث زیر را بدست آورید. (دقت شود که اتصالات دیگر نیز که دقیقاً همان اتصال ثانویه اما به نحو دیگر هستند نمایش داده شده‌اند).

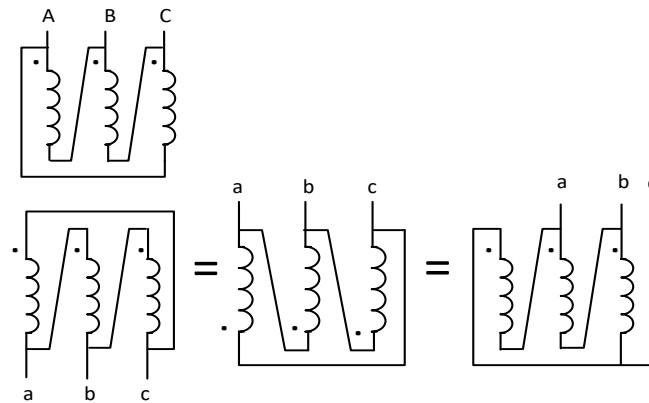

حل ۱- ابتدا یک مثلث مرجع برای اولیه طبق سربندی اتصالات آن رسم می‌کنیم. چون از B به A وصل شده است بردار BA و از C به B وصل شده است بردار CB و در نهایت AC خواهیم داشت که به صورت زیر خواهد بود.

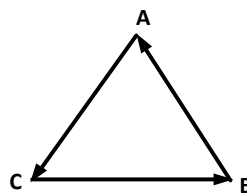


برای ثانویه چون از C به a وصل شده است بردار ca را خواهیم داشت، اما طبق شکل سر نقطه دار یعنی پلاریته سیم پیچ ها عکس اولیه است یعنی بردار ca ثانویه 180° درجه اختلاف فاز با برداری دارد که روی یک ستون هستند که اینجا بردار BA است. به همین ترتیب بردار ab خلاف CB و bc خلاف AC است. در شکل زیر این بردارها نشان داده شده است و در نهایت بردار A و a از نقطه خنثی فرضی هر دو بر روی یک ساعت نمایش داده شده که ساعت ۴ را نشان می دهد.

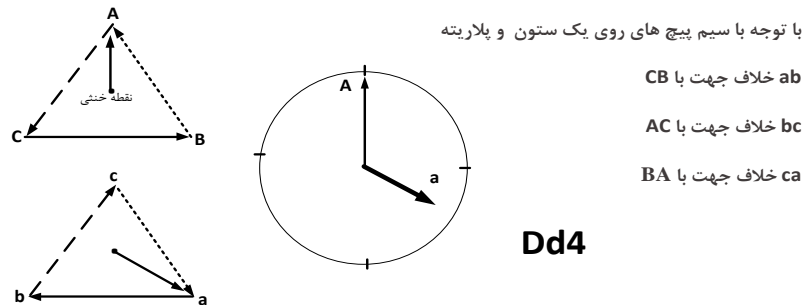


مثال - گروه برداری اتصالات ستاره- مثلث زیر را بدست آورید.

-۱

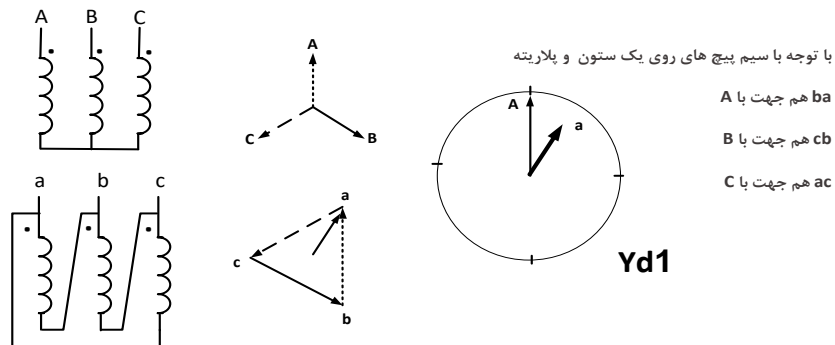


-۲

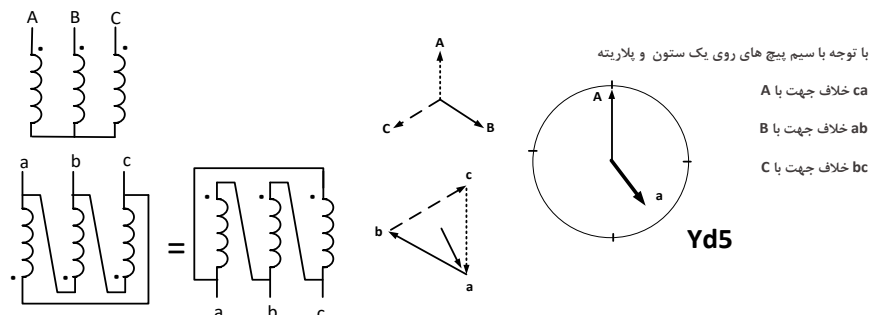


مثال - گروه برداری اتصالات مثلث - ستاره زیر را بدست آورید.

-۱

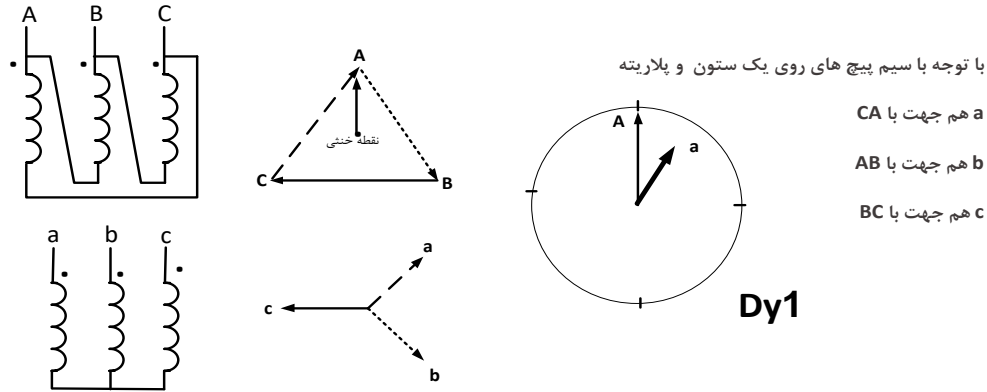

-۲

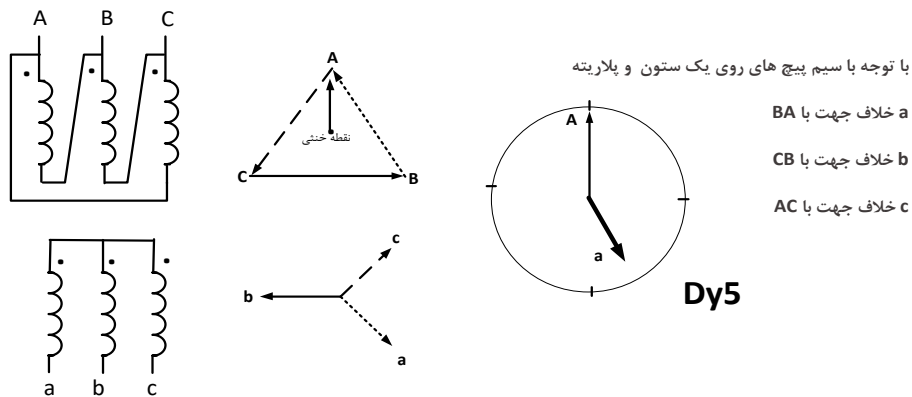


(د) گروه برداری اتصال زیگزاگ

(د-۱) اگر اتصال زیگزاگ در سمت ثانویه باشد (که معمولاً در عمل هم همین طور هست) برای بدست آوردن بردار یک فاز مثلاً فاز a باید بررسی شود که این فاز از جمع ولتاژ کدام نیم سیم پیچ ها بدست آمده است و هر کدام از این نیم سیم پیچ ها در راستای کدام ولتاژ اولیه هستند. بعد از مشخص شدن آن ساعت ترانس بدست می آید.

مثال ۱: ترانس زیر با اتصال ستاره- زیگزاگ مفروض است گروه برداری آن را بیابید.

طبق اتصال اولیه که ستاره است یک مجموعه بردار با اختلاف 120° با نام های A، B و C برای اولیه رسم می کنیم. برای ثانویه نیز باید بررسی شود کدام نیم سیم پیچ با کدام فاز اولیه در یک راستا یا در فاز مقابل است و هر فاز ثانویه از برآیند بردارهای نیم سیم پیچ های آن بدست می آید. با توجه با سیم پیچ های روی یک ستون و پلاریته آنها داریم:


a_1a_2 هم جهت با A و c_4c_3 خلاف جهت با C که برآیند این دو a می شود.
 b_1b_2 هم جهت با B و a_4a_3 خلاف جهت با A که برآیند این دو b می شود.
 c_1c_2 هم جهت با C و b_4b_3 خلاف جهت با B که برآیند این دو c می شود.

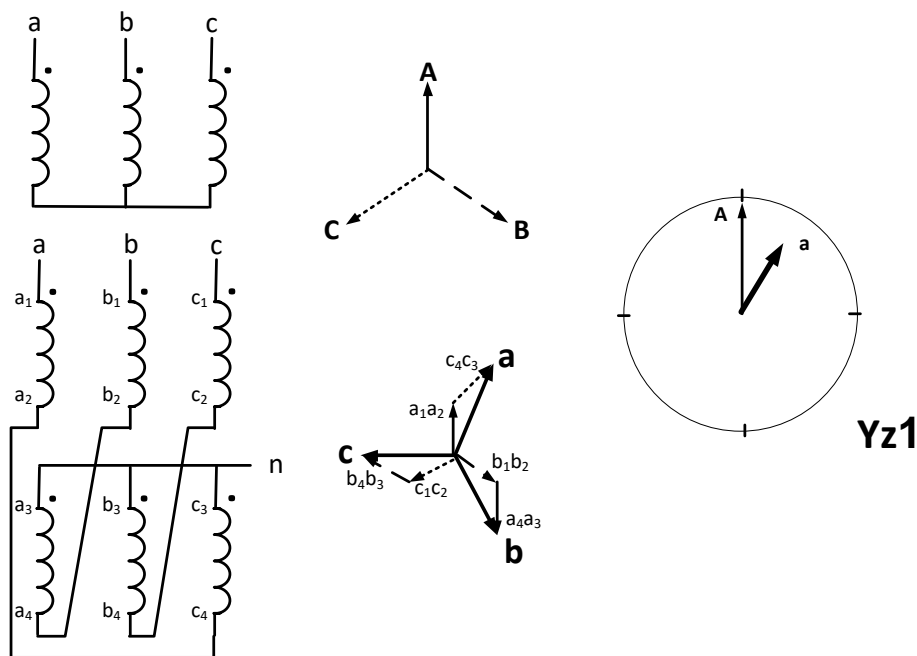

مثال ۲: ترانس زیر با اتصال مثلث- زیگزاگ مفروض است گروه برداری آن را بیابید.

یک مثلث مرجع برای اولیه رسم می کنیم. چون C به A وصل شده است بردار CA داریم که جهت پیکان را نشان می دهد سایر پیکان ها به همین ترتیب بدست می آید. ثانویه نیز به صورت زیر خواهد بود:


a_1a_2 هم جهت با CA و c_4c_3 خلاف جهت با BC که برآیند این دو a می شود.
 b_1b_2 هم جهت با AB و a_4a_3 خلاف جهت با CA که برآیند این دو b می شود.
 c_1c_2 هم جهت با BC و b_4b_3 خلاف جهت با AB که برآیند این دو c می شود.

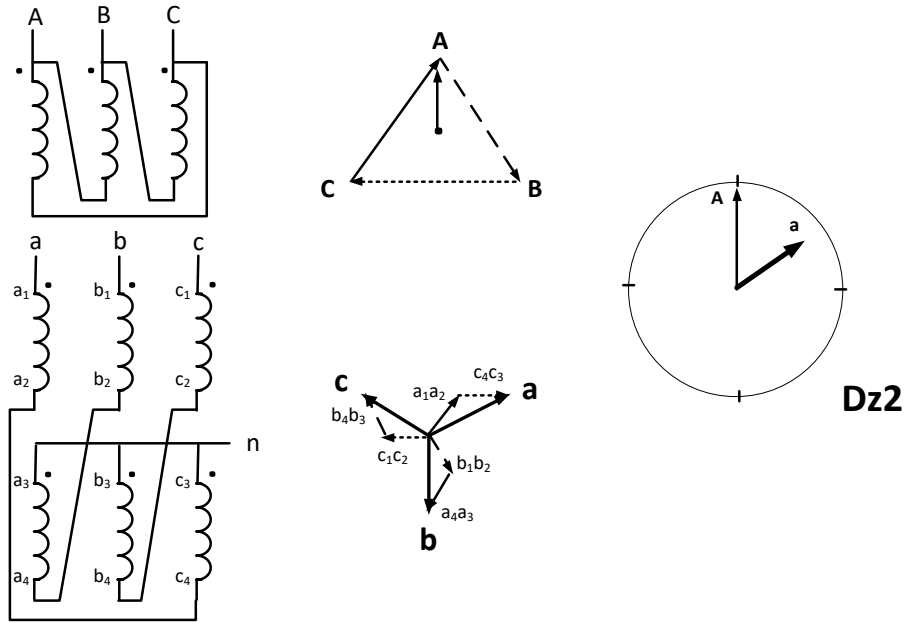

د-۲) اگر اتصال زیگزاگ در سمت اولیه باشد: یک دسته بردار با نام های A' ، B' و C' با اختلاف فاز 120° درجه به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود و بردار هر فاز مثلاً فاز A از برآیند بردار دو نیم سیم پیچ تشکیل دهنده آن بدست می آید و این بردار بر روی ساعت ۱۲ به عنوان عقربه دقیقه شمار فرض می شود در صورتی که ممکن است بر روی ۱۲ نباشد و در نهایت اختلاف آن با عقربه ساعت شمار لحاظ شده و ساعت ترانس بدست خواهد آمد.

مثال: گروه برداری اتصال زیگزاگ- ستاره زیر را بیابید.

بردارهای مرجع را با نام های A' ، B' و C' در نظر می گیریم. بردار فاز A اولیه از برآیند ولتاژ دو نیم سیم پیچ A_1A_2 و B_4B_3 بدست می آید که اولی در جهت A' و دومی خلاف جهت B' است. بردار بدست آمده فاز A اولیه است که باید بر روی ساعت ۱۲ باشد. برای بدست آوردن بردار a ثانویه، مشاهده می شود که این بردار در راستای ستون سوم اولیه است و باید با آن هم فاز باشد یعنی با C' هم فاز است. در نهایت با رسم بردارهای فاز A اولیه و فاز a ثانویه ساعت ترانس به صورت زیر بدست می آید.

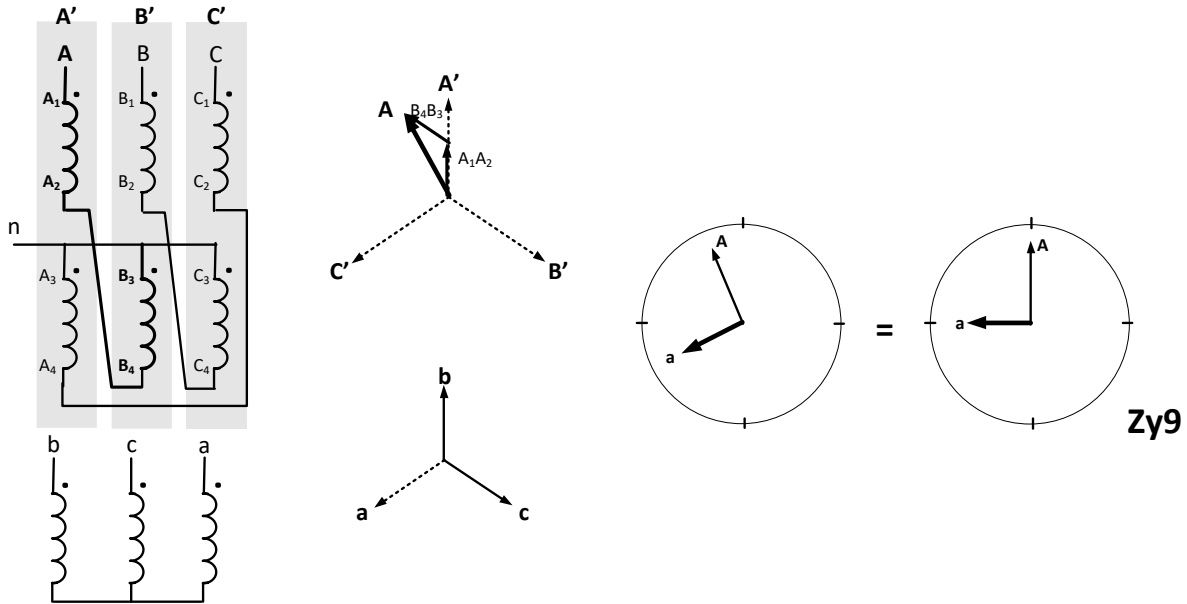


توجه: در بحث گروه برداری ۲ حالت وجود دارد:


- ۱- اتصالات ترانس معلوم و گروه برداری مجهول باشد که در این حالت جواب منحصر به فرد خواهیم داشت.
 - ۲- گروه برداری معلوم و اتصالات مجهول باشد که ممکن است بیش از یک جواب داشته باشد و بستگی فرض های انجام شده برای اتصالات اولیه دارد.
- برای حل سؤال در این حالت ابتدا بردارهای اولیه را رسم می کنیم سپس بردارهای ثانویه را طوری روی همان شکل می کشیم که بردارهای A و a ساعت مورد نظر را بسازد. حال با توجه به اینکه کدام بردارها با یکدیگر موازی هستند اتصالات را بدست می آوریم.

مثال: گروه برداری Dy11 و Dz10 مفروض است، اتصالات ترانس را بدست آورید.

Dy11: اتصال اولیه مثلث است بنابراین یک مثلث مرجع برای اولیه رسم می کنیم. جهت بردارهای ولتاژهای خطی اختیاری است یعنی هم می توانیم بردار AB داشته باشیم و هم BA. برای حالت اول A به انتهای B وصل می شود و برای حالت دوم برعکس. در اینجا حالت دوم لحاظ می شود. سپس یک مجموعه بردار برای اتصال ستاره به صورتی روی همان شکل رسم می شود که بردارهای A و a ساعت ۱۱ را نشان دهد. در نهایت با توجه به هم راستا بودن بردارها اتصالات مشخص می شود. یعنی در این مثال a هم جهت با BA، b هم جهت با CB، c هم جهت با AC است، که اتصالات به صورت زیر خواهد بود.

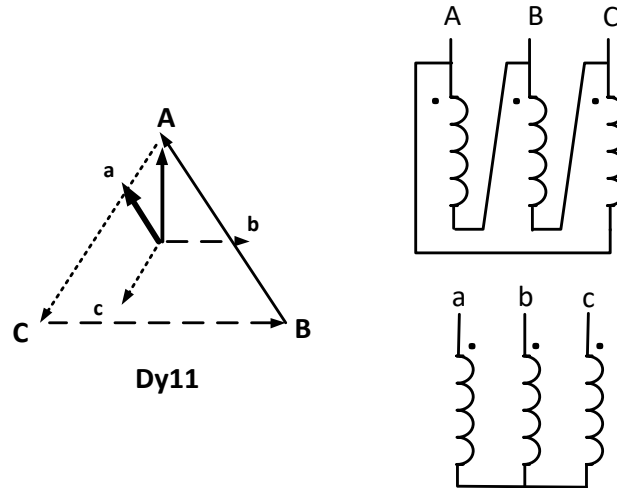

Dz10: اتصال اولیه مثلث است بنابراین یک مثلث مرجع برای اولیه رسم می کنیم. جهت بردارهای ولتاژهای خطی BA , AC و CB در نظر گرفته می شود و اتصال مثلث اولیه بر این اساس رسم می شود. سپس بردار a چنان رسم می شود که با A اولیه ساعت ۱۰ را نشان دهد. ملاحظه می شود بردار a از برآیند دو نیم بردار AB و $-CB$ بدست می آید. یعنی یک نیم سیم پیچ فاز a ثانویه (a_1a_2) در راستای AB و نیم سیم پیچ دیگر (b_4b_3) خلاف اتصال CB اولیه است (سرنقطه دار مخالف آن است). با این مفروضات ثانویه که اتصال زیگزاگ است قابل رسم است.

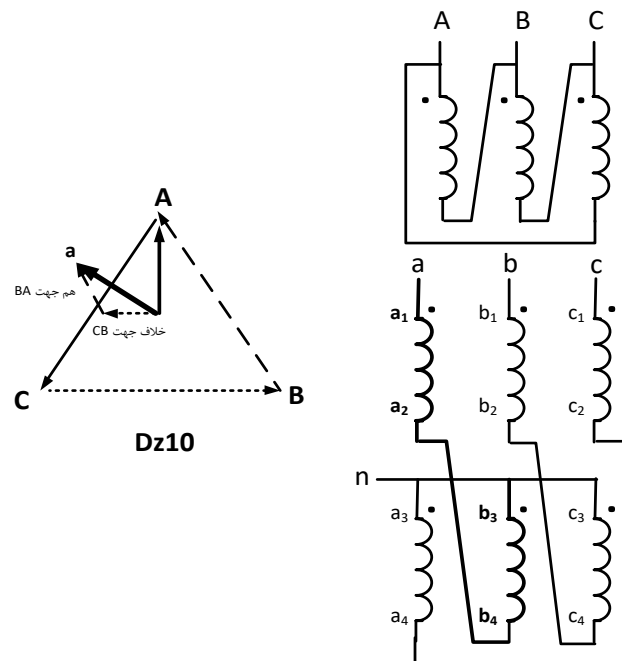

۵-۱۱- موازی کردن ترانس های سه فاز با گروه برداری متفاوت

علاوه بر ۴ شرط موازی کردن ترانس های تکفاز، در ترانس های سه فاز باید گروه بردای دو ترانس برای کارکرد موازی مشابه باشد. در برخی ترانس ها با گروه برداری متفاوت، می توان با تغییراتی گروه برداری را یکسان کرده و دو ترانس عملکرد موازی داشته باشند.

از نظر گروه برداری مطابق استانداردهای بین المللی (IEC76-4) ترانس های سه فاز به چهار دسته تقسیم می شوند:

- ۱- دسته اول با گروه برداری ۴-۸-۱۲
- ۲- دسته دوم با گروه برداری ۲-۶-۱۰
- ۳- دسته سوم با گروه برداری ۱-۵-۹
- ۴- دسته چهارم با گروه برداری ۳-۷-۱۱

برای موازی کردن:

- ۱- ترانس های هر دسته با یکدیگر قابل موازی شدن هستند.
- ۲- ترانس های دسته اول و دوم با هیچ دسته ای قابل موازی شدن نیستند.
- ۳- ترانس های دسته سوم و چهارم با یکدیگر قابل موازی شدن هستند.

نکات زیر برای موازی کردن برخی ترانس ها با گروه برداری متفاوت مورد توجه است:

- ۱- ترانس با گروه برداری X در توالی مثبت دارای گروه برداری $12-X$ در توالی منفی است. ترانس های دسته سوم و چهارم با این تغییر قابل موازی شدن می شوند.
- ۲- اگر نام گذاری فازها عوض شود، ترانس با گروه برداری X به $X+4$ و یا $X-4$ تبدیل می شود. ترانس های هر دسته با این کار قابل موازی شدن با یکدیگر هستند چون این کار ۴ ساعت تغییر ایجاد می کند.


• موازی کردن با تغییر نام گذاری

برای جابجا کردن گروه برداری ترانس به اندازه ۴ ساعت کفایت ثانویه آن را به جای abc, bca در نظر گرفته و به ترانس دیگر وصل کنیم، با این کار ۴ ساعت گروه برداری به عقب رفته یعنی می توان ترانس با ساعت ۵ را با

ترانس با ساعت ۱ موازی کرد. برای به عقب بردن گروه برداری به اندازه ۴ ساعت فازهای آن به فاز با نام بعدی (نام بعد از a حرف b و بعد از b حرف c و نام بعد از c حرف a است). ترانس دیگر وصل می‌شوند، یعنی فاز a ترانس با ساعت ۵ را به فاز b ترانس با ساعت ۱، فاز b آن را به فاز c ترانس با ساعت ۱ و فاز c آن را به فاز a ترانس با ساعت ۱ وصل کنیم.

یا اینکه به جای abc، cab در نظر بگیریم که گروه برداری را ۴ ساعت به جلو برده و اگر این کار را برای ترانس با گروه برداری ۱ انجام دهیم می‌توانیم آن را می‌توانیم با ترانس با گروه برداری ۵ موازی کنیم. برای به جلو بردن گروه برداری به اندازه ۴ ساعت فازهای آن به فاز با نام قبلی ترانس دیگر وصل می‌شوند، یعنی فاز a ترانس با ساعت ۱ را به فاز c ترانس با ساعت ۵، فاز b آن را به فاز a ترانس با ساعت ۵ و فاز c آن را به فاز b ترانس با ساعت ۵ وصل کنیم. در شکل زیر همه ترانس‌هایی که با یکدیگر ۴ ساعت اختلاف دارند آورده شده و با استفاده از تغییر نام گذاری اتصال موازی آنها به یکدیگر نشان داده شده است.

در شکل‌های زیر ترانس‌هایی که با این روش موازی می‌شوند نشان داده شده و سربندی آنها انجام شده است.

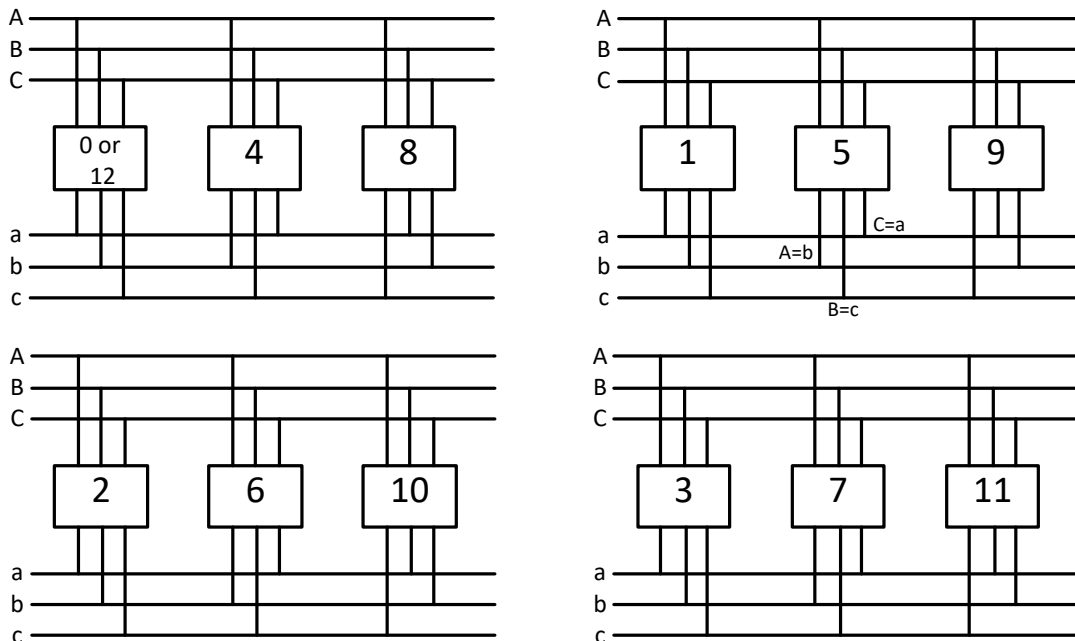


• موازی کردن با تغییر توالی

برای جابجا کردن دو فاز در اولیه و ثانویه یک ترانس گروه برداری ترانس آن از x به $12-x$ تغییر می‌کند. یعنی کافیست اولیه و ثانویه آن را به جای abc، bac در نظر گرفته و به ترانس دیگر وصل کنیم. یعنی می‌توان ترانس

با ساعت 11 را با ترانس با ساعت ۱ موازی کرد. یعنی جای فازهای a و b را هم در اولیه و هم در ثانویه باید عوض شود.

در شکل های زیر ترانس هایی که با این روش موازی می شوند نشان داده شده و سربندی آنها انجام شده است.

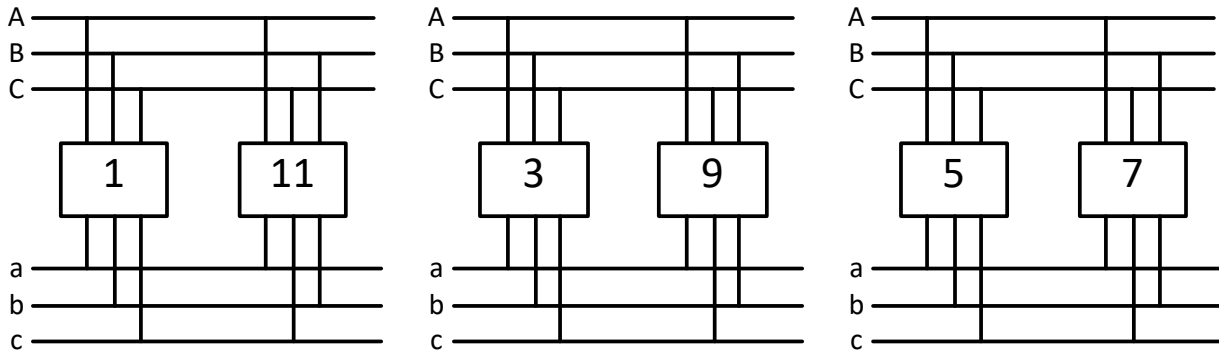


نکته مهم: به نظر می رسد ترانس های دسته اول ۴-۸-۱۲ و دسته دوم ۲-۶-۱۰ با توجه به اینکه با یکدیگر ۶ ساعت یا ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارند را می توان موازی کرد. در حالت کلی این کار را زمانی می توان انجام داد که هر ۱۲ سر سیم پیچ های ترانس در دسترس باشد. اما اگر تنها ۶ سر در دسترس باشد نمی توان تنها با تغییر اتصالات خارجی این کار را انجام داد.

۵-۱۲- اتصالات خاص

علاوه بر اتصال ستاره، مثلث و زیگزاگ اتصالات دیگری نیز وجود دارد که کاربرد کمتری خصوصاً در سیستم قدرت و برق رسانی دارند که در اینجا به دو نمونه اشاره می شود.


۱- اتصال مثلث باز یا V-V

در صورت معیوب شدن یک فاز اتصال مثلث باز یا V-V حاصل می شود. در این شرایط توان کماکان انتقال می یابد اما حدود ۴۳ درصد کاهش خواهد داشت. در شکل زیر این اتصال نشان داده شده است.

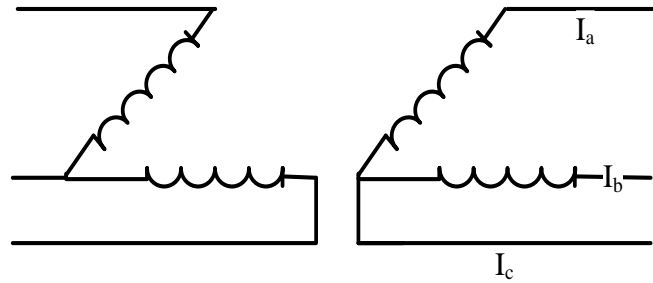

شکل (۵-۲۴): اتصال مثلث باز یا V-V

در صورت قطع شدن یک فاز مثلث جریان یک سیم پیچ صفر می شود اما جریان خط در این حالت همان جریان فاز خواهد بود. به عبارت دیگر به جای اینکه جریان خط رادیکال ۳ برابر جریان فاز باشد در این اتصال جریان خط برابر جریان فاز است. در شکل بالا به وضوح مشخص است که جریان خط اول و دوم همان I_a و I_b است و جریان خط سوم نیز منفی برآیند این دو است که دقیقاً با هر کدام از لحاظ اندازه برابر و 120° درجه اختلاف فاز دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.

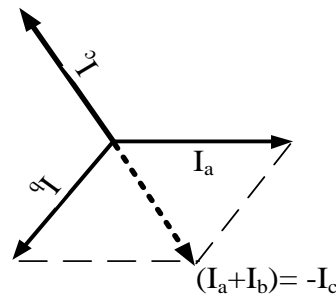

اما همان طور که گفته شد توان انتقالی در این حالت نسبت به اتصال مثلث- مثلث کاهش می یابد چون جریان خط برابر با جریان فاز می شود و همچنین ضریب بهره برداری نیز کمتر از ۱ خواهد شد که در زیر محاسبه شده اند.


$$\frac{S_{vv}}{S_{\Delta\Delta}} = \frac{\sqrt{3} \times V_{ph} \times I_{ph}}{\sqrt{3} \times V_{ph} \times \sqrt{3} \times I_{ph}} = 0.57$$

$$\beta = \frac{\text{قدرت قابل انتقال}}{\text{مجموع قدرت سیم پیچ ها}} = \text{قدرت نصب شده یا هزینه شده}$$

$$\beta_{vv} = \frac{\sqrt{3} \times V_{ph} \times I_{ph}}{2 \times V_{ph} \times I_{ph}} = 0.86$$

۲- اتصال اسکات یا T

این اتصال برای تولید ولتاژ ۲ فاز متقارن یعنی اندازه ولتاژ در ثانویه برای هر فاز برابر و اختلاف زاویه ۹۰ درجه استفاده می‌شود. این ترانس در اولیه باید دارای سر وسط باشد. در این ترانس یک ولتاژ سه فاز ABC به اولیه اعمال می‌شود.

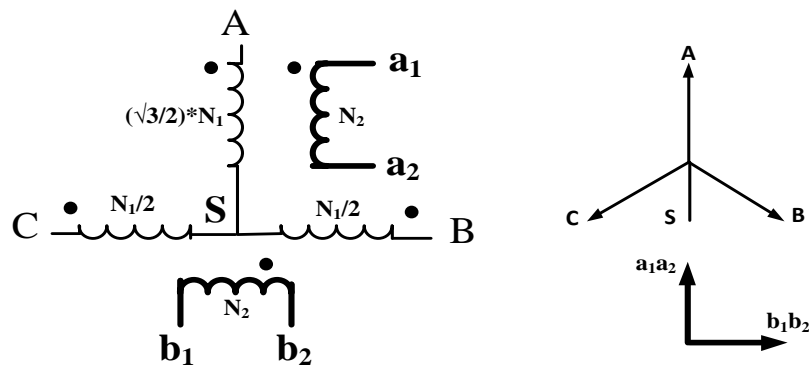

شکل (۵-۲۴): اتصال اسکات یا T

اتصال اولیه به صورت T بوده که دو سیم‌پیچ آن دارای تعداد دور $N_1/2$ و دیگری دارای تعداد دور $(3/2)*N_1$ یعنی حدود $0.85 N_1$ است. ثانویه نیز دارای دو سیم‌پیچ مجزا با ترمینال‌های a_1a_2 و b_1b_2 است که تعداد دور هر کدام N_2 می‌باشد. با استفاده از اثبات زیر نشان خواهیم داد که ثانویه ولتاژ ۲ فاز با اختلاف ۹۰ درجه ایجاد می‌کند.

$$V_{AS} = V_{AB} \times \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} V_{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L$$

$$V_{a_1a_2} = \frac{N_2}{\frac{\sqrt{3}}{2} N_1} V_{AS} = \frac{N_2}{N_1} \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{2} V_L = \frac{N_2}{N_1} V_L$$

$$V_{b_1b_2} = \frac{N_2}{N_1} V_{BC} = \frac{N_2}{N_1} V_L$$


ملاحظه می‌شود که اندازه $V_{a_1a_2}$ و $V_{b_1b_2}$ با هم برابر است و از آنجاکه V_{AS} بر V_{BC} عمود است ولتاژهای متناظر با آنها نیز ۹۰ درجه اختلاف دارند که همان ولتاژ ثانویه است.

$$V_{a_1a_2} = \frac{N_2}{N_1} V_L \angle 0$$

$$V_{b_1b_2} = \frac{N_2}{N_1} V_L \angle -90$$

۵-۱۳- ترانسفورماتور سیستمهای خورشیدی متصل به شبکه


انواع مختلفی از ترانسفورماتورها می توانند بخشی از سیستم تولید برق خورشیدی باشند: ترانسفورماتورهای اینورتر، ترانسفورماتورهای قدرت کمکی و ترانسفورماتورهای پست. این بخش عمدتاً بر روی ترانسفورماتورهای اینورتر متمرکز شده است که میتواند از نوع غوطه ور در مایع یا خشک باشد. تولید برق فتوولتائیک از صفحات خورشیدی متشکل از رشته‌ای از ماژول‌های فتوولتائیک ساخته شده از سیلیکون، استفاده می‌کند. ماژول‌های فتوولتائیک معمولاً می‌توانند یک ولتاژ DC تا ۱۱۰۰ ولت تولید کنند. سپس ولتاژ DC تولید شده با استفاده از یک اینورتر سه فاز یا چند میکرو اینورتر تک فاز به ولتاژ ac سه فاز تبدیل می‌شود. ولتاژ ac خروجی اینورتر ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز توسط اینورتر دیکته می‌شود. (عملکرد موازی چندین اینورتر متصل به یک سیم پیچ LV معمولاً با اینورترهای kVA بزرگ استفاده نمی‌شود.) اینورتر متعاقباً به ترانسفورماتور اینورتر سیستم فتوولتائیک متصل می‌شود. این ترانسفورماتور گاهی اوقات ترانسفورماتور ولتاژ متوسط (MV) نیز نامیده می‌شود.

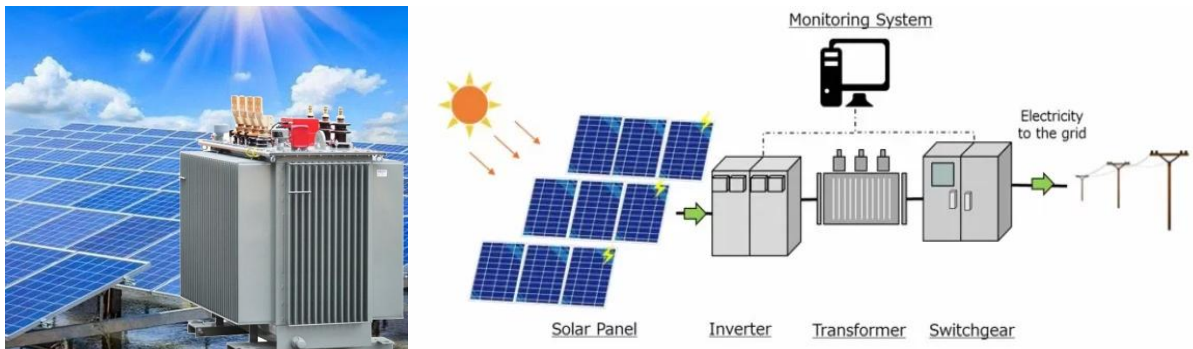


شکل (۵-۲۵): ترانسفورماتور خورشیدی

ترانسفورماتور اینورتر در درجه اول به عنوان یک ترانسفورماتور افزایش دهنده استفاده می‌شود که ولتاژ ورودی را در محدوده ۳۶ کیلو ولت یا بالاتر در صورت تغییر میدهد. ولتاژ خروجی ترانسفورماتور اینورتر بیشتر به یک شین جمع کننده تامین می‌شود که می‌تواند بار مناسبی را بر روی سیستم توزیع تغذیه کند یا به ترانسفورماتور پست در پست برق متصل شود که خروجی توان چندین منبع را ترکیب می‌کند و ولتاژ را تا بار محلی، توزیع یا سطح انتقال بالا می‌برد. ترانسفورماتور پست معمولاً دارای توان اسمی در محدوده ۲۰ MVA تا ۴۰ MVA با ولتاژ بالا در سطح شبکه مربوطه است، با این حال، نیروگاه های فتوولتائیک در مقیاس بزرگ ممکن است به ترانسفورماتور پست بزرگتر (تا چند صد MVA) نیاز داشته باشند. شکل ۱ و شکل ۲ فرآیند تبدیل انرژی

خورشیدی به برق متناوب قابل استفاده و قابل انتقال را به ترتیب با استفاده از ترانسفورماتورهای دو سیم پیچ یا سه سیم پیچ نشان می دهند.

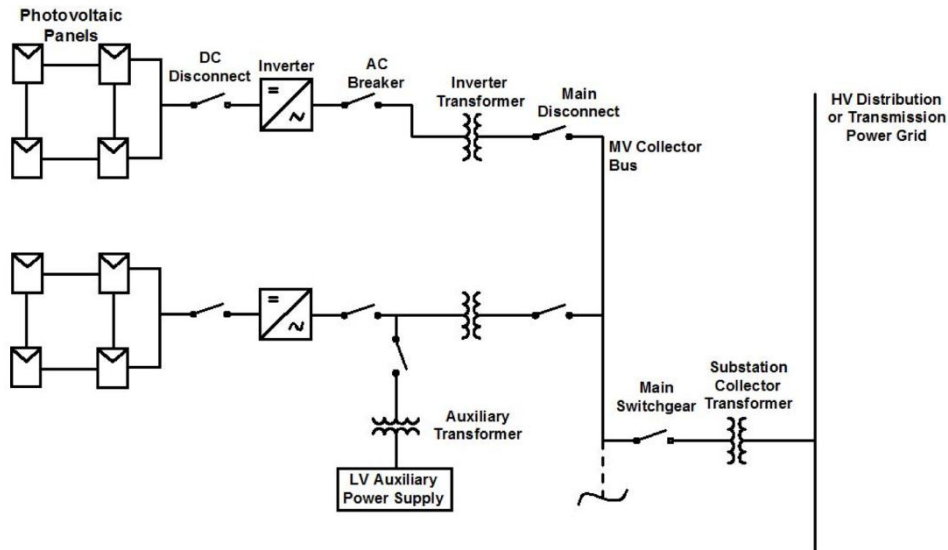

شکل (۵-۲۶): استفاده از ترانسفورماتورهای دو سیم پیچ بعد از اینورتر

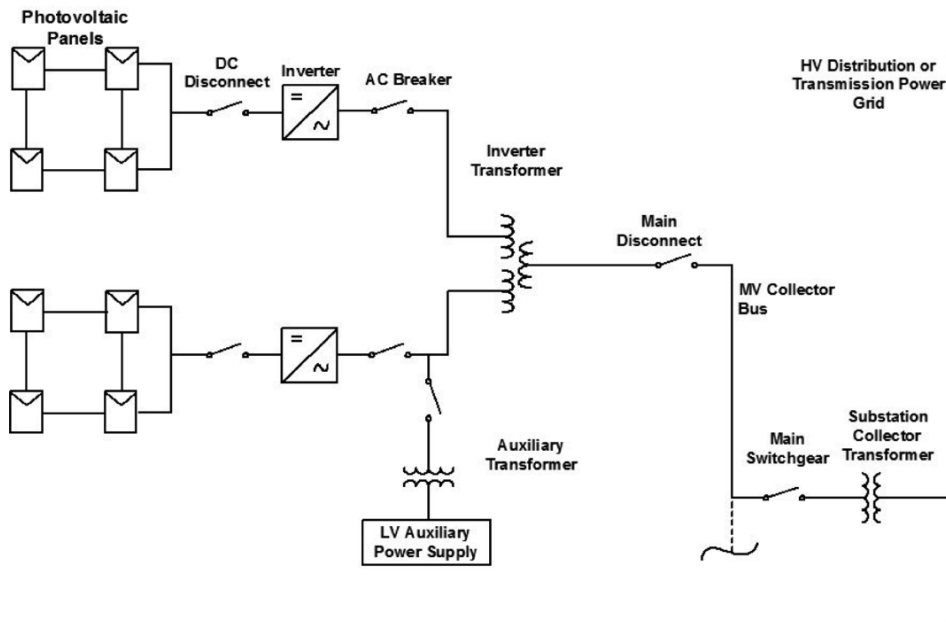

شکل (۵-۲۷): استفاده از ترانسفورماتورهای سه سیم پیچ بعد از اینورتر

به دلایل اقتصادی، هزینه های سرمایه ای مرتبط و نیازهای فضای محدود، بسیاری از سیستمهای خورشیدی از جفت اینورتر برای تغذیه یک ترانسفورماتور اینورتر چند سیم پیچ همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است

استفاده می کنند. البته ولتاژ نامتعادل از اینورترها می تواند باعث گرم شدن هسته یا سیم پیچ، نویز بیش از حد هسته و اشباع هسته احتمالی شود، در نتیجه جریان تحریک و دمای هسته را افزایش می دهد.

اتصال سیم پیچ و گروه برداری

عملکرد اینورتر تحت تأثیر گروه بردار ترانسفورماتور اینورتر قرار نمی گیرد (Dy1، Dy5، یا Dy11 تفاوتی نخواهد داشت). اتصال خنثی در سمت اولیه (LV) ترانسفورماتور مورد نیاز نیست. اگر یک نقطه خنثی از سیم پیچ اولیه (LV) موجود باشد، توصیه می شود که این نقطه خنثی نه به زمین متصل شود و نه به سایر نقاط زمین متصل شود. در سمت ثانویه (HV)، ترانسفورماتور اینورتر می تواند یک نقطه خنثی ایزوله یا زمین داشته باشد. به عنوان مثال، نمودارهای اتصال سیم پیچ و گروه های برداری زیر را می توان استفاده کرد.

طراحی دو سیم پیچ - Dy1، YNd1، YNy0.

طراحی سه سیم پیچ - Dy1y1، YNd1d1، YNy0y0.

در ترانسفورماتور سه سیم پیچ، توصیه می شود ولتاژهای اولیه و جریان های تحریک مربوطه هر دو سیم پیچ LV با یکدیگر هم فاز باشند، بنابراین فقط می توان از نمودارهای اتصال سیم پیچ یکسان برای دو سیم پیچ LV (۲ "Y" یا ۲ "D") استفاده کرد.

هارمونیک و تلفات

بسته به نوع اینورتر، مقدار جریان هارمونیک معمولی کمتر از ۵٪ است. هارمونیک نسبتاً پایین در سیستم تولید برق خورشیدی به دلیل فیلتر ارائه شده در اینورترها برای برآوردن الزامات اتصال است. فرکانس سوئیچینگ نسبتاً بالای اینورترهای مدرن نیازمند فیلترهای نسبتاً کوچکی برای دستیابی به اعوجاج خروجی هارمونیک پایین است. با این حال، اتصال اینورتر-ترانسفورماتور و رزونانس ها در سیستم هارمونیک هایی با دامنه ها و فرکانس هایی ایجاد میکند که می تواند برای ترانسفورماتور مخرب باشد، برای مثال، بالاتر از حداکثر جریان هارمونیک توصیه شده طبق استاندارد IEEE Std 1547 که در جدول زیر آورده شده است.

جدول ۱- هارمونیک های مجاز ترانس سه سیم پیچه

| Individual harmonic order h (odd harmonics) ^a | h < 11 | 11 ≤ h < 17 | 17 ≤ h < 23 | 23 ≤ h < 35 | 35 ≤ h | Total demand distortion (TDD) |
|--|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|
| Percent (%) | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 5.0 |

در ترانسفورماتورهای سه سیم پیچ، که در آن هر یک از دو سیم پیچ LV توسط اینورتر اختصاصی جداگانه تغذیه می شود، اثر رزونانس می تواند در صورتی رخ دهد که زمان عملکرد سوئیچینگ ترانزیستور آن اینورترها هماهنگ نباشد. اگر احتمال چنین ناهمزمانی سوئیچینگ وجود دارد، توصیه می شود برای جلوگیری از اثرات مخرب ارزیابی و هارمونیک باید در مشخصات ترانسفورماتور برای در نظر گرفتن طراحی ترانسفورماتور گنجانده شود.

جریان های گردابی و تلفات در هر ترانسفورماتور وجود دارد. سهم عمده تلفات ناشی از جریان های فرکانس اساسی است، اما تلفات می تواند در حضور هارمونیک ها افزایش یابد. اگر اینورتر تغذیه کننده به ترانسفورماتور بیش از سطح استاندارد هارمونیک تولید کند، تلفات افزایش می یابد. تأثیر این افزایش تلفات بار بر راندمان معمولاً نگران کننده نیست. نگرانی بسیار بیشتر، افزایش احتمالی دمای نقطه داغ سیم پیچ و نقاط داغ در قطعات فلزی است. افزایش نقاط داغ می تواند عمر ترانسفورماتور را کاهش دهد. گرمای بیش از حد موضعی میتواند منجر به خرابی فاجعه بار ترانسفورماتور شود. افزایش توان ترانسفورماتور تلفات بار در جریان نامی را کاهش می دهد و ممکن است دماهای کاری بالاتری را که در این شرایط رخ می دهد جبران کند. توجه ویژه به تلفات در پیکربندی های چند سیم پیچ در صورت وجود هر گونه تفاوت محسوس در بار بین سیم پیچ های LV مورد نیاز است.

۵-۱۴- تپ چنجر Tap Changer

وقتی بار گذاری افزایش می یابد ولتاژ افت می کند. برای بازگرداندن ولتاژ به مقدار نامی، ولتاژ ثانویه ترانس اگر افزایش یابد ولتاژ بار نیز افزایش خواهد داشت. با تغییر تعداد دور سیم پیچ در ترانسفورماتورها می توان ولتاژ خروجی را تنظیم نمود. این کار را در ترانسفورماتورها، تپ چنجرها به عهده دارند. معمولاً تپ چنجرها بر روی سیم پیچی که از نظر اقتصادی و فنی مقرون به صرفه باشد قرار می گیرند: بروی اتصال ستاره چون ولتاژ سیم پیچها از ولتاژ خط کمتر است و یا سمت فشار قوی که جریان کمتر است.

تپ چنجرها بر حسب نوع کار به دو دسته قابل تغییر زیر بار (On Load) و غیر قابل تغییر در زیر بار (Off Load) تقسیم می شوند.

تپ چنجرهای غیر قابل تغییر زیر بار دارای ساختمان ساده ای بوده و جهت تغییر آن حتماً باید ترانس قدرت را از مدار خارج نمود. تغییرات این نوع تپ چنجرها معمولاً با توجه به نیاز و متناسب با نوسانات بار در فصول مختلف سال انجام می گیرد.

تپ چنجر های قابل تغییر زیر بار از چند قسمت مختلف تشکیل شده اند :

- ۱- Motor Drive : جعبه موتور بروی بدنه ترانسفورماتور نصب است و حرکت موتور آن به جعبه دنده و از آنجا به قسمت دیگر تپ چنجر منتقل می شود. به منظور تنظیم تپ ها و تغییر در گردش موتور و سیستمهای کنترل از راه دور و دادن فرامین از دور و نزدیک و قرائت مقدار تپ در داخل این جعبه ادوات مختلفی نصب گردیده همچون کنتاکتور ها، سوئیچ های محدود کننده، بی متال، رله کنترل فاز، نشان دهنده ها، جعبه دنده و...
- ۲- مکانیزم انتقال حرکت : حرکت موتور چه در جهت کاهش دور سیم پیچ و چه در جهت افزایش دور پس از موتور به جعبه دنده ها و از آنجا توسط محورهای رابط به قسمت داخلی مکانیزم تغییر تپ، منتقل می شود.
- ۳- Switch Diverter : کلید برگردان، مکانیزمی است که محرک اصلی آن قدرت فنری است که در آن تعبیه شده است و در محفظه حاوی روغن ترانس (که البته با روغن تانک اصلی در ترانس ایزوله است) قرار دارد.
- ۴- Tap Selector : کلید انتخاب تپ، در قسمت زیرین محفظه کلید برگردان قرار دارد و از تعدادی کنتاکت لغزشی تشکیل شده است.

• انواع تپ چنجر on load عبارتند از:

الف- تپ چنجر از نوع سلکتور سوئیچ (selector switch) که در آن دایورتر و تپ سلکتور بصورت کمپاکت در داخل مخزن تپ چنجر قرار دارند. این نوع تپ چنجر برای ولتاژهای تا ۱۴۵ کیلوولت بصورت اتصال ستاره یا مثلث و جریان ۷۰۰ آمپر طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران این نوع تپ چنجرها برای ترانسفورماتورهای با ولتاژ سمت فشار قوی ۶۳ کیلوولت و در تحت شرایطی در ۱۳۲ کیلوولت مورد استفاده می-باشند.


ب- تپ چنجر از نوع تپ سلکتور- دایورتر (Tap selector – Diverter) که در این نوع دایورتر سوئیچ به صورت مستقل در داخل مخزن روغن جداگانه ای که از روغن ترانسفورماتور کاملاً مجزا است قرار دارد. در این نوع تپ چنجر سلکتور از دایورتر کاملاً جدا و در داخل روغن ترانسفورماتور است. این نوع تپ چنجرها برای ولتاژهای تا ۴۲۰ کیلوولت و جریانهای تا ۴۵۰۰ آمپر مورد استفاده قرار می گیرد.

• نحوه عملکرد تپ چنجر

برای عملکرد تپ چنجر و تغییر وضعیت تپ ها و به دنبال آن تغییر نسبت تبدیل ترانسفورماتور و افزایش و یا کاهش ولتاژ شبکه ابتدا فرمان لازم بصورت محلی یا از راه دور بنا به تشخیص رگلاتور ولتاژ (AVR) و یا

تصمیم اپراتور به موتور درایو داده می شود. این فرمان از طریق محورهای عمودی و افقی و جعبه دنده های مربوطه به تپ سلکتور (یا سلکتور سوئیچ) منتقل می گردد. پس از انتخاب تپ مورد نظر توسط تپ سلکتور که در شرایط بدون بار انجام می شود دایورتر سوئیچ نسبت به انتقال جریان از یک تپ به تپ بعدی عمل می نماید. زمان کل عملکرد تپ چنجر معمولاً از ۳ الی ۵/۵ ثانیه میباشد که از این زمان فقط در حدود ۴۰ تا ۱۸۰ میلی ثانیه آن که بستگی به نوع تپ چنجر و کارخانه سازنده آن دارد صرف تغییر از یک تپ به تپ بعدی خواهد شد. عملکرد دایورتر سوئیچ توسط فنرهای شارژ شده و به کمک مقاومتهای گذرا و با سرعت بسیار زیاد انجام می پذیرد. باید اضافه نمود که سرعت عملکرد تپ چنجر در تغییر تپ کاملاً مستقل از سرعت موتور درایو میباشد و بستگی به سرعت تخلیه انرژی ذخیره شده در فنر دارد.


در یک شکل ساده تصور کنید وقتی بخواهیم از یک تپ به تپ دیگر تغییر حالت دهیم، چون باعث قطع جریان بالا می شود و ولتاژ نامی نیز بالا می باشد جرقه بسیار شدیدی رخ خواهد داد. برای جلوگیری از رخ دادن جرقه باید طراحی اندیشید در تپ چنجر ON LOAD برای تغییر تپ مثلاً از ۱ به ۲ ابتدا تپ سلکتور تپ مورد نظر را انتخاب می کند. یعنی در حالیکه روی تپ ۱ می باشد تپ ۲ را نیز انتخاب می کند، ولی هنوز جریان از تپ ۱ عبور می کند حالا برای جابجایی از تپ ۱ به ۲ به کمک دایورتر سوئیچ با سرعت بسیار بالا در حد ۲۰ میلی ثانیه انجام می شود. البته دایورتر سوئیچ نیز در محفظه روغن جداگانه قرار داشته و به نوعی جرقه خفه می شود (دقیقاً مانند عملکرد کلیه های قدرت از نوع روغنی) برای اینکه در مدت ۲۰ میلی ثانیه طول قوسی را کوچک کنند از مقاومت گذرا استفاده می کنند یعنی ابتدا مقاومت در مدار قرار میگیرد سپس در چند مرحله مقاومت نیز از مدار خارج می شود این عملیات در یک پرپود صورت میگیرد. به تصویر زیر توجه کنید:

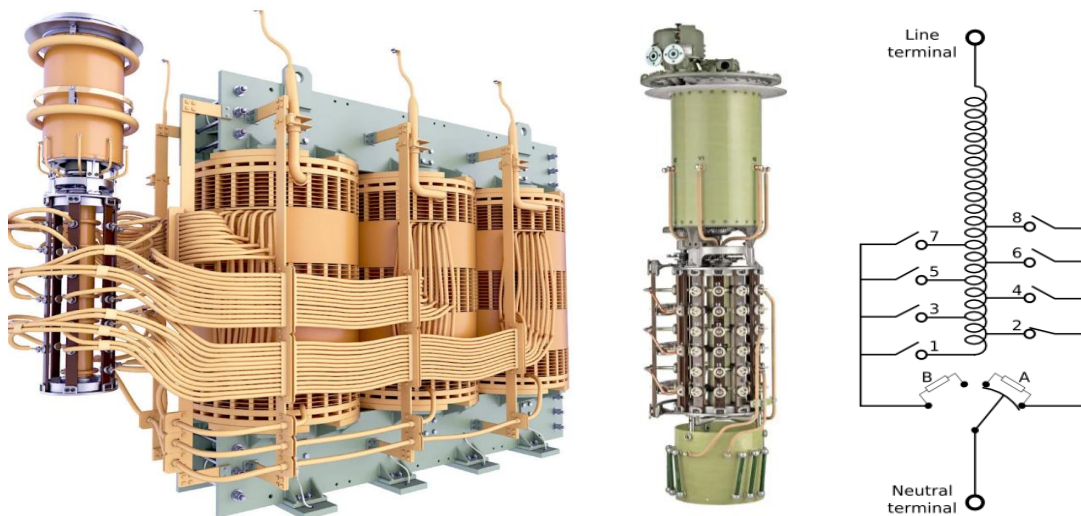


شکل (۵-۲۸): تپ چنجر

۵-۱۵- پلاک مشخصات ترانس Name Plate

برای خرید، تعمیرات، راه اندازی و آزمایش ترانسفورماتور باید پلاک و مشخصات آن بررسی شود. همچنین برای انتخاب صحیح و مناسب تجهیزات باید به توضیحات روی پلاک مشخصات کاملا توجه نمود. پلاک به صفحه ای فلزی اطلاق میشود که روی بدنه ترانسفورماتور (معمولا سمت فشار ضعیف) نصب می شود و مشخصات مربوطه به ترانسفورماتور روی آن چاپ یا حک میشود.



SHERKATE SAHAMI AAM  شرکت سهامی عام
ایران ترانسفو

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|-----|-----------------------------|------|---------------|
| Type | TSUN6339 | No. | | Year | 2001 | IEC76/VDE0532 |
| Rated power kVA | 2000 | Kind | P.T | Frequency | Hz | 50 |
| | 6300 | | | Kind of service | | CONT. |
| Rated voltage V | 6000 | 400 | | Vector group | | Dyn11 |
| | 5700 | | | Sys. highest voltage | | 7.2/1.1 |
| Rated current A | 192.5 | 2886.8 | | Insulation class | | A |
| Impedance voltage | | % | | Short circuit current | kA | |
| Cooling method | | ONAN | | Max. short circuit duration | s | 2 |
| Mass of core & winding t | | 2.611 | | Max. ambient temperature °C | | 50 |
| Total weight | † | 6.205 | | Sea level altitude | m | 1000 |
| Oil weight | † | 1.32 | | Oil IEC 296 class | | I |

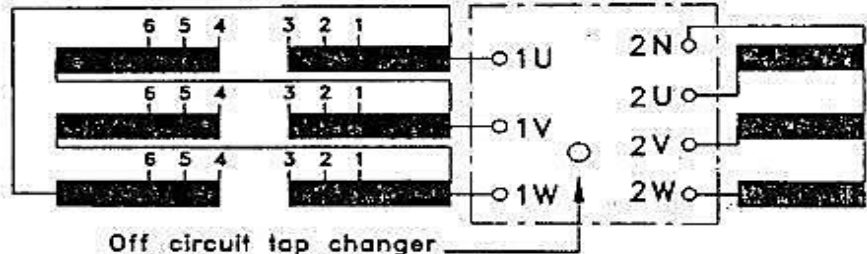

Off circuit tap changer

  Caution!: tapping is permissible only in off circuit

| HV side | | | LV side | | |
|---------|-------------------------|---------|---|---------|---|
| Pos. | Tap changer Connections | Voltage | Connection | Voltage | Connection |
| 1 | 3 - 4 | 6300 |  | 400 |  |
| 2 | 4 - 2 | 6150 | | | |
| 3 | 2 - 5 | 6000 | | | |
| 4 | 5 - 1 | 5850 | | | |
| 5 | 1 - 6 | 5700 | | | |

MADE IN IRAN


ساخت ایران

253025

شکل (۵-۲۹): یک نمونه پلاک ترانس

تمرینها

۱- نسبت تبدیل ترانس مثلث- زیگزاگ را اثبات کنید.

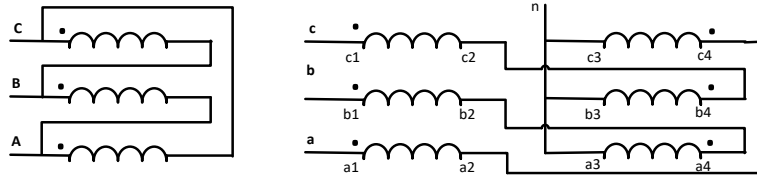

۲- یک ترانس ستاره مثلث دارای نسبت تبدیل $20000/400$ ولت است. اگر اولیه آن 1000 دور داشته باشد سیم پیچ ثانویه چند دور دارد.


۳- علت بوجود آمدن هارمونیک در ترانس سه فاز را مختصراً توضیح دهید.

۴- یک فیلتر پسو موازی برای حذف هارمونیک پنجم طراحی کنید.

۵- اگر هر کدام از شرایط ۵ گانه موازی کردن ترانسها برقرار نباشد چه اتفاقی رخ می دهد.

- برابر بودن پلاریته ولتاژ ثانویه
- نسبت تبدیل برابر
- امپدانس معادل Z_{eq} برابر
- نسبت X_{eq}/R_{eq} برابر
- گروه برداری برابر

۶- گروه برداری ترانس زیر را بدست آورید.

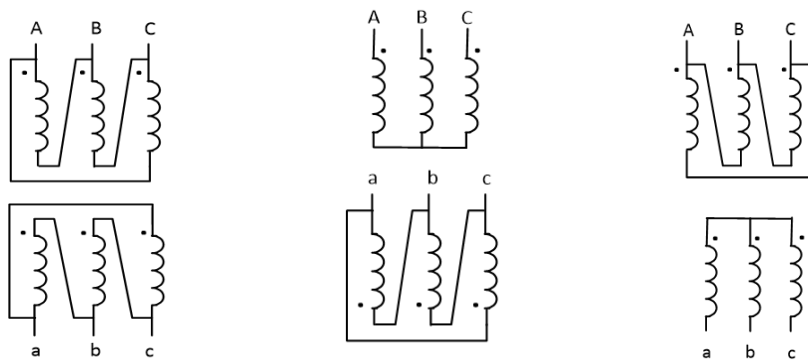

۷- چگونگی تغییر گروه برداری با تغییر نام گذاری و تغییر توالی را اثبات کنید.

۸- می خواهیم ترانس های ۷ و ۱۱ و ترانس های ۵ و ۱۱ را باهم موازی کنیم اتصالات آنها را رسم کنید.

۹- اگر تپ چنجر بر روی اولیه نصب باشد برای افزایش ولتاژ ثانویه چه کاری باید انجام دهیم و چرا؟