

# خطرات جوشکاري

• منبع : سايت **AFSCME** •  
**Research Department** *(American Federation Of State, Country and Municipal )* •  
*Employee*

# فهرست

- 1 – مقدمه
- 2 – خطرات بهداشتی جوشکاری
- 2 – گازها و فیوم ها
- 2 – اثرات سوء بهداشتی کوتاه مدت ( حاد )
- 2 – اثرات سوء بهداشتی طولانی مدت ( مزمن )

- 3 – سایر خطرات تهدید کننده سلامتی
- 3 – گرما
- 3 – نورمرئی ، اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز
- 3 – سروصدا
- 3 – آسیب‌های عضلانی – استخوانی

- 4 – خطرات ایمنی جوشکاری
- 4 – خطرات الکتریکی
- 4 – آتش سوزی و انفجار
- 4 – ماشین آلات خطرناک
- 4 – عبور و مرور و سقوط
- 5 – خطرات جوشکاری در محیط های بسته

- خطرات گازهای تحت فشار
- کاهش خطرات جوشکاری
- 7 - 7 - 1 - 1 - جایگزینی
- 7 - 7 - 1 - 2 - تهویه
- 7 - 7 - 1 - 3 - حفاظت گذاری
- 7 - 7 - 1 - 4 - اعمال ایمن
- 7 - 7 - 1 - 5 - وسائل حفاظت فردی

- 7 - 1 - 5 - 1 - محافظت از چشم
- 7 - 1 - 5 - 2 - لباس حفاظتی
- 7 - 1 - 5 - 3 - محافظت از گوش
- 7 - 1 - 5 - 4 - تجهیزات تنفسی
- 7 - 1 - 6 - کنترل کیفیت هوا
- 7 - 1 - 7 - معاینات پزشکی
- 7 - 1 - 8 - آموزش

- 8 – قوانین و استانداردها
- 8 – حدود تماس شغلی
- 8 – برچسب ها و سایر اطلاعات
- 8 – علائم
- 8 – استاندارد جوشکاری *OSHA*

- 9 – فن آوريهای جدید جوشکاري
- 9 – 1 – جوشکاري ليزري
- 9 – 2 – جوشکاري با پرتوهای الکتروني
- 9 – 3 – روبوت های جوشکاري

## - مقدمه :

- در عملیات جوشکاری قطعات فلزی با استفاده از گرما یا فشار یا هر دو بهم متصل می شوند.
- لحیم کاری شامل اتصال قطعات یک فلز با فلز یا آلیاژی ( ترکیبی از فلزات ) پرکننده می باشد که نقطه ذوب آن از نقطه ذوب فلز اصلی کمتر است که مواد پرکننده ( مثل سرب و کادمیوم ) ممکن است خیلی سمی باشند .

- برش فلزات در اثر گرم کردن فلز با شعله و برخورد مستقیم جریانی از اکسیژن خالص روی مسیر برش انجام می شود. بیش از 80 نوع فرایند جوشکاری وجود دارد که برخی از انواع عمومی تر آن عبارتند از :
  - جوشکاری قوس الکتریکی - جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی (SMAW) - جوشکاری با گاز محافظظ با الکترود مصرف شونده (MIG) - جوشکاری با گاز محافظظ با الکترود تنگستنی (TIG) - جوشکاری با قوس پلاسما (PAW) و جوشکاری زیر پودری .

- در برخی دیگر از روش‌های جوشکاری از گاز اکسی استیلن ، جریان برق - لیزر - پرتوهای الکترونی - اصطکاک - امواج ماوراء صوت - واکنش های شیمیایی - گرمایی حاصله از گاز سوختنی و روبوت و ..... استفاده می نمایند .

# - خطرات بهداشتی جوشکاری

- 1 - 2 - گازها و فیوم ها
- «دود» جوشکاری مخلوطی از ذرات بسیار ریز (فیوم) و گازها می باشد. بسیاری از مواد موجود در دود جوشکاری مثل کروم، نیکل، آرسنیک، آربست، منگنز، سیلیس، بریلیوم، کادمیوم، اکسیدهای نیتروژن، فسفن، اکرولئین، ترکیبات فلوراید، مونوکسیدکربن، کبالت، مس، سرب، ازن، سلنیم و روی بسیار سمی می باشند

# معمولًاً گازها و فیوم های جوشکاری از منابع زیر تولید می شوند :

- ماده اصلی یا فلز اصلی تحت جوشکاری یا ماده پرکننده مورد استفاده
- پوشش ها و رنگ های روی فلز تحت جوشکاری یا پوشش الکترود ها
- گاز های مورد مصرف حاصله از سیلندر ها
- واکنش های شیمیایی که در اثر نور ماوراء بنفش حاصله از قوس الکتریکی و گرمای ایجاد می شوند .
- فرایند و مواد مصرفی مورد استفاده
- آلدگی های موجود در هوا مثل بخارات متصاعد شده از مواد پاک کننده و گریس زدا

• نام بردن از تمامی اثرات سوء بهداشتی در اثر جوشکاری بسیار مشکل می باشد ، زیرا ممکن است فیوم ها حاوی چندین نوع ماده مضر باشند ( بسته به عواملی که در بالا بدانها اشاره شد ) . هریک از ترکیبات موجود در گاز یا دود جوشکاری می توانند یک بخش خاص از بدن فرد را تحت تاثیر قرار دهند مثل ریه ها – قلب – کلیه ها و سیستم عصب مرکزی . با وجود این که کلیه جوشکاران در معرض خطر قرار دارند ، ولی افراد سیگاری دچار آسیب های شدیدتری می گردند .

مدی یا بند مدب بر سلامتی افراد دارد  
که می توان آنها را به صورت زیر شرح داد  
:

- 2 - اثرات سوء بهداشتی کوتاه مدت ( حاد )
- تماس با فیوم فلزات ( مثل روی ، منیزیم ؛ مس و اکسید آن ) باعث بروز بیماریی بنام تب فیوم فلز می گردد . علائم این بیماری بین 4 تا 12 ساعت پس از تماس نمایان می شود و شامل احساس سرماخوردگی ، عطش ، تب ، دردهای عضلاتی ، درد قفسه سینه ، سرفه ، خس خس کردن ، کوفتگی ، حالت تهوع و احساس مزه بد در دهان است .

- برخی ترکیبات موجود در فیوم مثل کادمیوم در مدت زمان کوتاه نیز ممکن است کشنده باشند و گازهای متصاعد شده در فرآیند جوشکاری نیز بسیار خطرناک می باشند. برای مثال اشعه ماوراء بنفش منتشر شده در اثر واکنش با اکسیژن و نیتروژن موجود در هوا، ازن و اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. این گازها در مقادیر زیاد کشنده اند و می توانند منجر به التهاب و تحریک بینی و گلو و بیماریهای شدید ریوی گردند

- اشعه ماوراء بنسخ تولیدی، با حللهای هیدروکربنی کلردار مثل تری کلرواتیلن،

۱ و ۱ و ۱ تری کلرو اتان، متیلن کلرايد و پرکلرواتیلن ترکیب می شود و گاز فشزن تولید می نماید. حتی مقادیر بسیار کم فشزن نیز کشنده است، اگر چه علائم اولیه مسمومیت با آن که شامل سرگیجه، احساس سرما و سرفه است، پس از ۵ تا ۶ ساعت ظاهر می شود. جوشکاری با قوس الکتریکی نباید هیچگاه در فاصله کمتر از 200 فوت (61 متر) از مخازن حاوی محلولهای گریس زدا انجام شود.

## 2- اثرات طولانی مدت (مزمن)

- مطالعه بر روی جوشکاران، افرادی که با شعله فلزات را برش می دهند و کارگرانی که در کنار کوره ها کار می کنند نشان می دهد که خطر ابتلا به سرطان ریه و گاهی اوقات سرطان حنجره و دستگاه ادراری در جوشکاران بیشتر از بقیه است. این موضوع نیز چندان غیرمنتظره نمی باشد چرا که مواد سمی موجود در دود جوشکاری مثل کادمیوم، نیکل، بریلیوم، کروم و آرسنیک موادی هستند که باعث بروز سرطان ریه می گردند

- ممکن است جوشکاران انواع مشکلات مزمن دستگاه تنفسی را نیز تجربه کنند، همانند: برونشیت، آسم، ذات الریه، امراض ریوی که در اثر تنفس ذرات فلزی ایجاد می شوند، کاهش ظرفیت تنفسی ریه، سیلیکوزیز (تنگی نفس در اثر تنفس مداوم ذرات حاوی سیلیس) و .... دیگر مشکلات و بیماریهای ناشی از جوشکاری عبارتند از: بیماریهای قلبی، بیماریهای پوستی، افت شنوایی، ورم معده، ورم روده کوچک و زخم معده و روده کوچک. همچنین جوشکارانی که در معرض فلزات سنگین مثل کروم و نیکل می باشند ممکن است دچار بیمارهای کبدی نیز گردند

- جوشکارانی که با سطوح دارای پوشش آزبست کار می کنند نیز احتمال دارد به بیماریهای آزبستوز، سرطان ریه و بیماریهای دیگر ناشی از آزبست مبتلا شوند. چنین افرادی باید قبل از آغاز به کار با این مواد، آموزش دیده و از تجهیزات و وسایل حفاظتی مناسب نیز برخوردار باشند.

## 3- سایر خطرات تهدید کننده سلامتی

- 3-1- گرما
- گرمای شدید و جرقه های ناشی از جوشکاری ممکن است باعث سوختگی شود. جراحات چشمی نیز از تماس با خاکستر داغ، تراشه فلزات، جرقه ها و الکترودهای داغ حاصل می شود، بعلاوه، تماس طولانی مدت با گرما منجر به استرس حرارتی در فرد خواهد گردید.
- جوشکاران بایستی از علائمی همچون خستگی، سرگیجه، کم اشتها، تهوع، درد ناحیه شکمی و بیحوصلگی آگاهی داشته باشند. تهویه، جداسازی و ایجاد فاصله مناسب با منبع حرارتی، رعایت فواصل استراحت و نوشیدن مایعات مناسب می تواند افراد را در برابر خطرات مرتبط با گرما محافظت نماید.

# نور مرلي، آسده هاي ماوراء بنيان و مادون قرمز

- شدت نور متضاعده شده از قوس الکتریکی جوشکاری باعث صدمه دیدن شبکیه چشم می شود، در حالیکه اشعه مادون قرمز باعث آسیب قرنیه و ابتلاء فرد به بیماری آب مروارید خواهد گردید.
- نور نامرئی ماوراء بنفس حاصل از قوس الکتریکی حتی در زمان بسیار کوتاه (کمتر از یک دقیقه) باعث بیماری برق زدگی چشم می شود. علائم این بیماری معمولاً ساعت ها پس از تماس با اشعه ماوراء بنفس بروز می کند و شامل احساس وجود شن و ماسه در چشم، تاری دید، درد شدید، اشک ریزش از چشم، سوزش و سردد می باشد

• قوس الکتریکی بر مواد و اجسام موجود در محیط نیز اثر داشته و دیگر افراد مجاور محل جوشکاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در حدود نیمی از بیماری برق زدگی چشم در افرادی ایجاد می شود که در محل حضور داشته ولی جوشکاری نمی کنند. افرادی که دائماً بدون حفاظت مناسب در محیط دارای اشعه ماوراء بنفس کار می کنند ممکن است دچار آسیب های دائمی چشم شوند. تماس با اشعه ماوراء بنفس نیز باعث سوختگی پوست می شود که شبیه آفات سوختگی است و خطر ابتلاء به سرطان پوست را افزایش می دهد.

### 3- سر و صدا

- سر و صدای زیاد در محیط ممکن است به سیستم شنوایی آسیب وارد سازد، همچنین عامل ایجاد استرس و فشار خون و یا گاهی بیماریهای قلبی می باشد. کار کردن طولانی مدت در محیط دارای سر و صدای زیاد باعث ایجاد خستگی، حالتهاي عصبی و بیحوصلگی افراد می شود.
- اگر افرادی در یک محیط پر سر و صدا کار می کنند کارفرما باید از استاندارد سر و صدای OSHA برای ارزیابی میزان سرو صدا و تعیین زمان مواجهه استفاده نماید . اگر سرو صدا به طور متوسط در هشت ساعت به 85 دسی بل می رسد ، کارفرما باید برای فرد جوشکار گوشی مناسب تهیه کند و سالانه او را تحت معاینات پزشکی قرار دهد .

# آسیب های عضلانی - استخوانی

- در بین جوشکاران شکایت از بیماریهای عضلانی \_ استخوانی نظیر صدمات در ناحیه پشت بدن ، درد شانه ، کاهش قدرت ماهیچه ها ، درد مچ ، سفید شدن انگشتن و بیماری ناحیه زانو بیشتر دیده شده است. وضعیت فرد هنگام کارکردن ( مخصوصاً هنگام قرار گرفتن قطعه در بالای سر ، وجود لرزش در حین کار و حمل بارهای سنگین ) نیز در بروز اختلالات و بیماریهای فوق مؤثر است

# این مسئلله را ب روش های زیر می توان کاهش داد :

- حمل به روش مناسب
- عدم کار طولانی در یک حالت
- کار در ارتفاع مناسب
- استفاده از زیرپایی هنگامی که فرد به مدت طولانی به حالت ایستاده کار می کند.
- قرار دادن مناسب ابزار آلات و مواد
- به حداقل رساندن لرزش در حین کار

# خطرات ایمنی جوشکاری

- 4\_1 خطرات الکتریکی
- اگر چه در جوشکاری از برق با ولتاژ کم استفاده می شود ، ولی خطر شوک الکتریکی همچنان وجود دارد ؛ شرایط محیط جوشکاری ( مثل محیط های مرطوب ) نیز ممکن است خطر شوک الکتریکی را تشدید کند . گاهی اوقات ممکن است یک شوک ضعیف منجر به سقوط یا حوادثی نظیر آن شود ولی شوک های شدید می توانند حتی سبب ضربه مغزی و مرگ فرد گردند .

- برای محافظت از شوک الکتریکی بایستی از دستکش خشک استفاده نمود. همچنین جوشکار باید کفش های دارای کفی یا زیره پلاستیکی بپوشد و یا از یک لایه عایق مثل یک تخته خشک یا کفپوش لاستیکی برای جلوگیری از انتقال جریان برق استفاده نماید.
- قطعاتی که مورد جوشکاری قرار می گیرند و همه قسمت های بدنه وسیله انتقال برق نیز باید اتصال زمین داشته باشند.
- روکش نگهدارنده های الکترودها و کابلهای برق بایستی خشک و در وضعیت مناسبی باشند. الکترودها را نباید با دست بدون دستکش یا دستکش خیس یا هنگامی که فرد روی سطوح خیس یا سطوح دارای اتصال زمین قرار دارد عوض نمود.

## ۴\_۲ آتش سوزی و انفجار

- حرارت زیاد و جرقه های تولید شده در جوشکاری یا شعله آن می تواند منجر به بروز آتش سوزی گردد و یا اگر جوشکاری در مجاورت مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال انجام گیرد احتمال وقوع انفجار وجود دارد .
- جوشکاری یا برش فلزات تنها باستی در موافقی انجام شود که مواد قابل اشتعال نظیر ضایعات مواد ، چوب ، کاغذ ، منسوجات مواد پلاستیکی ، مواد شیمیایی و گردو غبار قابل احتراق وجود نداشته باشد ( بخارات می توانند چند صدمتر پراکنده شوند ) .

- موادی را که نمی توان از محیط خارج نمود بایستی با مواد مقاوم در برابر شعله بطور کاملاً محكم پوشاند . درهای عبور و مرور ، پنجره ها ، شکاف ها و منفذها نیز بایستی پوشانده شوند .
- هیچگاه روی مخازنی که حاوی مواد قابل اشتعال یا احتراق هستند جوشکاری نکنید مگر اینکه کاملاً آنها را تمیز نموده و با یک گاز بی اثر پر کرده باشد ، در غیر اینصورت احتمال وقوع انفجار ، آتش سوزی یا پخش بخارات سمی وجود دارد . مخازن دارای مواد ناشناخته باید بعنوان مواد قابل اشتعال یا احتراق در نظر گرفته شوند .

- قبل از خروج از محل کار و حداقل سی دقیقه پس از اتمام کار بایستی محیط را از نظر وجود آتش بازبینی نمود . وسایل اطفاء حریق نیز بایستی در دسترس باشند .

## 3\_4\_3 ماشین آلات خطرناک

- همه ماشین آلات دارای قطعات گردنده را باید حفاظت‌گذاری نمود تا از گیر کردن مو ، انگشتان یا لباس کارگران در آنها جلوگیری بعمل آید. هنگام تعمیر دستگاه بوسیله جوشکاری یا لحیم کاری ، برق آن بایستی قطع گردد و دستگاه خاموش و قفل شود تا به طور اتفاقی روشن نگردد .

## خطرات جوشکاری در محیط های بسته

- یک محیط بسته محلی است با مساحت کم که دسترسی به آن محدود است ، همچنین یا تهویه نداشته و یا اینکه جریان هوا در آن کم است . تهویه مناسب برای کار در محیط های بسته ضروری است . در این محیط های کوچک فیوم ها و گاز های خطرناک می توانند خیلی سریع به حد غلظت خطرناک خود برسند.
- از آنجایی که در فر ایند جوشکاری ، اکسیژن هوا به مصرف می رسد ممکن است فرد سریعاً دچار بیهوشی یا مرگ ناشی از خفگی گردد .

- همه کارگرانی که به نوعی وارد این فضاهای می‌شوند چه به صورت معمول و عادی و چه در حالت اضطراری ، بایستی آموزش‌های لازم امداد و نجات را دیده باشند ، ماسک‌های تنفسی همراه داشته باشند ، از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنند و روشهای صحیح ورود و خروج به فضاهای بسته را بدانند . توجه به نکات ذیل در مورد فضاهای بسته حائز اهمیت می‌باشد :
- کارگرایی که وارد فضای بسته می‌شود بایستی مجهز به یک ماسک یا نقاب ، طناب نجات ، و لباس حفاظت فردی حاوی سیستم و دستگاه تنفسی مناسب باشد

- سیلندرهای گاز و منابع برق جوشکاری را باید در محل های ایمن و در خارج از فضای بسته قرار داد.
- یک امدادگر آموزش دیده و مجهز به وسایل مناسب از قبیل دستگاه اطفاء حریق و وسایل حفاظت فردی بایستی در خارج از فضای بسته قرار داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم به کمک کارگر یا نجات وی بشتافت و هر گاه علائمی از وجود مواد سمی یا کاهش هشیاری فرد را در داخل فضای بسته مشاهده نمود سریعاً وی را از محل خارج سازد .

- همه فضاهای بسته را باید از نظر وجود مواد سمی ، قابل اشتعال و یا گازها و بخارات قابل انفجار و میزان اکسیژن موجود بررسی نمود . کنترل کیفیت مداوم جریان هوا طی جوشکاری لازم و ضروری است . ورود کلیه کارگران به مکانهایی که درصد اکسیژن آن کمتر از ۱۹/۵ درصد است ممنوع می باشد ، مگر اینکه ماسک تنفسی حاوی کپسول هوا به همراه داشته باشند .
- هیچگاه از اکسیژن برای سیستم تهویه استفاده نکنید.
- هنگام جوشکاری یا برش حرارتی در فضاهای بسته از تهویه مکانیکی استفاده نمایید.

- همه لوله ها ، مجراهای خودکار و خطوط برق که به این فضاها اتصال دارند ولی در حال کار نیستند بایستی قطع یا خاموش شوند .
- همه کلیدها و شیرهای قطع شده بایستی قفل شوند تا به طور تصادفی روشن نگردند.
- مشعل ها و یا مخازن ذخیره اکسیژن یا گاز که مورد استفاده نیستند باید از محل خارج گردند .

## 6- خطرات گازهای تحت فشار

- در جوشکاری یا برش با شعله از یک گاز سوختنی و اکسیژن برای تولید حرارت مورد نیاز جوشکاری استفاده می شود .
- در این نوع جوشکاری ، هم اکسیژن و هم گاز سوختنی ( استیلن، هیدروژن، پروپان و غیره) به صورت تحت فشار در سیلندرهایی ذخیره می شوند .
- استفاده از سیلندرهای تحت فشار ، کارگران را در معرض خطراتی قرار می دهد . استیلن بسیار قابل انفجار است و فقط باستی با تهווیه مناسب و همراه با برنامه تست نشته مورد استفاده قرار گیرد . اکسیژن به تنها یی قابل انفجار نمی باشد ، ولی در هر حال اگر غلظت آن زیاد باشد بسیاری از مواد حتی آنهایی که در هوا به سختی می سوزند ( مثل گرد و غبارهای معمولی ، گریس یا روغن) به راحتی منفجر می شوند .

# توجه به نباید دلیل در حین کار با کارهای تحت فشار از اهمیت بسیاری برخوردار است:

- همه سیلندرها باید دارای درپوش و رگولاتور باشند.
- فقط از رگولاتورهایی استفاده نمایید که متناسب با فشار درون سیلندر طراحی شده باشند.
- قبل از جوشکاری و نیز حین انجام آن همه شیرهای کاهش فشار و همه خطوط ارتباطی را کنترل نمایید.
- لوله انتقال اکسیژن را در شرایط مناسب نگهداری و در فواصل منظم تمیز نمایید.
- پست ها و اتصالات باید در شرایط مناسبی باشند و منظماً کنترل گردد.
- سیلندرهای گاز اکسیژن و گاز سوختی را به طور جداگانه و دور از حرارت و نور خورشید و در جای خشک دارای تهويه مناسب و مقاوم در برابر آتش و حداقل 20 فوت (6 متر) به دور از مواد قابل اشتعال مثل رنگ، روغن یا حلالها نگهداری و انبار کنید.

- پس از اتمام کار شیر سلیندر را ببندید . قبل از اینکه سیلندرها را حرکت داده و در انبار قرار دهید ، درپوش محافظتی شیر را روی آن قرار داده و شیر تخلیه را باز کنید تا گاز درون شیلنگ خالی شود .

## 7- کاهش خطرات جوشکاری

- قبل از آغاز جوشکاری لازم است خطرات مختص این عملیات ، شناسایی شوند . این خطرات بسته به نوع جوشکاری ، مواد ( فلزات اصلی، پوشش سطح، الکترودها) و شرایط محیط ( فضای آزاد یا بسته ) متفاوتند.
- همچنین تحقیق و بررسی در مورد برگه های اطلاعات ایمنی مواد (**[1]MSDS**) جهت شناسایی مواد خطرناک مورد استفاده در جوشکاری و محصولات برش و فیوم های تولیدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد ، اطمینان حاصل نمایید که قبل از آغاز کار ، موادی را که جوشکاری می کنید می شناسید .

**[1]MSDS:** *Material safety Data sheet*

- برخی از فیوم ها همانند موادی که هنگام جوشکاری سطوح دارای پایه کادمیوم متصاعد می شوند ، می توانند در مدت زمان کوتاهی کشنده باشند

پس از تکیین و سنجی خطرات ، می توان روش های مناسب کنترلی را بکار گرفت:

- 7-1- کنترل های مهندسی و روندهای کاری ایمن
- 7-1-1- جایگزینی
- مواد خطرناک را با موادی که خطر کمتری دارند جایگزین کنید . بدین منظور می توانید :
- الف \_ از آلیاژ نقره بدون کادمیوم برای لحیم کاری استفاده نمایید .
- ب - از الکترود و دستکش های فاقد مواد آزبستی استفاده کنید .

## 7-1- تهویه

- باستی برای از بین بردن فیوم ها و گازهای مضر از تهويه مناسب استفاده نمود . تهويه موضعی [1] که اين گازها و فیوم های مضر را مستقیماً از محل تولید به بیرون هدایت می کند مفید تر می باشد . این عمل را می توان با استفاده از دستگاههای دارای تهويه یا هودهایی که نزدیک محل جوشکاری نصب می شوند ، انجام داد . سیستم تهويه باید به طور منظم تمیز و بازبینی گردد.

*local exhaust ventilation [1]*

- از معابر خروجی سقف ، درها یا پنجره های باز ، فن های سقفی یا فن های نصب شده در کف برای جریان هوا در محل کارگاه بعنوان تهویه عمومی<sup>3</sup> استفاده می شود . این سیستم به خوبی تهویه موضعی نبوده و ممکن است باعث پخش ذرات شیمیایی مضر در کارگاه گردد . تهویه عمومی معمولاً در صورتی مفید است که برای تکمیل تهویه موضعی و در کنار آن بکار رود .
- در جوشکاری با گاز محافظ ، تهویه موضعی را می توان با یک فن مکنده انجام داد که میتواند تماس کارگر را با امواج جوشکاری به میزان 70% کاهش دهد .
- هودها و کانالهای خروجی هوا بایستی از مواد مقاوم در برابر حریق ساخته شوند

### 3 General ventilation

## 7-1- حفاظ گذاری

- از دیواره هایی با پوشش مناسب جهت حفاظت افراد دیگری که در محل کار حضور دارند در برابر امواج جوشکاری، گرما و پاشش ذرات داغ استفاده نمایید .
- کابین یا اتاقهای جوشکاری باید دارای رنگ با روکش مات باشد که امواج ماوراء بنسخ را منعکس نکند (مشابه پوشش هایی که دارای اکسید تیتانیوم یا اکسید روی می باشند )
- صفحات اکوستیک ما بین کارگر و منبع صوت قرار دهید تا میزان سر و صدا را کاهش دهد و یا اینکه ماشین آلات را در محل محصوری قرار دهید

## ۱-۷- اعمال ایمن

- اگر مراحل کاری را اصلاح کرده و یا اعمال حفاظتی زیر را انجام دهید خطرات موجود کاهش می یابند . بعنوان مثال :
- بخش های پوشش دار پارنگ شده را جوشکاری نکنید ، در صورت امکان قبل از جوشکاری همه پوشش ها و رنگ های روی سطوح را پاک نمایید .
- یک ظرف آب زیر دستگاه برش با قوس پلاسما قرار دهید تا میزان سر و صدا و فیوم کاهش یابد .
- - هنگام جوشکاری یا برش در موقعیتی قرار گیرید که سر شما در معرض جریان فیوم ها نباشد .
- - قبل از اتصال قوس الکتریکی و یا روشن کردن شعله اطمینان حاصل نمایید که همه مواد قابل احتراق و اشتعال از محل دور شده اند .

- اطمینان حاصل نمایید که ابزار آلات و قطعات سالم باشند و شیلنگ ها و روکش های عایق پاره را تعویض نمایید.
- محوطه جوشکاری را عاری از ماشین آلات یا ابزار اضافی کنید تا خطر تصادم یا سقوط کاهش یابد .
- شما می توانید با استفاده از پایین ترین آمپر قابل استفاده و نگهداری الکترود به صورت قائم و تا حد ممکن نزدیک به محل جوشکاری تولید فیوم را به حداقل برسانید .
- جوشکاری با قوس الکتریکی را نباید در فاصله کمتر از 200 فوتی (61 متری ) از حلال ها یا مواد چربی زدا انجام داد .

## 7-1-5- وسائل حفاظت فردی

- تجهیزات و وسائل حفاظت فردی باید در کنار کنترل‌های مهندسی و اقدامات ایمنی و پیشگیرانه بکار روند نه اینکه جایگزین آنها گردند.

## 1-5-1-7- محافظت از چشم

- در کلیه عملیات جوشکاری حفاظت از چشم ها ضروری می باشد تا آنها را از نور ، گرما ، اشعه ماوراء بنفس و پرتاب جرقه ها محافظت نماید . برای حفاظت بهتر ، از ماسک های پوششی صورت یا کلاه ایمنی به همراه عینک استفاده نمایید . هنگامی که ماسک حفاظتی را از روی صورت بر می دارید برای جلوگیری از پرتاب ذرات به چشم ها ، سرخود را کج نگاه داشته و چشمانتان را ببندید.
- در مورد جوشکاری یا برش با قوس الکتریکی ، جوشکاری با گاز اکسید کننده ، لحیم کاری و یا برش ، کلاههای ایمنی، عینک و دیگر وسایل حفاظتی باید دارای فیلتر و یا لنزهای مخصوص باشند .

- استاندارد OSHA بیان می دارد که کارگرانی که عملیات جوشکاری یا پرش انجام می دهند باید با لنزها یا فیلترهایی مطابق با جدول 1 محافظت شوند :
- شماره و نوع فیلتر برای حفاظت در مقابل انرژی تشعشعی نوع عملیات جوشکاری شماره جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی با استفاده از الکترودهای به قطر 16/1 و 32/3 و 8/1 و 32/5 اینچ 10 جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (غیر آهنی) با استفاده از الکترودهای به قطر 16/1 و 32/3 و 8/1 و 32/5 اینچ 11

- جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (آهني) با استفاده از الکترودهای به قطر 1/16 و 32/3 و 8/1 و 5/32 اینچ 12 جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی با استفاده از الکترودهای به قطر 3/16 و 7/32 و 1/4 اینچ 12 الکترودهای به قطر 3/8 و 5/16 اینچ 14 جوشکاری با اتم هیدروژن 14-10 جوشکاری با شعله کربنی 14 لحیم کاری 2 لحیم کاری با مشعل 3 یا 4 برش سبک تا 1 اینچ 3 یا 4 برش متوسط 1 تا 6 اینچ 4 یا 5 برش سنگین بیش از 6 اینچ 5 یا 6 جوشکاری با گاز (سبک) تا 8/1 اینچ 4 یا 5 جوشکاری با گاز (متوسط) 1/8 تا 2/1 اینچ 5 یا 6 جوشکاری با گاز (سنگین) بالای 1/2 اینچ 6 یا 8 جدول 1 - لنزها و فیلترهای محافظ چشم

## لباس حفاظتی

- لباس محافظی که جوشکاران و افراد نزدیک به محل جوشکاری باید بر تن داشته باشند شامل موارد زیر است :
- دستکش مقاوم در برابر آتش ، کلاه ، کفش های ایمنی دارای پنجه حفاظت شده ، پیش بند چرمی ، سپر حفاظتی صورت ، لباس کار مقاوم در برابر شعله ، عینک حفاظتی ، کلاه ایمنی گتر یا چکمه ساق دار .
- لباس محافظ باید از پشمی ساخته شود که به آسانی شعله نمی گردد و یا از پارچه های کتانی مخصوص باشد . آستین و یقه لباس بایستی بسته و شلوار و بلوز نیز بدون لبه دوبل یا برگردان باشد . استفاده از کلاه ایمنی محکم نیز لازم بوده و جوشکاران باید از هلمت های ایمنی همراه با لنز های فیلتری مناسب استفاده کنند نه اینکه صفحاتی را به عنوان نقاب در دست بگیرند . در زمانی که جوشکاری در بالای سر فرد انجام می شود ، محافظت بیشتری لازم است مثل پوشش شانه که مقاوم در برابر آتش باشد ، پیش بند ، سربند ، گتر و لباس کار .

- از آنجایی که جوشکاران با مواد سمی سر و کار دارند ، کمدهایی باید تهیه شود تا لباس کار آنها جدا از لباس های معمولی نگهداری گردد . لباس کار باید توسط کارفرما به خشک شویی فرستاده شود . حمام و رختکن نیز باید در نظر گرفته شود تا کارگران بتوانند در پایان کار لباس های خود را تعویض نمایند .

## 5-1-7- محفظت از گوش

- از حفاظ گوش یا گوشی های محافظ ( ایرپلاک <sup>4</sup> یا ایرماف <sup>5</sup>) باید هنگام کار در سر و صدای زیاد استفاده نمود . همچنین هنگامی که در فضابارش و پاشش جرقه وجود دارد که ممکن است این جرقه ها وارد گوش شود ، استفاده از گوشی ضروری است.

4 Ear plug

5 *ar muf*

- موسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا

## 1-5-4-7- تجهیزات تنفسی

- تجهیزات تنفسی باید مخصوص محیط های خطرناک بوده و مطابق با استاندارد OSHA تنظیم ، نظافت ، نگهداری و انبار گردند . بعلاوه کارگران باید در مورد نحوه استفاده صحیح از این وسایل آموزش ببینند . سازمان NIOSH <sup>6</sup> عنوان می کند که در مکانهایی که مواد سرطان زا وجود داشته و غلظت آن قابل اندازه گیری باشد و یا در هر شرایطی که برای سلامتی افراد خطرناک باشد ، بایستی از این وسایل تنفسی استفاده نمود . هنگام جوشکاری در فضاهای بسته نیز استفاده از وسایل تنفسی مجهز به کپسول اکسیژن ضروری می باشد ، زیرا احتمال کاهش غلظت اکسیژن در هوا وجود دارد .

NIOSH=National Institutes for Occupational Safety and Health

## 5-1-7- کنترل کیفیت هوا

- کنترل کیفیت هوا برای تعیین مقادیر مواد خطرناک و سر و صدای موجود در مناطقی که جوشکاری انجام می شود صورت می پذیرد .

## ۵-۱-۷- معاینات پزشکی

- به علت از دیاد انتشار مواد خطر ناک در فضای اطراف جوشکاری

پیشنهاد NIOSH

می کند که همه کارگرانی که در معرض فرایند جوشکاری هستند حداقل سالی یکبار تحت معاینات پزشکی قرار گیرند و علاوه بر آزمایشات عادی و معمولی شش ها ، پوست ، چشم، قلب و شنوایی آنها نیز مورد معاینه قرار گیرد .

## آموزش ۸-۵-۱-۷- آنلاین

- همه جوشکاران باید در مورد استفاده ایمن از وسایل و انجام اعمال ایمن و نحوه کار در شرایط اضطراری آموزش ببینند

## - قوانین و استانداردها

- استانداردهایی دارد که بسیاری از جوانب جوشکاری از قبیل OSHA جوشکاری ایمن ، جوشکاری در فضاهای بسته ، نگهداری گازهای تحت فشار ، ایمنی وسایل برقی ، اطفاء حریق ، تهویه ، وسایل حفاظت فردی و آموزش کارگران را در بر می گیرد .
- آنچه در زیر می آید خلاصه ای از شرح وظایف و مقرراتی است که به جوشکاران مربوط می شود . البته همواره بر شرایط کار ایمن قبل از انجام جوشکاری تاکید می شود .

## 8- حدود تماس شغلي

- OSHA در مورد کل ترکیب دودهای جوشکاری استانداردی ارائه نکرده، ولی برای هریک از مواد تشکیل دهنده دودها استانداردهایی تنظیم نموده است. تهווیه عمومی یا موضوعی باقیستی تعییه شود تا بتوان حدود فیوم های سمی، گازها یا گرد و غبارات را به حد مجاز تعیین شده توسط OSHA رساند.
- سازمان NIOSH بیان کرده است که جوشکاران در هر حال در معرض خطرات ناشی از گازهای جوشکاری هستند، حتی هنگامی که غاظت هریک از عناصر تشکیل دهنده آنها کمتر از حد مجاز ارائه شده توسط OSHA باشد. این سازمان توصیه کرده است که با روندهای کاری صحیح و کنترلهای مهندسی، میزان انتشار گازهای جوشکاری به حداقل ممکن رسانده شود.

## 8- برچسب ها و سایر اطلاعات

- براساس استاندارد OSHA در مورد آگاهی از خطرات ( CFR1910,1200 29) (قانون حق دانستن) ، کلیه مخازن حاوی فلزات پرکننده، الکترودها و مواد کمک ذوب، بایستی

برچسب هایی برای آگاهی جوشکاران داشته باشند که نشان دهد در فرایند جوشکاری فیوم ها و گازهای خطرناک تولید می شود. فلز پایه که جوشکاری روی آن آنجام می شود و ممکن است پوششی هم از مواد سمی داشته باشد نیز باید برچسب داشته باشد (مثل رنگ، سرب، چیوه). مواد جوشکاری حاوی مواد سرطانزا نیز باید برچسبی داشته باشند که بیانگر سمی بودن گازهای متضاد شده از این مواد سرطانزا باشد. کارفرما بایستی برگه اطلاعاتی ایمنی مواد (MSDS) را برای همه این مواد خطرناک تهیه کرده و در دسترس جوشکاران قرار دهد. این برگه ها بایستی حاوی اطلاعاتی در مورد عناصر شیمیایی، محصولات خطرناک حاصله از تجزیه مواد حین جوشکاری، روش های ایمن حمل مواد، اعمال حفاظتی و روش های مؤثر کمک های اولیه و اثرات مواد جوشکاری بر سلامتی باشد.

## 8-4- علائم

- استاندارد OSHA (1910 CFR 29 145) بیان می دارد که علائم مورد استفاده بایستی کارگران را از خطرات منجر به جراحت یا آسیب آگاه سازد. این علائم باید در محل جوشکاری نصب شوند و به عنوان کمکی برای یادآوری به کارگران در استفاده از وسایل حفاظتی باشند، همچنین باید به کارگران گوشزد کنند که ممکن است در اثر نگاه کردن به قوس جوشکاری چشم هایشان آسیب ببیند

## 8-5- استاندارد جوشکاری OSHA

- الزامات اطمینان بخش از ایمنی عملیات جوشکاری، برش و لحیم کاری در استاندارد  $CFR 1910.252$  آمده است. در زیر تعدادی از الزامات انتخاب شده از این استاندارد بیان گردیده است:
  - سیلندرهای گاز تحت فشار باید دور از رادیاتور و دیگر منابع گرمایی نگهداری شوند و بایستی به صورت قائم در یک محیط خشک و دارای تهویه مناسب و حداقل **20** فوت (**6** متر) دور از مواد قابل اشتعال مثل روغن انبار گردند. سیلندرها باید دور از بالابرها، پله ها و محل های دیگری که احتمال سقوط، ضربه خوردن یا آسیب دیدن وجود دارد، قرار گیرند

- قبل از آغاز به کار، سیستم های لوله کشی باید آزمایش شوند و در فشار ۱/۵ برابر حداقل فشار کاری در مقابل گاز غیرقابل نفوذ باشند.
- سیستم های لوله کشی در حال کار نیز باید با وسائل کاهش دهنده فشار محافظت گردد.
- ترک هایی که نشان دهنده نشتی، سوختگی، پارگی یا عیوب دیگر در لوله کشی ها می باشند، باید تعمیر یا تعویض گردد.
- جوشکاران یا افرادی که عمل برش را انجام می دهند باید در مورد استفاده ایمن از تجهیزات و فرایندهایی که انجام می دهند آموزش ببینند.

- هریک از جوشکاران باید در اطاقه‌های جداگانه قرار گیرند یا با صفات غیر قابل اشتعال که با یک روکش دارای انعکاس کم مثل اکسید روی پوشیده شده‌اند، یا دارای لامپ سیاه هستند (برای جذب تشعشهای ماوراء بنفس) جدا گردند.
- افراد دیگری که در مجاورت محل‌های جوشکاری هستند نیز بایستی با صفات غیر قابل اشتعال یا مقاوم در برابر شعله جداگردد و یا اینکه ملزم به استفاده از عینک‌های حفاظتی مناسب باشند. در این اطاقه‌ها جریان هوا باید در کف وجود داشته باشد

- - همه شعله های متحرک خطرناک در نزدیکی محل جوشکاری باید به یک محل امن برده شوند و اگر اینکار ممکن نیست برای جلوگیری از پرتاب و انتشار جرقه، گرما و خاکستر آن از دیواره های حفاظتی استفاده شود.
- - تجهیزات اطفاء حریق مناسب باید به صورت آماده به کار در محل وجود داشته باشد.
- - در محلهایی که جوشکاری انجام می شود احتمال تبدیل شعله کوچک به حریق های بزرگ وجود دارد، زمان سنج تشخیص دهنده آتش لازم است. این وسیله باید طوری تنظیم شود که حداقل نیم ساعت پس از پایان جوشکاری نیز بتواند هر نوع شعله را شناسایی و خاموش کند.

- - عملیات جوشکاری، برش یا کارهایی که در دمای بالا انجام می شوند نباید در مخازن، بشکه ها و تانک ها صورت گیرد مگر اینکه کاملاً تمیز شده باشند. (تمیز کردن با یک گاز بی اثر ارجحیت دارد).
- - از وسایل حفاظت چشم باید طی همه عملیات جوشکاری یا برش با قوس الکتریکی، جوشکاری با گاز، برش با اکسیژن، جوشکاری مقاومتی یا لحیم کاری استفاده گردد.
- - هرجا که لازم است جوشکار از میان یک منهول یا ورودی کوچک وارد فضای بسته شود، باید یک امدادگر در بیرون محل حضور داشته باشد که آگاه به روش های امداد و نجات بوده و در همه حال جوشکار را زیر نظر داشته باشد تا در موقع لزوم به کمک او بستابد.

- - برای تمیز کاری سطوح هنگامی که ترکیبات فلور، روی، سرب، بریلیوم، کادمیوم و جیوه در محل وجود دارند و یا هنگام برش ورق های استنلس استیل، تهویه مناسب یا وسایل تنفسی در فضاهای بسته لازم است.
- - برچسب های هشدار دهنده برای فلزات پرکننده در لحیم کاری که حاوی کادمیوم می باشند و فلاکس های حاوی ترکیبات فلور لازم است.

- فن آوریهای جدید جوشکاری
- تکنولوژیهای جدید جوشکاری مثل جوشکاری با لیزر یا پرتوهای الکترون، خطرات جدیدی را به محیط جوشکاری وارد کرده اند. هنگام انجام این گونه جوشکاریها در نظر گرفتن ملاحظات خاصی لازم و ضروری می باشد.

## • 9- جوشکاری لیزری

در جوشکاری با لیزر از پرتوهای متمرکز نور برای انجام جوشکاریهای خیلی دقیق استفاده می شود. خطرات عمدۀ این نوع پرتوهای قوی در مورد چشم می باشد که ممکن است باعث کوری افراد شوند به همین دلیل استفاده از وسایل حفاظتی چشم لازم است.

در مورد سطوح منعکس کننده نیز بایستی دقت بیشتری نمود، لذا هم پرتوهای اولیه و هم پرتوهای انعکاس یافته بسیار خطرناک می باشند.

## 9- جوشکاری با پرتوهای الکترونی

- در این روش از یک پرتو مرکز شده الکترونی برای انجام جوشکاریها بسیار دقیق و با نفوذ زیاد استفاده می شود. به علت تولید اشعه ایکس به عنوان محصول جانبی، این جوشکاری باید در یک فضای بسته و سرپوشیده با سرب یا مواد مناسب دیگر انجام شود. همه درها و منافذ ورودی باید به طور مناسب آب بندی و درز بندی و متنابه کنترل شوند تا از نشت و انتشار اشعه ایکس به بیرون جلوگیری به عمل آید. کاربران باید از دستگاههایی استفاده کنند که تماس و برخورد اتفاقی اشعه ایکس را آشکار سازد. همچنین در این گونه موارد ولتاژ بالا خطر برق گرفتگی ایجاد می کند.

## ۹-۲- روبوت های جوشکار

- در بسیاری از صنایع به جای کارگر از روبوت های جوشکار در خطوط مونتاژ استفاده می شود. این امر کارگران را از خطرات دور می سازد ولی باعث کاهش اشتغال افراد می گردد. بعلاوه ممکن است کارگران توسط همین روبوت های جوشکار دچار آسیب گردند

Delim.blog.ir