

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{240}{200} = 1.2 \text{ A}$$

$$I_{anl} = I_{tnl} - I_f = 7.2 - 1.2 \rightarrow I_{anl} = 6 \text{ A}$$

$$E_{anl} = V_t - R_a I_{anl} = 240 - 1.2 \times 6 \rightarrow E_{anl} = 232.8 \text{ V}$$

$$P_{\text{loss mech}} = E_{anl} I_{anl} = 232.8 \times 6 \rightarrow P_{\text{loss mech}} = 1396.8 \text{ W}$$

در حالت بار داری خواهیم داشت:

$$E_a = V_t - R_a I_a = 240 - 1.2 (75 - 1.2) \rightarrow E_a = 151.44 \text{ V}$$

توان خروجی برابر است با توان در حالت بار داری منهای تلفات مکانیکی که در حالت بی باری به دست آمد، پس داریم:

$$P_{\text{out}} = E_a I_a - P_{\text{loss mech}} = 151.44 \times 72.8 - 1396.8 \rightarrow P_{\text{out}} = 9779.47 \text{ W}$$

توان ورودی نیز از رابطه زیر به دست می آید:

$$P_{\text{in}} = V_t I_t = 240 \times 75 \rightarrow P_{\text{in}} = 18000 \text{ W}$$

س راندمان برابر است با:

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100 = \frac{9779.47}{18000} \times 100 \rightarrow \eta = 54.33\%$$

مسائل حل شده

۱- یک موتور DC، 6 کیلوواتی، ۱۲۰ ولتی و ۱۲۰۰ دور در دقیقه ای مفروض می باشد. مشخصه مغناطیس شونگی این ژنراتور در سرعت ۱۲۰۰ rpm در جدول زیر آمده است. مقاومت آرمیچر ۰/۲۵ بوده و مقاومت مدار تحریک ۱۰۰Ω می باشد. ماشین در سرعت ۱۲۰۰ rpm به صورت تحریک جداگانه چرخانده می شود و جریان تحریک آن نیز ۰/۸۸ می باشد.

جدول (۱-۵)

I_f (A)	۰	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵	۰/۶	۰/۸	۱	۱/۲
E_a (V)	۵	۲۰	۴۰	۶۰	۷۹	۹۳	۱۰۲	۱۱۴	۱۲۰	۱۲۵

اگر مقاومت بار برابر ۱۲۵Ω باشد با چشم پوشی از اثر عکس العمل آرمیچر مطلوبت محاسبه:

(الف) $K_a \phi$

(ب) I_a و E_a

(ج) گشتاور (T) و توان تحویلی به بار

حل (الف) با توجه به مشخصه مغناطیس شونگی، به ازای جریان تحریک ۰/۸۸، $E_a = 114 \text{ V}$. با توجه به رابطه (۱-۵) داریم:

$$E_a = k_a \phi \omega$$

$$\text{که } \omega = \frac{2\pi}{60} \times n_m = \frac{2\pi}{60} \times 1200 = 125.66 \text{ rad/s}$$

$$(114) = k_a \phi (125.66) \rightarrow k_a \phi = 0.9$$

(ب) مسلماً $E_a = 114 \text{ V}$ و I_a برابر است با:

$$I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a} = \frac{120 - 114}{0.2} \rightarrow I_a = 30 \text{ A}$$

(ج) گشتاور از رابطه (۱۷-۵) بدست می آید که:

$$T = k_a \phi I_a \rightarrow T = 0.9 \times 30 = 27 \text{ N m}$$

و توان تحویلی برابر است با:

$$P = T\omega = 27 \times 125.66 = 3396 \text{ W}$$

۲- مسئله فوق را در سرعت ۸۰۰ rpm تکرار کنید.

حل روند حل این مسئله دقیقاً مشابه مسئله فوق می باشد. تنها کافی است که E_a را برای سرعت ۸۰۰ rpm بدست آوریم. لذا اعداد جدول را مطابق فرمول زیر باز نویسی می کنیم:

$$k_a = \frac{NP}{\pi a} = \frac{Z}{\pi a} P = \frac{22}{\pi \times 2} \times 4 = 10/2 \rightarrow$$

$$E_a = k_a \phi \omega = 10/2 \times 75 \times 10^{-2} \times 94/24 = 727$$

۳- اگر جریان آرمیچر ژنراتور مثال قبل، ۲۵A باشد، گشتاور الکترومغناطیسی ایجاد شده را در هر دو حالت محاسبه کنید.


حل در حالت اول داریم: $T = k_a \phi I_a = 5/1 \times 75 \times 10^{-2} \times 25 = 9/56 \text{ Nm}$

و در حالتی که سیم‌پیچی به صورت موجی مونتاژ شده باشد:

$$T = k_a \phi I_a = 10/2 \times 75 \times 10^{-2} \times 25 = 19/12 \text{ Nm}$$

از دو مسئله فوق چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


۵۵- مشخصه اشباع یک ژنراتور DC شنت به قرار زیر است:

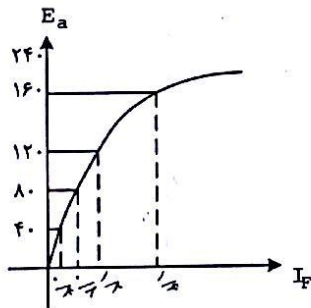

شکل (۴۳-۵)

سرعت این ژنراتور ۹۰۰ rpm می‌باشد. در این سرعت، حداکثر مقاومت مدار میدان چقدر می‌تواند باشد تا ژنراتور شنت قادر به ایجاد ولتاژ باشد؟

حل شکل زیر یک ژنراتور DC شنت را نشان می‌دهد.

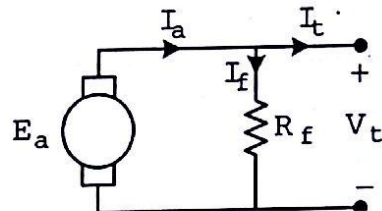

شکل (۴۴-۵)

$$E_{a100} = E_{a120} \times \frac{100}{120}$$

جدول (۲-۵)

I_f (A)	۰	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۶	۰/۸	۱	۱/۲
E_a (V)	۳/۳۳	۱۳/۳۳	۲۶/۶۶	۳۹/۹۹	۵۲/۶۶	۶۷/۹۹	۷۵/۹۹	۷۹/۹۲	۸۳/۳۲

با توجه به جدول فوق به ازای جریان تحریک ۰/۸A، $E_a = 75/99$ پس:

$$E_a = k_a \phi \omega$$

$$\omega = \frac{2\pi}{60} \times n_m = \frac{2\pi}{60} \times 100 = 10.47 \text{ rad/s}$$

از این رو:

$$(75/99) = k_a \phi (10.47) \rightarrow k_a \phi = 1/1$$

I_a نیز به صورت زیر بدست می‌آید:

$$I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a} = \frac{120 - 75/99}{0.2} \rightarrow I_a = 220/0.5 \text{ A}$$

گشتاور و توان نیز به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$T = k_a \phi I_a \rightarrow T = 1/1 \times 220/0.5 = 22 \text{ Nm}$$

$$P = T\omega = 22 \times 10.47 = 1/84 \text{ kW}$$

۳- شار هر قطب یک ژنراتور چهار قطبی ۷۵mwb و سرعت آن ۹۰۰ rpm است. ولتاژ القایی را در شرایط زیر تعیین کنید:

الف) آرمیچر ۳۲ هادی دارد که به صورت سیم‌پیچ حلقوی متصل شده‌اند.

ب) آرمیچر ۲۴ هادی دارد که به صورت سیم‌پیچی موجی متصل شده‌اند.

حل الف) با توجه به داده‌های مسئله:

$$\phi = 75 \text{ mwb}, P = 4, \omega = \frac{2\pi}{60} \times 900 = 94/24 \text{ rad/s}$$

وقتی سیم‌پیچی به صورت حلقوی مونتاژ شده باشد $a=P=4$ پس:

$$k_a = \frac{NP}{\pi a} = \frac{Z}{\pi a} P = \frac{22}{\pi \times 4} \times 4 = 5/1 \rightarrow$$

$$E_a = k_a \phi \omega = 5/1 \times 75 \times 10^{-2} \times 94/24 = 26 \text{ V}$$


ب) در حالتی که سیم‌پیچی به صورت موجی مونتاژ شده باشد $a=2$ پس:

با توجه به شکل فوق بدیهی است که رابطه زیر باید برقرار باشد:

$$V_t = R_f I_f \text{ یا } E_a = R_f I_f$$

در واقع این مسئله برای R_f هایی جواب خواهد داشت که خط $E_a = R_f I_f$ با منحنی مشخصه اشباع ژنراتور فوق یک نقطه برخورد داشته باشند که به این نقطه برخورد "نقطه کار" نیز گفته می شود. با توجه به شکل زیر روشن است که به ازای یک R_f حداکثر، خط $E_a = R_f I_f$ بر منحنی مشخصه اشباع مماس می شود. به این مقاومت "مقاومت بحرانی" گفته می شود.

$$R_{f \text{ حداکثر}} \approx \frac{120}{0.16} \approx 200 \Omega$$

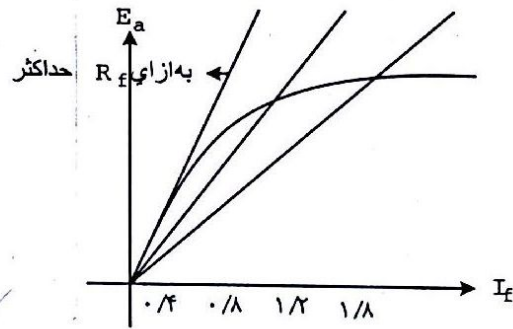

شکل (۵-۴۵)

۶- ولتاژ بی باری ژنراتور مسئله فوق را در سرعت 900 rpm و مقاومت مدار میدان 150Ω چقدر است؟

حل برای بدست آوردن ولتاژ بی باری ژنراتور در این حالت کافی است منحنی $E_a = 150 I_f$ را با منحنی مشخصه مسئله قبل قطع داد (چرا؟). که از این برخورد داریم:

$$E_a \approx 205V$$

۷- یک ژنراتور DC تحریک جداگانه به یک منبع ولتاژ ثابت $500V$ متصل می باشد و تحریک آن نیز از یک منبع $500V$ تغذیه می شود. سرعت این ژنراتور را چند درصد کاهش دهیم تا توان خروجی از $500kw$ به $250kw$ کاهش یابد؟ (مقاومت آرمیچر 0.15Ω بوده و از اثر عکس العمل آرمیچر چشم پوشی شود)

حل با توجه به اینکه ولتاژ پایانه ژنراتور در هر دو حالت برابر $500V$ می باشد خواهیم داشت:

$$P_1 = V_t I_{a1} \rightarrow 500 \times 10^3 = 500 I_{a1} \rightarrow I_{a1} = 1000A$$

$$P_2 = V_t I_{a2} \rightarrow 250 \times 10^3 = 500 I_{a2} \rightarrow I_{a2} = 500A$$

به طریق مشابه:

$$E_{a1} = V_t + R_{a1} I_{a1} = 500 + 1000 \times 0.15 \rightarrow E_{a1} = 515V$$

$$E_{a2} = V_t + R_{a2} I_{a2} = 500 + 500 \times 0.15 \rightarrow E_{a2} = 507.5V$$

در مسئله فرض شده است که ولتاژ اعمالی به سیم پیچ تحریک در هر دو حالت یکسان است. از طرف دیگر از عکس العمل آرمیچر نیز صرف نظر شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که:

$$\phi_1 = \phi_2$$

از این رو با توجه به رابطه (۵-۱۱) داریم.

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{k_{a1} \times \phi_1 \times \omega_1}{k_{a2} \times \phi_2 \times \omega_2} \rightarrow \frac{515}{507.5} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \rightarrow \omega_2 = 0.985 \omega_1$$

پس سرعت به اندازه 1.5% کاهش پیدا کرده است.

۸- یک موتور DC تحریک جداگانه $220V$ ، $1/5kw$ و 1450 rpm دارای مقاومت آرمیچر $2/7 \Omega$ است که در بار نامی $7A$ می کشد. اگر جریان تحریک و ولتاژ آرمیچر در سرعت و بار نامی ثابت شده باشد سرعت بی باری موتور چقدر است؟ تلفات را از حالت بی باری تا بار کامل ثابت فرض کنید.

حل در وضعیتی که موتور در سرعت و بار نامی قرار دارد:

$$E_{a1} = V_t - R_a I_{a1} = 220 - 2/7 \times 7 = 201/7V$$

در وضعیت بی باری موتور ($I_a = 0$):

$$E_{a2} = V_t - R_a I_{a2} = 220V$$

از آنجایی که جریان تحریک ثابت می باشد ($\phi_1 = \phi_2$) از رابطه (۵-۱۱) داریم:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{k_{a1} \times \phi_1 \times \omega_1}{k_{a2} \times \phi_2 \times \omega_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_{m1}}{n_{m2}} \rightarrow \frac{201/7}{220} = \frac{1450}{n_{m1}} \rightarrow n_{m1} = 924/7 \text{ rpm}$$

۹- یک ژنراتور شنت $10kw$ و $250V$ مادامیکه در بار نامی کار می کند افت ولتاژ آن برابر 5% ولتاژ ترمینال ماشین بوده و جریان میدان شنت نیز برابر 5% جریان بار نامی است. مطلوبست مقدار مقاومت مدار آرمیچر؟

ل برای محاسبه جریان آرمیچر داریم:

$$P = V_t I_t \rightarrow I_t = \frac{P}{V_t} = \frac{10^4}{250} \rightarrow I_t = 40A$$

آنجایی که جریان میدان شنت ۵٪ جریان بار نامی است داریم:

$$I_f = 0.05 I_t = 0.05 \times 40 \rightarrow I_f = 2A$$

پس:

$$I_a = I_f + I_t = 2 + 40 = 42A$$

با توجه به مفروضات مسئله می توان نوشت:

$$R_a I_a = 0.05 V_t \rightarrow R_a 42 = 0.05 \times 250 \rightarrow R_a = 0.25 \Omega$$

۱۰- جریان یک موتور شنت با مشخصات ۱۲kw ، ۲۳۰V و ۱۵۰۰rpm طوری تنظیم شده است که سرعت بی باری با جریان آرمیچر ۲A و برابر ۱۶۴۰rpm است. مادامیکه بار موتور افزایش یابد مشاهده می گردد که جریان آرمیچر ۴۰A و سرعت ۱۴۴۰rpm می شود. تحت این شرایط، با فرض که مقاومت مدار آرمیچر ۱/۲۵۲ ولتاژ منبع تغذیه ۲۳۰V باشد درصد کاهش شار میدان در هر لب که ناشی از عکس العمل آرمیچر است را پیدا کنید.

ل با توجه به مفروضات مسئله داریم:

$$E_{a1} = V_t - R_a I_{a1} = 230 - 1/2 \times 2 \rightarrow E_{a1} = 227/6V$$

$$E_{a2} = V_t - R_a I_{a2} = 230 - 1/2 \times 40 \rightarrow E_{a2} = 182V$$

رابطه (۱۱-۵) داریم:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{k_{a1} \times \phi_1 \times \omega_1}{k_{a2} \times \phi_2 \times \omega_2} = \frac{\phi_1 \times \Omega_{m1}}{\phi_2 \times \Omega_{m2}} \rightarrow \frac{227/6}{182} = \frac{\phi_1 \times 1640}{\phi_2 \times 1440} \rightarrow \phi_2 = 0.84 \phi_1$$

درصد کاهش میدان ۶٪ بوده است.

۱۱- باری که گشتاور ثابت ۲۵۸m لازم دارد با یک موتور سری که از منبع ۲۳۰V تغذیه شود می چرخد. مقاومت آرمیچر و میدان سری موتور روی هم ۰/۲۵۲ است در آزمایش حالت کون، موتور گشتاور ۱۲۸m را در جریان ۲۰A تولید می کند. آزمایش دیگری حاکی از آن است که این موتور تا جریان حدود ۵۰A اشباع مغناطیسی ناچیزی خواهد داشت. با توجه به اینکه تلفات دشی نیز ناچیز است سرعت در بار مذکور چند rpm است؟

ل بدلیل آنکه در این موتور تا جریان ۵۰A اشباع مغناطیس ناچیز است از این رو $\phi = kI_a$ لذا

ریم:

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{I_{a1}}{I_{a2}}\right)^2 \rightarrow \frac{12}{25} = \left(\frac{20}{I_{a2}}\right)^2 \rightarrow I_{a2} = 24/15A$$

پس ولتاژ خروجی آرمیچر برابر است با:

$$E_{a2} = V_t - (R_a + R_s) I_{a2} = 230 - 0.2 \times 24/15 \rightarrow E_{a2} = 222/16A$$

از طرف دیگر:

$$T_2 = k_a \phi I_{a2} = k_a k I_{a2}^2 \rightarrow 25 = k_a k (24/15)^2 \rightarrow k_a k = 0.2$$

از رابطه (۱۱-۵) داریم:


$$E_{a2} = k_a \phi \omega = k_a k I_{a2} \omega \rightarrow 222/16 = 0.2 \times 24/15 \omega \rightarrow \omega = 217/182 \text{ rad/s}$$

$$\text{یا } n_m = 2080/0.5 \text{ rpm}$$

۱۲- آرمیچر یک ژنراتور DC چهار قطبی با سیمی که جریان مجاز آن ۱۴A می باشد به صورت موجی سیم پیچی شده است حداکثر جریان مجازی که از این ژنراتور در $V_t = 82V$ می توان گرفت چند آمپر است؟

منحنی $E_a - I_f$ و معادلات هر منحنی در شکل زیر رسم شده است.

حل ابتدا جریان تحریک را محاسبه می کنیم:

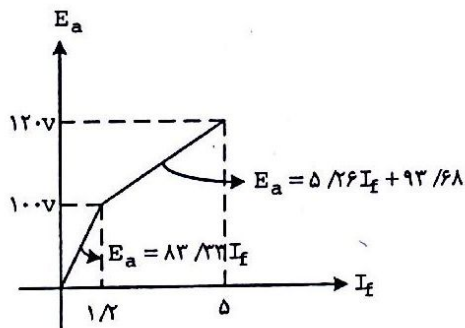

شکل (۵-۴۶)

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{82}{52} = 1/59$$

با توجه به اینکه $I_f > 1/2$ لذا E_a با توجه به شکل روبرو $102/0.47$ بدست می آید. بنابراین:

$$E_a = V_t + R_a I_a \rightarrow I_a = \frac{E_a - V_t}{R_a} = \frac{102/0.47 - 82}{0.12} \rightarrow I_a = 158/69A$$

که جریان بار برابر است با: