

# سیم پیچی موتورهای تک فاز

ساخته کار دانش (اگر و تحقیقی بر)

رنجت های مهار تی (مانعین های الکتریکی) و مانعین های الکتریکی درجه (۱)



بروز رسانی مهار تی ساخته کار دانش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## سیم پیچی موتورهای تک فاز

ناخودی: کارداانس

زمینه‌ی: صنعت

گروه تحصیلی: برق

زیرگروه: الکتروتکنیک

رنته‌های مهارتی: مائینین های الکتریکی و مائینین های الکتریکی درجه (۱)

شماره‌ی رنته‌های مهارتی: ۳۰۶-۱۰۱-۱۰۵-۱۰۱-۳۰۵

کد رایانه‌ای رنته‌ی مهارتی: ۹۳۷۶ و ۹۳۷۵

نام استاندارد مهارتی مينا: مائینین های الکتریکی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۷۵ و ۵۳۴۸

شماره‌ی درس: نظری ۶/۸۳۰ و عملی ۱/۸۳۰

عنوان: حل

۶۶

۶۶

سیم پیچی موتورهای تک فاز اجزا: حل نظری - تهران: شرکت صنایع آموزشی و است

س ۴۹۶ ج/ به وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۷

۱۳۶۷

۹۰۰: نظری: ساخته‌ی کارداانس - اسلامی درس نظری ۶/۸۳۰ و عملی ۱/۸۳۰

مدون درس ناخودی کارداانس، زمینه‌ی صنعت، آفر، تحصیلی و زرگری: الکترونیک

رنته‌های مهارتی مائین های الکتریکی، مائین های الکتریکی درجه (۱)

براندزی محض و نظرت بر تأثیر: آفر و زمینه‌ی و تأثیر آفر و مهارتی و


کارداانس

۱- موتورهای برقی برقی نکفاز - سیم پیچی. الف- عنوان.

سکنی‌ان مختار و داشت آموزش اخیر  
پندتیهات و نظرات طور را از پاره‌ان مختار این کتاب به نسبت  
اخیر، مختاری سنتی شار (۱۸۷۴) مختار و تفسیری و تأثیف آموزشی  
فن و هنرها و کارهای ارشادی طرفای.

### و ز اورت آموزش و پژوهش سال‌مان بزدشی و پژوهشی آموزش

و اخیری مختار و نظرات و تأثیف، مختار و تفسیری و تأثیف آموزشی فن و هنرها و کارهای ارشادی  
نمایش: سیویچی مولوی طبق تکمیل، ۱۹۶۰  
چاک: مهدی علی طبق  
و ز اشاره فن: مهدی علی طبق  
و ز اشاره فن: مهدی علی طبق  
و ز اشاره فن: مهدی علی طبق  
امانی: مختار و نظرات در جا، اخیری اگر جا و توزیع اکتف داشت درین  
رید: مهدی علی طبق  
منتهیا: مختار و نظرات  
طراح بند: طاهر، مسیله اد  
کسر: افراد محتاج آموزش از ایندیه و ز اورت آموزش و پژوهش  
جاگاه: ایران  
سال انتشار و نوبت: جا، جا، اولی ۱۹۶۷  
جز جا: معرفت اینست

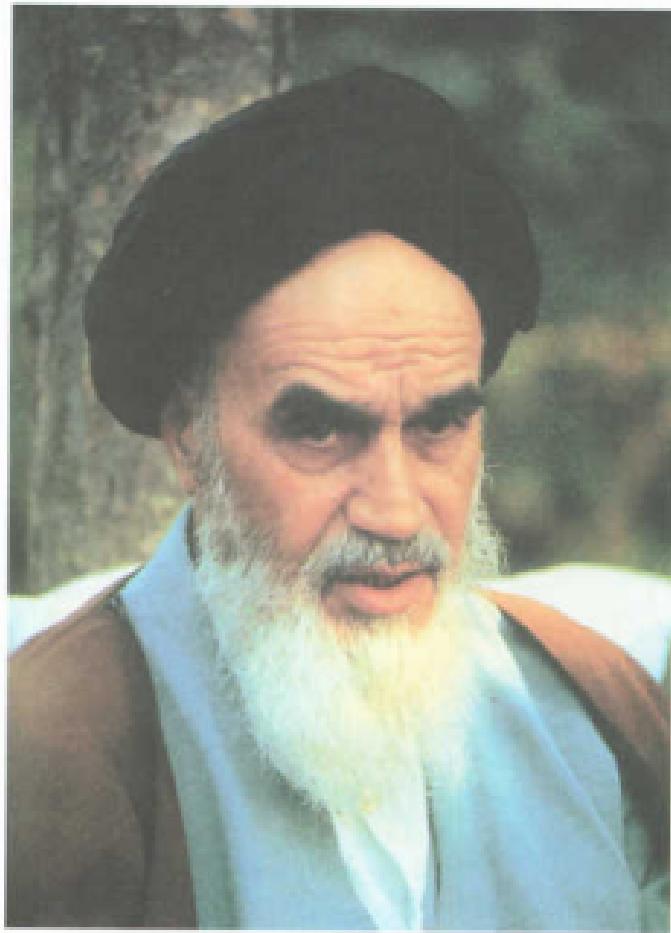

شما عزیزان گویند که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات گشود  
خود را برآورده ساند. از نیروی انسانی، ایمانی خود را، غافل نباشد و از  
انکایی به اجاتب بپرهیزد.  
امام خمینی «قدس سرّه الشریف»

## مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پو دانی

بر پادکنی ناچیت «پو دان»‌های مهارت‌ها «کتاب‌های شخصی شاخه‌ی کارهاتش» بر مبنای استعدادهای کتاب تضمینه برپاندهای درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کارهاتش، مجموعه نسبتی صورت گرفته است. بر این اساس اینها توافقی‌های هم خالقه (Harmonic Power) موردن مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خالقه به صورت واحدهای کار تحقیق عنوان (Unit) و مشتمل‌بندی می‌شود. در نهایت واحدهای کار هم خالقه به هم مجدد استهدادی شده و پو دان مهارتی (Module) را تشکیل می‌دهد.

مشتمل‌بندی توافقی‌های هم خالقه به صورت کمپیون‌های شخصی با یک تکرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم برمی‌براند بر تابعیتی و تأثیر پو دان‌های مهارت تغذیت داشتند. این دسته بندی کار از آموزش‌های مهارتی با روشن تعریف، هر آموزان و هترجویان شاخه‌ی کارهاتش و سایر علاوه‌حصدان و دسته اکثر کار از آموزش‌های مهارتی با روشن تعریف، «پو دان»‌های مهارت، توصیه‌ی متوجه الگوهای از آن شده در شون برگ‌های نمساره، (۱)، (۲) و (۳) موردن بررسی قرار گیرد. در ازای دسته‌بندیدن‌ها، زمان موردن پیاز برای آموزش آن‌ها بر تبعین می‌گردد، با روشن مذکور یک «پو دان» به عنوان کتاب درسی مورده تأیید و رارت آموزش و پژوهش در شاخه‌ی کارهاتش، «چاپ سه‌لایی» می‌شود.

پطور کلی هر استعداده مهارت به تعدادی پو دان مهارت ( $M_1$  و  $M_2$  و ... ) از هر پو دان تقریباً به تعدادی واحد کار (۱)، (۲) و ... و هر واحد کار تقریباً به تعدادی توافقی (و زیرا  $P_1$ ،  $P_2$  و ... ) از تقدیم می‌شوند. شون برگ نسل، (۱) برای دسته‌بندی توافقی‌های کار می‌زود. در این شون برگ شاخه‌ی من گذشت که در هر واحد کار چه نوع توافقی‌های وجود دارد. در شون برگ نسلاره، (۲) واحدهای کار مرتبط با پو دان و در شون برگ نسلاره، (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پو دان درج شده است. بدینه است هر آموزان و هترجویان ارجمند شاخه کارهاتش و توجه هنریزی‌ای که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند مارا در شایان گفتن پو دان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تعریف شده است راهنمای و پاور پائست.

سازمان بیرونی و پر تابعیتی آموزش  
دقیق بر تابعیتی و تأثیر آموزش‌های  
فنی و حرفه‌ای و کارهاتش

## بیسگنثار

حمد و سلام و بورگزاری را که جای جانی هست را با آيات و جلوه‌های خوبی می‌ارتست، تا صاحبان خود در آن اندیشه  
کشید.

### هزار آموزان گرامی و فرادران عزیز:

کتابی که اینکه پیش رو دارد، یکی از کتاب‌های درسی نظام جدید آموزشی در شانقهی گلزارانش، زمینه‌ی صفت  
من بالشده که به گوشش شرکت صنایع آموزشی (لواسمه) به وزارت آموزش و پرورش تأثیر و جایز است. این شرکت در سال  
۱۳۹۲ با هدف طراحی، تویله و تأمین تجهیزات آموزشی، نسک آموزشی، ارجمندگانه و کارگاهی برای تعلم مفاهیم تحصیلی از  
بسیاری می‌باشد که از اینگاهان تأسیس شده است. مهمترین رسالت شرکت، خدمات و پشتیبانی فنی جانبه از آموزش کشور می‌باشد. از  
اینروز از آغاز تأسیس ناگفته نموده، با یهودی‌گری از اخرين دسواره‌ها و قطعه‌ی های کشورهای پیشرفتی صنعتی اقدام به تویله  
بسیاری از تجهیزات آموزشی رسانی کلاس‌ها، ارجمندگانه و کارگاههای مرافق آموزشی نموده است.

یکی دیگر از خدمات شرکت، هستکاری با سازمان نووهن و پژوهشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای تأثیر و  
چاپ کتاب‌های درسی می‌باشد. در تأثیر این کتاب پیشگویان و حساب‌باظران آموزش‌های فنی و صنعتی و هنری در بهانه  
سمیت، شرکت را بازی داده‌اند تا کتابی آستان، روان و خودآموز تهیه و در اختیار فرادران فرار داده شود. شیوه‌ی تگذیری این  
کتاب، سبقت با شیوه‌ی آموزش مهارت بودمانی (Mastery) می‌باشد. این شیوه‌ی آموزش مهارت، همان‌گونه در بسیاری از  
کشورهای پیشرفتی صفتی در حال اجرا می‌باشد.

ایده استاد مدرسان محترم مرافق آموزش با احتمال بزرگ در جهت اجرای هر چه یکی این شیوه‌ی آموزش مهارت هست  
که از اینکه اندیشه به کتاب اهداف آموزشی کتاب جامعه مصل بروشانهم. با استثنای به این اهداف آموزشی است که فرادران عزیز  
می‌توانند در زمینه مهنتگران ملأی و کارگیرین کشور آموزش این رسانی فرار گردند.

شرکت صنایع آموزشی  
واحد تحقیقات و طرح و برنامه

## نتیجه

بر مراکز مستحب کشتو پیش می‌آید که از مخوبات های نکفاز استفاده کنند، بلکه طبیعی به اینکه مخوبات های مورده استفاده در این مرکز مخوبات های سه قلچ می‌باشد. این استفاده به خاطر ارزان بودن مخوبات های سه قلچ، نداشتن نفعهای اضافی برای راه اندازی، از آنکه نوآن بینتر در محصول های یکسان، و بالا قدر، امکان کنترل و تعمیر و نگهداری آسان این مخوبات ها می‌باشد. به علت عدم دسترسی به برق سه قلچ در اماکن سکونی، به تاجران از مخوبات های نکفاز استفاده می‌نمودند.

مخوبات های نکفاز در ارزان های بایدن ساخته می شدند و در اتوخ مختلف از قبل، مخوبات های اتوماتیک، مخوباتی غلظت پذیرکار، مخوبات های با سیمچی اسارت و مخوباتی سه قلچ با کارکرد نکفاز، در مصارف خانگی، مورده استفاده، قرار می‌گرفته. در ای سنال، بینتر مخوبات های به کار رفته در جایزه های آبی بینهای این کفاز از مخوبات های اتوماتیک می‌باشد. اگر مخوبات های به کار رفته در کوله های مخصوص های لباس شوی و بخطابها از نوع مخوبات های نکفاز با سیمچی اسارت می‌باشد. مخوبات های با سیمچی اسارت ممکن است به صورت طرح دو قلچ با با سیمچی اسارت موقت طراحی شوند. که هر دو مورده در این بضمونه مورده بحث قرار خواهد گرفت.

در این کتاب نخست به روشن های طرح دو کارهای اشاره نمود و طرح جدول ها و رسم دو کارهای مخوبات های نکفاز از نوع طرح دو قلچ، و سیمچی اسارت در حد امکان بوره و رسی فرازگرفته است. سپس سه بینهای مخوبات های نکفاز به صورت کارهای فعل دنبال نموده است. از سیمچه ها و محلات را هنر جوانان در دفتر گزارش کارگاهی انجام می‌دهند. در کارهای فعل دنبال سعی نمود است که هنر جوانان از طریق پایان نظر، با محلات ساده آشنا شوند.

پس آموزن ها و بینهای در حد مطالبات کتاب طرح نموده است. اما هنر جوانان می‌توانند با پاسخ دادن به این پرسش ها، آزموده های خود را ارزشی کنند. در فعل دنبال هم بیندل مخوبات های سه قلچ به نکفاز و معاینه های مجازی مورده پایان دنبال نموده است.

از هنرگران از همه نموده اندسته های اصلی خود را به دفتر پژوهشگری و تأثیف آموزن های افری و سرفرازی و به این اتفاق اشاره نمود.

## لهرست

عنوان

صفحه

و احمد کار اول: رسم دیاگرام سیم بندی تک فاز	1
پیش آزمون (۱)	۲
۱-۱- مقدمه	۳
۱-۱-۱- بلاک استکروموتورهای تک فاز	۴
۱-۱-۲- ایجاد میدان دور بر قطبی در استکتور توسط جریان دور فاز	۵
۱-۱-۳- محاسبه و ارسم سیم بندی استکتور استکروموتورهای تک فاز یک طبله و یک سرمه و دور سرمه	۶
۱-۱-۴- کارهای عمل	۷
آزمون پایانی (۱)	۸
و احمد کار دوم: کلاب گذاری تک فاز	۹
۱-۲- مقدمه	۱۰
۱-۲-۱- سیم بندی استکتور موتورهای تک فاز طرح دور فاز	۱۱
۱-۲-۲- کار عملی شماره ۱	۱۲
۱-۲-۳- سیم بندی استکتور موتورهای تک فاز با سیم بین استارت صرفت	۱۳
۱-۲-۴- کار عملی شماره ۲	۱۴
۱-۲-۵- کار عملی شماره ۳	۱۵
۱-۲-۶- کار عملی شماره ۴	۱۶
آزمون پایانی (۲)	۱۷
و احمد کار سوم: تبدیل استکروموتورهای سه فاز به تک فاز	۱۸
پیش آزمون (۲)	۱۹
۱-۳- مقدمه	۲۰
۱-۳-۱- محاسبات مدارن چهت تبدیل موتورهای سه فاز به تک فاز	۲۱
۱-۳-۲- سدار استکر کی تبدیل استکروموتورهای سه فاز به تک فاز	۲۲
۱-۳-۳- کار عملی شماره ۱	۲۳
آزمون پایانی (۲)	۲۴
پاسخ پیش آزمون ها	۲۵
منابع و مأخذ	۲۶

## هدف کلی بودمان

محاسبه، تزییم و سبیله‌چی موتورهای انکر کلی یک‌فلز

ساعدها			هزار نو اندیش	راهنمایی	راهنمایی
جمع	عملان	نظری			
۷۰	۳۰	۱۰	محاسبه و تزییم دنگل امدادی سبیله‌چی انکر موتورهای یک‌فلز یک‌فلز طبله	۲۹	۱
۸۷	۷۵	۶	سبیله‌چی انکر موتورهای یک‌فلز طبله یک‌سرمه	۴۰	۲
۴	۴	۴	تبلیغ انکر موتورهای سه‌فلز یک‌فلز	۷۸	۳
۱۲۷	۱۰۷	۲۰	جمع کل		

## واحد کار اول

# رسم دیاگرام سیم‌بندی تک فاز

### هدف کلی

محاسبه و نویسیدن دیاگرام های سیم‌بندی موتورهای یک طبقه‌ی تک فاز

هدف‌های رفتاری: فرآیند از بازن این واحد کار فائز موقت بود :

- ۱- مختصات موتور را از پلاک موتور بهست آورد.
- ۲- موارد کاربرد موتورهای تکفاز را آنم برد.
- ۳- اثربارهای راماندازی موتورهای تکفاز را شرح دهد و موارد کاربرد هر یک را بیان کند.
- ۴- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و استارت موتورهای تکفاز یک طبقه‌ی یک سرعته را برآمداناز موقت طرح و رسم کند.
- ۵- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و استارت موتورهای تکفاز یک طبقه‌ی دو سرعته را برآمداناز موقت طرح و رسم کند.
- ۶- طرز تشكیل جزوی دوار را در سطح استارت موتور تکفاز با طرح دو فاز، توضیح دهد.
- ۷- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و تکنیک موتورهای تکفاز با طرح دو فاز را رسم کند.


ساخت امزش		
جمع	عملی	نظری
۰	۰	۰

## بیش از مون (۱)


- ۱- در موتورهای تک فاز، نفس کلید گیرن از مرکز چست؟  
(۱) راياندازی  
(۲) تقویت گشاور راياندازی
- ۲- قطع سه‌بعدی استارت  
(۱) ابعاد میدان دوگز  
۳- اختلاف فاز الکتریکی من سه‌بعدی استارت ر سه‌بعدی اصلی در موتورهای تک فاز، نفسیاً چند درجه است؟  
(۱) ۱۲۰ درجه  
(۲) ۹۰ درجه  
(۳) ۱۸۰ درجه  
(۴) ۶۰ درجه
- ۴- در راياندازی موتورهای رفتار تک فاز از سه‌بعدی با راياندازی ... و در موتورهای کم قدرت از سه‌بعدی با راياندازی ..... استفاده می‌شود.  
(۱) خازنی - مدارپیش  
(۲) خازنی - خازنی  
(۳) مدارپیش - خازنی  
(۴) مدارپیش - مدارپیش
- ۵- گام سه‌بعدی سه‌بعدی استارت در موتورهای تک فاز چند درجه بگام سه‌بعدی سه‌بعدی اصلی است?  
(۱) هم  
(۲) دو  
(۳) یک  
(۴) سوم
- ۶- در راياندازی موتورهای سه‌غاز در جیان تک فاز، برای هر اسب بخار توان موتور را چند می‌گیرد و مدار  
خازنی چند در نظر گرفت؟  
(۱) ۷۰ درجه  
(۲) ۱۰۰ درجه  
(۳) ۶۰ درجه  
(۴) ۵۰ درجه
- ۷- در موتورهای تک فاز با سه‌بعدی استارت موقت حداقل چند درجه نیبارهای استاتور برای سه‌بعدی اصلی در نظر گرفته می‌شود؟  
(۱) ۵ درجه  
(۲) ۷ درجه  
(۳) ۹ درجه  
(۴) ۱۱ درجه
- ۸- در سه‌بعدی موتورهای تک فاز با طرح دو فلاز نفسیاً چند درجه نیبارهای استاتور با سه‌بعدی اصلی  
اختلاف می‌شود؟  
(۱) دو سوم  
(۲) یک سوم  
(۳) نصف  
(۴) سه چهارم
- ۹- ضریب توان موتورهای تک فاز ..... از موتورهای سه‌غاز مشابه است: در هر دوی از موتورهای سه  
غاز ..... از تک فاز است.  
(۱) کسری - پیشر  
(۲) پیشر - کسری  
(۳) کسر - کسر  
(۴) پیشر - پیشر
- ۱۰- موتورهای تک فاز به صورت ..... و با گام ..... سه‌بعدی می‌شوند.  
(۱) متعدد مرکز - کسری  
(۲) متعدد مرکز - کامل  
(۳) کلاف مساوی - کسری  
(۴) کلاف مساوی - کامل

## ۱-۱- مقدمه

چنان که گفته شد، الکتروموتورهای تک فاز پیشتر مصارف خانگی دارد و در قوانین بین‌الملل ممنوع شوند. با توجه به این موتورهای تک فاز می‌دانیم، مقدار میزان گشتاور را اندازایی در معتبر موتورهای تک فاز صفر است. به همین جهت این موتورها خود را خود را اندازایی نمی‌نمودند و لازم است از سیم پیچ را اندازایی در ساختن آن‌ها استفاده نمود. نوع سیم پیچ را اندازایی به کار گرفته موتور پیشگی دارد. در برخی از موتورهای سیم پیچ را اندازایی پس از را اندازایی از حصار الکتریکی خارج می‌نمودند و در برخی دیگر سیم پیچ در حصار تکذیبی باقی می‌ماند (شکل ۱-۱).

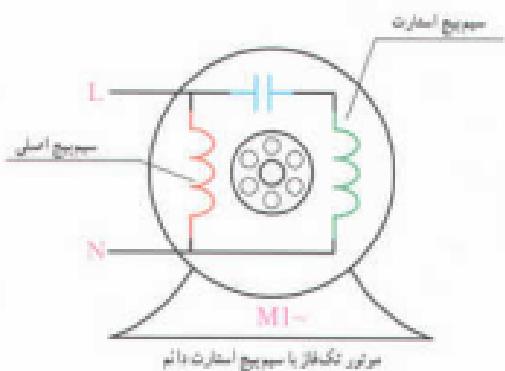

موتور تک فاز با سیم پیچ استارت دائم

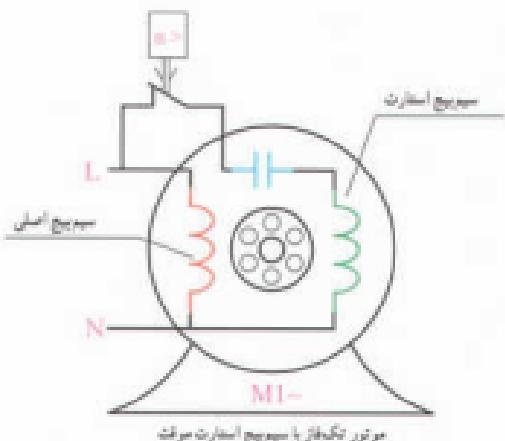


موتور تک فاز با سیم پیچ استارت موقت


شکل ۱-۱

سیمیج های را ادا کار، به دو دسته، سیمیج استارت مرفت و سیمیج استارت دائم نفسم می شود. بن موتور های لک فاز با سیمیج استارت مرفت با موتور های سه فاز، در تفاوت عده، منتهه می شود، تفاوت اول اختصاص مداری یک سوم شماره ای استارور به سیمیج استارت است.


آن سیمیج می از را اند ازی از مدار خارج می شود، به معنی بجهت نیز گون از همه طریق هسته ای استارور در تولید تو ان مکانیکی بهره و داری گرد. آن موضوع سبب کاهش ضربه مهندی آن موتورها در مقایسه با موتورهای سه فاز می شود. درین تفاوت، نیز به وسیله ای است که سیمیج استارت را، پس از آن که موتور به ۵۷۶ دور ثانی رسید، از مدار الکتریکی خارج کند؛ آن وسیله گلند گیریز از مرکز است (شکل ۱-۱). گلند گیریز از مرکز یک وسیله ای مکانیکی است که مدار، بر آغازدن به دلن موتور موج افزایش هنری ساخت موتور لبر می شود؛ هدجهن یک یار اضافی است که جون هموار، با محور موتور گردش می کند و اندمان موتور را کاهشی می دهد. با این حال، اگر کلید گیریز از مرکز به وظیفه خود عمل نکند ممکن است دو وضعیت در گلند موتور بیش آشد که هر دو منجر به سوختن سیمیج های موتور خواهد شد. در حالت اول گلند گیریز از مرکز به وضعیت قفل و نمی گردد که در شرط سیمیج استارت به هنگام را اند ازی در مدار منع نگذارد فرار نمی گیرد و موتور به کار نمی آمد. در این حال، آن سیمیج اصلی همچنان شدیدی عبور می کند که سیمیج اصلی را می سوزاند. در حالت دوم گلند گیریز از مرکز قادر به قطع سیمیج استارت نیست، لذا باقی ماندن سیمیج استارت در مدار الکتریکی موجب سوختن سیمیج می شود. زیرا مقطع سیمیج استارت را به دلیل مدت زمان کوتاهی که باید در مدار باشد کوچک انتخاب می کند. کوچکی مقطع مقطع، سیمیج استارت را آسیب بخورد می کند و وقتی گلند گیریز از مرکز شواند سیمیج استارت را قطع کند، سیمیج می سوزد. سوختن سیمیج استارت سبب آسیب بیدن سیمیج اصلی می شود.

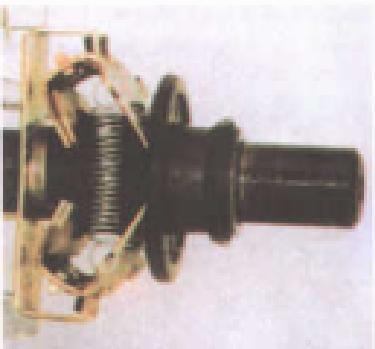

شکل ۱-۱- گلند گیریز از مرکز

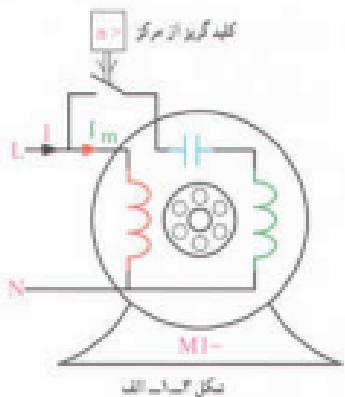

کلید گیری از مرکز سه‌پhas استارت را فعل نمی‌کند. اینها سه‌پhas استارت و سیس سه‌پhas اصلی می‌سوزند (شکل ۳-۱-الف).

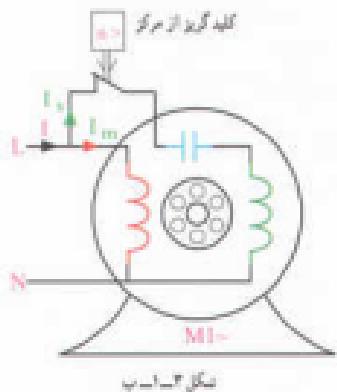

کلید گیری از مرکز سه‌پhas استارت را بوصول نمی‌کند: نزدیک موتور را امدادگری نمی‌نمود و می‌سوزد (شکل ۳-۱-ب).

## ۲-۱- بلاک الکتروموتورهای تک‌فاز

روی یکنایی همه‌ی موتورهای الکترومکانی صفحه‌ای وجود دارد که مشخصات الکتریکی و بعضی از موارد کاربردی موتور را به صورت یک جدول روی آن می‌فرمایست. این صفحه به بلاک موتور معروف است. جدول ۲-۱ نویعای از یک بلاک است: اطلاعاتی که از این بلاک می‌توان درست آورده بیان است از: موتور تک‌فاز است، در سال ۱۹۹۰ میلادی ساخته شده است. توان خروجی آن ۰.۵۵kW با ۷۵۰ دور است. ضرب نویان آن  $1/\sqrt{2} \times 0.55 = 0.39$  است. آسم جریان می‌گذارد. ولتاژ نامی آن ۲۲۰ ولت است. دور نامی آن ۱۴۲۰ دور بر دقیقه است. با فرکانس ۵۰ هرتز کار می‌گذارد. وزاری ۱۱.۶Kg است. در مطالعه نهادن با این ارزی مثل یون گوشنی و آجران و نیز اجمال خارجی به قدری دارای گفتم و پاسخه شدن آب به آن در همه جهات مطابقت شده است. ۱۱/۶ کیلوگرم وزن مازد. خزان را را امدادگری آن ۶ میکروفاراد ظرفیت دارد و ولتاژ ۲۲۰ ولت را تحمل می‌گذارد.

Type EAM 80K4 - AK33	MOT
1990	IM
0.55 Kw	COS φ 0.75
220V	5.5A
1420 R.P.M	50Hz
IP 44	11.6Kg
CA 60μF / 320V	

### ۲-۱- ایجاد میدان دور از دو قطبی در استاتور توسط

جربان دور فلز

در جریان های دور فلز، اختلاف فاز بین دور فلز  $= 180^\circ$  درجه‌ی

الکتریکی است. معمولاً در صفت، جربان دور فلز تولید نمی‌شود.

وی با مدارهای خارجی می‌توان اختلاف فازهای خلبان تردیک به  $90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی، یعنی دور فلز را ایجاد کرد. (شکل ۲-۱)

جربان الکتریکی دور فلز را شناس می‌دهد.

جربان متناوب دور فلز، نظر جربان متناوب سه فاز، نادر

است در سطح استاتوری که در سیم پیچ با اختلاف مکان

$90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی دارد، حوزه‌ی دور فلز مغناطیسی ایجاد کند.

این میدان مغناطیسی را روتوور را قطب و در آن ها جربان الکتریکی

القا می‌کند. این جربان المقاوی در میدان مغناطیسی استاتور،

گشایشی بدهد تا این دور فلز را حول محور خود و ادار به

گردان من کند. (شکل ۲-۲) موقعیت سیم پیچ های استاتور در قطب

را شناس می‌دهد.

وای شناس با این چگونگی تشکیل حوزه‌ی دور فلز، در

استاتور مولور نک فلز، توسط جربان متناوب دور فلز موقعیت


قطب ها را در مقادیر مختلف  $\theta$  در سطح استاتور به دست

می‌آورید. درودی جربان ها را درون سو و با علامت  $\odot$  و خروجی


جربان ها را درون سو و با علامت  $\ominus$  شناس می‌دهیم. جهت میدان

افرات سیم ها از مانندی دست راست نهیں می‌شود. در مکان


$L_1 = 0, L_2 = 1, L_3 = 2, L_4 = 3$  (شکل ۲-۲) است فلز  $\odot < \odot < \odot < \odot$

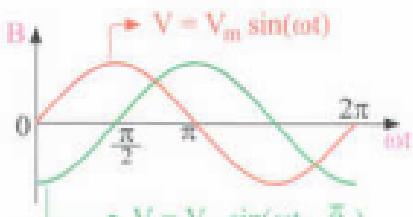

شکل ۲-۱- جربان متناوب دور فلز


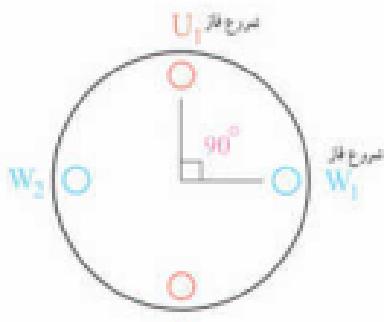


شکل ۲-۲- استاتور دور فلز

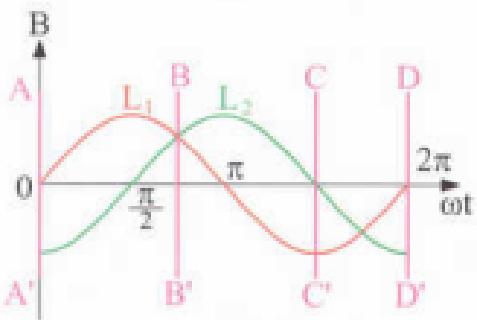


شکل ۲-۳- نکار موج جربان دور فلز


و موقعت قطبها بر اساس شکل (۱-۸) می‌باشد.

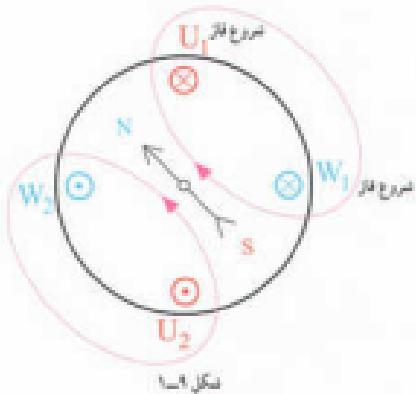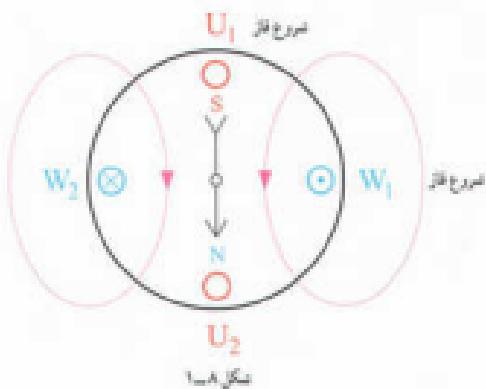

در مکان  $B_1 = BB = 175^\circ$  است. در این حالت فاز  $B_1 > 0$  است و موقعت قطبها بر اساس شکل (۱-۹) می‌باشد. به طوری که مشاهده می‌شود، قطبها نسبت به اندازه دی ۱۲۰ درجه چاپجا می‌شوند.

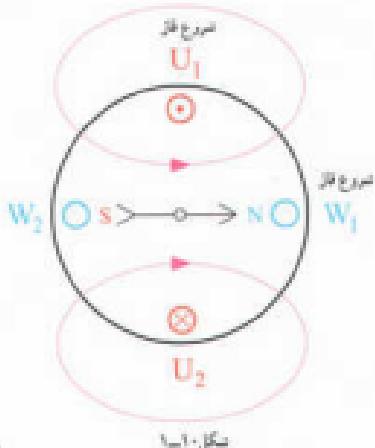


در مکان  $CC = 90^\circ$  است: در این حالت فاز  $B_1 < 0$  و  $B_2 < 0$  است و موقعت قطبها بر اساس شکل (۱-۱۰) می‌باشد.

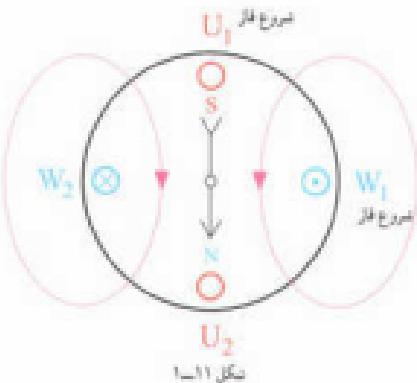

شکل ۱۱-۱

ب در مکان  $\theta = 0^\circ$  است و در این حالت فاز  $U_1 = 0$  است و موقت قطب های اساس شکل ۱۱-۱) می باشد.


از شکل های لایه ۱ تا ۱۱-۱) می توان توجه گرفت که وقتی  $U_1$  از صفر تا  $2\pi$  درجه تغییر می کند میدان مغناطیسی نیز به کم دور کامل سطح استاتور را می پیماید و اگر فرکانس یو ای آ بالست میدان نیز آ باز سطح استاتور را در هر ثانیه، خواهد پیمود. بدین طرز میدان یو ای آ فرکانس آندر سطح استاتور چونور دو فاز شکل ۱۱-۱) می شود.

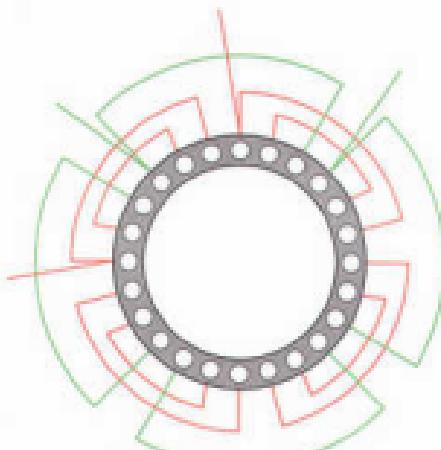


شکل ۱۱-۲-۱) موتور با سه یو ای آ استارت موکت

جزئی بر اساس شکل ۱۱-۱) می باشد. برقی متناسب لک فاز این موتورها از موتورهای نیکفاز از یک سبیج به اتفاق سبیج را اداخان با سبیج گشک استاد، می شود. این سبیج ها می از را اداخانی مولوور از مدار الکتریکی خارج می شوند. به این سبیج ها در موتورهای نیکفاز سبیج استارت موکت می گویند (شکل ۱۱-۲-۱). در بعضی موتورهای سبیج را اداخان، پس از را اداخانی همچنان در مدار یکی می بند و در تولید توان به سبیج اصل کمک می کند. لذا به این سبیج گشک نیز گفته می شود، مشخصات سبیج گشک مشابه مشخصات سبیج اصل است. این نوع سبیجی موتورهای نیکفاز را، طرح دو فاز می گویند. این موتورها دائم در مدار خالی دارند و فقط لکه گیری آن سبیج می باشد.


جهن از کل هشتی موتور استفاده می شود، ضریب بفرمای  
آن پلاست (شکل ۱۲-۱).

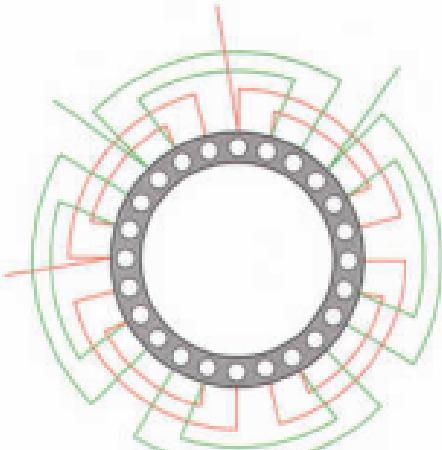

شکل ۱۲-۱-۱- موتور با سهیمی طرح پل فاز

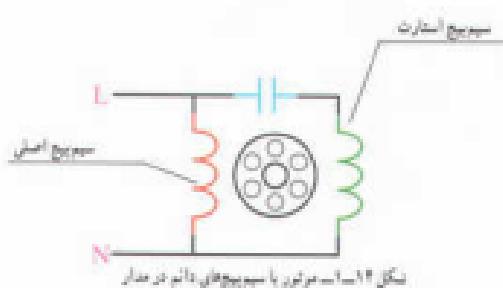

شکل ۱۲-۱-۲- موتور با سهیمی طرح پل فاز در مدار

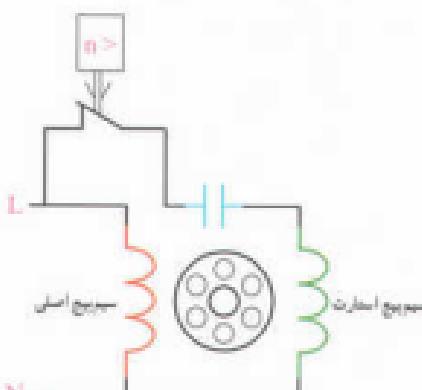


شکل ۱۲-۱-۳- موتور با سهیمی استارت موتور


۱۲-۱-۳- محاسبه و ترسیم سهیمی استارت  
الکتروموتورهای نک فاز یک طبله یکسرعته و  
دوسرعته

سهیمی استارت الکتروموتورهای نک فاز، مانند سهیمی  
موتورهای سدفلان، پیشتر به مهارت و تجربه ای موتور پیچ سینگ  
دارد. تکمیل در سهیمی موتورهای نک فاز نیاز است از آن رود  
نه این روش واحدی را ای سهیمی موتورهای نک فاز ارائه  
کرد. به همین جهت تخت با اصول کلی سهیمی موتورهای  
نک فاز آشنا می شویم تا در ضمن پیشرفت کار و کسب تجربه به  
مهارت های لازم وسیع

موتورهای نک فاز را در مالت، آلف: باقی ماندن سهیمی  
نک فاز در مدار (شکل ۱۲-۱۴) و ب: خارج شدن آن از مدار پس  
از راه اندازی (شکل ۱۲-۱۵) مورد بررسی قرار می دهیم.

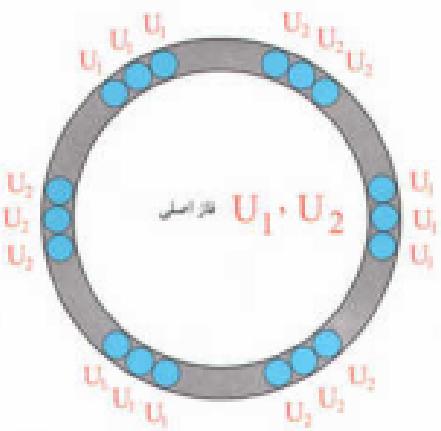

الف - نیبارهای مربوط به فاز  $U_1 \cup U_2$

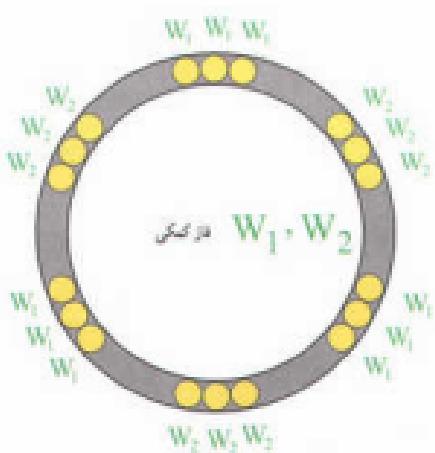

ب - نیبارهای مربوط به فاز  $W_1 \cup W_2$

شکل ۱۷-۱ - ترتیب نیبارهای فاز (آین فاز) مبنی بر مداری

ا-۱۷-۱- محاسبه و ترتیب موتورهای تک فازی  
سهم پیچ گشکن داشت در مدار: اغلب موتورهای که سهم پیچ  
گشکن آن دارد در مدار بالی می‌باشد موتورهای طرح دوران هستند.  
همان طور که قبلاً آشنا، حد این موتورها کمتر از مرکز ندارند  
و در سه بیچی از کل نیبارهای استاتور استفاده می‌شود. در  
سه بیچی موتورهای طرح دوران، نصف نیبارها را سهم پیچ اصلی  
و نصف دیگر را سهم پیچ گشکن اندیل می‌کند (شکل ۱۷-۱).

این فرع سه بیچی، به سه بیچی موتورهای سه فاز بینش  
تباهت دارد: با این تفاوت که  $m$  در موتورهای سه فاز وابرو<sup>۲</sup> ولی  
در موتورهای طرح دوران وابرو<sup>۳</sup> می‌باشد. تفاوت دیگری که در  
سه بیچی طرح دوران مستفاده می‌شود شروع فازهای است.

دیگر این سه بیچی موتورهای یک فاز، با طرح دوران، را در  
سه مرحله دیال می‌کنند.


مرحله‌ی اول، محاسبات:

- تعیین گام قطبی ( $\gamma_p$ ): گام قطبی از رابطه‌ی  

$$\gamma_p = \frac{Z}{qP}$$
 تعیین می‌شود که در آن  $Z$  تعداد نیازهای و  $P$  تعداد قطب‌ها می‌باشد (شکل ۱۷-۱).



شکل ۱۷-۱-۱- گام قطبی

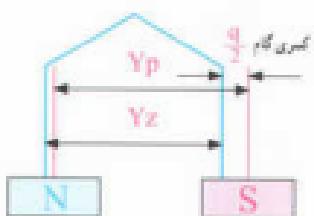

شکل ۱۷-۱-۱- گام سیم پندتی در سیم پندتی به ازای قطب

- محاسبه‌ی تعداد نیازهای زیر هر قطب در مر فاز (q): تعداد نیازهای زیر هر فاز در هر قطب، از رابطه‌ی  

$$q = \frac{Z}{\gamma_p \times m} = \frac{Z}{\gamma_p}$$
 تعیین می‌آید.

- گام سیم پندتی ( $\gamma_s$ ): در سیم پندتی به ازای زوج قطب، گام سیم پندتی از رابطه‌ی  

$$\gamma_s = \frac{Z}{\gamma_p}$$
 تعیین می‌شود.  
در سیم پندتی به ازای قطب گام سیم پندتی، از رابطه‌ی

$$\gamma_s = \frac{Z}{\gamma_p} - \frac{q}{2}$$
 بدست می‌آید (شکل ۱۷-۱-۲).

- زاویه‌ی الکتریکی نیازهای ( $\alpha_{el}$ ): زاویه‌ی الکتریکی نیازهای از رابطه‌ی  


$$\alpha_{el} = \frac{P \times 360}{Z}$$
 تعیین می‌شود.

- تعداد نیازهای و  $P$  نصف تعداد قطب‌ها می‌باشد (شکل ۱۹-۱).

- شروع فازها: شروع فازها در موتورهای تکفاز، درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز دارد، بثوابن،

$$U_1, U_2 = 1$$

$$W_1, W_2 = 1 + \frac{q}{\alpha_{el}}$$

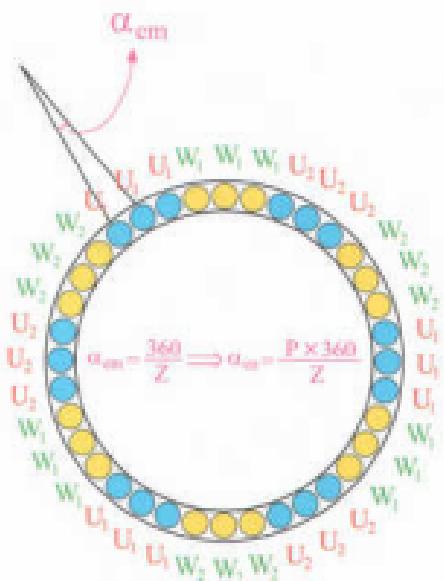


شکل ۱۹-۱- زاویه‌ی الکتریکی نیازهای

جدول ۱۷-۱

$\frac{m}{2p}$	$U_1 \cdot U_2$	$W_1 \cdot W_2$
N		
S		
N		
S		

جدول ۱۷-۱-۱ سیمیندنی موتور ۲۲ نیباری ۶ قطب ۷

$\frac{m}{2p}$	$U_1 \cdot U_2$	$W_1 \cdot W_2$
N	1 2	3 4
S	5 6	7 8
N	9 10	11 12
S	13 14	15 16
N	17 18	19 20
S	21 22	23 24
	1	3

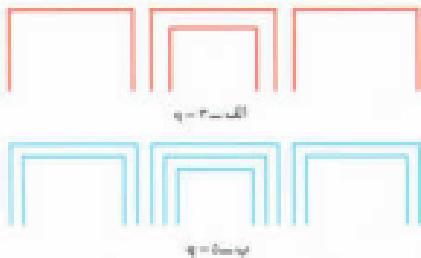

شکل ۱۷-۱-۲ آلفا و ب موتور ۲۲ نیباری ۶ قطب ۷

مرحله‌ای دوم، تشکیل جدول دیگرام: سیمیندنی موتورهای یک فاز، پیش‌بینی قطب را به طبقه و به ازای قطب انجام می‌نمود. پس از حلت به تشکیل جدول دیگرام موتورهای یک فاز، به ازای قطب انتقام کم، توای این مختار جدولی رسم می‌کنیم که به تعداد قطب‌های دویپل و به تعداد فازها ( $m = 2$ ) است.

هر سترن جدول را به ۴ قسم تقسیم می‌کنیم، بواسطه مقادیر زوج و فرد برای آن در حالت ممکن است اتفاق بینند.

اگر ۹ زوج باشد کسری گام، به اندازه‌ی  $\frac{9}{7} = 1\frac{2}{7}$  بوده و

سیمیندنی مختاران خواهد شد. به عنوان مثال برای یک موتور ۲۲ نیبار ۶ قطب با  $q = 4$ ، جدول ۱۷-۱-۱ تشکیل می‌نمود.

در موتور ۲۲ نیبار ۶ قطب، در هر فاز برای هر قطب

۷ نیبار وجود دارد. گام نقطی  $= \frac{22}{7} = 3\frac{1}{7}$  می‌باشد و جون

$= \frac{22}{7} = 3\frac{1}{7} = 3$  است. کسری گام برای  $\frac{9}{7} = 1\frac{2}{7}$  با یک نیبار خواهد

شد. از آن جایی که در سیمیندنی به ازای قطب، سیمینجنی می‌از

یک دور به نیبار ماقبل خود می‌رسد و نیبار شماره یک با بازویی

دوم کلاس اندام می‌شود، لذا نیبار شماره ۲ را برای فاز ۱، ۳ را برای فاز ۲،

۵ و نیبار شماره ۷ را برای فاز ۴ و  $W_1$  و  $W_2$  به عنوان نیبار

نخروخ انتخاب می‌کنیم و با آن سیمیندنی

$$Y_1 = Y_2 = Y_3 = Y_4 = 1 - \frac{9}{7} = 1 - 1 = 2$$

اگر ۹ فرد باشد در این حالت نی توان برای کسری گام

نصف نیبار در نظر گرفت. در این سورت گروه کلاس‌ها را به دو

گروه تقسیم کنیم که یک گروه یک کلاس و پیشتر از دیگری

دارد. مثلاً اگر  $q = 3 = 3$  باشد یک گروه کلاس دویانی و دیگری

یکن، و اگر  $q = 5 = 5$  باشد، یک گروه کلاس ۳ کلی و دیگری دویانی

خواهد شد. به تشکیل ۲۲-۱ توجه کنید که در آن جدول سیمیندنی

سیمیندنی موتور ۲۲ نیبار ۶ قطب موتور یک فاز با سیمیندنی

طرح دویان مطلق جدول ۱۷-۱ خواهد شد.


$$q = \frac{Z}{Tpm} = \frac{72}{6 \times 1} = 12$$

جهول ۲۲-۱- موتور ۳۷ سیاری ۴ قطب طرح دو قل

$m$	$U_1 + U_2$	$W_1 + W_2$
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18
S	19 20 21	22 23 24
N	25 26 27	28 29 30
S	31 32 33	34 35 36

1

4

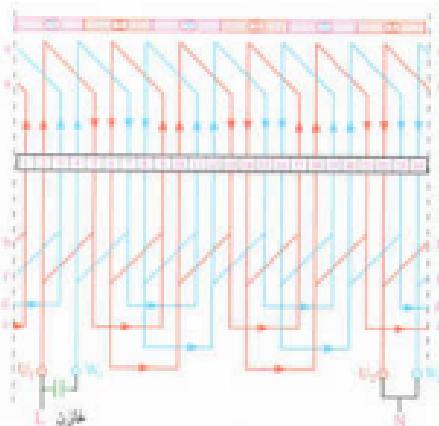

شکل ۲۲-۱- دیاگرام سیمیندی موتور یکنقطه ای طرح دو قل ۳۷ پول

$$\alpha_{\text{ex}} = \frac{P \times T P}{Z} = \frac{T \times T P}{TP} = T.$$

شرط فاز


$$U_1, U_2 = 1 \\ W_1, W_2 = 1 + \frac{q_1}{\alpha_{\text{ex}}} = 1 + \frac{q_1}{T} = 2$$

$$Y_F = \frac{Z}{TP} = \frac{TP}{T} = 2$$

مرحله‌ای سوم، رسم دیاگرام: اخطب موتورهای طرح دو قل را، به علت مشاهده ملاری بودن کلاه‌های سیمینج اصلی و کنکنی، به صورت کلاه مسازی، ولی سیمینج موتورهای یکنقطه ای سیمینج استارت موقت را معمولاً به صورت متعدد مرکز می‌سیند. علت این امر بگسان بودن سیمینج استارت با سیم اصلی است. سیمینج استارت به علت اتصال موقت به مدار الکتریکی، هنفیت تر انتخاب می‌شود و آسیب‌پذیری آن بعثت است. از این رو، روش سیمینج اصلی فوار می‌گیرد. با سیمیندی متعدد مرکز و فوار گرفتن سیم استارت در قسمت رو، می‌تواند در صورت نیاز آن را به راحتی تغییر کرد.

دیاگرام‌های سیمیندی، براساس جدول راهنمای ترسیم من شوند. با توجه به جدول ۲۲-۱ دیاگرام سیمیندی موتور ۳۷ پول ۴ قطب با ۹ زوج، در شکل ۲۲-۱ رسم شده است. چون سیمیندی به ازای ۴ قطب است اتصال گروه کلاه‌ها، اتصال دور است و بر اساس  $\Delta$  مادا و  $\Delta$  بـ در مقطع اتصال قطب‌سازی شده است. خلاصه اینکه، همان‌طوری با احتمال نیاز، درجه را تأثیر می‌کند.


دیگر این جدول ۲۳-۱ موتور ۴ نیبار ۴ قطب مطابق شکل ۵-۱ رسم می شود. به طوری که مشاهده می شود جزو ۳ = ۱ است و نیز بتوان بحث نیبار، و رای اکسی گام در مطریت گرفت از این رو ۳ نیبار زیر هر قطب در هر فاز با یک گروه کلاس دوچاری و یک گروه کلاسیک تأمین شده است. اتصال گروه کلاسیک به مختار TP = ۱ اتصال دور می باشد و مطابقندی بر اساس > ۰ و < ۰ با انجام شده است. از خازن رای اکسی جزویان با اختلاف فاز ادرجهی الکتریکی از جزویان سه‌بیج اصلی استفاده شده است. بین طبق در جزویان با اختلاف فاز در درجهی الکتریکی سه‌بیج های استاتور را تغییر می کنند. موزهای دورگاه در سطح استاتور تشکیل می شود. اتصال خازن در نیبار دائمی است و طرفیت آن در محدوده های ۵ الی ۵۰ میگردد قرار دارد می باشد.

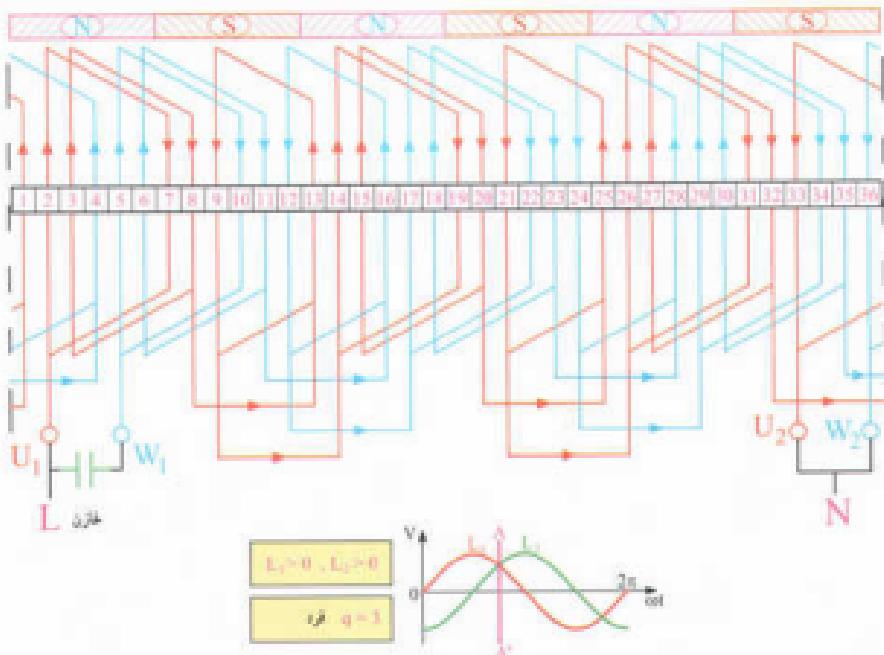

شکل ۲۳-۱ - سه‌بیجی موتور یک فاز مطرح در فاز ۲۴ نیبار ۴ قطب با ۶ لایه

۲-۱۱-۱- محدوده و ترسیم ایجادگر این سیم پیچی

موتورهای تکفاز با سیم پیچ اسارت ایمپلیک کمکی از مدار خارج منشأه در سیم پیچ موتورهای تکفاز با سیم پیچ اسارت سرفت. حداقل یک سیم شیارهای را به سیم اسارت و در سوم شیارها را به سیم پیچ اصلی اختصاص می‌دهد. برای بهبود کنترل راه اندازی، تعداد کلکهای سیم پیچ اسارت را برابر سیم پیچ اصلی متغیر می‌کند. در بعضی مواقع تعداد کلکهای سیم پیچ اسارت را بیشتر از تعداد کلکهای سیم پیچ اصلی در نظر می‌گیرند. بدین طریق در پیش شیارها، بازوهای سیم پیچ اصلی و اسارت به هم وجود خواهد داشت. از آنجایی که سیم پیچ اسارت سطح مختلف کمتری دارد، آسیب پذیر است و احتمال سوختن آن زیاد است. از این رو لازم است سیم پیچ اسارت در طبله‌ی سطح خارجی شیارها قرار گیرد تا به سادگی قابل تعمیر باشد (شکل ۱-۹۶).

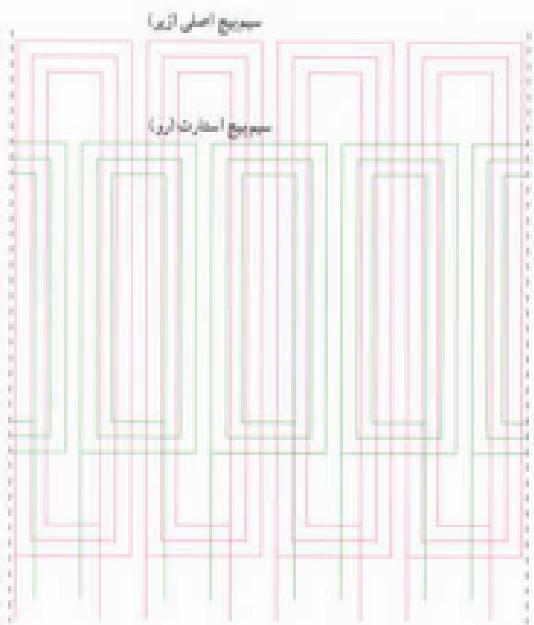

شکل ۱-۹۶- سیم پیچ اصلی و راه انداز در موتورهای تکفاز


موتورهای تک فاز با استارت موتور بصورت متعاقب‌تر از سه‌پیوستی می‌شوند. سه‌بیج اصلی در طبقه‌ی بالین قرار دارد، می‌شود و سه‌بیج استارت روی سه‌بیج اصلی قرار داده می‌شود. از لحاظ این که سه‌بیج را اندامزی روای مدت کمی در مدار الکتریکی قرار دارد و پس از راهاندازی از مدار خارج می‌شود، سطح مقطع آن را کوچک‌تر نگذارد می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود که در صورت عمل نکردن کلید گیریز از مرکز، سه‌بیج را اندامز آسیب بیند. کوچک‌ترین سطح مقطع سه‌بیج را اندامز می‌شود که مقاومت اهنی آن سه‌بیج زیاد شود که این طور باعث به وجود آمدن اختلاف فازی در جریان سه‌بیج را اندامز نسبت به سه‌بیج اصلی می‌گردد. در موتورهای تک‌فاز با قدرت کم، مقاومت اهنی سه‌بیج را اندامز را نظریاً به سه برابر مقاومت اهنی سه‌بیج اصلی افزایش می‌دهند. اختلاف فاز جریان سه‌بیج‌های اصلی (با خاصیت سلفی بیشتر) و راهاندازی (با خاصیت اهنی بیشتر) روای اندامزی موتور نکاتی می‌کند و روای ایندیکاتور از خازن استفاده نمی‌شود (شکل ۶-۹۷).



شکل ۶-۹۷-۱- موتور تک‌فاز را اندامز مدار می‌زنی




شکل ۶-۹۸-۱- موتور تک‌فاز را اندامز خازنی

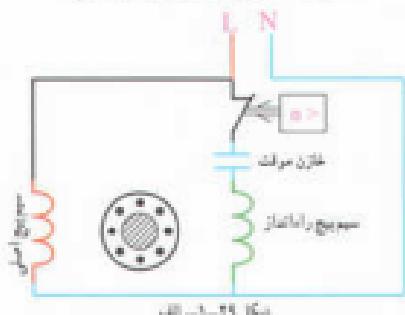

شکل ۶-۹۸-۱- a)


در موتورهای با قدرت بالاتر (از سه چهارم آسیب به بالا) روش فوق متألب نبوده و روای ایندیکاتور از خازن‌های دو سه‌بیج از خازن استفاده می‌شود (شکل ۶-۹۸-۲).

خازن‌ها با سه‌بیج استارت سری می‌شوند. خازن‌های همراه سه‌بیج استارت، اگر توپوت کلید گیریز از مرکز، از مدار الکتریکی خارج شود، از نوع خازن‌های الکترو‌پاتن هستند و طریق با این (احفظه ۱۰۰ الی ۱۶۰ میکرو‌فراز) دارند (شکل ۶-۹۹-۱). در بعضی موتورها از درون خازن الکترو‌پاتن و روشنی استفاده می‌شود. خلت استفاده از این خازن‌ها در مرحله‌ی اول نفوذ گشتاور را اندامزی است. در مرحله‌ی بعدی، جزو خازن روشنی همراه سه‌بیج استارت در مدار خالی باقی می‌ماند گشتاور کار را نقوت می‌کند و همچنین از تمام هسته‌ی استاتور در توبه قدرت مکانیکی استفاده می‌شود، آنرا ضربه بهودی موتور

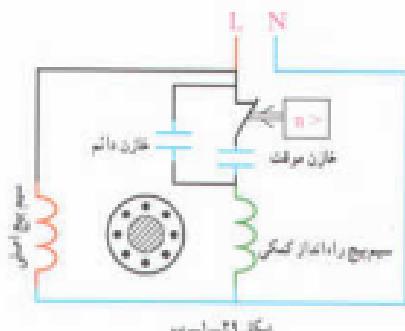

شکل ۱۷-۱-ب

افراش می‌باشد. اصولاً ظرفت خازن‌های الکترومغنتی را سه بار  
ظرفت خازن‌های رومانی در ظرف می‌گرد (شکل ۱۷-۱-ب).

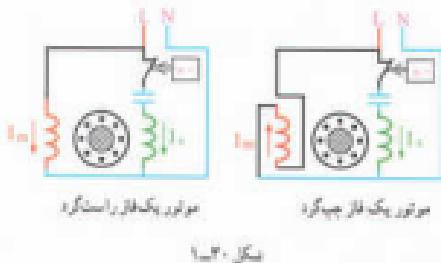

شکل ۱۷-۲

برای تعمیر جهت گردش موتورهای یک‌خازن کافی است  
اتصال دو سر سیمیچ اصلی با دو سر سیمیچ استارت را عرض  
کنید (شکل ۱۷-۲-۱).

مثال: یک الکتروموتور یک فاز ۲۲ نیبار چهار قطب  
مفروض است. دایگرام سیمیچی آن را بصورت منتهی‌المرز  
چهار نقطه با استارت موقت طرح و نقشه‌ی سور و گشوده‌ی  
آن را درس کند.

#### محاسبات

$$Z = 19, m_1 = 1$$

$$\text{تعداد نیبارهای سیمیچ اصلی} = \frac{1}{4} Z = \frac{1}{4} \times 19 = 1\frac{1}{2}$$

$$\text{تعداد نیبارهای سیمیچ استارت} = \frac{1}{4} Z = \frac{1}{4} \times 19 = 4\frac{3}{4}$$

کام نقطی از راهلهای  $Y_p = \frac{Z}{4P}$  بدست می‌آید:

$$Y_p = \frac{19}{4} = 4\frac{3}{4}$$

چون تعداد نیبارهای مربوط به سیمیچ اصلی  $Z_{m_1} = 1\frac{1}{2}$   
منتهی تعداد نیبارهای زیر هر نقطه در هر قل، از تخمین  $Z_{m_1}$  بر  
تعداد نقطهها بدست می‌آید.

$$q_m = \frac{Z_{m_1}}{Y_p} \Rightarrow q_m = \frac{1\frac{1}{2}}{\frac{19}{4}} = \frac{9}{19} = \frac{9}{19}$$

روایی محاسبه‌ی تعداد شماره‌ای زیر هر نقطه در هر فاز

$$\text{مربوط به سه‌وجه استارت، از رابطه‌ی } \frac{\sum}{\sum} = q_1 = \text{ استفاده}$$

من نوشته :

$$q_1 = \frac{\sum}{\sum} \Rightarrow q_1 = \frac{h}{q} = ?$$

موتورهای یک فاز، معمولاً به ازای نقطه سیم‌بندی

می‌شوند. بدین علت سیم‌بندی از نوع گام کسری می‌باشد و تعداد

کل افشارها در هر گروه کلاسیک، به اشاره‌ی  $\frac{q}{q} = \frac{1}{q}$  می‌باشد. کسری

گام در سه‌وجه استارت و اصلی، را بر تصفی شماره‌ای در زیر هر

نقطه در هر فاز می‌باشد.

در سه‌وجه اصلی، گام سیم‌بندی به صورت زیر محاسبه

می‌شود :

$$Y_{mn} = Y_p - \frac{q_{mn}}{q} = 6 - 2 = 4$$

در سه‌وجه استارت گام سیم‌بندی به صورت زیر محاسبه

می‌شود :

$$Y_{mn} = Y_p - \frac{q_{mn}}{q} = 6 - 1 = 5$$

بعن از محاسبات، جدول دادگاه گام سیم‌بندی را تشکیل

می‌دهم. روایی هر یک از سه‌وجه‌های استارت و اصلی یک جدول

جداگاه رسم می‌کنم. در هر جدول کسری گام مربوطه را مظاهر

می‌کنم.

جدول سیم‌بندی اصلی با توجه به گام قطعی و گام سیم‌بندی

می‌باشد.  $Y_{mn} = 6 - 4 = 2$  و  $Y_{mn} = 6 - 2 = 4$  (اطلاعی جدول اگر)

می‌باشد. روایی تشکیل جدول سه‌وجه استارت از طریق زایده‌ی

الگوریتمی شماره‌ای شناسی سه‌وجه استارت را تعیین می‌کنم.

$$Q_{mn} = \frac{P \times T^2 \times \gamma}{Z} = \frac{7 \times T^2 \times \gamma}{94} = ?$$

جدول ۱۳-۱


$\frac{m}{2p}$	$U_1 + U_2$
N	23 24
S	1 2
N	5 6
S	7 8
N	11 12
S	13 14
S	17 18
	19 20
	23 24

### جدول ۱-۲۲


$\frac{m}{2p}$	$W_1 \cdot W_2$
N	3
S	9
N	15
S	21

$$W_1 = 1 + \frac{q_1}{Q_{2p}} = 1 + \frac{q_1}{2} = 2$$

جدول سیزدهمی استارت با توجه به گام قطعی و آنام سیزدهمی  
۱-۲۲ (  $Y_m = 0 \text{ } j \text{ } Y_p = 2 \text{ } j \text{ } Q_1 = 2 \text{ } j \text{ } q'_1 = 1$  )  
می‌باشد.

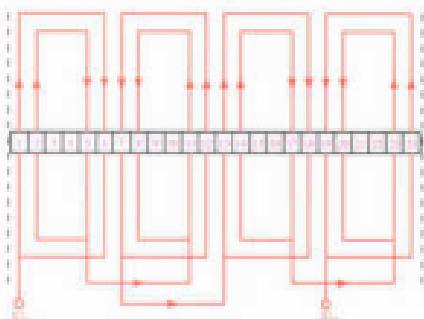


شکل ۱-۲۲-۱- سیزدهمی استارت مولوپ ۲۲ نسبت لکچهار ۲ قطب

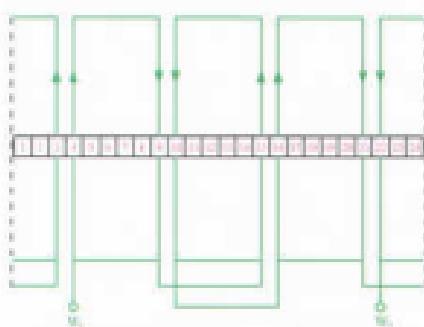

شکل ۱-۲۲-۲- دیاگرام سیزدهمی استارت مولوپ ۲۲ نسبت ۳ قطب


دیاگرام گسترده‌ی سیزدهمی استارت اصلی مطابق شکل ۱-۲۲-۱ است  
می‌باشد. این دیاگرام نشان می‌دهد که گام سیزدهمی برای ۴ است  
و نوع سیزدهمی محدود‌تری و بجزای قطب است و انتقال گروه  
کلاتهای اتصال دور می‌باشد.

دیاگرام سیزدهمی سیزدهمی استارت ۳ نسبت به از سیزدهمی  
اصلی تردد می‌شود. یک سوم نسبت‌ها را اساس جدول ۱-۲۲  
توسط سیزدهمی استارت انتقال نموده است (شکل ۱-۲۲-۲).

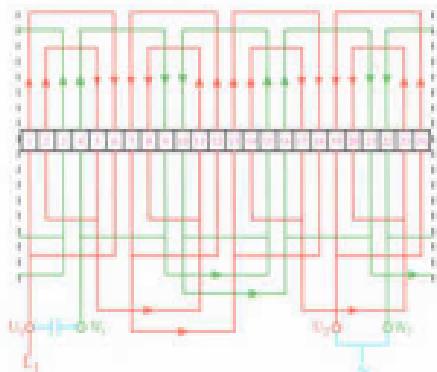


شکل ۳۷-۱-دیاگرام کامل سوپرینج موتور ۲۲ نیهار ۶ لطف راستگرد

نکته: را با رادیانز خازنی، بمحورت راستگرد، لشان می‌دهد.  
توجه شود که جهت جریان در سوپرینج اصلی و سوپرینج استارت  
هم جهت می‌باشد اولی با انحراف اتصال در سوپرینج استارت  
با سوپرینج اصلی، جهت جریان‌ها در در سوپرینج مختلف بکاربری  
نمود و موتور چهار گرد می‌شود (شکل ۳۷-۲).

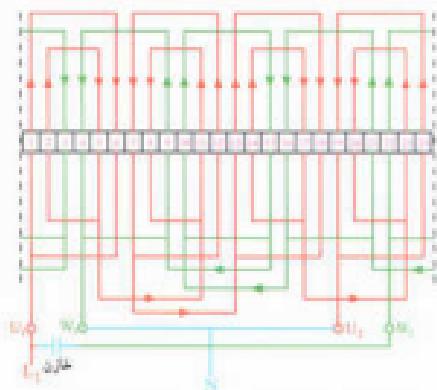


شکل ۳۷-۱-دیاگرام کامل سوپرینج ۲۲ نیهار ۶ لطف خازن ۶ لطف چهارگرد

دیاگرام دور سیمیج اصل موتور ۲۲ نیبار ۴ قطب مطابق  
سکل (۳۷-۱) رسم منشود.

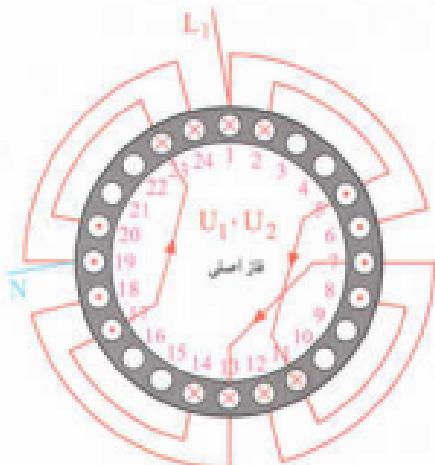


سکل ۳۷-۱- دیاگرام دور سیمیج اصل موتور ۲۲ نیبار ۴ قطب

دیاگرام دور سیمیج استارت موتور ۲۲ نیبار ۴ قطب  
مطابق سکل (۳۷-۲) رسم منشود.

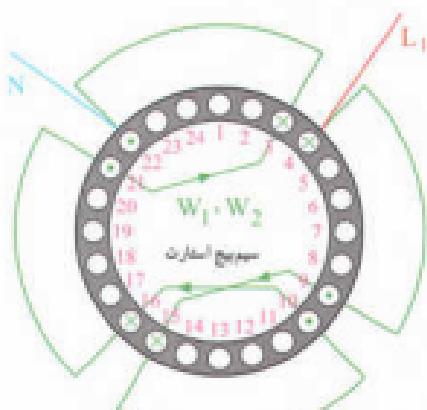

سکل ۳۷-۲- دیاگرام دور سیمیج استارت موتور ۲۲ نیبار ۴ قطب

دیاگرام دوره سینیج اصلی و استارت موتور ۲۶ نیبار  
۷ قطب مطابق شکل (۱-۳۹) رسم می شود.

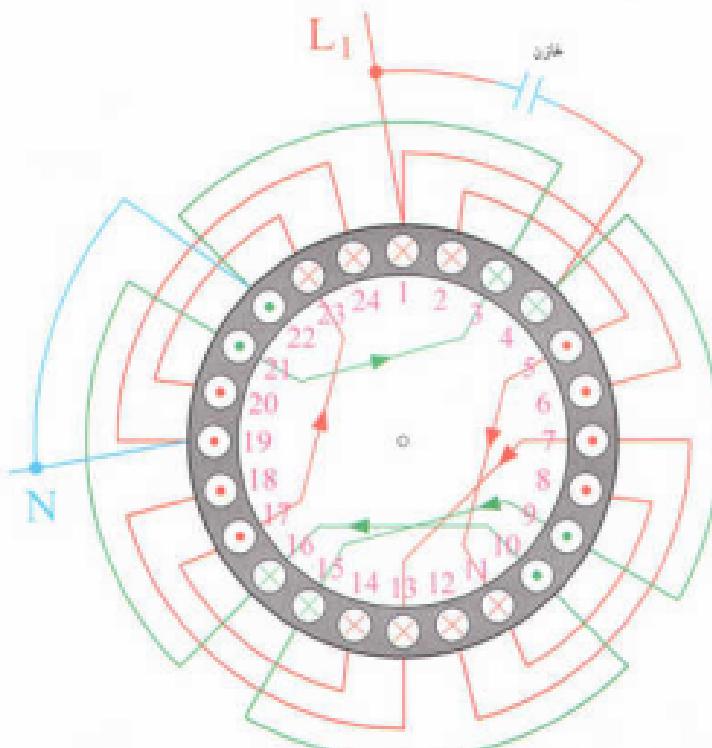

شکل ۱-۳۹-۱- دیاگرام دوره سینیج اصلی و استارت موتور ۲۶ نیبار ۷ قطب

مثال: یک الکتروموتور ۴۶ نیبار ۷ قطب مفروض است.  
سینیجی این موتور را به صورت ۷ قطب یک‌غاز با سینیج دائم  
در مدار طرح و دیاگرام گشودی آن را رسم کنید.  
حل:

طرح دو گاز، یک‌غاز،  
یک طبله، یک سرمه

$$Y_F = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6$$

۱- مشخصات موتور را باداشت می کیم.

۲- گام قطبی را بدست می آورم.

۴- تعداد نیوارهای زیر هر قطب در هر فاز را محاسبه می کنید.

$$q = \frac{Z}{2P \times m} = \frac{36}{6 \times 2} = 3$$



۵- چون عددی فرد می باشد گروه کلاته را یک گروه را کلاته داری کنید.

۶- کلاته مثمر می کنید.

$$\alpha_{cr} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{3 \times 360}{36} = 30$$

$$U_1 = 1 \Rightarrow W_1 = 1 + \frac{90}{30} = 4$$

۷- زاویه ای که کنی نیوارهای را محاسبه کرد و نیوارهای شروع فازها را مشخص می کنید.

$\frac{m}{2P}$	جدول ۱-۲
N	
S	
N	
S	
N	
S	

۸- جدول ای تشکیل می دهیم که در متون به تعداد فازها و ردیف به تعداد قطبها داشته باشد (جدول ۱-۳).

— 1 —

$m_{2p}$	$U_1 + U_2$	$W_1 + W_2$
N	1 16 2	4 3 5
S	6 8 7	9 11 10
N	13 12 14	16 15 17
S	18 20 19	21 23 22
N	25 24 26	28 27 29
S	30 32 31	33 35 34
	36	37

۷- هر سیون را به سه قسم تقسیم می کنند. فاز ۱A و ۱B را از نیازهای ۱ و ۲ شروع می کنند و گروه کلاس بندی را نیکی در نظر می نمایند. در گروه کلاس های دو قطبی، کسری گذاری ۱ و ۲ متعارض می باشد. در گروه کلاس های گام ۱A متعارض می کنند. خلاصه ۱B و ۱A را از نیاز ۳ شروع می کنند. با پیشرفت گذاری تجربه یک گروه انتخاب گزینه کلاس ها را بیندازند خواهیم کرد این دو


محل کالج، شہر سکھ

177

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


卷之三

۹- پایه دیجیتی جدول ۹-۱ اینا سیمیج فاز  $U_1$  و  $U_2$  را در میان کنید (شکل ۹-۲۲).

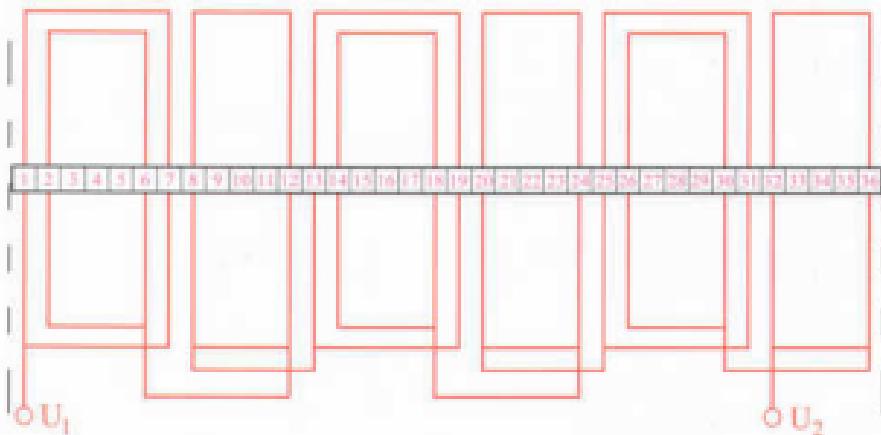


شکل ۹-۲۲- ۱- سیمیج فاز  $U_1$  و  $U_2$  را میان کنید.

پایه دیجیتی جدول ۹-۱ سیمیج  $W_1$  و  $W_2$  را میان کنید (شکل ۹-۲۳) رسم می‌کنید.

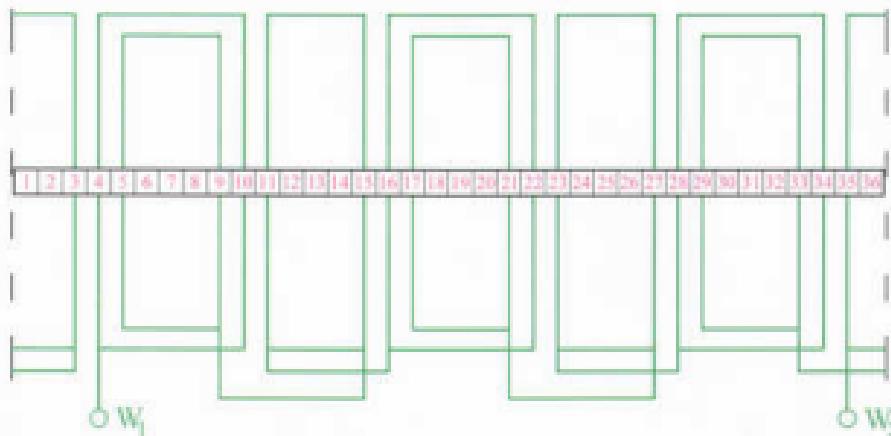

شکل ۹-۲۳- ۱- سیمیج  $W_1$  و  $W_2$  را میان کنید.

۱- بایکام را کامل می کنیم و بر اساس نظریه منطبقس  
از منعنه دو فاز (خطی) A) قطب پنهان می کنیم. اختلاف فاز از  
طریقی خازن تأثیر می نموده (شکل ۷.۹.۵).

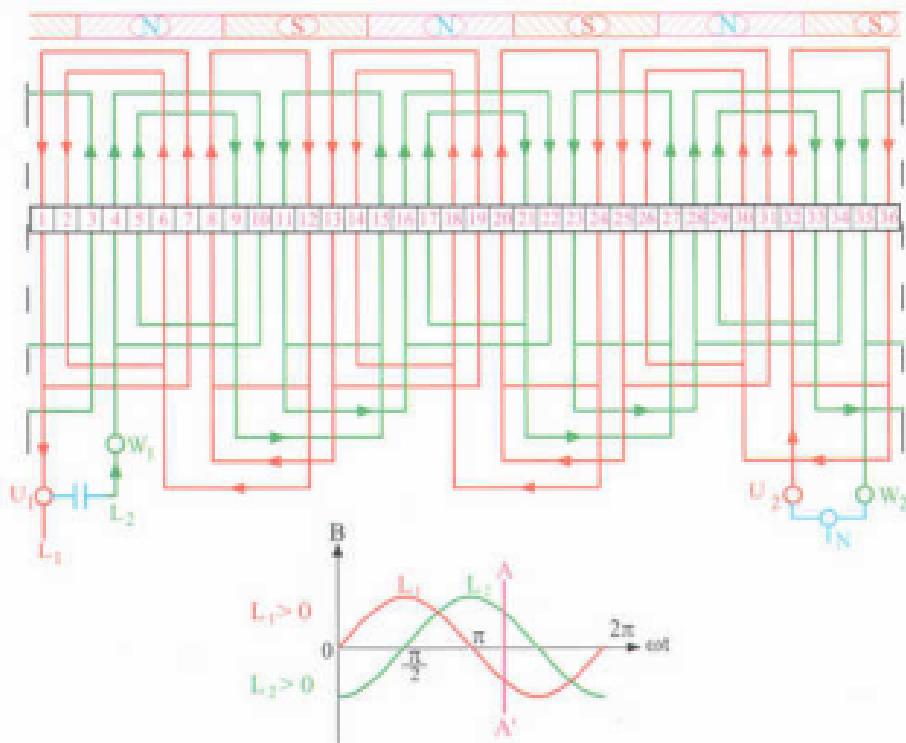

## ۵-۱- کارهای عملی

### ۱-۵-۱- کار عملی ساره ۱

زمان: ۸ ساعت

هدف: مخاطبی و ترسیم دیاگرام سیستمی موتور یک‌تاش  
یک طبقه‌ی بک مرعنه با سیستمی طرح دوپلاز  
نکات ایمنی: روشانی مناسب را روی میز کار فراهم کنید.

از میز و صندلی استانداره نشسته کنیس استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- کاشف معمولی برای مطالبات و جعلی ها، ۲ برگ

۳- کاشف سفید با انظرنچی بک برگ

۴- خط‌کش ۳۰ سانتی

۵- مداد در چهار رنگ

۶- مدادتراسی و پاک‌کن

۷- پرگار

۸- شابن حروف و دایره، هر کدام یک عدد

۹- آگریا

۱۰- نظله

۱۱- میز کار

مثال: بک المکترونور ۲۲ سیار یک‌تاش مفروض است.  
سیستمی این موتور را به صورت ۲ قطب یک‌تاش با سیمچیغ دائم در مدار طرح و دیاگرام گشوده‌ی آن را رسم کنید.  
مراحل انجام کار

۱- مستحضرات موتور را پادشاهی کنید.

۲- کام قطعی را بدست آورید.

۳- تعداد شبارهای زیر هر قطب در هر قلز را مخاطب کنید.

۴- تعداد کلافهای هر گروه کلاف را مستحضر کنید.

۵- راهی‌ی المکترونیک شبارهای را مخاطب کنید و شبارهای شروع نداشها را مستحضر سازید.

۶- جدولی شکل دهید که دوستون، به تعداد قلزها، و ۴ ردیف، به تعداد قطبها، داشته باشد (جدول ۴۹).

جدول ۴۹

m 2p		
N		
S		
N		
S		

### ۱-۷۴ جدول

$m$	$U_1 + U_2$	$W_1 + W_2$
N	1	4
S		
N		
S		

۳- هر ستون را به ۴ قسمت تقسیم کنید. مثلاً  $U_1$  و  $U_2$  را از تبارهای ۱ شروع کنید. مثلاً  $W_1$  و  $W_2$  را از تبار ۴ شروع کنید و جدول را کامل کنید (جدول ۱-۷۵).


۴- در طول کتابخانه آر-۲۹ تبار رسم کنید (شکل ۱-۷۶).

۱-۷۶




شکل ۱-۷۶

۵- با توجه به جدول ۱-۷۴ سیمینج مثلاً  $U_1$  و  $U_2$  را روی شکل (۱-۷۷) رسم کنید.


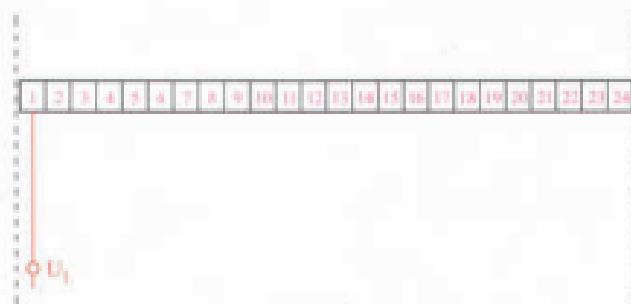


شکل ۱-۷۷

با توجه به جدول ۱-۲۷، میتوان فاز  $W_1$  را از روی  
نکل (۱-۵۰) نمایم که:

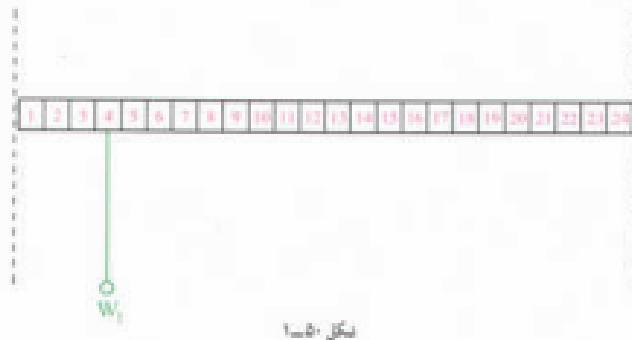

۱- دیاگرام را از روی نکل (۱-۵۰) کامل کند و براساس  
نتایج آن محتوى دو قلدر، دیاگرام کامل شد، را تطبیق نمایی  
کند. فازها را از طریق خازن تأثیر کنند.

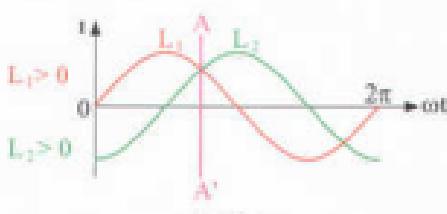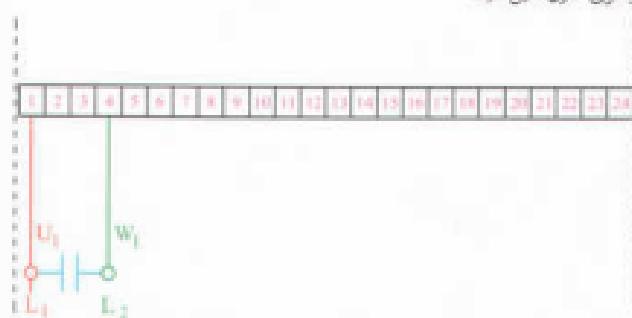

نکل ۱-۵۱

## ۷-۵-۱- کار عملی سهار، ۲

زمان: ۱۰ ساعت

هدف: محاسبه و ارزیابی دوگرام سیوینکی موتور تکفاز  
بک طبله‌ای پکسرنده با سیوینکی استارت موقت  
نکات ایشی روشانی سائب را روی میز کار فراهم  
کنید. از همین و صندلی استانداره نکته‌گذشتی استفاده کنید.  
وسایل و ابزار مورد نظر: پیاره

۱- گالاند معمولی برای محاسبات و جداول ۲ بروک

۲- گالاند ۸۰ سلید با سطرچی بک برگ

۳- خط‌نگاش ۲۰ سماق

۴- مداد درجهار برگ

۵- مداد انداز و پاک کن

۶- پرگار

۷- شتابان معروف و دایره هر کدام بک مدد

۸- گوپا

۹- نقاله

۱۰- میز کار

مثال: بک موتور ۲۲ سهار در قطب بک فاز موجود است.  
دوگرام سیوینکی این موتور را به صورت استارت موقت طرح و  
رسم کنید.

مراحل انجام کار

۱- منبعهای موتور را تجسس کنید.

سیوینکی استارت موقت  $Z = 22$  ،  $m = 1$  ،  $2P = 2$  ،

۲- دو سوم تبارها را برای سهیج اصلی در قطب پکرید.

۳- بک سوم تبارها را برای سهیج استارت در قطب  
پکرید.

۴- مداد تبارهای زیر هر قطب در هر قاعده را برای سهیج  
اصلی را استارت بدهست آورید.

۵- زاویه‌ای اکترینکی و متوجه فازها را مشخص کنید.

۶- چندلی مانند جدول ۷-۵-۱ تشکیل دهید که در متون  
و در سفر داشته باشد.

جدول ۷-۵-۱

$2P$	$m$	
N		
S		



۷- با توجه به  $q_{11} = 8$  و  $q_{12} = 9$  که هر دو زوج هستند  
کسری گام را برای سمعیج استارت ۲ تبار و بارای سمعیج اصلی  
 $4$  تبار مطهر کنید. گام قطعی برای  $12 = \frac{16}{4}$  است  
من باشد. جدول لازم را برای سمعیج اصلی و استارت تشکیل  
دهید.

۸- برای کالبد ۹، ۱۰، ۱۱ خانه که هر کدام نایابی بیک  
تبار است رسم کنید.


۹- براساس جدول نهاده شد. برای گام سمعیج اصلی را  
رسم کنید. سمعیجهن محدودتر کر و هزارای نقطه من باشد.

۱۰- سمعیج استارت را که یک سوم تبارهای استارت  
را بتوش من دهد باد کنید. ترکیب سمعیج استارت را از تبار  
تشکله ۷ در نظر بگیرید.

۱۱- براساس  $>> 1_1 > > 1_2 > > 1_3$  دیگر گام را بر روی نشکن  
۱۲- خط پیشی کنید.

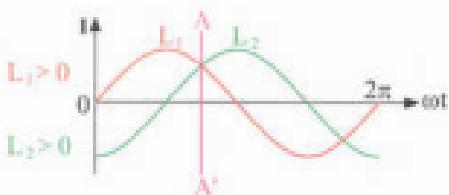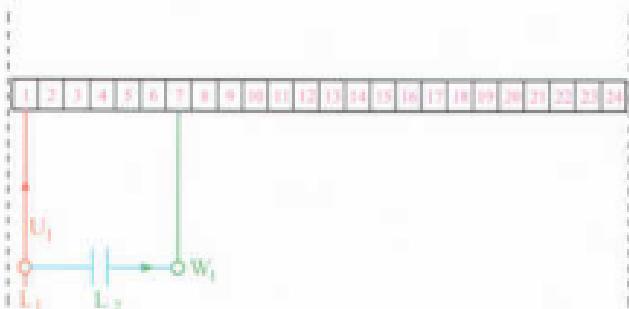


نمودار ۳-۶

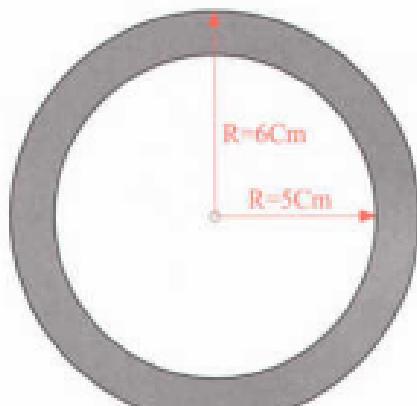

شکل ۱-۵۴


۱۱- برای رسم دایره ای مدور، دو دایره ای متعادل مرکز به  
شعاع های ۶ و ۵ سانتی متر در وسط کاغذ  $A_1$  رسم می کنند.  
(شکل ۱-۵۴).

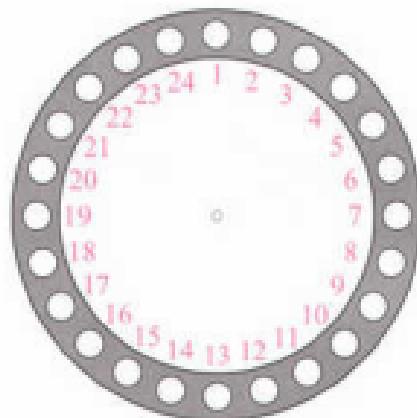

شکل ۱-۵۵


۱۲- بن در دایره ای شکل ۱-۵۴ را به ۲۴ لست نمود  
من کنم (شکل ۱-۵۵).

۱۴- اطراف شکل (۱۵) نشانهای متحاده از پد  
اختلاف نمای ۷/۵ میلی متر مطابق شکل (۱۶) رسم می کنند.

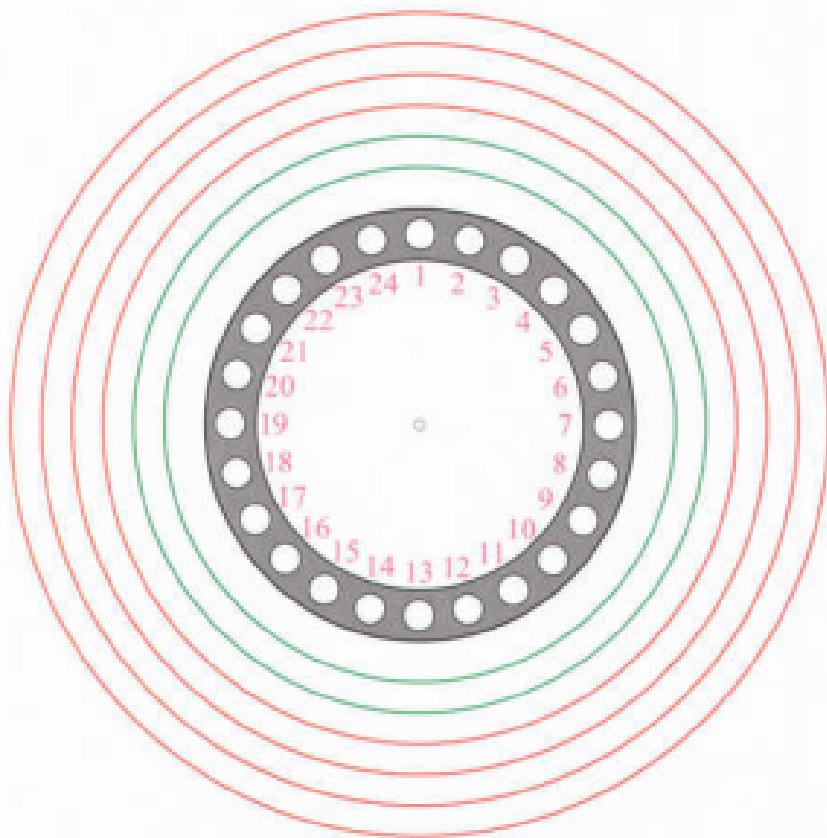


شکل ۱۶

۱۵- چهار دایره‌ی پیرزشی را به مجموع اصل الخصائص من دهم، دایره‌ی اولی (ای ایزگتین تماج) را توسط خطوط طی که از نسبارهای ۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۲۲، رسم من کنم همان شکل (۱۵۷) به دو قسمت تقسیم من کنم و گذاشتهای محضور به نسبار ۱ و ۲۲ و ۱۹ و ۱۸ و ۱۰ را در دایره‌ی اولی پاک من کنم. این عمل را برای دایره‌ی درون، در نسبارهای ۴ و ۱۱ و ۱۹ و ۲۲ و ۱۰ و ۱۵ و پرای دایره‌ی چهارم در نسبارهای ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ انجام من دهم، همچنین برای دایره‌ی سوم در نسبارهای ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ انجام دایره‌ی چهارم در نسبارهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ انجام من دهم.

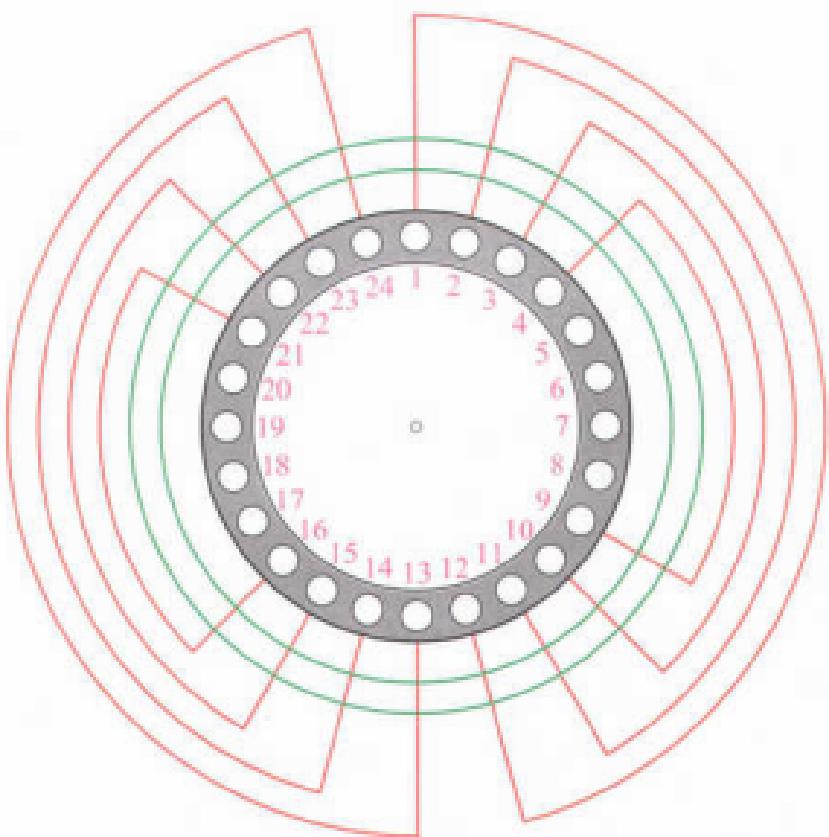


شکل ۱۵۷

۳۷- دایره‌های ۵ و ۶ را به مجموع استارت اختصاصی منطبق و دایردهی پنجم را توسط خطوطی که از تبارهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ رسم می‌کنند به دو قسمت تقسیم کنند و کمان دایردهی پنجم را که به تبارهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ محدود می‌شود مطابق شکل (۱) باک می‌کنند. سپس این عمل را برای دایردهی ششم در تبارهای ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نکرار می‌کنند.

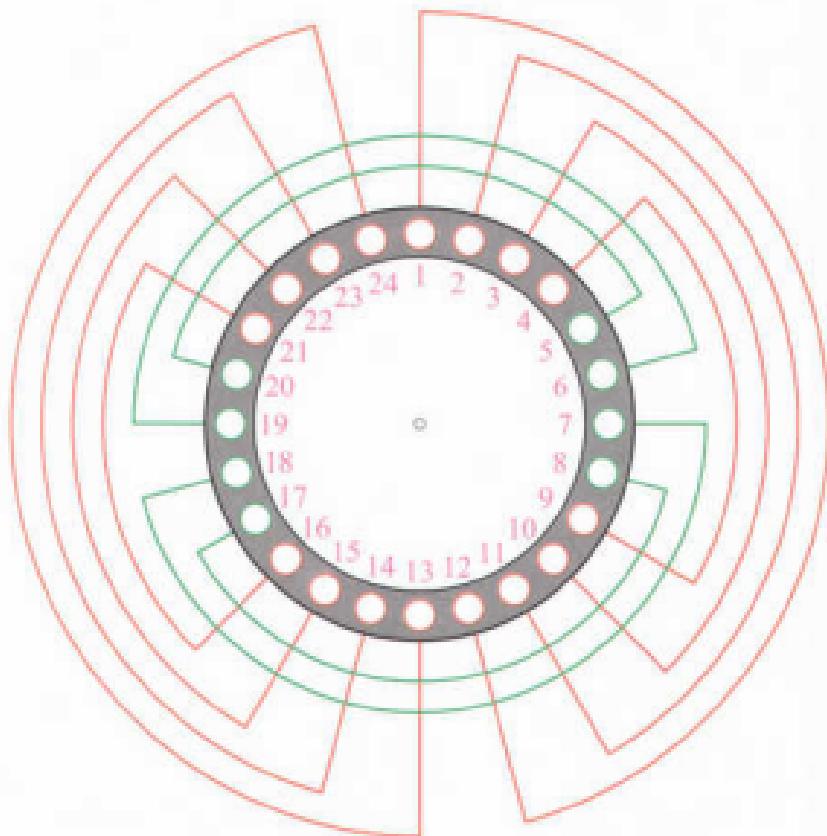


شکل ۳۷

۱۷. درودی،  $U_1$  را از نیاز نمایه ۱ اختیار می‌کنند.  
 سریم طریقی از نیاز نمایه ۹، انتهای گروه، کلاب را به سریم  
 موجود در نیاز نمایه ۱۷، در گروه، کلاب بعدی اصال می‌دهند.  
 سریم طریقی از نیاز نمایه ۱۷ به  $U_2$  را مشخص می‌کنند  
 (شکل ۱-۵۸).

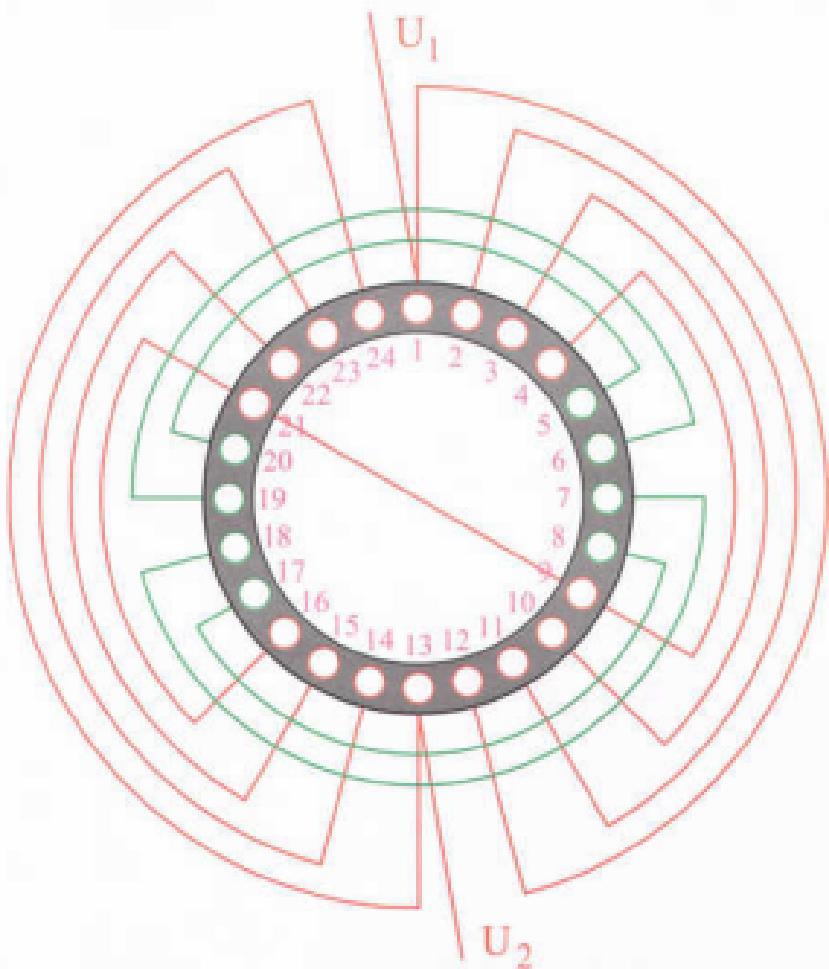



شکل ۱-۵۸

دستوری  $W_1$  را از تیار نمایه ۷ اختیاب می‌کنیم.  
 مرسم طویلی از تیار نمایه ۱۷ را به مرسم موجود در  
 تیار نمایه ۸ اعمال می‌دهیم. مرسم طویلی از تیار نمایه ۱۹  
 را با  $W_2$  مطابق می‌کنیم (شکل ۱۷-۹).

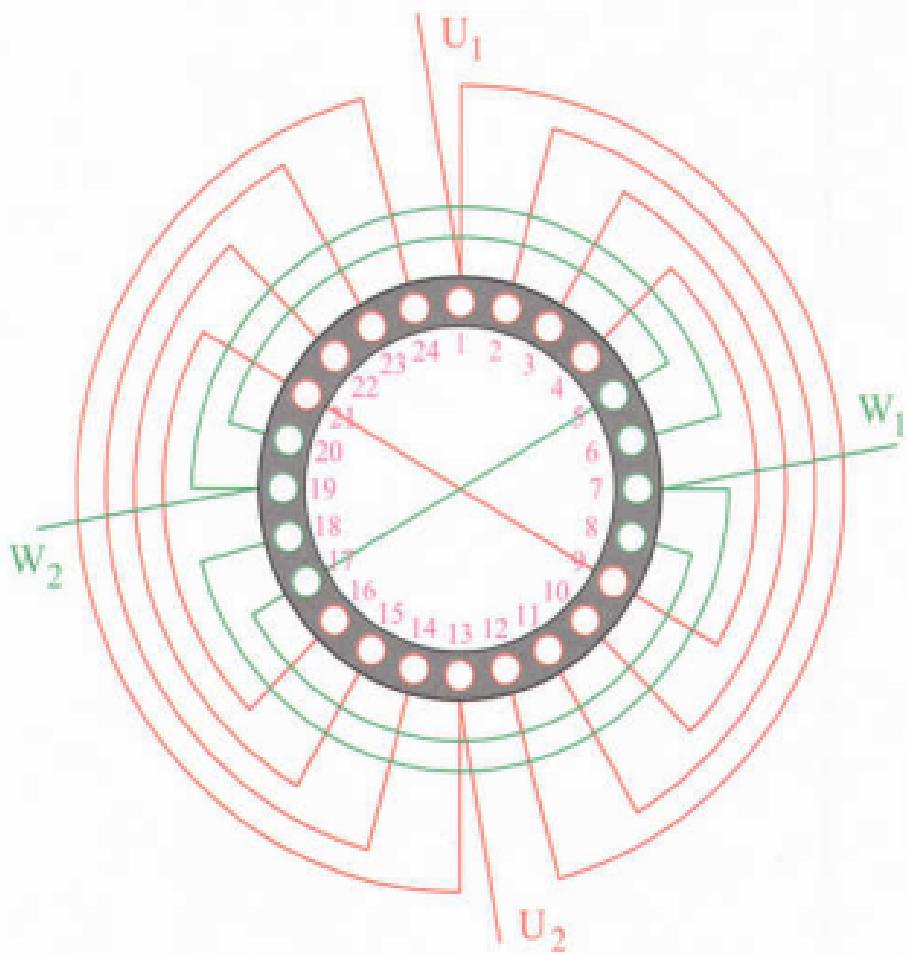

شکل ۱۷-۹

۱۹- براساس مولفهای  $L_1 > 0$  و  $L_2 > 0$ ، فلکتیویتی  
سمینجه را انتقام می‌دهم (شکل ۱۹-۲).

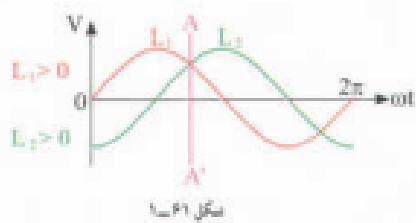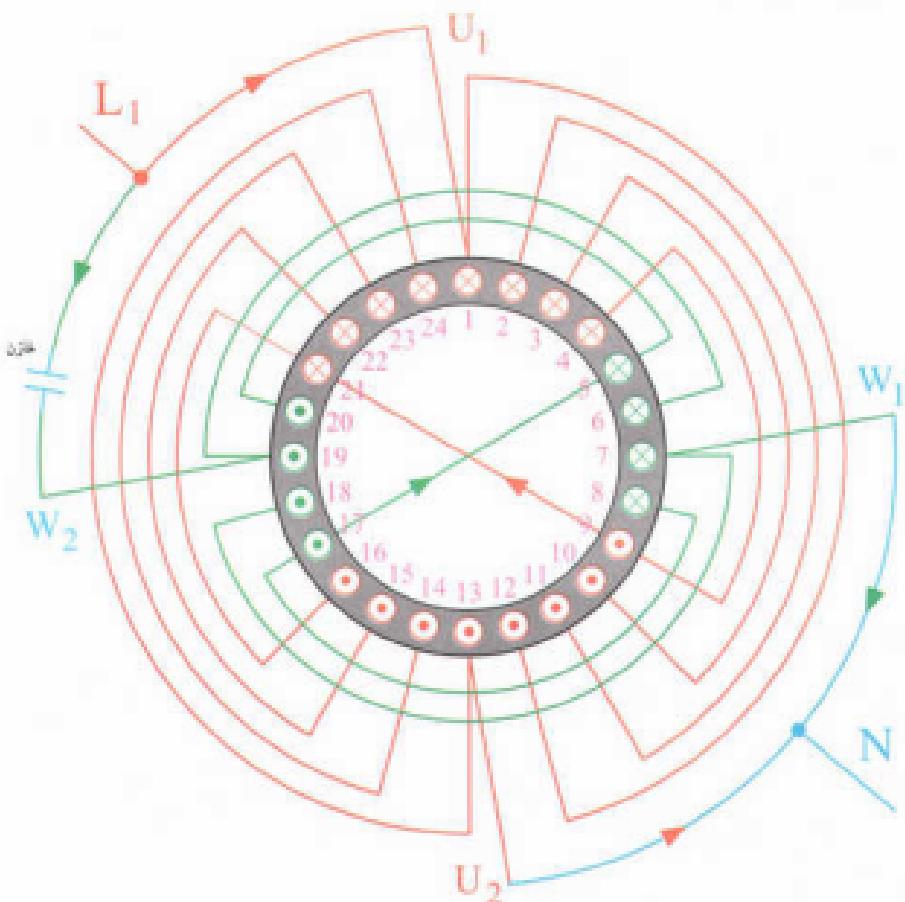

## ۲-۵-۱- گار علی نساز، ۳

زمان: ۱۷ ساعت

هدف: محاسبه و ترسیم دیاگرام سیویندی موتور یک ملز

یک طبقه دو سرمه، با سیمیندی استارت موافت

نگاه اینچی: روشنایی منابع را بروی میز کار فراهم

کند و بین از میز و مندلی استاداره غصه کنی استفاده کند.

وسائل و ابزار: موره نیاز

۱- کاکتوس محولی رای محلبات و جدول ها ۲ برگ

۲- کاکتوس ۸ سلید با سطوحی یک برگ

۳- خط گش ۲ سانچ

۴- مداد در چهار رنگ

۵- مدادخوار و پاک کن

۶- پر کلر

۷- نتابل حروف و دایره، هر گدام یک عدد

۸- گوپا

۹- قله

۱۰- میز کار

متال: یک موتور ۲۶ نساز تکفلز موجود است.

سمیجه این موتور را برای در حالت چهار قطب و شش قطب

طرح کند. این موتور در هر حالت با چهار قطب را آندازی

می شود و تولیع سمیجه استارت در داخل نیارها مانند سمیجه

اصلب است.

مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را پادشاهت کند.

۲- گام فلزی را برای ۲P بدست آورید.

۳- دو سوم نیارهای رای سمیجه اصلی در نظر بگیرید و

نمود آنها را مشخص کند.

۴- نمود نیارهای زیر هر قطب در هر ملز را برای ۲P بدست آورید.

۵- گام سمیجه ای را برای ۲P معین کند.

۶- سمیجه ای را به ای قطب و متحوال ملز در نظر بگیرید.

۷- جدولی نهاد که یک ستون برای ۱A و ۱A و

چهار ردیف برای ۲P داشته باشد.

$$A = جون ۳ = \frac{۳}{۷} = \frac{۹}{۷} \text{ میانه در ردیف اول منداری}$$

منواری ۳ و ۱ و ۱ را متنظر کند و نیارهای یک را به ۱A اختصاص

دهند و با توجه به ۳ =  $\frac{۳}{۷}$  جدول را بمحور منحدر ملز کی کامل

کنند.

۹- زاویه ای که کنترلر یک نیارها را محابه کند.

۱۰- سمیجه صحیح استارت را بدست آورید. این سمیجه

نسبت به سمیجه اصلی چهار قطب، ۹ درجه ای کنکر یکی اختلاف

میز دارد. از آن جایی که زاویه ای کنترلر یکی ۹ درجه است و

۵ =  $\frac{۹}{۷}$  عدد صحیح نیانه شروع W را از نیار منباره

۵ متنظر کند.

۱۱- جدول سمیجه استارت را بر اساس تولیع سمیجه

اصلی، در حالت چهار قطب متنظر کند و ایندای آن را از نیار

منباره ۳ شروع نمایند.

۱۲- محلبات سمیجه را برای حالت ۶ قطب دنیال

کنند.

۱۳- گام فلزی و نیارهای زیر هر قطب در هر قار

را محابه کند.

۱۴- سمیجه را بر اساس گرمی گام ۲ =  $\frac{۹}{۷}$  به ۴

صورت منحدر ملز به ای قطب در نظر بگیرید.

۱۵- جدولی با ۴ ردیف برای ۶P و یک ستون

برای سمیجه اصلی ۱A و ۱A متنظر کند و از نیار منباره ۱

جدول را با گزینه کلاسیک دوبلای کامل کنند.

۱۶- مناسب با کاکتوس ۸ سلید ۲P خانه و هر خانه را به عنوان

یک نیار زیر سمیجه.

۱۷- با توجه به جدول بد ۷ سمیجه اصلی چهار قطب را

رسم کنند.

۱۸- بر اساس جدول ۱۷ سمیجه اصلی شش قطب را

رسم کنند.

۱۹- با توجه به جدول بد ۱ سمیجه استارت را از نیار

منباره شکر برای تشکیل یاد کنند.


۲۰- گزینه کلاسیک مربوط به هر سمیجه، در شکل را

با احتساب دور، سینه دی کنند.

۱۰- برای رسم دیگر ام مدور، از نوای متحده آمریکا استفاده  
نمایم. سهیچهارا جداگانه نشان می‌دهم. برای این منظور در

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶

٢٢- جون = ٣ . سوچيچ جهار خطب را با درایر  
منحدر مرکز سه تانی کامل من کنم (شکل ٦٣-١).

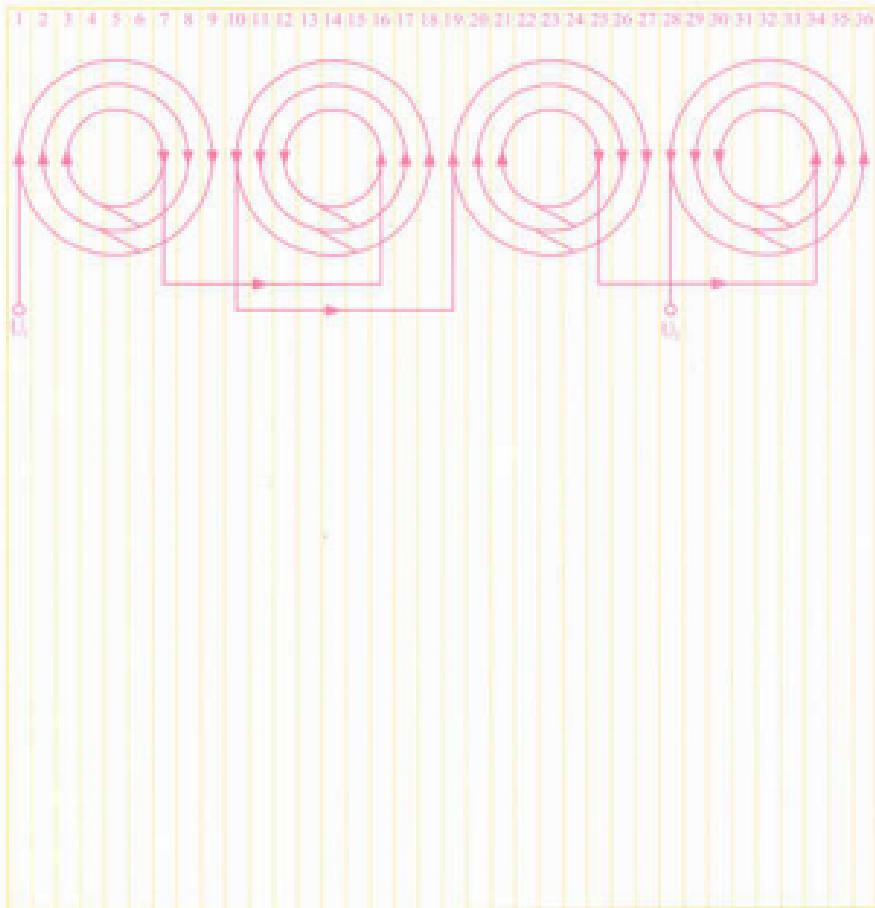


شکل ٦٣-١

۲۳- جون  $\frac{q_1}{q} = \frac{7}{7} = 1$  سیمچ لش غلبه را با دو این


متعددالمرکز در تابی کامل می کنند (شکل ۲۴).

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶

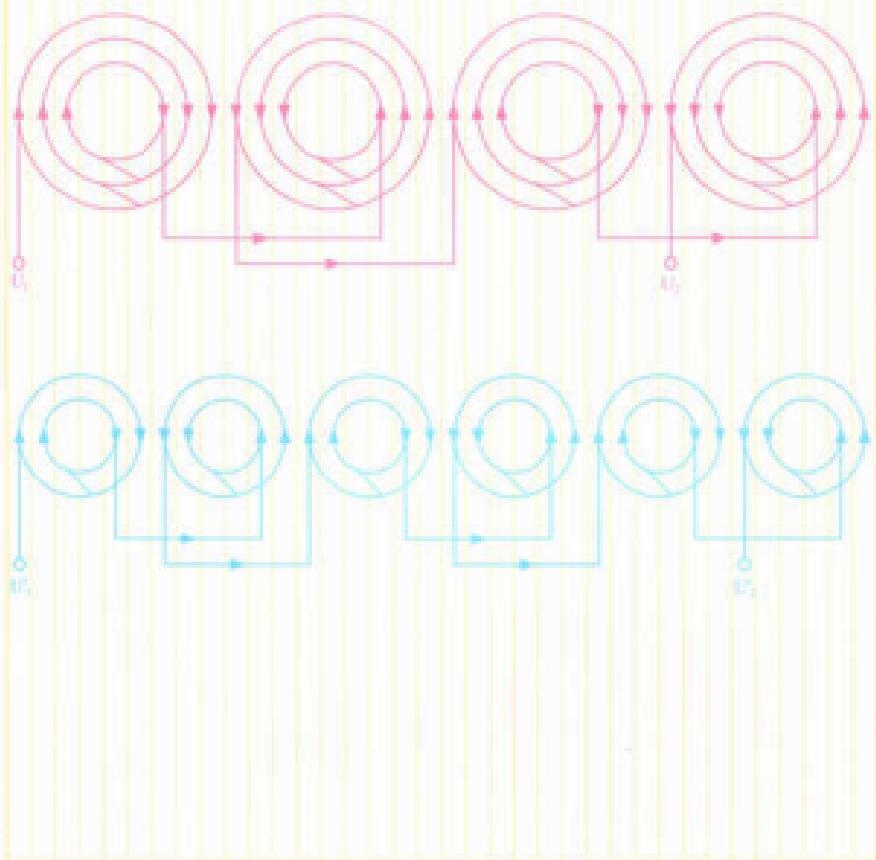

شکل ۲۴

۱۹- میدعج استارت را اخیر میدعج اصلی، از شماره  
نحوی می کنیم. بدین ترتیب رسم دایگرام دوران کامل می شود (شکل  
(۱-۴۵).

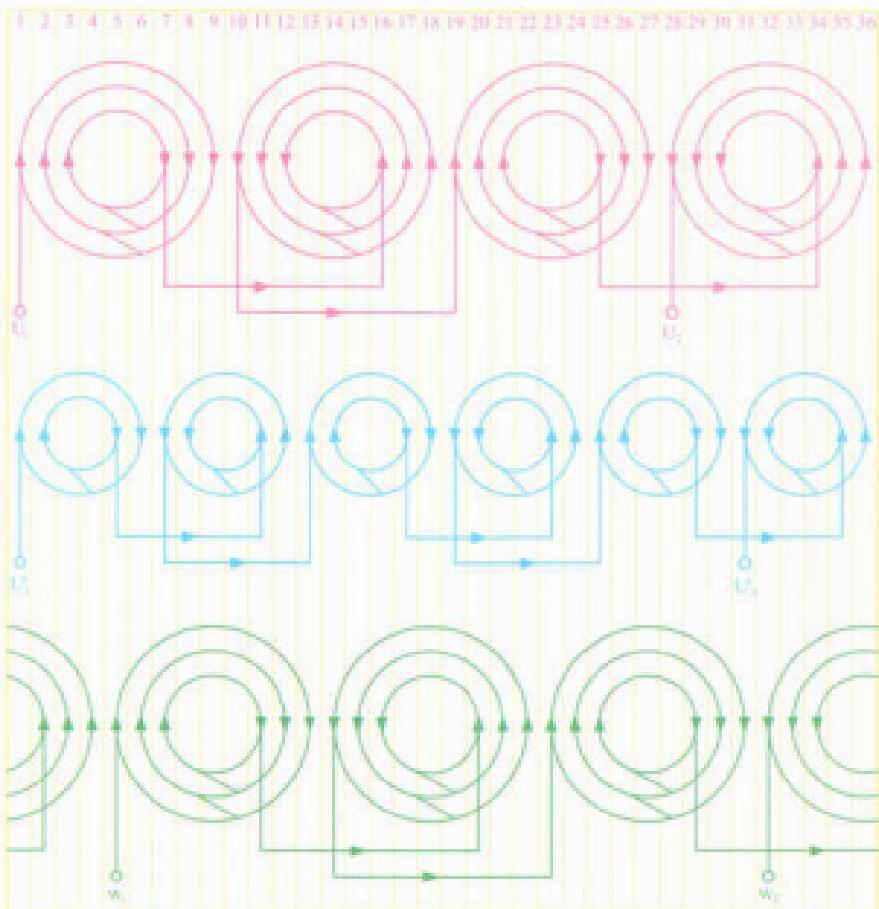

شکل ۱-۴۵

## آزمون پایه ایانس (۱)

- ۱- جوا نمی توان موتورهای تک فاز را بدون رادیاتر، رادیاتری کرد؟
- ۲- روش های رادیاتری موتورهای تک فاز را چن کند.
- ۳- رادیاتری مطابق موتورهای تک فاز در کدام موتورها به کار می رود؟
- ۴- نقش خازن را در سیمیج استارت موقت نصخ دهد.
- ۵- خازن هایی که در موتورهای تک فاز، طرح دو فاز و استارت موقت به کار می رود، بهترین، چه مطابق با یکدیگر دارند؟
- ۶- محدودی طرفت خازن های به کار رفته در موتورهای تک فاز، طرح دو فاز و استارت موقت را بهان کنید.
- ۷- آیا در موتورهای تک فاز با سیمیج استارت موقت از نامن نوان هستی استارت موقت من شود؟ بازدهی این موتورها را نسبت به سایر موتورهای التک بکمی جنگویه ارزیابی می کند؟
- ۸- نزد موتورهای طرح دو فاز را، نسبت به موتورهای استارت موقت توضیح دهد.
- ۹- در موتورهای استارت موقت اگر کلید گیری از مرکز خوب عمل نکند در کار موتور به مشکلاتی بین خواهد آمد؟
- ۱۰- از بالا ک موتورهای تک فاز به کدام اطلاعات موتور می نوان دسترسی پیدا کرد؟ چه لزومی دارد این اطلاعات روی بالا ک موتور نوشته شود؟
- ۱۱- جنگویه یوف دو فاز موزونی دوار تولید می کند؟ بالغ را بر سر نگلی یان کند.
- ۱۲- اختلاف فاز بین در سیمیج اصلی و استارت در موتورهای تک فاز..... درجه است. این اختلاف فاز از شبکه یک فاز بدویمهای ..... نهاده می شود؟
- ۱۳- روش تکمیل جهت گردش موتورهای تک فاز طرح دو فاز کدام است؟
- (۱) تعریض اتصال درس سیمیج کمکی  
(۲) تعریض اتصال درس سیمیج اصلی  
(۳) تعریض اتصال درس سیمیج کمکی با اصلی  
(۴) تعریض اتصال درس سیمیج کمکی و اصلی
- ۱۴- زاویه‌ی التک بکمی موتور نگذار ۳۶ تبار ۲ نقطه با طرح دو فاز..... درجه است. با افزایش تعداد نقطه ها تعداد این زاویه ..... می باید؟
- ۱۵- مراحل طرح سیمیجی یک موتور تک فاز ۳۶ تبار بروزت. طرح دو فاز را یان کند و محاسبات لازم و جدول های مربوط را بدست اوریه و دیگرم گزینه و مذکور آن را درس کند.
- ۱۶- از در موتورهای تک فاز با سیمیج استارت موقت جنگویه نهاده می شود؟

- ۱۷- تکهای مراحل سیستمی موتور ۱۲ شیار ۶ نقطه با استارت موفت را که سیمیج استارت آن، نظر سیمیج اصلی توسعه نشود انجام دهد. دیگر اگر نکشید و صدرو آن را رسم کنید.
- ۱۸- تکهای مراحل طرح سیستمی موتور تک فاز بیست و چهار شیار ۶ نقطه طرح در فاز را انجام دهید و دیگر اگر سیستمی آن را رسم کنید.
- ۱۹- در موتورهای تک فاز بدون سیمیج کمکی در شروع کار در میدان دوران ..... و ..... بروجرو من آید و باعث می شود گستاور در موتور مانع ..... شود.
- ۲۰- تعداد شیارها در هر نقطه زیر هر فاز در موتور ۲۶ شیار ۶ نقطه با استارت موفت جند نا انتدا
- ۱) ۳  
۲) ۴
- ۲۱- در ساختن موتورهای تکفاز ای ..... توان هست و در موتورهای سه فاز ..... توان هست استفاده می شود.
- ۱) ۱۰۰\_ ۲۶۶ (۱  
۲) ۱۵۰\_ ۲۶۶ (۲  
۳) ۲۰۰\_ ۲۶۶ (۳

## واحد کار دوم

### کلاف گذاری تک فاز

#### هدف کلی

سیزدهمین موتورهای یک طبله‌ای یک فاز


#### هدف‌های رفکتوری: نوآگر بس از بدان این واحد کار قادر جلوه‌ده بود:

- ۱- برای گروه کلاف‌ها، قابل مناسب تهیه کند.
- ۲- گروه کلاف‌ها را با کلاف‌چیج بسیج و آن‌ها را آماده کند.
- ۳- بازی‌های کلاف‌ها را با توجه به قسمتی موتور، در داخل شیارها توارد دهد.
- ۴- سبیله‌ی کلاف مساوی موتورهای یک فاز طرح در فاز را اجرا کند.
- ۵- سبیله‌ی کلاف منحصراً از موتورهای استارت موتور را اجرا کند.
- ۶- سرمهای طوری های کلافها را به طرف جمعیتی اتصال موتور ثابت کند.
- ۷- سبیله‌ی موتورهای یک فاز طرح در فاز را اجرا کند.
- ۸- سبیله‌ی موتورهای یک فاز استارت موتور را اجرا کند.
- ۹- روی بازی‌های را برای جلو گیری از چیزیون زدن سیم‌ها از شیارها با کافی برسانید.
- ۱۰- استارتور موتور تک‌فاز سبیله‌ی شده را با دو تور و دریوش‌ها جمع کند.
- ۱۱- وضعیت کلی این را از طریق آزمایش برسی کند.

ساخت امرزش		
نظری	عملی	جمع
۸۳	۷۳	۱۵۶

## ۱-۲- مقدمه

سیم پیچی موتورهای تک فاز متعدد است. در موتورهای کم سرعت، برای تغییر سرعت موتورها، نیاز به سیم پیچ استارت (برای راندهایی) از سیم پیچ گذگنی، که نفس مقاومت القابی دارد. نیز استفاده می شود. این سیم پیچ روی سیم پیچ اصلی فوار می گردید و می تواند با نصف یا نایم تعداد دور، با سیم پیچ اصلی سری شود و دورهای مختلفی را در موتور بدین آورده. این نوع سیم پیچی که در موتورهای تک فاز، ظاهر بندگوهای رومبی مشاهده می شود خارج از بحث ماست (شکل ۱-۱).

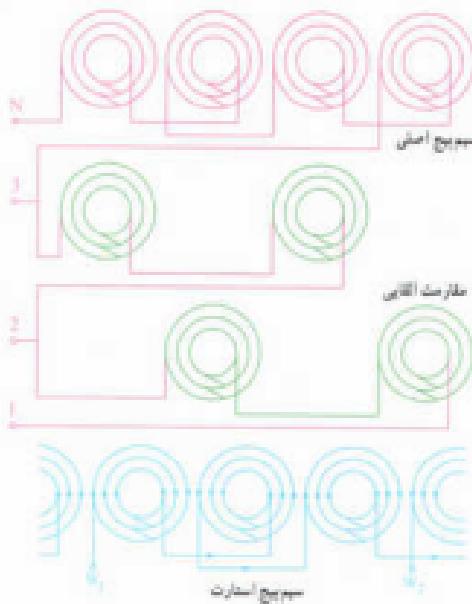


شکل ۱-۱- سیم پیچهای موتورهای تک




شکل ۱-۲- استاتور موتور قطب چاکار

روضی دیگر راندهایی موتورهای تک فاز، در موتورهای قطب چاکار، مشاهده می شود. در این موتورها از حلقةهای اتصال کوپله در تپلهای که روی قطبها نصب شوند می شود بدینونه سیم پیچ راندهای استفاده می شود. سیم پیچ این موتورها بین از مو ضرع بحث خارج است (شکل ۱-۲).

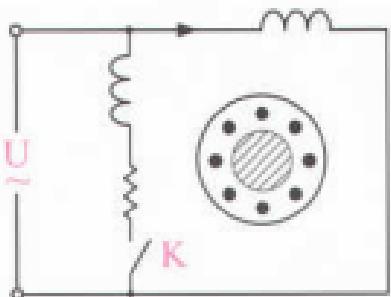

شکل ۲-۱- موتور یک فاز با راه انداز مغایر میان

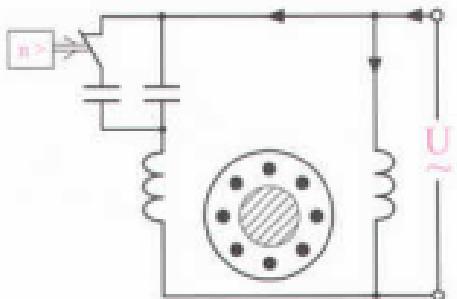

شکل ۲-۲- موتور یک فاز با راه انداز مغایر میان

سیمیج موتورهای که نوان آنها، تا یک دوم اسب بخار است معمولاً دارای سیمیج از نوع راه انداز مغایر میان است (شکل ۲-۱). موتورهای که نوان آنها بینش از یک دوم اسب بخار است دارای سیمیج استارت از نوع راه انداز خارجی هست (شکل ۲-۲). چون محاسبهای سیمیتدی این نوع موتورها خارج از حوزه می بحث این کتاب است و از طرف دیگر روش سیمیجی آنها، شتاب پذیریگر است اما با جداول چندین نوع سیمیتدیها را تغییر خواهیم کرد.

سیمیج موتورهای یک فاز طرح در قالب با سیمیجی موتورهای سه فاز نسبه پذیریگرند. به یک نمونه از این نوع سیمیجی اشاره خواهیم کرد. در سیمیجی موتورهای سه فاز و بازیجی الکترو موتورها، روش جمع آوری موتورهای این از سیمیجی استاتور و از میان آنها برگفته است. در این کتاب به سیمیجی استاتور موتورهای یک فاز خواهی برداشت.

## ۲-۲- سیمیجی استاتور موتورهای یک فاز طرح دو فاز


در سیمیجی استاتور موتورهای یک فاز، با توجه به مطالعه که در قصل اول یاد گرفتیم، اینها میتوانند در میان میانس اینها از قابلیت جداول و دیگر ام سیمیجی را نهیه من کنم. میس از قدری بدست آمد، سیمیجی استاتور را شروع من کنم.

### ۲-۲- کار عملی شماره ۱

هدف: سیمیجی استاتور موتور یک فاز طرح دو فاز

زمان: ۶۰ ساعت

نکات ایشان: معخط کار را از خود در سیمیجی کار و متروده کارهای ایشان را نیز از چیزی و گزینهای کاملاً پاک کنید. از روشنایی مناسب در روی میز کار استفاده کنید. میز کار و صندلی نیز باید استاندارد باشد تا هیچ گونه فشاری بر کمر و یا هما را درست نمود. دیگر نکات این را که در بازیجی موتورها افزایش گرفته اند کاملاً رعایت نمایند.

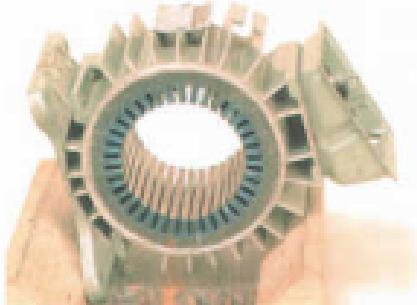

شکل ۷

- و سایل و ایزار موردنیاز  
 ۱- استاتور نگهدار بک عدد  
 ۲- کاردک چوبی  
 ۳- کاردک فلزی  
 ۴- استاتور ۲۶ تپه ریک قاز عالی کاری شده، اشکنی  
 ۵-

کف با توجه به توان موتور موجود در کارگاه و به راهنمای  
 مری کارگاه، شش گروه کلاف دوبلی متعدد را که با گام های ۱-۲-۳-۴-۵-۶ و نش کلاف نمی با گام ۷-۸ آمد، کند.

- ۹- پیش نگذیر  
 ۱۰- کلفت و نشان ۹-۱۰ به حد کافی  
 ۱۱- این ایندیگر برای بستن کلافها به آغازی کافی  
 ۱۲- خوبی بر قبی و لحیم به حد کافی  
 ۱۳- واریش بعدد کافی  
 ۱۴- کلاف پیچ و مغلقات کلاف پیچ


جدول ۷

$\frac{m}{2p}$	$U_1 + U_2$	$W_1 + W_2$
N	1 36 2	4 3 5
S	6 8 7	9 11 10
N	13 12 14	16 15 17
S	18 20 19	21 23 22
N	25 24 26	28 27 29
S	30 32 31	33 35 34
	36	3

مراحل انجام کار  
 ۱- با توجه به جدول ۷-۱۱۱ محاسبات لازم را انجام و  
 پس جدول ۷ را تشکیل دهد.


۷- نمایگران سیم پیچ اصلی ( $U_1$ ,  $U_2$ ) را آماده کنید (شکل).

.۷-۷

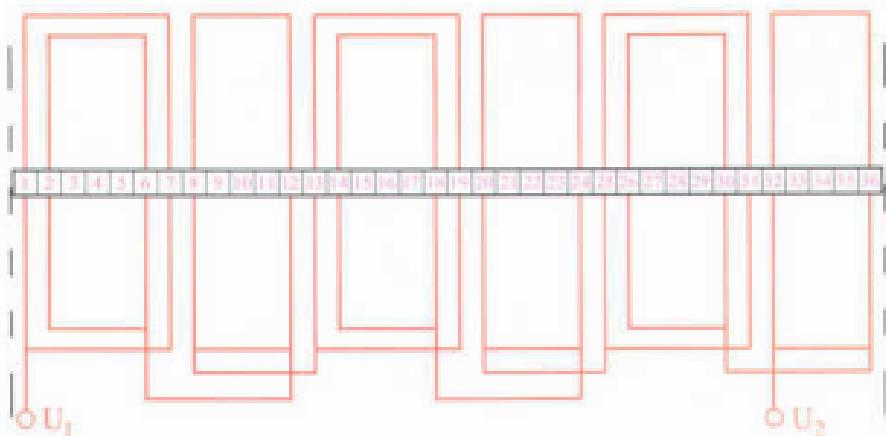

شکل ۷-۷

۸- پنکی از سیارهای به عنوان شروع سیم پیچ، انتخاب و جهت گردش سیم پیچ را مشخص کنید (شکل ۷-۸).

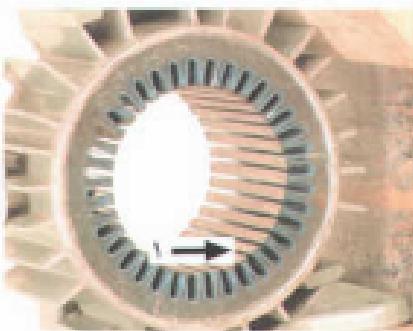


شکل ۷-۸



شکل ۹-۸

۹- بگنی از کلاس‌های دوبلی را انتخاب کنید. اینها بازوی‌های کلاف کوچک را در نیمارهای ۲ و ۴ قرار دهد. توجه داشته باشید که سرمه‌ها در جهتی از موتور قرار بگیرند که برای آن هارا در آخر سرمه‌ها، به نحوه کلام هدایت کنید (شکل ۹-۹).

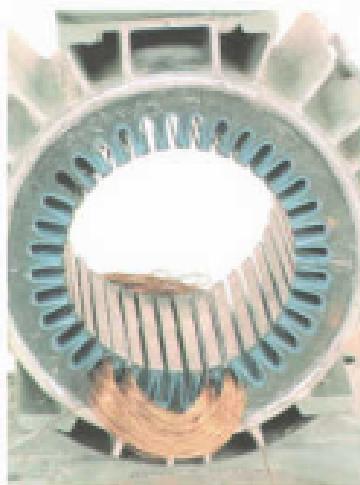

شکل ۹-۹

۱۰- کلاف بزرگتر، آگو، کلاف اول را در نیمارهای ۱ و ۷ قرار دهد (شکل ۹-۱۰).


ش. دوین گروه کلاس سهیج، U<sub>1</sub>، U<sub>2</sub> را که کلاس نکن  
است، در نیارهای ۸ و ۱۲ فرار دهد (شکل ۱۳-۲).



شکل ۱۳-۷



شکل ۱۳-۸

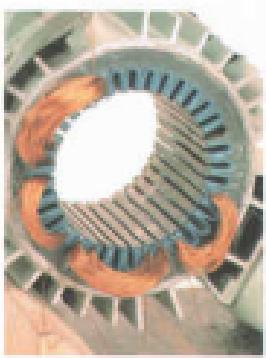

شکل ۱۳-۹

ش. گروه کلاس سوم را در نیارهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ فرار دهد (شکل ۱۳-۳).

ش. چهارمین گروه کلاس سهیج، U<sub>1</sub>، U<sub>2</sub> را که کلاس  
نکن است در نیارهای ۱۰ و ۱۱ فرار دهد (شکل ۱۴-۲).

۱۷- گروه کلک پنجم را در تبارهای ۲۵ و ۲۶ و ۳۰ و  
۳۱ قرار دهد (شکل ۱۹-۲).



شکل ۱۹-۲




شکل ۱۹-۳

۱۸- نشانی گروه کلک سه‌بیج، U.U.U را که کلک  
تکی است در تبارهای ۲۲ و ۲۴ قرار دهد (شکل ۱۹-۳).



شکل ۱۹-۴

۱۹- سرکلک خروجی از تبار تباره ۱ را با اسم المثلث  
امصال دهد و بس از لحیم کاری، روی آن واریش متابع پکشید  
تا اتصال بدنه نداشته باشد و آن را بر جسب، U زند (شکل  
۱۹-۴).

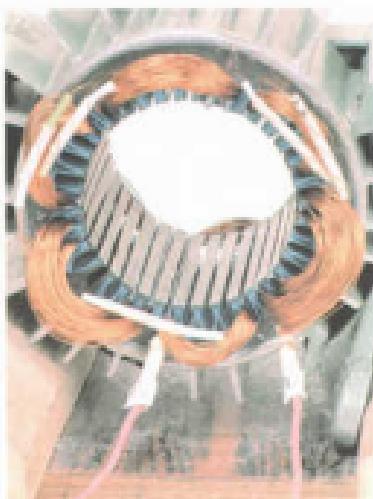

شکل ۱۷-۷

۱۶- سر لکاف خروجی از شیار ۲ را، ۷- سر لکاف خروجی از شیار ۱۲ اتصال دهید. پس از لحیم کاری، روی آنها واریش فوار دهید. سیم های خروجی از شیار های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ را به ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ را به ۳۶ اتصال دهید و پس از لحیم کاری روی آن واریش فوار دهید (شکل ۱۷-۲).


مرحله دانسته باشید که قبل از اتصال سیم های بکار گیری بالستی واریش ها را روی سیم پوشانند و پس از لحیم کاری آنرا روی محل لحیم نصب بگذشید.



شکل ۱۸-۷

۱۷- سر سیم خروجی از شیار شماره ۲۲ را به سیم انتشار اتصال دهید و پس از لحیم کاری واریش مناسب از آن پیغور دهید و آن را در جسب ۱۱ قرار دهد (شکل ۱۸-۲).

۱۷- شکل سهیچهار مدار  $W_1, W_2$  را طبق شکل ۱-۲۹  
رسم کنید (شکل ۱-۲۹).

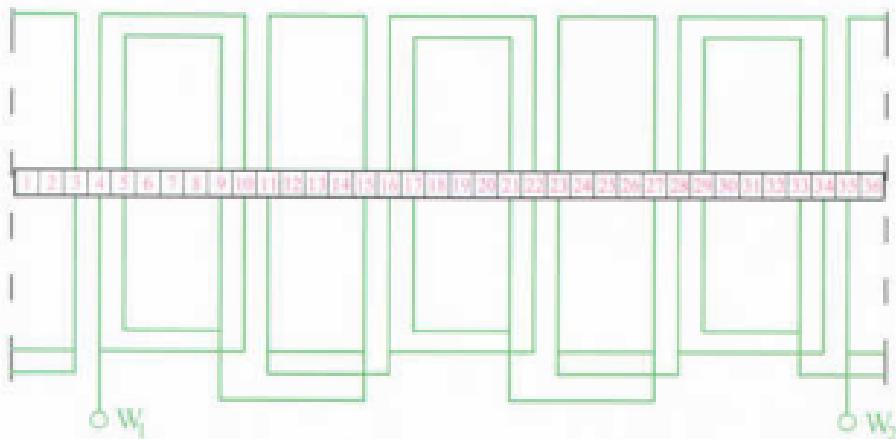

شکل ۱-۲۹



شکل ۱-۳۰

۱۸- اولین گروه کلاس دوبلانی مدار  $W_1, W_2$  را، از نیمای  
نمای، ۹- شروع کنید. برای این منظور ابتدا بازو های کلاس  
کوچک آن را در نیمای های نمای، ۹- قرار دهید (شکل ۱-۲۹).



شکل ۱۹

۱۹- کلاسیفیک اگر و کلاس اول را در شمارهای ۲ و  
۱- مطابق باز، آنها فراز دهد. بدین اگر و کلاس هارا بر اساس  
ستون دوم جدول (۶-۱۹) و شکل (۶-۱۹) تکمیل کنید (شکل  
۶-۲۱).



شکل ۲۰

۲۰- مرتبت کلاس های باز  $W_1, W_2$  به صورت شکل  
۶-۲۰ خواهد بود.



شکل ۲۱

۲۱- سریع طرحی از شماره ۶ را با سیم انسان  
اصل دهد و می از لبم کاری، روی آن وارپش مناسب فراز  
دهد و پرچسب  $W_3$  بزنید (شکل ۶-۲۲).



شکل ۲۲-۷

۱۹- سرمه ها خروجی از شبارهای ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ را به ۲۲ و ۲۳ را به ۳ اتصال دهد و پس از تعمیم کاری، مطابق شکل ۲۲-۷ واریث مناسب از آنها بخوبی دهید.



شکل ۲۲-۸

۲۰- سرمه های خروجی از شباره ۲۳ را با سرم افشار اتصال دهید و پس از تعمیم کاری واریث مناسب از آن بخوبی دهید و به آن در جب ۷، بزند (شکل ۲۲-۲۵).



شکل ۲۲-۹

۲۱- پس از سریندی، سرم ها را به تخته کلم هدایت کنید (شکل ۲۲-۲۶).

۱۱- برجسب سیم‌های را در تخته کله متعدد کنید (شکل ۲-۹۷)

استانور را توپریندی کنید و پس از جمع کردن موتور، آن را به برقی وصل کنید و تتجددی کار خود را باور می‌کند.

۱۲- سیم‌بیچی استانور موتورهای تک‌تازه با سیم‌بیچ استارت موقت

در سیم‌بیچی استانور موتورهای تک‌تازه، با استارت موقت، حداقل در سویه شیارهای استانور را سیم‌بیچ اصلی و پوش می‌کند. از این کلاک‌ها که سیم‌بیچ استارت را افکت نظر سیم‌بیچ اصلی در نظر می‌گیرد. در بعضی مواقع برای بهینه کننده راه کارکردی، تعداد کلاک‌ها و شیارهای سروط به سیم‌بیچ استارت بینتر از کلاک‌ها و شیارهای سیم‌بیچ اصلی در نظر گرفته می‌شود. سیم‌بیچی موتورهای تک‌تازه با استارت موقت را به کار اصلی موتورهای کوچک‌های آبی دیال می‌کند. اگرچه آین موتورهای آبی سرعت مختلف کار می‌کنند ولی سیم‌بیچ هر قسم مسئله و یکسره محسوب می‌شود.

اگرچه آین موتورهای آبی کوچک‌های آبی و مانندین‌های لایسنسی اسطول، تنگ به استفاده ای زیاد از آن بخواهد، است. موتور کوچک‌های آبی به علت استفاده از حالت بهبیته، از حق شیارهای منحص در سطح استانور بی‌خوبی دارد. بدینبارت دیگر، لفظ و عمل شیارهای برخکنی موتورهای سفراز، با هم برای نیستند. در سیم‌بیچی آین موتورهای رعایت نکات زیر ضروری است:

۱- وجود کله گز از مرکز بافت نماید، است حق بسته در یک طرف بینتر از طرف دیگر باشد (شکل ۲-۹۸).



شکل ۲-۹۷




شکل ۲-۹۸



شکل ۲-۹۹

۲- سیم‌بیچ استارت، فقط برای دور بینتر بعضی حالت چهار نقطه منظر می‌شود. سرعت کم موتور از طریق کله گز از مرکز مجهز به کلاک‌های تبدیل امکان‌پذیر است (شکل ۲-۹۹).

۳- انتخاب تیار شروع سیم‌بیچن حائز اهمیت است و اگر این انتخاب صحیح انجام نشود سیم‌بیچن با مشکل در پیوست شود. در سکل. ۲-۳-۲ تیار شروع شان داده شده است. با این پیشرفت مساهده می‌شود که چهارین تیار در طرف راست تیار شروع از کوچکترین تبارهای استوار می‌باشد.

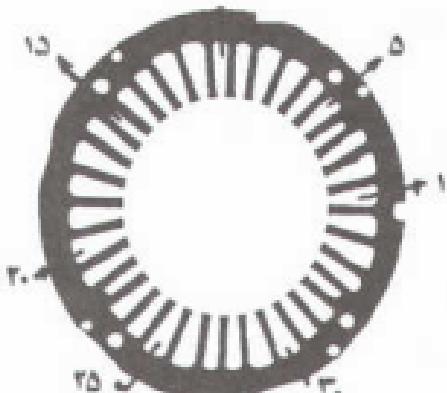

سکل. ۲-۳-۲

۴- چون محاسبات سیم‌بیچن خارج از بحث کتاب است، از حدابول ۱۳۲-۲۲۹-۲ تعداد دور فلز سیم، گام‌های سیم‌بندی و قاب کلابه را انتخاب می‌کنیم.  
توجه: این حدابول به نظرور استفاده در طراحی دارد،  
و نیازی به حفظ کردن آن نیست.

جدول ۲-۳-۳- منفذات سیم‌بیچن دور زنده مولور کلرل آسی

فرمت استکور	فلز سمی	گام برینز	گام متوسط	گام کوچک	تصاد دور	تصاد دور	تصاد دور	طول دور						
روزابد	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه	کلابه
$\frac{1}{4}$	-/F3	۱-۴	T-۸	T-۷	۶-	۵۵	۹۰	۹۸/۵	۱۷/۵	۱۹/۰	۷/۶۳	۳/۶		
$\frac{1}{2}$	-/F1	۱-۴	T-۸	T-۷	۳۰	۳-	۹-	T-						
$\frac{3}{4}$	-/A1	۱-۴	T-۸	T-۷	۴۴	۹-	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲
$\frac{5}{8}$	-/A3	۱-۴	T-۸	T-۷	۴۴	۹-	۹۱	۹۹/۵	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷

جدول ۷۷-۳- میکروفون های سیمی پیچی دار آن موتور کوکر آسی

فرت	فلتر	گام	گام	تمدد	فلتر						
استاتور	سیم	برون	برون	کوچک	داخلی استاتور						
برهس	سیم	برون	برون	کوچک	په						
اسپ. پلار	په	په	په	mm							
$\frac{1}{4}$	-/T2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1/2
$\frac{1}{2}$	-/S1	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1/2
$\frac{1}{2}$	-/S2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1/2
$\frac{2}{3}$	-/S3	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1/2

توجه: این جداول به منظور استفاده در طراحی داده شد  
و نیازی به حلخت گردن آن نمی باشد.

جدول ۷۷-۴- میکروفون های سیمی پیچی استارت موقت چهار بروجه موتور کوکر

فرت	فلتر	گام	گام	گام	گام	تمدد	تمدد	تمدد	تمدد	تمدد	فلتر
استاتور	سیم	برون	برون	برون	برون	کوچک	کوچک	کوچک	کوچک	کوچک	داخلی استاتور
برهس	سیم	په	په	په	په	کوچک	کوچک	کوچک	کوچک	کوچک	په
اسپ. پلار	په	په	په	په	په	mm	mm	mm	mm	mm	mm
$\frac{1}{4}$	-/R1	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1/2
$\frac{1}{2}$	-/R2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2
$\frac{1}{2}$	-/R3	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1/2
$\frac{2}{3}$	-/R4	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1_2	1/2

### Table 1. $K = T = 0$

www.scholarone.com

Page 11

نکات اینچنی محبیط کار را از خود راه سهیم ها و  
غوره، کلطفا و بندی استوار را نیز از جزئی و تجزیه اک کامل  
پاک کند. از روشنایی مناسب در روی متن کار استفاده نماید.  
متن کار و متدی نیز با استعداده بالست تاچیگ کوته فشار و کسر  
و پاک وارد شود. نکات اینچنی سهیم کار را به طور کامل رعایت  
کنید.



三

- وسائل و ابزار موره پهلو  
 آ- استارور تکههار یک عدد  
 آ- کاردگ چوبی  
 آ- کاردگ فلزی  
 آ- استارور ۳۲ بار یک فاز عالی کاریسته‌ی کولر آنی،  
 یک عدد (شکل ۳۵-۲).

آ- با توجه به چند جا ای ۳۱-۲ و یوان موتوور  
 مجهود در کارگاه به راهنمایی مرسی کارگاه چهارگانه، کلاس  
 سه‌نماهی برای دور زیاد و استقرار، منعطف‌فرمک با گام‌های ۱-۱ و  
 ۲-۲، ۷-۷ یکدیگر: همچنین شش گروه، کلاس درونایی،  
 منعطف‌فرمک با گام‌های ۱-۶ و ۵-۹ دور کم آمده، یکدیگر.  
 ۴- فرم کافی

۷- تاکنون ریسمان  $10^{\circ}$  به حد کافی

۸- بخ ایونیزی برای بین کلابها به اندازه کافی


۹- قوهای برقی و نوری به حد کافی

۱۰- واریشن به حد کافی

۱۱- کلاب پیچ و ملاقات کلاب پیچ

مثال: موتور ۲۹ نسبت ۴ و ۶ نقطه مطبق است. همچوین این موتور را برای دو حالت آنرا کنید. سهیچ استارت و سسی سهیچ اصل چهار نقطه می‌باشد و دور کش بس از راه اندازی با دور کش، با کمک گیری از هر کن امکان پذیر است.  
مراحل انجام کار

۱- نشستن شکل ۳۶-۱ را در نظر گیرید (شکل ۳۶-۲).

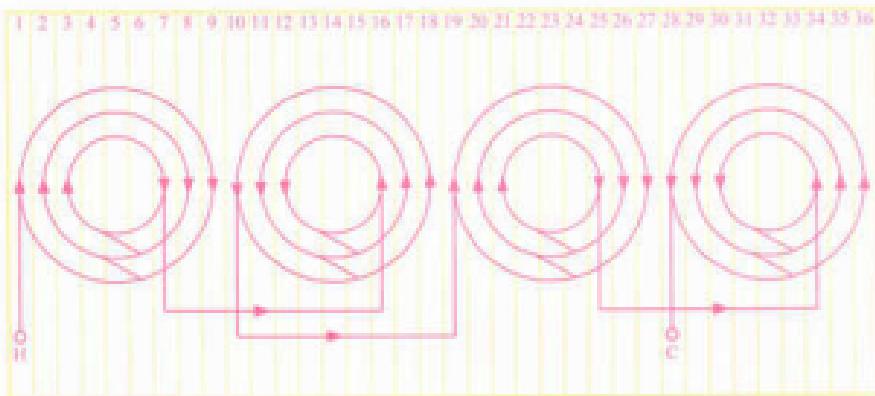

شکل ۳۶-۲




شکل ۳۶-۲

۱- در قسمی از بوئی استاتور که عین پشتی دارد مطابق شکل (۳۶-۲)، نیاز نیز سهیچ سبیتدی و جهت گردش سهیچی را داشت کند.




شکل ۲-۲۸

۳- کوچکترین کلاف اولیه گروه کلاف مسیع دور پیش را در نیبارهای ۳ و ۷ فراز دهد (شکل ۲-۲۸).

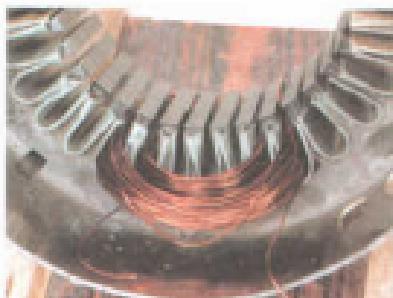

شکل ۲-۲۹

۴- دوین کلاف از گروه کلاف اول را در نیبارهای ۲ و ۶ فراز دهد (شکل ۲-۲۹).

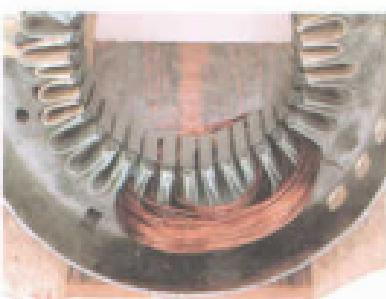

شکل ۲-۳۰

۵- سومین کلاف گروه کلاف اول را در نیبارهای ۱ و ۵ فراز دهد (شکل ۲-۳۰).

۷- آگر و کلاک دوم را نظر گردید، کلاک اول در تبارهای ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۶ فراز دهد (شکل ۷-۹۱).



شکل ۷-۹۱

۸- آگر و کلاک سوم را در تبارهای ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۶ فراز دهد (شکل ۷-۹۲).




شکل ۷-۹۲

۹- آگر و کلاک چهارم را در تبارهای ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸ و ۳۰ فراز دهد (شکل ۷-۹۳).



شکل ۷-۹۳

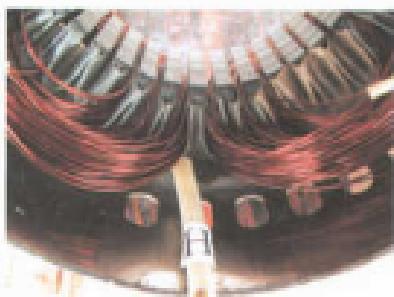

شکل ۲۲-۷

۹- سرمهی طروچی از شبکه شماره ۱ را با سیپ افشار اتصال دهید و پس از لحیم کاری و اریش مناسب از آن عبور دهد و محل لحیم کاری را با واریش کاملاً پوشانید و به آن برجسته H بزنید (شکل ۲۲-۸).



شکل ۲۳-۷


۱۰- سرمدهای خروجی از شبکه های ۷ را به ۱۶، ۱۷ و ۲۴ و را به ۲۲ اتصال دهید. قبل از لحیم کاری و اریش را از سمه های خود دهید و پس از لحیم کاری، محل لحیم کاری را با واریش ملسب پوشش دهد (شکل ۲۳-۸).



شکل ۲۴-۷

۱۱- سرکلامی را که از شبکه ۷A خارج می شود به سهم افشار اتصال دهید. پس از لحیم کاری، واریش ملسب از آن عبور دهید و به آن برجسته C بزنید (شکل ۲۴-۸).

۱۷- شکل ۱۷-۱ را که مربوط به سیمیچ دور دور است در نظر بگیرید (شکل ۲-۹۷).

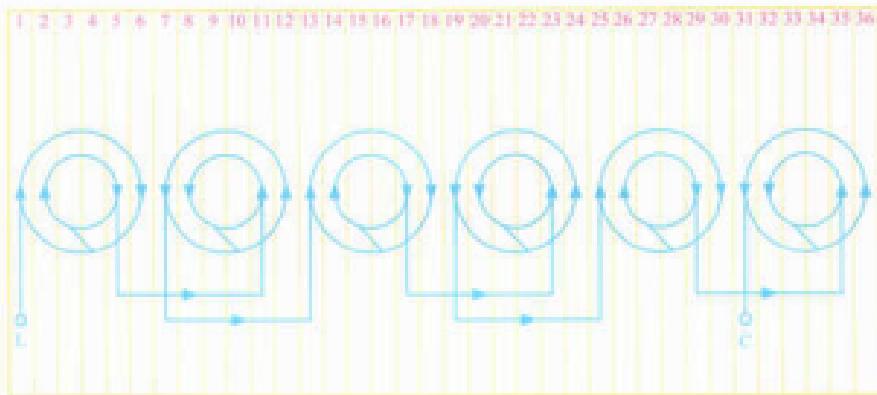

شکل ۲-۹۷



شکل ۲-۹۸

۱۸- کلاک تحریجک اولین گروه، کلاک، سیمیچ دور دور است را در شمارهای ۲ و ۵ و کلاک بوزگنگ فر آن را در شمارهای ۱ و ۴ فراز دهد (شکل ۲-۹۹).



شکل ۲-۹۹

۱۹- پیوی کلاک های سیمیچ دور کسر را او اسماش شکل (۱-۹۹) و مطابق شکل (۲-۹۹) در شمارهای مربوط فراز دهد.



شکل ۵-۲



شکل ۵-۳




شکل ۵-۴

۱۵- سر کلaf متروجنی از شیار شماره ۱ را به سیم افشار اتصال دهد. سیم از لحیم کاری و گفراندن و اوزنیش مناسب، بروجسب باشد آن را زیند. توجه داشته باشید که از شیار شماره ۱ موسم با برچسب های H و L به پیشوند هدایت می شود (شکل ۵-۵).

۱۶- سربریم های متروجنی از شیار های ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ را از ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ به ۲۲ و ۲۴ را به اتصال دهد و سیم از گذاشتن و اوزنیش محل اتصالات را لحیم کاری کنید. و اوزنیش را بروجی محل های لحیم کاری هدایت کنید. سربریم متروجنی از شیار شماره ۲۱ را به سیم افشار اتصال دهد و سیم از لحیم کاری، و اوزنیش مناسب از آن عبور ندهد و بروجسب با آن زیند (شکل ۵-۶).

۱۷- از شیار شماره ۵ سربریج استارت را شروع کنید  
شکل ۵-۷.

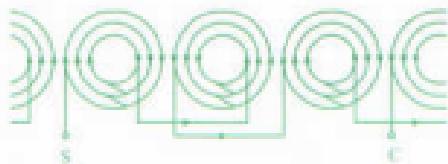

۱۸- سیمیچ استارت را مثل سیمیچ اصلی دور تند انجام دهید و آن تغارت که سیمیچ استارت از تبار نساز، ب شروع منابع و مطابق شکل (۱۸-۲) اداهه می‌باشد (شکل ۱۸-۳).



شکل ۱۸-۴



شکل ۱۸-۵




شکل ۱۸-۶

۱۹- سر کلاف خروجی از تبار نساز، ۵ را به سیم انشان اتصال دهید و پس از لحم کاری، واریش مناسب از آن غیرور دهید و بر جسب S به آن بزنید (شکل ۱۸-۷).


۲۰- سر سیم های خروجی از تبارهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ را به ۲۱ و ۲۲ را به ۲ اتصال دهید و پس از گذاشتن واریش، محل اتصالات را لحم کاری کنید و محل های لحم کاری تند را با واریش بروشن دهید. سیم خروجی از تبار ۲۲ را به سیم انشان اتصال دهید، پس از لحم کاری، واریش مناسب از آن غیرور دهید و به آن بر جسب C بزنید (شکل ۱۸-۲۰).



۲۶- سه سریم خروجی از شارهای  $U$ ،  $V$  و  $W$  را که هنگل پوچب  $C$  دارند به هم ارتباط دهید و به عنوان سیم منفرگ به برقون مدارت کنید (شکل ۲۶-۲).

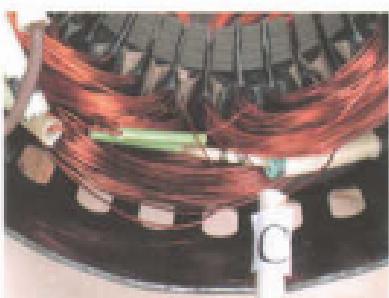

شکل ۲۷

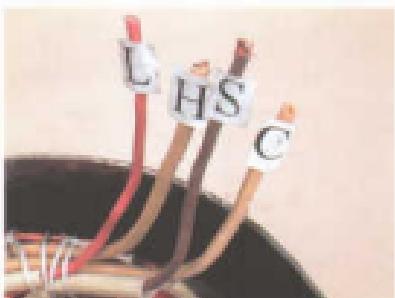

شکل ۲۸

۲۷- سیم‌های خروجی را منرب کنید و پس از تواریدن با نظر گرفتن بر جسب‌های مربوط، سر سیم‌هایی را برای اتصال به ترمیمهای مربوطه آماده کنید (شکل ۲۷-۲).

## ۶-۲- کار عملی شماره ۲

هدف: سیمین استاتور موتور یک فاز استارت موت

زمان: ۱۶ ساعت

نکات اینستی: محیط کار را از سیم های جدید، نیمه و کالف پایه ها و بدنه ای استاتور را از چوبی و گردخاک کاملاً باک  
کنید از روشنایی مطلب در روی من کار استفاده نکند. من کار و  
مندل غیرباده استادگار را بدان تا فریج گونه فشار بر کمر و باهار از  
شود. نکات اینستی هموار و راه راه کند (شکل ۶-۲-۱) (لب).

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- استاتور نیکلیز یک عدد

۲- کارکار چوبی

۳- کارکار فبری

۴- استاتور ۲۲ تپلیز یک علی‌کاری سه استکل ۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱

۵- چهار گروه کلاف در تابی معدن سنگ آهی و ای سیم اصلی  
و چهار گروه کلاف دو قطبی رای سه بیج استارت

۶- فیچر کالف

۷- کافله بررسیان ۱۰-۱۱- به حد کافی

۸- نیخ ابریشم برای بستن کلافها به اندامه ای کافی

۹- هریه ای ریقی و لیبی به حد کافی

۱۰- واریش به حد کافی

۱۱- کلاف بیج و مخفقات کلامی

متال: یک موتور را ای جالت استارت موت اجرا کنید و

سیمین این موتور را ای جلت سه بیج اصلی در نظر بگیرید.

مراحل انجام کار

۱- مخفقات موتور را تعین کنید.

$$1P = ? \quad Z = ? \quad n = ? \quad \text{نیخ سیمین}$$

۲- گام فلزی را معابد کنید.

$$Y_p = \frac{Z}{1P} = ?$$



۳- تعداد شباره های مربوط به سه بیج اصلی را مشخص

کنید

$$Z_m = \frac{7}{4} Z = ?$$

۴- سیم استارت را نظر سه بیج اصلی از نظر توزع در

۷۱

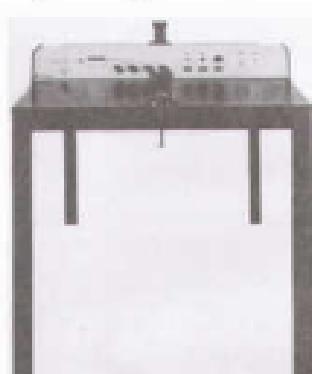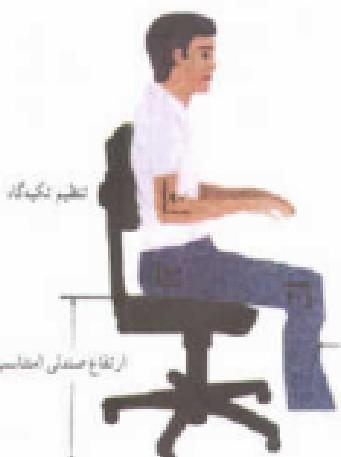

شکل ۶-۲-۱-۱- اک-۱- روشیت نکات اینستی در محیط کار



شکل ۶-۲-۱-۲- ب- یونیورسی استاتور

$$Z_1 = Z_{\infty} = ?$$

۷- سهم استارت را تظر سهیج اصلی از تظر توزع در تظر بگیرید.

$$q_m = \frac{Z}{\tau P} = ?$$

۸- تعداد نمایارهای زیر هر قطب مختلف به هر فاز را برای سهیج اصلی مشخص کنید.

$$q_i = \frac{Z_i}{\tau P} = ?$$

۹- تعداد نمایارهای زیر هر قطب مختلف به هر فاز را برای سهیج استارت به دست آورید.

$$Q_{xx} = \frac{P \times T^2}{Z} = ?$$

$$U_i = ? \quad W_i = 1 + \frac{q_i}{Q_{xx}} = ?$$

۱۰- زویندای الگوییک نمایارها را محاسبه کنید.

$$Y_x = Y_p - \frac{q_m}{\tau} = ?$$


۱۱- سهیج فاز اصلی و سهیج استارت را به دست آورید.

۱۲- کسری گام را برای سهیج اصلی و استارت مشخص کنید و گام سهیجی را به دست آورید.

۷-۱۰- جدول


$\frac{m}{2p}$	$U_1 + U_2$	$W_1 + W_2$
N		
S		
N		
S		

۱۳- جدول سهیجی ۷-۱۰ را کامل کنید.

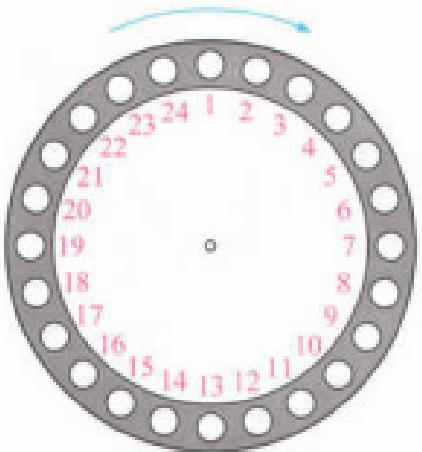

۱۱- نیمار شروع و جهت سیمیندی را مشخص کنید  
(شکل ۲-۶۰).


شکل ۲-۶۰

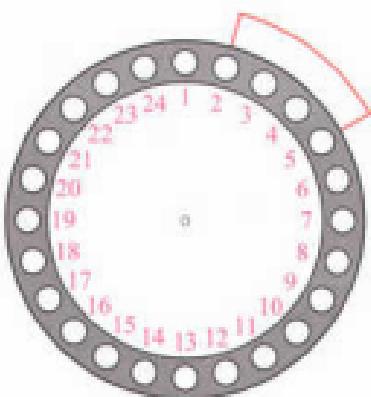

۱۲- اولین کلاه از گروه کلاه شماره یک را در نیمارهای ۲ و ۵ قرار دهد (شکل ۲-۶۱).


شکل ۲-۶۱

۱۷- درین کلاک از گروه کلاک تسبیه، بک را در  
شمارهای ۱ و ۶ فرار دهد (شکل ۲-۹۲).

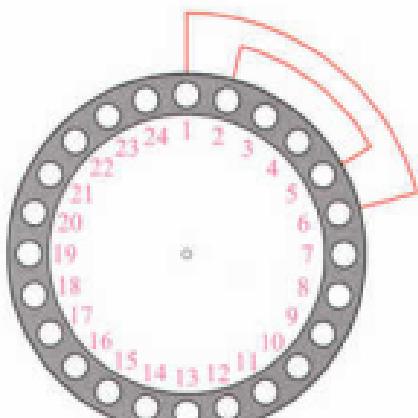


شکل ۲-۹۲

۱۸- درین گروه کلاک سیمچ اصلی را در شمارهای  
۱۱-۱۶ و ۲۱-۲۷ فرار دهد (شکل ۲-۹۳).

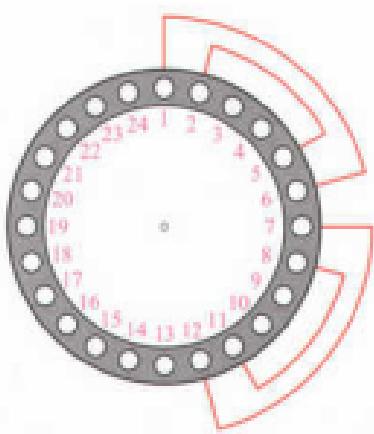


شکل ۲-۹۳

۱۸- سوین گروه لاین سیریج اصلی را در نمایهای  
۱۷-۱۸ و ۲۷-۲۸ قرار دهد (شکل ۷-۹۴).

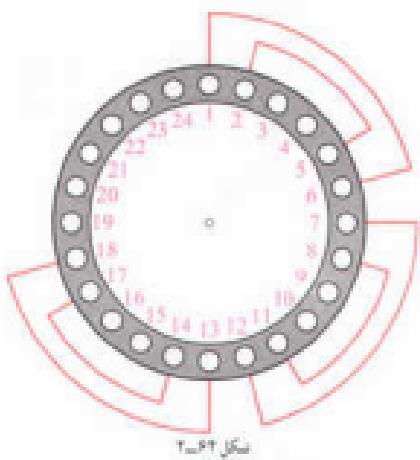


شکل ۷-۹۴

۱۹- چهارمین گروه لاین سیریج اصلی را در نمایهای  
۲۸-۲۹ و ۳۹-۴۰ قرار دهد (شکل ۷-۹۵).

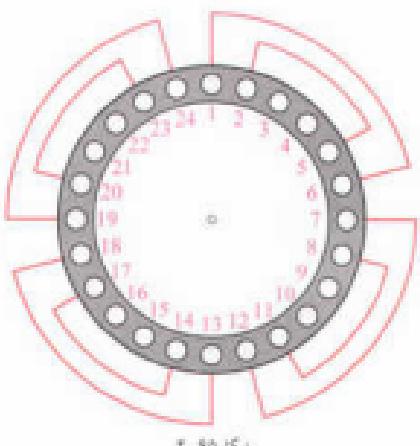


شکل ۷-۹۵

۱۷- سر کلکات متروجنی از شماره ۱ را به سه اتصال اتصال دهد و پس از تعمیر کاری بروجسب ۱۰ به آن بپوشد (شکل ۲-۴۶).

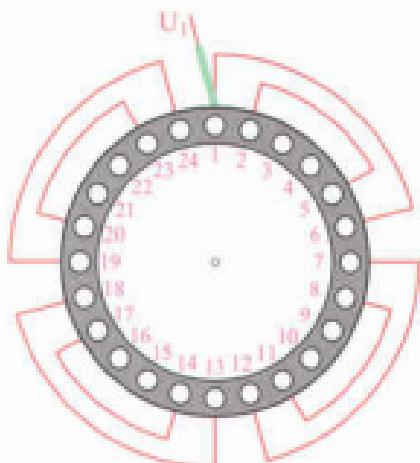


شکل ۲-۴۶

۱۸- سریسم های متروجنی از شماره ۵ را به ۷، ۱۱ و ۱۷ و ۱۳ را به ۱۷ اتصال دهد و پس از تعمیر کاری بروجسب ۱۰ آنها را تعمیر کاری کنید و محل های تعمیر کاری شده را با واپسی های پوشانید (شکل ۲-۴۷).

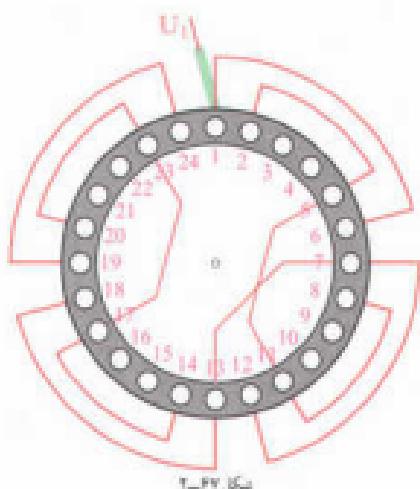


شکل ۲-۴۷

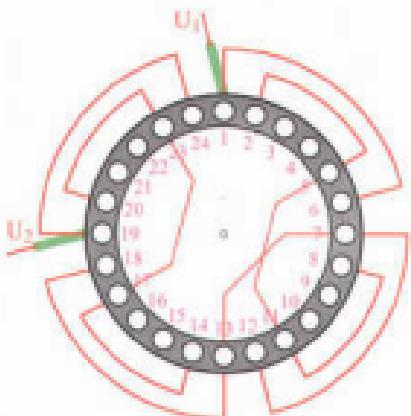


شکل ۷-۲۸

۱۹- سر کلاک مفروضی از تبار نماره ۱۹ را به سه افسان  
اتصال دهد و بس از تعمیر کاری به آن بروجسب، U زیند (شکل ۷-۲۸).

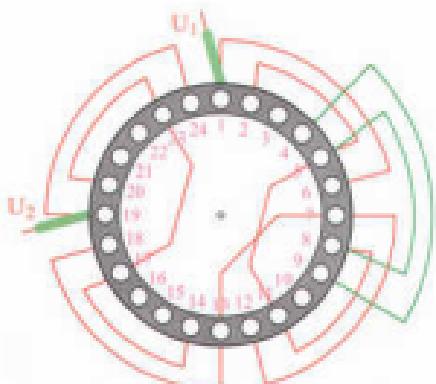


شکل ۷-۲۹

۲۰- اولین گروه کلاک سه پیچ استارت را در تبارهای  
۷-۲۸ و ۷-۲۹ فرار دهد (شکل ۷-۲۹).

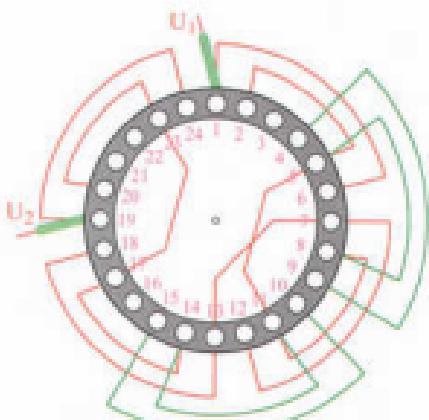


۲۱- در میان گروه کلاس سه پیچ استار特 را در نیبارهای ۱۴-۱۵ و ۱۵-۱۶ فراز دهد (شکل ۱۷-۱۸).

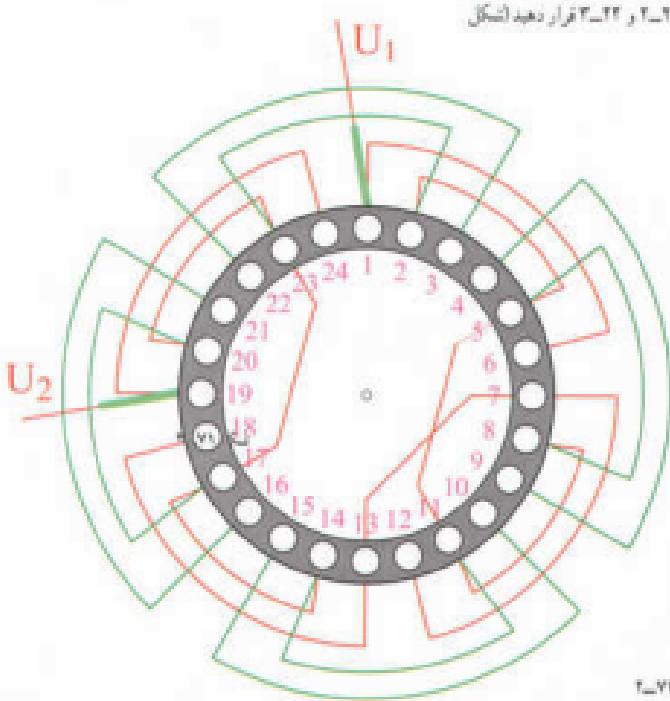


۲۲- گروه کلاس سوم و چهارم سه پیچ استار特 را در نیبارهای ۱۷-۱۸، ۲۰-۲۱، ۲۱-۲۲، ۲۳-۲۴ و ۲۵-۲۶ فراز دهد (شکل ۱۷-۱۸).

۲۷- سرکالف طروپیم از شیار نشانه ۲ را به سه افسانه انصاف دهد و مس از لحیم کاری و ارتش مناسب از آن عبور داده و در حسب  $W_1$  به آن پروردید (نمکن ۲-۷۶).

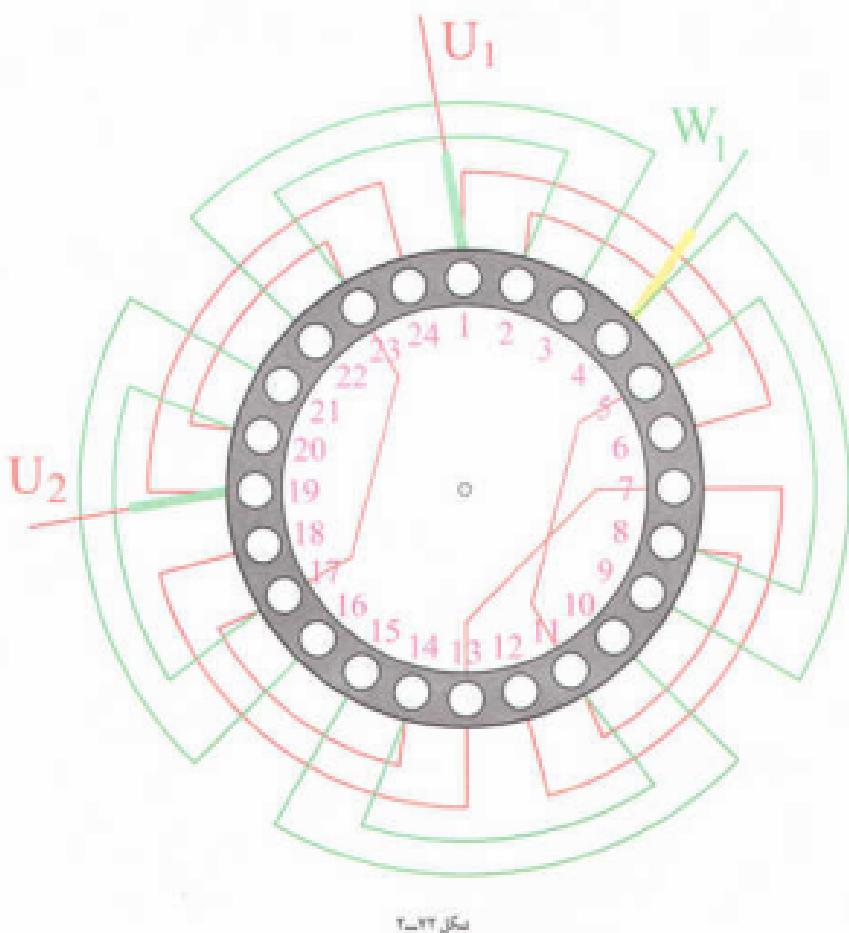



نمکن ۲-۷۷

۲۷- سریمهای خروجی از نیازهای  $h$  را  $10, 12$  و  $14$  را به  $\alpha$  اتصال دهد و پس از گذاندن وارپس  
محل اتصالات را لحم کاری نماید و محل های لحم کاری را با  
وارپسها بپوشانید. سر کلاک خروجی از نیاز  $22$  را به  
سیم افغان اتصال دهد و پس از لحم کاری، وارپس مناسب از  
آن عبور دهید و به آن پرهسب  $W_1$  پوشید (شکل ۲-۷۳).

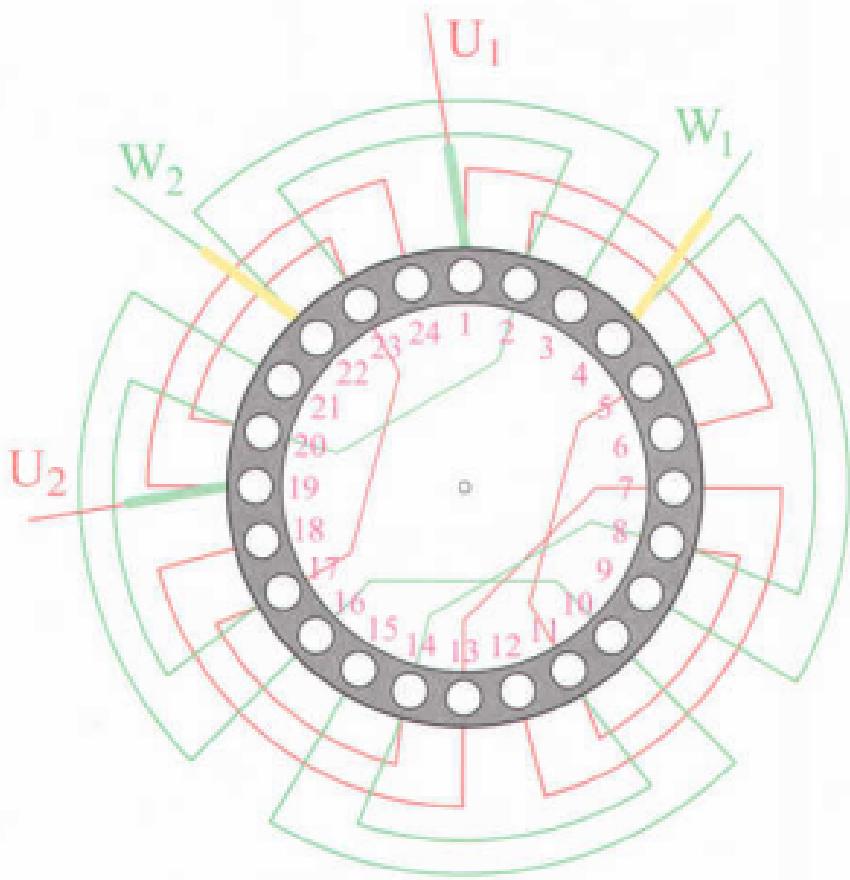

شکل ۲-۷۳

۷۹- برای این میدان از سرعتی صحیح و تشکیل قطبها  
براساس  $\omega_1 > \omega_2$  مطابق شکل (۷۸) میتوانیم را  
قطب بندن کند.

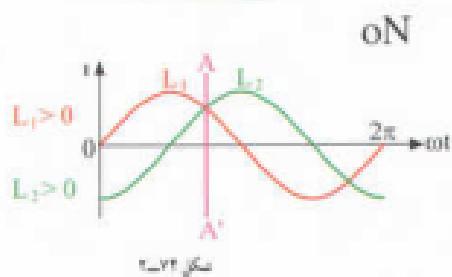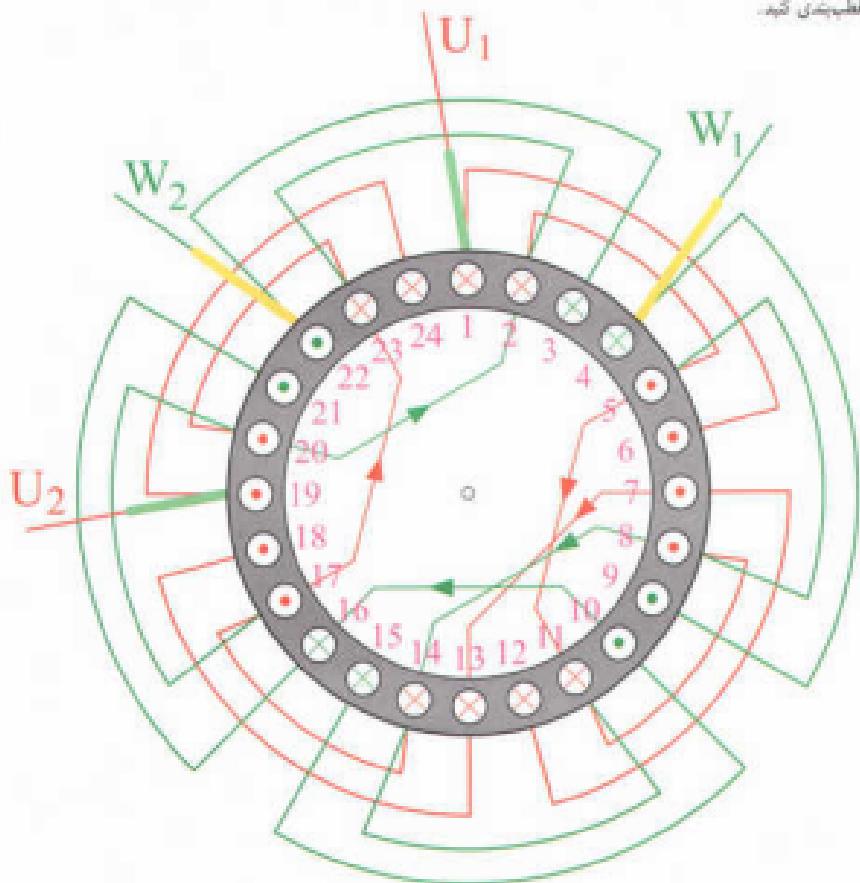

## ۷-۲- کار عملی فشار، ۲

هدف: سیمین استاتور میزور یک فاز استارت موقت

زمان: ۱۲ ساعت

نکات اینچی: محض کار را از سیمهای جدید شده و  
کالبدارها، و بدنه ای استاتور را از جزئی و گردنگ کامل باشید.  
کهند. از روزنایی مناسب در روی میز کار استفاده نکنید. میز کار  
و مستلزمات زیر باشد استادواره باشد تا هیچ گونه خطا را کنرو بخواهید  
وارد شود. نکات اینچی عبوری کار را رعایت نکنید.

وسایل و ابزار ضروره بیان

۱- استاتور نگهدار یک عدد

۲- کارداگ چوبی

۳- کارداگ فلزی

۴- استاتور ۲۹ تیار یک فاز عایقی کاری شده (شکل).  
(۷-۷۵)

۵- دو گروه کلاف چهار نانی با گامهای ۱۱-۹، ۲-۱،  
۶-۱۱ و ۱-۱۶ متمددالمرآز برای سیم اصلی و دو گروه کلاف  
دو نانی با گامهای ۱۱-۲ و ۱-۱۶ متمددالمرآز برای سیم پیچ  
استارت.

۷- لیچی کالفی

۸- کافه برگسان ۱۰/۰ به حد کافی

۹- لیچی ابریشمی و ای بستن کلافها به اندازه‌ی کافی

۱۰- هر چهاری یوفی، و لحوم به حد کافی

۱۱- وارپش به حد کافی


۱۲- کلاف پیچ و مصلفات کلافی سیم

مثال: یک میزور ۲۹ تیار ۲ قطب یک فاز مفروض است.  
سیمیچن این میزور را با استارت موقت طرح و اجرا نکنید.  
مراحل انجام کار

۱- مشخصات میزور را تعیین کنید.

۲- گلم نظیں را محلیه نکنید.

۳- بعد از تیارهای مربوط به سیمیچن اصلی را مشخص  
کنید.

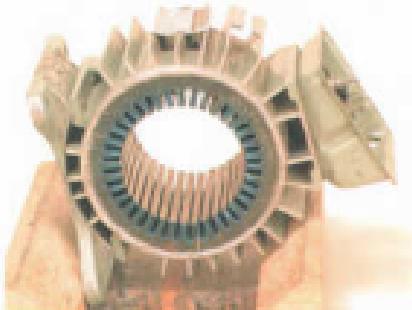

شکل ۷-۷۵

تیرغ سیمیچن

$$V_p = \frac{Z}{T^2} = ?$$

$$Z_m = \frac{T}{T} Z = ?$$

$$Z_i = Z_m = ?$$

$$q_m = \frac{Z_m}{2P} = ?$$

$$q_i = \frac{Z_i}{2P} = ?$$

$$\alpha_m = \frac{P \times \tau_p}{Z} = ?$$

$$U_i = ? \quad W_i = 1 + \frac{q_i}{\alpha_m} = ?$$

$$Y_i = Y_p - \frac{q_m}{1} = ?$$

۷- سیم استارت را نظر سنجی اصلی از نظر توزع در نظر بگیرد.

۸- تعداد تبارهای زیر هر نقطه در هر فاز را در سنجی اصلی مشخص کند.

۹- تعداد تبارهای زیر هر نقطه در هر فاز را در سنجی استارت بدست آورید.

۱۰- رایجی الکتریکی تبارها را محاسبه کنید.


۱۱- توزع فاز اصلی و سنجی استارت را بدست آورید.

۱۲- کسری گام را برای سنجی اصلی و سنجی استارت مشخص کنید و گام سنجشی را بدست آورید.

جدول ۷-۷۶


$\frac{m}{2P}$	$U_1 + U_2$	$W_1 + W_2$
N		
S		

۱۳- جدول سنجشی ۷-۷۶ را کامل کنید.

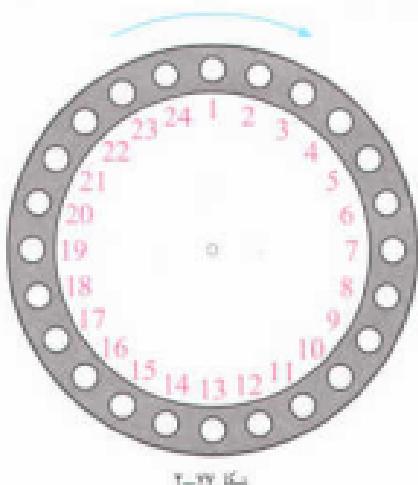


۱۴- تبار توزع و جهت سنجشی را برای تکلیف ۷-۷۷ مشخص کنید.

۱۷- گروه کلکت اول را در نسبارهای ۲۰-۲۳، ۹-۷ و ۱۱-۲ و ۱-۱ فرار دهد (شکل ۹-۷۸).

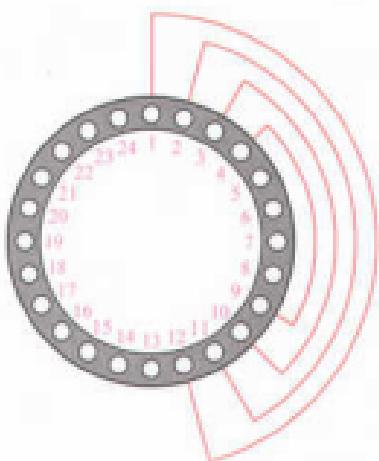


شکل ۹-۷۸

۱۸- گروه کلکت دوم سیم پیچ اصلی را در نسبارهای ۲۰-۲۳، ۲۲-۲۱، ۲۳-۲۰ و ۱۷-۱۶ فرار دهد (شکل ۹-۷۹).

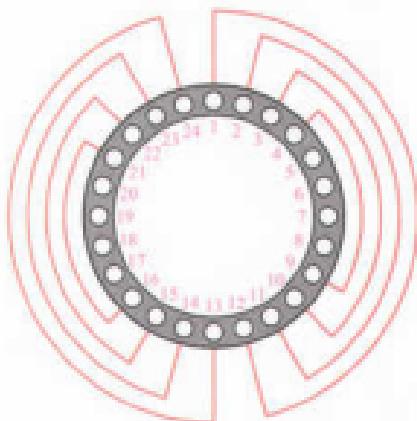


شکل ۹-۷۹

۱۹- سر گلف مفروضی از تپار نتاره ۱ و نتاره ۱۲ را  
به سیم افغان اتصال دهید و پس از تعیین کاری و آگاهان و از بین  
متاتب به آن ها بر جسب های  $U_1$  و  $U_2$  بزنید و سیم خارج نشود  
از تپار ۹ را به انتهای گلافتگرمه دوم در تپار ۲۱ اتصال دهید  
(شکل ۷-۸).

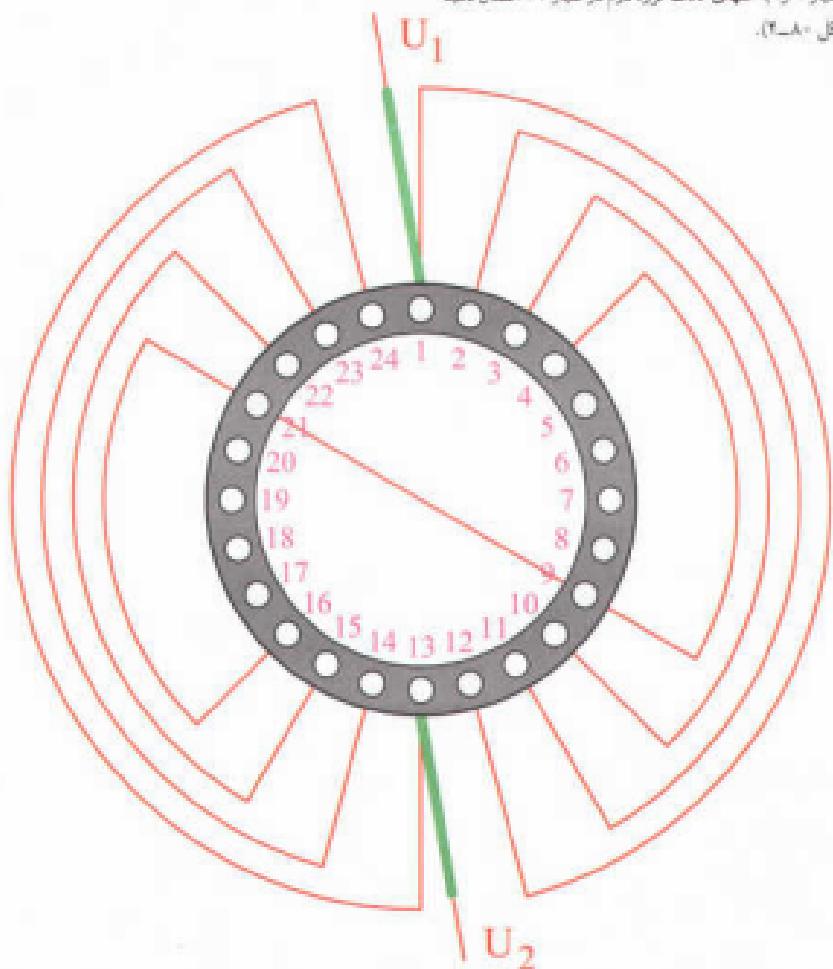


شکل ۷-۸

۲۵- اولین گروه لکاف سیمیچ استارت را در شبکهای  
۲۶ و ۲۷ تغییر دهد (شکل ۹-۸۱).

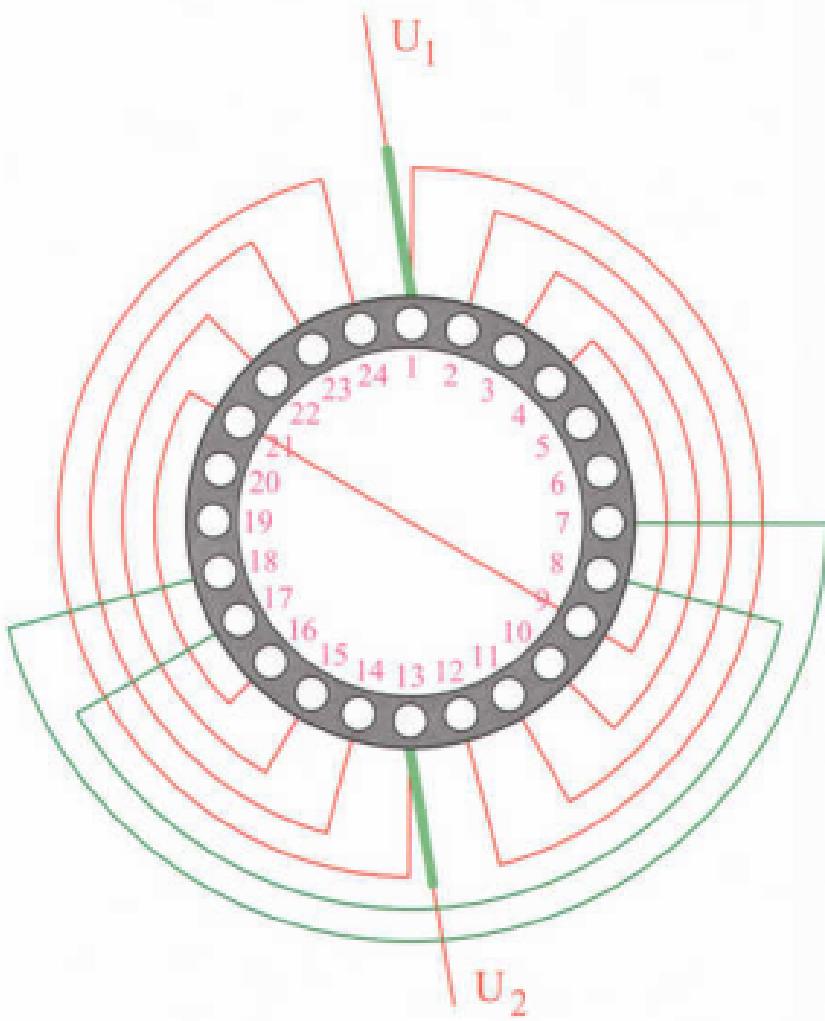


شکل ۹-۸۱

۱۷- درین آنکه کلاس سیمیج استارت را در تبارهای  
فرار دهد (شکل ۲-۸۷ و ۲-۸۸).

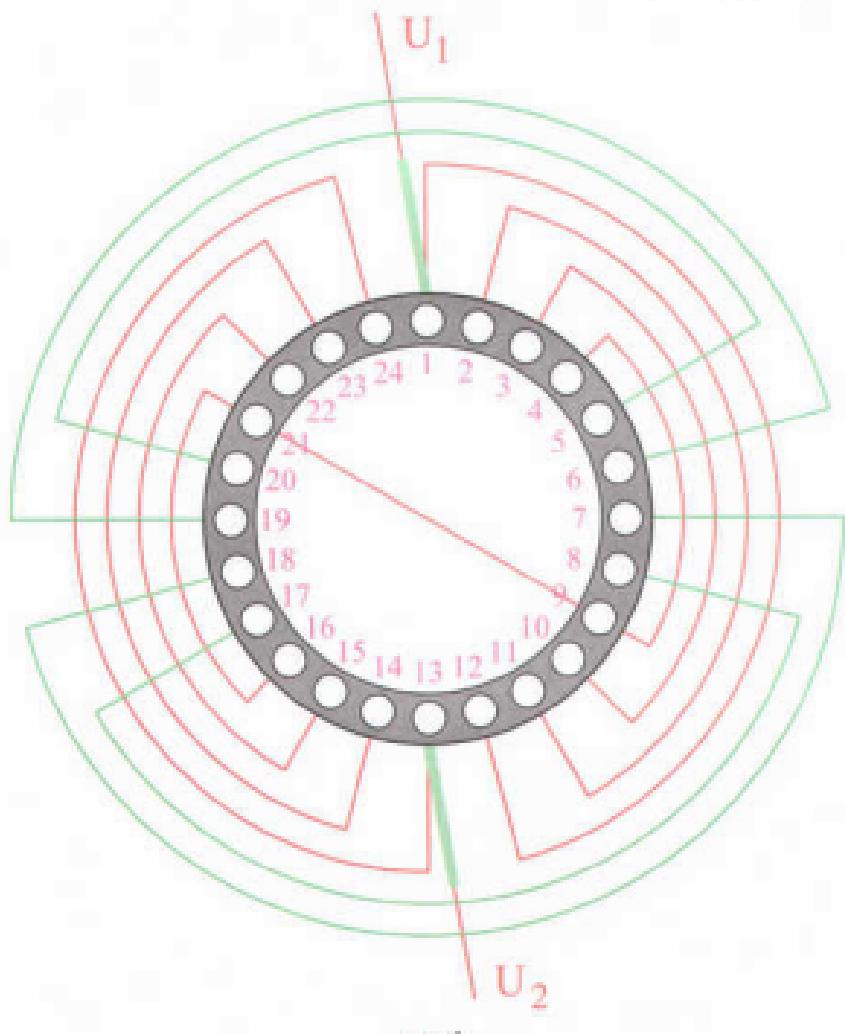



شکل ۲-۸۷

۱۷- سر کلاغهای خروجی از نیازهای نسخه و نسخه  
۱۸- را به سه انتشار اعمال دهد. پس از حجم کاری و گفروندن  
واریش متابور روی آنها، بوجب، W و W' برند. همکاف  
هزار نسخه از نیاز نسخه، ۱۷ را به همه کلاغ خارج نموده از نیاز  
نسخه، ۱۸ اعمال دهد. پس از گفروندن و اریش متابه، محل  
اعمال را حجم کاری نماید. محل حجم کاری نموده را با اریش  
برنامه (شکل ۶۸-۶۹).

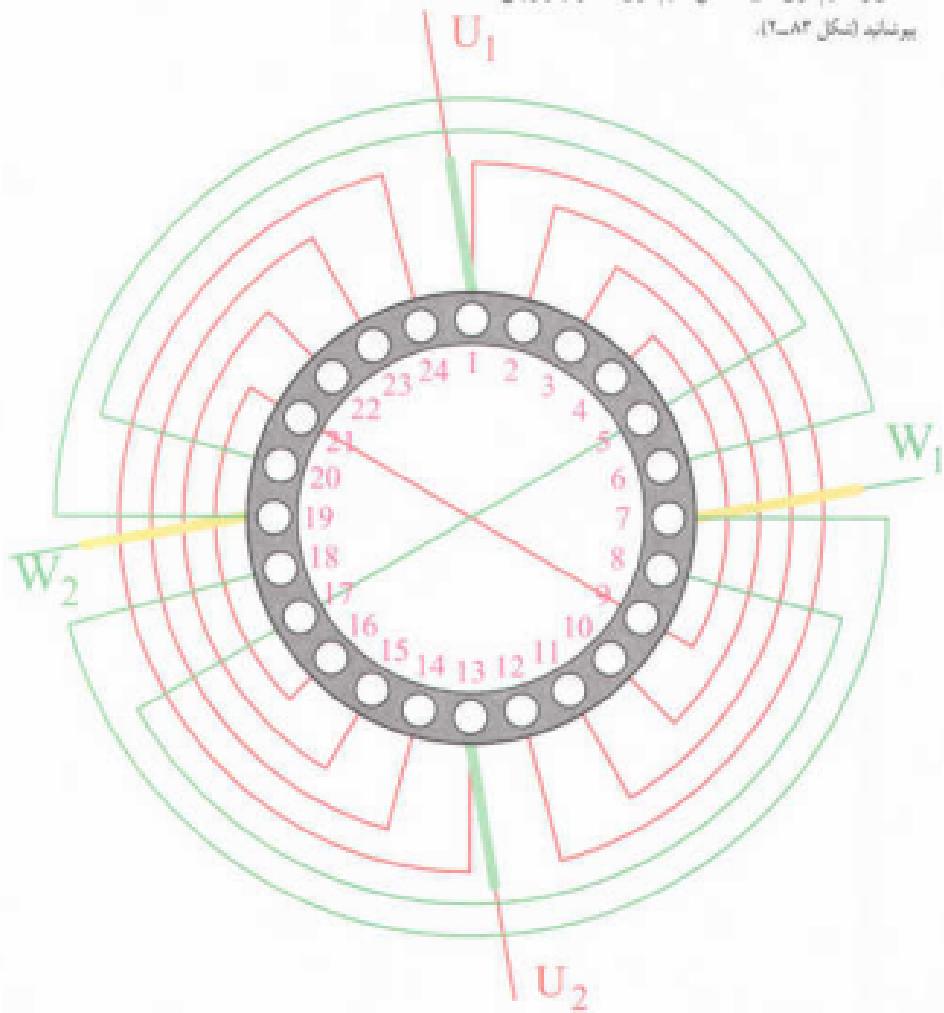

100

۱۸- رای اطمینان از سینکوی صحیح و تشكیل نقطه‌ها،  
روی نقشه‌ای که آنرا کرده‌اید براساس موقعیت  $-1, 0, +1$  و  
 $+2, -2$ ، سینکوی را نقطه‌بندی نماید (شکل ۲۸-۲).

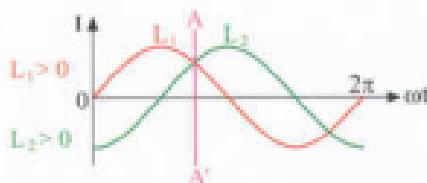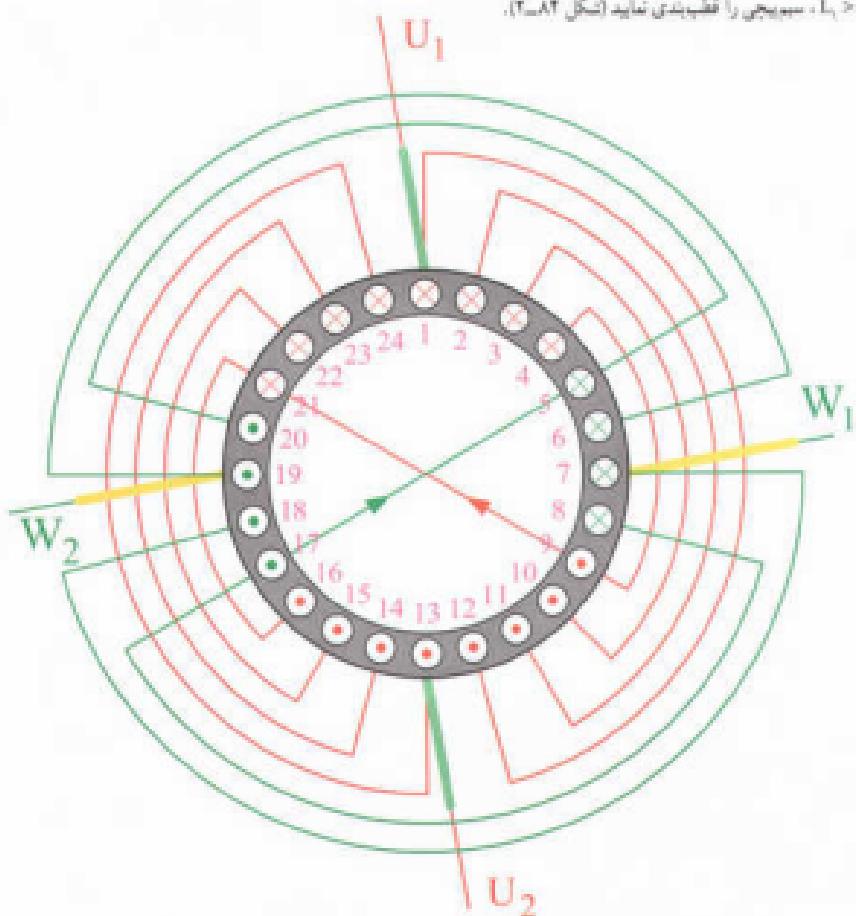

شکل ۲۸-۲

## آزمون پایانی (۲)

- ۱- وجود، مشترک و تفاوت‌های سبیریجهی موتورهای یک فاز، طرح در فاز و موتورهای سه فاز را بیان کنید.
- ۲- مرحل انجام کار سبیریجهی موتور یک فاز منش تبار ۲ قطب با استارت موفت را بیان کنید و جداول و نقشه‌ای اجزای آن را به صورت متحداً‌تر کری به ازای قطب بدست آورید.
- ۳- مرحل انجام کار سبیریجهی موتور یک فاز ۱۶ تبار ۴ قطب طرح دو فاز را بیان کنید. جداول و نقشه اجزای آن را به صورت متحداً‌تر کری به ازای قطب بدست آورید.
- ۴- مرحل انجام کار سبیریجهی موتور یک فاز ۱۶ تبار ۴ قطب با استارت موفت را بیان کنید. توزیع سبیریج استارت قطر سبیریج اصل می‌باشد. جداول و نقشه اجزای آن را به صورت متحداً‌تر کری به ازای قطب بدست آورید.
- ۵- در موتورهای استارت موفت، یک سوم نیبارها را سبیریج موفت انتقال می‌کند. چه لزومی دارد که توزیع سبیریجهی استارت را تغیر سبیریجهی اصل در تغیر بگیریم؟
- ۶- روابط فر در در از سبیریجهی موتورهای یک فاز لازم است از یک ..... و یک سبیریجه ..... استفاده نمود.
- ۷- جوا در موتورهای تکولرهای آنی قطب برای سبیریج دور نمود. سبیریج استارت متفاوت می‌گشود
- ۸- به چند روپی می‌توان سرعت موتورهای یک فاز را تغیر داد؟
- ۹- در موتورهای تکولر ۳۶ تبار ۴ قطب اختلاف فاز جریان سبیریج اصل با جریان سبیریج استارت چند درجه‌ای التکریکی است.
- (۱) کمتر از ۹۰ درجه (۲) بینتر از ۹۰ درجه (۳) بین ۹۰ درجه (۴) کمتر باشتر از ۹۰ درجه

## واحد کار سوم


# تبدیل الکترو موتورهای سه فاز به تک فاز

### هدف کلی

راندمانی موتورهای سه فاز در جریان متغیر تک فاز

هدف های رفتاری: فراگیری از باتان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- طبقت حافظه های موتور سه فاز را در جریان متغیر تک فاز انتخاب کند.
- ۲- تغیرات توان موتور سه فاز را در جریان متغیر یک فاز شرح بدش.
- ۳- موتور سه فاز را در جریان متغیر تک فاز به کار اندازد.

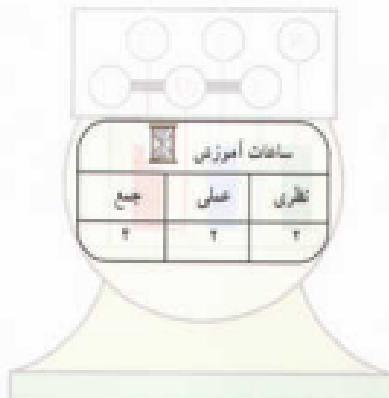

## پیش‌آزمون (۳)

۱- ظرفیت خازن متابع برای موتور سه‌فاز یک کیلووات، در کار با جریان متابع بک فاز تغییر نداشت. پیکوولتراء است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۷ (۳) ۴ (۴) ۲

۲- رای تغیر جهت گردش موتور سه‌فازی که در جریان متابع بک فاز کار می‌کند، کامی است:

- (۱) جانی فاز و نول را در ترمیمال‌های موتور عوض کنید.

- (۲) اتصال دوسر خازن و نول ترمیال‌ها تغییر کنم.

- (۳) یک سر خازن راین فاز و نول جایه‌جا کنم.

- (۴) تغییر جهت گردش امکان‌پذیر نیست.

۳- تغییرات توان موتور سه‌فاز، وقتی که در جریان متابع بک فاز کار می‌کند تمام است:

- (۱) افزایش (۲) کاهش (۳) تغییر نمی‌کند (۴) در رابطه‌داری کاهشی و بیس افزایش می‌باشد.

۴- موتور سه‌فاز ۷/۶۶-۷A در جریان متابع سه‌فاز ۳۶۰ ولت اتصال ..... و در جریان متابع بک‌فاز ۲۲۰ ولت اتصال ..... دارد.

- (۱) ستاره - مثلث (۲) ستاره - ستاره (۳) مثلث - مثلث (۴) مثلث - ستاره

## ۱-۳- مقدمه

سادگی ساختن مولورهای سه‌فلاز، ارزان بودن آن‌ها و کثیر ساده‌ی آن‌ها ایجاد می‌کند که در صفت و سایر محاسبات التکنیکی، حقیقت امکان از مولورهای سه‌فلاز استفاده شود. مولورهای سه‌فلاز به هلت آن که سبب می‌چیند آن‌ها بر اساس ورق سه‌فلاز و با ۱۷ درجه‌ی اختلاف فاز التکنیکی انجام می‌شود، زمانی نووان ناسی طلود را از آن‌ها خلو اهتمد داد که با برق سه‌فلاز با اختلاف فاز ۱۷ درجه‌ی التکنیکی تغذیه شود؛ لذا اگر با برق فیزی از سه‌فلاز متأثر در فاز یا تک‌فلاز را انتدازی شود، با نوovan ناسی کار خواهد کرد. پس این اگر مولورهای سه‌فلاز را در جریان متناوب نگذاری به کار ببریم اول این کسر از ناسی کار خواهد کرد و این نوovan ۷۰٪ این درصد نوovan ناسی طلود بود. نهایاً برای اجتاد اختلاف فاز بین فازهای انتداخ به حاضر می‌باشد.

## ۲-۳- محاسبات خازن جبهت تبدیل مولورهای سه‌فلاز به تک‌فلاز

خازن مولورهای نیاز در راه اندازی مولورهای سه‌فلاز در جریان متناوب تک‌فلاز به عوامل زیر بستگی دارد.

۱- نوovan مولور

۲- فرکانس ورق تغذیه

جهون نوovan یک مولور، متأثر از جریان، ضریب نوovan، بازده را و کل از تغذیه می‌داند. آن‌ها طبقت خازن به رکاب تغذیه، جریان ناسی مولور و ضریب نوovan بمندگی خواهد داشت. رابطه‌ای تقریبی میان مشخصات مولور و طبقت خازن در ۶ کل اگری مولورهای سه‌فلاز در جریان متناوب یک فاز وجوده دارد که به شکل زیر می‌باشد:

$$C = \frac{7 \times 1 \times 1}{60 \times U} \sin \Psi$$

- C - طبقت خازن بر حسب میکروفلاز

- ۱- جریان ناسی مولور سه‌فلاز

- ۶۰ - سرعت زاویه‌ای

- U - وکلاری بر قی جریان متناوب تک‌فلاز

- ۷ - ضریب نوovan فیزی مولور

مثال: التکنیکی مولور سه‌فلازی با نوovan یک اسپیکتخار با

ضریب نوان  $\eta$  و زاندگان  $\tau A$  مفروض است. این متغیرها و لذار  $\tau A$  رات و فرکانس  $\omega$  هرچز کار می‌کند امّا خواهیم آن را در جریان متناوب تکفارز کار نهادیم. طرفت خازن مورد پیاز را بدست آورید.

$$P = \eta \tau A = 10 \times V^2 F = V^2 F W$$

$$\cos \phi = v/V \quad \eta = v/F$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{\tau} U_L \eta \cos \phi}$$

$$I = \frac{V^2 F}{\sqrt{\tau} \times \tau A \times v \times \sqrt{\lambda} \times v / \sqrt{\tau}} = \tau A$$


$$\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \sqrt{1 - v^2 / V^2} = \sqrt{V^2 - v^2}$$

$$\phi = \tan^{-1} v / (V / \tau) = \tan^{-1} v \tau / \lambda$$


$$C = \frac{\tau \times I \times \lambda^2}{\omega L} \sin \phi = \frac{\tau \times \eta \times \lambda^2}{\tau \times F \times \lambda \tau} \sin \phi = V^2 F \sin \phi$$

$$C = V^2 F P$$

طرفت خازن بدست آمده را من نوان با  $2 \times 10^{-9}$  فراهم انتخاب کرد. بدطور گفته در راه اندازی موتورهای سه‌فلاز در جریان یک فاز طرفت خازن را برای هر اسباب خوار  $0.5$  میکروفراز و برای هر کیلووات  $2 \times 10^{-9}$  میکروفراز در پیش از گیرنده.

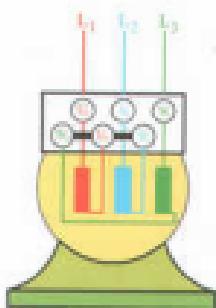


شکل ۱-۲-۱. اتصال ستاره در سه‌فلاز

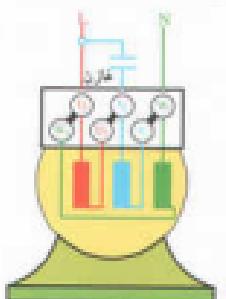

شکل ۱-۲-۲. اتصال مثلث در جریان تک‌فارز

### ۳-۲-۱. مدار الکتریکی تبدیل الکتروموتورهای سه‌فلاز به تک‌فارز

اصصال موتورهای سه‌فلاز در جریان متناوب تک‌فلاز به صورت ستاره و مثلث انجام می‌شود. اگر روی بلاک موتوری  $7.7 \times 7.7 \times 7$  تولید شده باشد در جریان سه‌فلاز شبکه‌ای برق اوان اتصال آن به صورت ستاره می‌باشد (شکل ۱-۲). ولی در جریان متناوب تک‌فلاز این موتور اتصال مثلث خواهد داشت و من نوان خود را در مدت نوان کامی خود را تحویل دهد (شکل ۱-۲).

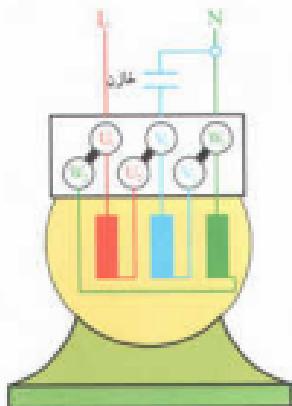

شکل ۲-۲۷. موتور چهار گوشه با اتصال مثلث در هر دو لک فاز

(ا) اتصال یک سر خازن را بین سیم فاز و تول جایدها کنید چهت گردش موتور غوض می شود. در شکل (۲-۲۶) چهت گردش موتور برخلاف چهت گردش آن موتور در شکل (۲-۲۶) است.


#### ۴-۳-۱. کار عملی نسخه ۱

هدف: راهنمایی موتورهای سه فاز در جریان مستقر

لک فاز

زمان: ۹ ساعت

نکات اینچی: اتصال بدنهای تابلو آزمایش را برسی کنید. از روشنخانه متناسب در روی میز کار استفاده نماید. از سالم یوندن لبزها و گلدهای خلافت شخص مطلع نماید. قبل از اتصال خازن به ترمیل های موتور با اتصال دوس آن، اتو سطی پک لامپ، آن را کاملاً تخلیه کنید. نکات اینچی عمومی را کاملاً رعایت کنید.

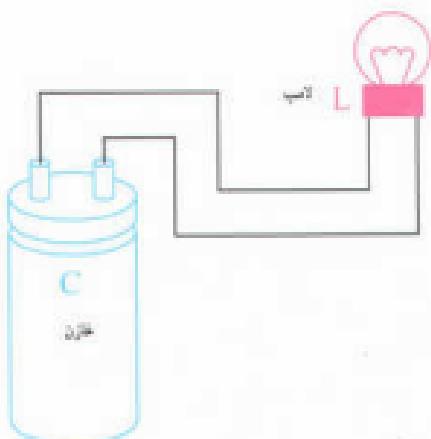

وسائل و ابزارهای نیاز

۱- موتور سه فاز اکثر از یک کیلووات

۲- آمیر منج جریان مستقر با رنخ (لاد): این

۳- وات متر

۴- خازن با ظرفیت های مختلف

۵- تابلو کار

۶- کابل

۷- مداد و پاک آن

مراحل انجام کار

۱- اطلاعات موتور را از بروی پلاک پاده است که:

$$P = ? \quad \eta = ? \quad \cos\phi = ? \quad U_1 / U_2 = 75V / 77V$$

۲- جریان موتور را حساب کنید.

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}U_1 \eta \cos\phi} = ?$$


۳- ظرفیت خازن موتور پیاز را بدست آورید.

$$C = \frac{\pi \times 1 \times r^2}{80U} = ?$$


۴- خازنی انتخاب کنید که حداقل ۷۷ ولت را تحمل

کند.

۵- مداری مطابق شکل (۴-۳) تشکیل دهید و آن را با احتیاط کامل به تابلوی برق اتصال دهید. پس از زنگهای از و در وضیعت ثابت کار موتور، مداری را که واتmeter و آمپرمتر تنان می‌دهد پاده است که:

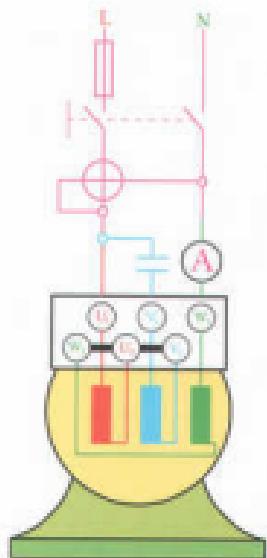

شکل ۴-۴

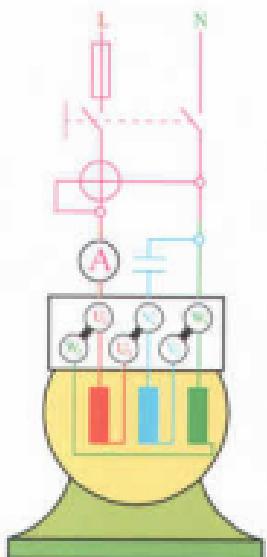

شکل ۴-۵

۶- مدار شکل (۴-۴) را تشکیل دهید. جهت گردش

موتور و مداری را که مستقلهای امداز، گیری تنان می‌دهد، پاده است که و آن را با آزمایش مرحله‌ی قبل مقایسه کنید.

۷- تعیین کنید در کدام بک از آزادی های ۵ و ۶، توان قدرت نسبت از واتmeter بـ ۷۷٪ توان موتور ترددکنن است.

آزمون پایانی (۲)

لایک میزور سه قلچ با نتیجه های زیر مطروض است:

$$P = \frac{T}{\pi} \ln P_0, \quad k_B T = \pi \rho \sqrt{V} / (2e \cdot V), \quad \eta = -e/V$$

©2009 MCR Publishing

- الف - برای راهنمایی این مجموعه در جریان متابوب بگ فاز، به خازن چند میکروفراوری لازم است؟

ب - انصال سجاز این موتور برای پیغامبری از حد اگر تو ان در نسبت جریان متابوب بجهگره است؟

ج - از سطح خازنی چه رسیده ای را می تضاهد که در آن از موتور سه فاز استفاده شده باشد؟

د - بعض خازنی در راهنمایی موتورهای سه فاز، در جریان متابوب بگ فاز، محیط است.

ه - در راهنمایی موتور سه فاز در جریان متابوب بگ فاز بگ سر خازن به ..... انصال دارد و سر برگران انصال دارد.

ن - برای راهنمایی موتور سه فاز ۰۵۰ واتی در جریان متابوب بگ فاز به خازن چند میکروفراوری احتاج

1

فصل دوم	
گریدی صحیح	سازال
4	1
3	2
2	3
1	4

فصل اول	
گریدی صحیح	سازال
1	1
2	2
1	3
3	4
4	5
2	6
3	7
1	8
1	9

## منابع و مأخذ

- ۱- محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی تک مغاز اتومات و سینکرو از پیغمبر  
مزالان: مهندس علی عراقی - زند، باد مهندس علی رحیمانیور  
مهندس محمد حیدری - مهندس احمد معزی از انتشارات سیم لاین فارس
- ۲- کوار آئی - ساختن، تعمیر و نگهداری  
مزالان: مهندس محمد حیدری - مهندس علی عراقی
- زند، باد مهندس علی رحیمانیور - مهندس احمد معزی از انتشارات سیم لاین فارس

## 3- DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES (DC&AC)


V.N.MITTE



پیروت ریاست‌جمهوری مبارزی که می‌تواند از کتاب سی‌سی‌سی موتورهای تک فاز استفاده نماید.

ردیف	نام و متدی مهارتی	نام و متدی رشته	گذراندگان رشته مهارتی	نام استاد آزاد رشته مهارتی	گذراشکار استاد آزاد مهارتی	گذراشکار استاد آزاد مهارتی
۱	مالین های الکتریکی	۹۳۷۶	۹۳۷۶	۹۳۷۵	۹۳۷۵	۹۳۷۵
۲	مالین های الکتریکی درجه ۱	۹۳۷۵	۹۳۷۵	۹۳۷۶	۹۳۷۶	۹۳۷۶



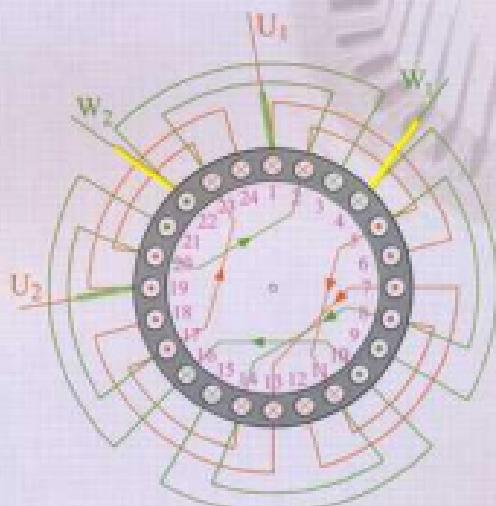

نیست در نظام کشور ... ۰۰۰ ولت