

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موضوع : ماشینکاری USM
و ماشینکاری HSM



ماشینکاری فرا صوتی

3	مقدمه
5	سیستم ماشینکاری فرا صوتی
8	قابلیت های فرآیند
9	کاربردها

ماشینکاری سریع

10	مقدمه
10	تعریف ماشینکاری سریع
13	مزایای استفاده از ماشینکاری سریع
14	ابزارها
16	منابع

ماشینکاری فرا صوتی

مقدمه:

ماشینکاری آلتراسونیک (USM) یکی از فرایندهای غیرسنتی ماشینکاری مکانیکی می باشد این فرایند به منظور ماشینکاری مواد سخت و یا شکننده (رسانا و غیر رسانا) که سختی آنها معمولاً بیش از 40 RC است بکار گرفته می شود. این روش ماشینکاری از یک ابزار به شکل معین و حرکت مکانیکی با بسامد بالا و یک دوغاب ساینده استفاده میکند. در USM برداشت مواد توسط دانه های سایندهای صورت می گیرد که به وسیله یک ابزار در ح ال ارتعاش (به صورت عمود بر سطح قطعه کار) به حرکت واداشته شده اند.




در USM از اصل تغییر طول مغناطیسی استفاده می شود. هنگامی که یک جسم فرومغناطیس در یک میدان مغناطیسی متغیر پیوسته قرار داده شد طول آن تغییر می کند. وسیله ای که صورت های دیگرانر ژی را به امواج مافوق صوت تبدیل می کند مبدل فراصوتی می نامند. مبدل در USM سیگنال الکتریکی با بسامد بالا را به حرکت مکانیکی خطی (یا ارتعاش) با بسامد بالا تبدیل می کند این ارتعاشات با بسامد بالا از طریق ابزارگیر به ابزار منتقل می شود. برای دست یابی به نرخ برداشت ماده (MRR) بهینه ابزار و ابزار گیر به گونه ای طراحی می شوند تا بتوان به حالت تشدید دست یافت. تشدید (یا بیشترین دامنه

ارتعاش (زمانی صورت می گیرد که بسامد ارتعاش با بسامد طبیعی ابزار و ابزارگیری کی شود.



شکل ابزار به صورت معکوس حفره مورد نظر ساخته می شود. ابزار در موقعیتی بسیار نزدیک به قطعه قرار گرفته و فاصله میان ابزار مرتعش و سطح قطعه کار توسط دو غاب متشکل از ذرات سایزده بسیار ریزمعلق در یک ماده واسطه (معمولاً آب) تشکیل می شود. وقتی ابزار در حرکت رو به پایین خود مرتعش می شود به ذرات سایزده ضربه وارد می کند. این ضربه دانه ها را در فاصله میان ابزار و قطعه کار به پیش می برد. این ذرات مقداری انرژی جنبشی به دست آورده و با نیرویی بیشتر از نیروی وزن خود بر سطح قطعه کار ضربه می زند. این نیرو برای برداشت ماده از سطح قطعه کاری ترد کافی است و باعث ایجاد یک حفره بر روی آن می شود. هر حرکت رو به پایین ابزار ذرات زیادی را شتاب می دهد و باعث تشکیل هزاران براده کوچک در هر ثانیه می شود. به نظر می رسد در صد بسایر کمی (در حدود 5%) از ماده نیز توسط پدیده ای به نام فرسایش حفره ای برداشته می شود. برای ثابت باقی ماندن فاصله بسیار کم بین ابزار و قطعه کار معمولاً ابزار به سمت قطعه کار پیشروی می کند.

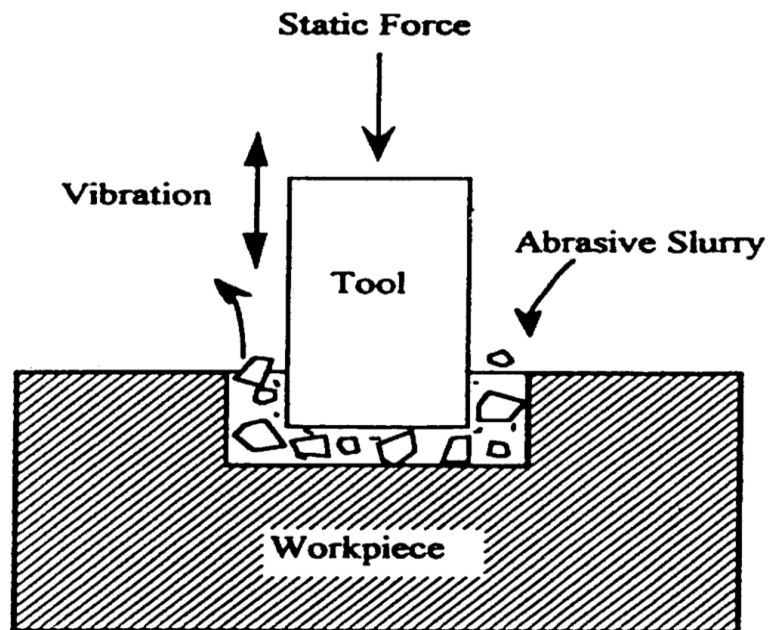

اگرچه مقدار MRR به دست آمده در USM کم است اما این فرایند قادر به ماشینکاری حفره های پیچیده در مواد ترد و یا سخت در یک مرحله است. به دلیل عدم وجود تماس مستقیم میان ابزار و قطعه کار USM فرایند مناسبی برای م مواد نازک و شکننده است. همچنین با این روش ماده ترد را بسیار راحت تر از مواد نرم می توان ماشینکاری نمود. به دلیل عدم وجود ولتاژ بالا مواد شیمیایی و نیروهای مکانیکی و حرارت در این فرایند آن را به عنوان روشی بسیار ایمن و بی خطر در نظر می گیرند.

سیستم ماشینکاری فراصوتی:

دستگاههای USM موجودتوانی بین $40W$ تا $2/4Kw$ دارند و از قسمت هایی مانند سیستم تغذیه مبدل انرژی ابزار گیر ابزار و ساینده ها تشکیل شده اند.

یک ژنراتور موج سینوسی با توان بالا توان الکتریکی با بسامد پایین ($60Hz$) را به توان الکتریکی با بسامد بالا ($\sim 20KHz$) تبدیل می کند. این سیگنال الکتریکی با بسامد بالا به یک

مولد انرژی فرستاده می شود که این مبدل سیگنال را به ارتعاشی با دامنه کم و بسامد بالاتر تبدیل می کند. بطور کلی مبدل انرژی الکتریکی را به ارتعاش مکانیکی تبدیل می کند. دو نوع مبدل در USM مورد استفاده قرار می گیرد: نوع پیزوالکتریکی و یا نوع تغییر طول در اثر میدان مغناطیسی. بلورهای پیزوالکتریک (مانند کوارتز) به هنگام فشردن شدن جریان الکتریکی کمی تولید می کنند. همچنین زمانی که از یک بلور جریان الکتریکی گذرانده شود

بلور منبسط شده و با برداشتن جریان بلور به اندازه اصلی خود بازمی‌گردد. این اثر با عنوان اثر پیزو الکتریک شناخته می‌شود این مبدل‌ها دارای توانی با ظرفیت 900W می‌باشد. طول مبدل تغییر طول در اثر میدان مغناطیسی نیز به هنگام قرار گرفتن در معرض یک میدان مغناطیسی قوی تغییر می‌کند. این مبدل‌ها از ورقه‌های نیکل و یا آلایژهای آن ساخته شده‌اند. راندمان تبدیل این مبدل‌ها (20%-35%) بسیار کمتر از راندمان تبدیل مبدل‌های پیزو الکتریک تا (95%) است. بنابراین خنک کردن آنها برای از بین بردن حرارت تلف شده ضروری است. این نوع مبدل‌ها توانی با ظرفیت تا 2/4KW دارند. بیشترین تغییر طول (یادمانه ارتعاش) قابل حصول با این مبدل‌ها نیز 25 μ m می‌باشد.

ابزارگیر ابزار را نگه می‌دارد و به مبدل متصل می‌کند. ابزارگیر در واقع انرژی را منتقل کرده و در بعضی موارد دامنه ارتعاش را نیز تقویت می‌کند. بنابراین جنس ابزار باید خواص صوتی خوب و مقاومت به ترک خستگی بالایی داشته باشد. برای جلوگیری از جوشکاری فراصوتی بین مبدل و ابزارگیر باید اقدامات لازم انجام گیرد به عنوان مثال میتوان آنها را توسط پیچها با انطباق آزاده یکدیگر متصل نمود.

مواد استفاده شده برای ابزارگیر معمولاً از جنس مونل تیتانیوم و فولاد های زنگ نزن می باشد. از مونل به دلیل دارا بودن خواص لحیم کاری و صوتی خوب معمولاً برای کاربردهای با دامنه کم استفاده می‌شود در کاربرد های با دامنه زیاد جنس ابزارگیر باید استحکام خستگی خوبی داشته باشد. علاوه بر این ابزارگیر ممکن است بصورت تقویت کننده و یا غیر تقویت کننده باشد. ابزارگیرهای غیر تقویت کننده دارای سطح مقطع گرد هستند و دامنه یکسانی را در دو انتهای ورودی و خروجی می‌دهند. ابزارگیرهای تقویت کننده حرکت ابزار راتا حدود 6 برابر افزایش داده که این مقدارافزایش با اعمال کشش و رها کردن ابزارگیر به دست می‌آید. این نوع ابزارگیرنرخ برداشت مادهای (MRR) در حدود 10 برابر بیشتر از ابزارگیر غیر تقویت کننده ایجاد می‌کند. ابزارگیرهای تقویت کننده گرانتز بوده نیاز به هزینه عملیاتی بیشتری داشته و نیز کیفیت سطح نامطلوب تری را ایجاد می‌کند.



ابزارها معمولاً از مواد نسبتاً شکل پذیر (مانند برنج- فولاد زنگ نزن- فولاد نرم و ...) ساخته می شود. بطوریکه نرخ سایش ابزار (TWR) را بتوان به حداقل رساند. نسبت TWR به MRR بستگی به نوع ساینده جنس قطعه کار و جنس ابزار دارد. پرداخت سطح ابزار نیز مهم است. چون پرداخت سطح ابزار دست آمده روی قطعه کار اثر می گذارد. ابزار و ابزارگیر نباید دارای زدگی های ماشینکاری و خراشیدگی باشند. تا در برابر شکست زود هنگام در اثر خستگی مصون بمانند. به منظور احتساب اضافه برش ابزارها باید متناسب طراحی شوند. لحیم نقره ی ابزار به ابزارگیر مشکل خستگی که در اتصال پیچی وجود دارد را کاهش می دهد.

معیارهای انتخاب دانه های ساینده در USM باید سختی - اندازه ی ذرات- عمر مفید و هزینه باشند. ذرات متداول مورد استفاده به ترتیب افزایش سختی عبارتند از: اکسید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم - کاربید- برای داشتن عمر مفید زیاد سختی ذرات باید بیشتر از سختی قطعه کار باشد. MRR و پرداخت سطح به دست آمده در USM نیز تابع اندازه ذرات هستند. دانه های درشت تر باعث MRR بالاتر و پرداخت سطح نامطلوب تر می شود. در حالیکه عکس آن با دانه های ریز تر صادق است. اندازه ی سرند یالک برای دانه هایی که معمولاً بکار میروند از 240 تا 800 است. دو غاب ساینده شامل آب و ساینده

ها به نسبت وزنی یک به یک است. با این وجود این نسبت می تواند بر حسب نوع عملیات تغییرکننده عنوان مثال مخلوط های رقیق تر (یا با غلظت کمتر) برای مته کاری سوراخ های عمیق و یا ماشینکاری حفره های پیچیده به کار می روند تا جریان دو غاب ذخیره شده در مخزن به فاصله تشکیل شده توسط ابزار و قطعه کار پمپاژ می شود. در صورت بکار گیری دستگاههای پر قدرت ممکن است یک سیستم خنک کننده برای از بین بردن حرارت دو غاب ساییده لازم باشد.

قابلیت های فرایند:

USM زمانی به طور رضایت بخش کار می کند که سختی قطعه کار بیشتر از 40 HRC (سختی در مقیاس راکول C) باشد. در صورتیکه سختی قطعه کار بیش از 60 HRC باشد این فرایند بسیار خوب کار می کند. این روش موادی (کاربید ها - سرامیک ها - تنگستن - شیشه) را که با روشهای سنتی نمی توان ماشینکاری کرد به راحتی ماشینکاری می نماید. تلرانس های به دست آمده با این فرایند در گستره $7\mu\text{m}$ و $25\mu\text{m}$ می باشند. با این روش حتی سوراخهایی به کوچکی $76\mu\text{m}$ هم مته کاری شده اند. سوراخهایی با عمق تا 51mm به سهولت ایجاد شدند. در حالیکه سوراخهایی با عمق 152mm نیز با بکار بردن روش شستشوی مخصوص مته کاری شده اند. نسبت ابعاد به دست آمده 40:1 میباشد. در فرایند USM نرخ خطی برداشت ماده 1 MRR) که با عنوان نرخ نفوذ نیز شناخته می شوند) از 0/025mm/min تا 25mm/min است و به پارامتر های مختلف بستگی دارد. پرداخت سطح در این فرایند از $0/25\mu\text{m}$ تا $0/75\mu\text{m}$ تغییر می کند و بیشتر تحت تاثیر اندازه ذرات ساییده قرار می گیرد. USM باعث پدید آمدن بافت سطحی بدون جهت در مقایسه با فرایند سنگ زنی سنتی می شود. دقت سطح ماشینکاری شده توسط اندازه ذرات ساییده - سایش ابزار - ارتعاش عرضی و عمق ماشینکاری شده تعیین می شود. اضافه برش (لقی بین ابزار و قطعه کار) معمولاً به عنوان معیاری از دقت بکار میرود. اضافه برش شعاعی ممکن است بسیار کم و در حدود 5/1 تا 4 برابر اندازه ی متوسط ذره ساییده باشد. اضافه برش همچنین به پارامتر های دیگری نظیر جنس قطعه کار و روش تغذیه ابزار بستگی دارد. اضافه برش در طول عمق ماشینکاری شده یکسان نیست و باعث مخروطی شدن حفره ی ماشینکاری شده می گردد. راههای مختلفی به منظور کاهش میزان مخروطی شدن پیشنهاد شده است که از آن

جمله به کار بردن بار استاتیکی بیشتر تزریق مستقیم دو غاب به درون منطقه ماشینکاری و استفاده از یک ابزار با زاویه ی مخروطی منفی را می توان نام برد. عدم گردی ملاک دیگری است که برای سنجش دقت در مته کاری سوراخهای استوانه ای بکار می رود. تنظیم غیر دقیق ابزار در فرایند USM دلیل اصلی ارتعاش جانبی است که منجر به عدم گردی در حفره می شود عدم گردی به جنس قطعه کار نیز بستگی دارد.


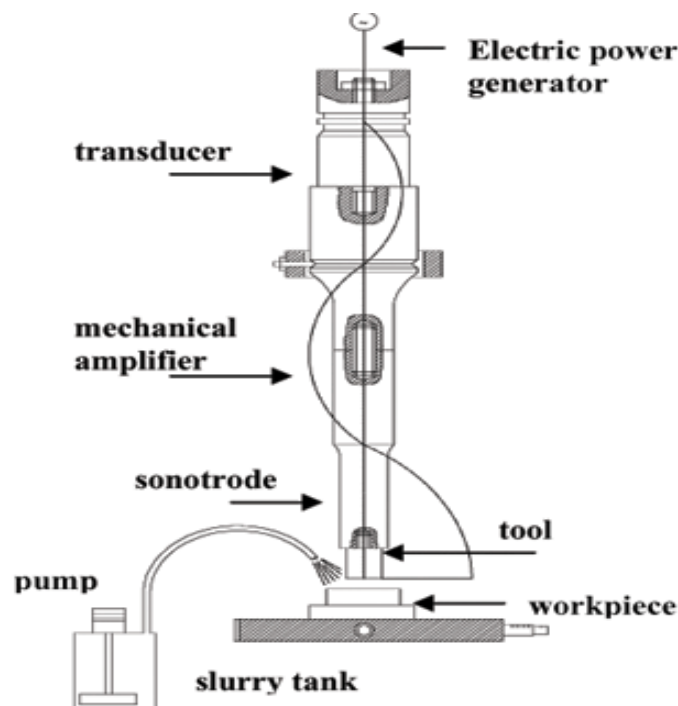


Figure 1. Schematic representation of the USM apparatus.

کاربرد ها:

مهمترین کاربرد موفقیت آمیز USM در ماشینکاری حفره ها درسرامیک های غیر هادی الکتریسیته می باشد . این فرایند در موردا جزا تردو شکننده که میزان دور ریز نسبتا"بالایی(با روش های دیگر دارند) کاملا"موفق است . جهت افزایش بهره وری از این فرایندبرای مته کاری چند سوراخ بطور همزمان استفاده می شود . به عنوان مثال 930 سوراخ که شعاع هر یک 0/32mm است.برای این منظور از سوزنهای تزریقی زیر پوستی به عنوان ابزار استفاده شده است . USM همچنین برای ساخت چند مرحله ای پرده های توربین از جنس نیتريد سیلیس به خدمت گرفته شده است.

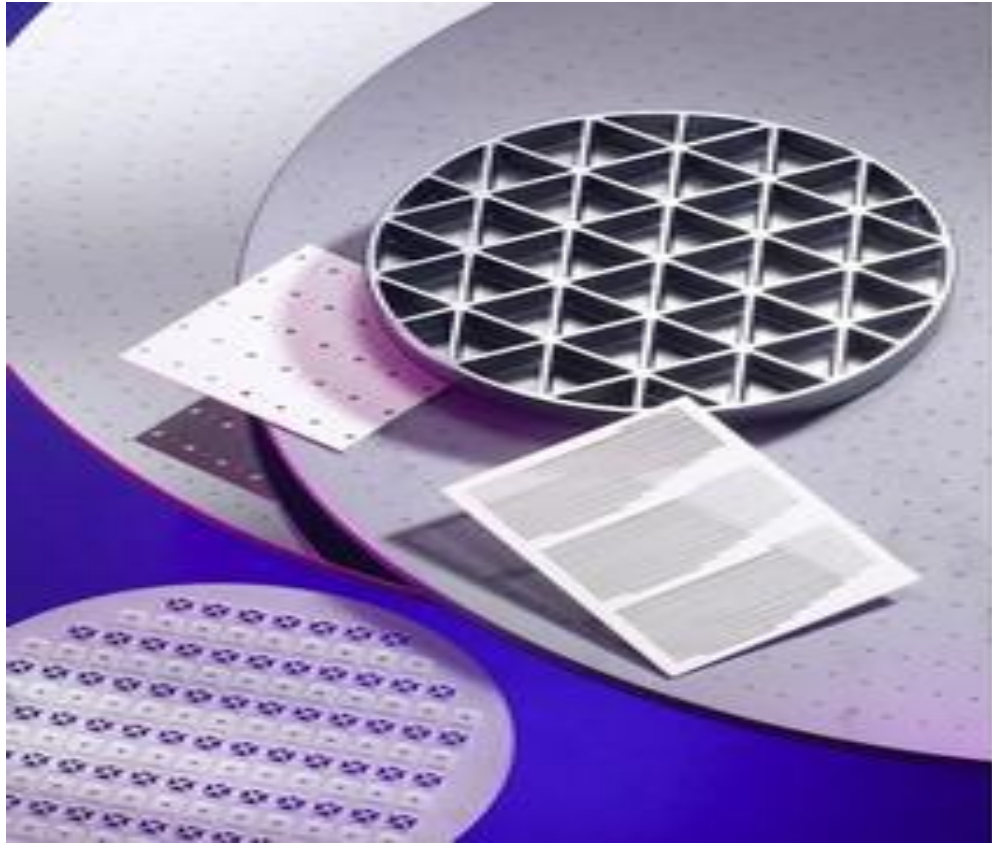

ماشین کاری سریع (High Speed Machining)

ماشین کاری سریع چیست؟ هنوز سؤالات و اشکالات و تعریفهای متناقض زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد. در ادامه، این سؤالات پاسخ دهی شده و به طریقی که به حذف فضای نامفهوم ایجاد شده پیرامون ماشین کاری سریع کمک می کند، مورد بحث قرار گرفته اند.

پس زمینه تاریخی عبارت ماشین کاری سریع (HSM)، عموماً به فرزکاری انگشتی با سرعت دورانی بالا و پیشروی سریع بر می گردد؛ به عنوان نمونه، پاکت تراشی در بدنه آلومینیومی هواپیماها با نرخ براده برداری بالا. در طی 60 سال گذشته، ماشین کاری سریع در مورد گستره وسیعی از تولید قطعات فلزی و غی فلزی با وضعیت سطحی خاص در ماشین کاری مواد با سختی 50 HRC و بالاتر اعمال گردیده است. برای بیشتر قطعات فولادی که تا حدود 32-42 HRC سخت شده اند، گزینه های ماشین کاری عبارتند از: ماشین کاری خشن و نیمه پرداختی در شرایطی که هنوز سخت نشده اند) آنیل (عملیات

حرارتی برای دست یابی به سختی □ نهایی) در حدود (63 HRC ماشین کاری الکترودها و اسپارک قطعات خاص قالبها) □ خصوصاً گوشه ها با شعاعهای کوچک و حفره های عمیق با دسترسی محدود برای ابزارهای برشی (پرداخت و فوق پرداخت سطوح استوانه ای، تخت و حفره ها توسط کاربید □ سمانته مناسب)، Cermet نوعی آلیاژ سرامیک و فلز)، کاربید سرامیک مخلوط شده یا نیتريد بورون مکعبی چند کریستالی. (PCBN). در مورد خیلی از قطعات و اجزاء، فرآیند تولید شامل آمیزه ای از این گزینه ها بوده و در مورد قالبها باید پرداخت کاری دستی- که زمان بر است - را نیز اضافه نمود. در نتیجه، هزینه های تولید بالا رفته و زمان تدارک (Lead time) بیش از اندازه طولانی خواهد شد. یکی از اهداف و مقاصد صنایع قالب سازی این بوده و هست که نیاز به پولیش زدن دستی را کاهش داده و یا حذف نمایند و متعاقباً کیفیت را بهبود بخشیده و هزینه های تولید و زمان تدارک را کاهش دهند.

فاکتورهای اقتصادی و فنی اصلی برای پیشرفت ماشین کاری سریع:

بقا - همیشه افزایش رقابت در بازارهای فروش کالا با تهیه استانداردهای جدید همراه است. نیاز به بهره وری در زمان و هزینه روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. این موضوع سبب می شود تا پروسه ها و فناوریهای تولیدی نوینی شکل بگیرد. ماشین کاری سریع، امید بخش و ارائه دهنده راه حلهای جدید است. ...

مواد - پیشرفت مواد جدیدی که ماشین کاری آنها مشکل است، بر نیاز به یافتن راه حلهای جدید ماشین کاری تأکید می نماید. صنایع فضایی، آلیاژهای فولادی ضد زنگ و مقاوم به حرارت مخصوص به خود را داراست. صنایع اتومبیل سازی، کامپوزیتهای دو فلزی، آهن فریتی و حجم رو به رشد آلومینیوم را داراست. صنعت قالبسازی اساساً با مشکل ماشین کاری فولادهای ابزاری سخت شده از مرحله خشن کاری تا پرداخت کاری روبه روست. کیفیت - نیاز به قطعات و اجزاء محصولاتی با کیفیت بالاتر، نتیجه رقابتهای رو به افزایش است. چنانچه ماشین کاری سریع درست به کار گرفته شود، راه حلهای زیادی در این زمینه ارائه می دهد. یک نمونه جایگزین کردن پرداخت کاری دستی با ماشین کاری سریع است که خصوصاً در قالبها و یا قطعات با هندسه سه بعدی پیچیده از اهمیت بالایی برخوردار است. فرایندها - نیاز به زمان بازده کوتاهتر از طریق کاهش تعداد باز و بست کردنها و روشهای ساده تر، در خیلی از موارد می تواند توسط ماشین کاری سریع برآورده شود. یک هدف نوعی در صنعت قالب سازی این است که ابزارهای سخت شده کوچک در یک set-up ماشین کاری شوند. فرایندهای پر هزینه و زمان بر EDM را نیز می توان توسط ماشین

کاری سریع کاهش داده و یا حذف نمود .

طراحی و پیشرفت - امروزه یکی از ابزارهای اصلی برای رقابت، فروش محصولات تازه و نوظهور می باشد. در حال حاضر عمر متوسط قطعات خودروها در حدود 4 سال، قطعات کامپیوترها و خدمات جانبی آن 1.5 سال، و عمر گوشیهای تلفن، 3 ماه و ... است. یکی از شرایط لازم برای چنین پیشرفت در تغییر سریع طرحها و محصولات و کاهش زمان عرضه آنها استفاده از تکنیکهای ماشین کاری سریع است .

محصولات پیچیده - استفاده از سطوح چند کاره (multi-functional surfaces) بر روی قطعات در حال افزایش هستند، همچون طرحهای جدید پره های توربین که قابلیت ها و تواناییهای جدید و بهینه ای بدست می دهد. طرحهای قبلی اجازه می دادند که پره ها را توسط دست یا با روبات پولیش زنی نمود، اما پره های جدیدی که بسیار پیچیده تر شده اند،

می بایستی از طریق ماشین کاری و ترجیحاً ماشین کاری سریع، پرداخت شوند. در این مورد نمونه های خیلی بیشتری از قطعات با دیواره نازک که می بایستی ماشین کاری شوند، موجود است). تجهیزات پزشکی، الکترونیک، محصولات دفاعی و اجزاء کامپیوترها

اولین تعریف از ماشین کاری سریع :

در تئوری Salomon ، ماشین کاری با سرعت برشی بالا... فرض می شود که در سرعتهای برشی خاص (5 تا 10 مرتبه بزرگتر نسبت به ماشین کاری معمولی)، دمای براده برداری در لبه برشی شروع به کاهش می نماید

در نتیجه ... به نظر می رسد که شانس برای بهبود تولید در ماشین کاری با ابزارهای معمولی در سرعتهای برشی بالا بدست دهد

تحقیقات نوین، متأسفانه نتوانسته است این تئوری را به طور امل تأیید نماید. کاهش نسبی دما در لبه برنده برای مواد مختلف، در سرعتهای برشی خاص رخ می دهد. این کاهش دما برای فولاد و چدن کوچک بوده و برای آلومینیوم و دیگر فلزات غیر فرو بزرگتر می باشد .

به عنوان یک تعریف منطقی از ماشین کاری سریع می توان گفت : ماشین کاری در سرعتهای به طور مشخص بالاتر نسبت به سرعتهای معمول مورد استفاده در کارگاهها. این سرعت به عوامل زیر بستگی دارد :

1- ماده ای که می بایستی ماشین کاری شود - به عنوان مثال : آلیاژهای آلومینیوم، سوپر

آلیاژهای نیکل، فولادها، آلیاژهای تیتانیوم، چدن یا کامپوزیتها

- نوع فرایند ماشین کاری – برای مثال: تراشکاری، فرزکاری یا سوراخکاری
- 2- ماشین ابزار مورد استفاده – برای مثال: قابلیت های توانی، سرعت، پیشروی ماشین؛ دیگر مشخصات ماشین ابزار همچون پایداری استاتیکی و دینامیکی
- 3- ابزار برشی مورد استفاده – به عنوان نمونه: فولاد تند بر، ابزار کاربیدی، سرامیکی یا الماسه
- 4- ملزومات قطعه کار – شکل، سایز، هندسه، سفتی، دقت و پرداخت
- 5- ملاحظات دیگر – دسترسی به براده، ایمنی و اقتصاد

تعریفهای عملی از ماشین کاری سریع:

- ماشین کاری با سرعت بالا در حقیقت تنها سرعت برشی بالا نیست. این موضوع را می بایستی به عنوان فرایندی که در آن عملیات با روشهای بسیار خاص و با تجهیزات تولیدی بسیار دقیق انجام می گیرد، در نظر گرفت.
- ماشین کاری با سرعت بالا، لزوماً ماشین کاری با اسپیدهای با سرعت بالا نمی باشد.
- خیلی از کاربردهای ماشین کاری سریع با اسپیندهایی با سرعتهای متوسط و با ابزارهای بزرگ انجام می گیرد.
- ماشین کاری سریع در پرداخت کلوی فولادهای سخت شده در سرعتها و پیشرویهای بالا، اغلب 4-6 برابر سریعتر نسبت به ماشین کاری معمولی انجام می پذیرد.

مزایای استفاده از ماشین کاری سریع:

- حداقل فرسایش ابزار حتی در سرعتهای بالا
 - فرایندی با قابلیت تولید بالا برای قطعات کوچک
 - کاهش تعداد مراحل فرایند
- در این نوع ماشین کاری دمای قطعه کار و ابزار پایین نگه داشته می شود که باعث می شود در خیلی از موارد عمر ابزار طولانی تر شود. از طرف دیگر در ماشین کاری سریع، عمق ماشین کاری کم بوده و زمان درگیری برای لبه برنده بسیار کوتاه است. در تصویر زیر به وضوح تفاوت میان ماشین کاری معمولی و ماشین کاری سریع از لحاظ حرارت ایجاد شده و منطقه حرارت دیده ابزار در هر دو روش آشکار است. (بنابراین می توان گفت که سرعت پیشروی به اندازه کافی بالا هست که حرارت نتواند گسترش پیدا کند. نیروی برشی کوچک باعث تغییر شکلهای جزئی در ابزار می شود. از آن جایی که نوعاً در این نوع ماشین

- کاری، عمق برش کم است، نیروهای برشی شعاعی بر روی ابزار و اسپیندل کوچک است . لذا یاتاقانهای اسپیندل، ریلهای راهنما و ballscrew ها حفظ می شوند .
- برخی معایب استفاده از ماشین کاری سریع :
- نرخ سریع افزایش و کاهش سرعت و توقف های مکرر اسپیندل باعث می شود که راهنماها، یاتاقانهای اسپیندل و ballscrew ها سریعتر فرسوده شوند .
- نیاز به دانش خاص فرایند، تجهیزات برنامه نویسی و رابطی برای انتقال سریع داده ها
- توقف اورژانسی عملاً لازم نیست . خطاهای انسانی، خطاهای سخت افزاری یا نرم افزاری، پیامدهای بزرگی به همراه خواهد داشت .
- نیاز به طراحی خوب فرایند .

ابزارها

در بیشتر کاربردها ابزارهای کاربیدی مورد نیاز است . همواره باید در این نوع ماشین کاری از گزیدی از ابزارهای کاربیدی استفاده کرد که علاوه بر سختی) مقاومت در برابر سایش(، دارای چقرمگی) مقاومت در برابر شوک و ضربه (نیز باشد؛ چرا که ماشین کاری سریع اغلب با شوکهای زیادی همراه است . ضربه، ارتعاشات و تغییرات دمایی، همگی در سرعتهای بالاتر، شرایط بحرانی تری دارند . در مورد ابزارهای با چقرمگی بالاتر، احتمال لب پر شدن یا ترک خوردن به علت این شوکها کمتر می باشد .

بهترین حالت از نظر سختی و چقرمگی، در ابزارهاب کاربیدی با دانه بندی ریز بدست می آید . بسیاری از کاربیدهای ریزدانه ای که امروزه موجود هستند، چقرمگی بهتر، و تغییرات سختی کمتری نسبت به گزیدههای درشت تر از خود نشان می دهند .

ماشین کاری سریع اغلب ماشین کاری در درجه حرارت بالا نیز هست . انتخاب ابزار نه تنها بر اساس مقاومت سایشی، بلکه می بایستی بر اساس قابلیت حفظ مقاومت سایشی در دماهای بالا نیز انجام پذیرد .

معمولاً در ماشین کاری سریع از ابزارهای کاربیدی با پوشش TiAlN استفاده می شود؛ چرا که این پوشش با ایجاد یک سد حرارتی از ابزار محافظت می کند . این پوشش در حدود 35% نسبت به TiN به لحاظ حرارتی مقاومتر است . خاصیت دیگر TiAlN مقاومت سایشی است که سبب شده در ماشین کاری قطعات ریخته گری شده مؤثر باشد . از آنجایی که این

پوشش در ماشین کاری در دمای بالا مؤثر است، اغلب به منظور کاهش شوک از خنک کار استفاده نمی شود. به منظور جایگزینی خاصیت روانکاری خنک کار، لایه ای از پوشش روانکار بر روی TiAlN استفاده می شود.

در مقایسه با کاربیدها موادی که در جدول زیر لیست شده اند، مقاومت سایشی بالاتری در سرعتهای برشی بالاتر از خود نشان می دهند، اما در برابر شوکها ضعیف تر می باشند. در یک فرایند پایدار، استفاده از یکی از موارد زیر می تواند طول عمر بیشتری نسبت به ابزارهای کاربیدی بدست دهد.

موضوعات مرتبط

در مورد ماشین کاری آلیاژهایی با قابلیت ماشین کاری پایین از جمله آلیاژهای تیتانیوم و سوپر آلیاژهای نیکل، ترجیح داده می شود که به جای ماشین کاری سریع از ماشینکاری با توان عملیاتی بالا (High-Throughput Machining) استفاده نمود چرا که به مدرت این فلزات بتوانند در سرعتهای بالاتر از 300 smm ماشین کاری شوند. عبارتی که اغلب برای پوشش دادن به هر دو مبحث HSM و HTM به کاری می رود، ماشین کاری با راندمان بالا (High Efficiency Machining) می باشد. به عبارت دیگر HEM به معنای بار برداری با نرخ سربعدر نسبت به کاربردهای معمولی می باشد. در پایان توجه شما را به چند نمونه ای که با تکنولوژی ماشینکاری سریع ساخته شده اند، جلب می نمایم. به زمان ها و تفاوت های آنها توجه کنید!

زمان ماشین کاری :

ماشین کاری معمولی 131 دقیقه

ماشین کاری سریع 78 دقیقه

زمان ماشین کاری :

ماشین کاری معمولی 97 دقیقه

ماشین کاری سریع 42 دقیقه

چند شرکت معتبر جهانی در زمینه ماشین کاری سریع :

- BIG Kaiser Precision Tooling
- CGTech
- Fadal Machining Centers
- Gibbs and Associates

- BIG Kaiser Precision Tooling
 - CGTech
- Carpenter Technology Corp.
- Cincinnati Machine, A UNOVA Company
 - Delcam Inc.
- Fadal Machining Centers
 - Gibbs and Associates
- Giddings & Lewis Machine Tools
- Giddings & Lewis Machine Tools

منابع :

D.G. Flom, Implementation of High Speed Machining, High speed Machining, pp445-449, published by SME
R. Komanduri, J. McGee, R. A. Thompson, J. P. Covey, F. J. Truncala, V. A. Tipnis , On a methodology for establishing the machine tool system requirements for high speed machining, High speed Machining, pp37-47, published by SME

<http://highspeedmachining.mae.ufl.edu/>

<http://manufacturingcenter.com>



