

موتورهای القایی و کنترل آنها

این ماشین دارای دو بخش روتور و استاتور است. سیم‌پیچی تحریک یک سیم‌پیچی سه‌فاز متعادل است که بر روی استاتور بسته شده است. چنانچه این سیم‌پیچی‌ها از منبع ولتاژ سه‌فاز متفاز تغذیه شوند، جریان سه‌فاز سینوسی درون این سیم‌پیچی‌ها جاری می‌شود:

$$\begin{aligned}i_a &= I_m \cos(\omega_s t + \phi) \\i_b &= I_m \cos(\omega_s t + \phi - \frac{2\pi}{3}) \\i_c &= I_m \cos(\omega_s t + \phi + \frac{2\pi}{3})\end{aligned}\tag{۱.۲}$$

در اثر عبور این جریان‌های سه‌فاز سینوسی، سه میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود که با یکدیگر 120° درجه اختلاف فاز خواهند داشت. با توجه به شکل ۱-۲ نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) تولید شده توسط هر فاز در زاویه θ برابر است با:

$$\begin{aligned} F_a &= k_p i_a \cos \theta \\ F_b &= k_p i_b \cos \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) \\ F_c &= k_p i_c \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) \end{aligned} \quad (2.2)$$

k_p ضریب ثابتی است که به تعداد دور سیم‌پیچی و ضریب سیم‌پیچی بستگی دارد. با جایگذاری روابط (۱-۲) در روابط (۲-۲) نتایج زیر حاصل می‌شود:

$$\begin{aligned} F_a &= k_p I_m \cos(\omega_s t + \phi) \cos \theta \\ F_b &= k_p I_m \cos\left(\omega_s t + \phi - \frac{2\pi}{3}\right) \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \\ F_c &= k_p I_m \cos\left(\omega_s t + \phi + \frac{2\pi}{3}\right) \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned} \quad (3.2)$$


میدان برآیند در زاویه θ برابر است با:

$$F_{eq} = F_a + F_b + F_c = \frac{3}{2} k_p I_m \cos(\omega_s t + \phi - \theta) = \frac{3}{2} F_m \cos(\omega_s t + \phi - \theta) \quad (4.2)$$

۱۰: نیروی محرکه مغناطیسی در یک ماشین سه‌فاز

رابطه (۴-۲) نشان می‌دهد که مقدار دامنه میدان برآیند ثابت است و با سرعت ثابت ω_s (سرعت سنکرون) در

حال گردش است. به این میدان برآیند، میدان گردان می‌گویند.

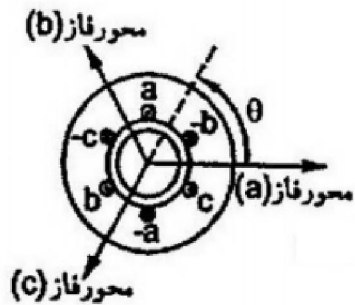

روتور موتورهای القایی سه‌فاز از نظر ساختمان بر دو نوع است:

۱. اگر درون شیارهای روتور، سیم‌پیچی مسی یا آلومینیومی جاسازی شود، روتور سیم‌بندی شده خواهیم داشت. این سیم‌پیچی شبیه سیم‌پیچی استاتور سه‌فاز می‌باشد. بنابراین در روتور سیم‌بندی شده با سه سیم‌پیچی مواجه‌ایم و در نتیجه شش پایانه خواهیم داشت. سه پایانه را در درون ماشین به هم متصل می‌کنند و سه پایانه دیگر را از ماشین خارج کرده به سه حلقه لغزان بر روی محور موتور وصل می‌کنیم. بر روی این سه حلقه لغزان سه جاروبک ساکن وجود دارد و توسط این جاروبک‌ها می‌توان مدار روتور را به مدارهای دیگر از قبیل رنوستا جهت کنترل سرعت متصل نمود.

۲. اگر درون شیارهای روتور میله‌های آلومینیومی یا مسی تعبیه شود، روتور قفس سنجابی خواهیم داشت. این میله‌ها از هر دو سمت به هم متصلند. به عبارت دیگر میله‌ها از هر دو سمت اتصال کوتاه شده‌اند. بنابراین در روتورهای قفس سنجابی حلقه لغزانی نداریم و هیچ‌گونه پایانه‌ای از روتور خارج نمی‌شود.

اگر تعداد قطب‌های ماشین القایی p و فرکانس ولتاژ اعمالی به استاتور f_s باشد، آنگاه سرعت سنکرون برحسب دور بر دقیقه (r.p.m) برابر است با:

$$n_s = \frac{120 f_s}{p} \quad (5.2)$$

سرعت سنکرون برحسب رادیان بر ثانیه $\left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$ برابر است با:

$$\omega_s = \frac{4\pi f_s}{p} \quad (6.2)$$

وقتی روتور ساکن است، میدان گردان با سرعت n_s سیم‌پیچی‌های روتور را قطع می‌کند اما اگر روتور با سرعت n_r در جهت میدان مغناطیسی گردان بچرخد، میدان گردان با سرعت $n_s - n_r$ سیم‌پیچی‌های روتور را قطع می‌کند. بنابراین ولتاژ القا شده به سرعت نسبی بین میدان گردان و روتور بستگی دارد. از این رو کمیتی به نام لغزش را برای یک ماشین القایی تعریف می‌کنند:

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s} \quad (7.2)$$

در لحظه راه‌اندازی $(n_r = 0)$ ، $s = 1$ و در سرعت سنکرون $(n_r = n_s)$ ، $s = 0$ است. فرکانس ولتاژ القا شده در سیم‌پیچ‌های (یا میله‌های) روتور برابر است با:

$$f_r = s f_s \quad (8.2)$$

بنابراین سرعت میدان گردان روتور نسبت به روتور به صورت مقابل خواهد بود:

$$n_r = \frac{120 f_r}{p} = \frac{120 s f_s}{p} = s n_s \quad (9.2)$$

وقتی روتور در سرعت n_r می‌چرخد، فرکانس روتور sf_s بوده و میدان حاصله روتور با سرعت $\frac{120sf_s}{p}$ نسبت به روتور می‌چرخد. اما روتور با سرعت مکانیکی n_r نسبت به استاتور می‌چرخد. لذا سرعت میدان روتور نسبت به استاتور معادل مجموع سرعت مکانیکی روتور n_r و سرعت میدان روتور sn_s نسبت به روتور است. به این ترتیب سرعت میدان روتور نسبت به استاتور برابر است با:

$$n_r + sn_s = n_s(1 - s) + sn_s = n_s \quad (10.2)$$

اما سرعت میدان استاتور نسبت به استاتور برابر سرعت سنکرون n_s است. نتیجه این است که میدان‌های استاتور و روتور نسبت به یکدیگر در تمام سرعت‌های ممکن روتور ساکنند. از آنجا که سرعت نسبی بین میدان‌های استاتور و روتور صفر است، گشتاور پایداری در اثر متقابل آن‌ها تولید شده و گردش ادامه پیدا می‌کند [۴].

روتور یک موتور القایی هرگز نمی‌تواند به سرعت سنکرون برسد. در صورتی که سرعت روتور به مقدار سنکرون برسد، هادی‌های روتور نسبت به میدان مغناطیسی گردان ساکن خواهد بود و در نتیجه در هادی‌های روتور e.m.f^۱ نیروی محرکه الکتریکی القا نمی‌شود و لذا m.m.f روتور صفر خواهد بود و بنابراین گشتاوری بوجود نخواهد آمد [۴]. لذا بایستی همواره سرعت گردش روتور از سرعت سنکرون کمتر باشد تا گشتاور تولید شود.

مثال: یک موتور القایی سه فاز 50° هرتز، سرعت بار کامل 1440 r.p.m دارد. برای این موتور مطلوبست محاسبه [۴]:

۱. تعداد قطبها
۲. لغزش بار کامل و فرکانس روتور
۳. سرعت میدان استاتور نسبت به استاتور
۴. سرعت میدان استاتور نسبت به روتور
۵. سرعت میدان روتور نسبت به روتور
۶. سرعت میدان روتور نسبت به استاتور
۷. سرعت میدان روتور نسبت به میدان گردان استاتور.

۱. چون سرعت بار کامل کمی از سرعت سنکرون کمتر است، بنابراین می‌توان از آن اه جای سرعت سنکرون استفاده نمود:

$$n_s = \frac{120 f_s}{p} \Rightarrow 1440 = \frac{120 \times 50}{p} \Rightarrow p = 4/17$$

چون تعداد قطب‌ها باید عدد صحیح زوج باشد بنابراین $p = 4$ است.

۲.

$$n_s = \frac{120 f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m}$$

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$$

$$f_r = s f_s = 0.04 \times 50 = 2 \text{ Hz}$$

۳. سرعت میدان گردان استاتور نسبت به استاتور $n_s = 1500 \text{ r.p.m}$ است.

$$n_s - n_m = 1500 - 1440 = 60 \text{ r.p.m} \quad ۴.$$

$$sn_s = \frac{120 f_r}{p} = \frac{120 \times 2}{4} = 60 \text{ r.p.m} \quad ۵.$$

$$n_r + sn_s \text{ r.p.m} \quad ۶.$$

۷. از آنجایی که میدان‌های استاتور و روتور در سرعت سنکرون 1500 r.p.m نسبت به استاتور می‌چرخند،

سرعت میدان روتور نسبت به میدان استاتور صفر است.

مدار معادل یک موتور القایی

مدار معادل روتور

مدار معادل روتور یک موتور القایی در شکل ۲.۲ نشان داده شده است. جریان هر فاز روتور در لغزش s از

معادله زیر بدست می‌آید:

$$I_2 = \frac{sE_2}{\sqrt{r_2^2 + (sx_2)^2}} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{s}\right)^2 + x_2^2}} \quad (11.2)$$

جریان روتور نسبت ولتاژ روتور به اندازه زاویه ضریب توان روتور θ_2 عقب است:


$$\theta_2 = \tan^{-1} \frac{sx_2}{r_2} \quad (12.2)$$

از مدار شکل ۲.۲ دیده می‌شود که قدرت هر فاز ورودی روتور برابر است با:

$$P_g = E_2 I_2 \cos \theta_2 \quad (13.2)$$

اما داریم:

$$\cos \theta_2 = \frac{\text{مقاومت اهمی هر فاز روتور}}{\text{مقاومت ظاهری هر فاز روتور}} = \frac{\frac{r_2}{s}}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{s}\right)^2 + x_2^2}} \quad (14.2)$$

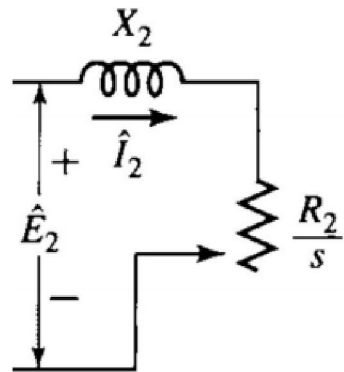

شکل ۲.۲: مدار معادل روتور یک موتور القایی

پس قدرت هر فاز روتور را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$P_g = \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{r_r}{s}\right)^2 + x_r^2}} I_r \frac{r_r}{s} = I_r^2 \frac{r_r}{s} \quad (15.2)$$

از شکل نیز پیداست که قدرت ورودی هر فاز رتور معادل $I_r^2 \frac{r_r}{s}$ است زیرا مقاومت القایی x_r قدرتی مصرف نمی‌کند [۴].

P_g قدرت انتقالی از استاتور به روتور از طریق فاصله هوایی می‌باشد. به این جهت P_g را قدرت فاصله هوایی می‌نامند. عبارت P_g را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} P_g &= I_r^2 \frac{r_r}{s} = I_r^2 r_r + I_r^2 r_r \left(\frac{1-s}{s}\right) \\ &= \text{قدرت مکانیکی تولیدی روتور } P_m + \text{تلفات اهمی روتور} \\ &= sP_g + (1-s)P_g \end{aligned} \quad (16.2)$$

$$P_m = (1-s)P_g = I_r^2 r_r \left(\frac{1-s}{s}\right) \quad (17.2)$$

$$\text{تلفات اهمی روتور} = \left(\frac{s}{1-s}\right)P_m = sP_g \quad (18.2)$$

گشتاور داخلی (ناخالص) تولیدی هر فاز برابر است با:

$$T_e = \frac{\text{قدرت مکانیکی داخلی تولیدی روتور}}{\text{سرعت روتور به رادیان بر ثانیه}} \quad (19.2)$$

$$= \frac{P_m}{\omega_r} = \frac{(1-s)P_g}{(1-s)\omega_s} = \frac{P_g}{\omega_s}$$

در این رابطه $\omega_s = 2\pi n_s$ سرعت سنکرون به رادیان بر ثانیه است. قدرت محور را می‌توان از P_g بدست آورد:

$$(20.2) \quad \text{تلفات مکانیکی (تلفات اصطکاک و مالش هوا) - تلفات اهمی روتور} = P_{sh} = P_m - \text{قدرت خروجی یا قدرت محور}$$

یا

$$(21.2) \quad \text{تلفات اصطکاک و مالش هوا - تلفات اهمی روتور} = P_{sh} = P_g - \text{تلفات اهمی روتور}$$

گشتاور محور یا گشتاور خروجی:

$$(22.2) \quad T_{sh} = \frac{P_{sh}}{\text{سرعت روتور}} = \frac{P_{sh}}{(1-s)\omega_s}$$


اگر قدرت ورودی استاتور معلوم باشد، قدرت فاصله هوایی P_g چنین خواهد بود:

$$(23.2) \quad \text{تلفات هسته استاتور - تلفات اهمی استاتور - قدرت ورودی استاتور} = P_g$$


مدار معادل استاتور

مدار معادل استاتور یک موتور القایی در شکل ۳.۲ نشان داده شده است. همانند ترانسفورماتور، جریان استاتور I_1 از دو مولفه تشکیل شده است. یک مولفه، مولفه بار است. مولفه دیگر جریان تحریک I_e است که وظیفه تولید شار در فاصله هوایی و تامین تلفات هسته را دارد. همانند ترانسفورماتور، جریان تحریک I_e را می‌توان به دو مولفه تجزیه کرد، مولفه تلفات هسته I_c همفاز با ولتاژ خروجی و مولفه مغناطیس‌کننده I_ϕ که 90° درجه نسبت به ولتاژ خروجی پس‌فاز است [۴].

در یک موتور القایی سه‌فاز حاصل ضرب ولتاژ خروجی در جریان I_c تلفات هسته را نشان می‌دهد.

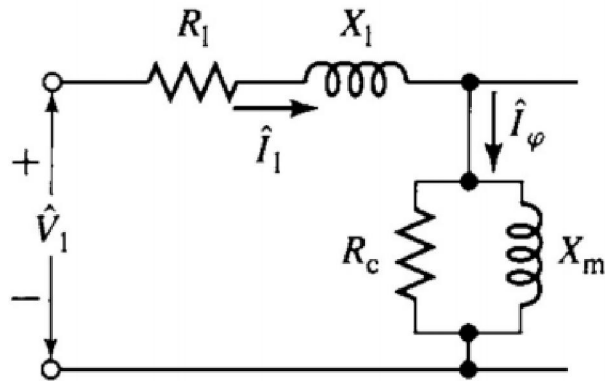

با ارجاع سمت روتور به سمت استاتور مدار معادل کامل یک موتور القایی مانند شکل ۴.۲ بدست می‌آید. جهت انتقال روتور به سمت استاتور تمام پارامترهای سمت روتور در نسبت تبدیل $\frac{N_1}{N_2}$ ضرب می‌شوند. همچنین

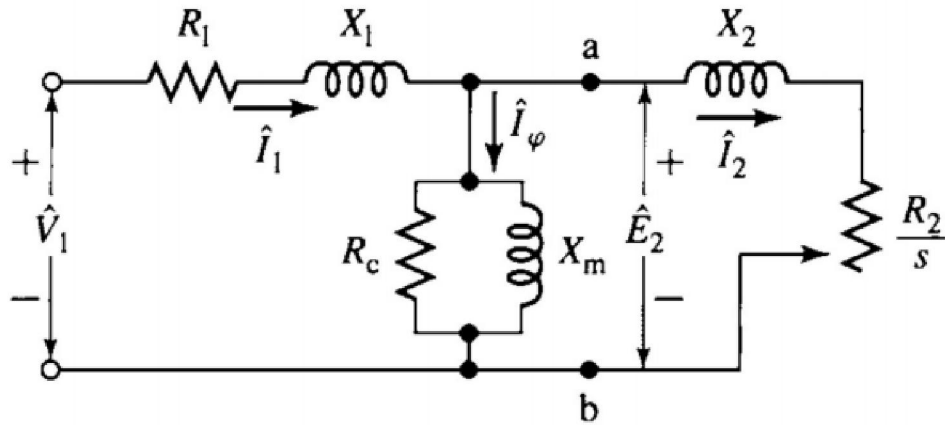

شکل ۴.۲: مدار معادل کامل یک موتور القایی

مقاومت ظاهری پراکندگی روتور ارجاع شده به استاتور به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{امپدانس ظاهری ارجاع داده شده به سمت استاتور} = \left(\frac{r_2}{s} + jx_2\right) \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \quad (24.2)$$

مثال: یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب ۵۰ هرتز، ۱۴۴۰r.p.m دارای سیم پیچی روتور با اتصال ستاره دارای مقاومت اهمی $\frac{\Omega}{ph} \times 2$ و مقاومت پراکندگی حالت سکون هر فاز ۱ اهم است. وقتی استاتور با ولتاژ فرکانس نامی تغذیه می شود، نیروی محرکه الکتریکی القایی هر فاز روتور در حال سکون ۱۲۰ ولت است.

الف- جریان روتور، ضریب توان روتور و گشتاور را در حالت راه اندازی و بار کامل محاسبه کرده و نتایج را مقایسه کنید.

ب- اگر مقاومت خارجی هر فاز ۱ اهم در مدار روتور قرار گیرد. جریان روتور، ضریب توان روتور و گشتاور راه اندازی را محاسبه کنید.

حل: سرعت سنکرون:

$$n_s = \frac{120 f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m}$$

جریان روتور در راه‌اندازی:

$$I_{r_{st}} = \frac{E_r}{\sqrt{r_r^2 + x_r^2}} = \frac{120}{\sqrt{0.2^2 + 1^2}} = 117.67 \text{ A}$$

ضریب توان روتور در راه‌اندازی:

$$\cos \theta_{st} = \frac{r_r}{\sqrt{r_r^2 + x_r^2}} = \frac{0.2}{\sqrt{0.2^2 + 1^2}} = 0.196$$

سرعت سنکرون به رادیان بر ثانیه:

$$\omega_s = \frac{2\pi n_s}{60} = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 50\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

گشتاور راه‌اندازی:

$$T_{est} = \frac{3}{\omega_s} I_{r_{st}}^2 \frac{r_r}{s} = \frac{3}{50\pi} (117.67)^2 \cdot 0.2 = 52.8 \text{ N.m}$$

لغزش بار کامل:

$$s = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0,04$$

جریان روتور در بار کامل:

$$I_{rfl} = \frac{sE_r}{\sqrt{r_r^2 + (sx_r)^2}} = \frac{0,04 \times 120}{\sqrt{0,2^2 + (0,04 \times 1)^2}} = 23,53 A$$

ضریب توان روتور در راه‌اندازی:

$$\cos\theta_{fl} = \frac{r_r}{\sqrt{r_r^2 + (sx_r)^2}} = \frac{0,2}{\sqrt{0,2^2 + (0,04 \times 1)^2}} = 0,98$$

گشتاور بار کامل:

$$T_{efl} = \frac{3}{\omega_s} I_{rfl}^2 \frac{r_r}{s} = \frac{3}{50\pi} (23,53)^2 \frac{0,2}{0,04} = 52,87 \text{ N.m}$$

نسبت جریان راه‌اندازی به جریان بار کامل:

$$\frac{I_{rst}}{I_{rfl}} = \frac{117,67}{23,53} \cong 5$$

نسبت گشتاور راه‌اندازی به گشتاور بار کامل:

$$\frac{T_{est}}{T_{efl}} = \frac{52,9}{52,87} \cong 1$$

ب- وقتی مقاومت خارجی در مدار روتور قرار می‌گیرد، مقاومت کل مدار روتور $1/2 + 1 = 3/2$ خواهد شد.

$$I_{rst} = \frac{E_r}{\sqrt{r_r^2 + x_r^2}} = \frac{120}{\sqrt{1/2^2 + 1^2}} = 76.82 \text{ A}$$

ضریب توان روتور در راه‌اندازی:

$$\cos\theta_{st} = \frac{r_r}{\sqrt{r_r^2 + x_r^2}} = \frac{1/2}{\sqrt{1/2^2 + 1^2}} = 0.768$$

$$T_{est} = \frac{3}{\omega_s} I_{rst}^2 \frac{r_r}{1} = \frac{3}{50\pi} (76.82)^2 \cdot 1/2 = 13525 \text{ N.m}$$

این مثال نشان می‌دهد که با قرار دادن مقاومت خارجی در مدار روتور جریان راه‌اندازی کاهش و گشتاور راه‌اندازی افزایش می‌یابد و ضریب توان در راه‌اندازی تصحیح می‌شود. اینها مزایای اصلی موتور القایی روتور سیم‌پیچی شده بر موتور القایی قفس سنجابی است.