

(ا) $V_t = E_a + R_a I_a \rightarrow 128 = 128 + 0.1 \Omega I_a \rightarrow I_a = 120 A$

$P_{in} = V_t \cdot I_a = 128 \times 120 = 15.36 kW$

$P_{ar} = E_a \cdot I_a = 128 \times 120 = 15.36 kW \rightarrow T = \frac{E_a I_a}{\omega} = \frac{128 \times 120}{1000 \times \frac{2\pi}{60}} = 39 N.m$

ناین حالت جول و دنگ ترسیل می باشد $E_a = 128V$ و $V_t = 128V$

$V_t = E_a - R_a I_a \rightarrow I_a = \frac{128 - 128}{0.1 \Omega} = 0 A$


$P_{out} = V_t \cdot I_a = 128 \times 0 = 0 kW, P_{ar} = E_a I_a = 0 kW$

$T = \frac{0.96 kW}{1000 \times \frac{2\pi}{60}} = 19.2 N.m$

حرکت ناپوشیده $= 400A$, $i_f = \epsilon_1 V(A)$, $\omega = 1180 rpm$

$\rightarrow V_t = ?$

حرکت $I_a = I_t + I_f = 400A + \epsilon_1 V = 400 \epsilon_1 V$

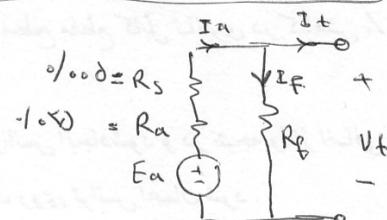

حرکت $= I_a = \epsilon_1 V(A)$

حرکت $I_f = I_f + \frac{N_s}{N_p} I_s$

$\rightarrow I_f = 400V + \frac{4}{100} 400V = 400A \xrightarrow{\text{مشخص}} E_a = 400V$

این حالت ۱۲۰ rpm توانی را در می بینم و جمل نیز


۱۲۰ rpm توانی را در می بینم و جمل نیز

$\frac{E_a}{400V} = \frac{1180 rpm}{120 rpm} \rightarrow E_a = 440V$

$V_t = E_a - (R_a + R_s) I_a = 401 V$

$$\text{حرباً} = \frac{\text{كتان}}{\text{كتان}} = \frac{120\text{kW}}{120\text{V}} = 100\text{A}$$

$$\rightarrow i_F = 100\text{A} \rightarrow P_{out, max} = ?$$

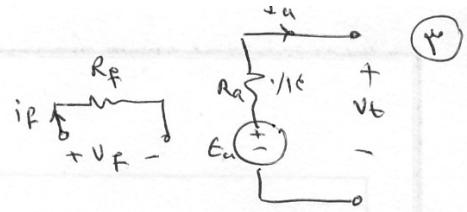

$$i_F = 100\text{A} \rightarrow E_a = 120\text{V} \rightarrow V_t = 120 + 0/12 \times 100 = 144\text{V}$$

$$\rightarrow P_{out} = 144\text{V} \times 100\text{A} = 14.4\text{kW}$$

$$i_F = 100\text{A} \rightarrow E_a = 120\text{V} \rightarrow V_t = 120\text{V} \rightarrow P_{out} = 120\text{kW}$$

ج) سلسلة مترافق مع المحرك في التردد 1200 rpm، ومتصل بالشبكة في التردد 900 rpm. احسب التيار المتناوب في المحرك.

$$i_F = 100\text{A} \rightarrow E_{a, 1200} = 120\text{V} \rightarrow E_{a, 900} = \frac{900}{1200} \cdot 120\text{V} = 90\text{V}$$

$$\rightarrow V_t = 144\text{V} \rightarrow P = 14.4\text{kW}$$

$$i_F = 100\text{A} \rightarrow E_{a, 1200} = 120\text{V} \rightarrow E_{a, 900} = 90\text{V} \rightarrow V_t = 144\text{V} \rightarrow$$

$$P_{out} = 14.4\text{kW}$$

$$P_{out} = E_a I_a = E_a \left(\frac{V_t - E_a}{R_a} \right) \rightarrow P_{out} = \frac{E_a V_t}{R_a} - \frac{E_a^2}{R_a} \rightarrow$$

$$\rightarrow E_a = \frac{V_t + \sqrt{V_t^2 - 4 P_{out} R_a}}{2}$$

الآن، احسب التيار المتناوب في المحرك.

$$\frac{E_{a, 1200}}{E_{a, 900}} = \frac{P_{1200}}{P_{900}} \cdot \frac{\omega_{1200}}{\omega_{900}}$$

$$\omega_{1200} = \omega_{900} \cdot \frac{E_{a, 1200}}{E_{a, 900}}$$

: التردد

$$\omega_{900} = 120\text{rpm} \quad \omega = 120 / 60 \cdot \left(\frac{120 + \sqrt{120^2 - 4 P_{out} \times 120}}{2} \right)$$

$$E_{a, 900} = 90\text{V}$$

اگر لامپ بین سرعت و ولان نصب شده و از روی آن عبور قدرت نداشته باشد.


برآیندی را می‌بینیم جریان محرک و ولتاژ آریچرک را لامپ خلی است، پس ولان خسته است.

$$I_F = \frac{E_a}{k}, \quad k = 100 \text{ V/A} \rightarrow$$

با جایزه این لامپ را لامپ تبیه بخواهی E_a ولان لامپ را بی فعالیت نماییم.

$$\text{و } 90^\circ \text{ rpm} \rightarrow N_t = E_a + (R_a + R_s) I_a$$

$$\rightarrow V_t \quad E_a = 220 - (0.119) \times 90 = 212.1 \text{ V}$$

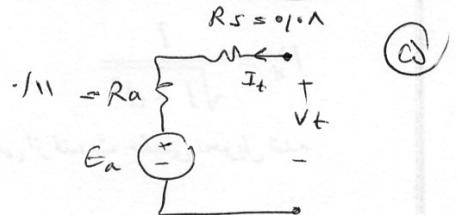


$$\text{و } 90^\circ \text{ rpm} \rightarrow E_a = 220 - (0.119) \times 90 = 228.1 \text{ V}$$

$$\frac{E_{ar}}{E_{a1}} = \frac{\Phi_r}{\Phi_1} \cdot \frac{\omega_r}{\omega_1} \rightarrow \frac{228.1}{212.1} = \frac{0.119}{0.11} \cdot \frac{\omega_r}{90 \text{ rpm}} \rightarrow$$

$$\omega_r = 2140 \text{ (rpm)}$$

$$\text{و } 220 \text{ (NL)} : V_t = 220 \text{ V}, \omega = 2140 \text{ rpm}, I_a = 4.5 \text{ A}$$

$$\text{و } 220 \text{ (FL)} : V_t = 220 \text{ V}, I_a = 11.8 \text{ A}, \omega = ? , \Phi = 1.9 \Phi_{NL}$$

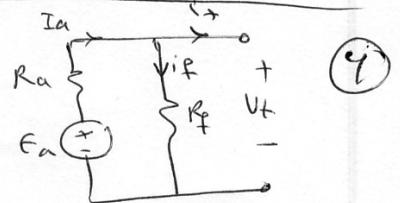

$$\text{و } 220 \text{ (NL)} : E_a = 220 - 4.5 \times 0.11 = 229.1 \text{ V}$$

$$\text{و } 220 \text{ (FL)} : E_a = 220 - 11.8 \times 0.11 = 21V1.58 \text{ V}$$

$$\frac{E_{aFL}}{E_{aNL}} = \frac{\Phi_{FL}}{\Phi_{NL}} \cdot \frac{\omega_{NL}}{\omega_{FL}} \rightarrow \frac{21V1.58}{229.1} = \frac{-1.9 \Phi_{NL}}{\Phi_{NL}} \cdot \frac{2140 \text{ rpm}}{2180 \text{ rpm}} \rightarrow$$

$$\omega_{FL} = 2140 \text{ (rpm)}$$

(✓)

(الف)

$$E_a = \frac{N_1}{a} e_t \Rightarrow \frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{N_1 a_2}{N_2 a_1} = \frac{a_2}{a_1} = \frac{120}{240} \Rightarrow a_1 = 2a_2$$


و این در صورتی امکان‌پذیر است که ماشین اول به صورت حلقوی (Lap) و ماشین دوم به صورت حلقوی سیم‌پیچی شود.

(ب)

$$\left(\text{تعداد کلافهای ماشین اول} \right) \frac{N_1}{4} e_t = 120 \Rightarrow \frac{N_1}{4} \times 4 = 120 \Rightarrow N_1 = 120$$

$$\left(\text{تعداد کلافهای ماشین دوم} \right) \frac{N_2}{2} e_t = 240 \Rightarrow \frac{N_2}{2} \times 4 = 240 \Rightarrow N_2 = 120$$

(ج) با توجه به شکل‌های زیر:

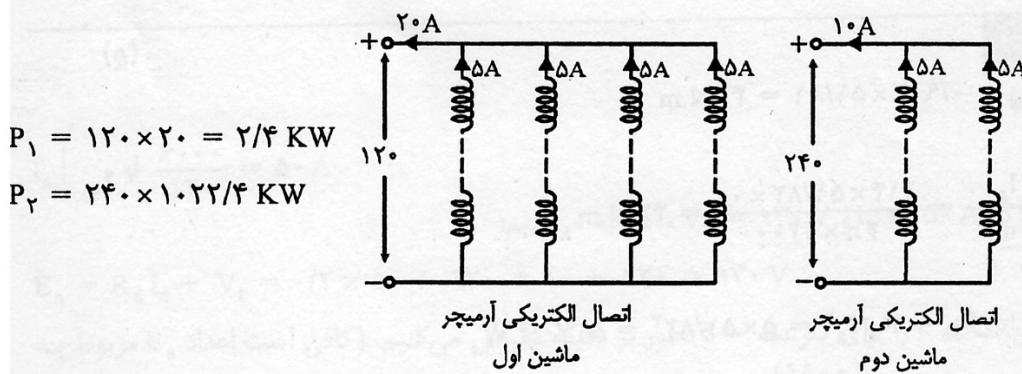


(الف)

$$I_f = \omega / \lambda A \Rightarrow E_a = 114V \Rightarrow K_a \phi = \frac{E_a}{\omega_m} = \frac{114}{(2\pi \times 1200)} = 0.947V/\text{rad.s}$$

(ب) از جدول:

$$I_f = \omega / \lambda A \Rightarrow E_a = 114 \quad (\text{از جدول})$$

$$E_a = R_a I_a + V_t \Rightarrow I_a = \frac{114}{0.2 + 2} = \frac{114}{0.2 + 2} = 51/82A$$

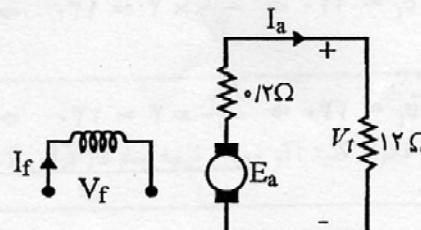

(ج)

$$T = K \phi I_a = 0.947 \times 51/82 = 47N.m$$

و یا

$$T = \frac{E_a I_a}{(\frac{2\pi n}{60})} = \frac{114 \times 51/82 \times 0}{2\pi \times 1200} = 47N.m$$

$$P_L = R_L I_a^2 = 0.2 \times 51/82^2 = 0.320/6 W$$

-9

(الف) مکریم و لتاژ در سرعت ثابت هنگامی است که جریان تحریک مکریم شود و این در وضعیتی رخ می‌دهد که رئوستا در صفر تنظیم شود و بر عکس مینیم و لتاژ هنگامی است که جریان تحریک مینیم باشد و این در وضعیتی که رئوستا در مکریم مقدارش (150Ω) تنظیم شود، لذا در شرایط بی‌باری:

$$I_{fmax} = \frac{120}{100 + 0} = 1/2A \xrightarrow{\text{از جدول}} E_{amax} = 125V = V_{tmax}$$

$$I_{fmin} = \frac{120}{100 + 150} = 0.48A \xrightarrow{\text{از جدول}} E_{amin} = 90/2V = V_{tmin}$$

(ب)

$$E_a = V_{tNL} = 120V \Rightarrow I_f = 1A \Rightarrow R_{fc} + R_{fw} = \frac{120}{1A} = 120\Omega \Rightarrow R_{fc} = 20\Omega$$

■ بدون در نظر گرفتن واکنش آرمیچر:

$$\text{نامی } I_a = 5A \Rightarrow V_t = E_a - R_a I_a \Rightarrow V_t = 120 - 0.2 \times 50 = 110V$$

■ با در نظر گرفتن واکنش آرمیچر:

$$I_{f\text{eff}} = I_f - I_{f(Ar)} = 1A - 0.1A = 0.9A \xrightarrow{\text{از جدول}} E_a = 117/5V$$

$$\Rightarrow V_t = E_a - R_a I_a = 117/5 - 1 \cdot = 107/5 V$$

-1-

(الف)

$$I_{a_1} = 1 A \Rightarrow E_{a_1} = 240 - 1/50 \times 1 = 235/5 V$$

$$T = K\phi I_a \propto n$$


$$\frac{I_{f_1}}{I_{f_2}} \times \frac{I_{a_2}}{I_{a_1}} = \frac{n_2}{n_1}$$

مدار خطی فرض می شود

$$\frac{E_{a_2}}{E_{a_1}} = \frac{I_{f_2}}{I_{f_1}} \times \frac{n_2}{n_1} = \frac{I_{f_2}}{I_{f_1}} \times \left(\frac{I_{f_1}}{I_{f_2}} \times \frac{I_{a_2}}{I_{a_1}} \right) \Rightarrow$$

$$\frac{E_{a_2}}{E_{a_1}} = \left(\frac{I_{f_2}}{I_{f_1}} \right)^2 \times \frac{I_{a_2}}{I_{a_1}} \Rightarrow \frac{240 - 1/50 I_{a_2}}{235/5} = 1/5^2 \frac{I_{a_2}}{5}$$

$$\Rightarrow I_{a_2} = 12/0.1 \Rightarrow n_2 = 1/5 \times \frac{12/0.1}{5} \times 1200 = 1681/47 rpm$$

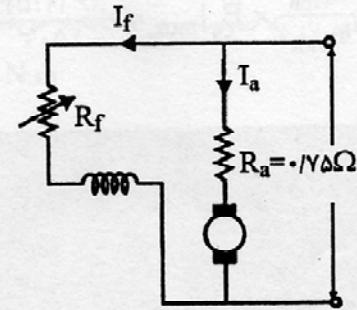

(ب) همان طور که در قسمت (الف) معین شده است:


$$I_t = I_{a_2} + I_{f_2} = 12/0.1 + 1/5 = 12/71 A$$

$$E_{a_2} = 240 - 1/50 \times 12/0.1 = 230/99 V \Rightarrow 2773/22 W = \text{توان حاصله}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} P_{out} = E_{a_2} I_{a_2} - P_{rot} = 2624/22 \\ P_{in} = V_t (I_{a_2} + I_{f_2}) = 240 \times 12/71 = 3050/4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Eff} = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{2624/22}{3050/4} = 1/86.2 \Rightarrow \% \text{Eff} = 1.86/0.2$$

-11-

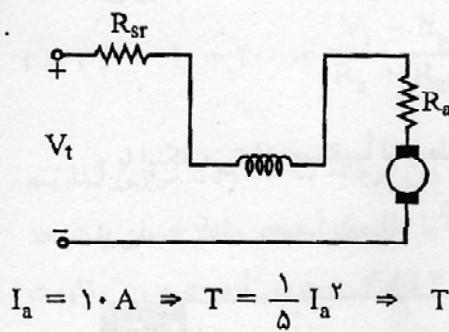

(الف) در حالت سکون . ، لذا: $E_a = 0$

$$R_a + R_{sr} = \frac{0V}{0A} = 1\Omega$$

سیستم مغناطیسی، خطی فرض می شود:

$$T = K_1 I_a^2 \Rightarrow \Delta = K_1 \times 25 \Rightarrow K_1 = \frac{1}{\Delta}$$

$$I_a = 10A \Rightarrow T = \frac{1}{\Delta} I_a^2 \Rightarrow T = \frac{1}{\Delta} \times 100 = 20N.m$$

(ب)

$$T\omega = 20 \times 2\pi \times \frac{300}{60} = 628/32W = E_a I_a$$

$$\Rightarrow E_a = \frac{628/32}{10} = 62/832V \Rightarrow R_{tot} = \frac{V_t - E_a}{I_a} = \frac{120 - 62/832}{10} = 5/717\Omega$$

$$\Rightarrow R_{ad} + R_{sr} + R_a = 5/717 \Rightarrow R_{ad} = 4/717\Omega$$

لذا مقاومت R_{ad} بین منبع و موتور قرار دارد و جریان را محدود کرده است.

(الف)

$$N = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow n = \frac{2\pi N}{60} = 100/0.1 \text{ rad/sec}$$

$$600 : \text{ معادله ولتاژ} \quad 300 : (K\phi) 100/0.1 + 0/5 I_a$$

$$300 : \text{ معادله گشتاور}$$

$$\Rightarrow 0/5 I_a^2 - 600 I_a + 47124 = 0 \Rightarrow \begin{cases} I_a = 84/488A \\ K\phi = 3/55 V/rad/sec \end{cases}$$

{

(ب)

در این حالت نیز باید ماشین بتواند گشتاور ۳۰۰ N.m را تولید کند.

$$T = (K\phi) I_a \Rightarrow 300 = 0/9 \times 3/55 \times I_a \Rightarrow I_a = 93/896 A$$

و از معادله ولتاژ داریم:

$$E_a = 600 - 0/5 \times 93/896 = 553/0.516$$

$$E_a = (K\phi)\omega \Rightarrow 553/0.516 = 0/9 \times 3/55 \times \omega \Rightarrow \omega = 173/0.99 \text{ rad/sec}$$

$$\Rightarrow n = 1652/97 \text{ rpm}$$

(الف)

$$E_a = V_t - R_a I_a = ٢٣٠ - .٧ \times ٢٠٠ = ١٩٠ V$$

$$P_{\text{ind}} = E_a I_a = ١٩٠ \times ٢٠٠ = ٣٨٠٠ W \quad (\text{ب})$$

$$P_{\text{out}} = E_a I_a - P_{\text{rot}} = ٣٨٠٠ - ٥٠٠ = ٣٣٥٠ W$$

لذا گشتاور بار به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\Rightarrow T_{\text{out}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega_m} = \frac{٣٣٥٠}{٢\pi \left(\frac{١٢٠٠}{٦٠} \right)} = ٢٩٨/٤١ N.m$$

(ج)

$$\begin{cases} P_{\text{in}} = V_t (I_a + I_f) = ٢٣٠ \times (٢٠٠ + ٢) = ٤٦٤٦ W \\ P_{\text{out}} = ٣٣٥٠ W \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Eff} = \frac{٣٣٥٠}{٤٦٤٦} = .٧٤٧ \Rightarrow \% \text{Eff} = ٧٤.٧\%$$