

powder mixing $\rightarrow$ pre-alloyed powder $\rightarrow$ particle

$d_{ave} < 1 \text{ mm}$ ذرات [درستکاری پودر] - حرکت ذرات پودر particle میگویند.

* خصوصیات متالورژی پودر :

- ① کیفیت سطحی خوب
- ② شکل یکنواخت
- ③ دقت ابعادی بالا
- ④ اوزان تراش رنجته شده و کار شده

- ⑤ قطعات کوچک : وزن باید فشرده شوند و ریزش دارند . از لحاظ میزان فشار اعمالی محدودیت داریم .
- ⑥ کنترل بیشتر روی میکروساختار : اندازه نام درصد ناخالصی می تواند باشد . درختی که در ذرات و ذرات می بینیم
- ⑦ خواص فیزیکی : بعد از فشرده شدن : Green Compact : بعد از ریزش : Sintered part

حجمی : حقیقی (عاری) : theoretical (درصد ۱۰۰٪)
 ظاهری : apparent (درصد پودر)
 بعد از فشرده شدن : green
 بعد از ریزش : Sintered

حدوث در PM : ترکیب شدن : P_{th}

یا کاربدهای WC-Co که اگر کارخانه ریزش می شود و در پودر رها می شود . کاربرد ها تجزیه می شوند .

* علت اوزان پودر P.M. : برای تولید قطعات ریزکاری

- ① عدم نیاز به ریختن : T_m
- ② عدم عیوب رنجته گری
- ③ عدم نیاز به تراشکاری

- ④ تمیز کردن قطعات کار و عدم تمییزات ماده
- ⑤ امکان اوزان سیمون خط تولید و اوزان تولید

تخلخل : باز در مدار ریزش خاصیت روغنکاری بخواهیم ، implant ها (Ti-base) ، تپه ها ، استخوان تراشیده .
 قطعه متخلخل را با رنجته گری هم می توان تولید کرد ولی با متالورژی پودر ، تخلخل ها کیفیت تر بوده و قابل کنترل تر بوده می آیند .

پودر ریزش $\leftarrow$ امکان قفل مکانیکی در حد گیر زار چون سطح زیاد است .

آنانیز کردن با روش atomization : ذرات پودر در زیر پاش Ar یا H_2 سرد شده و بعد از آن ریزش .

تمییز آینه آب $\leftarrow$ از گروی شکل دور می شود چون انجام سریع است .

پرس در تمییز سرد ذرات گروی و حجم اندازه $\leftarrow$ تخلخل بیشتر از حالت ذرات غیر گروی است . با پرس تخلخل $\downarrow$

درشت : $d > 10 \mu m$ ریز : $d < 10 \mu m$

فهرست پرس :

- تولید پودر
- آرایش های پودری خواص فیزیکی
- مشعلیم سازی : پرس (CCP), (HCP)
- ریزش

Flow Rate : توزیع اندازه ذرات پودر

یکی از کارهای P.M. : تولید آلیاژهای که فازهای کاربیدی دارند : WC-Co [کاربدهای سفید] .
 در ریاضی WC-Co : WC : ۹۰٪ ، Co : ۱۰٪ . PM تولید می شوند .
 (a) : کاربیدهای سفید
 (b) : کاربیدهای سفید

تاریخ	P.M.	P(2)	از کار بردن متالورژی نوین :
شماره سفارش بافاکتور	* تولید کاربید سیست WC-Co : پورچ فلز Co و WC را mixing ← عشک و آلیاژ Co نرم بوده و WC را در خود گنجه می دارد (مثل چسب) Co قشنگی هم دارد : جلوگیری از آسایش ترک حاصل از ضربه در محارت WC		
رسید انبار			
قرارداد	* کامپوزیت (ماتریس فلزی) : Matrix: Cu-Mg-Al-Ti Reinforcement: کربیدها ، آلیاژها Cu-Al ₂ O ₃		
شماره پرسش	Internal Oxidation : خوردگی داخلی مخلوط و ترکیب برای آلیاژهای مختلف Discontinuously Reinforced Alumina (DRA) Alumina (DRA) $P_{app} \sim \frac{2}{3} P_{th}$ * مراحل قالب گیری پورچ : filling position ① press position ② [سنگ ماله ای (در در طبقه) : سنگ ماله ای با این حرکت کرده در بین را انجام می دهند] ejection position ③ : استخراج پورچ از کوره و تمییز سنگ ماله ای با ماله ای برای خروج قطعه خام آلیاژ		
نام درخت حساب	$c = \frac{V_i}{V_f} = \frac{P_f}{P_a} > 1$ (Compaction ratio) چگالی ماده (قبل از پرس) : نسبت حجم ۱ ، کامپوزیت و سنگ ماله ای که در زیر و تحت شکل از مواد حساب چگالی ماده (بعد از پرس) : نسبت حجم ۲ ، کامپوزیت و سنگ ماله ای که در زیر و تحت شکل از مواد حساب این است که c در حد ۱ تا ۳ کافی است . چیزی که اهمیت دارد ارتفاع متناوبی داشته باشد :		
شماره حساب	$c = \frac{V_i}{V_f} = \frac{h_i}{h_f} = \frac{P_{(ماده\ محاسبه\ شده)}}{P_{(ماده\ محاسبه\ شده)}}$ ارتفاع ۱ : $h_i = 6$ ، $h_f = 3$: درخت ① ارتفاع ۲ : $h_i = 4$: درخت ② ارتفاع ۳ : $h_f = 2$ ، $c = \frac{4}{2} = 2$: اگر از یک سنگ استفاده می کنیم : درخت ① ، افتاد ارتفاع 3-6 = 3 میله درخت ② هم افتاد ارتفاع را خواهم داشت یعنی $h_f = 4-3 = 1$ درخت ۳ : $c = \frac{4}{1} = 4$ درخت ۱ : $c = \frac{6}{3} = 2$ انت ← چگالی درخت 2 بیشتر خواهد بود (م ماده محاسبه است) ← درخت ۱ درخت ۲ درخت ۳		

P.M.

P(3)

 $d = 0.1 \text{ in}$ ← Hall Flowmeter $d = 0.2 \text{ in}$ ← Carney "

* چگالی ظاهری :

وزن ظرف پاشن در حالت پرشدگی کامل با تراز خوانده شده

$$\rightarrow \rho = \frac{m}{V} \quad \left. \begin{array}{l} V = 25 \text{ cm}^3 \\ m = V \end{array} \right\} \rightarrow \rho = \checkmark$$

عوامل مؤثر بر ρ_{app} :

- ① شکل ذرات : غیر کروی باشد ← ρ_{app} کم
- ② اندازه ذرات : ذرات هم اندازه درست موجب کاهش ρ_{app} می شود. ذرات خیلی ریز (زیر $5 \mu\text{m}$)
- ③ رطوبت
- ④ صافی سطح ذرات ← مؤثر بر میزان اصطکاک.
- Carney ← برای پودرهای که سبب پاشن نمی آیند مثلاً مرطوب باشد.

* نرخ روانی : (Flow Rate) یا (نرخ سیالیت) :

از Hall flowmeter استفاده می شود. زمان ریزش پودر را اندازه گیری کنند برای مقدارهای پودر t .
یعنی $F.R. \downarrow$ و سرعت تولید $\downarrow$.

* تعیین چگالی حاتم (نمونه های متکثف) :

$$m < 100 \text{ gr} \rightarrow \text{دقت : } 0.001 \text{ gr}$$

$$m > 100 \text{ gr} \rightarrow \text{,, : } 0.01 \text{ gr}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{برای نمونه شکل ساده و غیر متکثف}$$

$$\rho = \frac{A}{A-B} \rho_w \quad \text{برای نمونه شکل پیچیده و غیر متکثف}$$

A : وزن نمونه (خشک) در هوا

B : وزن نمونه (خشک) در آب

 ρ_w : چگالی سیال

$$W(a) - W(f) = V_{\text{نمونه}} \times \rho_w$$

$$V_{\text{نمونه}} = \frac{W(a)}{\rho_{\text{نمونه}}} = \frac{W(a) - W(f)}{\rho_w} \rightarrow \rho = \frac{W(a)}{W(a) - W(f)} \rho_w$$

شکل پیچیده ← V براحتی بدست نمی آید ← از ارسیمین استفاده می کنیم.

$$\rho_G = \frac{A \rho_w}{B - (C - E)} \quad \text{برای نمونه متکثف قبل از زیرشدن}$$

A : وزن نمونه بدون روغن (خشک) در هوا

B : وزن نمونه حاوی روغن (تر) در هوا

C : وزن نمونه حاوی روغن (تر) در آب + وزن سیم



E : وزن سیم در آب

$$= (1 - \frac{\rho_{\text{سیم}}}{\rho_{\text{نمونه}}}) \times 100$$

$$= (1 - \frac{\rho_G}{\rho_{\text{سیم}}}) \times 100$$

* تعیین استحکام خام (green) و نمونه زنتیر شده (TRS) :
Transverse Rupture Strength

نمونه استاندارد داریم : bending تست انجام می دهیم

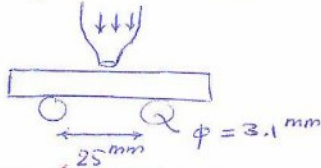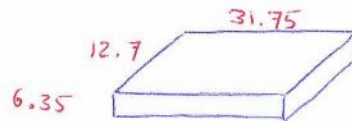

نمونه پهن
 $P = \frac{F}{A}$
 عدد فشار در دور
 برای تعیین فشار
 (Compression Pressure)

$A = 31.75 \times 12.7$

با تغییر ابعاد نمونه اگر $W \cdot t$ را تغییر می دهیم اما S ثابت

است چون F هم تغییر می کند (مناظر)


TRS : استحکام نمونه زنتیر شده است.

$S = \frac{3}{2} \frac{F \cdot L}{t^2 \cdot W}$
 عرض
 ضخامت
 یا زنتیر شده

* برای خروج نمونه از پرس از lubricant استفاده می کنیم؛ بصورت پودر مخلوط شده با پودر اصلی [رصد

و غنی آن باید 0.5-3 wt باشد چون دانسیته کمی دارد و پس زنتیر شد خروج داشته و ایجاد تخلخل می کند

لام جدا به قالب زده می شود. اصطکاک را کم می کند.

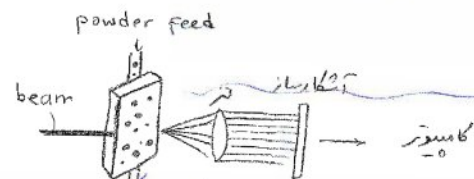

* Laser Particle Size Analyzer :

وقتی ذرات خیلی بزرگتر از mesh است باید آن را خرد کرد و خطای رخ می دهد چون ممکن است ذرات بزرگتر از mesh

آن بسته شود و خطای رخ دهد.

سیستم دستگاه } تر ← پودر در باغ (آب مقیم استون) ← پودر باید محلول باشد تا یک جزین
 خشک ← پودر در جویان گاز فضایی (پودر باید دی الکتریک باشد)


اساس کار به خوردن ذرات (He, Ne) به پودر محلول است؛ نور پراکنده شدن در اثر برخورد با ذرات به

توسط لیزر به آشکارساز جمع شده و توسط کامپیوتر آنالیز می شود و توزیع اندازه را نمایش می دهد.

Small particle → پراکنده شدن بزرگتر می شود

Large particle → " " کوچکتر " "

شدت نور رابطه مستقیم با قطر ذرات دارد.

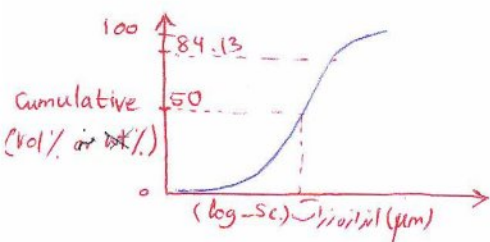

• عدد مناظر 84.13 را به عدد مناظر 50 تقسیم می کنیم؛ اگر

1 نزدیک باشد ← ذرات پودر هم اندازه اند


توزیع اندازه را به پودر روی خواص جریان می پودر اثر دارد و در نتیجه روی پرسیدن قالب در زمان آن اثر خواهد

داشت. پودر ریز ← جریان کمتر بدلیل اصطکاک بیشتر


duch:

تاریخ	شماره سفارشی با فاکتور	رسید انبار	قرارداد	شماره پرسنی	شرح	نام ویز حساب	شماره حساب
					۳mm درون قاشق می بریم ← 30min - 60min در معرض گاز هیدروژن ← تغییرات می ← میزان افت هیدروژن نسبت می آید. یعنی اکسیدهای پدید آمده می شود و اکسید آن خارج می شود خطا: برخی اکسیدها ایجاد نمی شوند: MgO, Al_2O_3 بویبر رطوبت داشته باشد. وجود مواد فرار در بویبر که کاهش وزن ایجاد می کنند.		
					تذکر: lubricant های مورد استفاده در Mechanical Alloying در طول آبیم بویبر، نمونه ها فرم، فشار و رسانش احتمالی می شود؛ برای جلوگیری از پوش سرد بویبرها از این مواد استفاده می شود.		
					Process Control Agents (PCA) : (مواد کنترل کننده فرایند) مواری که موجب می شوند فرایند خوردش بهتر صورت گیرد [کاهش اصطکاک بین خود سخت و جدا شده و سنبه] بویبرهای زیر تبدیل آلی رانند alloying Mechanical بویبر فقط مکانیکی درگیرند milling		
					اگر فقط پرس کنیم ← بهبود خروج از قالب و کاهش اصطکاک و جلوگیری از حفره رفتن مقاومترین با lubricant فراوان می شود. چینی بنابر		
					استفاده کرد چون روی خراش اثر می گذارد چگالی جدا از هم P_L : Lubricant dens P_P : Powder density P_{th} : Fractional density (Weight %) $W_L = \frac{(1-f)P_L}{(1-f)P_L + fP_P}$		

• فشار تراکم روی استحکام محکم ضعیف مؤثر است. تست های اندازه گیری استحکام:

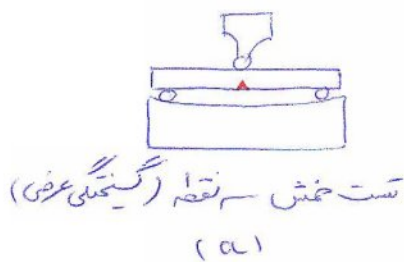

- : ترو

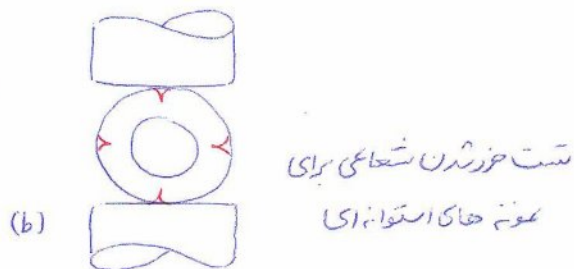

اگر استحکام محکم بر اثر خرد شدن ضعیف باشد، بجای تست های بالا، تست کشش انجام می دهند.

(b) →
$$k = \frac{F(D-T)}{LT^2}$$

↑ نقطه
↑ قطر
↑ طول نمونه

F : نیروی کشش توسط محکم قبل از شکست

* تولید پودر : Powder Production

1- Powder Production Via Atomization

انفوذ آبی
انفوذ گازی

روش صنعتی تولید پودر است. دمای مذاب (مخصوصاً آب های که هدایت کننده گاز یا آب هستند، تراش می گیرد.

H₂, He

اساس : تولید مذاب و تبدیل مذاب ذرات پودر.


برخی پودرها را با استفاده از انفوذ گازی تولید نمود. مذاب می تواند آبی یا گازی باشد و چون ایجاد سریع داریم می توان از محلول فوق اشباع هم تولید نمود. سرعت ایجاد زیاد است ← ساختار ظریف دارند.

* مزایای روش : ① امکان پودر آبی ② عدم تبخیر از مفاصلی های حد خلالت و فوق اشباع شدن

③ ساختار ظریف و نرم ④ پاراستوهای قابل کنترل فرماید : فشار مذاب ، زاویه برش و سرعت مذاب ،

دای مذاب و ...

می توان اندازه ، شکل و ترکیب شیمیایی پودر را کنترل کرد.

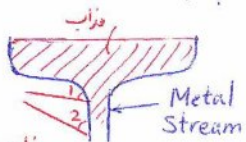


انفوذ آبی ← شکل پودر نامنظم است و از حالت کروی دور می شود. پودر حاصل بر طبق دایره و سرعت پودر.

نسبت بزرگترین به کوچکترین آن : aspect ratio (A.R.)

برای کره A.R. = 1 برای پودر مخروطی A.R. < 5 است.

انفوذ گازی ← شکل پودر کروی می شود که به سرعت سرد شدن مذاب ربط دارد. گاز مایع فوراً به

انرژی جنبشی خود را به آن می دهد و به صفحات نازک ، سیم بلیه های نازک و سیم ذرات بیضی و سیم ذرات کروی تبدیل می کند. سرعت سرد شدن قطرات را انفوذ گازی از آبی کمتر است ← نیروهای سطحی و کشش سطحی ، مذاب را به کره تبدیل می کند.

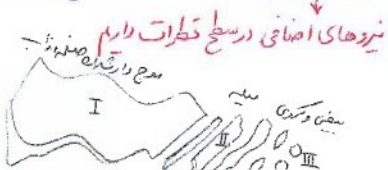

ادامه در P(1*)

با افزایش فشار ، قطر متوسط ذرات کمتر می شود.

فشار و سرعت گاز با قطر پودر کسری ، نسبت عکس دارد.

تاریخ	شماره ستاراس	رستید انبار	قرارداد	شماره پرسنلی	توضیحات
					* ارتفاع برج آتیزه آبی کمتر از آتیزه گازی است به جهت سهولت سرد شدن بیشتر آتیزه آبی کوره ذوب $\leftarrow$ آتیزه $\leftarrow$ به منظور ارتقاء مذاب $\leftarrow$ کوره درختا تا اکسیداسیون نادر $\leftarrow$ استوانه روشن گازی باریک تر است اما طول بیشتری دارد تولید پودر به روش آتیزه ① آبی ② گازی ③ اکسید و گران (REF) ④ ساینتر پیوسته $\leftarrow$ مذاب روی یک دیسک گران ریز می شود در آتیزه گازی وقتی گاز زیر مذاب می ریزد، مخروطی از اغتشاش ایجاد می کنند. حالت موی بری مذاب ایجاد می کنند $\leftarrow$ نوارهای از مذاب $\leftarrow$ بیخی $\leftarrow$ کروی (مخروطی شکل) عن 14 جزوه ضمیمه حالت مذاب تا زمانی که به سیال آتیزه می خورد و در قطرات می ریزد در Confined: گاز در همان اول مسیر مذاب ختم می شود و قطرات حاصل که بیشتر خواهند بود چون بیشتر نیروی ضربه ای دارد تا برشی. اما ممکن است سوراخ های پایش یا هدایت کننده گاز مسدود شوند. در آتیزه آبی بیشتر Free fall استفاده می شود در آتیزه آبی، وقتی مذاب می ریزد، حباب گاز ایجاد می شود که می تواند مذاب را بالا ببرد و کند مذاب کم باشد $\leftarrow$ با نیروی فشار گاز به پایش می آید و اگر تحت نیروی کشش در آتیزه گاز، اغتشاش در اثر انبساط گاز ایجاد می شود آتیزه گازی به صورت مخروطی با زاویه ی بزرگ است [عن 6 شکل 7] حالت مطلوب در آتیزه، زرات کروی و جدا از هم (ایگانه) است * پارامترهای موثر: قطر پایش : نباید جریان مذاب زیاد باشد محل خروج پودر باید از پایش باشد پودرهای خیلی ریز (fine) می تواند با جریان گاز به خوبی برخورد کند cyclone جمع آوری شوند آتیزه اولیه $\leftarrow$ اگر وقت گاز زیاد باشد و ایجاد صورت بگیرد، در وقت آبی پایش به صورت گازی در می آید ثانویه $\leftarrow$ در آتیزه آبی، آتیزه خوب می آید در آتیزه گازی چون مذاب فرصت بیشتری برای انجماد دارد، در اثر کشش سطحی، کروی تر می شود، آتیزه آبی پودر کروی $\leftarrow$ تولید قطعات صاف $\leftarrow$ قطعات مختلف

$$dm = dt \cdot k \left[\frac{V_m}{V_g} \cdot \frac{1 + \left(\frac{M}{G}\right)}{We} \right]^{1/2}$$

dt : قطر Metal Stream
 V_g : ویسکوزیته گاز
 V_m : ویسکوزیته (سینماتیک) فیل

$$\frac{1}{We} = \frac{\sigma}{V^2 \rho dt} \rightarrow \text{کشی سطحی ذرات}$$

$$V = \frac{G}{s \cdot \rho_g} \rightarrow \text{آهسته جریان گاز بصورت جری}$$


↓
 σ : کشش سطحی
 V : سرعت گاز
 ρ : چگالی
 dt : قطر
 s : سطح ناری که گاز آن خارج می شود
 ρ_g : دانسیته گاز

$$dm = dt \cdot k \left[\frac{V_m}{V_g} \cdot \frac{1 + \left(\frac{M}{G}\right)}{G^2 \cdot \rho \cdot dt} \cdot \sigma \cdot s^2 \cdot \rho_g^2 \right]^{1/2}$$

M : جریان ذرات (از تغییر قطر سوراخ ذرات، تغییر می کند)

$$G = \left(\frac{G'}{1000} \cdot \rho_g \right) / 1000$$


mass flow rate (kg/sec)
 gas flow rate (l/min)

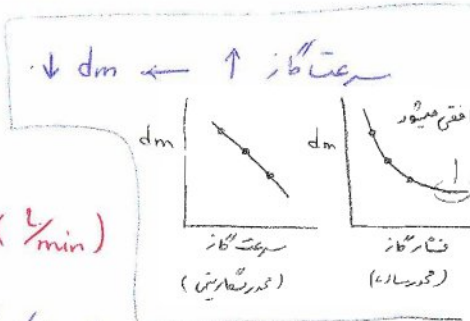

محدودیت در تولید پودر با dm خیلی کوچک داریم. خواص نورر تولیدی از لحاظ درجه خلوص بخاطر کار کردن گاز خنثی نمی توان از آنتیرو دوم قدمی استفاده کرد؛ ذرات بصورت زده ای دارد قطعه شده در اثر نیرو گریز از مرکز، ریزش می کند. (اکتورد گرمان)

* فرایند اکتورد گرمان (REP)

اکتورد مفری همان مفری است که می خواهیم پودر شود. اکتورد دیگر تنگ شدن است. بین دو اکتورد حتماً باید یک مفری با جو خنثیون اکتورد، قطرات تشکیل شده در نوک اکتورد، به فزانت ریزش می شود. جهت اطراف مرکز خنک کننده است. اکتورد بصورت افقی دارد می شود. ممکن است اکتورد عمودی باشد و قطرات در سطح دیگری

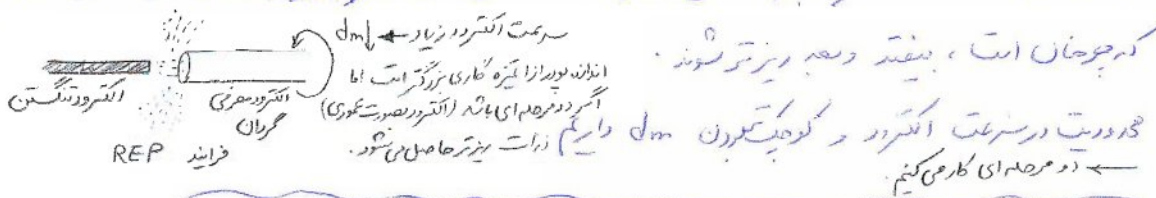


* برای قطعات صنعتی (بدون کفلی با خواص مکانیکی مانده) پرس گرم استفاده می شود. در پرس سرد پودر کمی گرمی با اندازه کافی تغییر شکل نمی دهند. فضای خالی پر می شود و بعد از زنیتم باقی می ماند (برفند پرس گرم) ← استحکام پرس گرم ↑

* در پرس سرد، ذرات ریزتر از 44 μm سیاتی بیشتر از 25/ باقی می ماند.

آسیاب مکانیکی: Mechanical Milling

یکی از روش های تولید پودر است که ماده اولیه بصورت جامد بوده. بیشتر برای پودرهای سرمایه گذاری مطبوع است تا پودر مفری برای فزانت ترد می توان پودر به روش مکانیکی تولید کرد. مواد ابتدا ذرات در حدود mm حوز می شوند. در صحنه مفری اندام دار و ضربه زدن (hammer mill) Crushing: حوز می شوند

تاریخ	P(10)				
شماره سفارش	رانده های با ذرات آسیاب: میزان انرژی آسیاب در واحد زمان بیشتر است و سریع تر کار می کند. حالت ایده آل: 50% حجم با ذرات سبک و 50% با ذرات سنگین. نیزه های کدر: Ball mill: بدون درجه سبک و سنگین.				
رسید انبار	سبک ذرات ویز: اصطلاحی برای ذرات ریز و سبک است. فشاری: "				
قرارداد	* یکی از پارامترهای مؤثر در آسیاب سازی مکانیکی (Mechanical Alloying (MA))، BPR است.				
شماره پرسش	انت: یعنی Bull-to-Powder Ratio: BPR ↑ ← انرژی بیشتر مواد می رهم و زمان را کم می کند. ساین کم می شود و خیلی مطلوب است.				
شماره	گلوله ها معمولاً توزیع اندازه دارند (بر درشت): حرکت آتاقی شده و کار بهتر و سریع تر انجام می شود. 50% حجم توسط گلوله پر می شود. اکثر Ball Mill گاز خنثی: H_2, N_2 است. PCA: همان lubricant است. نقش: به سطح ذرات چسبیده ← به سرعت از آن جدا می شود و از آلودگی جلوگیری می کند. [انرژی شش سطحی]				
نام در حساب	← در زمان های اولیه آسیاب، ذرات به هم می چسبند و قطر ذرات بزرگتر از قبل می شود و تا انجام کار سرد روی ذرات، کار سختی (Strain Hardening) رخ داده و تدریجاً به شکل ذرات ریز و ریز می افتد.				
شماره حساب	* مواد PCA حیدرکربنی هستند. از یک طرف موجب برتر شدن پودر می شوند و از طرفی حضورشان کربن به پودر می دهند و کاربرد (ترو) ایجاد می کنند.				
شماره حساب	* کاربرد آسیاب مکانیکی: - آسیاب سازی مکانیکی - گازشن قطر ذرات بر دزنی و غیره				
شماره حساب	[نکته: پودر نرم باشد (ذرات نرم و آتیل) ← این آسیاب تغییر نمی دهد و خیلی ریز نمی کند] و PCA هم نرم برود می ریزد است؛ اگر ذرات نرم باشد، آسیاب + PCA می تواند به کار برده شود.				
شماره حساب	(3) قرارداد پودر روی ذرات پیوسته می شود. کاربرد: WC Co 17% wt (binder)				
شماره حساب	(4) کامپوزیت سازی: (Al - SiC) Matrix 10% Vol. 90% Vol.				
شماره حساب	(5) ساینه آسیاب ریز (ODS)				

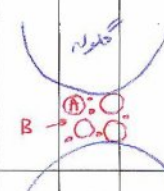

حداکثر انرژی در این حالت Cold Welding می کنند.

روش های آسیاب: Mixing و Milling
 و می تواند ذرات SiC را اضافه کند. [clustering]

قراردادن Al_2O_3 در زمینه Cu آلیاژی سازی مکانیکی نیست بکنم آلیاژ مکانیکی است. [ODS] ابتدا Mixing و بعد در آلیاژ قرار می دهیم. چون تبادل اتم صورت نمی گیرد.



با XRD می توان تشخیص داد؛ بیک XRD این می شود چون:

↓ پودر خلص Cu
↓ پودر Al خلص 1% wt

- ① انبساط در شبکه در اثر حل شدن عنصر دیگر.
 - ② اندازه دانه کوچکتر به دلیل مرزهای فرعی.
 - ③ با حل شدن Al در Cu، تنش باقی می ماند و جای خالی زود می شود.
- با کار سرد انجام شده تنش باقی می ماند.

در نتیجه شبکه انبساط خودش را از دست می دهد و شبکه آن ها Cu خالص
بجای خود در دانه بزرگترین شبکه است و شبکه های بزرگتر بر جای خود.

Vol. Al_2O_3 زیاد است و شبکه آن را در XRD می بینیم.

آلیاژ مکانیکی: مخلوط کردن پودر Cu و پودر Al_2O_3 .

روش دیگر آلیاژی سازی مکانیکی Al و Cu: ذوب حرارت ← نمود ← در تنه نازکتر ایجاد کرده ← حرارت می دهیم تا

O_2 نتواند در کربن در به وسط ورق هم برسد و با Al واکنش دهد. (Internal oxidation Casting)

دما را بالا ندهیم تا هم جا بخیزد و دما هم می دهیم تا استحکام بالاتر برود. ذوب حاصل را می توان انجمد کرد تا پودر آلیاژی تولید شود.

معدنیت Al در Cu زیاد است اما در همه Al را کم می گیریم تا Al_2O_3 کمتر باشد.



آلیاژی سازی (96 hr)
در آلیاژ

deformation (flattening)

بعد از این توده های نازک می کشیم هم جوش

می خورند (welding)

در اثر کار سرد و کار کشی

دانه ها می شکند

و بزرگتر میشوند.

(Fracturing)

(چون سطح تماس بیشتر است)
rewelding (مافوست)

برای جلوگیری از اکسیداسیون و استفاده بیشتر.

شرایط آلیاژ شدن: تماس خیلی نزدیک ذرات، هم در بر شدن ذرات، مرز دانه را می بینیم و محل غی انتقال اتم زیاد می شود؛ پس در
و تنش با دما.

اکسیداسیون از ابتدا افزوده می شوند و جلوی rewelding را می گیرند. [مجموعه پودر داکتیل]

بعد از آلیاژی سازی پودر اکسید است Cu_2O اضافی کم $Cu + Al_2O_3$

* Mechanochemical Synthesis: آلیاژ کردن همراه با انجام واکنش شیمیایی:




[Al_2O_3 و C واکنش رخ می دهد در زمینه پخش می شود]

تاریخ	$P(12) \quad Cu[Ti] \xrightarrow[+ O_2]{argon} Cu + TiO_2$		Ti از شبکه Cu خارج شده و با O_2 واکنش می دهد.
شماره سفارش	تولید آلیاژی دوباره در آلیاژ مسیور با فاکتور		
رسید انبار	Double Milling / Double Mechanical Alloying		*
قرارداد	ابتدا آلیاژسازی مکانیکی (Milling) انجام می دهیم ← ریزترین ذرات، در زمان دادن ذرات فرایند کاهش بیشتر ← عیبت حراتی بود که همان حالت بود ← تشکیل ترکیبات بین فلزی ← مواد دوباره در آلیاژ [همان ترکیب] → دانه ها کوچک می شوند.		
شماره پیوستی	تا انجام M.A. روی مواد در پودر ریزترین ذرات، فرایند رطوبت تر می شود. چون به اعمال ضرب به آن حالتی را می رساند که در آن حالت در آن حالت در آن حالت		
شماره	$D = \frac{0.9 \lambda}{B \cos \theta}$ طول موج اشعه X (معیار شده) پهنای پیک max مربوط به پیک زاویه براگ (مربوط به فاصله بین صفحه ها)		grain size: $D = 10^{-10} nm$
نام ریز حساب	$(Williamson-Hall) \beta_s = \frac{0.9 \lambda}{D \cos \theta} + 2 \epsilon \tan \theta$ پهنای پیک اصلاح شده در ریز پهنای پیک max grain size کرنش داخلی شبکه		
شماره حساب	$B_s \cos \theta = \frac{0.9 \lambda}{D} + 2 \epsilon \sin \theta$ $B_s^2 = B_0^2 - B_1^2$ روابط مربوط به تولید ذرات (در آلیاژ دانه ها مکانیکی شده)		درجه θ و B_s در هر دو طرف مختلف داریم و خط داریم می کشیم و آنکه D متغیر است.
شماره حساب	$B_s \cos \theta = \frac{0.9 \lambda}{D} + 2 \epsilon \sin \theta$ خطی می شود.		
شماره حساب	* تولید پودر فلزی، روش احیاء اکسید (Oxide Reduction): ماده اولیه اکسید فلز فلزی [پودر اکسید فلزی]، ماده حرات را در آن می دهیم به هم می چسبانیم پودر را می شود. در نهایت آن اکسید فلزی پودر است. $M + O_2 \rightarrow MO_2$ $\Delta G_i^0 = -RT \ln K = RT \ln P_{O_2}$ CO_2, H_2, CO در دانه ها هم به هم می چسبانیم اکسید فلز ابتدا خود می شود.		


P.M.

P(13)

دانش T و ΔG° و P_{O_2} بدست می آید. از دیاگرام زیر می توان استفاده نمود.

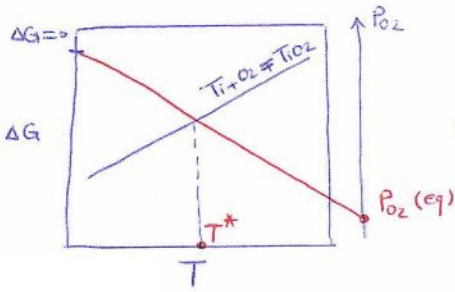

 $P_{O_2} = 0.2 \text{ atm}$ در شرایط معمول دمی P_{O_2} (معمولی) معمولاً برای
فشارت در حدود 10^{-8} atm است ← اکسیدها در شرایط معمول
پایدارتر هستند. ← یا نه؛ عامل اصلی کسره داریم مثل CO.



$$\Delta G^\circ = -RT \ln \frac{P_{\text{CO}_2}^2}{P_{\text{O}_2} \cdot P_{\text{CO}}^2} = 2RT \ln \left(\frac{P_{\text{CO}}}{P_{\text{CO}_2}} \right) + RT \ln(P_{\text{O}_2})$$

دانش T، ΔG° و P_{O_2} از دیاگرام زیر می آید. بدست می آید.



شرط اکسید شدن: $\frac{P_{\text{CO}}}{P_{\text{CO}_2}}$ بزرگتر از عددی باشد [در روابط بالا]

در این روش، قیمت های متری بودر ممکن است اکسید شود؛ چون تماس با عامل اکسید کننده ندارد. (ادامه صفحه P(2*))

* تولید بودر فنی به روش الکتروکیمیایی: (Electrodeposition)


یک محلول با غلظت کم، آمپر بالا در کاتد، اسیدیته بالا و حجم رزک کم داشته باشیم تا توده سل و تشکیل روی کاتد
بسیار کم. یکسری افزودنی هم می توان افزود مثل سولفات سدیم ← می توان جریان کمتر در نظر گرفت. با تنظیم پارامتر
مثل: غلظت یون مورد نظر در محلول، pH ، C_A ، C_B ، دمای حمام الکترولیز، ولتاژ، شدت ارتعاش و آند، اندازه
کاتد، آند، فاصله آن در کاتد را اندازه هم می توان بودر را اندازه ها خود هم تولید کرد. (ادامه صفحه P(2*))

مستحکم سازی بودر: Consolidation

1- زلتر بودر (loose sintering) (Pressureless Forming):

فقط با حرارت دادن بدون اعمال فشار در قالب و آتمسفر خنثی و زمانی کافی. بودر ساینر به قالب
(st. st. یا گرافیتی)
چسبیده. روی سطح st. st. Cr_2O_3 داریم.

محصول متخلخل و هم شکل با قالب است. اندازه تکفیل، اندازه بودر وابسته است. بودر معمولاً گروی و حجم اندازه است.
نیود.

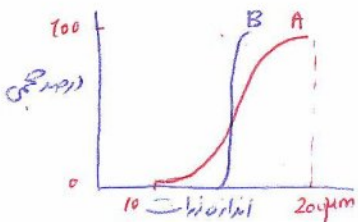


بودر B توزیع گتری دارد و ذرات تریباً هم اندازه هستند. برای
قطعات متخلخل حالت B بهتر است ولی شکل آن اکسیداسیون
است. اکسیداسیون زلتر یک اکسیداسیون و زلتر یک بودر به برر حال
را از نشانه های اندازه گیری.

تاریخ	P(14)	
شماره سفارش	آلیدیهای پایدارتر همین زنتریک هم احیا نمی شود و از تماس مستقیم فلز با فلز جلوگیری می کنند	
شماره سفارش	احمال نشاء هم نداریم تا خرد شوند	
شماره سفارش	مشکل دیگر روشن بودن فشار : چون اعمال فشار نداریم ، باید با قالب در دوره زنتریک را بگیرد	
شماره سفارش	چون این است ، قالب بچسبید ← اعمال فشار جزئی ، تا جایی که برآیم کرده و قطعه را از قالب برداریم و در دوره زنتریک قرار می دهیم . فلزات فشار همین دوره رنگی دارند	
شماره سفارش	2- روش های سرد : " Cold forming " و " Room. Temp "	
شماره سفارش	1- پرس سرد : قالب نباید تغییر فرم پیدا کند و الاستیک باید محدود باشد	
شماره سفارش	2- پرس انیزو استاتیک سرد (CIP)	
شماره سفارش	3- نورد سرد (Rolling)	
شماره سفارش	3- روش های گرم : Sinter + Pressure	
شماره سفارش	در دمای T _s (زنتریک) اعمال فشار هم داریم ، قالب نباید تغییر فرم دهد و صورت خود را از دست بدهد	
شماره سفارش	1- پرس گرم (hot pressing) : قالب رسیده گرافیتی است	
شماره سفارش	2- پرس انیزو استاتیک گرم (HIP)	
شماره سفارش	3- نورد گرم (Hot Rolling)	
شماره سفارش	* پرس سرد :	
شماره سفارش	حدت زیاد قطعه با حفظی و دانسیته بالا در هر قطعات کم شده است	
شماره سفارش	ساختار در زیر میکروسکوپ دارد (در هر قطعات کم شده) خواص مکانیکی در	
شماره سفارش	خواص مکانیکی در حالت جامد می شوند	
شماره سفارش		
شماره سفارش	$P = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{1}{1-D} + B \right)$	
شماره سفارش	$P = \frac{P_G}{P_{th}}$	
شماره سفارش	$P = -\frac{A_1}{D} + B_1$	
شماره سفارش	$\uparrow \frac{1}{1-D} \leftarrow \uparrow P$	

$\uparrow \frac{H}{D}$ و $\uparrow x \leftarrow$ غیر متوازی ارضیت

فتیل، Ar گرم؟ دمای ثابت و P کمتر سازا.

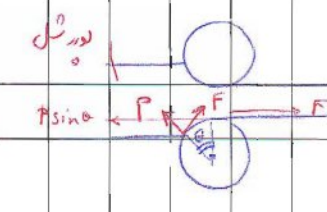تاریخ	P (16) پرس ایزواستاتیک سرد (CIP) or (Cold Isostatic Pressing) :
شماره سفارش یا فاکتور	یک قالب (bag) داریم که flexible است از جنس رزین و پلیمر نادرلی که
رسید انبار	مثلاً در داریم ، شکل ماده را دارد و با قطعیت به حالت اول برمیگردد. در bag ، بویژه به قطعه پرس شده نماندیم و در قطعه تراشیدیم .
قرارداد	برای روشن کردن در صورت طولی در داریم چون مثلاً به جانب است اما در صورت فشار در داریم چون هم فواصل
شماره پرسش	کیفیت : از lubricant استفاده می‌شود و در آن سطح نخواهد بود ، بدین عدم اصطکاک
شرح	چسبایی بهتر است یعنی نیروی کشش بیشتر داریم . Wet bag ← کمتر از Dry bag دمای توان پذیرد قالب را با هم پرس در . در wet Dry bag } از هم جهت لغزش کمتر است و در حالت دبی dry اینطور نیست . در پرس در کیفیت سطحی بدست عیوب : ① کیفیت سطحی قطعه بالا نیست رواج ، سطح داخلی bag است . ② عمر پرس آیین کم است اما پس از پرسان جدید ، پرس تراش استفاده می‌کند . ③ لغزش کمزورت ④ تجهیزات گران است اما قالب (bag) ارزان
نام در حساب	در CIP هم مثل پرس سرد است ، آرام آرام بر رانده می‌شود و همین lubricant
شماره حساب	نداریم چون بخش الاستیک جزو قطعه داریم محصول CIP را می‌توان ، بزرگ ، آکسروشن و ... کرد
شماره حساب	* نورد سرد : (Cold Rolling) محصول strip (نیمه) است .  $F \cos \theta > P \sin \theta$ $\rightarrow \frac{F}{P} > \tan \theta \rightarrow \boxed{\mu > \tan \theta}$
شماره حساب	$\rightarrow \boxed{\tan^{-1} \mu > \theta}$ تا به این حد کشیده و پرس را اصطکاک (کم) بیشتر تا نورد انجام شود $\uparrow \mu$ ← تقویه چسبالتر خواهد بود .

$$D_s = D_p \frac{1 + R\theta^2}{h}$$

D_s : چگالی محصل
 D_p : چگالی پودر
 h : نامحدود غشایا (roll gap)
 $R\theta^2$: شعاع غشک

مختلص انترایش چگالی:

① انترایش چگالی پودر

② انترایش اصططاک بین پودر و غشک

③ انترایش R

انترایش h، چگالی را زیاد نمی کند. $\downarrow h$ ← صحت تست
 برای انترایش صحت تست، h را زیاد می کنیم بلکه قطر غشک را زیاد می کنیم تا کم شود

نعم از پودر مقداری تغییر نرم الاستیک بر می خورد

تغییر قبل از پودر همیشه باید ارتفاع بیشتری داشته باشد، نسبت پودر به غشک باید

انجام شود سرد در چندین پاس ← بین هر پاس باید آبی صورت گیرد.

برای عمل اکسیداسیون، ۴۰٪ نرانی ها قبلی باید در آنفر فنی صورت گیرد.

* پرس گرم (Hot Pressing):

هم زمان با اعمال فشار، زنتریک هم داریم: در موم با هم داریم ← فشار کمتر نیاز داریم نسبت به پرس سرد.
 در پرس سرد بهتر بود پودر همگن تر و یکنواخت تر باشد، شکل نامنظم، نه تا هم فیل کاشکی شوند. در پرس گرم این موارد را همگی ندارد
 توزیع اندازه ذرات پودر هم نسبت به شکل نامنظم ذرات مثل پرس سرد باعث فیل شدن ذرات در هم می شود.

عیوب: تجهیزات پیچیده تر از پرس سرد / نیاز به کوره در اطراف سنبه (القایی، مقاومتی). قالب معمولاً گرانیت است چون P کمات و شوک حرارتی را تحمل می کند در تراشکاری سازه برآورد / آنفر باید اصلاح شود
 هم به سنبه و در دهی به اکسیداسیون رخ می دهد.

ماده اولیه، پودر و قطعه خام، قطعه خام بهتر است چون اکسیداسیون کمتر بوده و متخلخل هم کمتر است.
 سیکل اعمال فشار و حرارت می تواند مثل HIP باشد.

پرس ایزواستاتیک گرم: (HIP) or (Hot Isostatic Pressing)


فشار آل انر پرس گرم ایزواستاتیک. قالب از ورق (Can) و (قوطی) است؛ از جنس فولاد کم کربن (کم کوره مثل پرس گرم است. سیکل مثل پرس گرم است. داخل قوطی، قطعه یا پودر داریم. فشار از طریق گاز Ar، H₂ اعمال می شود مثل CIP واسطه داریم اما نه به وسیله [مثل CIP به وسیله است اینها گازها].
 در CIP، و با از جنس رزین داریم اما در HIP، Can داریم از جنس رزین فولاد
 از عایق استفاده می شود تا حرارت بیرون نرود ← بدنه HIP سرد است.
 خاصیت روش مثل پرس گرم است { فشار کمتر است، قالب سرد تر و فشار توانایی

P(o*)

• Planetary ball mill: (سیاره‌ای)

• آسیاب: در نوع است: سیاره‌ای، attrition

چهار استوانه درون صفحه است در خلاف جهت هم دوران می‌کنند
یک نیروی سانتریفیوژی داریم. فرجه در اثر سقوط داریم

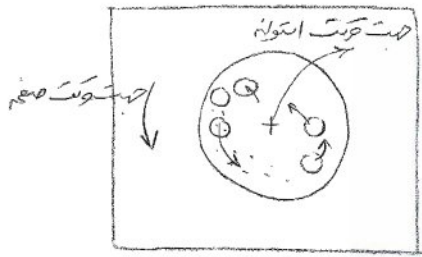


هم داریم

دورترند ← جزو می‌شوند

" نرم ← تغییر نرم‌پذیری

• Attrition ball mill:

* پارامترهای اصلی در آسیاب:

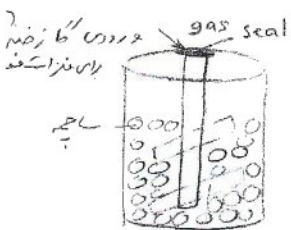

بازوها یک شفت متصل هستند

1- نوع آسیاب 2- جنس و ظرفیت مخزن آسیاب (فرسایش)

فرسایش: Ca, Ni, Co داره، Al_2O_3 کار می‌کنه

3- سرعت آسیاب 4- زمان آسیاب

5- نوع، اندازه، دقت و نحوه ساختن آسیابها و شکل آسیابها

6- BPR (نسبت آسیاب به پاور) (نسبت انرژی)


7- اعتر مخزن آسیاب (Inert, NL)

8- PCA (کنترل کننده فرایند) 9- زمان آسیاب

فرسایش ← BPR از این بیشتر 2- سوار داریم و آسیابها را می‌زنند، فرسایش کم می‌شود.
اصطلاحاتی که زمان کم می‌شود.

برش ← وقتی توی آسیاب داریم آسیابها، نیروهای کششی و برشی می‌زنند و زمان آسیاب کم می‌شود.
فرسایش ← از سبب شکل پودر داریم
درصد ترکیبی می‌کند

نیروهای کششی و برشی

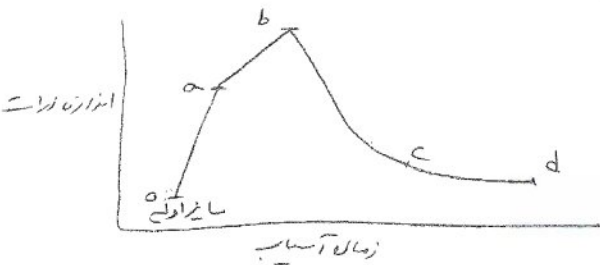

a ← موش سرد، تغییر نرم‌پذیری

" : b ← a

ب ← cold welding اندازه ذرات بزرگ می‌شود

اندازه ذرات بزرگ می‌شود، در c می‌شکند.


d: پایان آسیاب

استون راکس



در آن

PCA مخزن lubricant است: اسید استیک (پودر جامد) در آن پودر می‌چسبد و ذرات بزرگ با هم می‌چسبند.

این پودر می‌شکند و در آن اسید می‌شکند و در آن سطح ذرات اثر می‌گذارد.

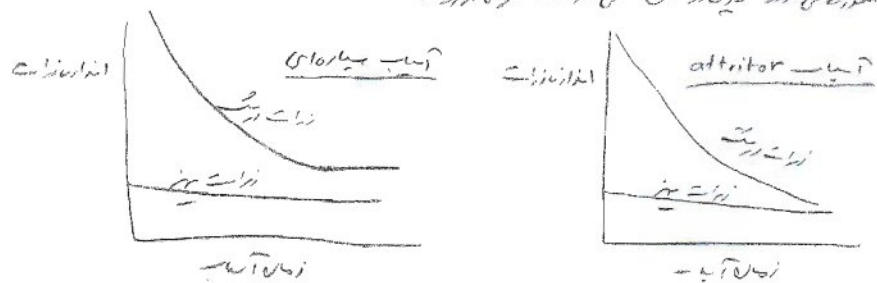


تولید پودر آهن از آهن اکسید:

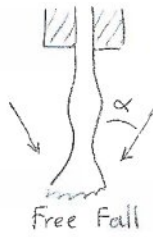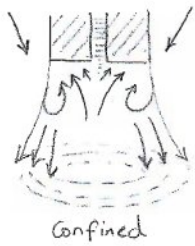

I: wave Formation

α : زاویه ورود سیال اکسید کننده به metal stream
 با α کمتر درشت تر می شوند ولی α بزرگتر به ورود در درشت تر می شوند

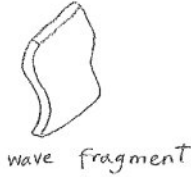

تکثیر در اکسید آهن سرعت میسر نیست و S.A. را نیازیم
 در اکسید آهن گاز سرعت و فشار کم است و در این حالت
 با هم می چسبند و گاز می کشند (معروف به اکسید آهن چسبنده)
 نداریم) - اثر گاز اکسید و پودر را در درشت با هم نمی کشند
 می شوند شرط عدم اسفند

High surface tension
low cooling rate

Low surface tension
high cooling rate



ذرات گردان اولیه




ذرات اولیه نامنظم



(Primary atomization)

(Secondary atomization)
(S.A.)

تکثیر حاصل اکسید آهن است ذرات بزرگ و جدا جدا از هم است

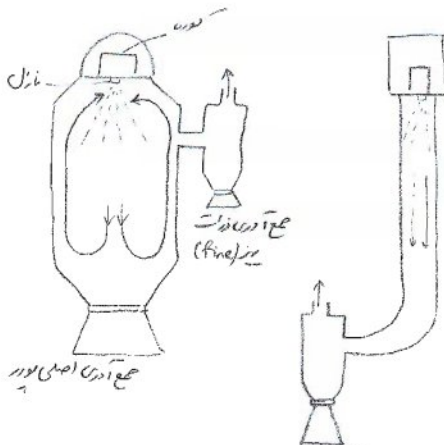


قطر قطره است ذرات کثرت درشت می باشد
 عموماً پودر از پایش خارج می شود و در فک است به نام
 مورد و با باداب بر می خیزد و به سبب خروج پودر
 باید طوری باشد که با باداب بر می خیزد و به نام
 ذرات fine هوا با باداب خروجی خارج می شوند

* در تولید پودر آهن به روش اکسید آهن کم کربن:

بعد از تولید پودر در کوره کربن یک عملیات آیین شکل می گیرد و برای
 این عمل جذب اکسید می باشد و به نام اکسید آهن می کشیم: N_2 هم دارد فقط
 می کشد تا اکسید می کشد (معمولاً) - آمونیاک را می کشیم می کشد H_2 و N_2

بعد از فرایند آیین ذرات در باداب به هم می چسبند و باید دوباره خرد شوند
 و این سبب در کوره می توان در حد کربن را نیز کم کرد (Exothermic Gas)

S: Page 23

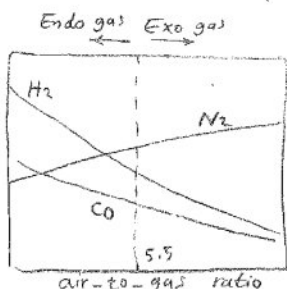


در حد He و CO کم است: $\frac{air}{gas} > 5.5 \rightarrow$ گرم تر

عمدتاً اکسید آهن CO و He : $\frac{air}{gas} < 5.5 \rightarrow$ گرم تر


در حد کربن و اکسید آهن: $\frac{air}{gas} < 5.5 \rightarrow$ گرم تر

IRON powder By atomization: Melt High C $\rightarrow$ atomize (air or H₂O)

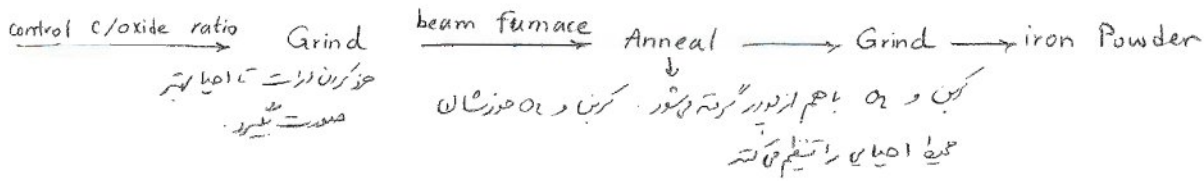


اگر بود محصول غیر گوی بود $\leftarrow$ آئینه آبی بود $\leftarrow$ دیگر قشنگ بود یعنی اعتسر کرده آئیل، اکسید کرده است و قشنگ صین خروج گاز اکسید شده است.


* مراحل تولید پودر آهن به روش املای اکسید: IRON by carbon reduction

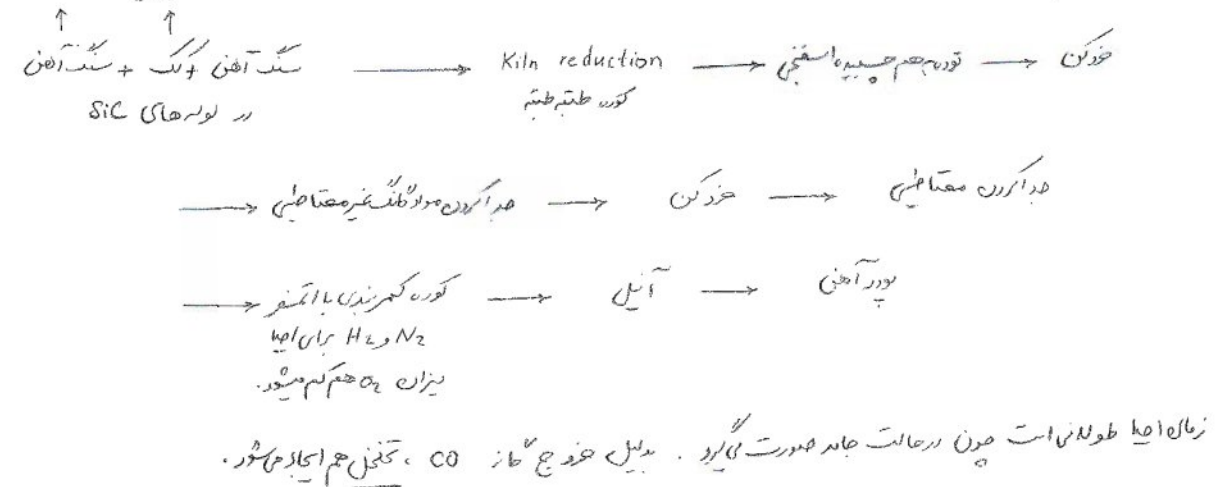

* IRON by hydrogen reduction

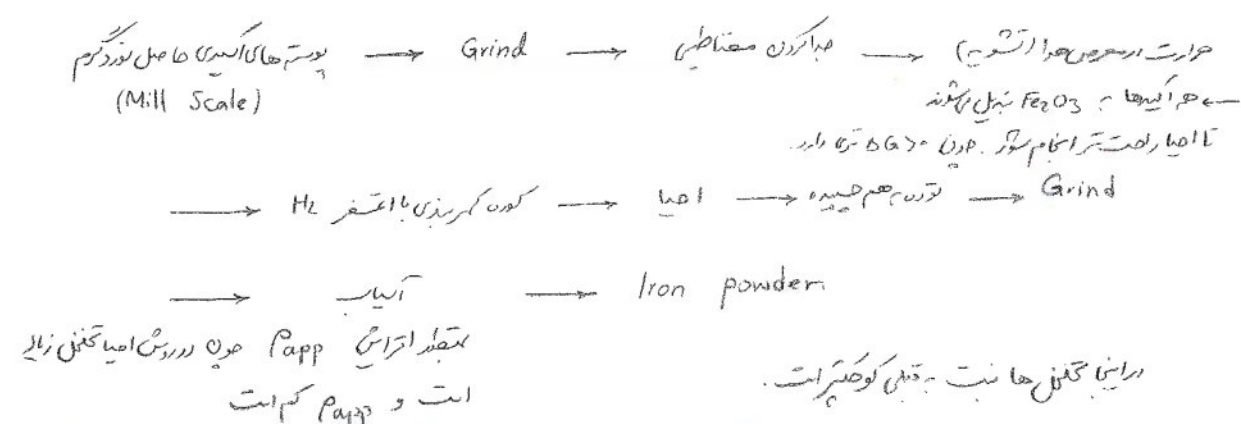

* تولید پودر مس به روش آئیل سیمانی: مس آئیل سیمانی

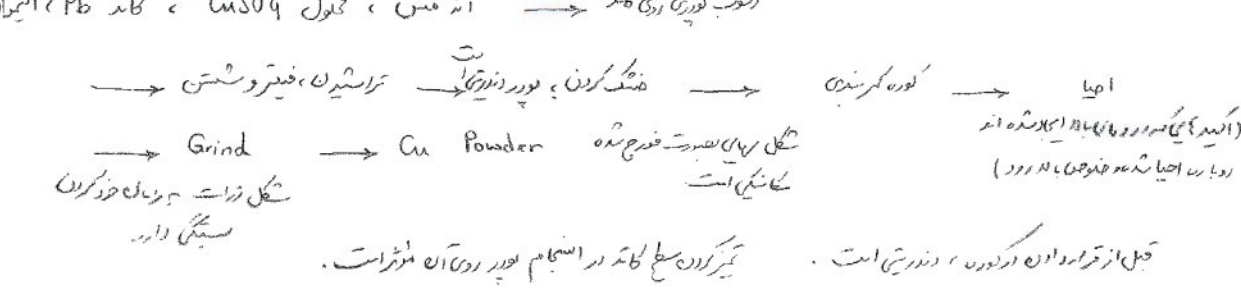

* ادامه تولید پودر بر روش آلترناتیو:


مقتدر با بودن خصوصیات تولیدی در کاتد، خصوصیات فیزیکی باید با هم باشد. رسوب در حالتی که با هم نباشد و دانه‌ها در کاتد آلترناتیو حذف شود و از فیلتر استفاده می‌کنیم. پودر در حالتی که خودی خود در کاتد و دانه‌ها در کاتد آلترناتیو جریان مورد استفاده DC است.

برای تولید پودر در کاتد، در آلترناتیو غلظت بین مس را کم می‌کنیم و دانسیته یون در کاتد را با دانه‌ها در کاتد آلترناتیو دانسیته یون در کاتد دانسته سرعت هم در کاتد آلترناتیو رسوب پودر را کم می‌کنیم.


* Die Pressing (پرس سرد)

تخمین 1-D:


$$D = \frac{P_g}{P_{th}}$$

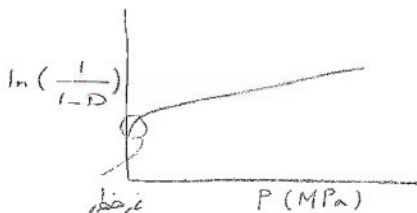

برای فشردن پودر از دانسیته استفاده می‌کنیم. به صورت پودر خطوط در پودر اصلی در کاتد (پودر) به دیواره قالب زده می‌شود. زرددن دانسیته مشکل است.

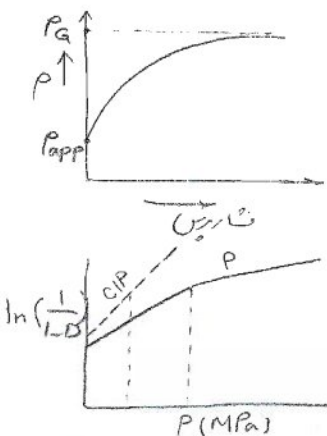

صفت 36 - Fig 4

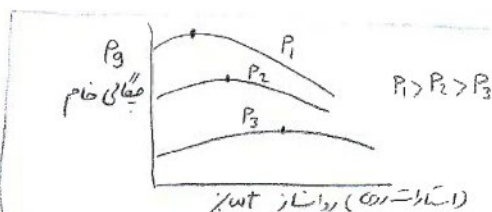


حکمت‌ها متفاوت هستند. از فشاری max چگالی در کاتد. فشردن از دانسیته فراهم می‌شود.

$$w_1 = \frac{(1-f)P_L}{P_L(1-f) + P_P f}$$


f: چگالی پودر، P: چگالی دانسیته

هدف استفاده از دانسیته: کم کردن اصطکاک بین پودر و دیواره و پودرها با هم. چگالی ↑ و دانسیته ↑ و غیره. در قطعه خام. موقع خروج از قالب، قطعه خام است و دانه‌ها در کاتد آلترناتیو.

مشکل در دانسیته: چگالی کم - با دانسیته پودر و قطعه آسیب می‌بیند. فشار را کم می‌کنیم که پودر را در کاتد آلترناتیو. فشار را کم می‌کنیم، قوت سیم با دانسیته اعلا می‌شود و با دانسیته w1، فشار را کم می‌کنیم. اما دانسیته نمی‌تواند زیاد باشد. دلیل: سیم با دانسیته.

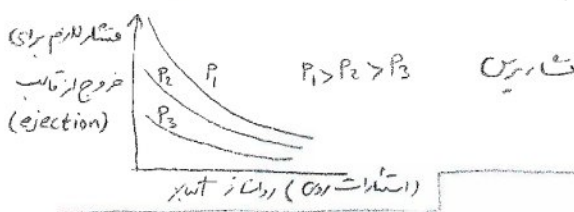


یک مشکل پرس، غیر یکنواختی چگالی است:

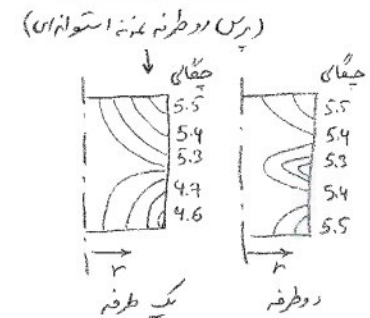

$$\frac{H}{D} = a$$

$$\frac{H}{D} = b$$

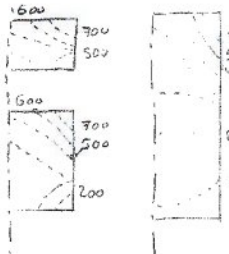

c > b > a (پرس یک طرفه برای نمونه‌های استوانه‌ای)





فشار را با P >

مخصوص دانه‌ها H/D ↑ درین اصطکاک بین دانه‌ها پودر با هم و دیواره، زرددن پودر. پس H/D ↑ ← عدم یکنواختی چگالی ↑


در دانه‌ها، در وسط کاتد چگالی را داریم اما در کاتد در انتها چگالی از سیم در است.

برای نمونه با ارتفاع h = 6 mm، غیر یکنواختی در دانسیته (در حالت یک طرفه) در حالت دوطرفه، یکنواختی بیشتر است.


ادامه پرس سرد
شیب ضعیف

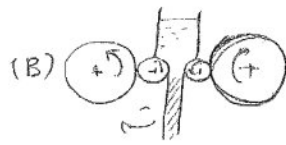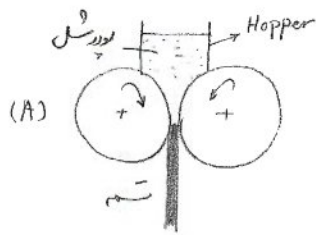

برای اعمال فشار بیشتر و چگالی بیشتر

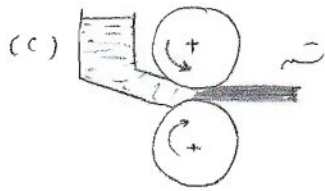

در حالت (A) و (B) اگر فشار بیشتری نیاز باشد
داریم اما در حالت (C) دوری باید
فشار بیشتر بود و در حالت (C)
نیروی کشش نداریم.

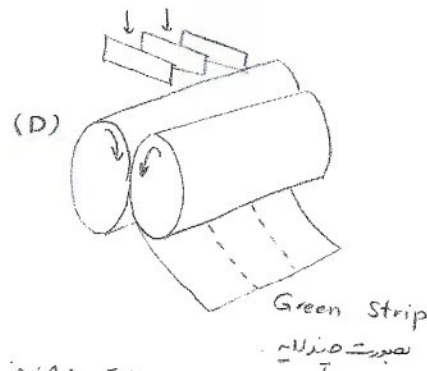


Green Strip
صبورت چند لایه

* نورد :

با نورد می توان strip را بصورت
چند لایه هم تولید کرد.

در حالت (A) فشار نسبت به دور چرخ ارتفاع لوله (شکل) است پس باید همواره ارتفاع لوله نسبت به دور چرخ
مطابق باشد باید یک ارتفاع معین داشته باشیم تا فشار اولیه ثابت و چگالی یکدست

در نورد گرم که دمای بالا است و در نورد سرد که دمای پایین است در هر دو حالت باید درجه انحراف لوله
بعد از نورد کمتر شود و نورد گرم هم صورت لوله بعد از نورد سرد و بصورت coil جمع می شود.

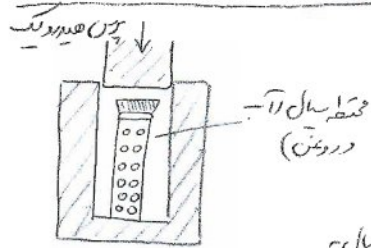

قطعه سیال (در روغن)


 
نورد داخل bag و داخل perforated tube support
که سوراخ سوراخ است. bag بصورت پدستیکی است و در این حالت شکل
قالب را میگیرد و درون ورق سوراخ سوراخ قرار میگیرد. سوراخ درون بدنه لوله سیال است
bag مستقل شود.

* پرین انبره استاتیک :

بشرط کم بودن قطر bag ، چگالی یکسان را داریم بدین روش در جهت شعاعی افتش را داریم.

wet bag (removable mold)

Dry bag (fixed mold or bag)

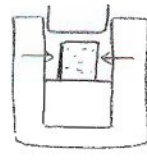

bag بصورت جداوار است. بعد از اتمام کار، bag را جدا
اولیه خود برمیگردانیم و flexible است.


bag در نقطه fix است و درون نم آید
در لوله داخل آن ریخته می شود. و بعد محصول
بیرون می آید.

این فرایند که در استاتیک است و در نورد چرخ میزنیم و درون
bag بیرون نقطه از لوله بیرون می آید و بعد از آن
بعد از اتمام کار برمیگردانیم و تمهید می گیریم.
قطعه جداوار است و از هر طرف فشار داریم.


از استاتیک تیرفت نداریم. اگر در روش تغییر شکل
مقاومت که در آنها فنر شده نداریم.
در روش همگام با bag است و کمتر تغییر
شکل می دهد.

* در hot pressing محصولی فشرده می شود، می تواند پودر یا قطعه جام باشد. قطعه جام به مراتب دین فشرده است و در حالت نیت هم جایگاه اند و بین آنها فضای خالی نداشت و انتقال حرارت به مراتب هم چنین اکسیداسیون هم کمتر است

* آلیاژی مکانیکی: (M.A.) Mechanical Alloying

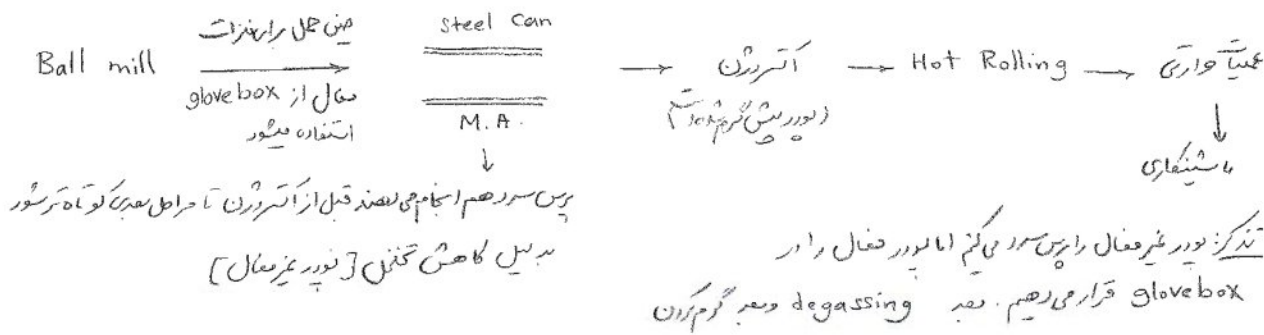

Double mechanical alloying (DMA) or Double Milling: elemental or/and prealloyed powders

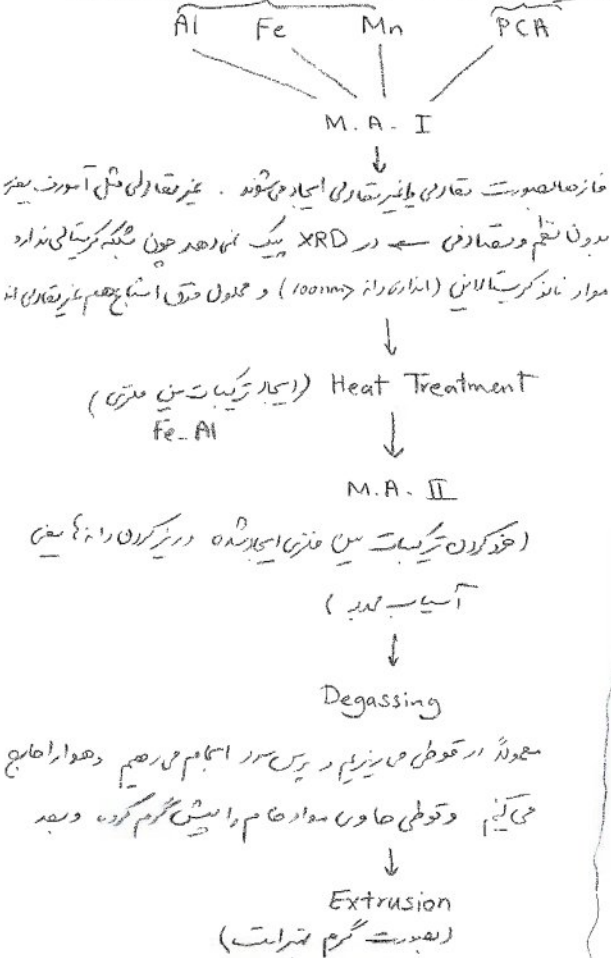

از PCA استفاده می کنیم چرا که ذرات هیدروکسید دارد و برای rewelding نیاز داریم که PCA با Fe_2O_3 پیوند بخورد

 
بعد از M.A. II پودر در قوطی در بسته به پرس می آوریم

DMA:


کمیته بار M.A. کردن ایم کارهای زیرتر کردن و دمای بیشتر و در مرحله ذرات در همان حالت پودری خارج از آسیاب حرارت می دهیم تا ترکیبات بین فلزی ایجاد شود که فشرده می شود به سختی بعد دوباره در آسیاب قرار می دهیم این بار بیشتر فشرده می کنیم و ترکیب فلزی داریم - اندازه دانه و ذرات کوچکتر می شود

mechanochemical Synthesis:

یعنی آسیاب همراه با واکنش شیمیایی:



ذرات برشته می شوند
عسل سازی: از گلوکز

 

Ti از شبکه Cu خارج می شود و داخل آسیاب این فلز را داریم


یعنی: عمل کاوش می آید با پودر اکسید می دهیم

با انجام M.A. زینر تبدیل می شود و دین پودر فعال شده است با فشرده کردن در دانه اش

① - پورائی میں Cu_2O اضافہ کرے، 48hr تک

Al_2O_3 $\xrightarrow{\text{HCl}}$ AlCl_3 $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$ $\text{Al}(\text{OH})_3$

نہاں ہوں کہ است

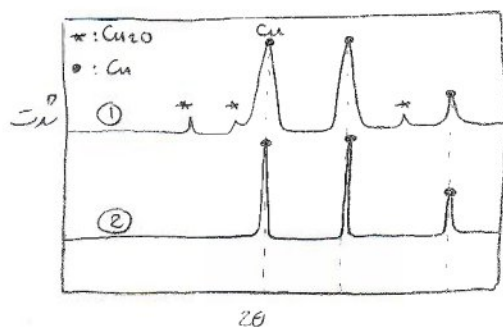

26

با حل شدن AI در شبکه AI [مرحله اول] آیسب که در AI و AI خالص داریم] $\rightarrow$ یک AI حذف شده و یک بند AI
 کوتاه و کهن می شود. وقتی یک AI را داریم یعنی آلیاژ سازه هنوز صورت گرفته است. البته با انجام آیسب در
 بلندترین یک AI علاوه بر کوتاه و پهن شدن، است زاری ها که در یک هم می رود. میزان آیسب در AI و یک آیسب
 سنگی را در دو سه کوزه آیسب، سه مرتبه آیسب و یک بار در ...

در صورتی که a_{20} اضافی هست [اگر نیست] : خود a_{19} از a_{20} یک a_n حالت اولیه می برد.

$\text{Cu} + \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ (fizz)} : \text{Joes}$

لازمه آید و من در سرحد اول آید و بحال اتمات و لازم به بحال اتم، ترکیب من فواصل و مازر من و اتمات من و اتمات من

* ہین ہون کیس : تنوع (کرس) داخل شکم میں صدمہ دہیں آسایہ کاٹیں ، اندازہ دانہ کو پکڑ کر (بہت غلط)

$\phi_{AI} > \phi_{in}$: مقارنتی


$$\lambda = 2d \sin \theta$$

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

$\downarrow \theta \leftarrow \uparrow d \leftarrow \text{سواء } G \text{ و } A$


(HIP) : $\frac{1}{2} \times \text{ازواج} = 10$

بیتربان حاضر پرستش و مختلف بکار و مورد
سبیل کسی حرکت و ما و احوال و مستند در امر :

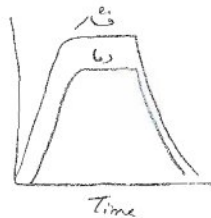

Time

براس صندوق (از) - سردا

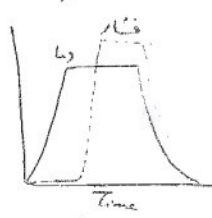


1861

عزیز میرا دل پر ہے

110
روم (15/1) (2) روم

201

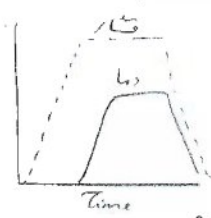


اول قسم دارم مع کتب

[Faint handwritten notes]


کتاب الفہام سہمہ و سہمہ (ماتریاں)

کاربرد شراباً بتیور نمود، استغیر فی احد و

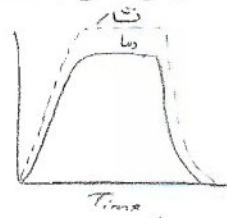

از لحاظ اقتصاد و موانع

زمان معروض است.

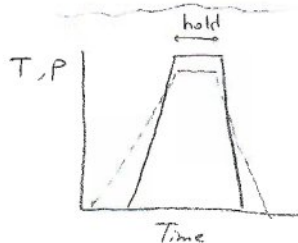


Time

فت رترے طراز Ar اعمال سور
سیال طراز است چون دیا است

Francis


(Sintering)

زنترننگ در حالت جامد:

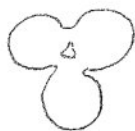

در ابتدا تکثیر با گوشه دار هستند اما در مرحله نهایی زنترننگ بصورت کروی در می آیند.

برای از بین بردن این عوز، اعمال فشار از Ar در دما بالا (HIP) و بعد زنترننگ. بعد از چپ آرن زنترننگ

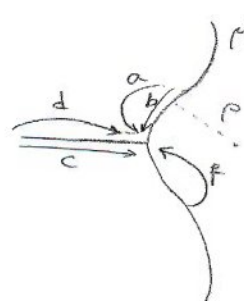


کسبیم، هوای عوز داریم -
 برای تکثیرات داریم چون T_d بالا و فشار داریم
 { تکثیر و مصل (EC) F
 نفوذ سطحی (a)
 نفوذ مرز دانه (GB) F
 نفوذ حجمی (VD)
 جریان پلاستیک (Plastic Flow)
 سطحی
 حجمی
 میوه های نفوذ
 مرزین در پور
 مرز دانه در پور
 جریان پلاستیک


میرا سطح در دما بالا و میوه های حجمی در دماهای بالا صورت می گیرد.

جریان پلاستیک: با تغییر دما یا با تغییر فشار یا با تغییر شکل پلاستیک انجام داده است.

است چون پور تغییر شکل پلاستیک انجام داده است.

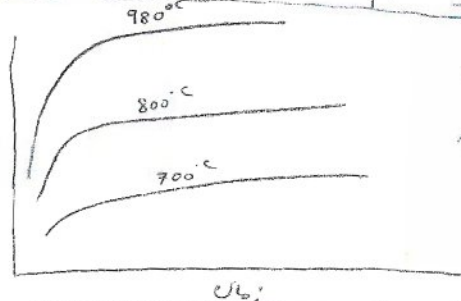


با افزایش دما، شیب کمتر کم می شود.
 980°C شیب کمتر شیب است چون پور کمتر
 جزی است.

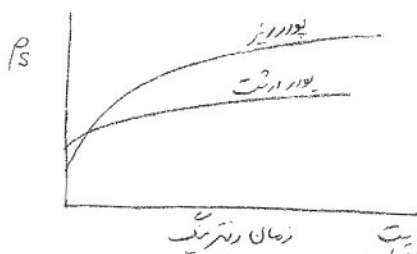


چگالی پوریز کمتر است چون سطح $t=0 \rightarrow$
 زرات زیاد است و اصلاح پلاستیک و اصطکاک هم زیاد است.
 دانسته پوریز کمتر است چون $t>0 \rightarrow$

① اثر سطحی $\uparrow$ ، ② سطح زرات کمتر است ، ③ میوه نفوذ کوآهتر است.

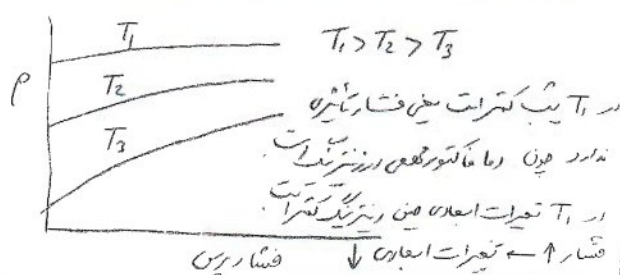

$T_1 > T_2 > T_3$
 در T_1 شیب کمتر است یعنی فشار کمتر
 ندارد چون دما کمتر و نفوذ زنترننگ است
 در T_1 تغییرات ابعاد من زنترننگ کمتر است
 فشار $\uparrow$ تغییرات ابعاد $\downarrow$ فشار $\downarrow$ تغییرات ابعاد $\uparrow$

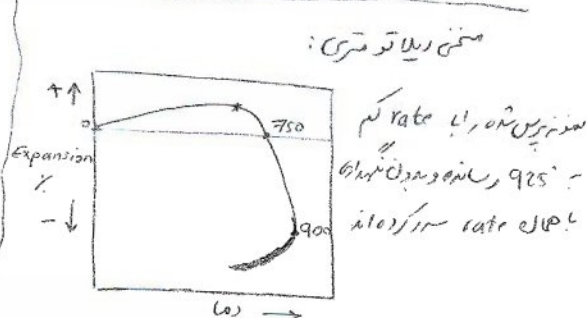


منحنی دایلا ترمتری:

سخت ترین دما را با rate کم
 925°C رسانده و بعد پوریز شده
 با همان rate سرد کرده اند


از صفر با افزایش T، انبساط داریم (+) چون پوریز منقبض می شود بعد از آن انقباض داریم (750) چون زنترننگ داریم
 همراه انقباض است و تکثیر کم می شود و بعد از 900°C انقباض را اثر سرد شدن داریم.

P(8*)

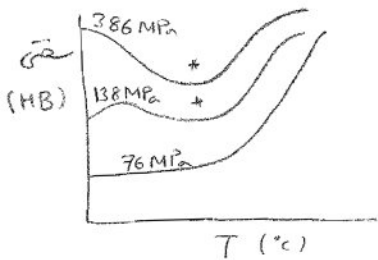

هرچه کفلی کم شود، سختی زیاد می شود. افت سختی بدین جهت کار سختی کم بود (از این جهت پرس) که تبلور مجدد گرفته بود و رهای تبلور مجدد کم شده است و بدین جهت دوباره زیاد می شود.

نفوذ حجمی: مبدأ رافل شکم است - انقباض را می بینیم
دما صاف مراکز ذرات - حجم ترکیب می شود
نفوذ سطحی: انقباض در رفته می بینیم - در رهای کمتر است
تغییرات ابعاد می بینیم و این ذرات است
ایجاد می شود.

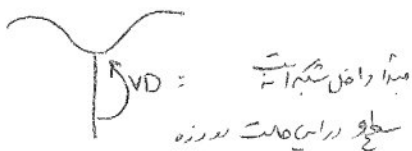

مبدأ رافل شکم است - سطح در این حالت در رفته



حجم ترکیب می شود.

در α و β ، انقباض می بینیم


این مقدار سطح است - هم چنین در β .

شرط انجام نفوذ راحت تر، دما و فشار است.

مرز دانه ها در جای های و نیمه های است و اتصال آن
امکان پذیر است. گلوگاه بهترین جای ها را دارد
در سطح آن هم می تواند باشد.


با انجام ریزش، موقعیت ذرات پودر ملوکس می شود و یک پودر خاص را
هم توان شناسایی نمود.
وجود اکسیدهای فرسوده در سطح ذرات اصل مطلوب نیست و چربی
و اسفطاف پذیر را کم می کند.

* ریزش کاربدهای سفت: (Liquid phase sintering)

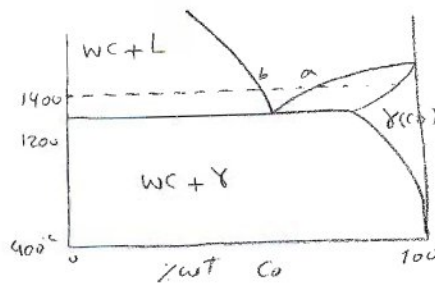

برای ریزش، دما 1400 درجه سانتیگراد برای قطع $(Co=10\%)$
در $T=1400^\circ C$ و W و ذرات در حال هستند. فاز ترکیب
طی دارد. این حالت Liquid phase sintering
می گویند. Co یک مقدار WC را در دست می کند تا
WC حل می شود.

تغییرات ابعاد با زمان در این حالت و به نسبت زمان کم می شود
این به دلیل کم شدن ریزش در این حالت است و ریزش در
این حالت به دلیل ریزش و شمع است و به نسبت زمان کم می شود.

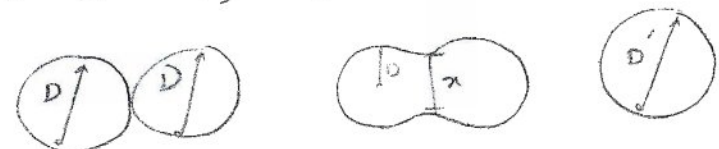

با ثابت بودن حجم: $D' = 1.26D$ (سطح کم می شود)

$$S_1 = 2(\pi D^2) \quad S_2 = \pi (1.26D)^2$$

از دما سطح کم می شود.

این ریزش در سطح غیر مستوی می تواند باشد و به صورت
محدود می شود.