


به نام خدا

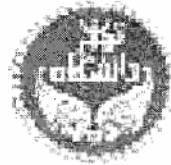

انجمن اسلامی دانشجویان
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
پردیس دانشکده های فنی
دانشگاه تهران


الکترو شیمی و خوردگی

Corrosion in Materials Engineering

استاد درس: جناب آقای دکتر محسن صارمی

نویسنده: سرکار خانم فریبا نقدی (۸۱ و ۸۵)

کارشناسی و کارشناسی ارشد

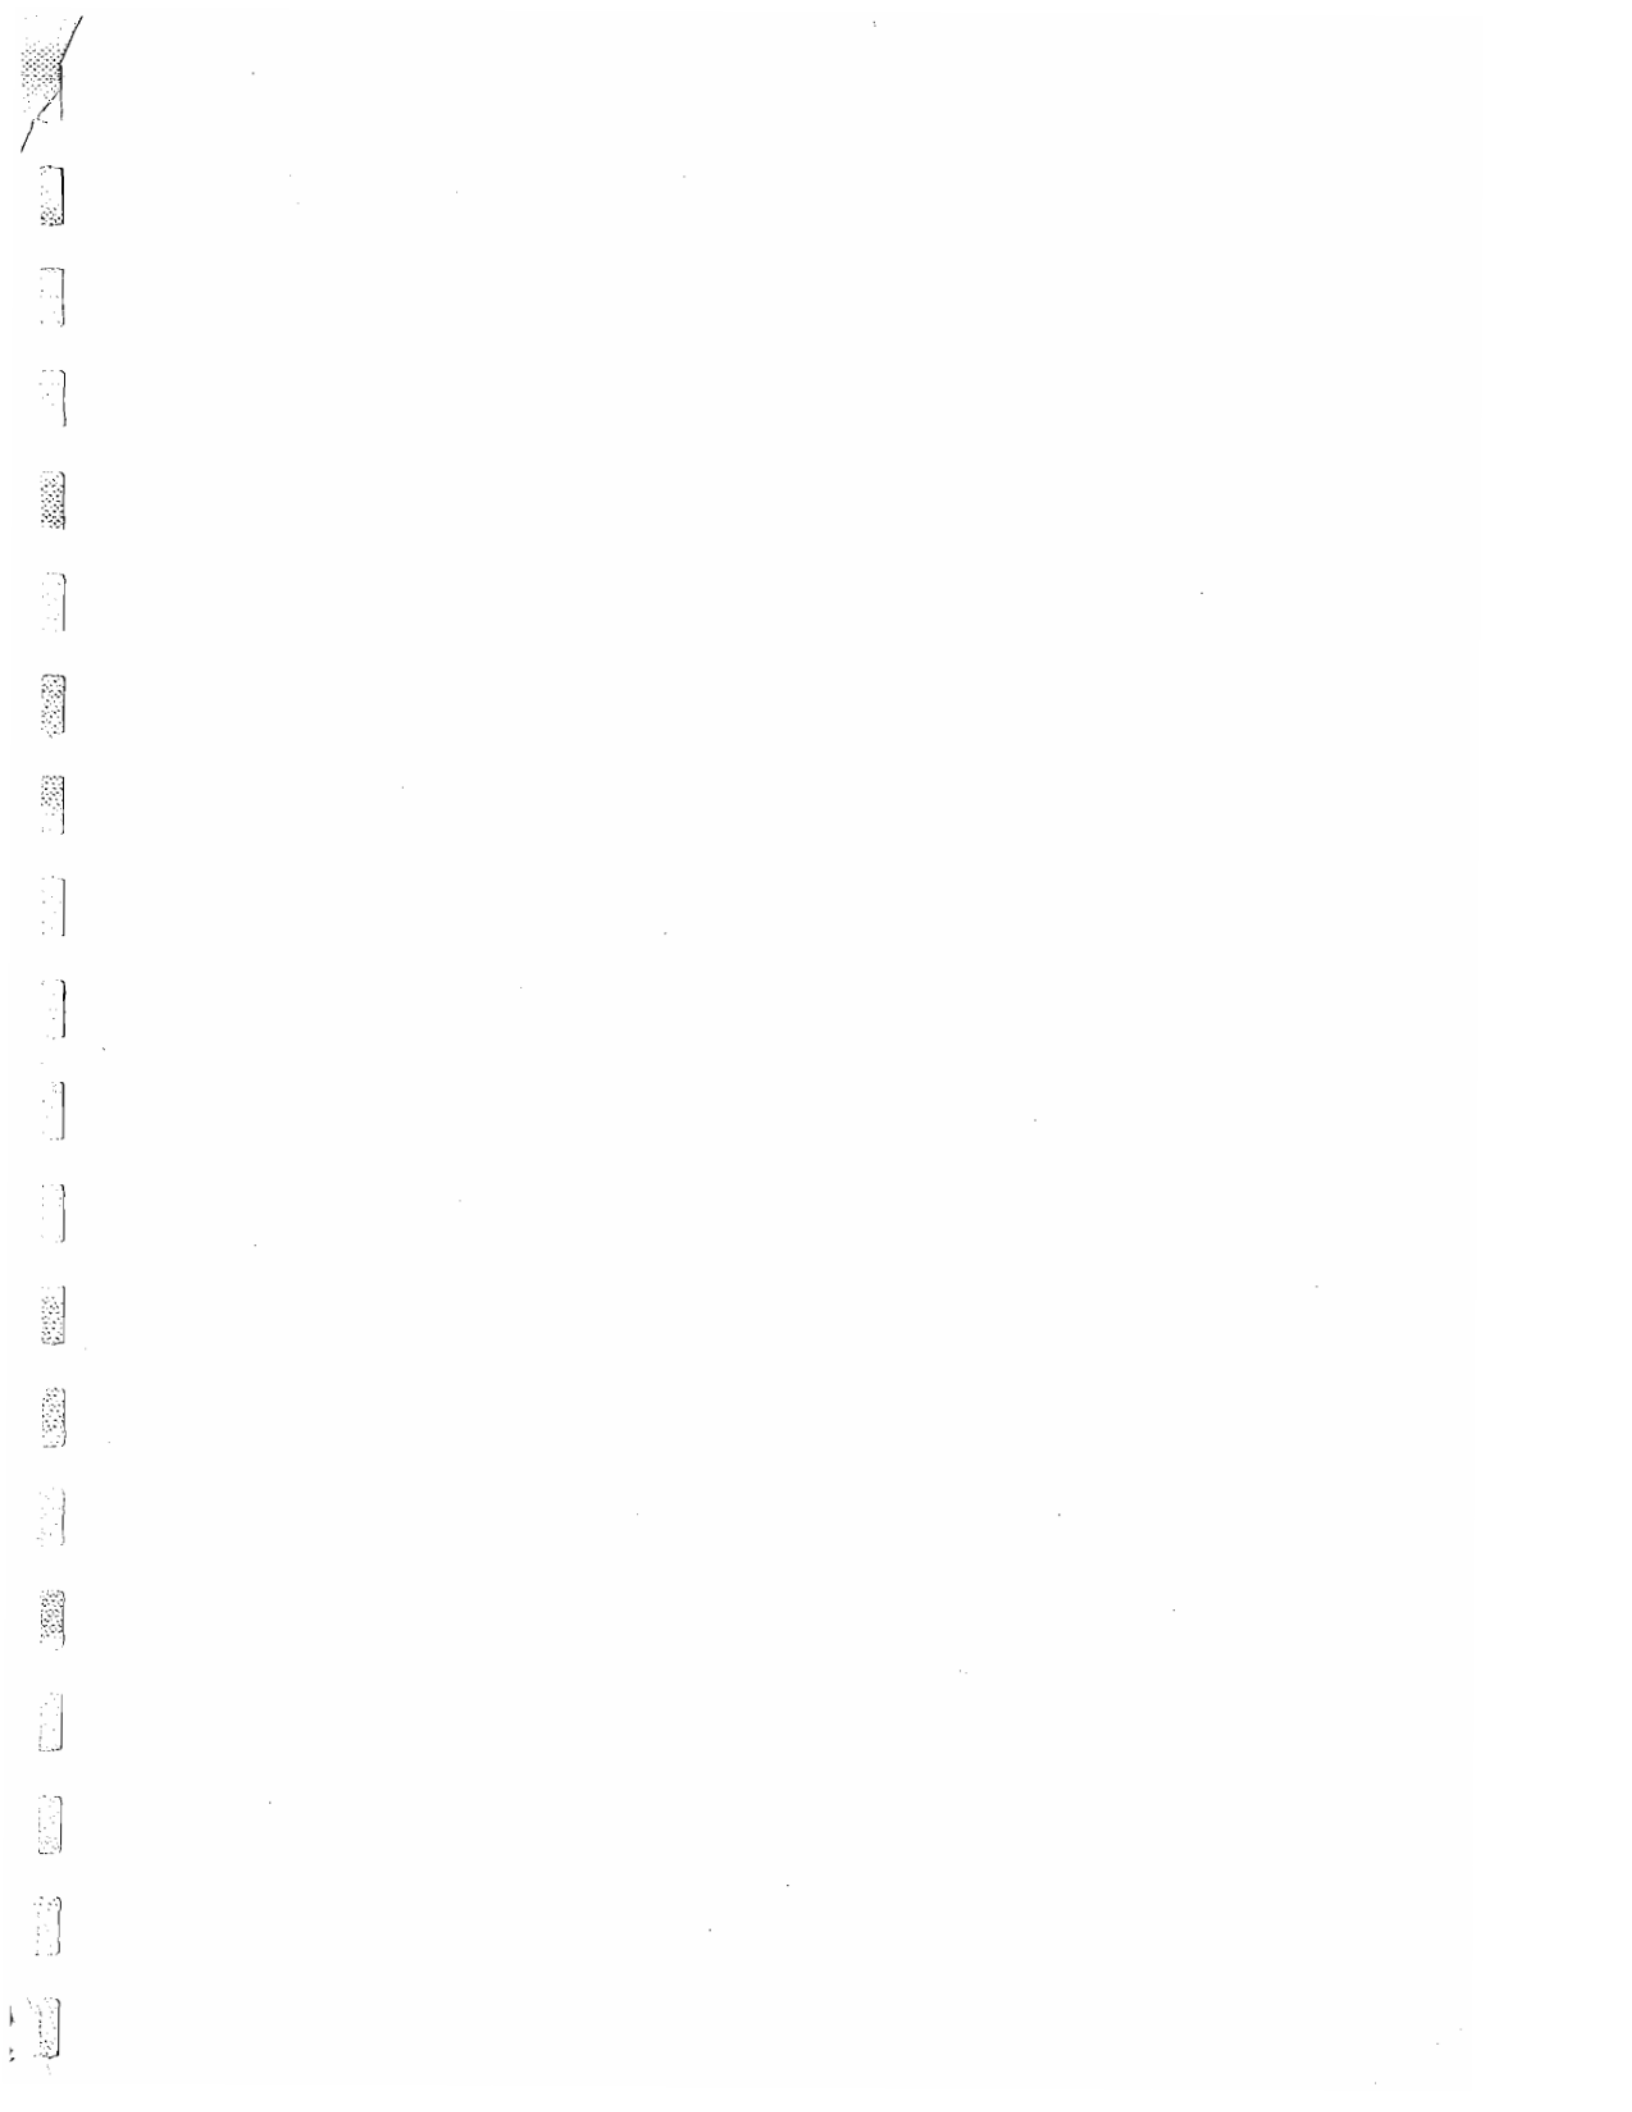

توی چهار سالی که تو این دانشکده درس خوندم پیدا کردن جزوه مناسب و منبعی که بتونم از روش جزوه خودمو کامل کنم همیشه یه مشکل اساسی بوده همیشه شب امتحان دنبال جزوه می دوییدم و تازه بعضی اوقات بعد امتحان متوجه می شدم که جزوم کامل نبوده. واسه همین امسال که عضوی از انجمن این دانشکده شدم تصمیم گرفتم تا جزوه های بهتر و تکثیر کنم تا همه بتونن از این جزوه ها استفاده کنن.

تو انتخاب جزوه سعی ام بر این بوده که جزوه ایو انتخاب کنم که اول از همه خط خوب و خوانایی داشته باشه تا همه بتونن بخوننش. همچنین جزوه های انتخابی از لحاظ ترتیب نوشتن و کلاسه بندی مطالب از بهترین جزو های موجود انتخاب شده است.

البته باید این نکته رو بگم که هرچند این جزوه کامله ولی شما رو از نوشتن جزوه سر کلاس معاف نمی کنه. وقتی خودتون جزوه می نویسین مطالب بهتر تو ذهنتون نقش می بنده پس یادتون نره حتمی خودتون هم جزو بنویسین و از این جزوه به عنوان کامل کننده جزوه خودتون استفاده کنین.

این جزوه می تونه به عنوان خلاصه کل مبحث خوردگی و یا خلاصه خوب کتاب مهندسی خوردگی نوشته فونتاننا محسوب بشه و برای تمامی دانشجویان کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مناسب باشه.

این جزوه نوشته سرکار خانم فریبا نقدی معدل اول ورودی های ۸۱ و ارشد ۸۵ هستن که به دلیل دقت بالا، در عین رعایت اختصار و ذکر تمامی مطالب با خطی خوانا به حق کتابی زیبا تالیف نموده اند.


در آخر هم از همتون می خوام که ایرادات جزوه رو بهمون بگین تا بتونیم جزوه رو بهتر کنیم. پس نظر و پیشنهاد یادتون نره.

بهتام عادل

آبان ۱۳۸۸

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده

مهندسی متالورژی و مواد

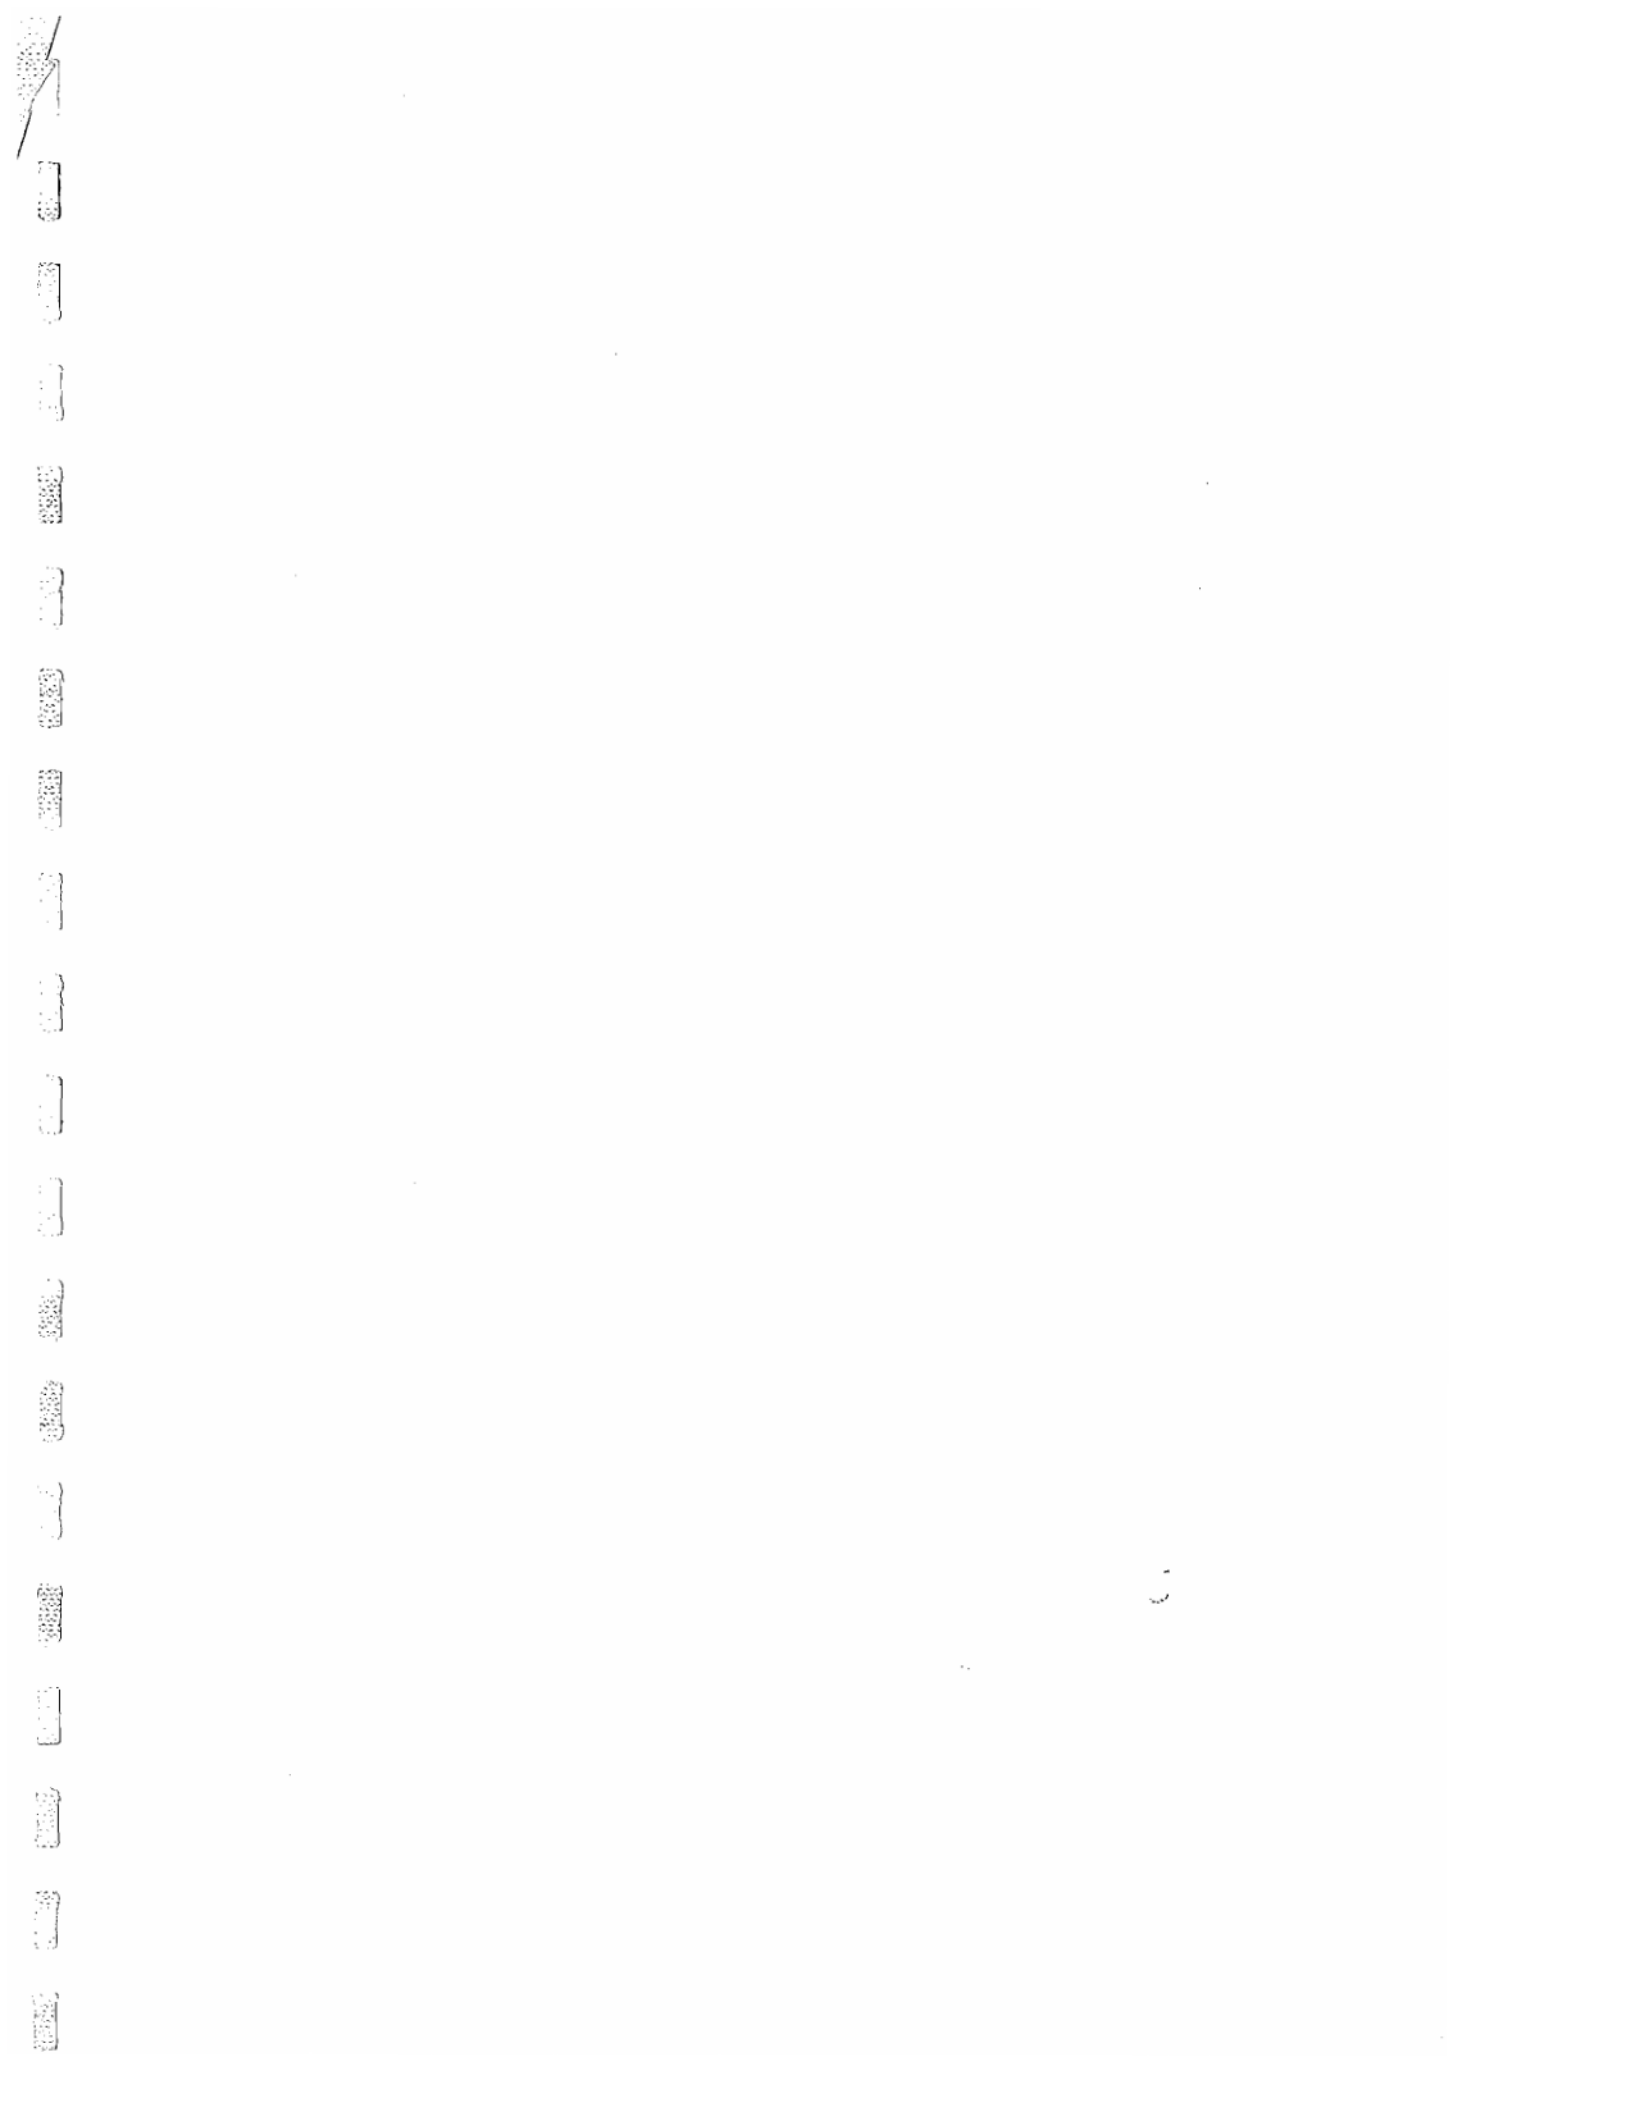

بِسْمِ خدَا

دینی محرمہ خانم زیر اہتمام شاعرانہ خورجی و انسیداسیون

دہلی ۱۳۸۱

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۸۴-۸۵

جلسہ اول ، ۷.۶.۱۳۸۴

References :

- Corrosion Engineering by Fontana & Green
- Corrosion Principles & Prevention by Jones
- Corrosion & Oxidation of Metals by Evans

Journals :

- Material Performance (مطالی کاربندی)
- Corrosion (مطالی شوریک)
- Corrosion Science (مطالی کاربندی - شوریک)
- Journal of Electrical Society
- British Corrosion Journal

اتحادیہ ملی محرمہ خورجی : NIACE - دہلی اول

Corrosion Costs :

خسارات خوردگی

1- Direct

2- Indirect

- Plant Shutdown

توقف کارخانه و محیط صنعتی

- Loss of efficiency

- Loss of products

از دست رفتن محصولات

مثلاً برای تعویض یک لوله‌ی خورده شده در پالایشگاه، باید همدی محتویات لوله‌ها را خالی کنیم.

و یا اثر مس به دلیل خوردگی ناسیسات وارد صنایع شود، سرعت فساد آن را افزایش می‌دهد.

- Over design

طراحی اضافی

صرف هزینه‌هایی بابت استفاده از جنس مرغوب‌تر به خاطر خوردگی (مثلاً استفاده از

فولاد زنگ‌نزن به جای فولاد معمولی).

در نظر گرفتن ضریب اطمینان بالاتر در طراحی لوله‌ها به خاطر خوردگی (مثلاً ضخامت

لوله را به جای 5 cm، مجبور می‌شویم 10 cm در نظر بگیریم).

- Fatal accident

حوادث مرگبار


خوردگی :

یک پدیده‌ی الکتروشیمیایی است که از واکنش فلز با محیط اطرافش حاصل می‌شود. این


محیط اطراف می‌تواند آب، خاک، آتش، هوا یا مواد شیمیایی باشد.

خوردگی در آتش: مثلاً فولاد در کوره پوسته می‌اندازد.

Electrochemical Aspects of Corrosion : جنبه‌های الکتروشیمیایی خوردگی

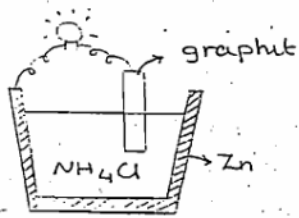

 پس از مدتی ظرف سوراخ میشود و لایه‌ها خاوش می‌گردد.



از روی مقدار الکتریسیته‌ای عبور کرده = جرم روی حل شده را می‌توانیم حساب کنیم.

$$Q = M \dots$$

$$\frac{M}{m} = \frac{Q}{96500}$$

قانون فارادی :

قانون فارادی رابطه‌ی جرم و الکتریسیته

$$M = kIt \rightarrow \text{جرم از دست رفته}$$

را بدست می‌دهد :

شکل جرم
ظرفین مقدار از دست رفته

سیستم فوق، مبنای ساخت پیل است.

جلسه‌ی دوم، 1384.7.9 :

از اثر خوردگی، ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی فلزات افت می‌کند. مثلاً هدایت الکتریکی شان کاهش پیدا می‌کند. (در سطح نقره سولفید و اکسید نقره تشکیل می‌شود). جلا و شکل ظاهری فلزات هم از دست می‌رود.

 

در هر واکنش شیمیایی ^{الکترون‌های} آند، کاتد و الکترولیت وجود دارد ولی این سه باید در تماس با هم باشند تا واکنش صورت بگیرد. چنانچه تماس کامل و همه‌جانبه‌ی این سه حاصل نشود، واکنشی اتفاق نمی‌افتد.

آند : اکسیداسیون الکتریکی رخ دهد




کاتد : احیا الکرونی برای می‌گیرد

الکترولیت : باید قابلیت هدایت داشته باشد، یونیزه شود. الکترن را هدایت می‌کند.




Corrosion Reactions:

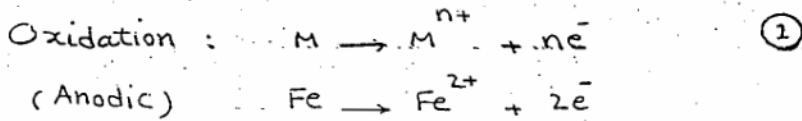

- in Neutral or Alk :

   

 
دو واکنش فوق هم ممکن است در محیط روی دهد به خوردگی کمک می کند

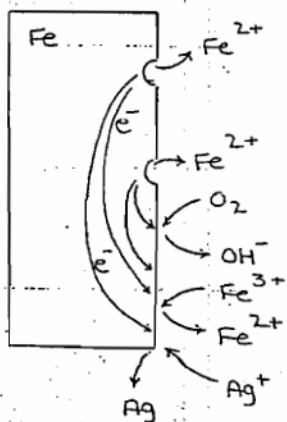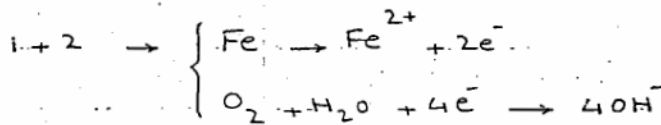

در حضور O_2 د یون های Ag^+ ، Fe^{3+} : الکترون های بیشتری برای انجام واکنش ها لازم است و این یعنی خوردگی بیشتر

پس برای کاهش خوردگی باید محیط را تسخیر کنیم ، Ag^+ ، Fe^{3+} را جدا کنیم تا واکنش های کاتدی

Local Action Cells :

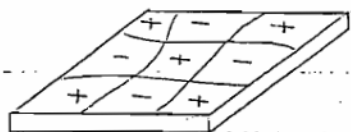

سلول های عمل کننده موضعی :

سطح فلز از ذرات هائی تشکیل شده است که بارهای مثبت و منفی دارند و آنش های اندکی


و کاتیوی روی آن ها صورت می گیرد و در نتیجه سطح فلز خورده می شود . برای بررسی نحوه عملکرد سل های عمل کننده موضعی ، باید نحوه ی عمل سل های گالوانیک را بررسی کنیم .

Galvanic Cells :

1. Dissimilar Cells :

سلول های غیر مشابه :

هر دو فلز در یک محلولند ، اما تفاوت بزرگی دارند .

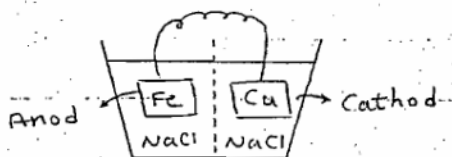


اگر دو فلز غیر همجنس در محیط خورنده به هم اتصال پیدا کنند ، فلزی که فعال تر است خورده شده ، فلز دیگر محافظت

می شود . نکته در صنعت از این موضوع استفاده می کنند و تمام لوله های زیرزمینی و محاسن زیر زمینی به این طریق محافظت می شود .

پس یک دلیل ایجاد سل های عمل کننده موضعی ، اتصال دو ساختار غیر همجنس است . مثلاً قطعه ای که ساختارش شامل فریت و پرلیت است ، اگر در محیط خورنده قرار بگیرد ، فریت که فعال تر است خورده می شود . و یا در چند حالتی ، زمین های غیرتی سریعاً خورده می شود و می توان گرافیت ها را حتی با انبشت جدا کرد . (تجمع ناخالصی ها هم می تواند سبب تشکیل این سل شود :)

2. Concentration Cells :


a) Salt Concentration Cell :

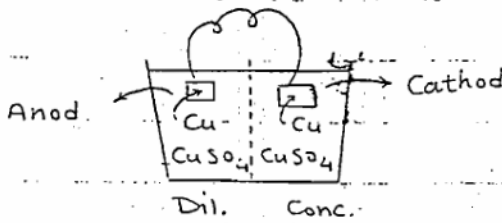

[در این حالت غلظت دو محلول فرق می کند... فلز داخل محلول رقیق آند و فلز داخل محلول غلیظ، کاتد خواهد بود. فلز آندی حل می شود تا حای که غلظت در محلول یکی شود]

نکته: همین دلیل قسمت بالای محضی که هر دلیلی محتویاتش رقیق شده است، سریع تر خورده می شود. غلظت شکن تر بوده یا این تر از رقیق تر که سبک تر است قرار می گیرد.

b) Differential Aeration :

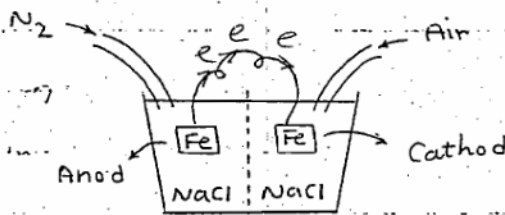

[در این حالت غلظت اکسیژن موجود در محلول ها متفاوت است. قسمتی از سل که در آن هوا وارد کنیم، محافظت می شود چون واکنش احیای اکسیژن در آن اتفاق می افتد.

در قسمتی که غلظت اکسیژن کم است، واکنش آندی صورت می گیرد.

(چون غلظت O_2 بیشتر است با این در قسمت کاتد هر دو Fe الکترون به هر اکسیژن می رسد در با و بنا الکترون احیای می شود در با این جریان از طریق کبر اکسیژن که در قسمت رقیق تر است یعنی آنجا که قسمتی که هوا در غلظت کمتر است همین دلیل است که در اعماق دریا خوردگی کمتر است. جریان خواهد بود.)

[بماهای دو قسمت سل هم ممکن است متفاوت باشد... در این حالت در بخش گرم، واکنش های آندی صورت می گیرد و در بخش سرد واکنش های کاتدی. در مورد نقره این قاعده برعکس است. بخش گرم کاتد و بخش سرد آند است.]



پس Local Action cells هم نوعی سل گالوانیک هستند و نوع فلز ،
 غلظت مواد ، غلظت اکسیژن محلول و درجه حرارت ، می توانند منجر به عمل کردن
 آن ها شوند و فلز خورده شود .

در واقع در Local Action cell ها اندوگاند و اتصال آن ها برقرار است ،
 فقط الکترولیت نداریم که محض تماس فلز در آب ، آن هم فراهم می شود و
 واکنش های الکتروشیمیایی خود رقی آغاز می گردد .

نتیجه ای که یادآوری آن لازم است ، آن است که ما به طور کلی دو نوع سل داریم :

- سل الکترولیز :- از بیرون به آن انرژی می دهیم تا واکنش الکتروشیمیایی صورت
 گیرد . مثل آبرکاری فلزات یا electroplating .
- سل گالوانیک : انرژی لازم برای واکنش را خودش تولید می کند و به همین
 دلیل هم هست که واکنش های خود رقی خود به خود پیش
 می رود .

عزیمول نرنست :

$$E = E_0 + \frac{RT}{nF} \log \frac{[\text{Oxidation}]}{[\text{Reduction}]}$$

↑ بیون ماده ی در حال اسید
↓ ماده ی در حال احیا

E₀ پتانسیل استاندارد

نتیجه
 با توجه به پتانسیل های استاندارد فلزات ، پتانسیل فعال ترین فلز است و طلا این
 ترین فلز از نظر تمایل به واکنش .

با عاملی که برای عمل سلول گالوانیک ذکر کردیم ، می توانند سیب بریز اختلاط پتانسیل
 بین دو بخش سل شوند و حرکت الکترون ها را موجب شوند .

 
 
Salt Conc. :

$$E = E_{Cu} + \frac{RT}{2F} \log \frac{[Cu^{2+}]}{[Cu]}$$

$$E = 0.34 + \frac{0.059}{2} \log 10 = 0.37$$

$$E = E_{Fe} + \frac{RT}{nF} \log \frac{[Fe^{2+}]}{[Fe]} = 0.34 + \frac{0.059}{2} \log 100 = 0.4$$


Differential Aeration :



$$E_{cell} = E_{cath} - E_{anod} = 0.8 - (2)(-0.44) = 1.68 > 0$$

Thermodynamic Aspects of Corrosion :

Free Energy : $\Delta G = -nFE_{cell}$

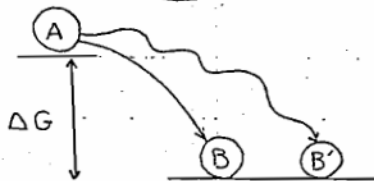



در دو حالت روبرو، ΔG یکسان است و تفاوت در سینتیک واکنش هست.

هنگامی که $\Delta G < 0$ ، واکنش خود به خود است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود

پس انجام پذیر بودن واکنش های الکتروشیمیایی را می توانیم از رابطی انرژی آزاد بررسی

کنیم

Daniel Cell :

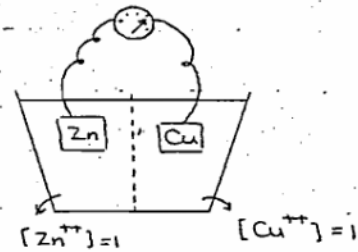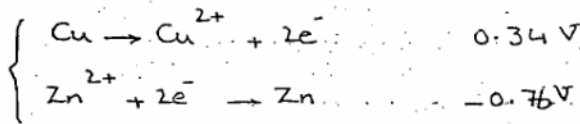

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Cath}} - E_{\text{Anod}} = -1.1 \text{ V}$$

$$\Delta G = -2(96500)(-1.1) = +200,000 \text{ J}$$

پس واکنش فوق از نظر ترمودینامیکی انجام پذیر نیست


درواکنش های احیای مستقیم ، تغییرات انرژی آزاد به علت مواد بستنی دارد اما در سیستم های خوردگی چون واکنش الکتروشیمیایی است ، علت تعیین کننده نیست بلکه پتانسیل تعیین کننده ی انجام پذیر بودن واکنش است .

 
 

$$\Delta G = -nFE_{\text{Cell}}$$

هم عدد پتانسیل ، هم علامت

از این اصل در حفاظت بسیاری از سازه ها استفاده می شود

✓ Pourbaix Diagram : دیاگرام پوربا

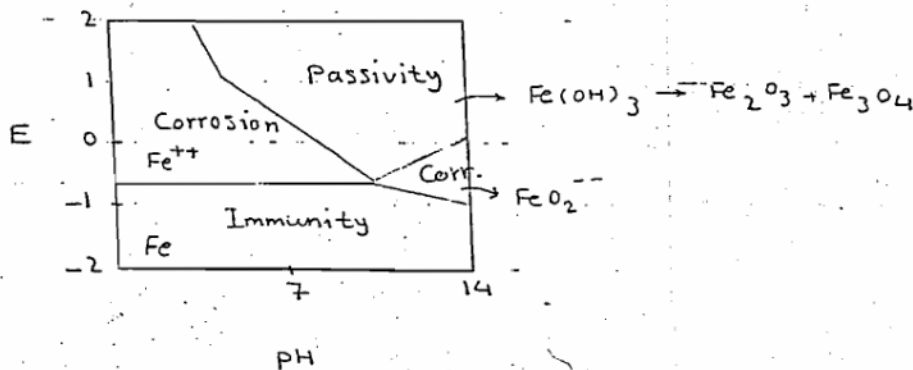

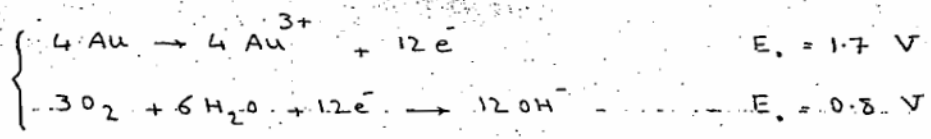


می بینیم که مس با H^+ اکسید نمی شود. اما با مقایسه ی دو واکنش فوق درمی یابیم که با اکسایش زدن مس می توان آن را اکسید کرد.


$E_{\text{H}_2/\text{H}^+}$ $E_{\text{O}_2/\text{OH}^-}$ $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}$ $E_{\text{Cell}} = 0 + 0.8 - 0.34 = 0.46 > 0 \rightarrow \Delta G < 0$

چرا با اکسید H^+ در مس واکنش می دهد؟
 کاتدها آندها


از روی دیاگرام پورب مشخص است که در پتانسیل های مثبت تر و pH اسیدی تر فلز خورده می شود و همچنین در محیط قلیایی شدید.

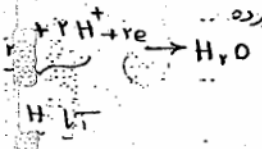

در pH قلیایی و E نسبتاً بالا، منطقه ای passivity وجود دارد. در این منطقه لایه ی مقاوم یا passive بر سطح فلز تشکیل می شود که بقیه ی آن را از خوردگی محافظت می کند.

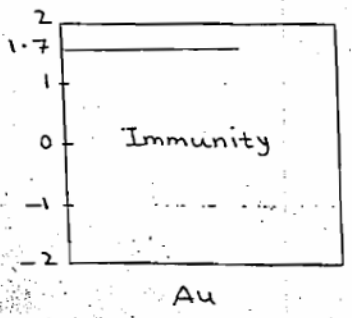

منطقه ای ایمنی بزرگ

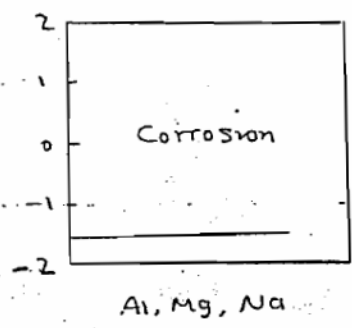


منطقه ای خوردگی بزرگ

روش ترسیم دیاگرام پوره :

دیاگرام پوره بر اساس روابط تعادل بین فلز و ترکیبات آن در محیط رسم می شود.

1. Fe, Fe^{2+}

 
دیاگرام پوره آهن : (در آب)



$$E = -0.44 + \frac{0.059}{2} \log \frac{[Fe^{2+}]}{[Fe]} = -0.44 - 0.18 = -0.62 \text{ V}$$

حیار این است که اگر فلزی بیش از $10^{-6} M$ حل شود، می نویسد حل می شود و اگر کمتر


از این مقدار حل شود، نویسد حل نمی شود. $\alpha = 10^{-6} M$ استویزه.

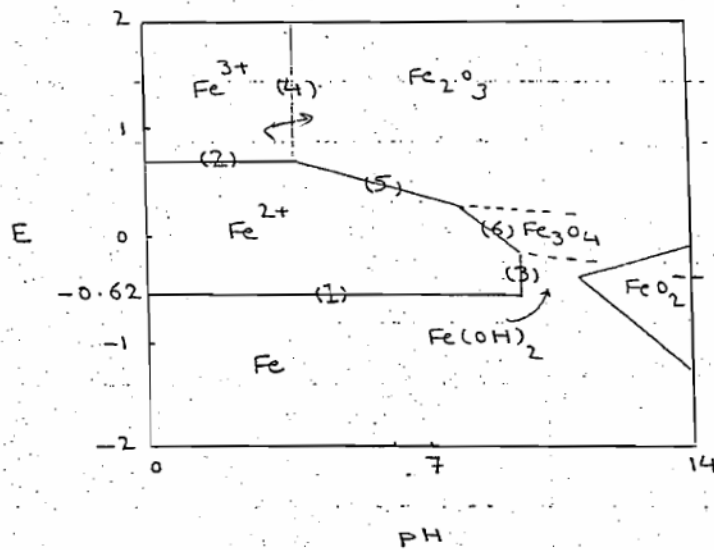

2) Fe^{2+}, Fe^{3+}


$$E = E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + \frac{0.059}{1} \log \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]} \rightarrow E = 0.77$$

 $\begin{matrix} \nearrow 10^{-6} \\ \searrow 10^{-6} \end{matrix}$



واکنش این دو یک واکنش معا

 چون ظرفیت آهن در طرفین واکنش تغییر نمی‌کند.





$$K_{dissociation} = [Fe^{2+}] \cdot [OH^-]^2 = 1.9 \times 10^{-15} \rightarrow [OH^-] = 4.4 \times 10^{-5}$$

$$[OH^-] \cdot [H^+] = 10^{-14}$$



$$-\log [H^+] = pH$$
  
$$pH = 9.6$$



$$K = [Fe^{3+}] \cdot [OH^-]^3 = 4 \times 10^{-32}$$

  
$$pH = 3.5$$




$$E = E^{\circ}_{Fe^{2+}/Fe_2O_3} + \frac{0.059}{2} \log \frac{[H^+]^6}{[Fe^{2+}]^2} = 1.04 - 0.059 \log \frac{[Fe^{2+}]}{[H^+]^3}$$

$$-0.177 pH$$
  
$$E = 1.04 - 0.177 pH$$






$$E = 0.98 + \frac{0.059}{2} \log \frac{[\text{H}^+]^8}{[\text{Fe}^{2+}]^3} = 0.98 - 0.09 \log [\text{Fe}^{2+}] - 0.236 \text{ pH}$$

$$E = 1.1 - 0.236 \text{ pH}$$

در اثر تغییر پتانسیل $\text{Fe}(\text{OH})_2$ و Fe_2O_3 و Fe_3O_4 هم تبیل می شوند
جلب می شوند



علت اینکه دیانگرام های نیوری را در فاصله ی -2.7 تا $+2.7$ رسم می کنیم آن است که آب در همین محدوده ی پتانسیل پایدار است. در پتانسیل کمتر از این محدوده در محیط آبی هیدروژن آزاد می شود و در پتانسیل بیشتر از این محدوده اکسیژن آزاد می شود.

 محدوده ی پایداری آب را می توانیم دقیقاً نسبتاً آوریم



$$E = 0 + \frac{RT}{nF} \log \frac{[\text{H}^+]^2}{P_{\text{H}_2}}$$
 
$$E = -0.059 \text{ pH}$$

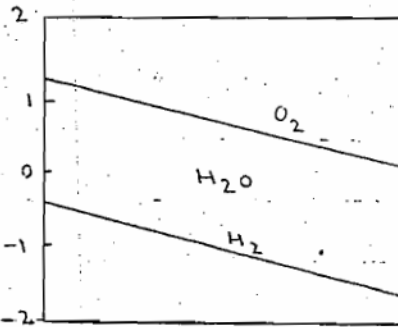

$$E = 1.23 + \frac{RT}{nF} \log \frac{P_{\text{O}_2}}{[\text{OH}^-]^4}$$

$$E = 1.23 - 0.059 \text{ pH}$$

خطوط الکتروکود هیدروژن
و اکسیژن

معایب دیانرام پوره :

1- این دیانرام بر اساس داده های تعادلی استوار است . در حالی که ممکن است

واکنش ها در ضمیمه تعادلی نباشند

2- دیانرام پوره سرعت واکنش را مشخص نمی کند . در حالی که گاهی سرعت یک

واکنش از انجام پذیر بودن آن مهم تر است .

3- اثر مواد خارجی بر روی این دیانرام مشخص نیست . مثلاً ممکن است آب یون

کراید داشته باشد که می تواند بر واکنش های آهن در آب مؤثر باشد . اما

این تاثیر در دیانرام نیامده است

Kinetic Aspects of Corrosion :

سرعت واکنش خوردگی بر حسب تعداد مول های حل شده در یک واحد زمان بیان می شود

Number of Moles / Sec

 
گفتم که جرم حل شده را طبق قانون فارادی می توان به جریان ربط داد :

$$\frac{m}{M} = \frac{It}{96500} \quad \xrightarrow{t=1s} \quad \frac{m}{m'} = \frac{I}{96500}$$

پس سرعت خوردگی را می توانیم بر حسب آمپر هم بیان کنیم

1) Exchange Current Density , i_0

شدت جریان تعادلی :



واکنش زیر را در نظر بگیرید :


تبدیل H^+ به H_2 یک نیمه واکنش است : چرا که هیدروژن دوباره می تواند اکسید شود .

شدت جریان تعادلی برای یک نیمه واکنش نوشته می شود . این واکنش می تواند سرعت های


مختلی داشته باشد. i_0 مربوط به سرعت نیم واکنش در حالت تعادل است. پس شدت جریان هر نیم واکنش در حالت تعادل را شدت جریان تبادل می نامیم.

$$i_{\text{oxid}} = i_{\text{red}} = \frac{i_0}{nF} \rightarrow \text{rate of half reduction equilibrium.}$$

نیم واکنش $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ را روی فلزهای مختلف امتحان می کنیم. همی واکنش ها در پتانسیل صفر اتفاق می افتند ولی با سرعت تبادل متفاوت.

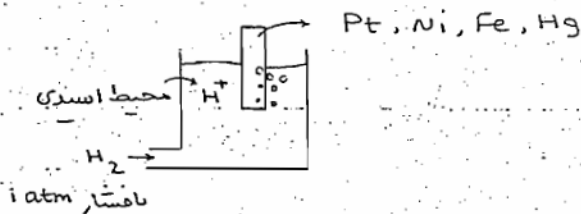

در حضور Hg، اصلاً جایی در ظرف واکنش نمی بینیم. در حالتی در حضور Pt، به وضوح شاهد باران آمدن حباب های هیدروژن هستیم. در کتری واکنش ها پتانسیل صفر است. چون ترمودینامیک آن ها تفسیری نکرده است. انجام پذیر بودن واکنش ها به پتانسیل فلز بستگی دارد و به ترتیب به طبیعت خود واکنش است.

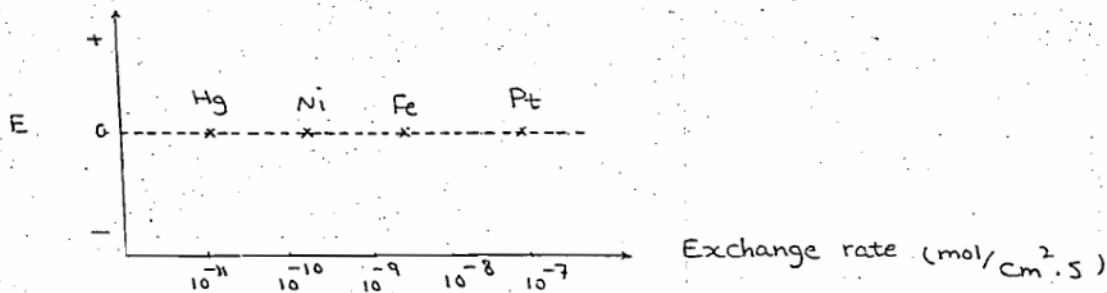

واحد $\frac{A}{cm^2}$ است. (چون در رابطه فارادی t را حذف کردیم.)

2) Polarization

Overpotential, η


انحراف از حالت تعادل استاندارد را پولاไรزاسیون و میزان انحراف را overpotl.

$$E - E_{eq} = \eta$$

نویم

a) Activation Overpotential, η_a

پتانسیل اضافی الکترواسیون، مقدار انرژی یا پتانسیل است که باید بدهیم تا سدا انرژی انجام ندهد و اکسید شدن شود.

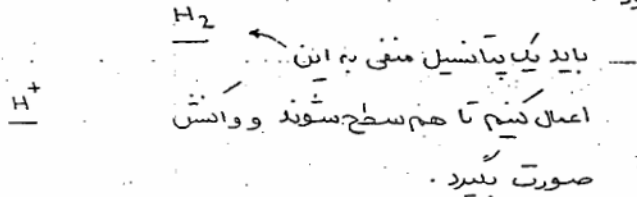

مثلاً آهن به خود به خود حل نمی شود، باید یک انرژی به آن بدهیم ...

Tafel equilibrium :



$\eta = \pm \beta \log \frac{i}{i_0}$
 (نیز) (تأثیر) (کاتد)

β تقریباً ثابت است و η به i وابسته دارد. یعنی به شدت جریان و طبیعتاً واکسید به طور مبرار دادی علامت منفی را در عبارت فوق به واکسیدهای کاتدی اختصاص می دهیم و علامت مثبت را به واکسیدهای آندی.


$\beta = \frac{2.3 RT}{\alpha n F}$ α : acimetry factor



α درصد پیشرفت واکسید است. اگر α مربعاً به واکسید آندی باشد، $1 - \alpha$ متعلق به واکسید کاتدی است.

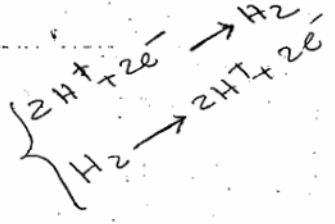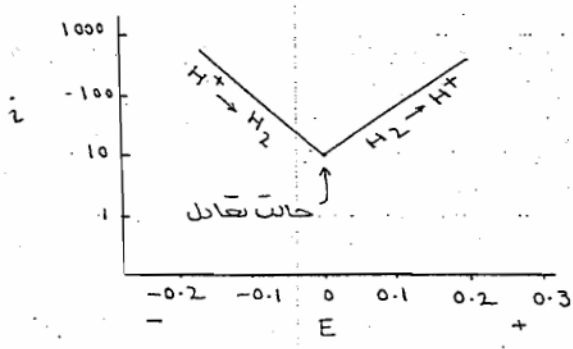

مشاهده می شود که با تغییر جزئی پتانسیل، η ، مقدار i شدیداً افزایش می یابد.

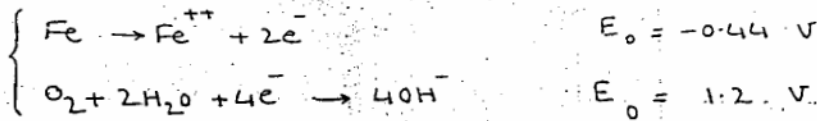


$$E - E^0 = \eta$$

$$E_{\text{cell}} = 1.64 \rightarrow \eta = 0.8 \rightarrow i = \sqrt{\quad}$$

در عمل η از این مقدار کمتر است، به دلیل مقاومت محلول.

b) Concentration Overpotential, η_c

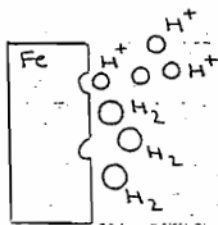

واکنش کاهش H^+ را بر روی آهن در نظر بگیرید.

با انجام واکنش و افزایش غلظت H_2 ، واکنش کند می شود.

چون یون های H^+ باید H_2 را برانده کنیم.

باید از بین مولکول های H_2 نفوذ کنند، به همین دلیل

براننده کردن مولکول های H_2 به دو طریق صورت می گیرد. یا با هم زدن، یا با اعمال

انسیل

مقدار پتانسیل اضافی η می دهیم تا جریان این نبود غلظت را که در نتیجه ای انجام واکنش

مقایسه افتاده، بنیاد، پتانسیل اضافی غلظتی نامیم (η_c)



$$\eta = \underbrace{-\beta \log \frac{i}{i_0}}_{\text{کل واکنش کاتدی}} + \underbrace{\frac{RT}{nF} \log \left(1 - \frac{i}{i_L}\right)}_{\eta_c} \quad i_L = \frac{nFCD}{x}$$

(در آن ضخامت لایه ی بزرگست)

پتانسیل اضافی استواسیون

و واکنش باید مقداری بیش برود تا کمبود

غلظت واکنش دهنده ها آن را اندکند.

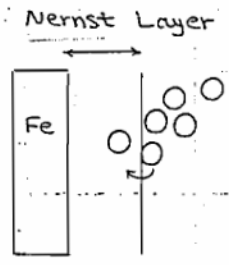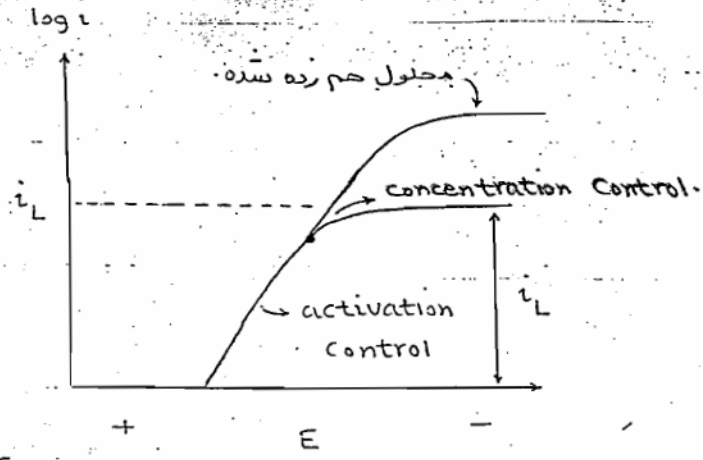

یون‌ها برای واکنش با Fe باید با آن تماس پیدا کنند. اما از فاصله‌ای به بعد، محبوسند یعنی بی‌فیلترترین شوند. این فاصله، لایه نرنست است.

هرچه i_L یون کوچکتر باشد، حرکت آن از لایه نرنست سریع‌تر و i_L بزرگتر خواهد بود. همچنین هرچه D (ضریب نفوذ) و C (غلظت یون) بیشتر باشد، i_L بزرگتر خواهد بود.

با کاهش ضخامت لایه نرنست هم سرعت عبور یون‌ها در i_L افزایش می‌یابد. به وسیله‌ی هم رن محلول، می‌توانیم تا حدی i_L را زیاد کنیم.

اما در مرحله‌ای، دیگر حرکت i_L را افزایش نمی‌دهد، چون D، C و n را نمی‌توانیم تغییر دهیم.

i_L شدت جریان کنترل شده به وسیله‌ی غلظت است، نه پتانسیل.

C) Ohmic Overpotential

علاوه بر موارد ذکر شده، به دلیل مقاومت محلول در برابر حرکت یون‌ها هم مقداری افت پتانسیل داریم. پس مجموعاً مقداری پتانسیل اضافی بهیم، چون در غیر این صورت واکنش با سرعت کافی انجام نمی‌شود.

$$\eta_{ohmic} = R \cdot i$$

$$\text{Combination Overpotential} : \eta = \eta_a + \eta_c + \eta_{ohmic}$$

دو نیم :

- واکنش آندی i_L ندارد. چون این H^+ است. در محلول تمام می شود. در حالت واکنش آندی به یک منبع بزرگ (مثلاً آهن) وصل است (برای C که از آهن در آن کاتدی می آید و پتانسیل اصلی داریم)

- i_L معمولاً در واکنش های کند اتفاق نمی افتد، بلکه در واکنش های کند اتفاق می افتد.

$$\eta = -\beta \log \frac{i}{i_0} + \frac{RT}{nF} \log \left(1 - \frac{i}{i_L} \right) + R \cdot i$$

جلسه پنجم ، 20 . 7 . 84

→ Mixed potential theory :

In 1938, introduced by Wagner & Traud.

این تئوری بر دو اصل استوار است :


1- Any electrochemical rxn, can be divided in 2 half rxn.
 هر واکنش الکتروشیمیایی به دو نیمه واکنش الکتروشیمیایی تقسیم می شود.

2- No charge accumulation on the surface.

هیچ بار اضافی روی سطح جمع نمی شود. (هر تعداد الکترون آزاد شده در واکنش آندی، در واکنش کاتدی به مصرف می رسد.) اگر قرار باشد الکترون اضافی روی سطح بماند، سطح را شارژ می کند و واکنش های خوردگی اصلاً پیش نمی روند.




اصل اول :

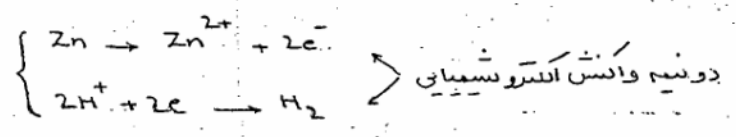


Mixed Electrode :

الکتروود مخلوط الکترووی است که دو یا بیشتر نیم واکنش الکتروشیمیایی روی آن اتفاق


می افتد :

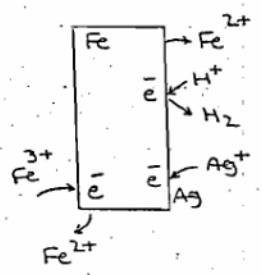


فرض کنیم نمدای روی داخل محلول HCl گذاشته ایم :

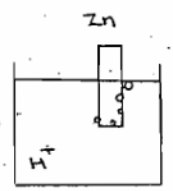

ابتدا واکنش اسیدانسیون صورت می گیرد :

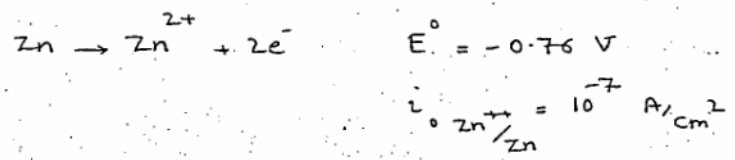


از پتانسیل E^0 و شیب جریان i در N مربوط به حالت تعادلی هستند ، شروع می کنیم :

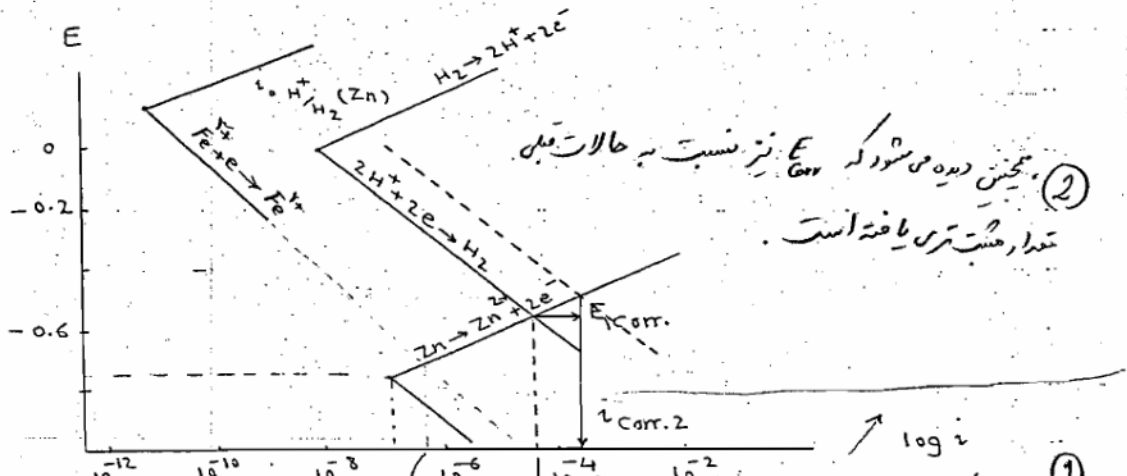


① حالا که واکنش های حالت تعادلی را داریم ، سرعت خوردگی بیشتر از هر دو حالت قبل شده است !
 سرعت خوردگی اینها بود
 سرعت خوردگی اینها بود
 سرعت خوردگی اینها بود
 خطوط : $\eta = \beta \log \frac{i}{i_0}$

 از نظر سی شروع ، آنرا به طرف پتانسیل های مثبت تر پیش ببریم ، واکنش آندی رخ می دهد :



 و آنرا به سمت پتانسیل های منفی تر پیش ببریم ، واکنش کاتدی رخ می دهد :



در مورد نیمه واکنش $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$ هم همین کار را می کنیم :

$$E^0 = 0 \quad i_{\text{H}^+/\text{H}_2}(\text{Zn}) = 10^{-8} \text{ A/cm}^2$$

جایی که دو نمودار خون یکدیگر را قطع کنند ، مشخصات خوردگی را به دست می دهد .

پتانسیل این نقطه را $E_{\text{corrosion}}$ و شدت جریان این نقطه را $i_{\text{corrosion}}$ می نامند .

(از آنجا که $E_{\text{Zn}}^0 < E_{\text{H}_2}^0$ ، خط واکنش آندی روی ، خط واکنش کاتدی هیدروژن

را قطع خواهد کرد . یعنی چون روی فعال تر از هیدروژن است ، این روی است که اکسید می شود و H^+ ها را احیا می کند .)

از نظر تئوریک ، در سیستم یک net current نداریم که بتوان آن را با آمپرمتر اندازه -

گیری کرد . چون هرچه آندترن تولید شود ، مصرف می شود . پس به این روش متوسل

شده ایم تا بتوانیم سرعت خوردگی را بیابیم . برای واکنش آندی و کاتدی η و β معادلات است ولی نه ملسا

است . (β هم در شرایط دیگر ثابت است)

$$E_{\text{corr}} = -0.25 \text{ V}$$

برای Zn داریم :

$$\eta = | -0.76 | - | -0.25 | = 0.5 \text{ V}$$

پس روی به اندازه ی 0.5 V پولاریزه شده است و با سرعت i_{corr} در حال خورده شدن

 
است .

β تغییر کند ، خطوط جریان آندی و کاتدی تغییر می کنند و E_{corr} نیز تغییر خواهد

کرد .

نمود : i_{corr} هر دو متعلق به حالت تعادلی هستند ، اما i_{an} مال یک نیمه واکنش

است و نه مال یک واکنش الکتروشیمیایی.



$$E^{\circ}_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0.7$$

پتانسیل Corr نسبت به حالت قبل به پتانسیل‌های مثبت‌تر متمایل شده و واکنش‌های


آندی افزایش می‌یابند و این یعنی حلالیت بیشتر.

چنانچه پتانسیل یا rate واکنش جانی کم باشد، ممکن است اثر چیدان روی واکنش

اول نداشته باشد. در عمل هم خیلی ترکیبات ممکن است در محلول باشند که اثر چیدان

بر واکنش اصلی ندارند.

* با افزایش واکنش‌ها کاتدیک سرعت خوردگی (i_{Corr}) و پتانسیل خوردگی (E_{Corr}) خود افزایش می‌یابد.

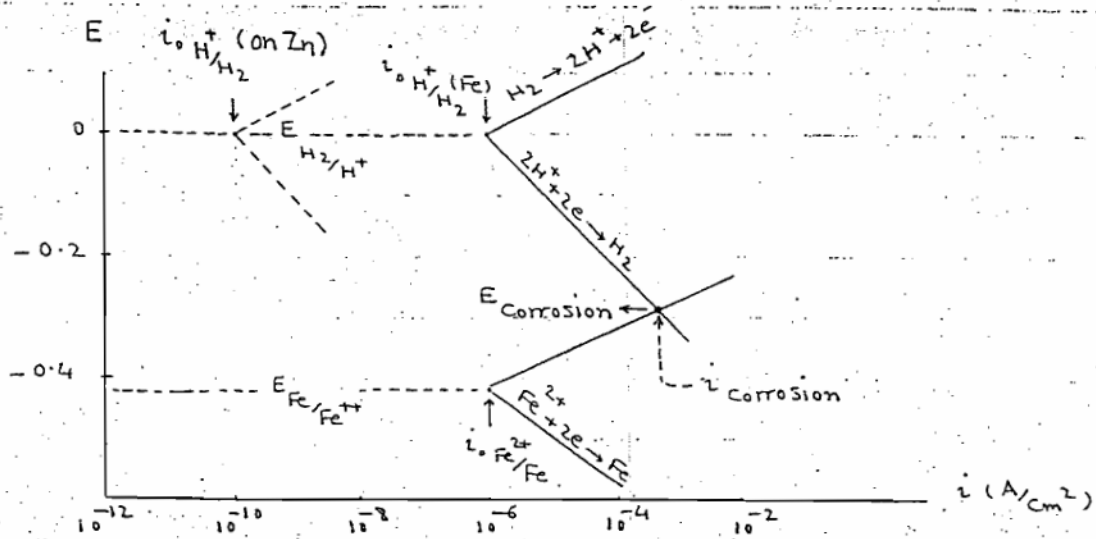

* چون شدت جریان تبادل H^+/H_2 برای Zn کمتر از شدت جریان تبادل H^+/H_2 برای Fe است ← سرعت خوردگی آهن بیشتر از سرعت خوردگی روی است.

$E^\circ_{Zn} = -0.76 \text{ V}$
 $E^\circ_{Fe} = -0.44 \text{ V}$

با اینکه $E^\circ_{Fe} \rightarrow E^\circ_{Zn}$ ، از نمودار مشخص است که $i_{Corr.}$ آهن $<$ $i_{Corr.}$ روی


و این هم به این دلیل است که شدت جریان تبادل نیمه واکنش $H^+ \rightarrow H_2$ در روی Fe خیلی کمتر از $i_0(H^+/H_2)$ روی Fe است.

1. تا پیش از آنکه با وجود که Zn فعال تر از Fe میباشد ولی چون

شدت جریان تبادل H^+/H_2 روی Fe بیشتر از Zn است $i_{Corr.}$ Fe



در اینجا عامل موثر تری است و اندک توری mixed potl. نبود ، به همین دلیل $i_{Corr.}$ Zn است

بیانی می رسدیم . در واقع اولین اختلاف ترمودینامیک و سینتیک در اینجا مشخص می شود ..

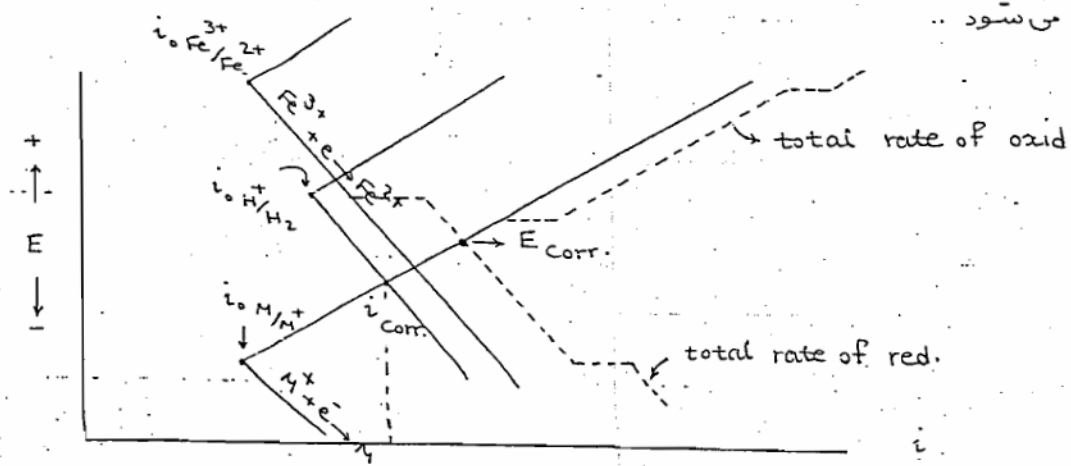

می بینیم که حضور یون Fe^{3+} خوردگی فلز M را تسهیل می کند. واکنش های
 دهم و سوم به شدت روی واکنش اصلی اثر می گذارند که از نظر E قابل رقابت
 با آن باشند.

مثلاً از نمودار زیر مشخص است که حضور Fe^{3+} نقش در تسهیل خوردگی فلز
 M ندارد.

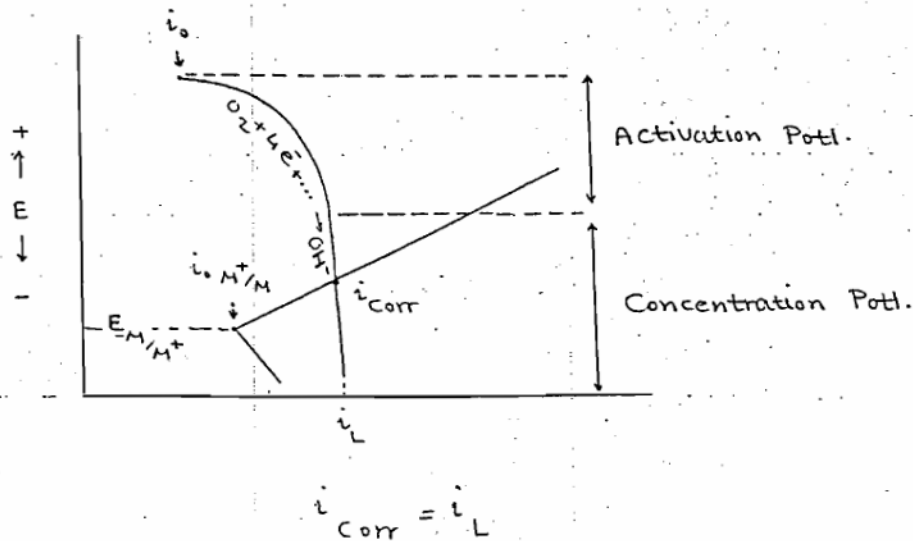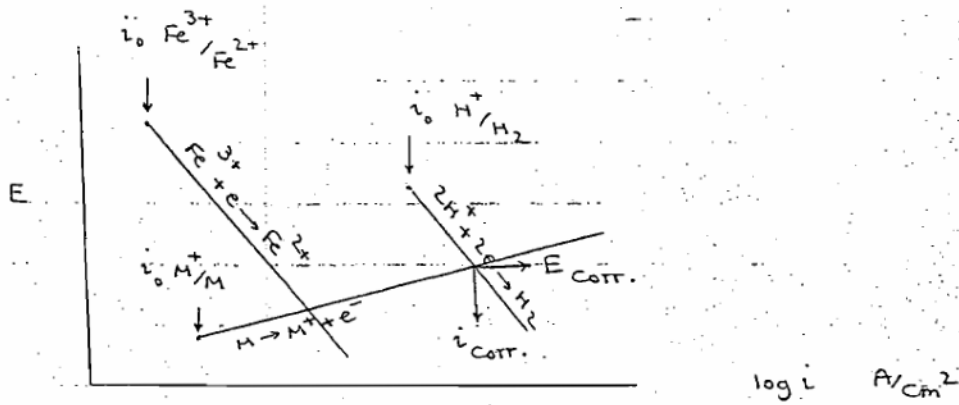


چون غلظت اکسیژن در آب کم است، پس از انجام واکنش، کم کم به حد می رسد. اما
 در محلول خیلی زیاد است و به همین دلیل، هرچه E را بیشتر کاهش دهیم، i

همچنان افزایش می‌یابد و به مقدار حدی نمی‌رسد.

Passivity

برخی فلزات پس از گذار از یک مرحله خوردگی، لایه‌ای محافظی در سطحشان تشکیل می‌شود که از ادامه خوردگی آن‌ها جلوگیری می‌کند. آهن، نیکل، کروم، مولیبدن و تیتانیم چنین خاصیتی دارند، ولی آلومینوم فاقد این ویژگی است.

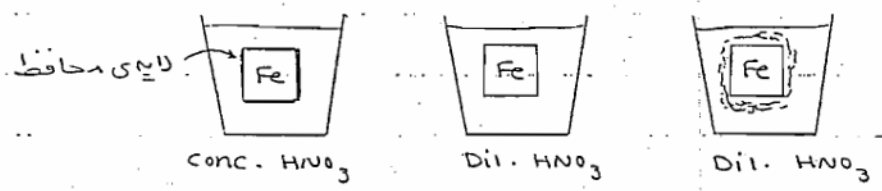

سه ظرف داریم درین HNO_3 غلیظ وجود دارد و در دو تا HNO_3 رقیق. در اسید غلیظ ابتدا واکنش صورت می‌گیرد و پس از مدتی خوردگی کاملاً متوقف می‌شود. در این حالت لایه‌ای محافظ بر روی آهن تشکیل شده است. در اسید رقیق، آهن خورده می‌شود تا جایی که کاملاً از بین برود. اگر آهن دارای لایه‌ای محافظ را از اسید غلیظ به اسید رقیق منتقل کنیم، از هم خورده نمی‌شود. اما اگر با چاقو سطح آن را خراش دهیم، خورده می‌شود تا همی آهن تمام شود.

این لایه‌ای محافظ، لایه‌ای passive است. در مورد آهن، آنالیز درجا روی نمونه‌ها نشان دادند که لایه‌ای passive یا ترکیب پلیمری است، $(Fe-O-OH)$ ، نه اکسیدهای آهن. این ترکیب پلیمری اگر از اثرش رویت خارج شود، خشک شده، بر سطح آهن Fe_2O_3 و Fe_3O_4 برجای می‌گذارد.


نمودار mixed pot. یک غلظت active-passive :

سه منطقه دارد: active، passive و trans passive. در منطقه‌ای active، با افزایش پتانسیل، با افزایش می‌یابد و خوردگی با شدت بی‌روسی می‌دهد تا اینکه در یک نقطه critical می‌رسد که پس از آن با افزایش

پتانسیل خود به خود $passive$ می شود.


پس از منطفای $passive$ فلز وارد منطفای سوم می شود که $trans\ passive$ است و فلز در آن به طور موضعی خورده می شود. یعنی به صورت پی در پی، میل ولتایی $passive$ تشکیل می شود و نمودار به صورت زیرتاک درمی آید.

Flade Pot. : پتانسیل که از آن به بعد فلز به صورت موضعی خورده می شود.

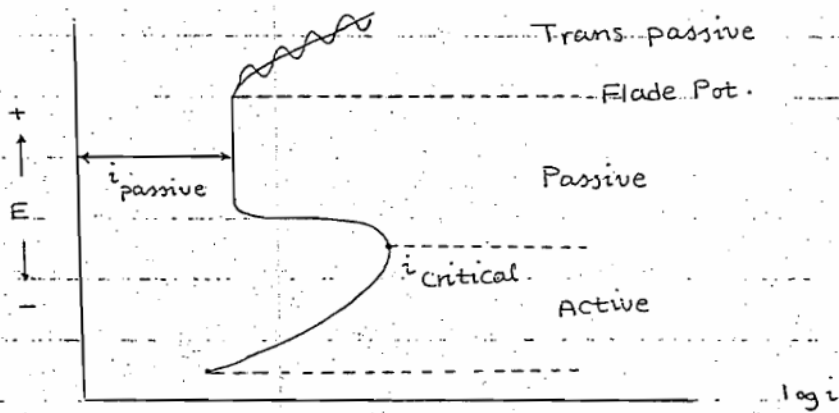

! در منطفای $passive$ ، i_{corr} صفر نیست. بلکه فلز با سرعتی متناسب با $i_{passive}$ در حال خورده شدن است. ذرواقع با توجه به کیفیت لایه، ممکن است یون هایی بتوانند از این لایه زد و بیدل شوند. این تبادل بار در $i_{passive}$ نشان داده می شود.

! mm فاصله لایه ی نریست (تا حد چند میکرون) را نیروی دفاعی و اندروالی بین اتم ها معین می کند. در حالتی اندازه ی لایه ی $passive$ ، بین $e-5\ nm$ است. پس برخی اتم ها می توانند از لایه ی نریست عبور کنند و به سطح لایه $passive$ بچسبند.

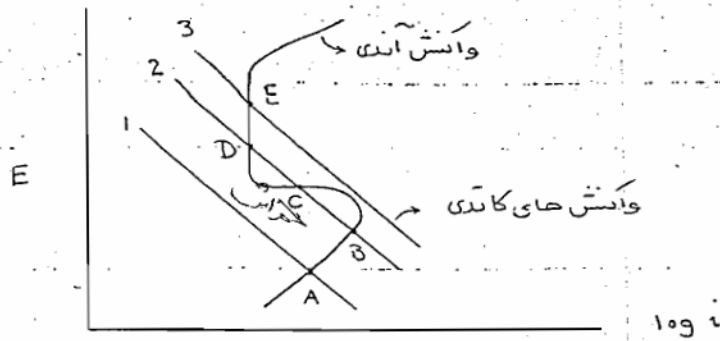

اگر تقاطع نمودارهای آندی و کاتدی در نمودار mixed pot. در منطقه active باشد، passivity نداریم و فلز خورده می شود. (واکنش کاتدی 1.)


در واکنش کاتدی 2، passivity حالت ناپایدار دارد و با ایجاد یک حراتش سیستم به موقعیت B که active است می رسد.

در واکنش 3، محل تقاطع در منطقه passivity است و یک passivity پایدار داریم که فلز با شیب جریان passive خورده می شود.

Mixed pot. theory Applications :

(اثر غلظت)

1- اثر اکسیدکنندگی اکسیدکننده ها با افزایش غلظت E زیاد می شود.

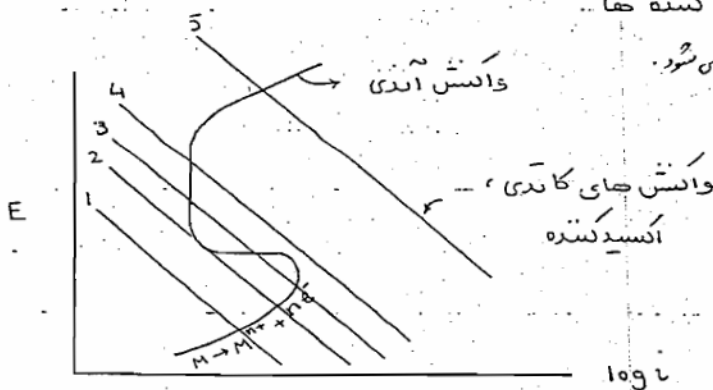


اگر نمودار مشخص است که فلز در نمونه با غلظت اکسیدکنندگی 1، passive می شود و وضعیت آن نامطلوب است. در غلظت 3، passivity ناپایدار داریم و وضعیت آن


کم و بیش مطلوب است . در غلظت 4 ، passivity کاملاً پایدار است و لذا مطلوب -
 ...ترین وضعیت ، همین است . در غلظت 5 ، محل تلاقی در ناحیه trans passive
 ... است و وضعیت نامطلوب .

می توانیم با اعمال غلظت 4 ، فلز را passive کنیم و پیش از این شوک اولیه ،
 آن را در غلظت 3 ننگه داری کنیم . (این اقتصادی ترین حالت است) .

2- اثر سرعت Velocity Effect

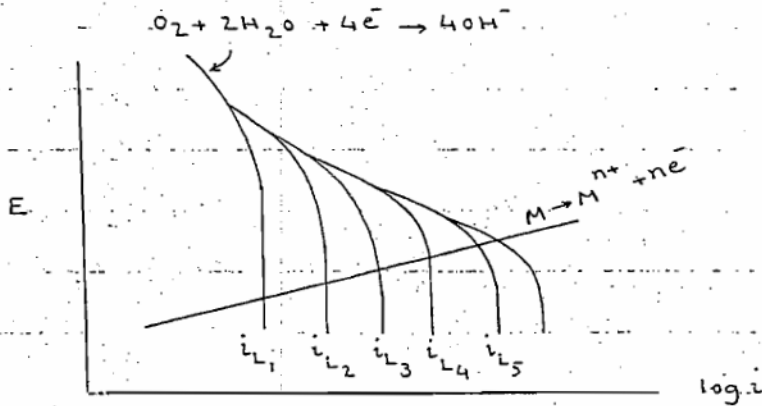



همانطور که مشاهده می شود ، در یک سیستم غیر active-passive ، هرچه سرعت
 حرکت محلول را اضافه کنیم (آن را هم بنویسیم) ، i_L افزایش یابد ، میزان خوردگی
 هم افزایش می یابد .

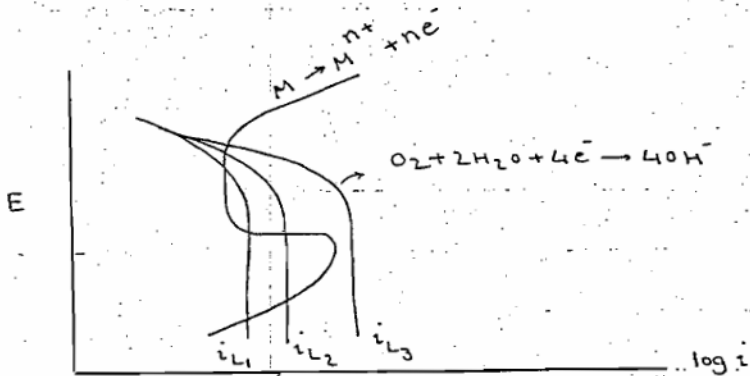

اما در یک سیستم active-passive ، با افزایش سرعت حرکت محلول ، آیزه شرایط
 $i_{L3} > i_{cr}$ برسیم ، حالت passive خواهیم داشت . شش با هم ردن ، فولاد

زنگ شدن passive می شود.

 Galvanic Effect (3)

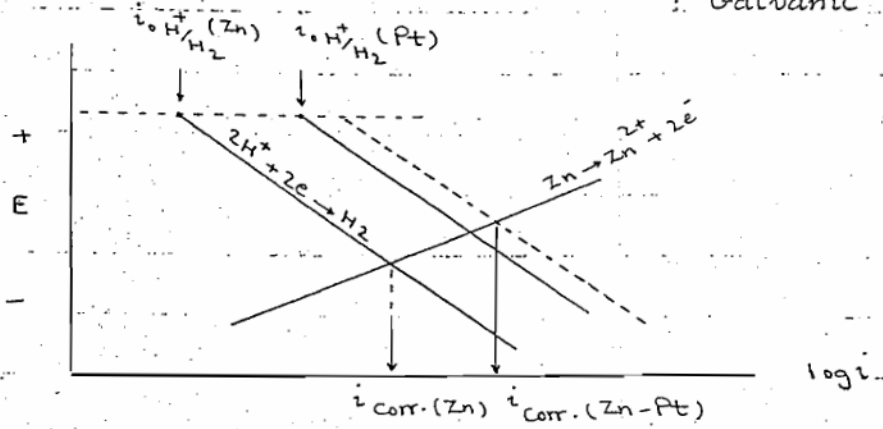


باتوجه به نمودار، اگر Zn را بصورت کاتوئیک به تدای پلاتین وصل کنیم، چون با این مجموعه را در محلول اسیدی قرار دهیم، با سرعت بیشتری خورده می شود. چون با وجودی که $E^{\circ}_{Pt} = 1.7$ و پلاتین اصلاً خورده نمی شود، چون شدت جریان تبادلی روی Pt خیلی بیشتر از روی است و این هم i_{corr} روی متصل به پلاتین را نسبت به روی تنها، افزایش می دهد.

جلسه هفتم، 84.7.27

Mixed pot. theory Applications:

Galvanic Coupling:

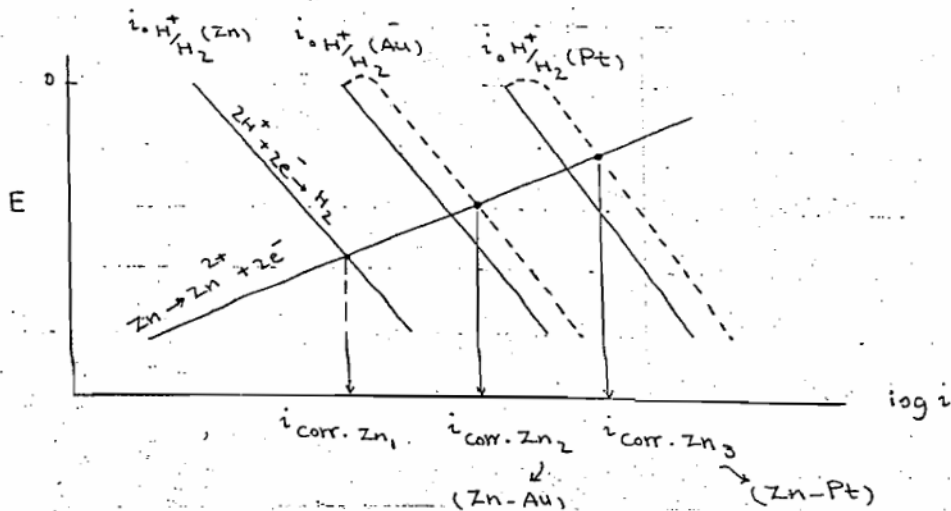

یک‌که روی درسیستم اند اجباراً به پلاتین یا طلا وصل شود ، در تمام حالت خوردنی بیشتر

است؟

از نظر ترمودینامیکی ، چون درجه‌ی پتانسیل‌های استاندارد ، طلا بالاتر از پلاتین خواهد

دارد ، منطقی به نظر می‌رسد که اتصال روی به طلا ، باعث خوردنی بیشتری شود . چون

در این حالت اختلاف پتانسیل بیشتر است . در من تا من با تر حرفه منک در اتصال کارانگ روی و طلا اجباراً

2. از اتصال روی و پلاتین است و ما آنجا را هم خوردنی در حالت اول بیشتر است

ولی چون شد جریان تبادل H^+ برار Pt بیش از Au است که خوردنی جانر

اما آنچه در ضمیمه رخ می‌دهد ، خلاف این است . و این دومین اختلاف سینتیک و ترمو -


دینامیک است . یعنی به دلیل سینتیک و اکسید و تولید هیدروژن بیشتر در اتصال $Zn-Pt$ ،

i_{corr} در این اتصال بیشتر است .

(چون هم‌ی الکترون‌های تولیدی باید مصرف شوند ، و در اتصال $Zn-Au$ ، مصرف

الکترون و تولید H_2 کمتر است ، تولید الکترون ، یعنی خوردنی Zn هم کمتر خواهد بود .)

باید تشخیص دهیم که واکنش‌های مصرف‌کننده‌ی الکترون در تمام حالت بیشتر است .

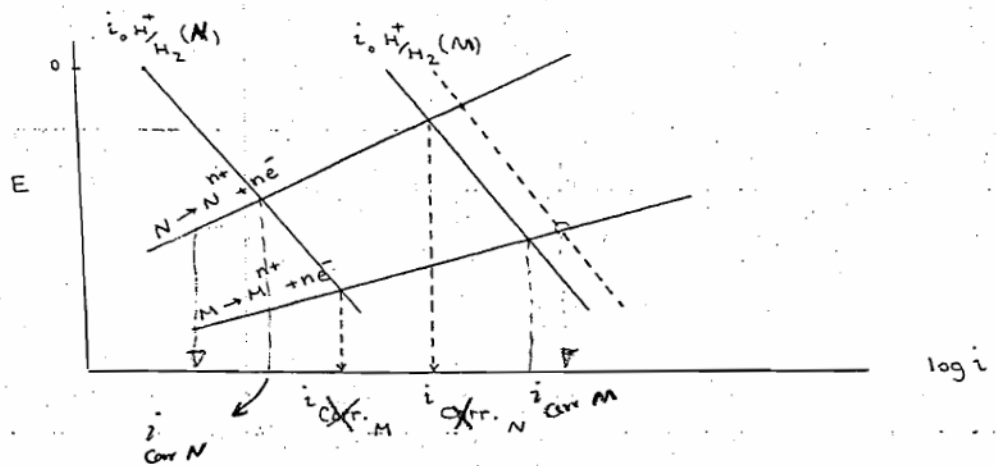


فرض کنیم دو فلز N ، M = در محلول اسیدی قرار گرفته‌اند و هر یک ، بطور جداگانه

با i_{corr} مربوط به خودش خورده می‌شود . با توجه به نمودار ، $E^{\circ}_M < E^{\circ}_N$ ،

M فلز تراز N است و شدیدتر از آن هم خورده می‌شود .

اثر M و N را به طور گالوانیک بهم متصل کنیم ، مشاهده می شود که فلز فعال تر ، شدیدتر از فلز از اتصال خورده می شود . در حالتی که فلز دیگر با ... کمتری نسبت به فلز از اتصال خورده می شود و محافظت می گردد .

(توجه داشته باشیم که خط مربوط به مجموع واکنش های کاتدی را با خط فلز فعال تر قطع می دهیم و محل تلاقی ، $E_{Corr. M-N}$ مربوط به اتصال M-N را به دست می دهد . از تلاقی این خط پتانسیل با خطوط واکنش های آندی ، $i_{Corr.}$ هر فلز ، در اتصال بدست می آید .)

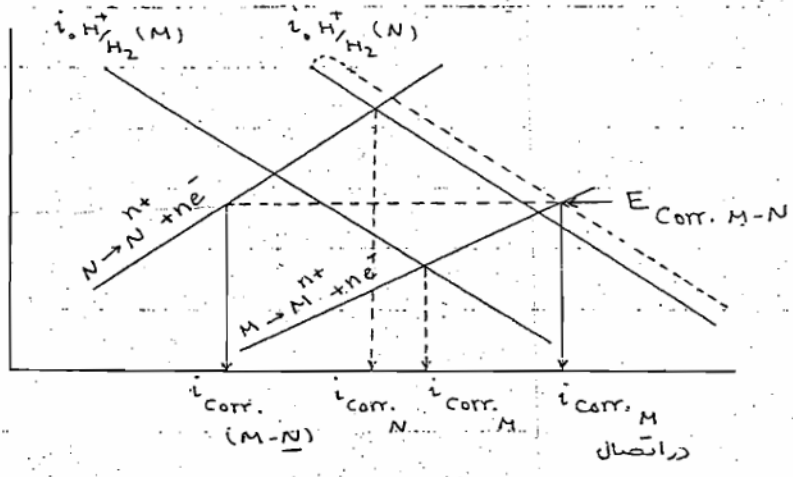


Zn
 Fe
 ورق گالوانیزه . اثر روی
 خراشیده شود ، Fe همپایان
 محافظت می شود .

Sn
 Fe
 اثر سطح قطعه خراشیده
 شود ، این آهن است که
 خورده می شود .

اثر سطح :


اثر تکه ای روی را به پلاتین وصل کنیم ، اما بیار با سطح مقطع کوچکتر و بار دیگر با سطح مقطع بزرگتر ، شدت خوردگی متفاوت خواهد بود . هرچه سطح افزایش یابد ، شدت خوردگی هم افزایش می یابد . چون در سطح بزرگتر ، الکترون های بیشتری می توانند رد و بدل شوند .

چون سطح گانه بیشتر شود سرعت خوردگی از این رو بیشتر می شود

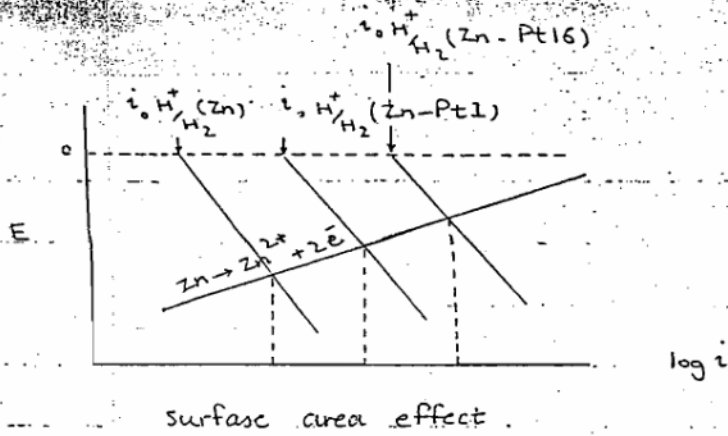

(درست تر است که در نمودار فوق، شیب نهد واکنش $H^+ \rightarrow H_2$ با روی Zn-Pt 1 و Zn-Pt 16 از یک نقطه رسم کنیم ولی با شیب های متفاوت. چرا؟ روی i_{H^+/H_2} در Zn-Pt n مساحت بستنی ندارد)

در اتصال گالوانیک دو فلز Ti و Cr با پلاتین، در محیط اسیدی، سرعت خوردگی آن ها کاهش می یابد

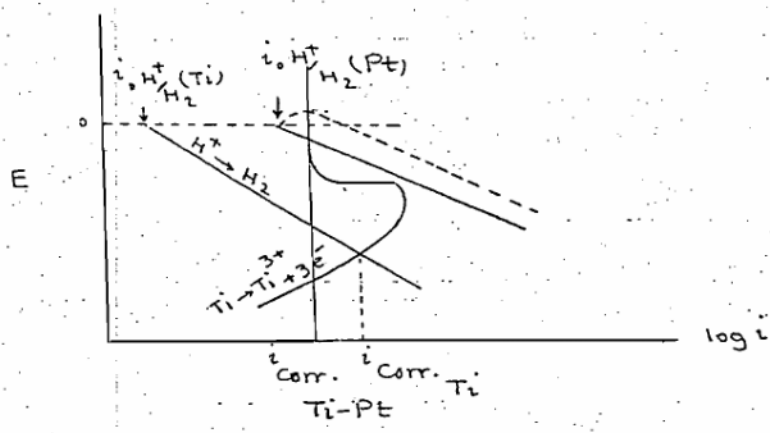


Only Ti and Cr can show this behaviour.

Ti قبل از اتصال به Pt ، در محیط اسیدی *passive* نمی شود. در حالتی پس از اتصال به Pt ، در محیط اسیدی *passive* می شود و این به خاطر آن است که پتانسیل آن در آن *passive* می شود. کمترین پتانسیل استاندارد هیدروژن است.

برای آنکه



اما در مورد خلزات active-passive دیدگاه پائسیل passive شدنشان شبیه تر از پائسیل استاندارد هیدروژن است. اصلاً امکان passive شدن در اتصال Pt وجود ندارد.

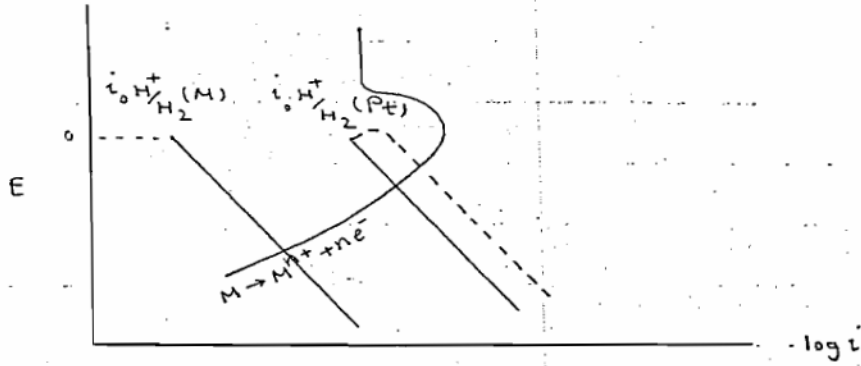


جلسه هفتم ، 84.7.30

Mixed potential theory :

Alloy Evaluation :

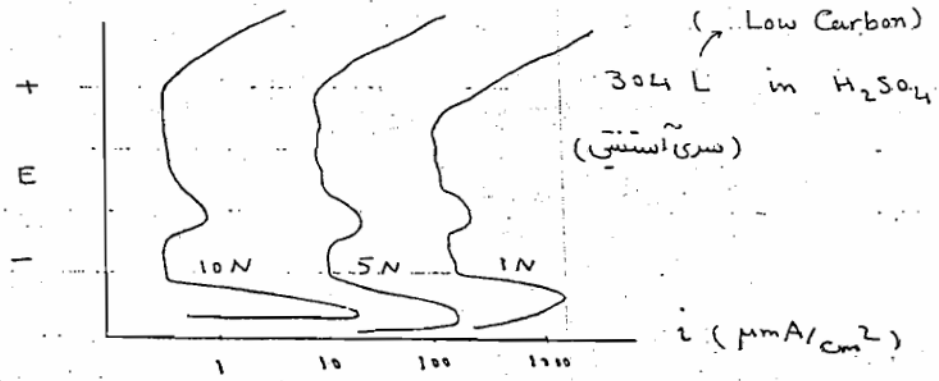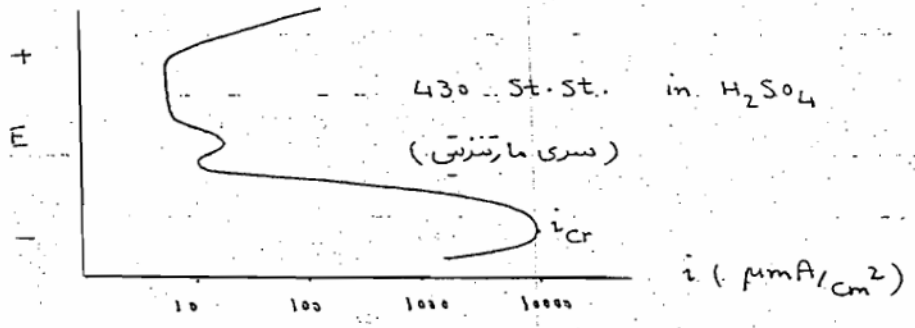

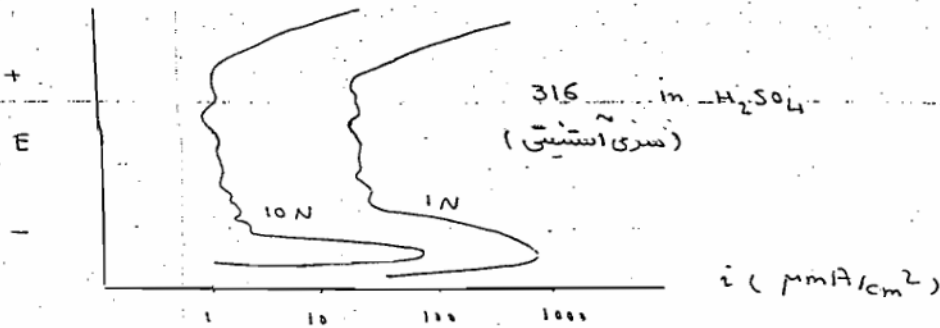

ارزیابی آبارها :


3 آبار صنعتی را در محلول اسید سولفوریک بررسی می‌کنیم. اسید سولفوریک خاصیت اکسیدکنندگی بالایی دارد و لایه *passive* فلزات راحت‌تر در آن تشکیل می‌شود و فلزات به آسانی در آن *passive* می‌شوند. حتی آهن هم در آن *passive* می‌شود.

محض‌های پولاریزاسیون سه آبار را مشاهده می‌کنیم. می‌بینیم که فولاد ضد زنگ 430، برای *passive* شدن به $i_{cr} = 10,000 \text{ } \mu\text{mA/cm}^2$ نیاز دارد.

به طور کلی مقاومت به خوردگی فولادهای رتبه نین آستین بالاتر از مارتنزیتی است. در محض پولاریزاسیون 304 L می‌بینیم که هرچه غلظت اسید و خاصیت اکسیدکنندگی اش را افزایش دهیم، i_{cr} کاهش یابد و آبار سریع‌تر *passive* می‌شود.

فولاد 316 (N 2-2.5٪ مولیبدن هم دارد) مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به سایر فولادها دارد.


اگر خط واکنش کاتدی را هم داشته باشیم، می‌توانیم مشخص کنیم که نحوه می‌تواند در حضور آن *passive* شود یا نه.

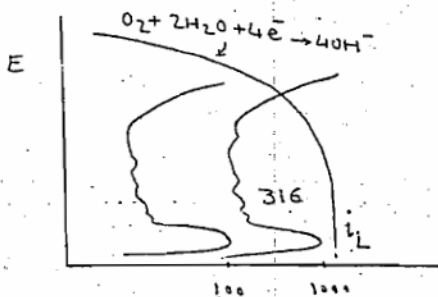

می‌بینیم که در مورد 316، حتی 8 ppm آستین موجود در آب، شرایط $i_L > 1000 \text{ } \mu\text{mA/cm}^2$ را فراهم می‌کند و این فولاد حتی در رطوبت و آستین عادی

محیط ، passive می شود

هیچ نمونه‌ی فولاد ضد زنگ در اسید کربنیک... passive نمی شود چون حضور یون کلراید ، pH را افزایش می دهد و حتی اثر Cl⁻ از حدی فراتر رود ، در مدتی پولا ریزا-سیون ، ناحیهی passivity نخواهیم داشت .
همین دلیل در آب دریا هرگز فولاد ضد زنگ استفاده نمی کنند ، بلکه آلیاژهای مس را به کار می گیرند .
al از لایه passivity عبوری است

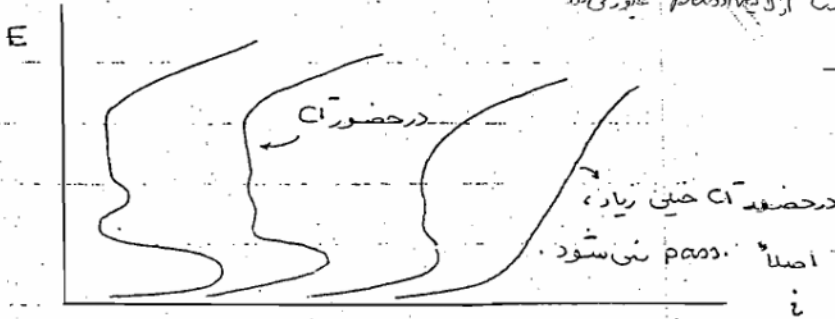

تکرارید نمی تازد - هیچ نمونه‌ی فلزی - passive می شود

بنا بر ترتیب با استناد از mixed pot theory واشر واکنش های آندی و کاتی و ... می توانیم فلز یا آلیاژ خوردن را خطر را طراحی کنیم

IRC Handbook : جنواص هندسی فلزات و آلیاژها را دارد

« انواع خوردگی »

Various kinds of Corrosion :

① 1- Uniform

خوردگی یکنواخت - بیشترین نوع خوردگی است ، که همه جای فلز به طور یکنواخت خورده می شود .
معمولاً در محیط های خفیفه رانی می بینیم ، و خوردگی را کنترل نمی کنیم

باید که خوردگی حد معینی هستند ، یک قسمت فلز خورده می شود ، بقیه ای قسمت ها ...
معمولاً خوردگی ، آن قسمت به عنوان آند عمل می کنند و به همین ترتیب خوردگی

2 - Galvanic

در صنایع امروز، ناننیز از اتصال گالوانیک فلزات و آلیاژها هستیم. به همین دلیل خوردگی گالوانیک اهمیت فوق العاده ای دارد. در این زمینه، دو جدول در اختیار داریم:

EMF Series و Galvanic Series

EMF Series

فلز	EMF Series	Electro Motive Series
Au	+1.5	در جدول
Pt	1.2	فلزات به صورت خالص، بر اساس پتانسیل
Ag	0.8	الکتروشیمیایی شان ردیف شده اند. فلزات
Hg	0.7	بالای هیدروژن غیر فعالند و فلزات زیر
Cu	0.34	آن فعالند. فلزات Zn, Al, Mg، حتی
H	0	فعال هستند و از لحاظ دانسیته ی کاتیون هم
Pb	-0.126	دارند و اقبال به آن ها زیاد است. بنابراین
Sn	-0.136	به روش هایی آن ها را غیر فعال می کنند.
Ni	-0.24	
Fe	-0.44	
Cr	-0.74	اگر بخواهیم فلزات را اتصال گالوانیک
Zn	-0.76	بدهیم، باید از روی جدول، فلزات نزدیک
Al	-1.2	به هم را انتخاب کنیم و بین آن ها اتصال
Mg	-2.3	گالوانیک را برقرار کنیم. به این ترتیب احتمالاً
Na		پتانسیل بین آن ها کمتر و خوردگی هم
K		کمتر خواهد بود.

Ni - Cr - Fe : فولاد ضد زنگ

Sn - Pb : آلیاژ لیم

Zn - Al

Pt - Au

جدول Galvanic Series مربوط به آلیاژهاست. آلیاژها را در آب دریا به هم اتصال داده، اختلاف پتانسیل بین آن‌ها را اندازه گیری کرده اند و به این ترتیب جدولی به دست آمده است که می‌توان برای اتصال آلیاژها از آن کمک گرفت.

 
Galvanic Series

Pt

Gold

Ti

Silver



خانواده‌ی آلیاژهای

[Ni - Cr - Mo

[60 18 15

[18-8 St.St. passive

[Inconel Ni, Cr, Fe

[80 13 7

[Monel Ni, Cu

[70 30

[Bronze

[Brass

[18-8 Active

[Cast Iron

[Steel

Cd.

Zn.

Mg Alloys.

می‌بینیم که این جدول اختلاف‌هایی با

جدول EMF دارد. Pt قبل از Au

است و یا Ti. در EMF در کنار

Al بود، پس از Al قرار دارد. (ب)

این دلیل آن در سطح آن Ti_2O_3 تشکیل می‌شود که مقاومت به خوردگی آن را افزایش

می‌دهد.

چدن غیرفعال‌تر از فولاد است و ...

آلیاژها هم از آلیاژها استفاده کنیم،

هرچند در یک خانواده باشند و یا در دو

خانواده‌ی نزدیک به هم باشند، اتصال

آن‌ها کم‌خطرتر است.

Enviromental effect :

هرچه محیط خوردنده تر باشد، اثر اتصال گالوانی مشکل سازتر خواهد بود.

مکانی فولاد و روی را ابتدا جدا جدا و سپس در اتصال با هم در محلول های مختلف

بررسی می کنیم : تغییر وزن

	Zn	Steel	Zn-Steel
0.05 M MgSO ₄ →	0	-0.04	-0.05 + 0.029
0.05 M Na ₂ SO ₄ →	-0.17	-0.15	-0.48 + 0.01
0.05 M NaCl →	-0.15	-0.15	-0.44 + 0.01
0.005 M NaCl →	-0.06	-0.1	-0.13 + 0.02*

با توجه به تغییر وزن نمونه ها که در هر محلول ثبت شده است، درمی یابیم که اثر فولاد و روی به هم متصل نباشند، روی مقاومت بهتری به خوردگی نشان می دهد. اما در حالت متصل به هم، به طوری خوردگی روی بیشتر شده و فولاد خورده نمی شود، بلکه ریسوی می کند. حتی در محلول 0.05 M NaCl، خوردگی روی در اتصال 3 برابر بیشتر از روی تنهاست.

پس در اتصال Zn-Steel روی به عنوان آند خدایشونده خورده می شود و فولاد

محافظت می شود. و براساس نوع محیط، سرعت خوردگی می تواند متفاوت باشد.

بیشترین خوردگی را در فصل مشترک Zn-St داریم. چون مکان های حل شده نقل و انتقال یون ها را افزایش می دهند اما در فواصل دورتر افت ولتاژ داریم و خوردگی کاهش می یابد. این رفتار شبیهی به مقاومت طولی فلزات در آب معطر خوردگی می تواند شبیهی به

St.	Zn
-----	----

کاهش خوردگی → ژ بیشترین خوردگی


• اما در آب مقطر در اثر اتصال اثر اتصال :
نوعی در مورد در آب است مثلاً Mg

Area effect :

اثر سطح می تواند اثر اتصال گالوانی را شدید کند. همواره آند باید از کاتد بزرگتر باشد. چون جریان خوردگی در سطح بزرگتر آند پخش می شود و دانسیته اش کاهش

anod. » Cathod.

می یابد.

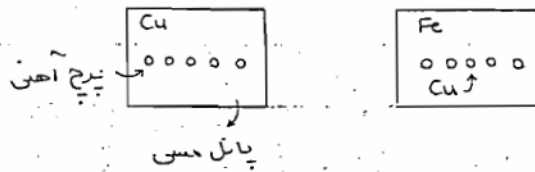

در حالتی که پایل آهن و پرچها مسی باشند ، میزان خوردگی خیلی کمتر است . چون جریان آندی روی سطح بزرگتری پخش می شود .

②

چطور جلوی Galvanic Corr. را بگیریم ؟

- 1- انتخاب ترکیب فلزاتی ترکیب بهم . (در هر دو جدول)
- 2- بین دو فلز متصل بهم . واشر بگذاریم .
- 3- پوشش مناسب به کار بگیریم . (همیشه فلز غیر فعال را باید رنگ کنیم . به دلیل اثر سطح)
- 4- به کارگیری مواد محافظ کننده
- 5- از اتصالات دندانه ای . احتراز کنیم . (به دلیل اثر Differential Aeration)
- 6- طراحی را به گونه ای انجام دهیم که بتوانیم قسمت های خورده شده را تعویض کنیم .
- 7- عنصر سومی کار بگذاریم که در اتصالات ، سرعت خوردگی را کم کند .

جلسه ی هشتم ، 7 . 8 . 1384

شکست قطعات ، آثرا . ناشی از - intensive localized corr - است که بدترین نوع خوردگی است .


③

Crevice Corrosion :


خوردگی درز یا Crevice Corr. در جایی ایجاد می شود که مایع خورنده بتواند نفوذ کند ولی نتواند جایجا بشود . مثل گوشه های مخزن . درز بین دو تکه ی فلزی ، زیر واشر روی اتصالات ، زیر شن و ماسه در مخزن ، و ... که خوردگی خیلی شدیدتر از مناطق دیگر

صورت می‌گیرد .

Mechanism :

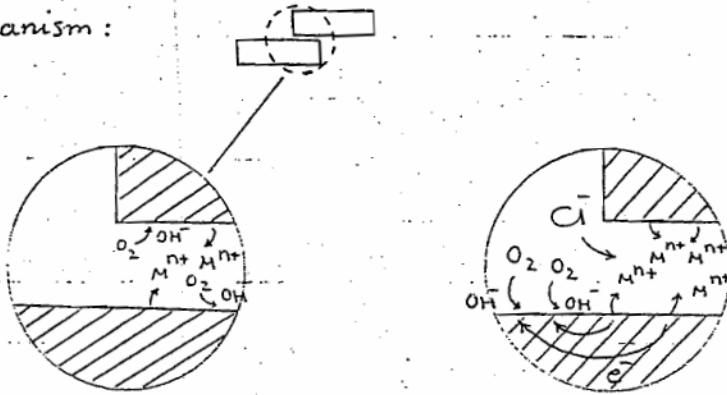

- .. ابتدا در درز واکنش خوردگی صورت می‌گیرد . پس از مدتی غلظت O_2 در این ناحیه کم می‌شود .
- .. ولی نواحی اطراف که O_2 دارند ، از منطقه‌ی درز الکترون می‌گیرند . به این ترتیب در درز فقط واکنش آندیک صورت می‌گیرد . و به دلیل تجمع بار مثبت در این ناحیه ، بدلیل تجمع H^+ و M^{n+} ، یون های Cl^- به سمت آن کشیده می‌شوند ، و کلرور فلز تولید می‌شود .
- .. به دلیل عدم جابجایی ، در منطقه هیدروکسید تشکیل می‌شود و اسید کلرید ریزد . ($pH = 1$)
- .. و بدتر از آب دریا عمل می‌کند . (و این سبب خوردگی شدید در محل درز می‌شود .

 

Prevention :

روش های جلوگیری :

- 1- Use weld . استفاده از جوش به جای پیچ و مهره .
- 2- Close Crevice . بستن درزها و از بین بردن تیزی گوشه‌ها .
- 3- Design . طراحی راطوری صورت دهیم که ماده ای درجایی جمع نشود .
(مثلاً نه مخزن را تخت سازیم .)
- 4- Inspect . بازرسی فنی مرتب .
- 5- Remove solid Mat . مواد جامد کف مخزن را جمع کنیم .
- 6- Remove packing . packing ها موادی هستند که در مخزن ها ...
... می‌گذارند ، که این مواد جاذب الرطوبت هستند .
وزیرشان خوردگی صورت می‌گیرد .

4

Pitting Corrosion :

خوردگی حفره‌ای

فولادهای ضد زنگ یا ... ، اگر در محیط دریایی یا در تماس با محیطی که نمک بالا دارد ، قرار گیرند ، حفره‌های کوچکی در آن‌ها ایجاد می‌شود که اصطلاحاً می‌گویند فولاد در حال زده . pit زده است . این خوردگی بدترین نوع خوردگی است .



شکل این حفرات به صورت نودال یا مخروطی است . (V)

که در جهت عمق رشد می‌کند .


مکانیزم Pitting

در سطح فلز پتانسیل همه جا یکسان نیست بلکه پتانسیل‌های مختلفی داریم که میانگین آن‌ها پتانسیل فلز را به دست می‌دهد . پس برخی نقاط مثبت‌ترند و برخی نقاط منفی‌تر . اگر این فلز در محیط دریا یا محیطی که Cl^- دارد قرار گیرد ، Cl^- به نسبت قسمت‌های + تر پیش می‌رود و ترکیب تشکیل می‌دهد . مثلاً $FeCl_2$ که در آب حل می‌شود و حفره‌ی کوچکی بر سطح فلز به جا می‌گذارد و سپس به صورت اتوکاتالیز خوردگی ادامه می‌یابد . پس مکانیزم خوردگی حفره‌ای به این صورت است :

incubation : salt islands


ایجاد حفره

پیش درآمد : تشکیل جزایر نمکی

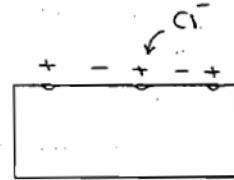

Growth :

رشد حفره


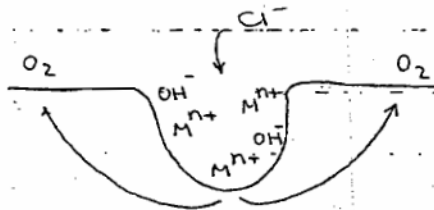


به تدریج غلظت M^{n+} در حفره افزایش می‌یابد و Cl^- ها را به سمت خود می‌کشد و به این ترتیب خوردگی به صورت اتوکاتالیز ادامه می‌یابد .

رشد pit ما عمدتاً در جهت تفل است. اما گاهی (در مواردی که رطوبت منجر به

خوردگی می شود، یا آب ساکن عامل خوردگی است) محصولات خوردگی روی pit

جمع می شوند و به صورت مخروطی درمی آیند که شامل 3 لایه است:

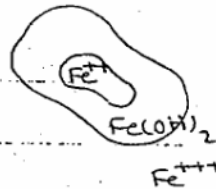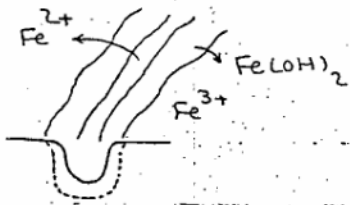

محصولات خوردگی به صورت سستونی در بالای pit

↑ نمای بالای سستون محصولات

عوامل موثر بر pitting corr.:

1- ترکیب شیمیایی محلول: کلرید Cl^- عامل اصلی pitting corr. است. (و بی

هم سایر هالوژن ها) عوامل اکسیدکننده هم که واکنش آندی را پیش می برند. اگر

این دو عامل در کنار هم حضور داشته باشند که وضعیت بدتر است. مثلاً $FeCl_3$

یا $CuCl_2$ یا $NaCl$ (کمتر از بقیه مضر است).

عامل اکسیدکننده

2- سرعت محلول:

این نوع خوردگی در محلول های متحرک کمتر رخ می دهد.

stagnant solutions → more pits

محلول ساکن ← pit بیشتر

3- متصیرهای متالورژیکی:

- ترکیب شیمیایی فلز: ترکیب شیمیایی فولاد ضد زنگ $Ni-Cr-Mo$ است.

در محیط حاوی Cl^- ، از لایه $passive$ عبور می کند و زیر آن

خوردگی را صورت می دهد ولایه ی passive را می شکنند . اگر فولاد درخت نشانی هم باشد ، سریعاً می شکنند .



 
در این حالت فولاد معمولی بهتر از فولاد ضد زنگ است ، چون بصورت یکنواخت خورده می شود . در آب دریا ، برنج حتی از فولاد معمولی هم بهتر است . (به شرطی که Zn آن کم باشد .

در آب دریا مقاومت بر خودی (برنج (آلیاژ Cu) فولاد معمولی < فولاد ضد زنگ
 به عادی بودن آن و نیکها خوردگی یکنواخت خوردگی موضعی

کاربرد مواضع فعال ایجاد می کند که pitting Corr. را افزایش می دهد .


- ماشین کاری :

هرچه ماشین کاری سطح بهتر باشد ، مقاومت در برابر pitting Corr. بیشتر است .



ارزیابی pitting :

همواره به دنبال عمیق ترین pit هستیم ، چون آن pit است که موجب شکستگی یا سوراخ شدن قطعه می شود .

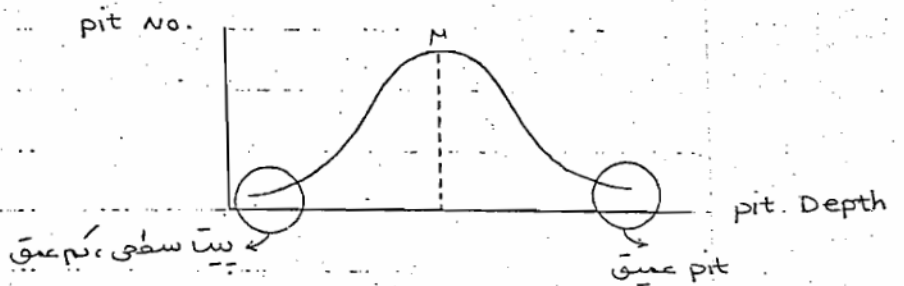


- عمق میانگین هست که تعداد pit های با آن عمق ، max است . آنچه برای ارزیابی ماست ، pit های با عمق زیاد است . البته در سطحی که مورد آمارگیری و ارزیابی قرار داده ایم . با افزایش سطح ، احتمال مشاهده ی عمق بیشتر pit ، کاهش می یابد .

در سطح مساوی pit با عمق کمتر

تخلیه را سرعت

احتمال مشاهده حفره

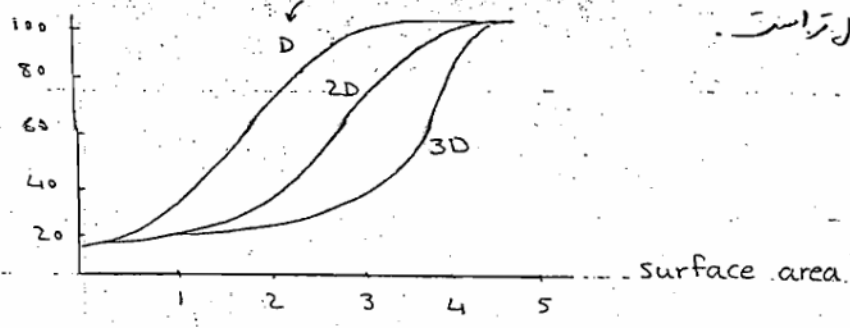

با افزایش سطح تعداد pit ها کمتر می شود ولی تعداد pit ها با عمق بیشتر کمتر از تعداد pit ها با عمق کمتر خواهد بود

مشاهده می شود که در یک سطح مشخص، احتمال مشاهده ی pit عمیق تر، کمتر است.

روش های جلوگیری از Crevice Corr.، برای pitting Corr هم به کار می رود. برخی عناصر آلیاژی اثر به مساحت اضافه شوند، مقادیر کم خوردگی را افزایش می دهند.

مقایسه $St. St$ پیتینگ $Mo \rightarrow St. St$

best alloy

استیل 316 کربن؟

5

Intergranular Corrosion :

Localized attack of grain boundaries.

 


خوردگی مرز دانه ای ... در واقع ... عملی موضعی به مرز دانه ها است. معمولاً در فولاد -

های ضد زنگ نه در معرض عملیات حرارتی یا جوشکاری قرار نگیرند باشند و پس از آن زنگ

در محیط خورنده قرار گیرند ، زنده می شود. به این صورت که مرز دانه ها نشان خورده می شود و اثر تحت تنش باشد ، منجر به شکست زودرس می شود.

فولاد ضد رنگ استنیتی ، اگر به مدت طولانی تحت عملیات حرارتی بین 960°F تا 1450°F قرار گیرد ، گرم داخل دانه ها در اثر دیفوزیون در این دما به مرز دانه ها مهاجرت می کند. و با کربن تشکیل کاربید کربوم می دهد. پس منطقی اطراف مرزها از کربوم فقیر می شود که اصطلاحاً گویند sensitize یا حساس نشده است.





در محیط خورنده ، این منطقه حساس شده خورده می شود. چون بین فولاد ضد رنگ و غیر ضد رنگ اتصال کالوانیک به وجود می آید. اگر قطعه تحت تنش باشد ، به راحتی دانه ها از هم جدا می شوند.

این نوع خوردگی به دو شکل در صنعت دیده می شود :

- پوسیدگی ناحیه جوش weld decay

- خوردگی تیغ چاقویی knife line attack

وقتی دو قطعه را به هم جوش می دهیم ، در اطراف نقطه جوش منطقه ای یافت می شود که در مدت نسبتاً طولانی در محدوده دمای قرار می گیرد و sensitize می شود.

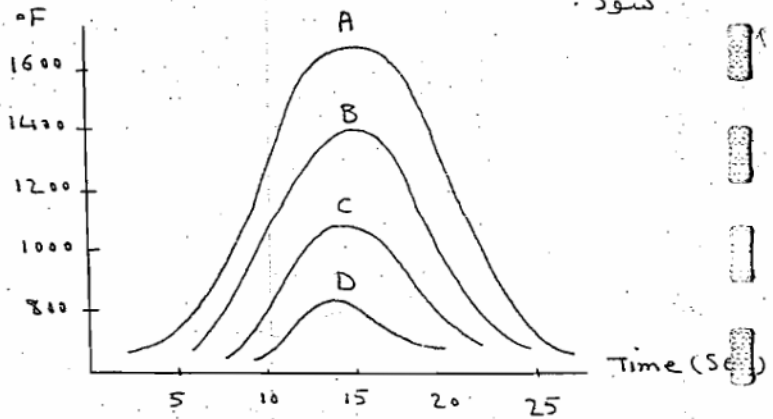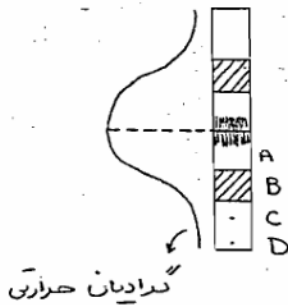

با دور شدن از فصل مشترک (از A تا D) درجه حرارت افت می کند

منطقه A زمان خیلی کمی در ناحیه دمای خاص

قرار می گیرد. B در این محدوده دمای قرار

می گیرد ، اما منطقه D که اصلاً به آن دما نمی رسد. و این منطقه B است که در مدت

زمان طولانی در این باره ی دمای قرار می گیرد ، حساسیت می شود . در مورد قطعات
صنعتی که جوشکاری زمان بر است ، حساسیت شدن را این نوع خوردگی حتماً دیده می
شود . اما در قطعه ی باریک شاید دیده نشود .

Control of intergranular corr.

1- Solid solution - heat treatment

قطعه ی Sensitize شده را به دمای می بریم که کاربید حاصل شوند . ($1800^{\circ}F$)
و به جای خود برگردند . سپس به طور ناگهانی آن را کوئنچ می کنیم . Cr ها دوباره
فرصت نفوذ به حرزها را پیدا نکنند .

عملیات حرارتی را می توان با Coil یا عملیات ترموشیمیایی (که درجای حاصل از یک
واکنش شیمیایی عملیات حرارتی را انجام می دهد) انجام داد . این راه چاره ،
پس از سفارش قطعه ، قابل انجام است .

2- Low Carbon Steel

فولاد ضد زنگ کم کربن سفارش دهیم که کاربیدها کمتر تشکیل شوند و حساسیت
کمتری در اطراف مزرده ها ایجاد نشود .
(قبل از سفارش قطعه)

316 L St.St.

304 L St.St.

↳ Low Carbon

3- Adding stabilizer

استفاده از فولاد ضد زنگ با یدار شده . به این فولادها به هنگام ذوب مقداری
Ti یا Nb (کلومبیم) می زنند که میل به تشکیل کاربید این عناصر بیشتر از کربن

است. بنابراین دیگر تریب نین ماند تا با کروم و وارد تریب نشود. جوشکاری فولاد باید در شده مشکل بصورت آزاد کمتری دارد.

پارامترهای مختلفی ممکن است خوردگی مرز دانه ای و در واقع حساسیت مرز دانه ها را زیاد کند:


1- عمل بد ایراتور: مثلاً ایراتور با تمیز کردن محل جوش با دستمال تریبی اش، ناخواسته کربن منطقه ای جوش را افزایش می دهد.

2- نوع قالب

- زینتی ← خودعاب کربن دارد کم در آن دما می سوزد و وارد تریب می شود.
- سرامیکی ← بهتر است.

3- عملیات تنش کنی: اگر قطعی را نه از فولاد باید در شده ساخته شده است،

تنش کنی کنیم، مقداری از کربن ترکیبات $Cb-C$ و $Ti-C$ آزاد می شود و باز هم در دونه های اطراف جوش حساسیت و خوردگی خواهیم داشت. این خوردگی همان خوردگی تیخ چاقویی یا knife line attack است.

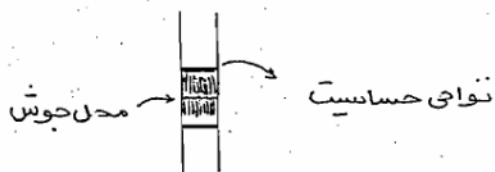

تفاوت پوسیدگی ناحیه جوش و خوردگی تیخ چاقویی:

1- پوسیدگی ناحیه جوش بصورت یک باند پهن است در حالی که خوردگی تیخ چاقویی به صورت دو تیغی نازک در اطراف محل جوش است.

2- فاصله ی ناحیه جوش و خوردگی تیخ چاقویی از محل جوش کمتر از پوسیدگی ناحیه جوش است.

3- تاریخچه عملیات حرارتی این دو با هم متفاوت است.

melting p. _____

CbC dissolved (حل شده)

CrC dissolved

2250 °F _____

CbC ppt. (precipitated رسوب) → ایجاد رسوب آزاد

CrC dissolved

1450 °F _____

CrC ppt.

950 °F _____

No rxn (رسوب نداریم)

70 °F _____

آب عملیات حرارتی در منطقه‌ای دمایی M.P. - 2250 °F صورت گیرد، کمی از کاربید کربن حل می‌شود و در جوشکاری بعدی به صورت باند نازک و در نتیجه جوش قطعاً احساس می‌کند و سبب خوردگی آن می‌شود.

خوردگی مرزدانه‌ای، در صورت نفوذ گاز و پیروسیب اهنیت فراوان دارد.

جلسه نهم 14.8.1384

Intergranular Corrosion of other alloys :

گفتم که فلزات active-passive و به خصوص St St ها آب درمای خاص مدار گیرند، sensitize می‌شوند. در مورد آلیاژهای دیگر هم چنین پدیده‌ای دیده می‌شود.

آلیاژهای با استحکام بالا : High strength al.

... اکثر آلیاژهای $Al-Cu$ حساسند. ممکن است به دلیل تغییر در ترکیب مس، به دلیل...

تشکیل $CuAl_2$ و یا ... مس در برخی مواضع کم شود و این مناطق حساس شوند.

رسوب ترکیبات $MgZn$ ، Mg_2Si ، Mg_5Al_8 و $FeAl_3$ هم می‌توانند سبب تغییر ترکیب شیمیایی و تشکیل سل گالوانیک شود. و اگر قطعه تحت تنش باشد به شکست منجر خواهد شد.

metal matrix composite یا هم ممکن است دچار خوردگی ناشی از حساسیت شوند. (Al در محارت. reinforce ها خورده می‌شود.)

روش‌های آزمون حساسیت فلز :

مخلوط‌های H_2SO_4 ، HNO_3 یا اسید اترانیک را با یک اسید کننده ($FeCl_3$ یا $CuCl_2$) مخلوط کرده، نمونه را 24 تا 72 ساعت در آن می‌جوشانند. از روی میزان خوردگی مرزها، درجای حساسیت نمونه را ارزیابی می‌کنند.

Selective Leaching :

removal of one element from an alloy.

محیط خورنده عنصر آلیاژی را از محیط خارج می‌کند و مقاومت مکانیکی را کاهش می‌دهد.

مهمترین جدایش انتخابی، روی زدایی (Dezincification) است که بیشتر در آلیاژهای مس، به خصوص برنج ($Cu-Zn$) و بیزن ($Cu-Sn$) روی می‌دهد و روی از آلیاژ جدا می‌شود.

کل محل تماس آلیاژ و ماده خورنده
↑ دچار روی زدایی می‌شود.


روی زدایی به دو شکل صورت می‌گیرد: general و plug type

↓
برنج در روی بالاتر محیط اسیدی
↓
روی کمتر در pH 5.4 اسیدی کمتری است.

در حالت general، کل محل تماس آلیاژ و ماده خورنده دچار روی زدایی می‌شود.

مثلاً در سطح داخلی یک مخزن با جدایه ی بزرگی که به دلیل روی زدایی و خروج روی

بینی مخزن

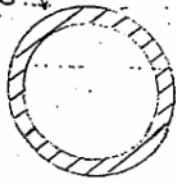

حذره ی داخلی کاملاً قمرزرتک من شود .

general dezincification

در حالت دوم ، در مکان های که تجمع روی داشته باشیم ، روی قلفتی (!) کنده می شود .



pluge type dezincification

مثلاً رادیاتور اتومبیل برنجی است . ترکیب ضد رنجی آن استفاده می شود ، این گلیکول دارد که در اثر کار به آلهید تبدیل می شود . آلهید اسید گلیکول می دهد که سبب خوردگی رادیاتور می شود .

در کندانسورها ، پالاستانه ها ، نیروگاه ها و ... هم دیده می شود که سبب سوراخ شدن لوله ها می شود .

مکانیزم ها :

ابتدا تصور می کردند که ماده ی خوردنده به داخل شبکه نفوذ می کند و روی ها را خارج می کند . ولی متوجه شدند که چنین فرضیه ای درست نیست . چون فاصله ی این دو آب که ماکنیزم در حد 10 \AA است ، آن قدر نیست که محیط خوردنده بتواند نفوذ کند . پس مکانیزم دو مرحله ای را پیشنهاد دادند :

- 1) Brass dissolution
- 2) Copper precipitation

در این مکانیزم ، ابتدا همی برنج حل می شود . هم مس و هم روی سپس مس ها رسوب می کنند و به شبکه بر می گردند .

از جمله : سوراخ شدن ، قرارگیری و سوراخ شدن روی ، باعث دره حرارت های بالاتر در تبادل شده های حرارتی گردند و به خاطر حالت بودن ()
 دانه بندی : برنج قوی (5٪ روی) > برنج دریا (35٪ روی) > مونت (40٪ روی)
 از ذرات مس / 5٪ است / 30٪ / 100٪

راه های پیشگیری از زوی زدایی :

- 1- کاهش خوردگی محیط
- 2- کاهش عنصر آلودگی . ماکزیم مقدار روی در ترکیب برنج 40٪ است که می توان آن را تا 15٪ هم کاهش داد .

ویا می توانیم به پایه AS یا Sn اضافه کنیم که در جلوگیری از روی زدایی موثر هستند .
 P و Al و Bi و Cu

Selective Leaching یا De alloying در سایر آلیاژها هم دیده می شود . مثلا در چین ها .

گرافیت شدن :

بیشتر در چین های خالصتری دیده می شود که در محیط خوردنده آهن از ترکیب جدا می شود و کربن باقی می ماند . به طوری که می تواند لایه ای از گرافیت روی فلز تشکیل دهد که با ناخن هم کنده می شود .

پروانه ی پمپ ها و ... چدن اند . یکی از معایب چدن ها ترد بودن آن هاست که با مالش کردن سعی می کنند آن ها را نرم تر و داکتیل تر کنند .

گرافیت شدن در چدن خالصتری به وقوع می پیوندد و در چین دارای گرافیت کمتری مشاهده نمی شود . استحکام کم می شود به سبب ایجاد ی دیده نمی شود .

جلسه ی دهم ، 84 . 8 . 17


(6)

خوردگی سایشی : Erosion Corrosion

وقتی که بین محلول خوردنده و فلز حرکت نسبی اتفاق بیفتد ، تخریب (degradation) افزایش پیدا می کند . (در محلول خوردنده باید درآت سخت ساییده وجود داشته باشد تا Erosion اتفاق بیفتد .)

Err. Corr. به شکل‌های مختلف دیده می‌شود: شیار (notch)، کنده (gullies)، امواج (waves)، حفره‌های کُرد (holes)، شکاف‌های ریز (groves) و دره (valleys)

همه‌ی این نشانه‌ها در جهت خاصی ایجاد می‌شوند که هم جهت بودن آن‌ها ایده‌ی خوردگی - سایش را به دست می‌دهد.

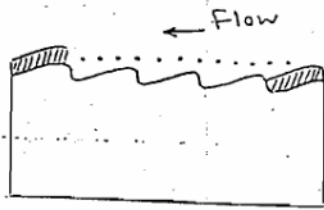


همه‌ی فلزات و آلیاژها نسبت به Err. Corr. حساسند. فولاد ضدزنگ، Al، برنج و ... تعداد زیادی از محیط‌های خوردنده می‌توانند آن را ایجاد کنند. اکثر تانسیات صنعتی هم در معرض این خوردگی هستند. (لوله‌ها، پمپ‌ها، مخازن، راکتور و ...)

پارامترهای مختلفی هستند که آن‌ها را کنترل کنیم، می‌توانیم Err. Corr. را min کنیم:


1- لایه‌ی سطحی: اگر لایه‌ی سخت سطحی معمولاً آکسیدی است، وجود داشته باشد، Err. Corr. اتفاق نمی‌افتد یا به کمی صورت می‌گیرد.

Rate of Corr.

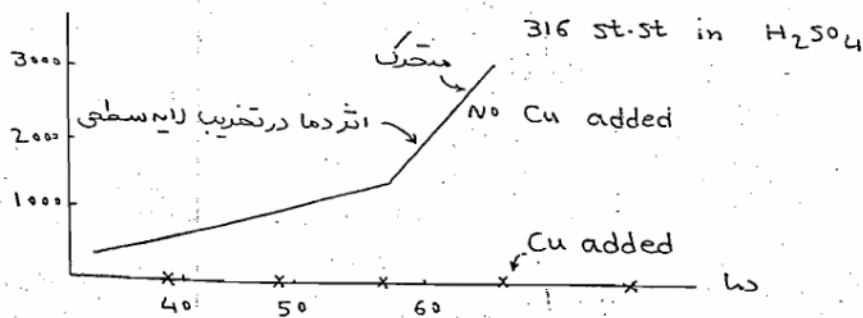


مشاهده می‌شود که با افزایش Cu، خوردگی کاهش یافته است.

در نمودار 316. St. St. که مس ندارد، از نقطه ای که بعد از سرعت خوردگی افزایش نسبی
 با دما دارد. چون لایه سطحی از مس رقیق است.

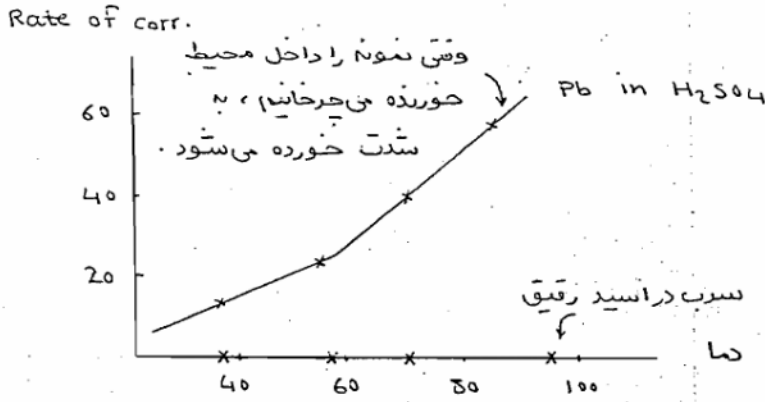

نسب در اسید سولفوریک رقیق خورده نمی شود. (به دلیل تشکیل لایه ی سولفات نسبی که در اسید سولفوریک رقیق نامحلول است.)

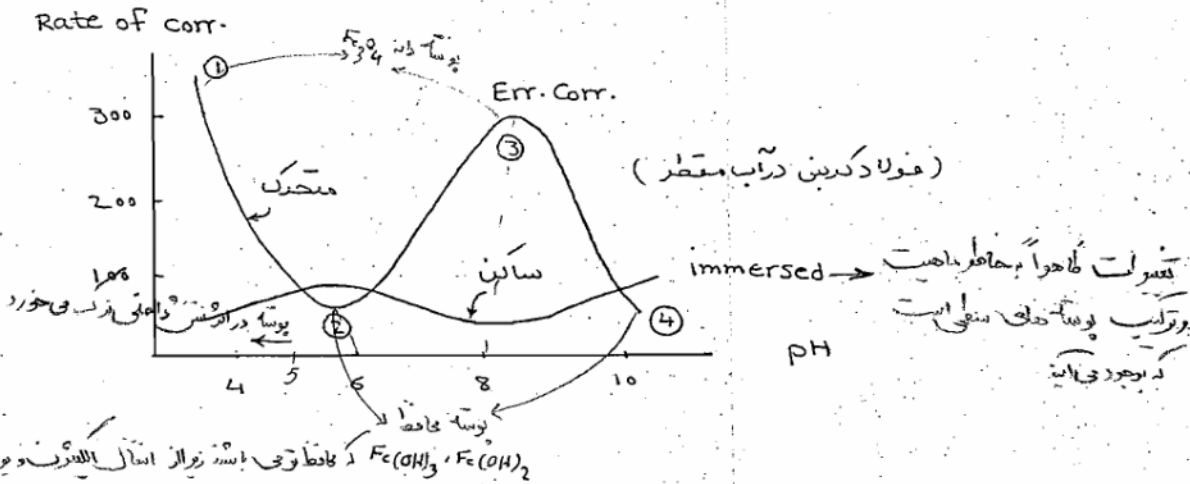

فولاد کربن را در pH های مختلف در آب مقطر مشاهده می کنیم.
 در حالت محرك، در نقطه 1، در pH اسیدی لایه ی محافظ حل شده، از بین
 می رود و rate خوردگی بالاست. واکنش کاتدی: $H^+ \rightarrow H_2$

در نقطه 2، لایه ی طبیعی تخریب نشده است. واکنش کاتدی: $O_2 \rightarrow OH^-$
 ← زدیک PH=7 →

در نقطه 3، در اثر سایش لایه به تدریج از بین رفته است. و در نقطه 4، در pH
قلیایی، لایه ی هیدروکسید آهن تشکیل می شود. ($Fe(OH)_3$ یا Fe_3O_4) که سرعت
خوردگی را کاهش می دهد.

Velocity - 2

با افزایش سرعت حرکت محلول و ذرات ساییده ، Err. Corr. افزایش می یابد . البته میزان خوردگی بستگی به پایداری لایه ی سطحی دارد .


	1 ft/s	4 ft/s	27 ft/s
C. St.	34 mpy	72 mpy	254 mpy
Cu-Sn ← Bronz	45	-	343
Cu-Zn ← Brass	2	20	170
Al Bronz	5	-	236
Cu-Ni	2	-	190
Ti	0	0	0

سرعت بحرانی :


min سرعتی که قبل از آن ، rate خوردگی کم یا متوسط است ، ولی پس از آن به شدت خوردگی افزایش می یابد .

آلومیناها یا مثل برنز ، برنج ، Cu-Ni که طبیعت نرم دارند ، به شدت به سرعت بحرانی حساسند . چون لایه ی سخت اکسید هیس در سطح آن ها تشکیل می شود که پس از رسیدن به سرعت بحرانی ، از پس می رود و خوردگی بسیار شدید می شود .

اما Ti در همدی سرعت ها یک سرعت خوردگی دارد . چون هم لایه ی سطحی آن (TiO_2) خیلی سخت است و هم طبیعت خودش سخت است . به همین دلیل مقاومت بهتری از خود نشان می دهد .

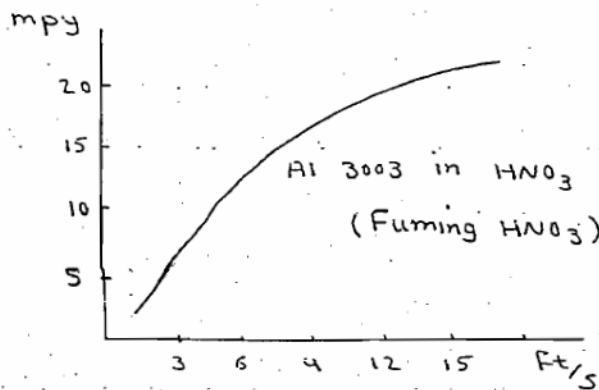

با افزایش سرعت حرکت نسبی Al 3003 در اسید نیتریک دودکننده ($Fuming HNO_3$) ، سرعت خوردگی افزایش می یابد .
(اسید نیتریک دودکننده ، مقداری HNO_2 دارد .)

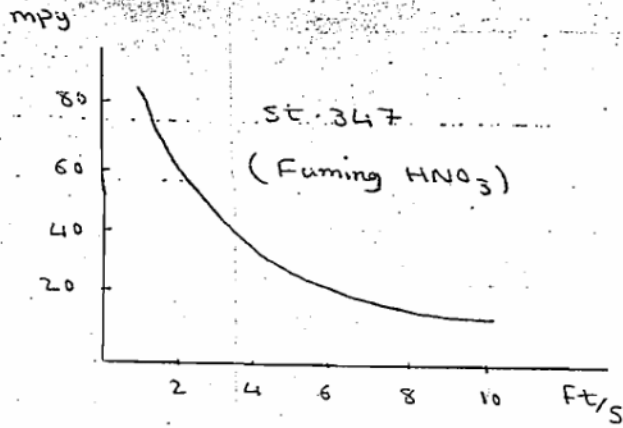

اما با حرکت دادن فولاد 347 در
 اسید نیتریک دودکننده ، نرخ خوردگی
 کاهش می یابد .

در مورد Al در اسید نیتریک دودکننده ، چون HNO_2 داریم ، در سطح Al ، لایه ای
 نیترات آلومینیوم تشکیل می شود که لایه ای مقاوم است و از خوردگی جلوگیری می کند اما
 این لایه ، لایه ای نری است و با افزایش سرعت ، به سرعت از بین می رود و سبب می شود
 نرخ خوردگی افزایش یابد .

در مورد St. 347 ، لایه ای محافظ اسید مضاعف آهن و کروم داریم . اما در
 محیط اسید نیتریک دودکننده ، اسید نیترو این لایه را احیا می کند و لایه از بین می رود
 و به همین دلیل نرخ خوردگی بالا است . ولی با هم زدن و افزایش سرعت ، اسید نیترو
 که به شکل گاز است ، از اطراف قطعه دور می شود و لایه احیا نمی شود و نرخ خوردگی
 کاهش می یابد .

پس افزایش سرعت ، اثر خود را در پایداری یا از بین بردن لایه ای سطحی نشان می دهد .

سایر عواملی که در Err. Corr. موثر هستند :

3- توربولانس : در حرکت ممتد ، خطوط جریان درهم هستند . در این حالت عمیقاً

Err. Corr. افزایش می یابد . پس هر جا که لوله خشک دارد ، یا به طریق حرکت ممتد

است ، بیشترین Err. Corr. را خواهیم داشت .

4- برخورد (Impingment) : اگر محلول با ذرات خورنده برخورد کند به غلظت ،

نسبت افزایش Err. Corr. می شود. تنش های خردی - انقباض جمع من شوند که در نهایت به تنش شکست یا کشش می انجامد. (اثر حافظه)

جلسه ی باردهم ، 21 . 8 . 1384

پارامترهای موثر در Err. Corr. - ادامه :

- ضمیمه فلز یا آلیاژ :

ترکیب شیمیایی فلز یا آلیاژ : مثلاً مقاومت فولاد ضد زنگ به Err. Corr. بستار از فولاد معمولی است . چون مقاومت به خوردگی آن بستار است . مقاومت به خوردگی فولاد ضد زنگ هم برمی گردد به Cr , Ni موجود در آن .



مقاومت به خوردگی Cr بستار از Fe است . کربن با کربن در سطح تشکیل CrC می دهد که سبب افزایش مقاومت به خوردگی می شود .

- افزایش عنصر آلیاژی سووم :

با افزایش مقداری Mo در St-St 316 ، مقاومت به خوردگی و مقاومت به Err. Corr. افزایش می یابد .

عنصرات سخت کننده نسبت به Err. Corr. مقاومت بستری از خود نشان می دهند . به طرق مختلف می توان یک فلز را سخت کرد :

- solid solution hardening : کل قطعه سخت می شود . مثلاً با ریختن کاربدها .

بنابراین مقاومت به Err. Corr. هم بالا می رود .

- Case hardening or Surface hardening : یک لایه ی سخت محافظ روی

فلز تشکیل می شود . این سختکاری خیلی برای

افزایش مقاومت به Err. Corr. خوب نیست چون با ازن رفتن لایه سطحی
مقاومت ازن می رود.

پایه های حمل مینعات خورنده (Fe و Fe_3O_4 ، Fe_2O_3) ، کاربید کروم دارند
که مقاومت به Err. Corr. را افزایش می دهد.

کنترل Erosion - Corrosion :

هم باید Err. و هم باید Corr. را متوقف کنیم.

1- انتخاب مناسب مواد (material selection).
مواد را انتخاب کنیم که مقاومت به خوردگی و سایش بالا دارند.
Solid Sol. و ...

2- طراحی :
انگ طراحی به گونه ای باشد که مسیرهایی برای جریان میناطم یا برخورد داشته
باشیم ، با Err. Corr. مواد خواهیم بود.

3- تغییر محیط (Alteration of env.)
با تغییر محیط ، هم می توانیم Corr. را و هم Err. را کاهش دهیم . مثلاً
اگر آب دریا و رودخانه استفاده می کنیم که حاوی ذرات ریز شن و ماسه است ،
باید یک مخزن بزرگ داشته باشیم که ذرات ته نشین شوند . یا می توانیم یک سری
مواد کنترل کننده ی خوردگی بیفزاییم که خوردگی هم کاهش یابد . یا به نحوی
Flow و یا درجه حرارت را کاهش دهیم و ...

4- پوشش دادن (coating)
پوشش های سخت که با اسپری یا سوا صورت می گیرد ، مقاومت به سایش را

افزایش می دهند. پوشش های مختلف که ذرات سخت انباشته دارند، هم سختی را افزایش می دهند و هم خودشان به عنوان یک محیط برنده و خورنده عمل می کنند.

5 - C.P. حفاظت کاتدی


این عامل دقیقاً بر خوردگی موثر است. فلز را به یک ولتاژ منفی وصل می کنیم تا خورده نشود. به این ترتیب Err. Corr. هم کاهش می یابد.

(7)

Cavitation Damage :


حسارتی است که در اثر آن حفرات مدور داخل فلز ایجاد می شود. اگر فشار داخل یک سیستم تغییر کند به صورتی که ابتدا ناخن بیاورد و بعد افزایش یابد، در فشار کم، گازهای محلول در سیال خارج شده و ایجاد حباب می کنند. با افزایش فشار، حباب ها می ترکند و در سطح فلز ایجاد حفره می کنند.

پس Cavitation damage عبارتست از تشکیل (در فشار کم) و ترکیدن (در فشار زیاد) میلیون ها حباب ریز در سطح فلز که در اثر تغییر در فشار داخل یک سیستم به وجود می آید. تنش های حرارتی ناشی از ترکیدن حباب ها آنقدر جمع می شود که سبب کنده شدن بخشی از فلز می شود.

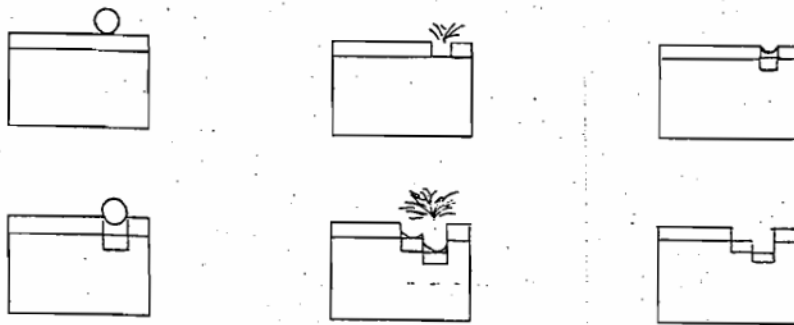

معمولاً در پمپ های نفت و آب و ... این پدیده را می بینیم. معمولاً وقتی که محور پمپ از حالت عادی خود منحرف شده باشد، پمپ زوزه می کشد. این صدا همراه با Cavitation damage است.

: Freting Corrosion

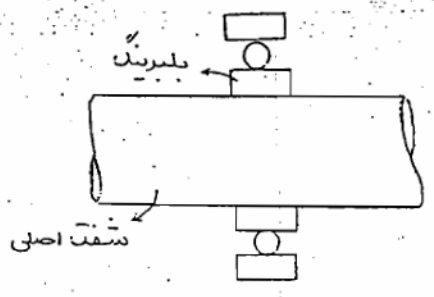


Freting Corr. در محل اتصال بلیبرینگ به شفت دیده می شود . (در اتصالات ریل راه آهن یا در ماشین هایی که چرخ های عقب به شفت وصلند یا ...) به این صورت که در اثر حرکت نسبی شفت و بلیبرینگ از محل جوش سرد ذرات کنده می شوند و بین دو قسمت قرار می گیرند و سبب خوردگی می شوند .

- ۱- wear oxidation
- ۲- oxidation wear

دیده می شود :

oxidation wear :

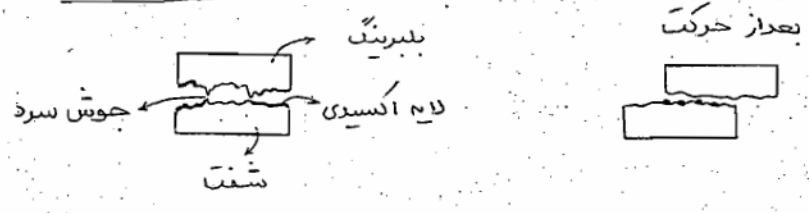


به دلیل تماس با هوا ، در مناطقی از اتصال که شفت و بلیبرینگ به هم متصل نیستند ، لایه اکسیدی تشکیل می شود . در اثر سایش ، این ذرات کنده می شوند و بین دو قسمت می افتند و سبب خوردگی می شوند .

wear oxidation :



به دلیل سایش ، ذرات از محل جوش سرد کنده می شوند و در میان دو قسمت متصل شده به هم از شفت و بلیبرینگ می افتند . این ذرات در اثر تماس با هوا اکسید می شوند و سبب خوردگی می شوند .

 1- استفاده از Lubricant



روانکار نسب می‌شود که هوا در میان دو قسمت متصل شده به هم قرار نگیرد. بنابراین لایه‌ی اکسید سطحی تشکیل نمی‌شود.

2- افزایش سختی یکی از قسمت‌ها یا هر دو بخش جوش خورده به هم تا تحت بار به راحتی جوششان کنده نشود.

3- افزایش اصطکاک بین دو قسمت

4- استفاده از واشر برای کم کردن ارتعاشات و خفت هوا

5- افزایش بار تا لغزش و حرکت نسبی شفت و بلبرینگ کاهش یابد

6- حرکت شفت و بلبرینگ را طوری تغییر دهیم که جهت‌شان با هم حرکت کنند، نه یکی نسبت به دیگری.

(8)

(S.C.C.) Stress Corrosion Cracking


مضار طراحی قطعات و ... ، تأمدت‌ها تنش تسلیم بود. اما مواردی مشاهده می‌شد که در آن‌ها قطعه در تنش‌های خیلی کمتر از تنش تسلیم، تسلیم می‌شد. مثلاً

- ترک برداری فصلی: گلوله‌های توپ، پائیز و زمستان را نمی‌کردند، دیگر برداری خود را نداشتند. پس از بررسی، مشاهده شد که این گلوله‌ها ترک دارند.

Caustic embrittlement (شکنندگی قلیایی) در دیدهای بخار یا Boiler

ها و ... که حاوی مواد قلیایی بودند، در اثر تنش ترک بر می‌داشتند و می‌شکستند.

S.C.C عبارتست از ترک برداری ناشی از حضور همزمان تنش کششی (یا تنش با مولفه‌ی کششی و یک محیط خورنده ی ویژه . فلز مستعد هم باید موجود باشد .

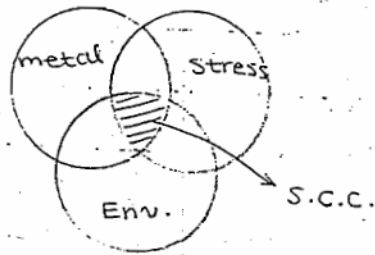

سقوط هواپیماها ، آتشسوزی پاناسیاه ها یا آتش سوزی آمونیل ها ، معمولاً ناشی از این پدیده اند .

همه ی فلزات ، در همه ی محیط ها دچار S.C.C. نمی شوند . در محیط های دریایی فولادهای ضد زنگ به شدت به S.C.C. حساسند . ولی آلیاژهای مس به راحتی در محیط های دریایی مقاومت می کنند . به عکس ، آلیاژهای مس به شدت در محیط های قلیایی آمونیاکی به S.C.C. حساسند . ولی فولادهای ضد زنگ نه .


: Crack Morphology

ترک معمولاً یک شاخه ی اصلی دارد ، و شاخه های فرعی . جهت رشد شاخه ی اصلی ، به جهت مولفه ی کششی تنش عمود است .

intergranular منزله ای

transegranular روی دانه ای

ترک به دو صورت می تواند رشد کند .

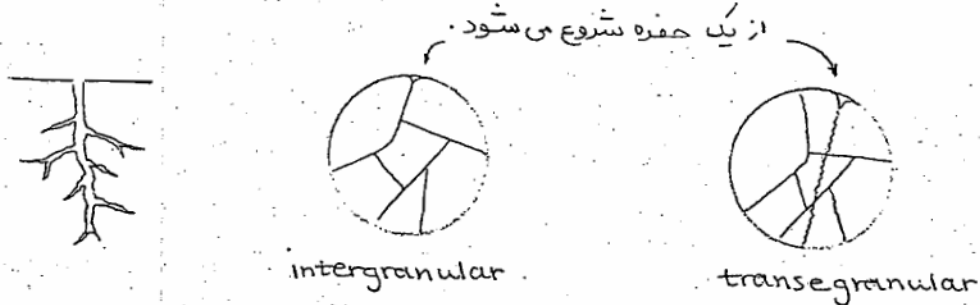

Low or medium load


High load

ومنزلهای ضعیف (sensitized)

ترک دانه را پاره می کند و در طول آن پیش می رود . (سطح شکست سرد)


High load حساس تر است

- تنش در سیستم به صورت های مختلف ایجاد می شود : - applied (اعمالی)
- Thermal (حرارتی) -
- Residual (باقیمانده) - ناشی از کار سرد، شکل دهی و ...
- Wedging (محصولات خوردگی) - محصولات خوردگی حجم زیادی دارند که می توانند تنش اعمال کنند.

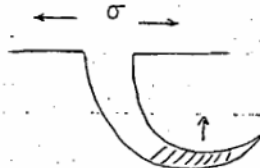


↓ σ ناشی از محصولات خوردگی
(حتی می تواند جهت حرکت ترک را تغییر کند.)

σ_{min} ای هست که اگر ماده تحت آن قرار گیرد، یا نمی شکنند یا در زمان طولانی می شکنند.
پس با کاهش Load، می توان زمان شکست را طولانی می کنند.

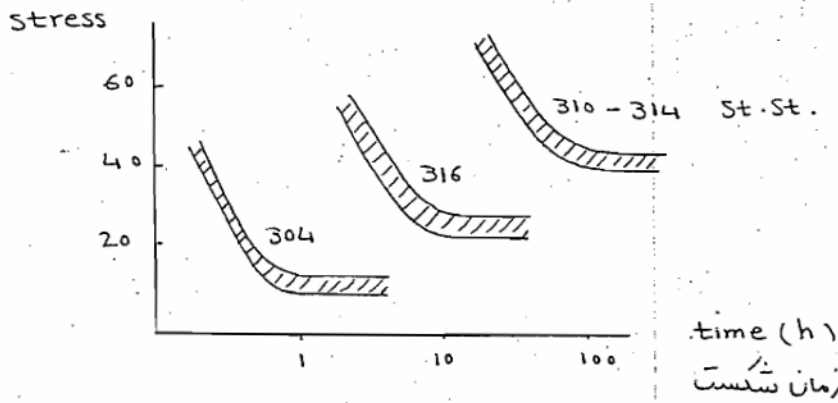


σ_{min} بستگی به ترکیب شیمیایی، غلظت و مقاومت آن به S.C.C. دارد. آلیاژهای زیرکونیوم در مقابل تنش های تشعشعی بسیار مقاومت می کنند و Core های برج های رادیواکتیو را از این آلیاژ می سازند.

تنش ناشی از خوردگی و از حدی کمتر باشد
این تنش را عامل جمع تنش

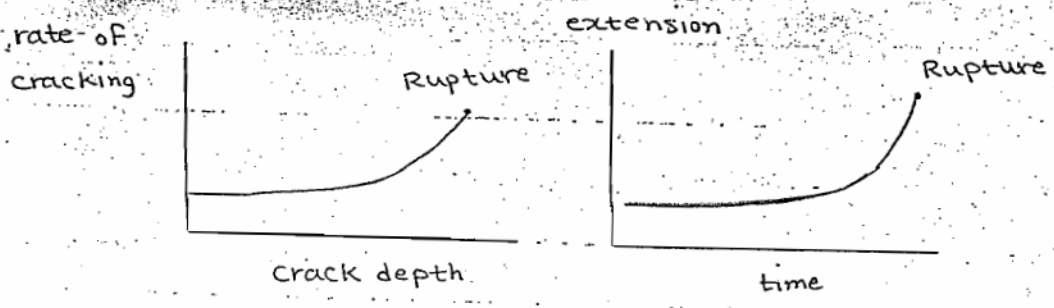

هیچ رابطه‌ی خطی بین شروع ترک و زمان شکست وجود ندارد. با افزایش عمق ترک سرعت رشد ترک هم زیاد می‌شود.

رشد ترک برداری به این صورت است که عمق ترک ابتدا خیلی کم است. ولی وقتی عمق ترک زیاد شد، سریعاً رشد می‌کند تا به شکست بینجامد.

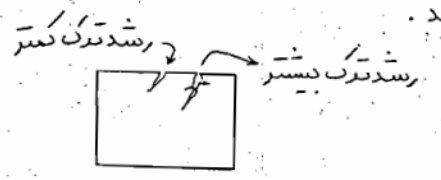


پس به محض ترک خوردن باید Load را کم کنیم. (ممکن است 6 سال طول بکشد تا قطعه ترک بخورد ولی پس از ترک خوردن، قطعه در طول 6 ماه بشکند.)

فائده‌های محیطی موثرتر: S.C.C. :

- اکسیدکننده‌ها
- کربن‌ها (ترک‌ها اثر از کربن pit ها شروع می‌شوند.)

وجود اکسیدکننده‌ها غالباً اثر زیادی در تمایل به ترک خوردن دارد. در محیطی زیر اثر

Cl⁻ و اکسیژن حل شده در St-St. 304 رایج است.

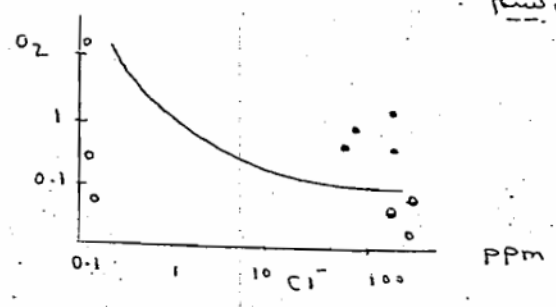

• انهدام
○ عدم انهدام

بیشترین شکست در حضور O_2 زیاد ترخ می دهد. در $50-50$ Cl^- زیاد. احتمال شکست $50-50$ است. و در غیاب Cl^- و نیز O_2 شکست اتفاق نمی افتد.


دما و حالت فیزیکی محیط هم از عوامل موثر بر S.C.C هستند.

جلسه دوازدهم : 84.8.24

در انتخاب مواد برای مقاومت به خوردگی، اولین عامل آن است که ماده لایه سطحی داشته باشد. البته طبیعت ماده هم باید مقاوم باشد. (مس، برنج، ویرنر و ... به سرعت از سرعت حد می ندرند و مقاومت خود را از دست می دهند.)

ادامی S.C.C :


پارامترهای متالورژیکی در S.C.C :

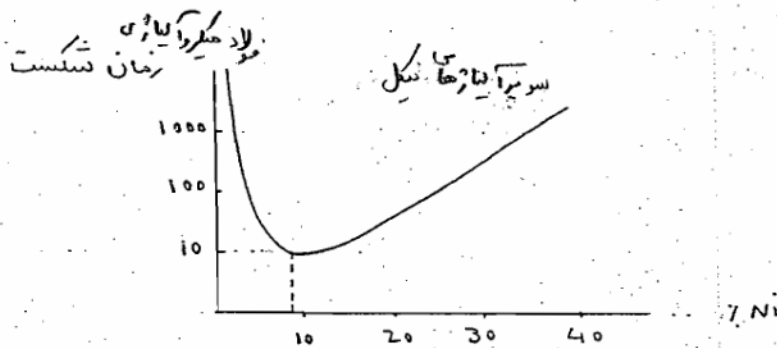

در درصدهای کم نیکل (مثلاً فولادهای میکروآلیاژی)، این مقدار کم نیکل، مقاومت خوبی به فولاد می دهد. با افزایش درصد نیکل، زمان شکست کاهش شدید می یابد. در حدود 15٪ نیکل، به min زمان شکست می رسیم. این محدوده، محدوده فولاد ضد زنگ است. و چون احتمال sensitize شدن و pit زدن و ... بالاست، زمان شکست کاهش یافته است.


مجدداً با افزایش درصد نیکل و ایجاد آلیاژهای نیکل، مقاومت خوبی حاصل می شود. و زمان شکست افزایش می یابد. چون به سوپر آلیاژهای نیکل می رسیم.

پس ترکیب شدیداً بر حساسیت به S.C.C. موثر است.

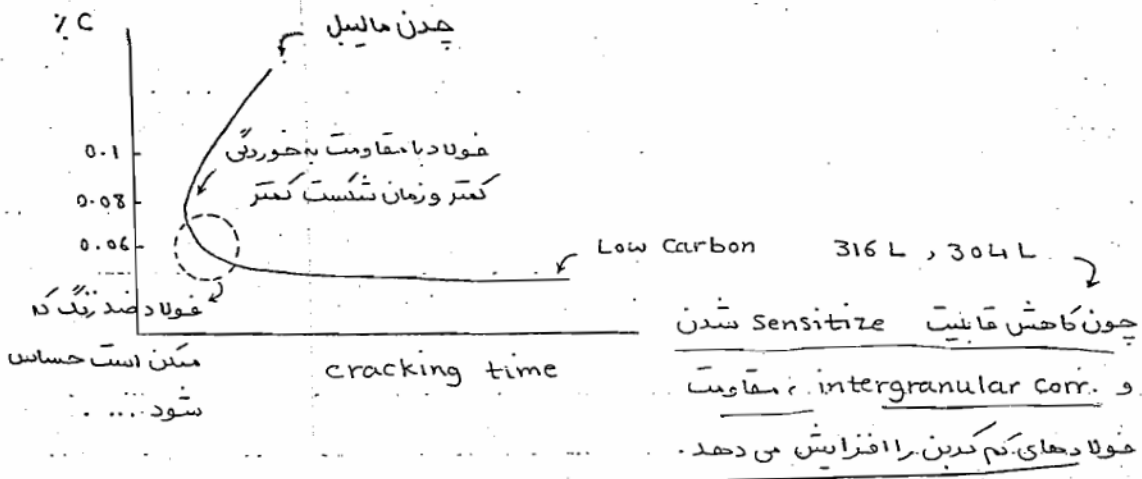


شکل و جهت گیری ترجیحی دانه ها

Preferential orientation of grains :

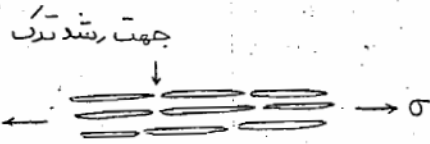

در حالتی که بار در جهت نورد به فلز وارد شود، احتمال عبور ترک از مرز دانه ها خیلی کم است.

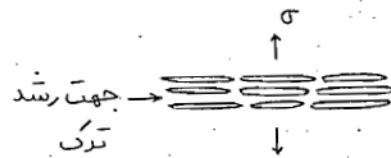

در این حالت احتمال رشد ترک و شکست زیاد است. چون تعداد مرز دانه ها در این مقطع زیاد است.

پس همواره باید در جهت نورد به ورق بار وارد شود.

ترکیب و توزیع رسوبات:

Composition and distribution of ppt's.

مثلاً رسوبات کاربید کروم و یخس آن در مرز دانه ها، مقاومت به S.C.C. را کاهش می دهد. اگر در فولاد ضد ترک رسوب کاربید منبسط تسلیل نشود، مشکلی نخواهیم داشت.

حتی کاهش نیکل در مرزها آنها هم به اندازه ی کم موثر نیستند. (در فولاد ضد ترک، Cr مقاومت به خوردگی ایجاد می کند، اما نیکل آستنیت را بست. (آستنیت فاز مطلوب ماست.))

- واکنش نایجایی ها روی هم : Dislocation interaction
 نایجایی ها می توانند درهم قفل شوند یا به نوعی به رشد ترک ها کمک کنند.

- استحکامی فازی : Phase transformation

- استحکامی فازی به سه صورت می تواند ایجاد شود :
- 1 - عملیات حرارتی
 - 2 - تنش مکانیکی
 - 3 - زمان

وقتی قطعه تحت تنش است، ممکن است استحکامی فازی رخ دهد و مثلاً آستنیت به مارتنزیت یا فزیت تبدیل شود. این فازها نسبت به لا حلالت بیشتری دارند و به رشد ترک کمک می کنند. سرعت حرکت ترک در محیط فازها بیشتر از محیط دلتا است.



در نوک ترک، به دلیل اعمال تنش زیاد استحکامی فازی رخ می دهد (ساختار شبکه ی کریستالی تغییر می کند). و مثلاً لا به M تبدیل می شود که در محیط خوردنده زودتر حل می شود و ترک سریع رشد می کند.

جلسه ی سیزدهم ، 28 . 8 . 84

مکانیزم های S.C.C. :
 هنوز مکانیزم دقیق S.C.C. مشخص نشده است. چون پارامترهای بسیاری در آن مؤثرند. اما در جایی که سه عامل فلز مستعد، محیط خوردنده ی ویژه و تنش را همزمان


داشته باشیم ، وقوع S.C.C. حتی است . مکانیزم S.C.C. می تواند یکی از چهار عامل زیر باشد :

1- شکست در اثر پارامترهای متالورژیکی :

1- هم صفحه بودن ناچایی ها Dislocation Coplanarity

اگر ناچایی ها هم صفحه باشند ، ترک راحت تر رشد می کند . اما اگر در صفحات مختلف باشند ، جلوی رشد ترک را می گیرند .

(ناچایی ها را با TEM می توان دید . (الکترون از فاصله ای اندک ها هم عبور می کند .)

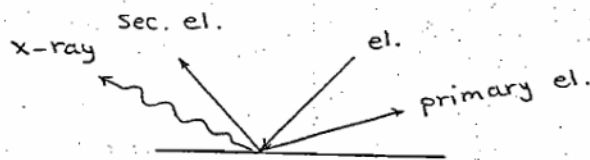

SEM : $\lambda = 10 \text{ nm}$
 $M = 300,000 \times$


TEM : $\lambda = 0.01 \text{ nm}$, $E = 1,000,000 \text{ eV}$
 $M = 24 \text{ Million } \times$

2- Stress aging & microsegregation

در اثر تنش ، ساختار قطعه تغییر می کند و سریع تر می شود . (زمان در این aging خیلی کم تر نیست .)
 این ها در اثر تنش در نوک ترک از جای خودشان جدا می شوند و از سر راه ترک کنار می روند . بنابراین ترک به راحتی رشد می کند .

3- adsorbtion (جذب سطحی)

← باند Cl-F سبب دست بردن باند Fe-Fe می شود .

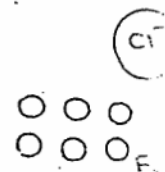


و سن به راحتی آنم ها زانناز من رند و ترک رسد می تند

2- عوامل مربوط به حلالت (Dissolution)

1- تراش ، به دلیل تغییر تصویر باز یا ... ، حلالت در نوک ترک زیاد است .
معمارت یون گرامر

2- Film Formation at cracking walls

تشکیل فیلم محافظ در دیواره ی ترک ، سبب تشکیل سل گالوانیک بین مناطقی از دیواره N
لایه ی محافظ دارند ، و لم همان حیدر ترک که هنوز لایه ای بر سطح آن ها تشکیل نشده است
می شود .

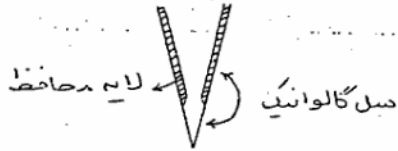

metal

3- Noble material enrichment

در اثر حل شدن آهن ، غلظت Ni و Cr هم زیاد می شود و سل گالوانیک تشکیل می شود .

4 - Film rupture

لایه ی سطحی در برخی نقاط از بین می رود و از همان نقاط خوردگی ادامه
می یابد . دلیل اینکه ترک شاخه های فرعی دارد ، همین است .



3- هیدروژن :

هیدروژن کوچکترین اتم است و می توان گفت هرچه در کاتد موجود است ، از
هیدروژن درست شده است . هیدروژن می تواند داخل شبکه ی فلزات نفوذ کند و سبب
شلندی شود .

1- Hydride Formation

هیدروژن می‌تواند با محتویات داخل فلز ، هیدرید تشکیل دهد . هیدریدها به شدت شکننده اند و یک تنش کوچک می‌تواند منجر به شکست قطعه شود .

2- Hydrogen embrittlement

تشکیل گاز هیدروژن در اثر تجمع اتم‌های هیدروژن که تنش اضافی به قطعه اعمال می‌کند و سبب شکست آن می‌شود .

Mechanical - 4

1 - Tunnel pitting

مناطق از ترک که ضعیف هستند ، pit می‌زنند و شروع می‌کنند به خورده شدن .

2 - Wedging

محصولات خوردگی معمولاً حجم زیادی دارند و خودشان به قطعه تنش وارد می‌کنند .

Prevention :

1 - Lowering stress : → افزایش زمان شکست

2 - از بین بردن محیط بحرانی → آلیاژهای مس در محلول‌های آمونیاکی خورده می‌شوند و فولادهای ضد زنگ در محلول‌های سیانور Cl^- .

3 - Changing alloy → مثلاً تبدیل آلیاژها به سوپر آلیاژهای مثلاً Ni نیکل ، درپره‌های توربین هواپیما .

4 - C.P.


5 - Inhibitors

6 - Coating → پوشش می‌تواند جلوی خوردگی یا جذب سطحی را بگیرد

7. Shot pinning
 نتیجه پاشی محدودی از تنش های باقی مانده را می برد و خستگی
 هم با اعمال تنش می توانیم دو لایه ترک را هم آوریم.
 ترک که بسته بند ، رشدش هم متوقف می شود.


Corrosion Fatigue :

Fracture under repeated cyclic stressing

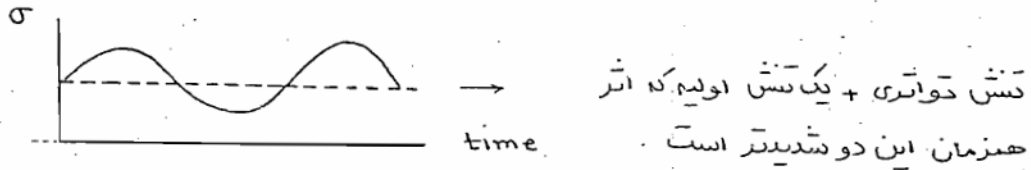


اگر تنش تواتری در محیط خورنده اعمال شود ، قطعاً در Fatigue limit های
 به مراتب پایین تر از حد واقعی اش دچار شکست می شود .

اگر سطوح شکست را مورد بررسی قرار دهیم ، وجود محصولات خوردگی در محل
 شکست نرم ، نشان دهنده خستگی خوردگی است .

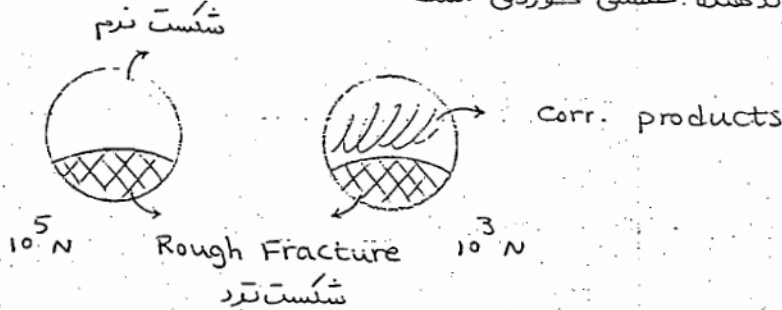

غلزات آهنی معمولاً یک تنش σ_{min} دارند که اگر تنش سیکلی در آن σ به آن ها وارد
 شود ، یابنی شکند ، یا در زمان طولانی می شکند . با notch دار کردن ، این
 σ_{min} کاهش می یابد . غلزات غیر آهنی حد خستگی ندارند و هر قدر که تنش را کم کنیم ،
 با رهم می شکند .

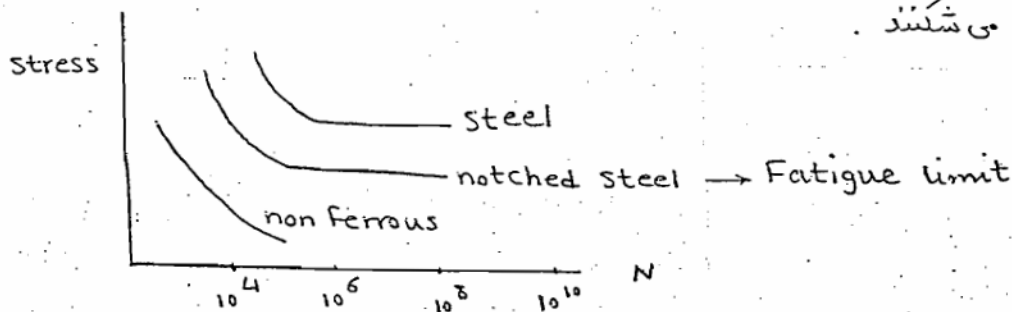

رشد های جلوگیری از ... Corrosion Fatigue همانند S.C.C است .

- High cycle Fatigue : تماس محیط خورنده با قطعه در حال تنش بسنی کمتر است .


- Low cycle Fatigue : تماس محیط خورنده با قطعه تحت تنش بیشتر است . پس این حالت خطرناک تر است .

جنبه های مکانیکی خوردگی :

Hydrogen Damage :

هیدروژن به انواع مختلف می تواند سبب انهدام قطعه نشود .

- Blistering (ناؤل زدن)

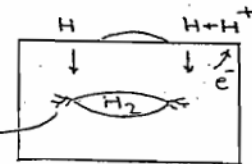


انبساط هیدروژن در اثر افزایش دما، سبب ترک خوردن می شود .

ناؤل سطحی هنگام آنگاری فلز ، که فلز را به قطعه متفی می بندد . دیده می شود .

- Hydrogen Embrittlement → تولید هیدرید

- Hydrogen Attack

 
- Decarburization




فرآیندهای سنی دهنده ی هیدروژن :

1- Corrosion : فرآیند خوردگی ایجاد هیدروژن می کند .

 
2- محیط های که گاز H_2S دارند . (محیط های نفتی و پاری)




3- فرآیند تولید بخار (در Boiler ها درجه حرارت بخار آب را 700°C بالا می‌برند که پره های توربین ریزاتورها را می‌چرخاند.)

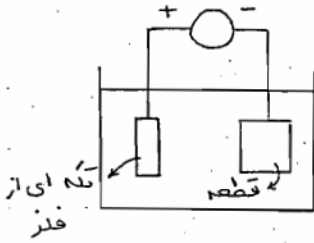

4- آبکاری فلزی : electro plating

 


درحین از موارد دیده شده است که هرچه استحکام فلز بالاتر باشد، مقاومت به خوردگی آن کمتر است.

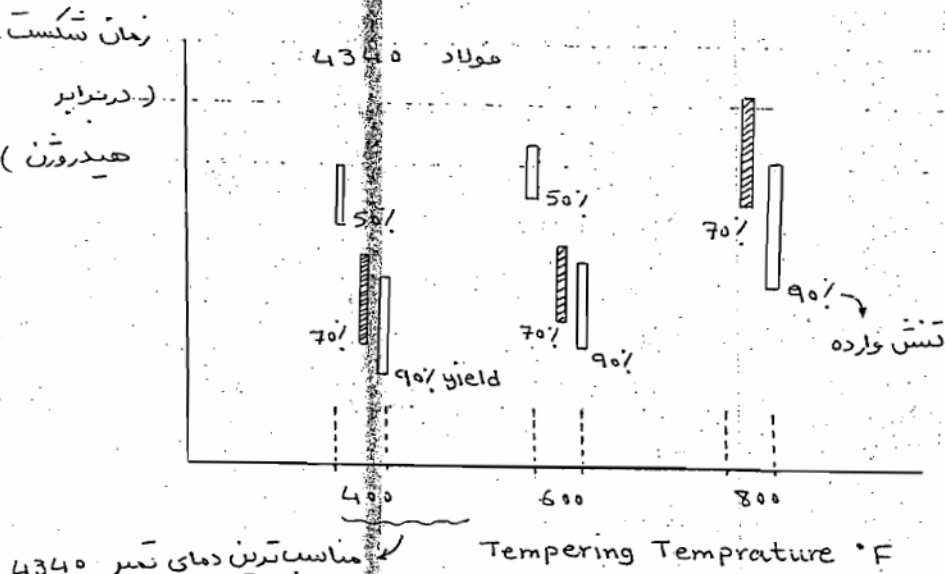

می بینیم که با افزایش استحکام (کاهش دمای تمپر) فلز در مقابل تسلست مقاومت کمتری دارد. و در یک استحکام ثابت، با افزایش تشنش وارده (50% و 70% و 90% تشنش تسلیم) زمان تسلست کوتاه تر می‌شود.

هیدروژن به همان صورت که وارد قطعه می شود ، می توان از آن خارج نمود . خطر هیدروژن در محدوده ی دمایی $80-100^{\circ}C$ است . در دماهای کمتر از این محدوده سرعت نفوذ کم است و در دماهای بیش از آن ، هیدروژن در قطعه نفوذ و از آن خارج می شود . پس فلزی را که در معرض هیدروژن بوده اند ، در دمای $110^{\circ}C$ در یک oven ، به اصطلاح Bake می کنند تا هیدروژن ها خارج شوند ..

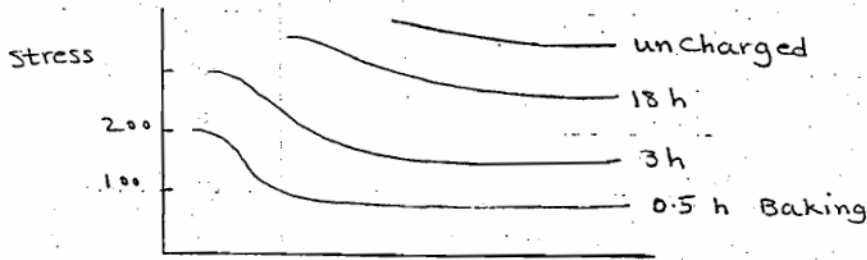

زمان شکست نمونه ای که با هیدروژن شارژ شده است

قطعه تحت تاثیر تندی هیدروژن ، ترک نوک تیز دارد . چون تجمع هیدروژن تنش ایجاد می کند که نوک ترک را تیز می کند . اما در قطعه تحت S.C.C. به دلیل وجود حلالیت در نوک ترک ، نوک ترک مدور است .



شکستگی هیدروژن همواره سطح شکست ترد دارد . اما در S.C.C. در ضعیف از مواد حالت intergranular داریم که راحی از تندی هیدروژن قابل تشخیص است .

روش های کاهش خطر هیدروژن :

- 1- Using Clean Steel
- 2- Using coating

پوشش غیر فلزی : تا اندازه ای نفوذ پذیرند

پوشش فلزی : مناسبند : 1- پوشش های compact که

پوشش ها

نقوذ هیدروژن از میان آن ها سخت است

2- پوشش از فلزاتی که بالا دارند و آنم های هیدروژن را تبدیل می کنند به مولکول های هیدروژن و فرصت نمی دهند که H₂ آتی در فلز نفوذ کند.

3- Using inhibitors

4- Removing poisons

سولفور آهن (SFe) نفوذ هیدروژن را به داخل فلز افزایش می دهد. AS, TI هم مضرند و تسلیل H₂ را تاخیر می اندازند.

End of Mid Term

جلسه چهاردهم 84.9.1

Corrosion Prevention

1- Material selection

دانشه های علمی + تجربیات

St. Steel	HNO ₃ →	St. St. به راحتی در HNO ₃ ، نیسومی شود.
Ni	Caustic →	محیط قلیایی در صابون سازی و سود و ...
Monel	HF	آلیاژهای نیکل بهترین ترکیب هستند.
Hast alloy	Hot HCl	
Pb	Dil H ₂ SO ₄	
Al	atmospheric	
Sn	distilled H ₂ O	
Ti	Hot oxidizing	→ در سطحش TiO ₂ تشکیل می دهد
Ta	Ultimate resistance	
Steel	Concentrated H ₂ SO ₄	

Hast alloy : آلیاژهای پایه نیکل

سوپر

Monel : Ni - Cu

تأثیرات خوردگی مقاومت را دارد.

2- Metal purification.

در فلزات ناخالص، ناخالصی‌ها محل‌های آند و کاتد یا Local action Cell ها هستند.

3- Non metals

Rubber, Plastic, Ceramic, Carbon, Wood, ...

مخصوصاً PVC برای HCl, ...

مشکل اصلی شان سولفیداسیون است.

4) Alteration of environments

- Changing medium
- Lowering velocity
- Removing oxygen
- Changing concentration
- Lowering Temp.

5) Inhibitors

inhibitor ماده‌ای است که اثر به مقدار کم به محیط خوردگی اضافه شود، یا آنداکسیژن می‌کند یا سرعت خوردگی را کاهش می‌دهد. مواد مانع‌کننده یا inhibitorها بر روی کاتد یا آند یا واکنش آن‌ها اثر می‌گذارند.

inhibitorها سه دسته اند :
Cathodic
Anodic
Film Former

- Cathodic :

برداشتن کاتدی اثر می کنند و با کند کردن احیای اکسیدین و هیدروژن ، خوردگی را کند می کنند .

 
1- Hydrogen Evolution Poison :

مثل As ، Tl که سموم خطرناکند و تسکین H_2 را متوقف یا کند می کنند . اما نمی توانند تولیداتم هیدروژن را متوقف کنند . خطر توری هیدروژنی در ریل با یاری H^+

2 - Oxygen Scavengers :

(خفه کننده های اکسیدین)

✓ - Na_2SO_3



این واکنش کند است . یک سری نمک های کربنات به آن می ریزند که سرعت واکنش را زیاد کند . اما این کار سبب افزایش املاح می شود .

✓ - N_2H_4 هیدرازین



این ترکیب بدون افزایش املاح آب ، O_2 را می گیرد و واکنش کاتدی احیای اکسیدین را کند می کند . اما ممکن است آمونیاک حاصل نشود که آبارهای مس به آن حساسند .

✓ - Zinc Salts

در نقاط قلبی حاصل از تسکین OH^- (که از احیای اکسیدین به وجود آمده اند) روی می ریزند :




در محیط قلبی رسوب می کنند و جلوی خوردگی آهن \rightarrow فسفات ها را می گیرند .

- Anodic Inhibitors :


CrO_4^{2-} ، MoO_4^{2-} (مولیبدات ها) ، نیترات ها و به طور کلی XO_4^{n-} های همسند که واکنش آندی را تحت تأثیر قرار می دهند و خوردگی را کنترل می کنند . مثلاً آهن را تبدیل به اکسید آهن می کنند .

- کرومات پتاسیم (واصولاً یون Cr^{6+}) بسیار سرطان زا است . ولی هنوز هم استفاده دارد .

- مولیبدات سدیم : Na_2MoO_4

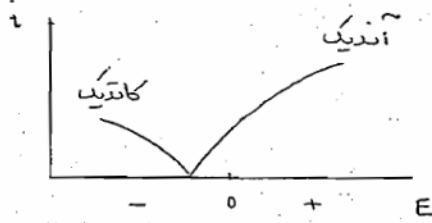


بدون inhibitor

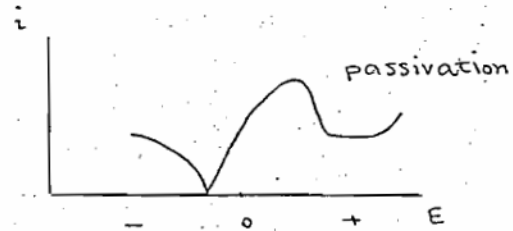

inhibitor

مولیبدات سدیم نمونه را پسو می کند

عملی که برخی inh. ها انجام می دهند ، passivation نیست . بلکه فقط کاهش i_{corr} است .

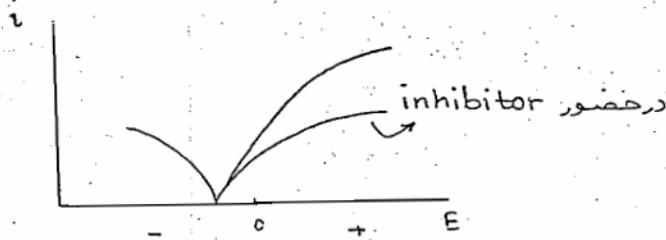

مکانیزم عمل inhibitor ها :

عرضه های مختلفی پیشنهاد شد ، ولی نهایتاً یک مکانیزم مورد تأیید قرار گرفت .
در ادامه ، این مکانیزم ها را بررسی خواهیم کرد :

1- Oxidative Property

این فرضیه در مورد کرومات درست است. اما در مورد مولیبدات نه. چون اصلاً...
 خاصیت اکسیدکنندگی ندارد. MnO_4^- اکسیدکننده ی قوی است. اما اصلاً به عنوان
 inhibitor عمل نمی کند. آب اکسیژنه هم اکسیدکننده ی خوبی است. اما آن هم
 inhibitor خوبی نیست. اکسیدکننده ی قوی هستند و با آن زیاد جفت می شود. $pass$ می برد

2- Buffering Property


بافت ترکیبی است که نمی گذارد pH تغییر کند. این فرضیه هم رد شده است. چون
 مولیبدات اثر بافر ندارد. ولی inh است. اما فسفات ها خاصیت بافر دارند،
 در حالی که inh هم هستند. باغ از اسید بازی در وقت سطح می شود و خوردگی را تا حدی می آزارد

3- Surface Coverage

مطابق این فرضیه، inh سطح را می پوشاند و مانع خوردگی می شود. اما در مورد
 مولیبدات یا کرومات صادق نیست. چون مقدار آن ها 100-200 ppm است که
 اصلاً نمی تواند سطح را بپوشاند. (در مورد inh های آبی این فرضیه درست
 است.)

4- Electrostatic Effect

فرضیه ی مورد قبول در مورد مکانیزم عمل inh ها همین فرضیه است. گفتیم
 که ترکیب عمومی inh های آندیک به صورت MO_4^{n-} است.

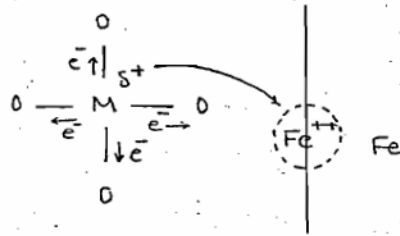

اکسیژن به دلیل تمایل به گرفتن الکترون، الکترون های پیوندش با فلز را به سمت
 خودش می کشد. بنابراین اسم فلز M، جزیی بار مثبت پیدا می کند و به یون Fe^{++}
 کاتی خواهد از سطح کنده شود، نیروی دافعه دارد می کند و مانع حرکت آن می شود.


باید فلز - اکسیژن باید اندازه ی خاصی داشته باشد تا اکسیژن بتواند الکترون ها

را به نسبت خویش بکشد. بررسی های انجام شده نشان داد که Tc (تکنیت) که از شکاف هسته ای Mo هسته می آید. بلندترین پیوند را با O دارد و TcO_4^{2-} هم به عنوان inh عمل می کند.

- Film Forming Inhibitors :

معمولاً ترکیبات آلی هستند که حداقل یکی از عناصر O ، N ، P ، S را در ترکیب خود دارند. این عناصر جفت الکترون آزاد دارند که باندی با فلز تشکیل می دهند.


Film Formerها یک سرفعال (S ، P ، N ، O) و یک دنباله غیر فعال دارند. و از سرفعال به سطح فلز می چسبند و مانع تماس مانع با سطح فلز می شوند.

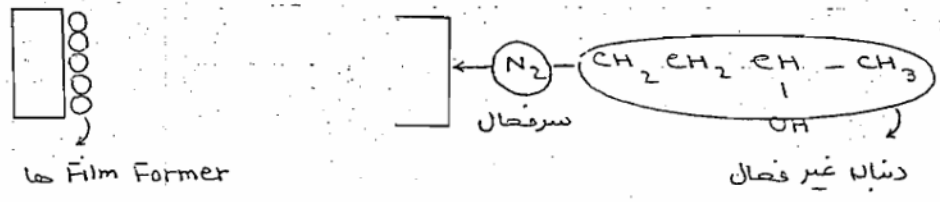

گاهی ساختارهای جانبی دنباله ها، به هم نچسبند و واقعاً لایه ای بر سطح فلز تشکیل می شود که عبور مایع خوردنده از لایه ای آن بسیار دشوار است.

Vapor Phase Inhibitors :

ممانعت کننده های فاز بخار. در خوردگی سه فازی استفاده دارند: مثل لوله های نفت که سه فاز خوردنده را همزمان داریم: آب + نفت + گاز

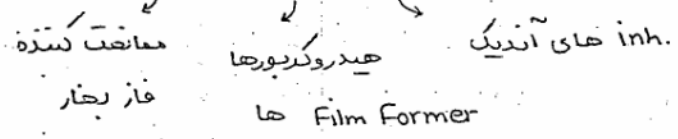

Checking for sensitization (in intergranular corr.)

1) Chemical method :

روش شیمیایی ، روش طولانی و سختی است ، و گاهی خطرناک .

1) Strauss	16% H_2SO_4 6% $CuSO_4$ Boiling	72 h
2) Oxalic etch	10% $H_2C_2O_4$ 25°C	10 min
3) Streicher	50% H_2SO_4 2.5% $Fe_2(SO_4)_3$ Boiling	120 h
4) Huey	10% HNO_3 Boiling	5 x 48 h
5) Waren	10% HNO_3 3% HF 70°C	2 x 2 h


تصاویر متالوگرافی سطح ، امکان ارزیابی حساسیت فولاد را می دهد . در سطح نمونه ، 3 حالت ممکن است مشاهده شود :

Ditch	Dual	Step
↓ فواخ مجاری از کربن در مرز دانه کاملاً قابل تشخیص است	↓ هم مرز خورده شده و هم خورد دانه	↓ خوردگی کمی در اطراف مرزها مشاهده می شود .


پس با بررسی سطح نمونه می توان گفت که قطعه کم متوسط یا زیاد حساس شده است.

2) Electrochemical Method :

هرچه حساسیت قطعه بیشتر باشد، نمونه i_{corr} بیشتری از خود نشان می دهد.

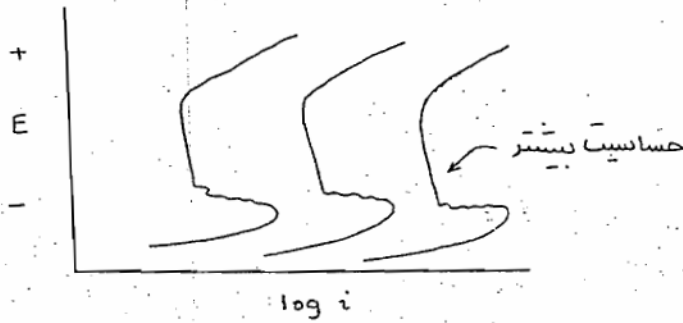

effect of sensitization on anodic polarization :

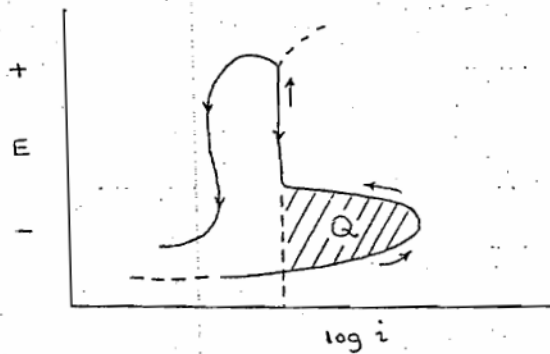

در منطقه $trans\ passive$ ، اگر E را مجدداً کاهش دهیم ، ممکن است در مسیر جدید مشخص شده در نمودار (↑) برگردد یا در همان مسیر قبلی . اگر نمونه حساس شده باشد ، در مسیر قبلی بر می گردد . چون قسمت های N به دلیل حساسیت $passive$ شده اند ، دچار خوردگی می شوند .

Q مقدار الکتریسیته ای است که برای حلالت مرزدانه مصرف می شود .

$$P_a \left(\frac{C}{cm^2} \right) = \frac{Q}{GBA}$$

پارامتر حساسیت

مقدار الکتریسیته در واحد سطح

متوسط مرزدانه

$$GBA \equiv A_s = (5.09 \times 10^{-3} \exp(0.347x))$$

Grain Boundary Average Surface area ASTM grain size


(اندازه دانه در مرز دانه موثر است. در اندازه دانه ی ریزتر، مرز دانه ی بیشتری داریم و Q بر عدد بزرگتری تقسیم می شود.)

P_a value	
< 2	unsensitized
2-5	slightly sensitized
5-15	sensitized
> 15	Heavily sensitized → هم مرز دانه وهم خود دانه در معرض خوردگی اند.

Q را هم می توان به صورت هندسی بست آورد. وهم بصورت آزمایشی

Cathodic Polarization

به بست E های منفی بیش می رویم تا حساسیت قطعات مشخص شود.

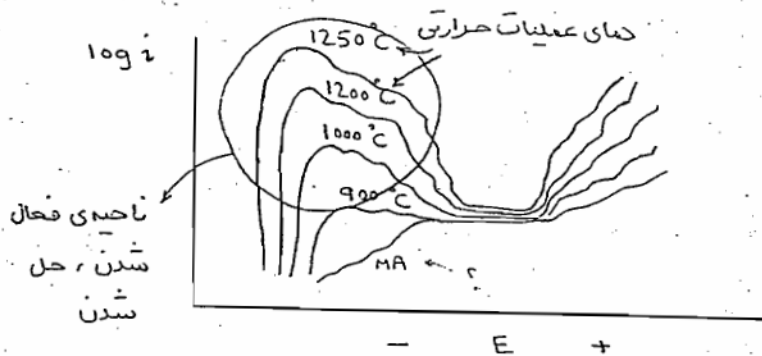

$$Q = \frac{m}{M}$$

با توجه به منحنی های فوق، نقطه ای که در ۹۰۰°C عملیات حرارتی شده، اصلاً حساس نشده است.

6) Design

اگر طراحی مناسب کرده باشیم ، می توانیم از خوردگی جلوگیری کنیم . در واقع طراحی مناسب ، همانند انتخاب مواد ، مقدم بر جنبه های دیگر حفاظت از خوردگی است .

مسائلی که در طراحی مهم است :

1- wall thickness

2- Reliable طراحی قابل اطمینان باشد

3- Effective طراحی موثر باشد .

4 - Design rules

- 1- استفاده از جوش به جای پرچ .
- 2- مهارن را برای تخلیه ی کامل طراحی کنیم .
- 3- سیستم را طوری طراحی کنیم که به راحتی بتوانیم قسمت مصیوب را تعویض کنیم .
- 4- از تمرکز تنش و تنش اضافی در سیستم جلوگیری کنیم .
- 5- از تماس غلظت غیر هم جنس جلوگیری کنیم .
- 6- از جنس های شدید پرهیز کنیم .
- 7- مشخصات (جنس ، ضخامت ، ترکیب و ...) همه ی مواد را داشته باشیم .
- 8- روش های عملیاتی و بارش را رعایت کنیم .
- 9- از لبرش جلوگیری کنیم .
- 10- در نگهداری تأسیسات دقت کنیم . (جداره ها را خشک کنیم بعد هوای خشک داخل تأسیسات پمپ کنیم .)


11- از نقاط داغ (Hot spot) جلوگیری کنیم .

12- از ناهمبندی در سیستم (از نظر غلظت و دما و ...) جلوگیری کنیم .

7) Cathodic Protection (C.P.)

اگر بتوانیم الکترون‌های حاصل از فلز را به آن برگردانیم ، دیگر خوردگی صورت نمی‌گیرد .


In 1844 , Davy used C.P. in British navy . . .

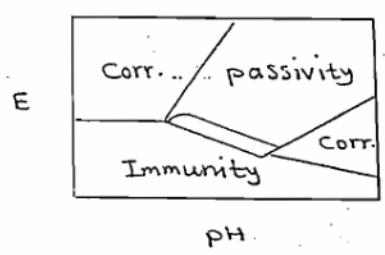

منطقه‌ی Im. در پتانسیل‌های منفی است . اگر فلز را در این منطقه نگه داریم ، حفاظت خواهد شد . حفاظت کاتدی هم بر همین اساس است .

حفاظت کاتدی به دو شکل صورت می‌گیرد :


- Sacrificial Anod آند فداشونده

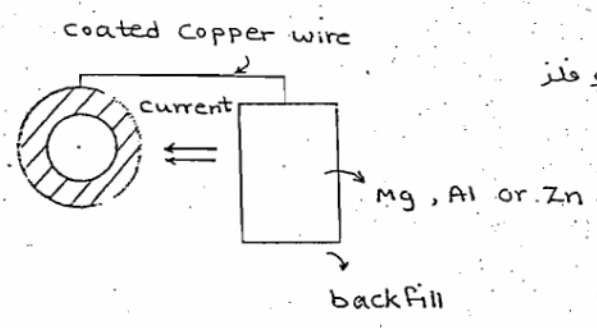

آند فداشونده به فلز الکترون می‌دهد و فلز خورده نمی‌شود .

- Impressed Current جریان القایی

جریان را از یک منبع DC به فلز می‌دهیم .

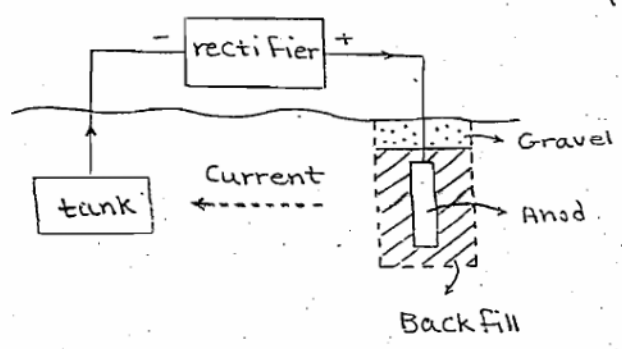


اساس این روش این است که فلز باید در داخل اکترولیت (مثلاً زمین یا ...) غوطه ور باشد.

مصدای مورد حفاظت به قطب منفی وصل می شود. آند فقط برای برقراری مدار جریان است و نقش دیگری ندارد.

Backfill: ریج + نسوئی + کربن (که هدایت داشته باشد) . می تواند به طور یکنواخت الکترودها را به زمین اتصال دهد.

مثال: مخزن آب گرم کن:

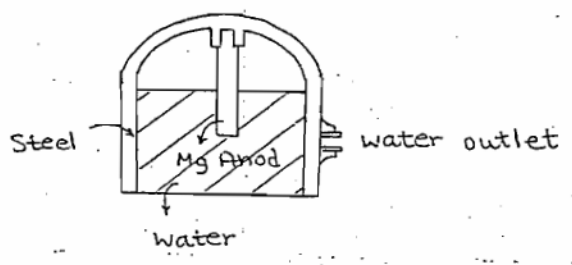

در سیستم ... Impressed ، معیار انتخاب جریان که باید اعمال کنیم ، Corr. است و این مقدار جریان به set ، rectifier می شود.

Structure	Env.	Condition	Corr. density — mA/ft ² —
Tank	Hot H ₂ SO ₄	static	50,000
Pipelines & storage tanks	undergrounded (Soil)	"	1-3
Pipelines	Fresh water	Flowing	5-10
Water Heater	Hot, Fresh water	Slow Flow	1-3
Piling / Piling / برای حفاظت ساحل	Sea water	Tidal Motion حرکت موجی	6-8
Reinforcing Rods	Concrete	Static	0.1 - 0.5


پس دو معیار را باید در نظر بگیریم که بیانگر این مهم هستند:

1- جریان که همان i_{Corr} در محیط است.


2- پتانسیل باید کمتر از $-0.65 V$ (خط بین Fe و Fe^{2+} در دیاگرام پورب در آلترود استاندارد $Cu/CuSO_4$ باشد) باشد که این برابر $E = -0.85 V$ در استاندارد $Cu/CuSO_4$ باشد.

در کمتر از این پتانسیل، فلز حفاظت نمی شود و آندپتانسیل خیلی بیشتر باشد، چون محیط مرطوب است، H_2O تجزیه می شود به H_2 و O_2 و در این حالت H_2 وارد عطره می شود و مشکل ساز می شود.


پس پتانسیل حفاظت $-0.85 V$ است، در آلترود $Cu/CuSO_4$.

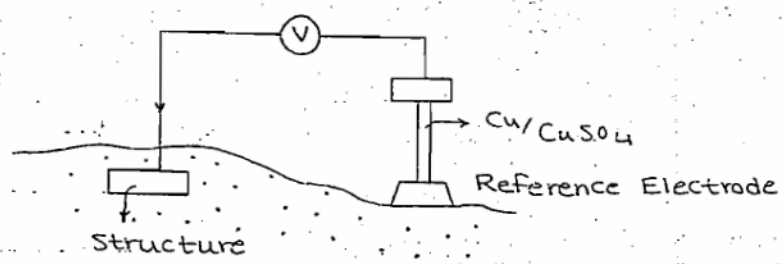

هم یک آلترود استاندارد است، مثل آلترود پلاتین $Cu/CuSO_4$.

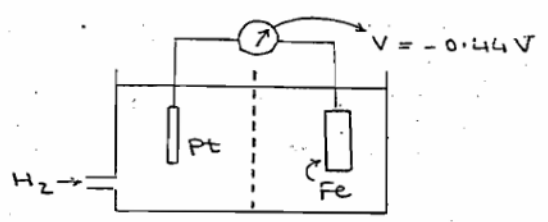

آلترود پلاتین

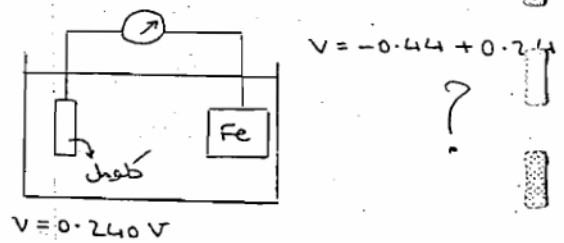

آلترود $Cu/CuSO_4$

برای تنظیم و برای آند فداشونده ، از جدول زیر استفاده می کنیم :

	Mg	Zn	Al-Sn
Theoretical Consumption lb/ampere-year	9	23	6.5
Actual Consumption lb/ampere-year	18	25	16-20
Potential vs. Cu/ CuSO ₄	-1.7	-1.15	-1.3

این پتانسیل ها قدرت الکترولیز را برای رساندن الکترون نشان می دهد.

$$E^{\circ}_{Mg} = -1.9 \text{ V}$$

$$E^{\circ}_{Zn} = -2.6 \text{ V}$$

$$E^{\circ}_{Al} = -1.6 \text{ V}$$


Material	Typical application	Typical loss lb/ampere-year
Scrap Steel	Soil - Fresh & Sea water	20
Al	" "	10-12
Graphite	Soil - Fresh water	0.25 - 0.5
High Silicon	Soil - Fresh & Sea water	0.25 - 1
Lead	Sea water	0.1 - 0.25
Platinized Titanium	Sea water	nil

در Impressed ... استفاده می کنیم ، به قطب + وصل است و جریان هم

آن می شود ، از روی مقدار Loss (از جدول بالا) مقدار ماهی لازم را پیدا

می کنیم ، مسوره از پلاستیک یا تیتانیوم پلاستیک شده استفاده می شود .

جریان های سرگردان : Stray Current :

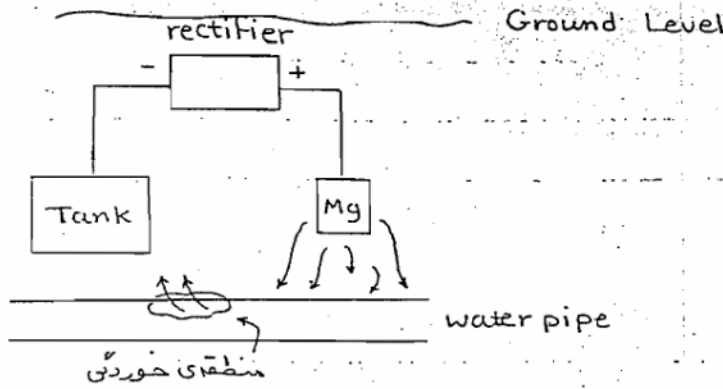


جریان ها وارد خاک شده و از طریق آن به لوله می رسند و سبب خوردگی آن می شود .

مثلاً می بینیم که نزدیک پمپ بنزین (که تانک آن زیر زمین حفاظت می شود) لوله ی آب ترکیده است . یا در ایستگاه های مترو و قطارهای برقی که ولتاژ کشیدی بطور ناگهانی وارد می شود ، این ولتاژ به حفاظت لوله های اطراف آن اثر می گذارد و سبب خوردگی می شود .

پتانسیل

برای جلوگیری از اثر جریان های سرگردان ، یا لوله را به زمین وصل می کنند (earth می کنند تا جریان خارج شود) یا از روش زیر استفاده می کنند :

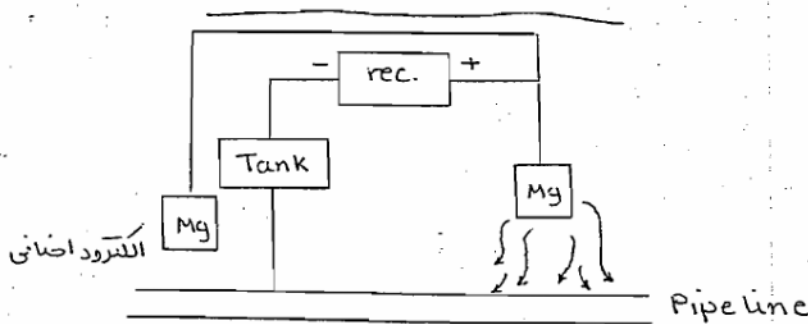

به این ترتیب لوله هم حفاظت می شود .

دو سیستم حفاظت کاتدی ممکن است روی هم اثر بگذارند . به همین دلیل سیستم حفاظت خطوط آب رگاز و ... باید باهم هماهنگ باشند .

استفاده از ... Impressed یا آند فدا شونده ، بستگی به نوع سازه دارد. مثلاً در بست دریای یا بدنه ی کشتی ها چاره ای جز استفاده از آند فدا شونده نداریم . اما کدام آند فدا شونده ؟ Mg ، Zn یا Al ؟ این به عوامل مختلفی وابسته است :

 
1- محیط

در محیط های دریایی یا محیط هایی با خوردگی بالا ، باید از Al استفاده کنیم که خودش خیلی سریع خورده نشود . در دریا ، بر سطح Al ، لایه ی Al_2O_3 تشکیل می شود . این لایه سبب می شود که Al اصلاً خورده نشود تا از سازه محافظت کند . در حالتی مابین ... خواهیم آند با نرخ دلخواه ما خورده نشود . می توانیم از آلیاژ Al-Zn-In استفاده کنیم .

در محیط دریایی ، Mg مناسب نیست . در خاک معمولی مناسب است . اما در خاک خیلی خورنده هم Mg خورده می شود .

2 - خوردگی محیط

304 St. St :




Corr. rate (mpy)

.14

Corr. rate (mpy)

0.025

 پس از حفاظت



1930

0.016


3 - شرایط محیطی

4 - قدرت پیرایه و خطرناکی

در جایی که آند مقاومت بین آند و محیط بالاست که آند نمی تواند با پتانسیل $V - 0.85$ -
الکترون چهارم محیط ببهد ، باید از فلز قوی تر (Mg) استفاده کنیم که قدرت

8). Anodic Protection

برخی فلزات active - passive هستند و می توانند در یک i_{pass} خورده شوند. اگر فلز یا سازه را در شرایط passive نگه داریم، محافظت می شود. در مورد مخزن های فولادی حاوی اسید سولفوریک، می توانیم از طریق حفاظت آندی کاری کنیم. لایه داخلی مخزن خورده نشود.

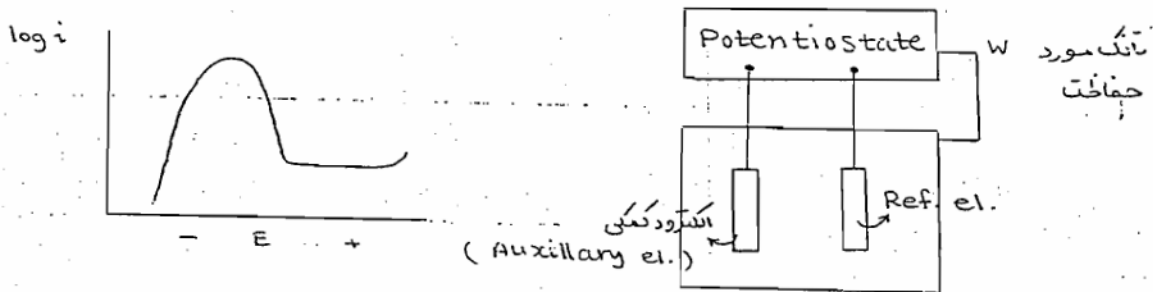

(از پتانسیوسات، سازه ترسیم خارج می شود، i_{corr} به آنترودکلی، آنترود مرجع و سازه ی مورد حفاظت اتصال می یابد)

Potentiostat، پتانسیل را به سمت E های مثبت تر می برد تا به E_{pass} برسد. سپس پتانسیل را در همان جا نگه می دارد. در این حالت سازه با i_{corr} کمتر خورده می شود. پتانسیوسات باید به سیستم جریان دهد. به دو صورت:

- 1- i_{corr} را کمتر افزایش می دهیم تا به $i_{critical}$ نرسد و بعد کاهش یابد و سازه با $i_{corr, pass}$ خورده شود.

Env.	°F		Current Density mA/ft ²	
			To Passivate	To Maintain
H ₂ SO ₄ M	75	316 St-St.	2100	(11)
15%	"	304	390	(67)
45%	"	304	165,000	830
93%	"	Mild Steel	4400	(11)
H ₃ PO ₄ 75%	"	"	33,000	19,000

می توانیم به راحتی انتخاب کنیم

فولاد مصون در اسید غلیظ تر راحت تر پسیو می شود. (از بالا به سمت پایین در جدول)

گاهی مخزن باید پر باشد تا سقف آن هم حفاظت شود...

مقایسه حفاظت کاتدی و آنودی :

✓ آنودی برای فلزات active-pass. به کار می رود. اما حفاظت کاتدی برای همه ی فلزات (از نظر کاربردی) :

✓ از نظر خوردگی : حفاظت کاتدی : کم یا متوسط
حفاظت آنودی : متوسط تا بیشتر

✓ از نظر هزینه ها : هزینه ی نصب : در آنودی بالاست (پتانسیوسات) ، هزینه ی عمل و کاربرد : هزینه نگهداری حفاظت آنودی کمتر است. در حالی که در حفاظت کاتدی ، هزینه ی عمل بالاست ، باید پتانسیل ها را بطور مرتب ، چک کنیم .

مثبت تر از -0.85 V ← اصلاً حفاظت نمی شود .

منفی تر شدن از -0.85 V ← آب که در پوشش ها نفوذ می کند ، تجزیه می شود ، هیدروژن زیر پوشش جمع می شود که این سبب تاول زدن پوشش و شلستگی آن می شود .

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased in the UK (Mental Health Act 1983, 1990).

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with mental health problems. The Department of Health (1999) has set out a strategy for mental health care in the UK. The strategy is based on the following principles:

- People with mental health problems should be treated as individuals.
- People with mental health problems should be given the opportunity to participate in decisions about their care.
- People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes. This is a key principle of the strategy and is reflected in the following text:

People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has increased from 600 million to 800 million (FAO 2001).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is the increase in the world population. The world population is expected to increase from 6 billion in 1990 to 8 billion in 2025 (FAO 2001). This increase in population will lead to an increase in the demand for food.

Another reason for the increase in undernourishment is the increase in the number of people who are living in poverty. The number of people living on less than \$1 per day has increased from 1.2 billion in 1990 to 1.6 billion in 2001 (FAO 2001). This increase in poverty will lead to an increase in the number of people who are unable to afford enough food.

There are also a number of other factors that contribute to the increase in undernourishment. These include the increase in the number of people who are living in rural areas, the increase in the number of people who are living in arid and semi-arid regions, and the increase in the number of people who are living in countries that are experiencing political instability.

The increase in undernourishment is a serious problem that needs to be addressed. There are a number of ways in which this problem can be addressed. These include increasing the production of food, increasing the number of people who are employed in the agricultural sector, and increasing the number of people who are living in poverty.

One of the most important ways in which this problem can be addressed is by increasing the production of food. This can be done by increasing the number of people who are employed in the agricultural sector, by increasing the number of people who are living in rural areas, and by increasing the number of people who are living in arid and semi-arid regions.

Another important way in which this problem can be addressed is by increasing the number of people who are living in poverty. This can be done by increasing the number of people who are employed in the agricultural sector, by increasing the number of people who are living in rural areas, and by increasing the number of people who are living in arid and semi-arid regions.

There are a number of other ways in which this problem can be addressed. These include increasing the number of people who are living in rural areas, increasing the number of people who are living in arid and semi-arid regions, and increasing the number of people who are living in countries that are experiencing political instability.

The increase in undernourishment is a serious problem that needs to be addressed. There are a number of ways in which this problem can be addressed. These include increasing the production of food, increasing the number of people who are employed in the agricultural sector, and increasing the number of people who are living in poverty.

One of the most important ways in which this problem can be addressed is by increasing the production of food. This can be done by increasing the number of people who are employed in the agricultural sector, by increasing the number of people who are living in rural areas, and by increasing the number of people who are living in arid and semi-arid regions.

Another important way in which this problem can be addressed is by increasing the number of people who are living in poverty. This can be done by increasing the number of people who are employed in the agricultural sector, by increasing the number of people who are living in rural areas, and by increasing the number of people who are living in arid and semi-arid regions.

There are a number of other ways in which this problem can be addressed. These include increasing the number of people who are living in rural areas, increasing the number of people who are living in arid and semi-arid regions, and increasing the number of people who are living in countries that are experiencing political instability.

The increase in undernourishment is a serious problem that needs to be addressed. There are a number of ways in which this problem can be addressed. These include increasing the production of food, increasing the number of people who are employed in the agricultural sector, and increasing the number of people who are living in poverty.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion.

It is clear that the world's population is growing rapidly, and this is likely to continue for some time. This has implications for the environment, as more people will need more resources, and this will lead to increased pollution and depletion of natural resources.

One of the main causes of population growth is the high birth rate in developing countries. This is due to a number of factors, including:

- High infant mortality rates, which lead to high birth rates to ensure that enough children survive to adulthood.
- Lack of access to family planning services, which means that many people do not know how to control their fertility.
- Cultural and religious beliefs that value large families.

As a result of these factors, the population of many developing countries is growing rapidly, and this is likely to continue for some time.

One of the main causes of population growth is the high birth rate in developing countries. This is due to a number of factors, including:

- High infant mortality rates, which lead to high birth rates to ensure that enough children survive to adulthood.
- Lack of access to family planning services, which means that many people do not know how to control their fertility.
- Cultural and religious beliefs that value large families.

As a result of these factors, the population of many developing countries is growing rapidly, and this is likely to continue for some time.

One of the main causes of population growth is the high birth rate in developing countries. This is due to a number of factors, including:

- High infant mortality rates, which lead to high birth rates to ensure that enough children survive to adulthood.
- Lack of access to family planning services, which means that many people do not know how to control their fertility.
- Cultural and religious beliefs that value large families.

As a result of these factors, the population of many developing countries is growing rapidly, and this is likely to continue for some time.

One of the main causes of population growth is the high birth rate in developing countries. This is due to a number of factors, including:

- High infant mortality rates, which lead to high birth rates to ensure that enough children survive to adulthood.
- Lack of access to family planning services, which means that many people do not know how to control their fertility.
- Cultural and religious beliefs that value large families.

As a result of these factors, the population of many developing countries is growing rapidly, and this is likely to continue for some time.

One of the main causes of population growth is the high birth rate in developing countries. This is due to a number of factors, including:

- High infant mortality rates, which lead to high birth rates to ensure that enough children survive to adulthood.
- Lack of access to family planning services, which means that many people do not know how to control their fertility.
- Cultural and religious beliefs that value large families.

As a result of these factors, the population of many developing countries is growing rapidly, and this is likely to continue for some time.

One of the main causes of population growth is the high birth rate in developing countries. This is due to a number of factors, including:

- High infant mortality rates, which lead to high birth rates to ensure that enough children survive to adulthood.
- Lack of access to family planning services, which means that many people do not know how to control their fertility.
- Cultural and religious beliefs that value large families.

As a result of these factors, the population of many developing countries is growing rapidly, and this is likely to continue for some time.

the 1990s, the number of people with a university degree has increased in all countries. The increase is most pronounced in the United States, where the number of people with a university degree has increased from 15% in 1980 to 25% in 1995. In the Netherlands, the increase is from 10% in 1980 to 15% in 1995.

The increase in the number of people with a university degree is not only due to an increase in the number of people who have completed a university degree, but also to an increase in the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job. This is especially true in the United States, where the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job has increased from 1% in 1980 to 3% in 1995.

The increase in the number of people with a university degree is also due to an increase in the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job. This is especially true in the United States, where the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job has increased from 1% in 1980 to 3% in 1995.

The increase in the number of people with a university degree is also due to an increase in the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job. This is especially true in the United States, where the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job has increased from 1% in 1980 to 3% in 1995.

The increase in the number of people with a university degree is also due to an increase in the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job. This is especially true in the United States, where the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job has increased from 1% in 1980 to 3% in 1995.

The increase in the number of people with a university degree is also due to an increase in the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job. This is especially true in the United States, where the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job has increased from 1% in 1980 to 3% in 1995.

The increase in the number of people with a university degree is also due to an increase in the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job. This is especially true in the United States, where the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job has increased from 1% in 1980 to 3% in 1995.

The increase in the number of people with a university degree is also due to an increase in the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job. This is especially true in the United States, where the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job has increased from 1% in 1980 to 3% in 1995.

The increase in the number of people with a university degree is also due to an increase in the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job. This is especially true in the United States, where the number of people who have completed a university degree and have not yet found a job has increased from 1% in 1980 to 3% in 1995.

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million (15.5% of the population).

There are a number of reasons why the number of people aged 65 and over has increased. One of the main reasons is that people are living longer. The life expectancy at birth in the UK is now 77 years for men and 81 years for women (ONS 2002).

Another reason is that people are having children later in life. This means that there are more people aged 65 and over who have children who are still alive.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over who are in poor health has increased. One of the main reasons is that people are living longer with chronic conditions.

Another reason is that people are having more accidents and injuries. This is because people are spending more time outdoors and are more likely to be involved in accidents.

the 1990s, the number of people with a university degree has increased in all countries, but the increase has been most dramatic in the Netherlands.

As a result of the increase in the number of people with a university degree, the average educational level of the population has risen. The average educational level is defined as the average number of years of schooling completed by the population. The average educational level of the population has risen in all countries, but the increase has been most dramatic in the Netherlands. The average educational level of the population in the Netherlands has risen from 7.5 years in 1970 to 11.5 years in 1995.

The increase in the average educational level of the population has led to a decrease in the average number of years of schooling completed by the population.

The average number of years of schooling completed by the population has decreased in all countries, but the decrease has been most dramatic in the Netherlands.

The average number of years of schooling completed by the population in the Netherlands has decreased from 11.5 years in 1970 to 7.5 years in 1995.

The decrease in the average number of years of schooling completed by the population has led to an increase in the average educational level of the population.

The average educational level of the population has increased in all countries, but the increase has been most dramatic in the Netherlands.

The average educational level of the population in the Netherlands has increased from 7.5 years in 1970 to 11.5 years in 1995.

The increase in the average educational level of the population has led to a decrease in the average number of years of schooling completed by the population.

The average number of years of schooling completed by the population has decreased in all countries, but the decrease has been most dramatic in the Netherlands.

The average number of years of schooling completed by the population in the Netherlands has decreased from 11.5 years in 1970 to 7.5 years in 1995.

The decrease in the average number of years of schooling completed by the population has led to an increase in the average educational level of the population.

The average educational level of the population has increased in all countries, but the increase has been most dramatic in the Netherlands.

The average educational level of the population in the Netherlands has increased from 7.5 years in 1970 to 11.5 years in 1995.

The increase in the average educational level of the population has led to a decrease in the average number of years of schooling completed by the population.

The average number of years of schooling completed by the population has decreased in all countries, but the decrease has been most dramatic in the Netherlands.

The average number of years of schooling completed by the population in the Netherlands has decreased from 11.5 years in 1970 to 7.5 years in 1995.

The decrease in the average number of years of schooling completed by the population has led to an increase in the average educational level of the population.

The average educational level of the population has increased in all countries, but the increase has been most dramatic in the Netherlands.

The average educational level of the population in the Netherlands has increased from 7.5 years in 1970 to 11.5 years in 1995.

The increase in the average educational level of the population has led to a decrease in the average number of years of schooling completed by the population.

The average number of years of schooling completed by the population has decreased in all countries, but the decrease has been most dramatic in the Netherlands.

The average number of years of schooling completed by the population in the Netherlands has decreased from 11.5 years in 1970 to 7.5 years in 1995.

The decrease in the average number of years of schooling completed by the population has led to an increase in the average educational level of the population.

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased in the UK (Mental Health Act 1983, 1990).

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with mental health problems. The Department of Health (1999) has set out a vision of a new mental health system, which will be based on the following principles:

- (i) People with mental health problems should be treated as individuals, with their own needs and wishes.
- (ii) People with mental health problems should be given the opportunity to participate in decisions about their care.
- (iii) People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes and communities.

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with mental health problems.

The Department of Health (1999) has set out a vision of a new mental health system, which will be based on the following principles:

- (iv) People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes and communities.
- (v) People with mental health problems should be given the opportunity to participate in decisions about their care.
- (vi) People with mental health problems should be treated as individuals, with their own needs and wishes.

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with mental health problems.

The Department of Health (1999) has set out a vision of a new mental health system, which will be based on the following principles:

- (vii) People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes and communities.
- (viii) People with mental health problems should be given the opportunity to participate in decisions about their care.
- (ix) People with mental health problems should be treated as individuals, with their own needs and wishes.

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with mental health problems.

The Department of Health (1999) has set out a vision of a new mental health system, which will be based on the following principles:

- (x) People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes and communities.
- (xi) People with mental health problems should be given the opportunity to participate in decisions about their care.
- (xii) People with mental health problems should be treated as individuals, with their own needs and wishes.

...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...

...the sixth of these is the fact that the ...

